

فصل اول

اتصالات جدا نشدنی

مفاهیم اصلی اجزای ماشین

تعریف اجزای ماشین:

اجزای ماشین به قطعاتی از ماشین گفته می‌شود که هر کدام بنابر وظیفه و کار خود، دارای شکل معین بوده، می‌توانند ثابت یا متحرک باشند.

تعریف مکانیسم:

از به هم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط آن‌ها با هم حرکت معینی را بوجود می‌آورد «مکانیسم» ایجاد می‌شود.

تعریف ماشین:

ماشین از به هم پیوستن مکانیسم‌ها بوجود می‌آید و وسیله‌ای برای تبدیل یا انتقال کار و انرژی است. بعبارت دیگر هنگامی که مکانیسم برای انتقال انرژی در عمل مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مکانیسم به ماشین تبدیل می‌گردد لذا می‌توان گفت ماشین مکانیسمی است که نیرو و حرکت را انتقال می‌دهد و کار مفید انجام می‌دهد.

کلمه مثال ۱ - کدام تعریف در مورد «مکانیسم» صحیح است؟

- ۱) قطعاتی از ماشین که هر یک بنابر وظیفه خود دارای شکل خاص و معینی می‌باشند.
- ۲) از به هم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط آن‌ها با هم حرکت معینی را بوجود می‌آورد.
- ۳) وسیله‌ای است برای تبدیل یا انتقال کار و انرژی.
- ۴) نحوه اتصال اجزای ماشین به یکدیگر

پاسخ: گزینه «۲»

طبقه‌بندی اجزای ماشین:

- ۱- اجزا اتصال دهنده: پیچ و مهره، پرچ، خار، گوه، پین و ...
- ۲- اجزا و قطعات تولیدکننده قدرت: سیلندر، پیستون، اجزای موتورهای الکتریکی، دینام و ...
- ۳- اجزا انتقال دهنده قدرت و حرکت - اجزای ارتباطی: چرخ دندانه، چرخ تسمه، چرخ زنجیر، کوپلینگ، کلاچ و ...
- ۴- اجزا هدایت کننده جهت حرکت: فرمان‌ها، بادامک‌ها، خارج از مرکزها و ...
- ۵- اجزا ضربه گیر و آرام کننده ارتعاشات: فنرها، ارتعاش گیرها و ...
- ۶- اجزا تکیه گاهی: یاتاقان‌ها، سطوح راهنما و ...
- ۷- اجزا حامل: محورها، اکسل‌ها و ...
- ۸- اسکلت و چهارچوب دستگاه: شاسی، بدنه، دیواره، قاب و ...



کلمه مثال ۲ - «چرخ دنده و چرخ تسمه» در کدام گروه اجزای ماشین قرار می‌گیرند؟

- (۱) انتقال دهنده قدرت و حرکت
(۲) اتصال دهنده قطعات به یکدیگر
(۳) ماشین‌های تولیدکننده قدرت
(۴) هدایت‌کننده جهت حرکت

پاسخ: گزینه «۱»

کلمه مثال ۳ - «خار و گوه» در کدام گروه از طبقه‌بندی اجزای ماشین قرار دارند؟

- (۱) اجزا اتصال
(۲) اجزا هدایت‌کننده جهت حرکت
(۳) اجزا انتقال دهنده قدرت و حرکت
(۴) اجزا تولیدکننده قدرت

پاسخ: گزینه «۱» اجزا اتصال دو یا چند قطعه را به یکدیگر و یا ماشین را به فوندانسیون اتصال می‌دهند.

اتصالات:

محصولات اولیه فلزی که در اختیار سازندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و از آن‌ها فرآورده‌های صنعتی تولید می‌شود بصورت فلزات ریختگری شده و یا آهنگری شده (نورد) است. برای ساختن یک محصول صنعتی فلزی، پس از بریدن قطعات و اجزای آن، لازم است این اجزا به یکدیگر پیوند خورده و به هم متصل شوند تا ساختار مورد نظر به وجود آید. برای رسیدن به این هدف روش‌های مختلف اتصالات مورد بحث می‌باشد. مهمترین روش اتصالات قطعات عبارتند از: اتصالات دائم، نیمه موقت و موقت.

اتصالات دائم:

به اتصالاتی گفته می‌شود که پس از جداسازی آن‌ها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات متصل شده یا تمامی آن‌ها آسیب ببینند لذا در اتصال قطعات صنعتی هنگامی از این روش استفاده می‌شود که نیاز به جداسازی آن‌ها نباشد. بعبارت دیگر هنگامی که بخواهند دو یا چند قطعه را بصورت دائم و همیشگی به یکدیگر متصل کنند از اتصالات دائم استفاده می‌شود مانند جوشکاری - لحیم کاری سخت - چسباندن (جوشکاری بدلیل استحکام قابل توجه و سرعت عمل زیاد استفاده فراوان تری دارد).

اتصالات نیمه موقت:

وقتی قطعات یک سازه را نتوان به سهولت جوشکاری نمود (مانند ورق‌های نازک قطعات آلومینیومی و ...) و یا قطعات از نوع تعویضی باشند (مانند گلگیر و بدنه بعضی از خودروها) در این گونه موارد از اتصالات نیمه موقت استفاده می‌شود. مهمترین اتصالات نیمه موقت پرکاری و لحیم کاری نرم است.

اتصالات موقت:

اتصالات موقت (جدا شدنی) به اتصالاتی اطلاق می‌شوند که در صورت لزوم بتوان قطعات متصل شده را به راحتی از هم جدا نمود. در این روش وسیله اتصال و قطعات اتصال در هنگام جدا کردن از بین نرفته و مجدداً قابل استفاده می‌باشند مانند پیچ و مهره، خار، گوه، پین و ...

کلمه مثال ۴ - «اتصال دائم» اتصالی است که پس از جداسازی:

- (۱) قطعات اتصال سالم بوده و عامل اتصال از بین برود.
(۲) قطعات اتصال و عامل اتصال هر دو سالم باشند.
(۳) قطعات اتصال و عامل اتصال هر دو خراب شوند.
(۴) قطعات اتصال از بین برود و عامل اتصال سالم باشد.

پاسخ: گزینه «۳» اتصالات دائم (همیشگی) به اتصالاتی گفته می‌شود که پس از جداسازی آن‌ها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات اتصال یا تمامی آن‌ها آسیب ببینند.

کج مثال ۵- برای اتصال اجزا و قطعات دستگامی که به طور مکرر باز و بسته می‌شوند کدام اتصال مناسب است؟

- (۱) جوش (۲) پیچ و مهره (۳) لحیم نرم (۴) پرچ

☑ پاسخ: گزینه «۲»

کج مثال ۶- به کدام دلیل جوشکاری رواج بیشتری در تولیدات صنعتی پیدا کرده است؟

- (۱) سهولت باز و بسته کردن قطعات (۲) مناسب برای اتصال قطعات ظریف و حساس
(۳) کیفیت اتصال نسبت به سایر روش‌ها (۴) سرعت عمل و استحکام زیاد

☑ پاسخ: گزینه «۴» در بین اتصالات دائم، جوشکاری بدلیل آسانی و سرعت عمل و هم چنین استحکام بخشیدن به قطعات اتصال

رواج بیشتری در تولیدات صنعتی پیدا کرده است.

⊖ نکته: اتصالات اجزای ماشین در اجرا به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

- (۱) اتصالات مکانیکی: این اتصالات با استفاده از عوامل مکانیکی صورت می‌گیرد. مانند: پیچ و مهره، گوه، خار، پین و ...
(۲) اتصالات شیمیایی: این اتصالات با استفاده از مواد شیمیایی (جسبهای معدنی و آلی) صورت می‌گیرد.
(۳) اتصالات متالورژیکی: چنانچه قطعات در محل اتصال دچار تغییر خواص گردند، در اینصورت «اتصال متالورژیکی» صورت گرفته است. مانند: جوشکاری و لحیم کاری سخت.

کج مثال ۷- فرایند جسبکاری جزو کدام گروه اتصالات اجزای ماشین در اجرا محسوب می‌شود؟

- (۱) متالورژیکی (۲) مکانیکی (۳) فیزیکی (۴) شیمیایی

☑ پاسخ: گزینه «۴»

WELDING

جوشکاری

اتصال دو قطعه هم جنس را در صورتی که به یکی از روش‌های زیر انجام شود، جوشکاری گویند:

الف) در حالت مذاب یا جامد

ب) با استفاده از واسطه (از جنس قطعات اتصال) یا بدون واسطه (مواد کمکی)

ج) با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار

جوشکاری عبارت است از یکپارچه کردن مواد فلزی و یا مصنوعی، که با بکاربردن حرارت تنها (جوش ذوبی) و یا حرارت و فشار (جوش پرسی) صورت می‌گیرد.


جوشکاری ذوبی:

در این روش جوشکاری لبه‌های مورد اتصال ذوب و با استفاده یا بدون استفاده از مفتول پرکننده درز (Filler metal) درهم آمیخته و پس از انجماد قطعات بهم اتصال می‌یابند مانند جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود فلزی، جوشکاری زیر پودری، جوشکاری با قوس الکتریکی و حفاظت با گاز، جوشکاری با شعله گاز و ...



جوشکاری فشاری:

فرایندی است که در آن لبه‌های مورد اتصال، تحت فشار و با استفاده از حرارت یا بدون آن درهم ادغام می‌شوند و قطعات به هم متصل می‌گردند. مانند جوشکاری آهنگری، اصطکاکی، القایی، مقاومتی و ...

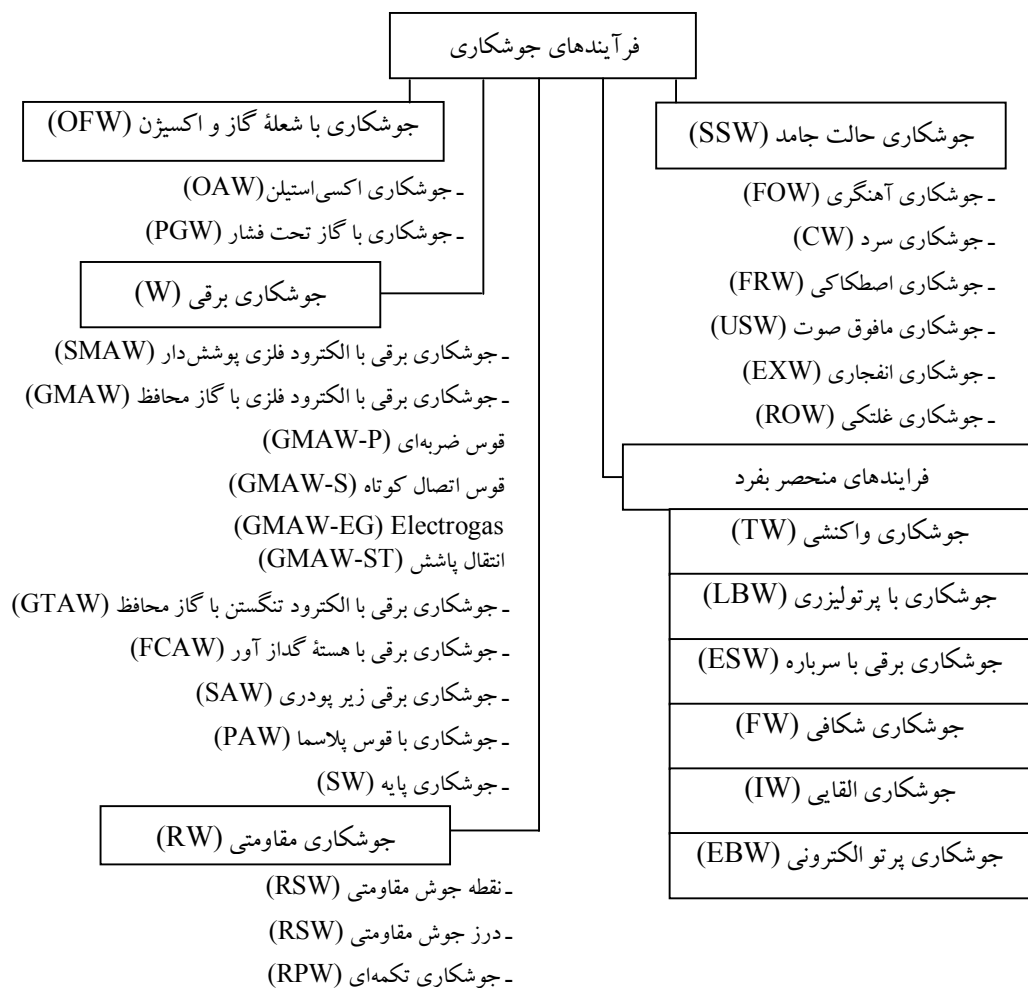


طبقه‌بندی فرآیندهای معمول جوشکاری

جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود فلزی روپوش‌دار (SMAW)

در این روش جوشکاری انرژی لازم از تشکیل قوس الکتریکی که بین دو قطب صورت می‌گیرد بدست می‌آید. قوس الکتریکی عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو قطب و یونیزه شدن گاز موجود در منطقه قوس. عبارت دیگر قوس الکتریکی در نتیجه عبور جریان الکتریسیته از یک فاصله هوایی بین الکتروود و قطعه کار ایجاد می‌گردد.

برای تشکیل قوس الکتریکی می‌توان از جریان مستقیم و یا متناوب استفاده نمود. در مواردی که از جریان مستقیم برای این منظور استفاده می‌شود معمولاً قطب مثبت به قطعه کار و قطب منفی به الکتروود متصل می‌گردد. در این حالت درجه حرارت در قطب مثبت (قطعه کار) در حدود 600 درجه سانتی گراد بیشتر از قطب منفی (الکتروود) می‌باشد. از این روش در جوشکاری قطعات ضخیم‌تر استفاده می‌گردد. در جوشکاری ورق‌های نازک بهتر است که قطب مثبت را به الکتروود و قطب منفی را به قطعه کار وصل کنند تا حوضچه مذاب کم عمق‌تر بوده و قطعه کار را سوراخ نکند. این روش در جوشکاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت تشکیل قوس الکتریکی، ولتاژ کم (15 تا 50 ولت) و شدت جریان زیاد (60 تا 300 آمپر) مورد نیاز بوده و برای تأمین آن لازم است که جریان برق شهر را که ولتاژ آن 220 و یا 380 ولت می‌باشد به ولتاژ مورد لزوم تبدیل نمود. وسیله تبدیل جریان ممکن است که ترانسفورماتور، یکسوکننده و یا یک موتور ژنراتور باشد که معمولاً بنام دستگاه جوشکاری معروف می‌باشد. در این میان موتور ژنراتورها و یکسوکننده‌ها جریان برق مستقیم عرضه کرده و در حقیقت یک نوع مبدل نیز می‌باشند ولی ترانسفورماتورها وظیفه تقلیل ولتاژ برق شهر و تأمین شدت جریان مورد لزوم برای تشکیل قوس الکتریکی را بهعهده دارند، در تمام وسایل فوق جریان خروجی قابل تنظیم بوده و مقدار آن را می‌توان برحسب نوع کار تنظیم نمود.

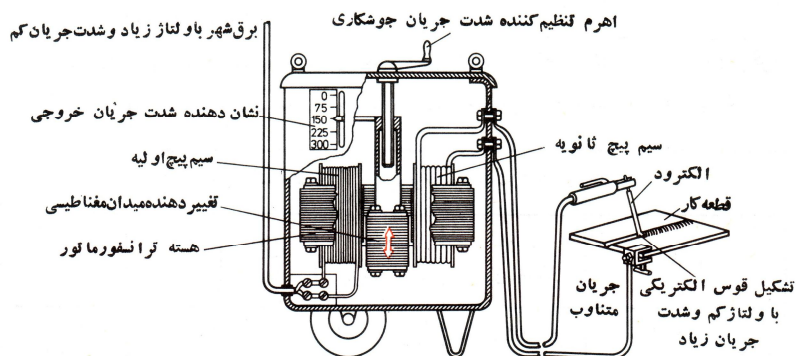

مثال ۸ - کدام مطلب درباره قوس الکتریکی صحیح است؟

- (۱) هر چه قوس الکتریکی کوتاهتر باشد، جریان الکتریکی ایجاد شده بیشتر است.
- (۲) هر چه قوس الکتریکی بلندتر باشد، جریان الکتریکی ایجاد شده بیشتر است.
- (۳) قوس الکتریکی طولانی‌تر نسبت به قوس الکتریکی کوتاهتر به ولتاژ کمتر نیاز دارد.
- (۴) در قوس الکتریکی، الکترون‌ها از قطب مثبت به طرف قطب منفی جریان می‌یابند.

پاسخ: گزینه «۱»

مثال ۹ - وظیفه «ترانسفورماتور جوشکاری» چیست؟

- (۱) قابل تنظیم کردن ولتاژ جوشکاری
 - (۲) کاهش شدت جریان و افزایش ولتاژ
 - (۳) تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
 - (۴) کاهش ولتاژ و افزایش شدت جریان
- پاسخ: گزینه «۴» ترانس جوش وظیفه تقلیل ولتاژ برق شهر و تأمین شدت جریان مورد لزوم برای تشکیل قوس الکتریکی را بر عهده دارد.

مثال ۱۰ - کدامیک از موارد زیر، جزو خصوصیات جوشکاری با برق AC نمی‌باشد؟

- (۱) قوس قوی و خوب
 - (۲) مناسب برای جوشکاری قطعات نازک
 - (۳) نگهداری قوس و ادامه جریان جوشکاری
 - (۴) عدم وجود دمش یا ضربه مغناطیسی
- پاسخ: گزینه «۲» دستگاه‌هایی که با جریان AC کار می‌کنند مناسب برای جوشکاری قطعات فولادی ضخیم می‌باشند.

مثال ۱۱ - در کدام حالت، حرارت جوشکاری با قوس الکتریکی بیشتر است؟

- (۱) در قطب منفی با جریان متناوب
 - (۲) در قطب منفی با جریان مستقیم
 - (۳) در قطب مثبت با جریان متناوب
 - (۴) در قطب مثبت با جریان مستقیم
- پاسخ: گزینه «۴» در فرآیند جوشکاری با قوس الکتریکی در قطب مثبت با جریان مستقیم بیشترین حرارت را خواهیم داشت.



کج مثال ۱۲ - چرا در جوشکاری ورقهای نازک، قطب مثبت را به الکترود وصل می نمایند؟

- (۱) تا حوضچه مذاب کم عمق تر بوده و قطعه سوراخ نشود.
 (۲) زیرا سرباره بسیار کمتری ایجاد می شود.
 (۳) زیرا الکترودها بسیار سریعتر ذوب می شوند.
 (۴) تا اثر دمش کاهش یابد.

✓ پاسخ: گزینه «۱» در جوشکاری ورقهای نازک بهتر است که قطب منفی را به قطعه کار و قطب مثبت را به الکترود وصل نمایند تا حوضچه مذاب کم عمق تر بوده و قطعه را سوراخ نکند. این روش در جوشکاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.


کج مثال ۱۳ - در جوشکاری با الکترود ۴ میلی متری، طول قوس الکتریکی تقریباً چقدر باید باشد؟

- (۱) بیشتر از دو برابر قطر الکترود
 (۲) حدود ۴ میلی متر
 (۳) حدود ۲ میلی متر
 (۴) هر چقدر کوتاهتر باشد بهتر است

✓ پاسخ: گزینه «۲» طول قوس الکتریکی بایستی تقریباً به اندازه قطر الکترود تنظیم شود. در صورت زیاد بودن طول قوس، عمق نفوذ جوش کم، گرده جوش نامنظم و پاشیدگی مذاب و جرقهها به اطراف، افزایش خواهد یافت.


الکترودها:

الکترودهای جوشکاری قطعاتی هستند هادی جریان الکتریسیته که در مجاورت قوس الکتریکی ذوب شده و بعنوان سیم جوشکاری وظیفه پر کردن فضای بین قطعات (درز جوش) را برعهده دارند.

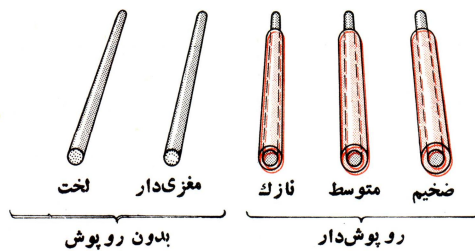


جنس الکترودها بستگی به جنس قطعات اتصال داشته و آنها را می توان به دو گروه بدون روپوش و روپوش دار تقسیم بندی نمود. الکترودهای بدون روپوش نیز به دو دسته الکترودهای لخت و الکترودهای مغزی دار تقسیم بندی می شوند.

در موقع جوشکاری با الکترودهای لخت بدلیل تماس مستقیم مذاب با هوای محیط، اکسیژن و ازت موجود در هوا با مذاب ترکیب شده و علاوه بر آن تولید جرقه زیاد نیز می نمایند بنابراین به کمک این الکترودها فقط می توان با جریان مستقیم جوشکاری نمود.

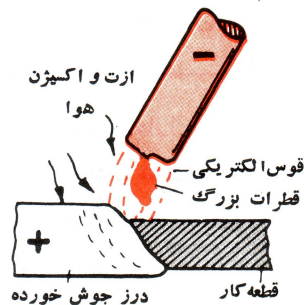

در داخل الکترودهای مغزی دار مواد معدنی ای قرار داده اند که باعث تثبیت بهتر قوس الکتریکی گردیده و به مقدار زیادی از نفوذ اکسیژن و ازت به داخل درز جوش، جلوگیری می نماید. این الکترودها درز جوش بهتری را نسبت به الکترودهای لخت عرضه کرده و از جریان متناوب می توان برای جوشکاری با آنها استفاده نمود.

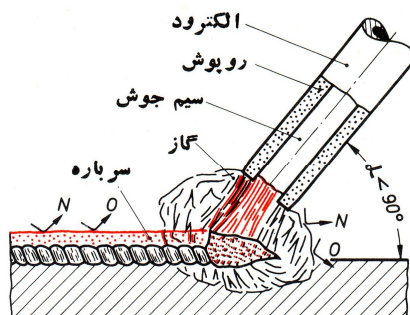

الکترودهای روپوش دار را در سه نوع و با روپوش نازک، متوسط و ضخیم تولید می کنند. وظیفه کلی روپوش الکترودها یکنواخت کردن و تثبیت قوس الکتریکی، تشکیل سرباره بر روی درز جوش، محافظت از تأثیر گازهای موجود در هوا بر روی مواد مذاب و جلوگیری از چسبیدن الکترود به سطح کار در هنگام جوشکاری بوده و علاوه بر آن می توان با افزودن فلزات معینی به آنها، درصد فلز مورد نظر را در محل درز جوش تغییر داد.

انواع الکتروود:

طبقه‌بندی الکتروودها براساس نوع پوشش آنها می‌باشد که عبارتند از:

۱) الکتروود با پوشش سلولزی:

مقدار زیادی از پوشش این الکتروود سلولز می‌باشد که در هنگام سوختن با تولید هیدروژن و دی‌اکسید کربن حوضچه جوش را از اتمسفر محافظت می‌کند و نیز با این پوشش نفوذ جوش بهبود می‌یابد. قوس‌الکتریکی حاصل از این نوع الکتروودها بسیار نافذ بوده و اغلب برای جوشکاری خطوط لوله استفاده می‌شوند.

۲) الکتروود با پوشش رتیلی:

حالت طبیعی اکسید تیتانیوم (رتیل) پوشش اصلی این الکتروود است. استفاده از این الکتروودها نسبتاً آسان بوده لذا معمولاً در هر حالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکتروودهای رتیلی به «الکتروودهای همه کاره» نیز معروفند.

۳) الکتروود با پوشش اسیدی:

پوشش این الکتروود شامل اکسیدها و کربنات‌های منگنز، آهن و مقداری سیلیسیم است. سرباره جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروود حجیم بوده، ظاهری بسیار صاف و تمیز دارد. با این الکتروود می‌توان از جریان مستقیم و متناوب استفاده کرد.

۴) الکتروود با پوشش اکسیدی:

اکسید آهن در پوشش این الکتروود به مقدار زیادی وجود دارد و بخاطر سرباره سنگین آن نفوذ جوش کم بوده و استحکام کمتری دارد.

۵) الکتروود با پوشش قلیایی (بازی):

پوشش این الکتروود دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای کربنات کلسیم، فلوراید، آهک و ... است. جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروود دارای خواص مکانیکی خوب بویژه مقاومت ضربه‌ای است.

نکته: بعلاوه تولید فلز جوش با هیدروژن کم الکتروودهای قلیایی، از آن‌ها در جوشکاری فولادهای حساس به هیدروژن و جوشکاری فولادهای ضخیم با کربن زیاد (بخاطر استحکام مناسب در مقابل ترک گرم) استفاده می‌کنند. در پوشش این الکتروودها جهت افزایش نرخ رسوب و بهبود رفتار قوس، پودر آهن اضافه می‌کنند.

جدول تیپ و خصوصیات الکتروودها

تیپ	علامت اختصاری	نوع جریان	حالت جوشکاری	کیفیت درز جوش	کاربرد
بازی (قلیایی)	Kb	مستقیم	تمام حالات	بیشترین استحکام	فولادهای ضخیم
اسیدی	Es	مستقیم یا متناوب	افقی و تقریباً تمام حالات	استحکام خیلی زیاد	فولادهای غیر حساس
دی‌اکسید تیتان (رتیلی)	Ti	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب	متعدد، فولادهای حساس، ورقهای نازک
اکسیدی	Ox	مستقیم یا متناوب	افقی	استحکام کم	گروه جوش صاف و خوش‌نما
سلولزی	Ze	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب، سرباره کم	قطعات غیر یکنواخت

کج مثال ۱۴ - در جوشکاری لوله‌های گاز ترجیحاً از چه نوع الکتروودی استفاده می‌شود؟

(۱) قلیایی (۲) اسیدی (۳) سلولزی (۴) روتیلی

پاسخ: گزینه «۳» در جوشکاری لوله‌ها که تنها می‌توان از طرف خارج لوله آن را جوشکاری نمود و به داخل لوله دسترسی وجود ندارد، بایستی از الکتروود با نفوذ بالا استفاده کرد. بنابراین از الکتروودهای سلولزی استفاده می‌شود.

کج مثال ۱۵ - برای جوشکاری فولادهای ضخیم که نیاز به پیش گرمایی دارند، از چه نوع الکتروودی استفاده می‌شود؟

(۱) قلیایی (۲) روتیلی (۳) اکسیدی (۴) سلولزی

پاسخ: گزینه «۱»



کد مثال ۱۶ - وظیفه پوشش الکتروود

- (۱) افزایش نفوذ جوش
(۲) افزایش شدت جریان
(۳) دور کردن هوا از حوضچه جوش
(۴) جلوگیری از تغییر شکل قطعات

پاسخ: گزینه «۳»

کد مثال ۱۷ - استحکام جوش در کدام یک از الکتروودهای زیر کمتر است؟

- (۱) بازی (۲) اسیدی (۳) رتیلی (۴) اکسیدی

پاسخ: گزینه «۴» پوشش اکسیدی الکتروودها از درصد زیادی اکسید آهن تشکیل شده است و استحکام کمتری نسبت به بقیه روکش‌ها دارد.

انتخاب شدت جریان مناسب:

انتخاب شدت جریان مناسب، تعیین کننده عمق نفوذ جوش در سطح لبه‌های اتصال بوده و استحکام محل اتصال نیز به مقدار زیادی به این عمق بستگی دارد. شدت جریانی که برای جوشکاری تنظیم می‌شود به مقدار زیادی بستگی به ضخامت قطعات اتصال و قطر الکتروود دارد.

ضخامت قطعه به میلی‌متر		بیش از 10	8 - 10	4 - 8	2 تا 4	1.5 تا 2	0.8 تا 1.5
شدت جریان بر حسب آمپر	جوش سطحی	260	210	115	70	50	-
	جوش پخدار	290	230	130	80	60	25
قطر الکتروود به میلی‌متر		6	5	3.25	2.5	2	1.5

کد مثال ۱۸ - شدت جریان انتخابی برای جوشکاری، به چه عواملی بستگی دارد؟

- (۱) قطر الکتروود و ضخامت قطعات اتصال
(۲) جنس قطعات جوشکاری
(۳) نوع و حرکت الکتروود و قطعه کار
(۴) استحکام و قدرت جوش

پاسخ: گزینه «۱» شدت جریان انتخابی برای جوشکاری به قطر الکتروود و ضخامت قطعات اتصال بستگی دارد.


کد مثال ۱۹ - کدام یک از کمیت‌های زیر در تعیین جریان جوشکاری تنظیم شده، مهم نیست؟

- (۱) ضخامت قطعه کار (۲) ضخامت الکتروود (۳) نوع روکش الکتروود (۴) طول الکتروود


پاسخ: گزینه «۴»

زاویه نگهداری و هدایت الکتروود:


زاویه صحیح نگهداشتن امتداد الکتروود نسبت به درز جوش به عوامل متعددی مانند حالت جوشکاری، عمق درز جوش، عمق نفوذ جوش، جنس قطعه کار، جهت هدایت الکتروود و هم چنین اثر دمش قوس الکتریکی بستگی دارد. اما در جوشکاری درزهای ساده افقی، مخصوصاً زمانی که از جریان متناوب استفاده می‌شود، می‌توان الکتروود را نسبت به سطح کار با زاویه‌ای در حدود 50 درجه هدایت کرد.

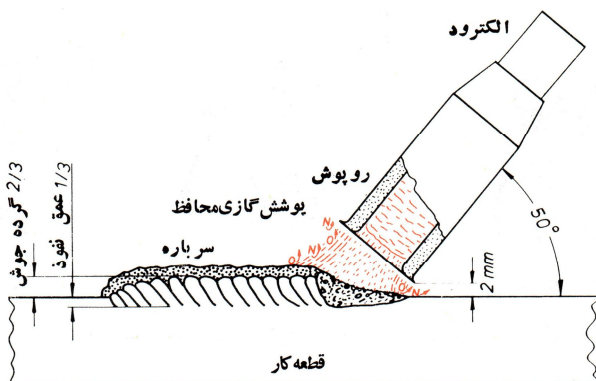

حرکت طولی الکتروود در مورد درزهای ساده بطور مستقیم و یکنواخت بوده و در مواردی که عرض جوش بیشتری مورد نظر باشد می توان حرکت آن را بصورت نوسانی انتخاب نمود. دامنه نوسان در هر حال نباید بیشتر از دو برابر قطر الکتروود انتخاب شود.

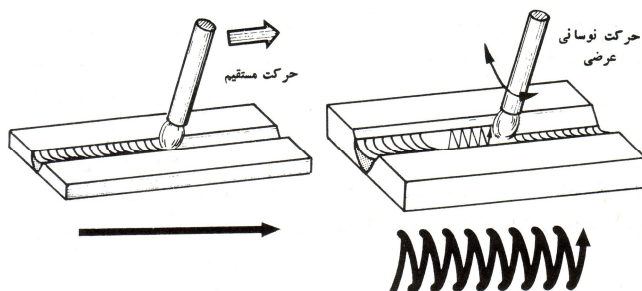

در صورتی که ضخامت قطعات اتصال زیادتر بوده و درز جوش عریض تر باشد می توان با چند مرتبه جوشکاری که هر مرتبه را در اصطلاح **یک پاس** می گویند عمل جوشکاری را تکمیل نمود.

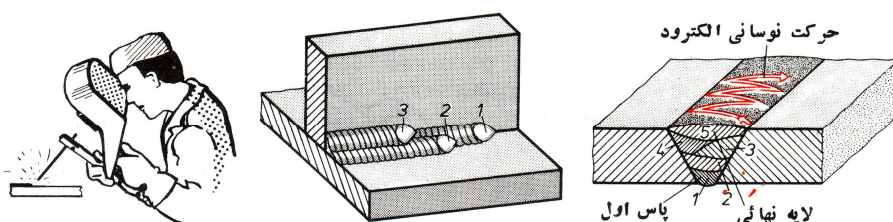

درزهای عمودی را می توان از پایین بسمت بالا و یا بالعکس جوشکاری نمود. در جوشکاری از بالا به پایین عمق نفوذ و هم چنین ضخامت گرده جوش کمتر بوده و بایستی با شدت جریان کمتری جوشکاری کرد. ولی در روش جوشکاری از پایین به بالا عمق نفوذ بیشتر شده و مخصوصاً در پاس های بعدی می توان گرده جوش ضخیم تری را به وجود آورد.



لازم به تذکر است که ضمن هدایت الکتروود در امتداد درز جوش، بایستی متناوب با کم شدن طول آن، انبر جوشکاری را به نحوی به محل اتصال نزدیک کرد که در هر حال فاصله سر الکتروود با قطعه کار ثابت باقی بماند.

جوشکاری با گاز محافظ


در جوشکاری با گاز محافظ نیز از قوس الکتریکی جهت ایجاد حرارت استفاده می گردد ولی برای قطع تماس مذاب با اکسیژن و ازت محیط، از یک گاز بی اثر که بنام گاز محافظ نامیده می شود استفاده می کنند، به این ترتیب می توان از الکتروودهای لخت استفاده کرد. از انواع جوشکاری با گاز محافظ می توان به روش های زیر اشاره نمود:

الف) جوشکاری با گاز محافظ و الکتروود ذوب شدنی (GMAW):

در این روش قوس الکتریکی بین الکتروود لخت (ذوب شدنی) و قطعه کار تشکیل شده و گاز محافظ (گاز بی اثر و یا دی اکسید کربن CO_2) نیز در تمام مدت جوشکاری از اطراف الکتروود به محل تشکیل قوس الکتریکی و حمام مذاب دمیده می شود.

هدایت پیستوله در این روش ساده تر از هدایت انبر جوشکاری است زیرا فاصله آن با سطح کار و محل جوش ثابت بوده و بدلیل طول زیاد و جریان مداوم الکتروود و عدم نیاز به تعویض آن، سرعت عمل و دقت جوشکاری بالاست. هم چنین بدلیل دمیده شدن گاز محافظ، قطعه کار

کمتر گرم شده و علاوه بر پیچیدگی بسیار محدود لبه‌های قطعات، سطح جوش را در مقابل نفوذ هوا محافظت کرده و جوشکاری ورق‌های نازک را امکان‌پذیر می‌سازد. از انواع جوشکاری‌های حفاظتی با گاز، می‌توان به جوشکاری (metal Active Gas) MAG اشاره نمود که گاز حفاظت‌کننده در آن دی‌اکسید کربن (CO_2) بوده و چنانچه بجای گاز CO_2 از گاز بی‌اثر (معمولاً آرگون) استفاده گردد، روش جوشکاری (metal Inert Gas) MIG نامیده می‌شود.

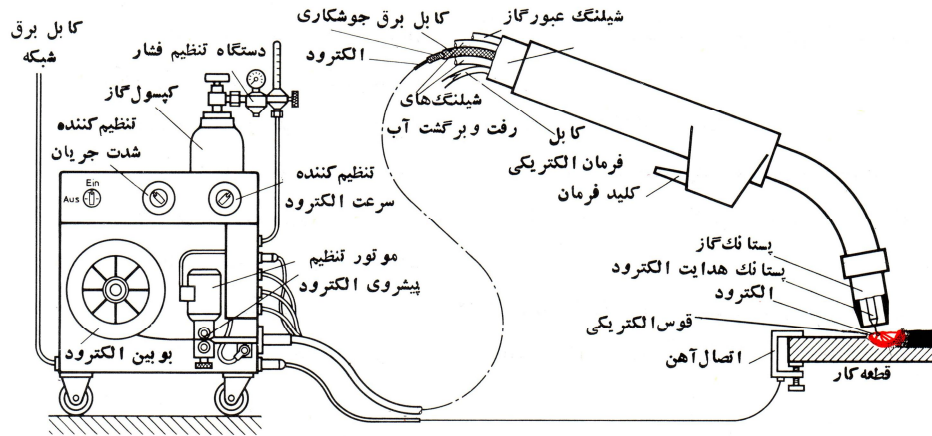

توجه:



از روش جوشکاری MIG برای جوشکاری فلزات غیر آهنی، فولادهای پرآلیاژ و آبکاری شده استفاده کرده و از جوشکاری MAG برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ می‌توان بهره برد.


مثال ۲۰- از روش (MAG) برای جوش کاری کدام قطعات استفاده می‌شود؟

- ۱) فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ
- ۲) آلومینیوم، مس و آلیاژهای آنها - فولادهای حرارتی، ضد زنگ و ضد اسید
- ۳) فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی با ضخامت از ۲ تا ۱۵۰ میلیمتر و با طول درز جوش زیاد
- ۴) فلزات غیر آهنی و فولادهای پرآلیاژ و آبکاری شده

✓ پاسخ: گزینه «۱» روش جوشکاری MAG که با حفاظت گاز فعال (CO_2) انجام می‌گیرد مناسب برای اتصال قطعات فولادی غیر آلیاژی و کم آلیاژ است.

(ب) جوشکاری با الکتروود تنگستن و حفاظت با گاز بی‌اثر (GTAW):

در این روش از فلز و لفرام (تنگستن) برای تشکیل قوس الکتریکی استفاده کرده و گاز محافظ آن گاز بی‌اثر می‌باشد. در این روش جوشکاری که بنام WIG و یا TIG معروف می‌باشد، قطب و لفرام فقط وظیفه تأمین حرارت بوسیله قوس الکتریکی را بعهده داشته و از یک مفتول جوشکاری نیز می‌توان در صورت لزوم برای پرکردن درز جوش استفاده کرد که ممکن است بوسیله دست و یا بطور خودکار به محل جوشکاری هدایت شوند.

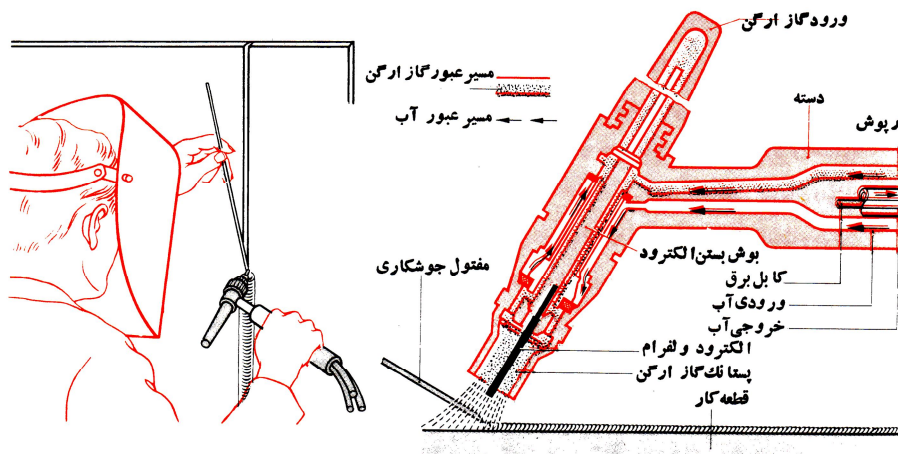

با استفاده از جوشکاری WIG با گاز محافظ آرگن می‌توان تقریباً تمام فلزات را جوشکاری نمود، ولی اغلب بمنظور جوشکاری در موارد زیر از آن استفاده می‌گردد:

- ۱- جوشکاری فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم، مس و آلیاژهای آن‌ها.
 - ۲- جوشکاری فولادهای کرم‌دار، کرم نیکل‌دار، ضد زنگ، ضد اسید و مقاوم در مقابل حرارت.
 - ۳- جوشکاری ورق‌های نازک و هم چنین لوله‌های جدار نازک فولادی، مخصوصاً زمانی که بایستی به قطعات ضخیم‌تر جوش داده شوند. از مزایای دیگر این روش میتوان عدم نیاز به مواد کمکی، کیفیت سطح جوش بهتر، مقاومت بهتر درز جوش در مقابل خوردگی و کم کردن قابل ملاحظه پیچیدگی کار در اثر جوشکاری و سرعت عمل زیاد آن را نام برد.
- در جوشکاری WIG با گاز محافظ آرگن می‌توان از جریان برق مستقیم و یا متناوب برای تشکیل قوس الکتریکی استفاده نمود ولی در جوشکاری فلزات سبک بایستی فقط از جریان برق متناوب استفاده کرد.

کج مثال ۲۱ - جوش کاری (TIG) نوعی از روشهای جوش کاری است که در آن قوس الکتریکی

- ۱) زیر یک تیغه نگهدارنده مسی بین یک الکتروود ذوب شونده و قطعه کار ایجاد می‌شود.
- ۲) تحت پوشش گاز محافظ بین یک الکتروود ذوب شونده و قطعه کار ایجاد می‌شود.
- ۳) تحت پوشش گاز محافظ بین یک الکتروود دیر ذوب و قطعه کار ایجاد می‌شود.
- ۴) زیر پودر بین یک الکتروود ذوب شونده و قطعه کار ایجاد می‌شود.


پاسخ: گزینه «۳» روش جوشکاری GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) که بنام‌های TIG و یا WIG نیز معروف است از انواع روش‌های جوشکاری محسوب می‌شود که قوس الکتریکی تحت پوشش گاز محافظ (گاز بی‌اثر) بین الکتروود دیر ذوب (ولفرام - تنگستن) و قطعه کار ایجاد می‌شود.

کج مثال ۲۲ - در فرایند جوشکاری TIG با تغییر نوع گاز محافظ از آرگون به هلیوم

- ۱) براساس مهارت جوشکاری پایداری قوس تثبیت می‌شود.
- ۲) پایداری قوس کمتر می‌شود.
- ۳) پایداری قوس بهتر می‌شود.
- ۴) پایداری قوس تغییر نمی‌کند.

پاسخ: گزینه «۳»



جوشکاری با قوس الکتریکی و حفاظت با پودر (زیر پودری)

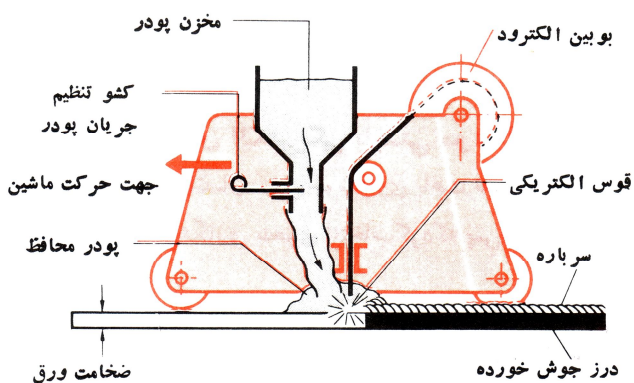

در این روش جوشکاری مشابه روش MIG یا MAG الکتروود بطور خودکار به محل جوشکاری هدایت شده و پس از تشکیل قوس الکتریکی، پودر محافظ بر روی حمام مذاب جریان می‌یابد. این پودر وظیفه‌ای مشابه روپوش الکترودهای دستی را به عهده داشته و پس از قرار گرفتن بر روی مذاب قسمتی از آن سوخته و تشکیل سرباره را می‌دهد. از این روش اغلب برای جوشکاری درزهای طویل قطعات ضخیم و هم چنین فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی با ضخامت 2 تا 15 میلی‌متر استفاده می‌شود.


نکات مهم:

۱- در صورتی که شدت جریان کمتر از حد مجاز باشد الکتروود ذوب شده و بدون آن که قطعات کاملاً ذوب گردند بر روی درز اتصال قرار گرفته و اتصال ناقص و کم دوامی را بوجود می آورد (شکل الف). انتخاب شدت جریان زیاد نیز باعث ایجاد گرده جوش عریض و متخلخل بوده و ضمن پاشیدن جرقه زیاد به اطراف، باعث ایجاد فرورفتگی و در نتیجه تضعیف قطعات در کناره گرده جوش خواهد شد. (شکل ب)

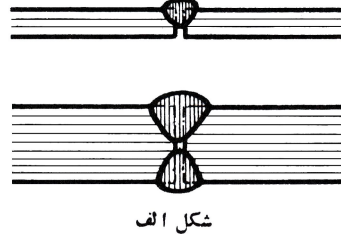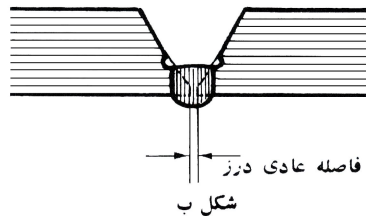

۲- طول قوس الکتریکی بایستی تقریباً به اندازه قطر الکتروود تنظیم شود. در صورت زیاد بودن طول قوس، عمق نفوذ جوش کم، گرده جوش نامنظم و پاشیدگی مذاب و جرقه‌ها به اطراف زیاد خواهد شد.

۳- استفاده از الکتروود مرطوب یا تمیز نبودن فلز اصلی یا سیم جوش باعث ایجاد **مک** در داخل درز جوش خواهد شد.

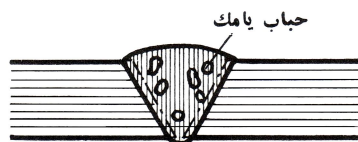

کلمه مثال ۲۳ - هرگاه در محل جوشکاری، حفره‌ای بوجود آید که هوا در آن جای گرفته باشد، حفره را «مک» می‌نامند.

دلیل پیدایش این حفره چیست؟

(۱) مرطوب بودن یا تمیز نبودن فلز اصلی یا سیم جوش

(۲) شدت جریان کم و سرعت زیاد حرکت الکتروود

(۳) نامرغوب بودن فلز اصلی و وجود سولفور زیاد در فلز اصلی یا سیم جوش


(۴) سیم جوش نامناسب و کم بودن شدت جریان یا حرارت نامناسب

پاسخ: گزینه «۱» «مک» به علت مرطوب بودن یا تمیز نبودن فلز اصلی یا سیم جوش است، شدت جریان کم و سرعت زیاد حرکت الکتروود باعث ایجاد ذوب نامناسب می‌شود. نامرغوب بودن فلز اصلی و وجود سولفور زیاد در فلز اصلی یا سیم جوش باعث ایجاد سطح نامناسب جوش می‌گردد. سیم جوش نامناسب، کم بودن شدت جریان یا حرارت نامناسب باعث می‌شود که ضخامت گلوی جوش بیش از حد باشد که آن را بیش از اندازه (کوژ) می‌نامند.


جوشکاری‌های مقاومتی:

در فرایندهای مقاومتی، حرارت لازم جوشکاری از طریق مقاومت الکتریکی تأمین می‌گردد. در جوشکاری‌های مقاومتی از ترانسفورماتور جهت کاهش ولتاژ و افزایش شدت جریان استفاده می‌شود و بطور کلی دستگاههای جوش مقاومتی با جریان متناوب کار می‌کنند. از مهمترین روش‌های جوش مقاومتی می‌توان به **نقطه جوش، درز جوش و جوش سر به سر** اشاره نمود.

نقطه جوش: در این روش قطعات را بصورت نقطه‌ای به یکدیگر جوش می‌دهند. نیروی فشاری مورد لزوم را در این دستگاه از طریق الکترودهای مسی مخصوص عبور جریان، به قطعات اعمال می‌نمایند. از این روش برای اتصال ورق‌های فلزی استفاده می‌شود.

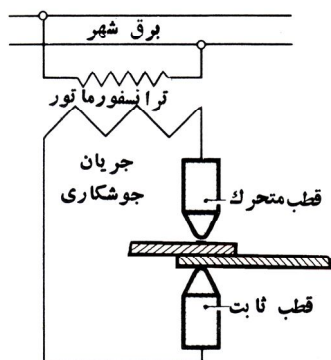

« شکل ساده دستگاه نقطه جوش »

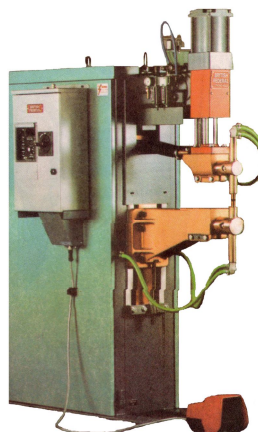


« دستگاه نقطه جوش »

درز جوش:


از این روش برای جوشکاری درزهای طولی مستقیم و یا فرم داری که بایستی آب‌بندی نیز باشند استفاده می‌نمایند (آب بندی مخازن از طریق نقطه جوش‌های بهم پیوسته)

از این روش برای جوشکاری درز مخازن مانند باک اتومبیل، منبع اگزوز، بدنه آبگرمکن و ... استفاده می‌شود.

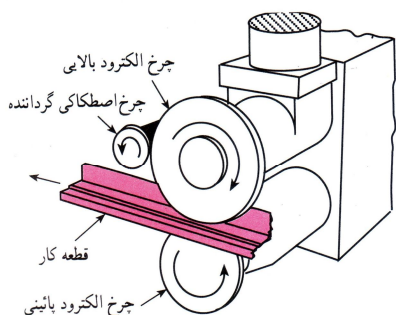


جوش سر به سر:

با این روش می‌توان قطعات گرد و یا منشوری را که جنس آنها از فولادهای کم کربن، مس و آلومینیوم بوده و سطح مقطع آنها تا 600 میلی‌متر مربع باشد به یکدیگر جوش داد. (اتصال مقاطع پروفیل‌ها مانند لوله، تسمه، قوطی و ...) یکی از کاربردهای مهم جوش سر به سر در جوشکاری فولادهای تندبر به قطعاتی است که جنس آنها از فولادهای ارزان‌تری می‌باشند.

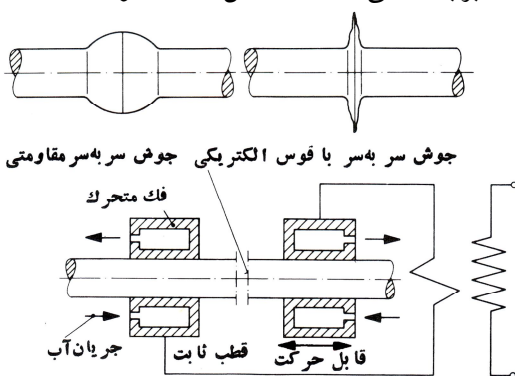

« شکل ساده یک دستگاه جوش سر به سر »

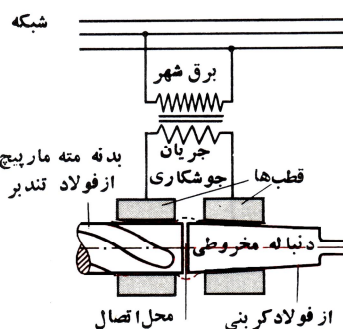

« اتصال دنباله به بدنه ابزارها »

کلمه مثال ۲۴ - چنانچه هدف، آب‌بندی ظروف یا مخازن مختلف باشد، فرآیند مناسب کدام است؟

(۱) نقطه جوش

(۲) جوشکاری قرقه‌ای (درز جوش)

(۳) جوشکاری القایی

(۴) جوشکاری سر به سر

پاسخ: گزینه «۲» چنانچه هدف، آب‌بندی ظروف یا مخازن مختلف باشد فقط از طریق نقطه جوش‌های بهم پیوسته امکان پذیر است.


بگر مثال ۲۵ - کدام یک از روش‌های جوشکاری زیر از انواع جوشکاری‌های ذوبی محسوب می‌شود؟

- (۱) زیر پودری (۲) نقطه جوش (۳) درز جوش (۴) جوش سر به سر

✓ پاسخ: گزینه «۱»


جوشکاری القایی:

در این فرایند حرارت لازم جوشکاری از طریق القای جریان الکتریسیته تأمین می‌گردد. یکی از کاربردهای این جوشکاری استفاده در اتصال درز لوله‌ها هنگام تولید لوله‌های درزدار می‌باشد.

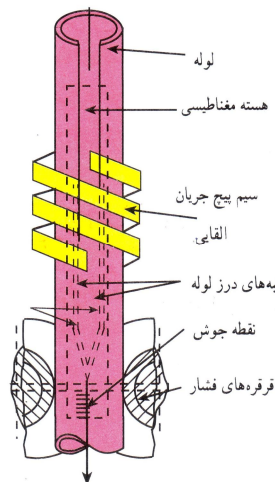

جوشکاری با شعله گاز:

در جوشکاری با شعله گاز حرارت لازم از طریق انرژی شیمیایی (سوختن و فعل و انفعال بین دو گاز) تأمین می‌گردد. قدرت و استحکام جوش در این فرایند به شدت حرارت شعله گاز، فشار گاز و قدرت تشعشع شعله بستگی دارد. گازهای مورد استفاده استیلن (C_2H_2)، پروپان (C_3H_8) و هیدروژن می‌باشند. از این سه نوع گاز استیلن حرارت بیشتری تولید می‌کند و چون با اکسیژن مصرف می‌شود بدین جهت به آن جوشکاری اکسی استیلن (oxy - Acetylene) گویند.

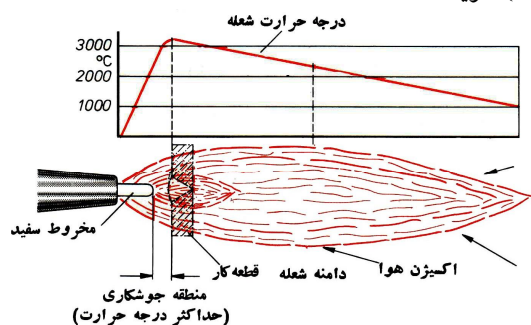

حداکثر درجه حرارتی که از احتراق دو گاز اکسیژن و استیلن پدید می‌آید در حدود 3200 درجه سانتی‌گراد است و در منطقه‌ای به فاصله 2 تا 5 میلی‌متر از رأس مخروط سفید رنگ قرار دارد. بهمین دلیل بایستی محل جوشکاری را در همین منطقه قرار داد.

زمانی که نسبت اختلاط اکسیژن و استیلن (1:1) انتخاب شود، قسمت مخروطی شعله سفید درخشان بوده و محدوده مشخصی دارد. این نوع شعله را **شعله خنثی** نامیده و در جوشکاری فولادها از این شعله استفاده می‌نمایند.

اگر مقدار اکسیژن زیاد انتخاب شود، مخروط سرمشعل کوتاهتر شده و رنگ آن بیشتر به آبی متمایل می‌گردد. مقدار اکسیژن اضافی موجود در این شعله با مذاب (در محل جوشکاری) ترکیب شده و آنرا شکننده می‌سازد. این شعله را **شعله اکسیدکننده** می‌نامند که در جوشکاری فولادها باعث جهیدن جرقه زیاد به اطراف گردیده و علاوه بر سوختن درز جوش، باعث داخل شدن سرباره به محل جوش می‌شود. از این نوع شعله در جوشکاری قطعات برنجی و هم چنین گرم کردن قطعات به منظور آبکاری، صاف کاری و ... استفاده می‌نمایند.

چنانچه مقدار استیلن بیشتر از اکسیژن تنظیم شود، مخروط سرمشعل محدوده مشخصی نداشته، مضرس بوده و رنگ آن بیشتر متمایل به زرد می‌گردد. در این حالت بدلیل کمبود اکسیژن مقداری از منواکسید کربن، نسوخته باقی می‌ماند که بدلیل فشار شعله بداخل مذاب نفوذ کرده و باعث افزایش مقدار کربن آن و در نتیجه ازدیاد سختی و شکنندگی قطعه کار در محل جوشکاری می‌گردد. این نوع شعله، بنام **شعله احیاءکننده** معروف است و در جوشکاری قطعات چدنی و آلومینیومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



کله مثال ۲۶- در جوشکاری با شعله گاز، معمولاً کدام ترکیب گازی به کار می‌رود؟

(۱) ترکیب اکسیژن و هیدروژن (۲) ترکیب هیدروژن و استیلن (۳) ترکیب اکسیژن و استیلن (۴) ترکیب اکسیژن و گاز شهری


✓ پاسخ: گزینه «۳» در جوشکاری با شعله گاز، انرژی حرارتی جوش از سوختن (فعل و انفعال شیمیایی) بین دو گاز تأمین می‌شود که معمولاً گاز سوختنی استیلن و لازمه سوخت اکسیژن می‌باشد لذا جوشکاری با شعله گاز به نام جوشکاری اکسی استیلن OAW نیز معروف است.

کله مثال ۲۷- اگر در جوشکاری فولاد، مقدار استیلن بیش از حد مجاز باشد، چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟

(۱) درز جوش بدون سرباره خواهد شد. (۲) درز جوش به صورت سوخته شده در می‌آید. (۳) کیفیت جوش بهبود می‌یابد. (۴) میزان کربن درز جوش افزایش یافته و ترد می‌شود.

✓ پاسخ: گزینه «۴»

کله مثال ۲۸- بیشترین حرارت شعله جوشکاری اکسی استیلن در کدام قسمت قرار دارد؟

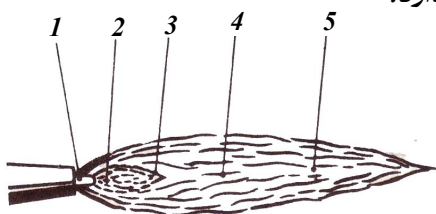

(۱) در نقطه (1)
(۲) در ناحیه (2)
(۳) در ناحیه (3)
(۴) در ناحیه (4) و (5)

✓ پاسخ: گزینه «۲»

کله مثال ۲۹- در فرایند جوشکاری با شعله گاز اکسی استیلن، زیاد بودن نسبت گاز استیلن (شعله احیاکننده) در شعله جوش چه اثری در درز جوش دارد و از این نوع شعله در کدام مورد استفاده می‌شود؟

(۱) موجب ایجاد حرارت زیاد و سوختن درز جوش می‌شود و برای جوشکاری چدن و آلومینیوم مناسب است.
(۲) سبب سختی و شکنندگی درز جوش بوده و برای جوشکاری قطعات چدنی و آلومینیومی مناسب است.
(۳) باعث قابل انعطاف بودن درز جوش گردیده و برای جوشکاری برنج و گرم کردن قطعات بمنظور آبکاری بکار می‌رود.
(۴) دوده زیادی ایجاد شده و سطح درز جوش را پوشانده و از اجرای عمل جوشکاری جلوگیری می‌کند.

✓ پاسخ: گزینه «۲»

برش با گاز:

هرگاه فولادهای غیرآلیاژی و کم آلیاژ را تا حد معینی (در حدود 1250 درجه سانتی‌گراد) گرم کرده و در این حال به محل گرم شده اکسیژن خالص با فشار دمیده شود، باعث اکسید شدن سریع فولاد و در حقیقت سوختن آن می‌گردد که در این حال این اکسید گداخته از سیلان نسبتاً زیادی برخوردار بوده و بدلیل فشار و جریان گاز اکسیژن از محل برش دور شده و شکافی در آن بوجود می‌آورد که ادامه عمل باعث برش قطعه کار می‌گردد.

فشار گازها، فاصله سربک تا سطح کار و سرعت برش (سرعت پیشروی مشعل) به ضخامت قطعه کار بستگی دارد.

جدول فشار گازها، فاصله سربک و سرعت پیشروی مشعل در برش با گاز				
80 تا 50	50 تا 25	25 تا 10	10 تا 3	ضخامت قطعه کار بر حسب میلی‌متر
6.5 تا 5	5 تا 3.5	3.5 تا 2	2 تا 1.5	فشار گاز اکسیژن بر حسب بار
0.5	0.4	0.3	0.2	فشار گاز استیلن بر حسب بار
5	4	3	2	فاصله سربک تا سطح کار بر حسب میلی‌متر
210 تا 170	260 تا 210	420 تا 260	580 تا 420	سرعت برش بر حسب میلی‌متر در هر دقیقه


کج مثال ۳۰ - تعریف صحیح «برش با گاز» کدام است؟ در این روش

- (۱) با استفاده از مشعل مخصوص قطعه را تا حدود 1250°C گرم کرده و سپس اکسیژن خالص را با فشار به ناحیه گرم شده می‌دهیم.
- (۲) توسط مشعل جوشکاری حرارت قطعه کار را در یک ناحیه آنقدر افزایش می‌دهیم که قطعه در مسیر دلخواه ذوب شده و بریزد.
- (۳) توسط مشعل مخصوص قطعه را تا 1750°C گرم کرده و گاز اکسیژن را بسته و مقدار استیلن را افزایش می‌دهیم.
- (۴) پس از ذوب کردن نقطه‌ای از قطعه (ابتدای خط برش) کافی است مشعل برش چرخدار را در امتداد خط برشی به آرامی حرکت دهیم.

✓ پاسخ: گزینه «۱»

جوشکاری حرارتی شیمیایی (ترمیت):

در فرایند ترمیت گرمای جوش از طریق تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی تأمین می‌شود، اما در این روش مانند جوشکاری اکسی‌استیلن از سوختن و فعل و انفعال گازها استفاده نمی‌شود بلکه حرارت لازم از فعل و انفعال شیمیایی بین دو پودر فلزی بدست می‌آید.

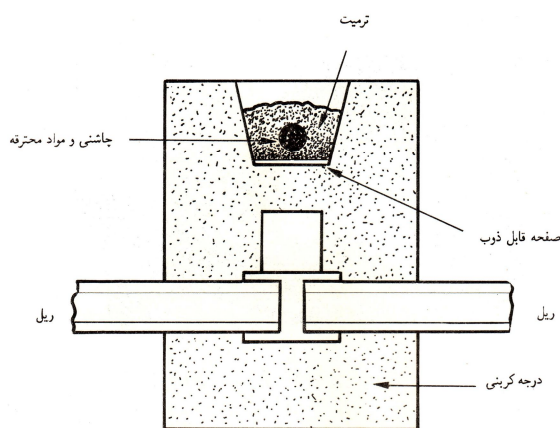

مخلوط اکسید آهن و پودر آلومینیوم، دیرگداز بوده و در اثر خاصیت احیاشدن اکسید آهن در مجاورت پودر آلومینیوم حرارت بسیار زیادی تولید شده و موجب ذوب آهن و فولاد می‌شود. (به مخلوط اکسید آهن و پودر آلومینیوم ترمیت می‌گویند).

از این روش برای اتصال قطعات فولادهای سنگین مانند ریل‌های راه آهن، پل‌ها و تأسیسات بزرگ و ماشین‌آلات صنعتی استفاده می‌کنند.

کج مثال ۳۱ - جوشکاری ترمیت عبارت است از:

- (۱) تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی برای تأمین گرمای جوشکاری (۲) جوشکاری با استفاده از فرآیند مقاومتی
 - (۳) جوشکاری با استفاده از چسب اکریلیک (۴) جوشکاری قوس الکتریکی با پودر محافظ
- ✓ پاسخ: گزینه «۱» در فرآیند ترمیت، گرمای لازم جوش از فعل و انفعال شیمیایی بین دو پودر فلزی بدست می‌آید.

کج مثال ۳۲ - «ترمیت» به کدام یک از ترکیب‌های زیر گفته می‌شود؟

- (۱) اکسید آلومینیوم و اکسید آهن
- (۲) پودر آلومینیوم و پودر آهن
- (۳) اکسید آلومینیوم و پودر آهن
- (۴) اکسید آهن و پودر آلومینیوم

✓ پاسخ: گزینه «۴» در جوشکاری ترمیت برای اتصال قطعات فولادی معمولی از پودر اکسید آهن Fe_2O_3 و پودر آلومینیوم استفاده می‌شود.

SOLDERING

لحیم‌کاری

لحیم‌کاری عبارت است از اتصال دو قطعه فلز متجانس یا غیرمتجانس بوسیله فلز یا آلیاژی بنام لحیم.

عمل لحیم‌کاری بدین صورت انجام می‌گیرد که لحیم ذوب شده، در اثر گرم شدن محل اتصال، در بین درز دو قطعه جاری شده و آنها را به یکدیگر متصل می‌کند. بدیهی است که در این حال فقط لحیم ذوب شده و نیازی به ذوب شدن قطعات متصل شونده وجود ندارد. بنابراین لازم است نقطه ذوب لحیم از نقطه ذوب هر دو قطعه اتصال، پایین تر باشد.

مکانیزم لحیم کاری:


عمل اتصال در لحیم کاری توسط نفوذ سطحی لحیم مذاب در بین کریستال‌های دو قطعه و ایجاد لایه نازکی از آلیاژ لحیم و جنس کار، در فصل مشترک آن‌ها در سه مرحله انجام می‌گیرد:

۱- **تماس سطحی:** پس از آن که درجه حرارت قطعه کار به حد معینی رسید و ماده کمکی تأثیر خود را بجای گذاشت، لحیم مذاب سعی می‌کند که با سطح کار تماس پیدا کند.




۲- **سیلان:** در این مرحله لحیم مذاب در محل لحیم کاری سیلان یافته و سعی در پر نمودن فضای خالی بین قطعات اتصال می‌نماید.

۳- **آلیاژ شدن:** مرحله نهایی کار است، در این مرحله لحیم مذاب در محل اتصال بصورت لایه نازکی نفوذ کرده، فضای خالی بین قطعات را کاملاً پر می‌کند و اتصال را برقرار می‌سازد.

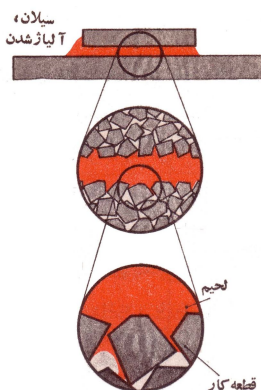

نفوذ لحیم به داخل درز محل اتصال به فاصله بین قطعات بستگی داشته و هر چه این فاصله کمتر باشد، لحیم مذاب بهتر به داخل فضای خالی بین دو قطعه نفوذ کرده و اتصال بهتری را بوجود می‌آورد. انتخاب صحیح این فاصله باعث می‌شود که استحکام محل لحیم شده بیشتر از خود لحیم باشد. این فاصله به نوع لحیم و جنس قطعات متصل شونده بستگی داشته و مقدار آن در لحیم کاری نرم، برای فولاد از 0.03 تا 0.1 میلی‌متر بوده و در فلزات غیر آهنی از 0.1 تا 0.2 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

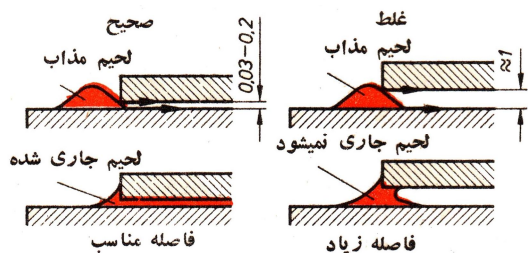

کجه مثال ۳۳- برای استحکام هر چه بیشتر محل لحیم کاری شده، درز محل اتصال برای فولاد در لحیم کاری نرم باید چگونه باشد؟

۱) از 0.01 تا 0.02 میلی‌متر فاصله داشته باشد.

۲) بستگی به گرمای هوای و ضخامت ورق دارد.

۳) از 0.03 تا 0.1 میلی‌متر فاصله داشته باشند.

۴) کاملاً به هم چسبیده و بدون درز باشند.

پاسخ: گزینه «۳» فاصله بین قطعات اتصال به نوع لحیم و جنس قطعات متصل شونده بستگی دارد و مقدار آن در لحیم کاری نرم، برای فولاد از 0.03 تا 0.1 میلی‌متر بوده و در فلزات غیر آهنی از 0.1 تا 0.2 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.


علاوه بر فاصله بین قطعات، انتخاب درجه حرارت مناسب برای محل اتصال نیز در استحکام موضع لحیم کاری مؤثر می‌باشد. این درجه حرارت را اصطلاحاً «درجه حرارت کار» می‌نامند.

درجه حرارت کار:

درجه حرارت کار به پایین‌ترین درجه حرارتی اطلاق می‌شود که بایستی سطوح قطعه کار در محل لحیم کاری داشته باشند، تا انجام سه مرحله لازم برای عملیات لحیم کاری (تماس سطحی - سیلان - آلیاژ شدن) امکان‌پذیر باشد.

انتخاب درجه حرارت کار به نوع ترکیبات لحیم و جنس قطعات اتصال بستگی داشته و مقدار آن کمی بیشتر از نقطه ذوب لحیم در نظر گرفته می‌شود.

اگر درجه حرارت سطوح کار کمتر از «درجه حرارت کار» باشد عمل لحیم کاری انجام نمی گیرد، حتی اگر لحیم بصورت مذاب در بین دو قطعه قرار گرفته باشد، فقط ممکن است که در این حالت دو قطعه تحت تأثیر جاذبه مولکولی به یکدیگر بچسبند. بدیهی است که در این حال استحکام محل اتصال کمتر از حالت لحیم کاری می باشد.

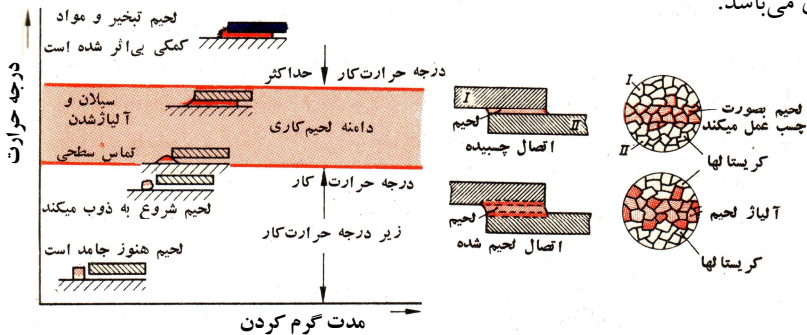

اگر درجه حرارت کار بیشتر از «درجه حرارت کار حداکثر» باشد، لحیم سوخته و تغییر رنگ داده و ممکن است که به دلیل تبخیر، لحیم به اطراف پاشیده شده و استحکام محل اتصال نیز نقصان یابد.

لحیم کاری به دو دسته نرم و سخت تقسیم بندی می شود:

لحیم کاری نرم:

در لحیم کاری نرم درجه حرارت کار کمتر از 450 درجه سانتی گراد بوده و چون جنس لحیم از فلزات نرم مانند آلیاژهای قلع و سرب تشکیل شده است، محل اتصال در مقابل حرارت، مقاومت زیادی نداشته و استحکام آن کم (80 تا 150 نیوتن بر میلی متر مربع) بوده و قابل انعطاف می باشد.

از لحیم نرم در اتصال ورقها، آب بندی ظروف و هم چنین کارهای الکتریکی استفاده می شود.

بیشترین و مهمترین لحیمی که در لحیم کاری نرم مورد استفاده قرار می گیرد **آلیاژ قلع و سرب** می باشد. همچنین ممکن است علاوه بر قلع و سرب فلز دیگری نیز در آلیاژ وجود داشته باشد. نکته قابل توجه در این است که هر چه مقدار قلع در آلیاژ لحیم کمتر و مقدار سرب زیادتر باشد، نقطه ذوب آلیاژ بالاتر خواهد بود.

کلمه مثال ۳۴ - مفهوم لحیم 35/65 چیست؟

۲) 65 درصد مس و 35 درصد روی

۱) 65 درصد قلع و 35 درصد سرب

۴) 65 درصد سرب و 35 درصد قلع

۳) 65 درصد روی و 35 درصد مس

☑ **پاسخ:** گزینه «۴» در لحیم نرم معمولاً از آلیاژهای قلع و سرب با درصدهای متفاوت بعنوان واسطه (پرکننده) استفاده می شود و متداول ترین آن ها دارای 35% قلع و 65% سرب می باشد. (35/65).

لحیم های نرم را در سه گروه استاندارد کرده و آن ها را به فرم های پودر، مفتول، شمش و صفحه ای تولید و به بازار عرضه می کنند.

جدول گروه های سه گانه لحیم های استاندارد				
گروه	علامت اختصاری	درصد عناصر	درجه حرارت کار بر حسب °C	مورد استفاده
A لحیم های قلع و سرب	L-PbSn ₂₅ Sb (آنتیموان دار)	قلع 25، آنتیموان 1.5، سرب بقیه	260	اطاق سازی - وسایل سردکننده
	L-PbSn ₄₀ (Sb) (آنتیموان کم)	قلع 40، آنتیموان 0.3، سرب بقیه	235	قلع اندود کردن، لحیم کاری ورقهای گالوانیزه
	زیگر (بدون آنتیموان)	قلع 63، سرب 37	181	لحیم کاری ظریف با حرارت کم
B لحیم های قلع و سرب علاوه مس و یا نقره	L-Sn ₆₀ PbCu	قلع 60، مس 3، سرب بقیه	90	وسایل الکتریکی و الکترونیکی
	L-Sn ₆₃ PbAg	قلع 63، نقره 3.5، سرب بقیه	180	وسایل الکترونیکی، کارهای تزئینی
C لحیم های مخصوص	L-SnSb ₅	آنتیموان 5، قلع بقیه	240	وسایل الکتریکی، لوله های مسی
	L-SnAg ₅	نقره 5، قلع بقیه	235	لحیم کاری ظریف، صنایع غذایی


کله مثال ۳۵ - لحیم کاری نرم در چند درجه سانتی گراد انجام می شود؟

- (۱) بالاتر از 200 درجه سانتی گراد
 (۲) بالاتر از 450 درجه سانتی گراد
 (۳) کمتر از 450 درجه سانتی گراد
 (۴) کمتر از 200 درجه سانتی گراد

✓ پاسخ: گزینه «۳» در لحیم کاری نرم درجه حرارت کار کمتر از 450 درجه سانتی گراد می باشد.

مواد کمکی:

برای داشتن یک اتصال خوب در لحیم کاری بایستی ابتدا محل لحیم کاری را از آلودگی و زنگ، کاملاً تمیز نموده و روی محل لحیم شدنی را با قشری از مواد کمکی پوشانیم. وظیفه مواد کمکی این است که اکسیدهای فلزی را که نقطه ذوبشان بیش از نقطه ذوب خود فلزات بوده و بصورت قشر نازکی سطح فلز را پوشانده و مانع تماس مستقیم لحیم با سطح فلز است، در خود حل کرده و آن را از مقابل لحیم مذاب کنار بزند تا مانع تماس لحیم و سطح کار نگردد.

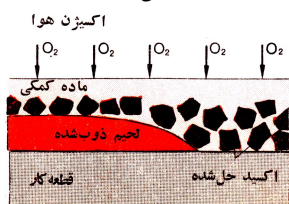

وظیفه دیگر مواد کمکی این است که لبه های درز دو قطعه را با قشر نازکی پوشانده و از اکسید شدن مجدد آن ها در هنگام لحیم کاری جلوگیری نماید.

انتخاب مواد کمکی به جنس و نوع کار بستگی داشته و در جدول زیر پاره ای از این مواد را مشاهده می کنید.

جدول مواد کمکی در لحیم کاری نرم			
نام	طرز تهیه	مورد استفاده	توضیح
آب لحیم $ZnCl_2$	براده های روی را تا حد اشباع در جوهر نمک حل می کنند.	آهن، فولاد، مس و آلیاژهای آن	مواد باقیمانده را بوسیله محلولهای قلیائی (محلول داغ سودا) بشوئید.
جوهر نمک	محلول جوهر نمک با آب به نسبت 1:1.5	روی و قطعات روی اندود	
روغن لحیم	محصولات مخصوص تجارتي (کلوفون + پیه گاو + پودر نشادر)	برای تمام مواد	به شستشو نیازی ندارد.
کلوفون	صمغ طبیعی محلول در بنزن یا الکل	سرب و سیم های مسی	نیازی به شستشو ندارد در محل لحیم کاری یک قشر محافظ تشکیل می دهد.

- برای تمیز کردن محل لحیم کاری می توان از مواد شیمیایی نیز کمک گرفت. در این روش قبل از لحیم کاری، سطح قطعه کار را بوسیله اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و یا محلول های قلیایی مانند محلول سودا، تمیز می کنند.
 - از نشادر برای بر طرف کردن قشر اکسیدی سطح هویه استفاده می کنند. برای این منظور لبه هویه گرم شده را روی نشادر می کشند.

کله مثال ۳۶ - ماده کمکی مناسب برای لحیم کاری روی و قطعات روی اندود کدام است؟

- (۱) آب لحیم $ZnCl_2$ (۲) کلوفون (۳) روغن لحیم (۴) جوهر نمک

✓ پاسخ: گزینه «۴» برای لحیم کاری روی و قطعات روی اندود از جوهر نمک بعنوان ماده کمکی استفاده می شود.


کله مثال ۳۷ - طرز تهیه «کلوفون» در لحیم کاری کدام است؟

- (۱) صمغ طبیعی محلول در الکل یا بنزن
 (۲) جوهر نمک محلول در آب با نسبت 1:1.5
 (۳) براده های روی، محلول در جوهر نمک تا حد اشباع
 (۴) ترکیبی از پودر نشادر و جوهر نمک

✓ پاسخ: گزینه «۱»

روش کار در لحیم کاری:

در لحیم کاری با هویه، ابتدا هویه، لحیم و ماده کمکی متناسب با جنس قطعه کار را انتخاب می‌کنیم. پس از آن با وسایلی مانند: سوهان، شابر و یا مواد شیمیایی سطح تماس دو قطعه را تمیز کرده و پس از آغشته کردن محل اتصال به مواد کمکی، آن‌ها را روی هم می‌گذاریم. حال هویه گرم شده را از روی چراغ برداشته و اکسیدهای آن را برطرف کرده و لبه آن را لحیم اندود می‌کنیم. اکنون می‌توان با قرار دادن هویه در کنار محل اتصال، درجه حرارت لازم را در قطعات ایجاد کرده و به محض رسیدن حرارت آنها به درجه حرارت کار، با انتقال لحیم از هویه به محل اتصال، لحیم کاری انجام خواهد شد.

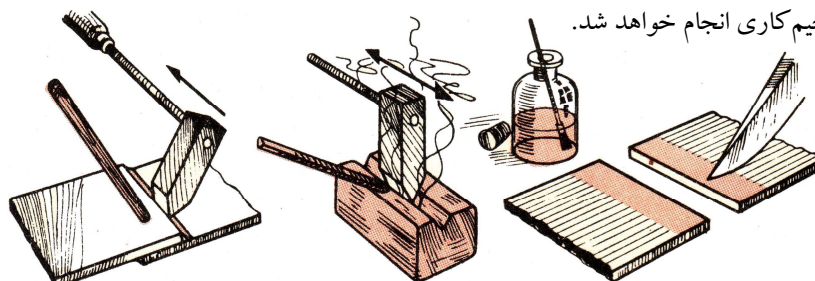

« لحیم کاری »

« لحیم اندود کردن »

« آماده کردن قطعات کار »

لحیم کاری سخت:

در لحیم کاری سخت درجه حرارت کار بیش از 450 درجه سانتی گراد بوده و چون جنس لحیم از فلزات سخت‌تر و آلیاژهای آن‌ها مانند: مس، نقره، برنج، و برنز انتخاب می‌شود، محل اتصال در مقابل حرارت مقاومت بیشتری داشته و از استحکام خوبی در مقایسه با لحیم نرم برخوردار می‌باشد. به همین دلیل از لحیم سخت در مواردی استفاده می‌شود که از قطعات لحیم شده استحکام زیادی انتظار داشته و اتصال آنها بدلیل غیر متجانس بودن و در نتیجه متفاوت بودن نقطه ذوب آن‌ها با روش جوشکاری امکان پذیر نمی‌باشد، مانند اتصال لوله‌های فولادی به لوله‌های چدنی و یا مسی.

- متداول ترین لحیم سخت مس و آلیاژهای آن می‌باشد.

جدول جنس، درصد عناصر، درجه حرارت کار و مورد استفاده لحیم‌های سخت			
نوع لحیم	درصد عناصر تشکیل دهنده	درجه حرارت کاری °C	مورد استفاده
مس L-S Cu	مس بدون اکسیژن با درجه خلوص 99.9	1100	لحیم کاری فلزات سخت روی فولادها (در ابزارهای براده برداری)
برنج L-MS63	63 % مس، بقیه روی	910	ورقهای فولادی، چدن، مس و آلیاژهای آن
نقره L-Ag49	49 % نقره، 15 % مس و بقیه روی	700	اره‌های نواری، قطعات مسی و آلیاژهای آن
نقره L-Ag25Cd	25 % نقره، 42 % مس، 15 % کادمیم و بقیه روی	730	ظروف غذاخوری، صنایع تزئینی

ردیف	جنس فلز پرکننده	ترکیبات فلز پرکننده	کاربرد
۱	برنج	60 % مس و 40 % روی	برای لحیم کاری فولاد معمولی، مس، نیکل، فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)، چدن
۲	برنز منگنزدار	58.5 % مس، 1 % قلع، 1 % آهن، 35 % منگنز، 39.5 % روی	مطابق کاربرد برنج
۳	نقره با فسفر	80 % مس، 15 % نقره، 5 % فسفر	برای اتصال مس و آلیاژهای مس
۴	نقره بدون فسفر	از 5 % تا 80 % نقره، از 15 % تا 52 % مس، بقیه روی، قلع و کادمیم	برای لحیم کاری انواع فولاد، آلیاژهای مس و آلیاژهای آلومینیوم

مواد کمکی در لحیم کاری سخت:

در لحیم کاری سخت نیز به منظور تقلیل اکسیداسیون و هدایت اکسیدهای حل شده بر روی لحیم مذاب و هم چنین جلوگیری از اکسیداسیون مجدد، از ماده کمکی استفاده می شود. متداول ترین نوع ماده کمکی در لحیم سخت، براکس $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ می باشد که بنام «تنه کار» معروف است.

یکی دیگر از مواد کمکی لحیم کاری سخت، اسیدبوریک می باشد که در لحیم های برنج، نقره و مس مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار در لحیم کاری سخت:

در لحیم کاری سخت پس از تمیز کردن سطوح درز اتصال، آنها را از مواد روانساز (تنه کار) می پوشانند. لحیم سخت در درجه حرارت بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتی گراد ذوب شده و روانساز روی سطوح را عقب زده و در درز اتصال جاری می شود و اتصال محکمی ایجاد می کند.

کلمه مثال ۳۸ - وظیفه «تنه کار» در لحیم کاری چیست؟

(۲) اکسیدزدایی و جلوگیری از اکسیدشدن مجدد قطعات اتصال

(۱) کاهش زمان ذوب لحیم

(۴) چربی زدایی و تمیز کردن قطعات اتصال

(۳) جلوگیری از تغییر شکل قطعات

پاسخ: گزینه «۲» وظایف مواد کمکی و روانسازها در لحیم کاری عبارت است از: اکسیدزدایی و جذب اکسیدهای موجود در محل

اتصال، ایجاد سیلان و چسبندگی مواد پرکننده در محل اتصال، جلوگیری از اکسید شدن مجدد هنگام گرم شدن قطعات.

GLUE**چسب**

چسب ها موادی هستند که برای اتصال اجسام بکار می روند و بر حسب استحکام، قدرت چسبندگی، سرعت چسبیدن، مقاومت در مقابل حرارت و ... تقسیم بندی می شوند. متداول ترین چسب ها عبارتند از:

۱- **سریشم:** این چسب از محلول ژلاتین حیوانی (پوست، استخوان) بدست می آید و بصورت پودر خشک در دسترس است. (سریشم مایع از ماهی بدست می آید).

۲- **چسب های کائوچو:** از محلول ساده کائوچو در یک حلال شیمیایی بدست می آید. چسب های کائوچویی قوی را از ترکیب کردن کائوچو با صمغ بدست می آورند که این نوع چسب در مقابل آب مقاوم است. با چسب های کائوچویی قوی می توان فلزات را به هم اتصال داد. از انواع چسب های کائوچویی می توان به **نئوپرن** (برای چسباندن لاستیک) و **استیرن بوتادین** (چسب فوری برای چسباندن تخت کفش ها و چرم ها) اشاره نمود.

۳- **استات پلی وینیل:** این نوع چسب بصورت داغ مصرف می شود و برای چسباندن کاغذ و مقوا در صنعت صحافی کاربرد دارد.

۴- **چسب های ماوراء بنفش:** این نوع چسب برای اتصال قطعات شیشه ای و بصورت مایع بکار می رود. پس از مصرف چسب در شیشه اشعه ماوراء بنفش در نور خورشید باعث خشک کردن و سفت شدن اتصال می شود.

۵- **چسب های سرامیکی:** این چسب از لعاب چینی (فریت)، اکسید آهن و گرد فولاد ضد زنگ ساخته شده و برای اتصال قطعات فولادی ضد زنگ مناسب است.

۶- **چسب رزین اپوکسی:** از قدیمی ترین و متنوع ترین چسب ها بشمار می رود و برای چسباندن همه اجسام مناسب است. این چسب قوی بوده، خواص استحکام کششی و برشی خوبی دارد و قابلیت تحمل دماهای بالا را دارد زیرا گرما عامل سخت شدن آن می باشد.

۷- **چسب های آکرلیک:** این چسب ها استحکام، سختی و خواص عمومی خوبی از خود نشان می دهند و قادرند تقریباً انواع مختلف مواد نظیر پلاستیک ها، فلزات، سرامیکها و مواد مرکب را بهم چسبانند. اغلب این چسب ها در دمای اتاق قادر به سخت شدن هستند.

۸- **چسب های اورتان:** این چسب ها عموماً در مواردی که دمای کار زیر 65 درجه سانتی گراد باشد و قطعات بتوانند تغییر طول های زیاد را تحمل کنند، بکار می روند.



کهر مثال ۳۹ - برای اتصال قطعات فولادی ضد زنگ و قطعاتی که لازم است در دمای بالاتر از $c 290$ کار کنند، کدام یک از چسبهای زیر مناسب است؟

- (۱) سرامیکی (۲) نئوپرن (۳) آکریلیک (۴) اورتان


✓ پاسخ: گزینه «۱»

کهر مثال ۴۰ - کدام یک از چسبهای زیر قابلیت تحمل دماهای بالا را دارد؟

- (۱) سریشم (۲) رزین اپوکسی (۳) استیرن بوتادین (۴) آکریلیک


✓ پاسخ: گزینه «۲» رزین اپوکسی قابلیت تحمل دماهای بالا را دارد زیرا گرما عامل سخت شدن آن است.

نکته: معمولاً اتصالات چسبی را به انواع «سطح پیوسته» و «هسته به سطح» طبقه بندی می کنند. در اتصال سطح پیوسته، دو سطح بهم چسبیدنی نسبتاً وسیع، هم شکل و هم اندازه هستند. در اتصال هسته به سطح، یکی از سطوح بهم چسبیدنی در مقایسه با سطح دیگر بسیار کوچکتر است. در شکل زیر انواع اتصالات چسبی نشان داده شده است.

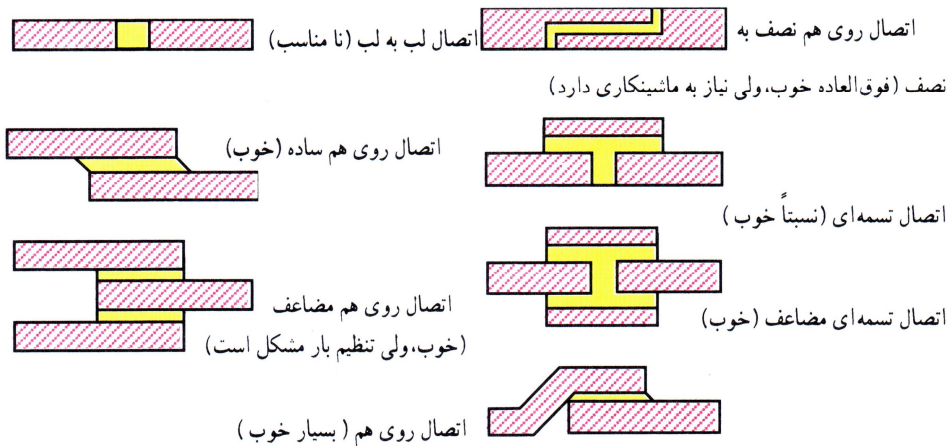

«طراحیهای ممکن اتصالات چسبی و درجه بندی عملکرد آنها در کار»

کهر مثال ۴۱ - تصاویر زیر مربوط به اتصالات چسبی می باشد. کدامیک از عملکرد بهتری برخوردارند؟

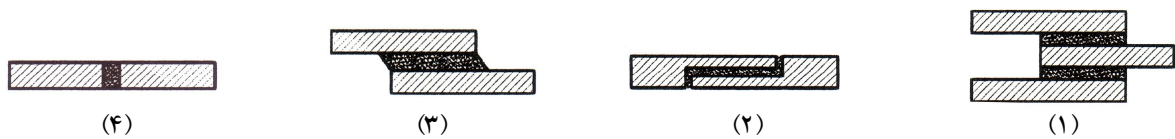

✓ پاسخ: گزینه «۲» اتصال روی هم نصف به نصف (فوق العاده خوب، ولی نیاز به ماشینکاری دارد).

توجه: چسبها تا زمانی که عمل نیابند حالت خنثی دارند، برخی از متداول ترین روش های عمل آوری چسبها عبارتند از: عمل آوری بدون هوا - عمل آوری با گرم کردن - عمل آوری با اثر متقابل - عمل آوری با واکنش سطحی - عمل آوری با مواد حساس به نور فرابنفش - عمل آوری با واکنش سطحی.



RIVETING



پرچکاری

هر چند که اتصال قطعات با روش جوشکاری سرعت عمل و استحکام بیشتری دارد ولی در موارد زیر روش پرچکاری تنها راه اتصال قطعات است:

الف) نازک بودن ورقها

ب) غیرقابل جوشکاری بودن بعضی ورقها و یا سخت بودن عمل جوشکاری در آنها
ج) پیچیدگی قطعات بزرگ در اثر تنش حرارتی گرمای جوش

عملیات پرچکاری بمنظور اتصال ورقها، پروفیلها و شمشها به یکدیگر کاربرد دارد و در این فرایند عامل اتصال میخ پرچ نام داشته و از دو قسمت بدنه و سر تشکیل شده است.

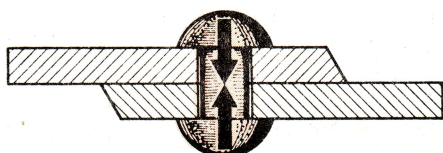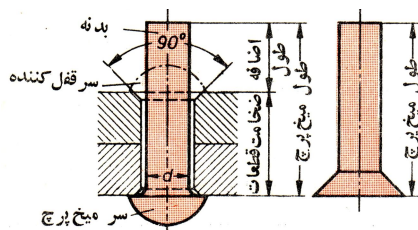

در پرچکاری فشرده شدن دو سر میخ پرچ باعث اتصال دو قطعه به یکدیگر شده و بدنه آن مانع از حرکت طولی آنها نسبت بهم می شود. به این ترتیب نیروی اصطکاکی که بین دو قطعه بوجود می آید و هم چنین مقاومتی که بدنه میخ پرچ از خود نشان می دهد، اتصال مطمئنی را بوجود می آورد.

کج مثال ۴۲- با آنکه عمل جوشکاری سرعت بیشتری دارد، به کدام دلایل پرچکاری در بعضی سازه ها رایج است؟

- ۱) ارزانی قیمت، استحکام بیشتر، آب بندی بهتر مخازن
- ۲) ضخیم بودن قطعات، سخت جوش خوردن، تغییر شکل حرارتی
- ۳) گرانی قیمت، استحکام کم، آب بندی بهتر مخازن
- ۴) نازک بودن قطعات، سخت جوش خوردن و تغییر شکل حرارتی

پاسخ: گزینه «۴» با آن که جوشکاری سرعت عمل و استحکام بالاتری دارد ولی در موارد زیر پرچکاری تنها راه اتصال است: نازک بودن ورقها، سخت بودن عمل جوشکاری، تغییر شکل حرارتی در قطعات اتصال.

در صنعت ممکن است از پرچکاری علاوه بر اتصال، انتظارات دیگری نیز وجود داشته باشد. که می توان آنها را به چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:

۱- اتصال لقی: در این نوع اتصال دو قطعه نسبت به هم دارای مقداری لقی بوده و می توانند حول محور میخ پرچ حرکت دورانی داشته باشند. مانند: اتصال تیغه های قیچی های دستی و انبردست ها و ...

۲- اتصال محکم: در این روش میخ پرچ وظیفه انتقال نیرو و تثبیت قطعات اتصال را نسبت به یکدیگر توأمأً بعهده دارد. مانند: اتصالات ساختمان های فلزی، پلها، وسایل نقلیه، جرثقیل ها و ...

۳- اتصال آب بندی: وظیفه میخ پرچ در این حالات علاوه بر اتصال، آب بندی قطعات نسبت به یکدیگر نیز می باشد. مانند: اتصال در مخازن مایعات.

۴- اتصال محکم و آب بندی: در این نوع اتصال، محل اتصال بایستی وظیفه انتقال نیرو و آب بندی را توأمأً بعهده داشته باشد. مانند: دیگهای بخار و مخازن تحت فشار.



بگر مثال ۴۳ - در کدام اتصال پرچی زیر، قطعات اتصال می‌توانند حول محور میخ پرچ حرکت دورانی داشته باشند؟

(۱) اتصال لقی (۲) اتصال آب بندی (۳) اتصال محکم (۴) اتصال محکم و آب بندی

✓ پاسخ: گزینه «۱» در اتصال لقی، دو قطعه نسبت به هم دارای مقداری لقی بوده و می‌توانند حول محور میخ پرچ حرکت دورانی داشته باشند. مانند: اتصال تیغه‌های قیچی‌های دستی.





انواع میخ پرچ‌ها:

میخ پرچ‌ها را بر حسب نوع کار، نوع اتصال و ضخامت قطعات اتصال به فرم‌ها و اندازه‌های گوناگونی می‌سازند.

الف) میخ پرچ‌هایی که قطر آن‌ها تا 10 میلی‌متر بوده و برای اتصال قطعات با ضخامت کم بکار می‌روند. جنس این میخ پرچ‌ها را بر حسب مورد استفاده ممکن است از فولاد نرم، مس، برنج، آلومینیوم و یا آلیاژهای آن انتخاب کنند. اصولاً جنس میخ پرچ از فلزاتی انتخاب می‌شود که قابلیت له شدن و فرم گرفتن داشته باشند.

نام	میخ پرچ سر نیم‌گرد	میخ پرچ سر خزینه	میخ پرچ سر عدسی خزینه‌دار	میخ پرچ سر عدسی تخت	میخ پرچ تسمه
شکل					
موارد استفاده	اتصالات محکم، اتصالات محکم و آب‌بندی	در مواردی که لازم است سر میخ پرچ داخل قطعه اتصال قرار گیرد.	اتصالات ورقکاری، پروفیل‌های آلومینیومی اتصالات ظریف	اتصالات مواد نرم مانند چرم، نمد، لاستیک	

    بگر مثال ۴۴ - کدام یک از میخ پرچ‌های زیر مناسب اتصالات مواد نرم مانند چرم و لاستیک می‌باشد؟



✓ پاسخ: گزینه «۱»

ب) در ساختمان‌های فلزی و قطعاتی که دارای ضخامت بیشتری بوده و محل اتصال تحت تأثیر نیروی زیادی می‌باشد، از میخ پرچ‌هایی استفاده می‌کنند که قطر آن‌ها از 10 تا 36 میلی‌متر بوده و برای ازدیاد سطح نشیمن آن‌ها بمنظور تأمین نیروی اتصال و امکان آب‌بندی خوب، سر آن‌ها

را کمی بزرگتر از میخ پرچ‌های گروه الف) انتخاب می‌کنند. جنس این میخ پرچ‌ها معمولاً از فولاد نرم با استحکام $\frac{N}{mm^2} 340$ می‌باشد.


نام	میخ پرچ سر نیم‌گرد	میخ پرچ سر نیم‌گرد	میخ پرچ سر عدسی خزینه‌دار
شکل			
مورد مصرف	ساختمان‌های فلزی	دیگ‌سازی	ساختمان‌های فلزی - دیگ‌سازی

نکته: سر میخ پرچ‌های دیگ‌سازی از سر میخ پرچ‌های ساختمان‌های فلزی بزرگتر است.

روش پرچکاری:

برای داشتن یک اتصال مطمئن در پرچکاری ابتدا بایستی قطر میخ پرچ، قطر سوراخ اتصال و طول میخ پرچ را به نحوی انتخاب نمود که اتصال مورد نظر را بوجود آورد.

انتخاب قطر میخ پرچ به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها ضخامت قطعات متصل شونده می باشد و معمولاً قطر آن را تقریباً به اندازه 1.8 برابر ضخامت قطعه اتصالی در نظر می گیرند که دارای ضخامت کمتری می باشد.

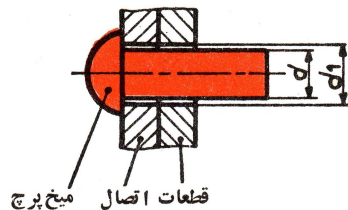

پس از انتخاب قطر میخ پرچ بایستی قطعات اتصال را به نحوی سوراخ کرد که میخ پرچ براحتی در داخل آن ها قرار گیرد. برای این منظور قطر سوراخ را در پرچکاری سرد متناسب با قطر میخ پرچ به اندازه 0.1 تا 0.5 میلی متر و در پرچکاری گرم به اندازه 1 میلی متر بزرگتر از قطر اسمی میخ پرچ انتخاب می کنند.

پس از سوراخکاری، طرفی از سوراخ قطعات اتصال را که در کنار سرهای میخ پرچ قرار می گیرند، بایستی پلیسه گیری کرد و در صورت لزوم خزینه کاری نمود.

کلمه مثال ۴۵- در پرچکاری گرم قطر پرچ تقریباً چند میلی متر کوچکتر از سوراخ می باشد؟

1 (۴)

0.5 (۳)

0.3 (۲)

0.1 (۱)

پاسخ: گزینه «۴»

نکته: انتخاب طول میخ پرچ ها به ضخامت قطعات اتصال، فرم پرچ شده سرففل کننده و نوع پرچکاری (سرد یا گرم) بستگی داشته و

مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:


L: طول میخ پرچ

S_1 : ضخامت قطعه رویی

S_2 : ضخامت قطعه زیری

S: مجموع ضخامت قطعات اتصال

Z: اضافه طول بدنه میخ پرچ

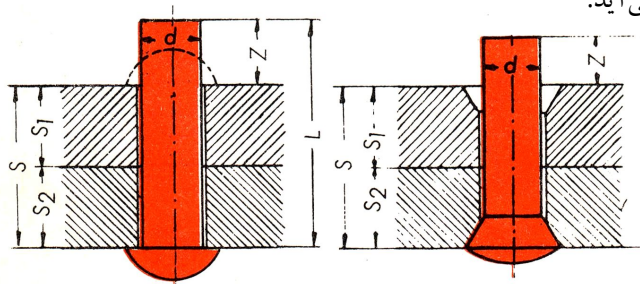

$$L = S + Z$$

مقدار اضافه طول بدنه میخ پرچ (Z) به فرم سرففل کننده و نوع پرچکاری (سرد یا گرم) بستگی داشته و مقدار آن را می توان با استفاده از


جدول زیر بدست آورد:

جدول طول لازم جهت فرم دادن سرففل کننده میخ پرچ (z)		
فرم میخ پرچ	پرچکاری سرد	پرچکاری گرم
سر نیم گرد	1.5 d	1.8 d
سر خزینه	0.5 d	0.8 d
سر خزینه عدسی	0.7 d	d

انواع اتصالات پرچکاری:


بر حسب نیروی انتقالی و نوع کار، می توان یکی از روش های زیر را برای اتصال انتخاب نمود:

۱- پرچ روی هم: در این روش دو قطعه اتصال روی هم گذارده شده و میخ

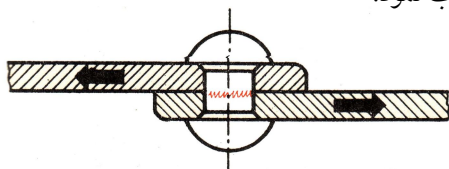


پرچ ها مستقیماً آن ها را به یکدیگر متصل می کنند.

۲- پرچ کنار هم (اتصال وصله‌ای): در این روش دو قطعه کار در کنار هم گذارده شده و با قرار دادن یک قطعه وصله روی آن‌ها، قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند.

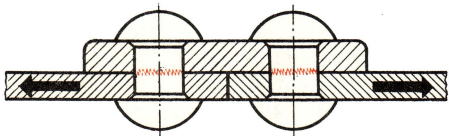

در مواردی که نیروی وارد بر قطعات اتصال زیاد باشد از دو وصله کمک گرفته می‌شود.

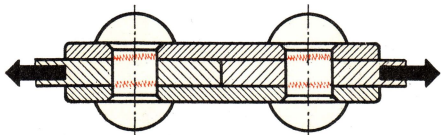

ترتیب و انتخاب فاصله در پرچکاری:

چنانچه در اتصالات پرچکاری، پرچ‌ها در امتداد یک خط قرار گیرند، آنرا پرچکاری یک ردیفه و اگر در امتداد دو خط موازی قرار گرفته باشند، دو ردیفه می‌نامند.


در پرچکاری دو ردیفه ممکن است پرچ‌ها در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند، که در این صورت آن را پرچکاری دو ردیفه موازی و در غیراینصورت آن را پرچکاری زیگزاگ گویند.

فاصله میخ پرچ‌ها از یکدیگر و تا کنار ورق باید به نحوی در نظر گرفته شوند که میخ پرچ‌ها و قطعات اتصال در مقابل نیروی خارجی مقاوم باشند.

روابط	شکل	نوع اتصال
<p>قطر میخ پرچ : d $e \approx 1.5d$ $t \approx 2d + 8mm$ $\ddot{U} = 2e \approx 3d$</p>		یک ردیفه
<p>$e \approx 1.5d$ $t \approx 2.6d + 10mm$ $e_1 \approx 0.8t$ $\ddot{U} = 2e + e_1$</p>		دو ردیفه موازی
<p>$e \approx 1.5d$ $t \approx 2.6d + 15mm$ $e_1 \approx 0.6t$ $\ddot{U} = 2e + e_1$</p>		دو ردیفه زیگزاگ
<p>$e \approx 1.5d$ $t \approx 2.6d + 10mm$ $e_1 \approx 0.9e$ $\ddot{U} = 2(e + e_1)$</p>		دو ردیفه یک وصله‌ای
<p>$e \approx 1.5d$ $t \approx 2d + 8mm$ $e_1 \approx 0.9e$ $\ddot{U} = 2(e + e_1)$</p>		دو ردیفه دو وصله‌ای


انواع میخ پرچ‌های مهم:

پرچ لوله‌ای:

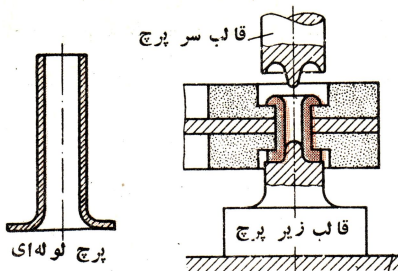


از پرچ‌های لوله‌ای برای اتصال قطعات فلزی سبک مانند: مس، برنج، آلومینیوم و آلیاژهای آنها و یا مواد غیرفلزی مانند: چرم، مقوا و مواد مصنوعی استفاده می‌شود. پرچ‌های لوله‌ای وقتی برای اجسام خیلی نرم مانند: پارچه، مقوا، پلاستیک و ... بکار برده شوند، همراه واشر نصب می‌شوند تا پرچ از قطعه خارج نشود.

پرچ قارچی:

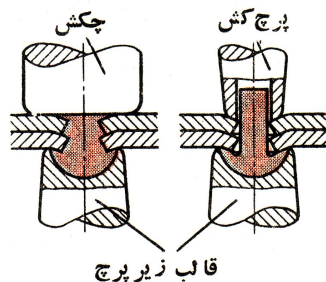


در اتصال ورق‌های نازکی که بایستی از یک طرف کاملاً صاف بوده و برجستگی نداشته باشند، نمی‌توان از میخ پرچ‌های سرخزینه استفاده نمود، زیرا بدلیل ضخامت کم قطعات اتصال، امکان خزینه کاری وجود ندارد. برای این منظور از میخ پرچ‌های قارچی استفاده می‌شود.

پرچ شوبرت:

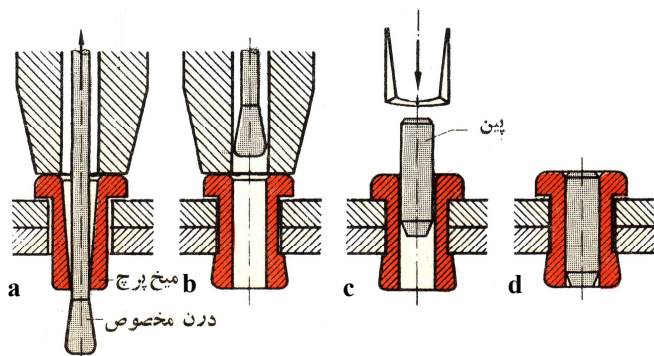

این میخ پرچ‌ها دارای سوراخ مخروطی بوده و روش پرچکاری با آن‌ها بدین ترتیب است که ابتدا میخ پرچ را به‌مراه درن مخصوصی در داخل سوراخ محل اتصال قرار داده و سپس با کشیدن درن از داخل سوراخ آن، سرفقل کننده را از هم باز کرده و عمل اتصال را انجام می‌دهند. در صورت لزوم می‌توان پس از فرم دادن سرفقل کننده با جا زدن میله ای در داخل سوراخ میخ پرچ، مقاومت پرچ را افزایش داد.


پرچ پوپ (میخی):

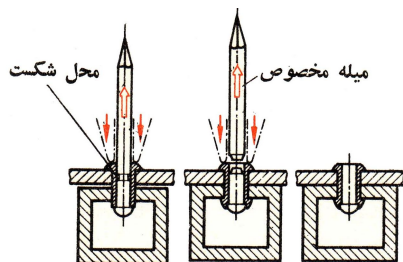

در اتصال ورق‌های فلزی کاربرد دارد. این میخ پرچ‌ها نیز مشابه پرچ‌های لوله‌ای می‌باشند و آن‌ها را به‌مراه میله مخصوصی بکار می‌برند که در هنگام پرچکاری از محل معینی شکسته و باقی مانده آن در محل سوراخ میخ پرچ باقی می‌ماند. بهمین دلیل میله این پرچ‌ها را نمی‌توان مانند درن میخ پرچ‌های شوبرت مجدداً مورد استفاده قرار داد.

این نوع پرچ را بعلت سرعت عمل زیاد و صدایی که در هنگام شکستن میله در حین پرچکاری از آن شنیده می‌شود «پرچ پوپ» گویند.

پرچ پین‌دار:

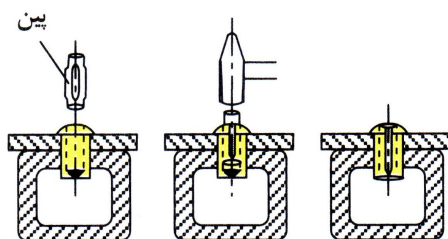


در اتصالات ضعیف کاربرد دارد.

انتهای سوراخ این پرچ‌ها را به فرمی می‌سازند که در هنگام جا زدن پین مربوطه از هم باز شده و سرفقل کننده را ایجاد نماید.

پرچ ترقه‌ای (انفجاری):

پرچ ترقه‌ای در مواردی استفاده می‌شود که قطعات اتصال فقط از یک طرف قابل دسترسی باشند.

در بدنه این نوع میخ پرچ‌ها، سوراخ بن بستی ایجاد و داخل آن را با مواد منفجره پر کرده و سپس با درپوشی آن را مسدود نموده‌اند. پس از عبور دادن ساقه پرچ از سوراخ قطعه کار، سر آن را توسط گرمکن الکتریکی گرم می‌کنند، تا در درجه حرارت 130°C ماده منفجره، منفجر شده و دهانه پرچ انبساط پیدا می‌کند. پرچ انفجاری برای مخازن نگهداری مایعات و آب بندی نمودن درزها و ... کاربرد دارد. معمولاً جنس پرچ انفجاری آلومینیومی است.

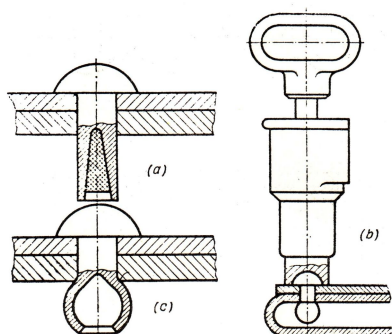

مراحل پرچ انفجاری (a) نصب پرچ (b) گرم کردن (c) پرچ شدن

کلمه مثال ۴۶ - پرچ لوله‌ای در اتصال کدام یک از قطعات زیر کاربرد دارد؟


(۱) فولاد آلیاژی (۲) فلزات سخت (۳) مس و آلومینیوم (۴) مخازن نگهداری مایعات

پاسخ: گزینه «۳» از پرچهای لوله‌ای برای اتصال فلزات نرم و سبک و مواد غیرفلزی استفاده می‌شود.

خطا	شکل	علت
بدنه میخ پرچ کج شده است و سوراخ را پر نمی‌کند.		سوراخ بزرگتر از اندازه مجاز است.
بدنه و سر قفل کننده میخ پرچ منحرف شده و استحکام محل اتصال کم است.		سوراخها در یک امتداد نیستند.
سر قفل کننده میخ پرچ دارای انحراف است.		امتداد سوراخها نسبت به سطح کار مایل هستند.
بدنه میخ پرچ بین دو قطعه اتصال جا خورده و مانع از آب بندی می‌باشد.		قطعات اتصال از هر دو طرف خزینه شده‌اند.
قطعات اتصال نسبت به هم فاصله دارند و مانع از آب بندی می‌باشند.		پلیسه و براده بین قطعات اتصال برطرف نشده است.
بدنه میخ پرچ بین دو قطعه اتصال جا خورده و مانع از آب بندی می‌باشد.		از پرچ کش استفاده نشده است.
لبه قطعات اتصال برجسته و ناهموار می‌باشد.		میخ پرچ بیش از حد مجاز کوبیده شده است.
سر قفل کننده بزرگ و دارای پلیسه می‌باشد.		طول میخ پرچ بزرگتر از اندازه مجاز می‌باشد.
سر قفل کننده کوچک است و استحکام محل اتصال کم می‌باشد.		طول میخ پرچ کوچکتر از اندازه مجاز می‌باشد.

«خطاهای پرچکاری»


کهر مثال ۴۷ - شکل زیر مربوط به کدام خطای پرچکاری است؟

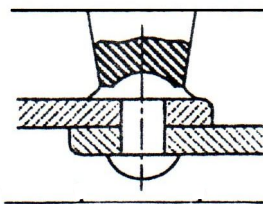

- (۱) پهنای سر میخ پرچ مساوی نیست.
- (۲) طول میخ پرچ بزرگتر از اندازه مجاز می باشد.
- (۳) طول میخ پرچ کوچکتر از اندازه مجاز می باشد.
- (۴) فشار بیش از حد متعارف است.

✓ پاسخ: گزینه «۲» چنانچه طول میخ پرچ بزرگتر از اندازه مجاز باشد، سرففل کننده بزرگ و پلیسه دار می شود.

کهر مثال ۴۸ - علت خطای ایجاد شده در پرچکاری شکل روبرو کدام است؟

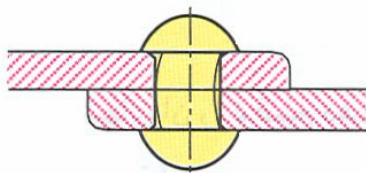

- (۱) طول میخ پرچ کوچکتر از اندازه مجاز است.
- (۲) طول میخ پرچ بزرگتر از اندازه مجاز است.
- (۳) سوراخ بزرگتر از اندازه مجاز است.
- (۴) میخ پرچ بیش از حد مجاز کوبیده شده است.

✓ پاسخ: گزینه «۳» هرگاه در اجرای عملیات پرچکاری، سوراخ بزرگتر از اندازه مجاز باشد، بدنه میخ پرچ کج شده و سوراخ را پر نمی کند.