


## فصل اول

### «مدارهای مغناطیسی»

#### تست‌های تألیفی فصل اول – مبحث مقدمات و اصول اولیه در تحلیل مدارات مغناطیسی

مثال ۱: در مدار مغناطیسی شکل زیر کلیه ابعاد برحسب سانتیمتر داده شده‌اند. اگر ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی در تمامی قسمت‌های هسته برابر ۲۰۰۰ بوده، عمق هسته در همه جا ۱cm، تعداد دور سیم‌پیچی ۳۶۲۵ دور و جریان عبوری از آن ۱A باشد چگالی میدان مغناطیسی در فواصل هوایی  $g_1$  و  $g_2$  به ترتیب چند تسلا می‌باشند؟ (جهت راحتی در محاسبات  $\frac{H}{m} = 10^{-6}$  فرض شود)

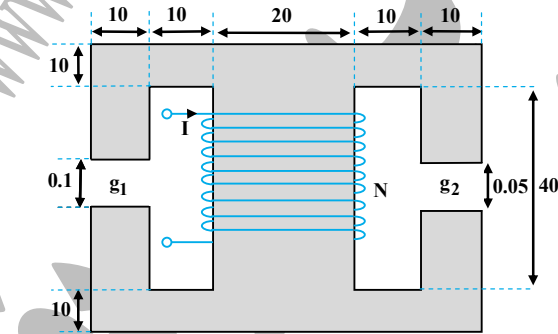


$$1) \quad \Delta T - \circ / \circ T$$

$$2) \quad \circ T - \circ / \circ T$$

$$3) \quad \Delta T - \circ / \circ T$$

$$4) \quad \circ T - \circ / \circ T$$

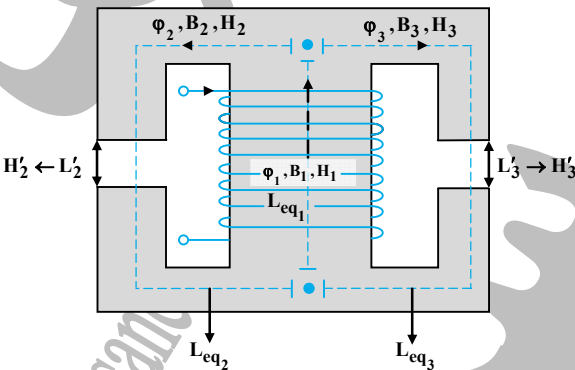

پاسخ: گزینه «۲» شاید به عنوان اولین مثال مطرح شده در این کتاب (که با دید کنکوری نوشته شده است) بیان مسئله‌ای طولانی کمی ناامیدکننده بوده و یا از حوصله یک داوطلب کنکور خارج باشد. اما این مثال از دید آموزشی جهت درک مفاهیم شاخه، قطعه شاخه، گره، KVL و KCL مغناطیسی بسیار مهم است. توصیه می‌کنم این مثال را بدون توجه (یا ترس) از راه‌حل نسبتاً طولانی آن حل نموده و چگونگی به دست آوردن طول متوسط و سطح مقطع هر قطعه شاخه را به خوبی مرور نمایید. مدار مغناطیسی داده شده اولاً دارای رفتاری خطی است زیرا ضریب نفوذ مغناطیسی آن در همه جا ثابت و برابر ۲۰۰۰ بوده و ثانیاً دارای سه شاخه، پنج قطعه شاخه و دو گره است. پس می‌توان به صورت شکل مقابل رسم و نام‌گذاری نمود.

$$\left. \begin{aligned} +V_{m_1} + V_{m_2} + V'_{m_2} &= NI \\ +V_{m_1} + V_{m_3} + V'_{m_3} &= NI \\ \Phi_1 &= \Phi_2 + \Phi_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} +H_1 L_{eq_1} + H_2 L_{eq_2} + H'_2 L'_2 = NI \\ +H_1 L_{eq_1} + H_3 L_{eq_3} + H'_3 L'_3 = NI \\ \mu_0 \mu_r H_1 A_1 - \mu_0 \mu_r H_2 A_2 - \mu_0 \mu_r H_3 A_3 = 0 \end{cases}$$

با توجه به مقادیر داده شده در صورت مسئله و صرف نظر کردن از طول فواصل هوایی در محاسبه  $L_{eq_2}$  و  $L_{eq_3}$  داریم:

$$L_{eq_1} = 40 + \frac{10}{2} + \frac{10}{2} = 50 \text{ cm}, \quad L_{eq_2} = L_{eq_3} = \frac{20}{2} + 10 + \frac{10}{2} + \frac{10}{2} + 40 + \frac{10}{2} + \frac{10}{2} + 10 + \frac{20}{2} = 100 \text{ cm}$$

$$L'_2 = L_{g_1} = 0.1 \text{ cm}, \quad L'_3 = L_{g_2} = 0.05 \text{ cm}, \quad A_1 = 20 \times 10 = 200 \text{ cm}^2, \quad A_2 = A_3 = 10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$$

با جایگذاری مقادیر فوق در معادلات KML به دست آمده در قبل داریم:


$$\begin{cases} (H_1 \times 0.5) + (H_2 \times 1) + (H'_2 \times 0.001) = 3625 \times 0.1 \\ (H_1 \times 0.5) + (H_3 \times 1) + (H'_3 \times 0.0005) = 3625 \times 0.1 \\ (10^{-6} \times 2000 \times H_1 \times 200 \times 10^{-4}) - (10^{-6} \times 2000 \times H_2 \times 10 \times 10^{-4}) - (10^{-6} \times 2000 \times H_3 \times 10 \times 10^{-4}) = 0 \end{cases}$$

با توجه به اینکه  $H'_2 = \mu_r H_2 = 2000 H_2$  و  $H'_3 = \mu_r H_3 = 2000 H_3$  است می‌توان معادلات بالا را به صورت زیر ساده و حل نمود:

$$\begin{cases} \circ/\Delta H_1 + 2H_2 = 362/\Delta \\ \circ/\Delta H_1 + 2H_2 = 362/\Delta \\ 2H_1 - H_2 - H_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 125 \frac{A}{m} \\ H_2 = 100 \frac{A}{m} \\ H_3 = 150 \frac{A}{m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_{g_1} = B_2 = \mu_0 \mu_r H_2 = 0/2T \\ B_{g_2} = B_3 = \mu_0 \mu_r H_3 = 0/3T \end{cases}$$

همانطور که در ابتدای حل نیز تأکید شده، عموماً تست‌های کنکور به اندازه این مثال حجیم نبوده و به علت تک شاخه بودن اکثر تست‌ها نیازی به حل دو معادله و مجهول نیست لذا حل فوق را تا نوشتن معادلات جلو برده اما زمانی برای حل دستگاه معادلات نگذارید. ضمناً در قسمت بعدی این تست را با روش دیگری که دارای محاسبات کمتری است مجدداً حل می‌کنیم.

**مثال ۲:** در مدار مغناطیسی شکل زیر عمق هسته در همه جای آن یکسان است. اگر مشخصه مغناطیسی هسته به صورت  $B = 0/02\sqrt{H}$  باشد، چند آمپر جریان از سیم‌پیچ  $N_2$  در جهت نشان داده شده عبور نماید تا چگالی میدان مغناطیسی در فاصله هوایی برابر  $1T$  گردد. (جهت سادگی محاسبات  $\mu_0 = 10^{-6} \frac{H}{m}$  فرض می‌شود)

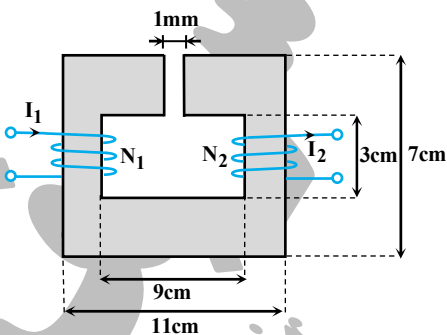

$$\begin{cases} N_1 = 500 \text{ دور} \\ N_2 = 250 \text{ دور} \\ I_1 = 3A \end{cases} \begin{matrix} 4A \quad (1) \\ 1A \quad (2) \\ -4A \quad (3) \\ -1A \quad (4) \end{matrix}$$

پاسخ: گزینه «۳» هسته داده شده دارای یک شاخه و ۳ قطعه شاخه است. قطعه اول مربوط به فاصله هوایی، دومی ساق‌های چپ و راست که باریک‌ترند و سومی نیز مربوط به ساق‌های بالا و پایین که پهن‌ترند می‌باشد. با توجه به جهت جریان‌ها که سبب ایجاد تزویج منفی شده می‌توان KML را به صورت مقابل نوشت:

$N_1 I_1 - N_2 I_2 = H_1 L_1 + H_2 L_2 + H_{ag} L_{ag}$   
ساق بالا و پایین دارای سطح مقطع (و جنس) یکسان بوده لذا یک قطعه شاخه هستند که چگالی میدان مغناطیسی آن‌ها نیز مشابه فاصله هوایی برابر  $1T$  است. لذا:

$$B_1 = B_{ag} = 1T \xrightarrow{\text{مشخصه مغناطیسی}} H_1 = \left(\frac{B_1}{0/02}\right)^2 = 25000 A \cdot \text{Turn}$$

ساق‌های چپ و راست نیز یک قطعه شاخه را تشکیل می‌دهند و چون سطح مقطع آن‌ها نصف ساق‌های بالا و پایین است چگالی میدان مغناطیسی در آن‌ها دو برابر ساق‌های بالا و پایین است، لذا:

$$B_2 = 2B_1 = 2T \xrightarrow{B=0/02\sqrt{H}} H_2 = \left(\frac{B_2}{0/02}\right)^2 = 100000 A \cdot \text{Turn}$$

فاصله هوایی نیز دارای چگالی میدان مغناطیسی  $1T$  بوده و همواره رفتاری خطی دارد لذا داریم:

$$B_{ag} = 1T \xrightarrow{B_{ag} = \mu_0 H_{ag}} H_{ag} = \frac{B_{ag}}{\mu_0} = \frac{1}{10^{-6}} = 10^6 A \cdot \text{Turn}$$

با توجه به ابعاد و اندازه‌های داده شده می‌توان طول متوسط هر قطعه شاخه را به صورت زیر به دست آورد:

$$L_1 = \left(\frac{9+11}{2}\right) \times 2 = 20 \text{ cm} = 0/2 \text{ m} \quad , \quad L_2 = \left(\frac{7+3}{2}\right) \times 2 = 10 \text{ cm} = 0/1 \text{ m} \quad , \quad L_{ag} = 1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$$


با جایگذاری در معادله KVL مغناطیسی داریم:

$$(500 \times 3) - (250 \times I_2) = (25000 \times 0/2) + (100000 \times 0/1) + (10^6 \times 1 \times 10^{-3}) \Rightarrow I_2 = -4A$$

**مثال ۳:** در مدار مغناطیسی شکل زیر قسمت خطی دارای طول متوسط ۶۰cm بوده و ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی آن ۱۰۰۰ است. در قسمت

غیرخطی رابطه  $B$  و  $H$  به صورت  $B = 0.01\sqrt{\pi H}$  می‌باشد. تعداد دور سیم‌پیچ  $N_2$  چقدر باشد تا چگالی میدان در ناحیه‌ی خطی مدار برابر  $1/2 T$

گردد؟ (ضریب نفوذ مغناطیسی هوا  $\frac{H}{m} \times 10^{-6} / 2$  فرض شده و ابعاد بر حسب سانتیمتر بیان شده‌اند)

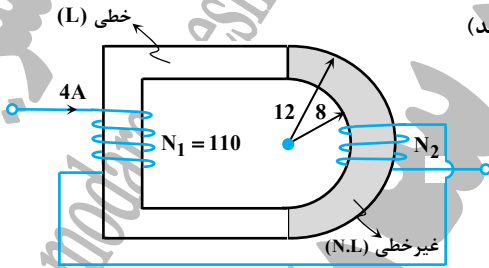

- ۲۵۰ (۱)
- ۴۰۰ (۲)
- ۳۰۰ (۳)
- ۱۵۰ (۴)

پاسخ: گزینه «۲» در ناحیه‌ی خطی رابطه بین  $B$  و  $H$  همواره به صورت  $B = \mu H$  است. لذا داریم:

$$H_L = \frac{B_L}{\mu_0 \mu_r} = \frac{1/2}{1/2 \times 10^{-6} \times 10^3} = 1000 \frac{A}{m}$$

با توجه به برابری سطح مقطع در هر دو ناحیه خطی و غیرخطی، چگالی میدان در این دو ناحیه یکسان خواهد بود. از طرفی با توجه به رابطه  $B-H$  داده شده برای ناحیه غیرخطی داریم:

$$B_{N.L} = 0.01\sqrt{\pi H_{N.L}} \Rightarrow H_{N.L} = \frac{B_{N.L}^2}{0.01^2 \pi} = \frac{1/2^2}{0.01^2 \times \pi} = \frac{14400}{\pi} \frac{A}{m}$$

با جایگذاری مقادیر شدت میدان و طول متوسط قطعه شاخه‌های نواحی خطی و غیرخطی در رابطه KVL مغناطیسی داریم:


$$N_1 I_1 \pm N_2 I_2 = H_L L_L + H_{N.L} L_{N.L}$$

با توجه به جهت جریان و پیچش سیم‌بندی‌ها دیده می‌شود که تزویج بین این دو سیم‌بندی مثبت است لذا با جایگذاری داریم:

$$(110 \times 4) + (N_2 \times 4) = (1000 \times 0.06) + \left( \frac{14400}{\pi} \times \frac{2\pi}{2} \times 10 \times 10^{-2} \right) \Rightarrow N_2 = 400 \text{ دور}$$

**مثال ۴:** در مدار مغناطیسی شکل زیر قطعات  $A$  و  $B$  هر دو دارای مشخصه‌ی مغناطیسی غیرخطی بوده و مشخصات آن‌ها به صورت معادلات زیر داده شده‌اند.

اگر سطح مقطع در همه‌جا یکسان فرض شده و طول متوسط هر دو قطعه یکسان و برابر ۱ متر باشد چگالی میدان مغناطیسی در هسته  $A$  چند تسلا می‌گردد؟

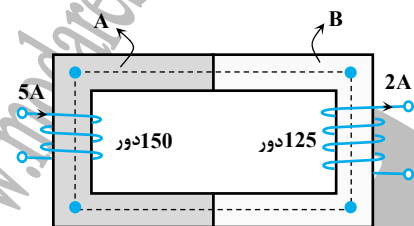

$$B_A = 0.02\sqrt{H_A} \quad , \quad B_B = 0.01\sqrt{H_B}$$

- ۰/۳T (۱)
- ۰/۱T (۲)
- ۰/۲T (۳)
- ۰/۴T (۴)

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به KVL مغناطیسی و وجود تزویج منفی بین سیم‌پیچ‌ها داریم:

$$\sum_{k=1}^2 N_k I_k = \sum_{j=1}^2 H_j L_j \Rightarrow N_1 I_1 - N_2 I_2 = H_A L_A + H_B L_B$$

$$(150 \times 5) - (125 \times 2) = \left( \frac{B_A}{0.02} \times 1 \right) + \left( \frac{B_B}{0.01} \times 1 \right)$$

با جایگذاری  $H$  ها بر حسب  $B$  ها داریم:


از آنجایی که کل مدار مغناطیسی فقط یک شاخه بوده و سطح مقطع نیز در همه جای آن یکسان است، لذا  $B_A = B_B$  می‌باشد. در نتیجه:

$$500 = (0.25 \times 10^4 B_A^2 \times 1) + (10^4 B_A^2 \times 1) \Rightarrow 500 = 1.25 \times 10^4 B_A^2 \Rightarrow B_A = \sqrt{\frac{500}{1.25 \times 10^4}} = 0.2 T$$

**مثال ۵:** مدار مغناطیسی مربوط به مثال «۱» را در نظر گرفته و مجدداً میدان مغناطیسی در فواصل هوایی را به کمک روش رلوکتانسی محاسبه نمایید.

$$(۱) \quad 0/5T - 0/2T \quad (۲) \quad 0/3T - 0/2T \quad (۳) \quad 0/5T - 0/3T \quad (۴) \quad 0/3T - 0/3T$$

پاسخ: گزینه «۲» این مثال نیز که در واقع همان مثال «۱» است دارای همان مشکل پرحجمی، است اما همانطور که قبلاً گفته شد از دید آموزشی مهم است. لذا حل آن را با خیالی آسوده جلو ببرید (!). مدار مشابه الکتریکی مربوط به مدار مغناطیسی داده شده در مثال «۱» را می‌توان به صورت زیر رسم نموده و با توجه به ابعاد و اندازه‌های آن رلوکتانس هر شاخه را به صورت زیر محاسبه نمود:

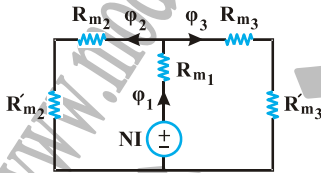

$$R_{m_1} = \frac{L_{eq_1}}{\mu_0 \mu_r A_1} = \frac{50 \times 10^{-2}}{10^{-6} \times 20000 \times 20 \times 10^{-4}} = 125 \frac{kA}{Wb}$$

$$R_{m_2} = \frac{L_{eq_2}}{\mu_0 \mu_r A_2} = \frac{100 \times 10^{-2}}{10^{-6} \times 20000 \times 10 \times 10^{-4}} = 500 \frac{kA}{Wb} = R_{m_3}$$

$$R'_{m_2} = \frac{L'_2}{\mu_0 A_2} = \frac{0/1 \times 10^{-2}}{10^{-6} \times 10 \times 10^{-4}} = 1000 \frac{kA}{Wb}$$

$$R'_{m_3} = \frac{L'_3}{\mu_0 A_3} = \frac{0/05 \times 10^{-2}}{10^{-6} \times 10 \times 10^{-4}} = 500 \frac{kA}{Wb}$$

حال که مقادیر رلوکتانس‌ها به دست آمده مانند هر مدار الکتریکی می‌توان از روش‌های مختلفی تحلیل نمود. در اینجا از دو روش استفاده می‌کنیم.  
روش اول: استفاده از معادلات حلقه و گره:

$$\left. \begin{array}{l} \text{در حلقه سمت چپ: } NI = R_{m_1} \phi_1 + R_{m_2} \phi_2 + R'_{m_2} \phi_2 \\ \text{در حلقه سمت راست: } NI = R_{m_1} \phi_1 + R_{m_3} \phi_3 + R'_{m_3} \phi_3 \\ \text{در گره بالا: } \phi_1 = \phi_2 + \phi_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 3625 \times 0/1 = (125 \phi_1 + 500 \phi_2 + 1000 \phi_2) \times 10^3 \\ 3625 \times 0/1 = (125 \phi_1 + 500 \phi_3 + 500 \phi_3) \times 10^3 \\ \phi_1 = \phi_2 + \phi_3 \end{cases}$$

با حل سه معادله و سه مجهول فوق داریم:

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi_1 = 0/5 \text{ mWb} \\ \phi_2 = 0/2 \text{ mWb} \\ \phi_3 = 0/3 \text{ mWb} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_{g_1} = B_g = \frac{\phi_2}{A_2} = \frac{0/2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-4}} = 0/2 \text{ T} \\ B_{g_2} = B_g = \frac{\phi_3}{A_3} = \frac{0/3 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-4}} = 0/3 \text{ T} \end{cases}$$

روش دوم: ساده‌سازی مدار با استفاده از سری و موازی نمودن رلوکتانس‌ها:

برای این منظور باید ابتدا مقاومت یا رلوکتانس کل را از دید منبع تولیدکننده آمپر دور (منبع موجود در شاخه (۱)) به دست آورد لذا:

$$R_{eq} = R_{m_1} + [(R_{m_2} + R'_{m_2}) \parallel (R_{m_3} + R'_{m_3})] = 125 + [(500 + 500) \parallel (500 + 1000)] = 725 \frac{kA}{Wb}$$

با توجه به این رلوکتانس، فوران کل تولیدی سیم‌بندی ( $\phi_1$ ) برابر است با:



$$\phi_1 = \frac{NI}{R_{eq}} = \frac{3625 \times 0/1}{725 \times 10^3} = 0/5 \text{ mWb}$$

با استفاده از رابطه تقسیم فوران که شبیه رابطه تقسیم جریان در مدارات الکتریکی است داریم:

$$\phi_2 = \frac{R_{m_3} + R'_{m_3}}{(R_{m_2} + R'_{m_2}) + (R_{m_3} + R'_{m_3})} \phi_1 = \frac{(500 + 500)}{(500 + 500) + (500 + 1000)} \times 0/5 = 0/2 \text{ mWb}$$


از آنجائیکه  $\phi_1 = \phi_2 + \phi_3$  است لذا  $\phi_3 = 0/5 - 0/2 = 0/3 \text{ mWb}$  می‌شود. پس از محاسبه این سه مقدار مانند روش قبلی با تقسیم مقادیر  $\phi_2$  و  $\phi_3$  بر سطح مقطع شاخه‌های مربوطه  $B_{g_2}$  و  $B_{g_1}$  برابر مقادیر قبلی به دست می‌آیند. یعنی  $B_{g_2} = 0/2 \text{ T}$  و  $B_{g_1} = 0/3 \text{ T}$  است. با مقایسه حل این مثال با مثال «۱» دیده می‌شود که در مدارهای مغناطیسی خطی استفاده از روش رلوکتانسی ساده‌تر است.

**مثال ۶:** در مدار مغناطیسی شکل زیر از قطعه غیرخطی  $Z$  به طول  $0.8\text{m}$  و با مشخصه مغناطیسی داده شده فوران  $0.2\text{Wb}$  عبور می‌کند. اگر ضریب نفوذ مغناطیسی در سایر قسمت‌های هسته مغناطیسی بی‌نهایت فرض شده و سطح مقطع در همه جا  $5\text{cm}^2$  باشد، جریان عبوری از سیم‌پیچ  $280$  دوری چند آمپر است؟ (جهت سادگی  $\pi = 3$  فرض شود)

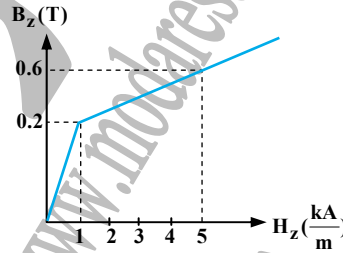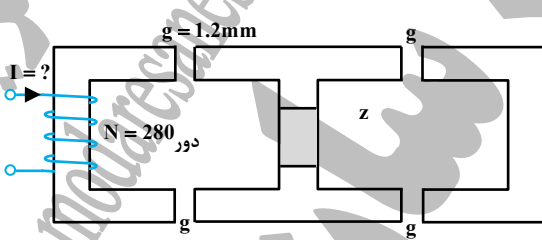

- ۵ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۱۴ (۳)
- ۱۷ (۴)

**پاسخ:** گزینه «۲» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده، مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر قابل ترسیم است. در این مدار دقت شود که چون قطعه شاخه ( $Z$ ) غیرخطی است از مقاومت غیرخطی جهت نمایش آن استفاده شده است.

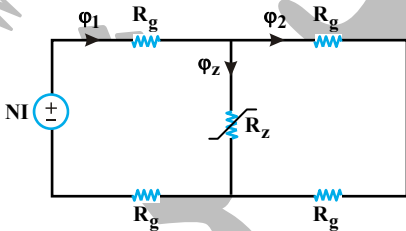

$$\phi_z = 0.2\text{Wb} \Rightarrow B_z = \frac{\phi_z}{A} = \frac{0.2}{0.005} = 0.4\text{T} \xrightarrow{\text{متحنی}} H_z = 3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$$

با توجه به شدت میدان بدست آمده در قطعه غیرخطی از آنجاییکه طول آن  $0.8\text{m}$  است داریم:

$$\theta_z = H_z L_z = 3000 \times 0.8 = 2400\text{A}$$

با توجه به اینکه قطعه غیرخطی با شاخه سمت راست موازی است پس افت پتانسیل دو سر شاخه سمت راست نیز برابر همین مقدار است لذا:

$$\phi_r = \frac{\theta_z}{R_g + R_g} = \frac{\theta_z}{2R_g} = \frac{2400}{\frac{1}{2} \times 10^{-3}} = \frac{2400}{4000} = 0.6\text{Wb}$$

با نوشتن KCL مغناطیسی (یا KFL) در گره بالا داریم:


$$\phi_1 = \phi_r + \phi_z = 0.6 + 0.2 = 0.8\text{Wb}$$

اگر در حلقه سمت چپ KVL مغناطیسی (یا KML) بنویسیم داریم:

$$NI = 2R_g \phi_1 + \theta_z \Rightarrow 280I = (4000 \times 0.8) + 2400 \Rightarrow I = 20\text{A}$$


**مثال ۷:** در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته بی‌نهایت بوده و تعداد دور سیم‌پیچ‌ها یکسان است. در این صورت

نسبت  $\frac{L_{۳۳}}{L_{۲۲}}$  با توجه به پارامترهای داده شده روی شکل کدام است؟

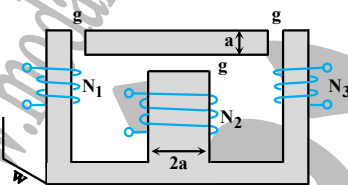

- ۲ (۱)
- ۳ (۲)
- ۴ (۳)
- ۴ (۴)

**پاسخ:** گزینه «۱» با توجه به ابعاد و اندازه فواصل هوایی، مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر قابل ترسیم است. واضح است که سطح مقطع فاصله هوایی وسط دو برابر فواصل هوایی چپ و راست است، لذا مقاومت مغناطیسی آن نصف فواصل هوایی کناری است.

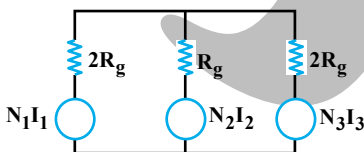

$$L_{۳۳} = \frac{\lambda_{۳۳}}{I_{۳۳}} \Big|_{I_1, I_2 = 0} = \frac{N_3 \times \frac{1}{2} \times \frac{N_1 I_1}{2R_g}}{I_3} = \frac{N_1 N_3}{4R_g}$$


$$L_{۳۳} = \frac{N_3^2}{R_{eq_{۳۳}}} = \frac{N_3^2}{(2R_g \parallel R_g) + 2R_g} = \frac{2N_3^2}{8R_g}$$

$$\frac{L_{۳۳}}{L_{۲۲}} = \frac{\frac{N_1 N_3}{4R_g}}{\frac{2N_2^2}{8R_g}} = \frac{2N_1 N_3}{4N_2^2} = \frac{2N_1 N_3}{4N_3^2} = \frac{2N_1}{4N_3} = \frac{2N_1}{4N_1} = \frac{1}{2}$$

با توجه به یکسان بودن تعداد دورها نسبت  $\frac{L_{۳۳}}{L_{۲۲}}$  برابر است با:


تست‌های تألیفی فصل اول - مبحث محاسبه اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها

**کله مثال ۱:** در مدار مغناطیسی شکل زیر چنانچه قطعه متحرک موجود در بازوی سمت راست هسته بتواند حرکت کند بطوری که متغیر  $x$  نشان داده شده در مدار را تغییر دهد، کدام گزینه زیر در خصوص اندوکتانس متقابل بین سیم‌پیچ‌ها صحیح‌تر است؟ (ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته بی‌نهایت فرض شده و از پراکندگی شار در فواصل هوایی صرف‌نظر می‌گردد)

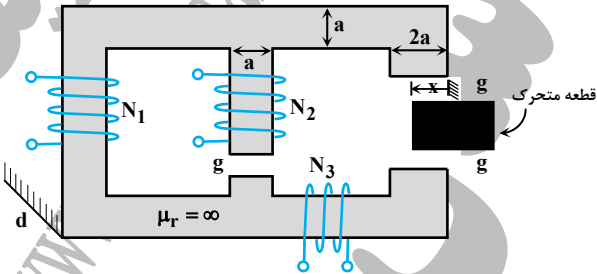

- (۱) با حرکت قطعه متحرک و در نتیجه افزایش  $x$  اندوکتانس  $L_{۱۳}$  افزایش می‌یابد.
- (۲) با حرکت قطعه متحرک و در نتیجه کاهش  $x$  اندوکتانس  $L_{۱۳}$  افزایش می‌یابد.
- (۳) با حرکت قطعه متحرک در هر صورت اندوکتانس  $L_{۱۲}$  افزایش می‌یابد.
- (۴) با حرکت قطعه متحرک در هر صورت اندوکتانس  $L_{۱۲}$  کاهش می‌یابد.

**پاسخ:** گزینه «۱» مدار مشابه الکتریکی این سیستم مغناطیسی به صورت مقابل قابل ترسیم است. در این سیستم فقط سه مقاومت مغناطیسی یکی ناشی از فاصله هوایی وسطی و دو تا مربوط به فواصل هوایی بالا و پایین قطعه متحرک وجود دارند که البته مقاومت مغناطیسی اولی ثابت بوده اما دو مقاومت دیگر تابعی از موقعیت قطعه متحرک ( $x$ ) هستند

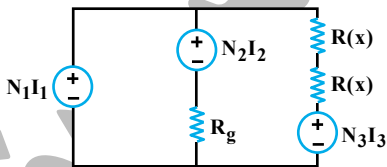

به طوری که  $R(x) = \frac{g}{\mu_0 A_3} = \frac{g}{\mu_0 x \cdot d}$  و  $R_g = \frac{g}{\mu_0 A_1} = \frac{g}{\mu_0 a \cdot d}$  می‌باشد.

حال که مقاومت‌های مغناطیسی به دست آمده‌اند، می‌توان اندوکتانس‌های مختلف را به دست آورد. در این خصوص باید دقت نمود که به دلیل وجود شاخه اتصال کوتاه (شاخه سمت چپ) اندوکتانس متقابل بین سیم‌بندی‌های  $N_2$  و  $N_3$  دوری صفر است ( $L_{۲۳} = L_{۳۲} = 0$ )، لذا با تغییر  $x$  این اندوکتانس‌ها تغییر نمی‌کنند. در خصوص  $L_{۱۲}$  داریم:


$$\Phi_{۱۲} \Big|_{I_2 = I_3 = 0} = \frac{N_1 I_1}{R_g} \Rightarrow \lambda_{۲} \Big|_{I_2 = I_3 = 0} = \frac{N_1 N_2 I_1}{R_g} \Rightarrow L_{۱۲} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 A_2}{g} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 \alpha \cdot d}{g} = L_{۲۱}$$

طبق این رابطه  $L_{۱۲}$  مستقل از  $x$  بوده لذا با تغییر  $x$  ثابت می‌ماند. در خصوص  $L_{۱۳}$  داریم:

$$\Phi_{۱۳} \Big|_{I_2 = I_3 = 0} = \frac{N_1 I_1}{2R(x)} \Rightarrow L_{۱۳} = \frac{N_1 N_3}{2g} = \frac{N_1 N_3 \mu_0 A_3}{2g} = \frac{N_1 N_3 \mu_0 x d}{2g}$$


طبق این رابطه دیده می‌شود که با افزایش  $x$  اندوکتانس متقابل  $L_{۱۳}$  افزایش می‌یابد.

**کله مثال ۲:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر تعداد دور سیم‌پیچ  $N_3$  دو برابر تعداد دور سیم‌پیچ‌های  $N_1$  و  $N_2$  باشند، نسبت  $\frac{L_{۲۳}}{L_{۱۲}}$  برابر کدام گزینه است؟

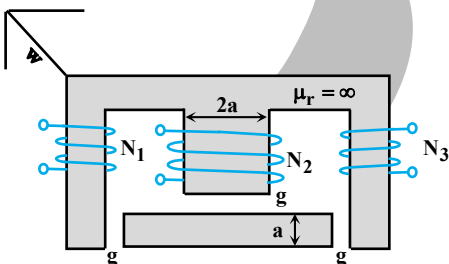

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۱/۲
- (۴) ۱/۳

✓ پاسخ: گزینه «۱» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده می‌توان مدار مشابه الکتریکی را به صورت مقابل ترسیم نمود. همان‌طور که از شکل مدار مغناطیسی پیدا است سطح مقطع فواصل هوایی سمت راست و چپ نصف سطح مقطع شاخه وسط است و طول فواصل هوایی یکسان است، لذا مقاومت مغناطیسی این دو فاصله هوایی دو برابر فاصله هوایی وسط است.

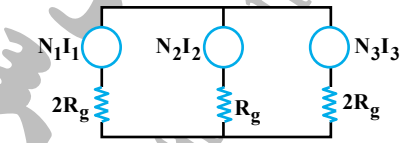


$$L_{12} = \frac{\lambda_{12}}{I_1} \Big|_{I_2=I_3=0} = \frac{N_2 \phi_{12}}{I_1} \Big|_{I_2=I_3=0} = \frac{N_2 (\phi_1 \frac{2R_g}{2R_g + R_g})}{I_1} = \frac{N_2 N_1 I_1}{I_1 ((2R_g \parallel R_g) + 2R_g)} \times \frac{2R_g}{2R_g + R_g} = \frac{N_1 N_2}{4R_g}$$

$$L_{23} = \frac{\lambda_{23}}{I_2} \Big|_{I_1=I_3=0} = \frac{N_3 \phi_{23}}{I_2} \Big|_{I_1=I_3=0} = \frac{N_3 (\phi_2 \times \frac{1}{2})}{I_2} = \frac{N_3 N_2 I_2}{I_2 ((2R_g \parallel 2R_g) + R_g)} \times \frac{1}{2} = \frac{N_2 N_3}{4R_g}$$

$$\frac{L_{23}}{L_{12}} = \frac{N_2 N_3}{N_1 N_2} = \frac{N_3}{N_1} \quad N_3 = 2N_1 \rightarrow \frac{L_{23}}{L_{12}} = 2$$

نسبت موردنظر برابر است با:

✓ مثال ۳: در مدار مغناطیسی شکل زیر سطح مقطع هسته در همه جا یکسان و برابر A بوده و ضریب نفوذپذیری مغناطیسی آن بی‌نهایت فرض می‌شود. اندوکتانس متقابل بین سیم‌پیچ‌های ۲ و ۳ در این مدار کدام گزینه است؟

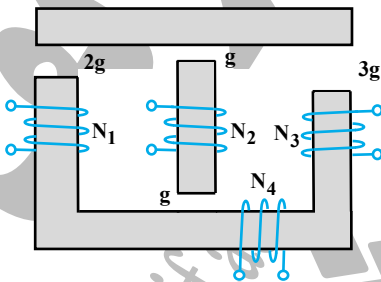

$$\frac{N_2 N_3 \mu_0 A}{8g} \quad (2) \qquad \frac{N_2 N_3 \mu_0 A}{2g} \quad (1)$$

$$\frac{N_2 N_3 \mu_0 A}{g} \quad (4) \qquad \frac{N_2 N_3 \mu_0 A}{3g} \quad (3)$$

✓ پاسخ: گزینه «۲» مدار مشابه الکتریکی این سیستم مغناطیسی با توجه به ابعاد فواصل هوایی به صورت مقابل قابل ترسیم است. برای محاسبه  $L_{23}$  ابتدا باید درصدی از شار مغناطیسی تولیدی سیم‌بندی (۲) که از سیم‌بندی (۳) عبور می‌کند را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\phi_2 = \frac{N_2 I_2}{R_{eq2}} = \frac{N_2 I_2}{(3R_g \parallel 2R_g) + R_g + R_g} = \frac{\Delta N_2 I_2}{16R_g}$$

$$\Rightarrow \phi_{23} = \frac{2R_g}{\Delta R_g} \times \frac{\Delta N_2 I_2}{16R_g} = \frac{1}{8} \frac{N_2 I_2}{R_g}$$

با توجه به شار به دست آمده، شار دور سیم‌پیچ (۳) ناشی از تحریک سیم‌پیچ (۲) و در نتیجه اندوکتانس متقابل این دو سیم‌پیچ برابر است با:

$$\lambda_{23} = N_3 \phi_{23} = \frac{N_2 N_3 I_2}{8R_g} \Rightarrow L_{23} = \frac{N_2 N_3}{8R_g}$$

$$L_{23} = \frac{N_2 N_3 \mu_0 A}{8g} \quad \text{از آنجایی که مبنای محاسبات مقاومت مغناطیسی شاخه وسط (Rg) بوده و } R_g = \frac{g}{\mu_0 A} \text{ است، می‌توان نوشت:}$$



**مثال ۴:** شکل مقابل نمایش یک رله الکترومغناطیسی است که از یک قسمت متحرک و یک قسمت ثابت با استوانه‌های متحدالمرکز تشکیل شده است، فاصله هوایی در همه جا یکنواخت و برابر  $t$  است، قطر متوسط هسته متحرک برابر  $d$  است، رلوکتانس کلیه قسمت‌های آهنی صفر فرض می‌شود. اندوکتانس این رله در وضعیت  $x = 0$  برابر است با:

$$L = \frac{N^2 \mu_0 \pi a d}{2t} \quad (۱)$$

$$L = \frac{N^2 \mu_0 \pi a^2 d}{t} \quad (۲)$$

$$L = \frac{N^2 \mu_0 \pi a d}{t} \quad (۳)$$

$$L = \frac{N^2 \mu_0 \pi a^2 d^2}{t} \quad (۴)$$

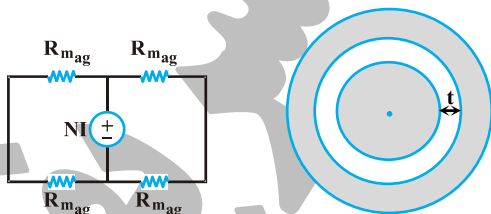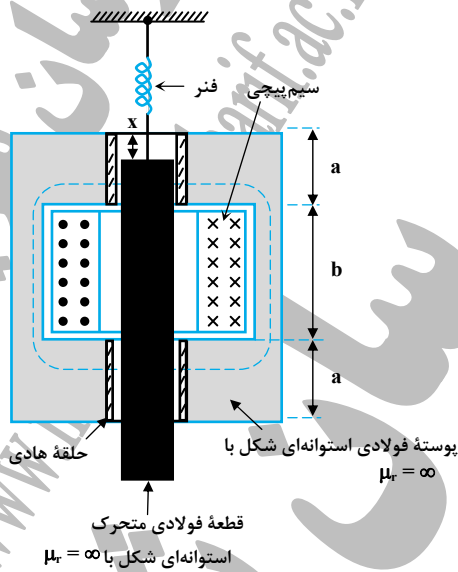


**پاسخ:** گزینه «۱» دید از بالا و مدار معادل الکتریکی این رله را می‌توان به صورت شکل‌های روبرو رسم نمود، در رسم مدار مشابه دقت شود که به دلیل بی‌نهایت بودن ضریب نفوذ مغناطیسی هسته رلوکتانس آن صفر بوده و فقط رلوکتانس فواصل هوایی لحاظ می‌گردند.

با توجه به ابعاد هر فاصله هوایی و با اعمال تقریب‌های مناسب می‌توان سطح مقطع، رلوکتانس و در نهایت اندوکتانس سیم‌پیچی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} A_{av} = \frac{1}{2} \times \pi d \times a = \frac{\pi d}{2} a \\ L_{av} = t \end{cases} \Rightarrow R_{mag} = \frac{t}{\mu_0 \frac{\pi d a}{2}} = \frac{2t}{\mu_0 \pi d a} \Rightarrow L = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2}{R_{mag}} \Rightarrow L = \frac{N^2 \mu_0 \pi a d}{2t}$$

**مثال ۵:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر سطح مقطع هسته در همه جا یکسان بوده و ضریب نفوذ قسمت‌های آهنی بی‌نهایت فرض شود،

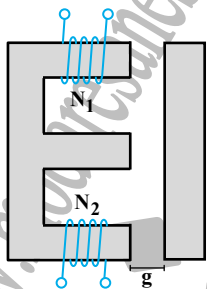


نسبت  $\frac{L_{22}}{L_{12}}$  کدام است؟

$$\frac{1}{2} \frac{N_1}{N_2} \quad (۲) \qquad \frac{N_2}{N_1} \quad (۱)$$

$$\frac{2N_2}{N_1} \quad (۴) \qquad \frac{N_1}{N_2} \quad (۳)$$

**پاسخ:** گزینه «۴» با توجه به بی‌نهایت بودن ضریب نفوذ مغناطیسی قسمت‌های آهنی، مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر قابل رسم می‌باشد که در آن فقط رلوکتانس فواصل هوایی لحاظ شده است:

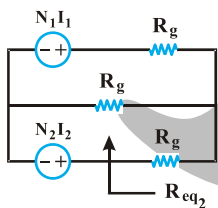

$$\begin{cases} L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{eq2}} \\ R_{eq} = (R_g \parallel R_g) + R_g = \frac{3}{2} R_g \end{cases} \Rightarrow L_{22} = \frac{2N_2^2}{3R_g}$$

برای محاسبه  $L_{22}$  باید ابتدا شار تولیدی سیم‌پیچی دوم و سهم سیم‌پیچی اول از این شار را محاسبه نمود، لذا با غیرفعال نمودن منبع  $N_1 I_1$  شار سیم‌پیچی دوم به صورت زیر قابل محاسبه است:



$$\phi_r = \frac{N_r I_r}{R_{eq_r}} = \frac{N_r I_r}{\frac{3}{2} R_g} \Rightarrow \phi_{r1} = \phi_r \frac{R_g}{R_g + R_g} = \frac{N_r I_r}{2 R_g}$$

$$\lambda_r = N_1 \phi_{r1} = \frac{N_1 N_r I_r}{2 R_g} \Rightarrow L_{1r} = \frac{\lambda_r}{I_r} = \frac{N_1 N_r}{2 R_g}$$


$$\frac{L_{r2}}{L_{1r}} = \frac{\frac{2 N_r^2}{R_g}}{\frac{N_1 N_r}{2 R_g}} = \frac{2 N_r}{N_1}$$

شار دور سیم‌پیچی دوم و اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌پیچی برابر است با:

با توجه به این دو مقدار داریم:

**کلمه مثال ۶:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت بوده و سطح مقطع هسته نیز در همه جا یکسان باشد. اندوکتانس

متقابل بین دو سیم‌پیچی کدام است؟

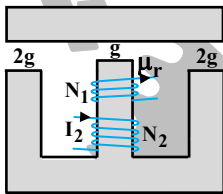


$$\frac{\mu_o A N_1 N_2}{g} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \frac{\mu_o A N_1 N_2}{g} \quad (1)$$

$$\frac{\mu_o A N_1^2 N_2^2}{g} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \frac{\mu_o A N_1^2 N_2^2}{g} \quad (3)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر قابل رسم است:

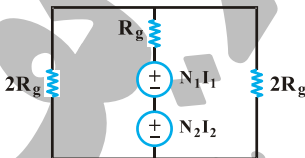

$$R_{eq1} = (2R_g \parallel 2R_g) + R_g = 2R_g$$

مقاومت  $R_{eq}$  از دید منبع (یا سیم‌پیچی) اول به دست آمده است لذا با غیرفعال نمودن سیم‌پیچی دوم داریم:


$$\phi_1 = \frac{N_1 I_1}{R_{eq1}} = \frac{N_1 I_1}{2 R_g}$$

چون هر دو سیم‌بندی روی یک شاخه قرار دارند لذا کل فوران تولیدی سیم‌بندی اول، سیم‌بندی دوم را در بر می‌گیرد، لذا:

$$\phi_{r1} = \phi_1 = \frac{N_1 I_1}{2 R_g} \Rightarrow \lambda_r = N_2 \phi_{r1} = \frac{N_1 N_2 I_1}{2 R_g} \Rightarrow L_{1r} = \frac{\lambda_r}{I_1} = \frac{N_1 N_2}{2 R_g} \Rightarrow L_{1r} = \frac{\mu_o A N_1 N_2}{2g}$$

**کلمه مثال ۷:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر تعداد دور سیم‌پیچی‌ها یکسان و برابر  $N$  بوده و از افت آمپر دور در هسته صرف‌نظر شود کدام گزینه

بیانگر ماتریس اندوکتانس این مدار است؟

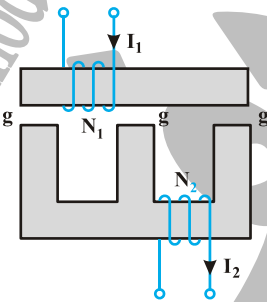

$$\frac{N^2 \mu_o A}{g} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (2)$$


$$\frac{N^2 \mu_o A}{3g} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\frac{N^2 \mu_o A}{g} \begin{bmatrix} 2 & 0/5 \\ 0/5 & 2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\frac{N^2 \mu_o A}{3g} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

پاسخ: گزینه «۳» در تمامی سیستم‌های فیزیکی در صورتی که از پراکندگی شار صرف‌نظر شود همواره  $L_{ij} = L_{ji}$  بوده پس قطر فرعی ماتریس

اندوکتانس باید دارای درایه‌های یکسان باشند لذا گزینه‌های ۱ و ۲ حتماً غلط می‌باشند. با رسم مدار مشابه الکتریکی داریم:

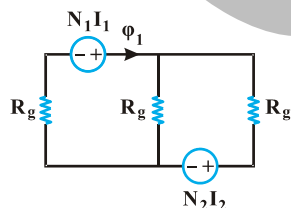

$$R_{eq1} = R_g + (R_g \parallel R_g) = \frac{3}{2} R_g \Rightarrow L_{11} = \frac{N_1^2}{\frac{3}{2} R_g} = \frac{2 N_1^2}{3 R_g} = \frac{2 N^2 \mu_o A}{3g}$$

برای محاسبه اندوکتانس‌های متقابل، ابتدا باید شار تولیدی سیم‌پیچی اول را محاسبه نمود، لذا با غیرفعال کردن سیم‌پیچی دوم داریم:

$$\phi_1 = \frac{N_1 I_1}{R_{eq1}} = \frac{N_1 I_1}{\frac{3}{2} R_g} = \frac{2 N_1 I_1}{3 R_g}$$

برای محاسبه  $L_{12}$  ابتدا باید شار دربرگیرنده سیم‌بندی دوم ناشی از جریان یا شار سیم‌بندی اول را به صورت زیر محاسبه نمود.

$$\phi_{21} = \frac{R_g}{R_g + R_g} \phi_1 = \frac{1}{2} \phi_1 = \frac{1}{2} \frac{2 N_1 I_1}{3 R_g} \Rightarrow \lambda_2 = N_2 \phi_{21} = \frac{1}{3} \frac{N_1 N_2 I_1}{R_g} \Rightarrow L_{12} = \frac{\lambda_2}{I_1} = \frac{1}{3} \frac{N_1 N_2}{R_g} = \frac{1}{3} \frac{N_1 N_2 \mu_0 A}{g} = \frac{N^2 \mu_0 A}{3g} = L_{21}$$

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{\frac{3}{2} R_g} = \frac{2 N_2^2 \mu_0 A}{3g} = \frac{2 N^2 \mu_0 A}{3g}$$


با توجه به تقارن شکل داریم:

پس ماتریس اندوکتانس به صورت زیر است:

$$L = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2 N^2 \mu_0 A}{3g} & \frac{N^2 \mu_0 A}{3g} \\ \frac{N^2 \mu_0 A}{3g} & \frac{2 N^2 \mu_0 A}{3g} \end{bmatrix} = \frac{N^2 \mu_0 A}{3g} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

**مثال ۸:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر تعداد دور سیم‌پیچی دوم دو برابر سیم‌بندی اول باشد کدام گزینه زیر بیانگر معادله شار دور سیم‌پیچی


اول است. (از افت آمپر دور در هسته طرف‌نظر شود)

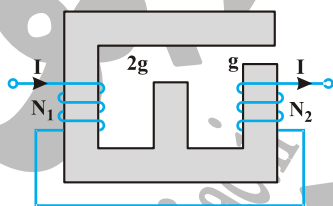

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{N^2 \mu_0 A}{g} I \quad (1) \\ & \frac{5}{4} \frac{N^2 \mu_0 A}{g} I \quad (2) \\ & -2 \frac{N^2 \mu_0 A}{g} I \quad (3) \end{aligned}$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده از آنجائیکه از افت آمپر دور در

 هسته صرف‌نظر شده است رلوکتانس هسته صفر بوده لذا مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر رسم می‌شود ضمناً معادله شار دور سیم‌بندی اول نیز به صورت زیر خواهد بود:



$$\lambda_1 = L_{11} I_1 - L_{12} I_2 = (L_{11} - L_{12}) I$$

دلیل استفاده از علامت منفی در این رابطه وجود تزویج منفی بین دو سیم‌بندی  $N_1$  و  $N_2$  است یعنی از آنجائیکه شار تولیدی سیم‌بندی اول هنگام عبور از سیم‌بندی دوم با شار سیم‌بندی دوم مخالفت می‌کند تزویج بین دو سیم‌بندی منفی است. طبق این رابطه برای محاسبه شار دور موردنظر باید

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq1}} = \frac{N^2}{2R_g \parallel R_g} = \frac{3 N^2}{2 R_g}$$

اندوکتانس‌های خودی و متقابل سیم‌پیچی اول را محاسبه نمود. برای این منظور داریم:

همچنین اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌پیچی به صورت زیر به دست می‌آید:


$$\phi_1 = \frac{N_1 I_1}{R_{eq1}} = \frac{NI}{\frac{2}{3} R_g} = \frac{3 NI}{2 R_g} \Rightarrow \phi_{21} = \phi_1 \frac{2R_g}{R_g + 2R_g} = \frac{3 NI}{2 R_g} \times \frac{2}{3} = \frac{NI}{R_g}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = N_2 \phi_{21} = 2N \cdot \frac{NI}{R_g} = \frac{2 N^2 I}{R_g} \Rightarrow L_{12} = \frac{\lambda_2}{I} = \frac{2 N^2}{R_g}$$

$$\lambda_1 = \left( \frac{3 N^2}{2 R_g} - \frac{2 N^2}{R_g} \right) I = -\frac{1 N^2}{2 R_g} I = -\frac{1 N^2 \mu_0 A}{2 g} I$$

با توجه به این مقادیر داریم:

مثال ۹: در مدار مغناطیسی شکل زیر تعداد دور سیم‌پیچی‌ها یکسان بوده و جریان‌های برابر از آنها عبور می‌کنند. اگر ضریب نفوذ مغناطیسی قسمت‌های مغناطیسی بی‌نهایت فرض شود دترمینان ماتریس اندوکتانس کدام است؟

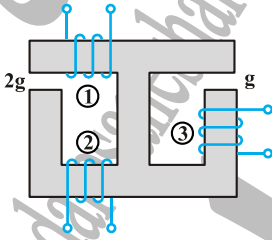

$$(1) \quad \text{صفر} \quad \frac{N^2}{2R_g} - \frac{N^4}{3R_g} \quad (2)$$

$$(3) \quad \frac{N^4}{2R_g} - \frac{N^2}{3R_g} \quad (4) \quad \frac{2N^2}{R_g} - \frac{3N^3}{5R_g}$$

پاسخ:  گزینه «۱» سیم‌پیچی‌های (۱) و (۲) از مدار مغناطیسی در یک شاخه واقع شده‌اند لذا کل فوران سیم‌بندی اول از سیم‌بندی دوم عبور می‌کند. یعنی کوپلینگ بین دو سیم‌بندی کامل (۱۰۰٪) بوده که این امر موجب برابری مخرج در روابط محاسبه اندوکتانس‌های خودی و متقابل سیم‌پیچی‌های (۱) و (۲) می‌گردد لذا با توجه به برابری تعداد دورها مقادیر  $L_{11} = L_{12} = L_{21} = L_{22}$  می‌باشند. از طرفی به دلیل وجود شاخه اتصال کوتاه هیچ تزویجی بین سیم‌پیچی (۳) با سیم‌پیچی‌های (۱) و (۲) وجود ندارد، یعنی  $L_{13} = L_{23} = 0$  می‌گردد، پس داریم:


$$L = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ 0 & 0 & L_{33} \end{bmatrix}, \quad L_{11} = L_{22} = L_{12} = L_{21} = \frac{N^2}{2R_g}, \quad L_{33} = \frac{N^2}{R_g}$$

$$\det(L) = 0$$

با جایگذاری مقادیر مربوطه و محاسبه دترمینان دیده می‌شود که:

## تست‌های تألیفی فصل اول – مبحث محاسبه ولتاژ القایی در سیم‌پیچ‌ها

**کلمه مثال ۱:** شکل زیر یک مبدل الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد که جهت تبدیل سطح ولتاژ DC (ترانسفورمر DC) به کار می‌رود. اگر بخواهیم ولتاژ مدار باز در سیم‌بندی  $N_2$  دوری ۵ برابر ولتاژ ورودی ( $E$ ) باشد، معادله سرعت حرکت قسمت متحرک متناسب با کدام گزینه زیر خواهد بود؟

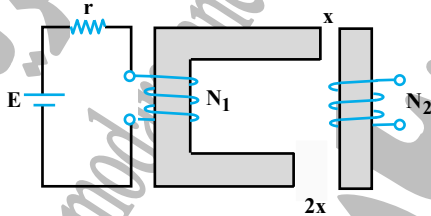

$$(N_1 = N_2 = N)$$

$$r\left(\frac{x}{N}\right)^2 \quad (2)$$

$$\left(\frac{rx}{N}\right)^2 \quad (1)$$

$$\frac{rx}{N} \quad (4)$$

$$\frac{r}{N} x^2 \quad (3)$$

**پاسخ:** گزینه «۲» ابتدا باید معادله شار مغناطیسی گذرنده از سیم‌بندی  $N_2$  دوری را به دست آورده و سپس با توجه به قانون القاء ولتاژ فاراده از این معادله نسبت به متغیر مستقل  $x$  مشتق گرفت:

$$\begin{cases} e_v = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 \frac{d\phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\ \phi = \frac{N_1 I_1}{\sum R_x} \xrightarrow{R_x = \frac{x}{\mu_0 A}} \frac{N_1 I_1 \mu_0 A}{\sum x} \xrightarrow{I_1 = \frac{E}{r}} \phi = \frac{N_1 E \mu_0 A}{\sum rx} \end{cases}$$


با جایگذاری  $\phi$  از معادله دوم در معادله اول داریم:

$$e_v = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 \frac{d\phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -N_2 \frac{d}{dx} \left( \frac{N_1 E \mu_0 A}{\sum rx} \right) \cdot \frac{dx}{dt} \Rightarrow e_v = +N_2 \frac{N_1 E \mu_0 A}{\sum rx^2} \cdot V = \Delta E$$

$$V = \frac{15 rx^2}{N^2 \mu_0 A} \Rightarrow V \sim r \left( \frac{x}{N} \right)^2$$

با استخراج سرعت ( $V$ ) از رابطه فوق با توجه به برابری تعداد دورها ( $N_1 = N_2 = N$ ) داریم:

**کلمه مثال ۲:** در مدار مغناطیسی شکل زیر جریان در سیم‌پیچ  $N_1$  ثابت و دو سر سیم‌پیچ دوم باز است. قسمت متحرک با سرعت  $\omega_m$  حرکت می‌کند در صورتیکه مقاومت مغناطیسی مدار به صورت  $R = R_0 + R_1 \theta$  باشد، ولتاژ  $V_2$  در سیم‌پیچ دوم برابر است با: (از شار پراکندگی صرف‌نظر می‌شود)

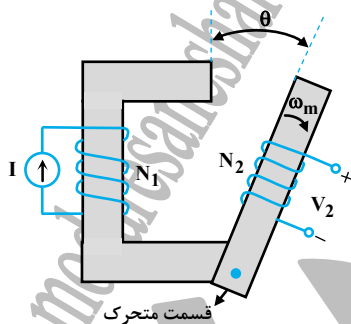

$$\frac{\omega_m N_2 (N_2 - N_1) I R_1}{(R_0 + R_1 \theta)^2} \quad (2)$$

$$\frac{N_2^2 I \omega_m}{(R_0 + R_1 \theta)^2} \quad (1)$$

$$\frac{N_1 N_2 I R_1}{(R_0 + R_1 \theta)^2} \quad (4)$$


$$\frac{N_1 N_2 I R_1 \omega_m}{(R_0 + R_1 \theta)^2} \quad (3)$$

**پاسخ:** گزینه «۳» چون در مدار مغناطیسی داده شده هیچ انشعابی وجود ندارد (مدار تک حلقه است) فوران در همه جا یکسان است لذا:


$$\phi = \frac{NI}{R_m} = \frac{N_1 I}{R_0 + R_1 \theta} \Rightarrow V_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 \frac{d\phi}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = -N_2 \omega_m \frac{d\phi}{d\theta} = -N_2 \omega_m \frac{N_1 I (-R_1)}{(R_0 + R_1 \theta)^2} \Rightarrow V_2(\theta) = \frac{N_1 N_2 I R_1 \omega_m}{(R_0 + R_1 \theta)^2}$$

**یادآوری:** در حرکت‌های دورانی  $\omega_m = \frac{d\theta}{dt}$  بوده که  $\omega_m$  سرعت زاویه‌ای گردش یا چرخش جسم برحسب رادیان بر ثانیه است.

**مثال ۳:** در مدار مغناطیسی شکل زیر بازوهای عمودی با سرعت زاویه‌ای  $\omega_1$  و  $\omega_2$  بسته می‌شوند، اگر مقاومت مغناطیسی فواصل هوایی متناسب با زاویه  $\theta$  به صورت  $R(\theta) = R_0\theta$  باشد. معادله ولتاژ القایی در سیم‌بندی  $N_2$  دوری کدام است؟

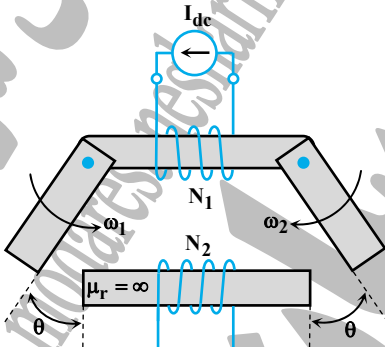

**پاسخ:** گزینه «۴» مدار مشابه الکتریکی این سیستم مغناطیسی با توجه به مدار باز بودن سیم‌پیچ  $N_2$  به صورت زیر قابل ترسیم است. از روی این مدار می‌توان شار مغناطیسی عبوری از سیم‌پیچ  $N_2$  را به صورت زیر محاسبه نمود.

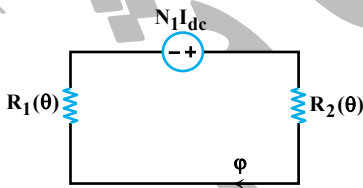

$$\phi = \frac{N_1 I_{dc}}{R_1(\theta) + R_2(\theta)} = \frac{N_1 I_{dc}}{R\theta_1 + R\theta_2}$$



حال که شار مغناطیسی عبوری از سیم‌پیچ  $N_2$  به دست آمده است با توجه به قانون فاراده داریم:

$$e_2(t) = -N_2 \frac{d\phi(t)}{dt} = -N_2 \left( \frac{d\phi}{d\theta_1} \frac{d\theta_1}{dt} + \frac{d\phi}{d\theta_2} \frac{d\theta_2}{dt} \right)$$

از فیزیک پایه می‌دانیم در حرکت دورانی  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$  است لذا  $\frac{d\theta_1}{dt} = \omega_1$  و  $\frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2$  می‌باشد. حال کافی است از معادله  $\phi$  یک مرتبه برحسب  $\theta_1$  و یک مرتبه برحسب  $\theta_2$  مشتق گرفت:

$$e_2(t) = -N_2 \left( \frac{-RN_1 I_{dc}}{(R\theta_1 + R\theta_2)^2} \cdot \omega_1 + \frac{-RN_1 I_{dc}}{(R\theta_1 + R\theta_2)^2} \cdot \omega_2 \right) \Rightarrow e_2(t) = \frac{N_1 N_2 R I_{dc}}{(R\theta_1 + R\theta_2)^2} (\omega_1 + \omega_2) = \frac{N_1 N_2 I_{dc}}{4R\theta^2} (\omega_1 + \omega_2)$$

**مثال ۴:** در یک سیستم الکترومکانیکی مطابق شکل (a) رتور با سرعت زاویه‌ای  $\omega_m$  می‌چرخد. سیم‌پیچ  $N_1$  حامل جریان مستقیم  $I_{dc}$  است. تغییرات اندوکتانس متقابل بین سیم‌پیچ استاتور و سیم‌پیچ رتور در حین گردش رتور نیز در شکل (b) نشان داده شده است. ولتاژ القاء شده مدار باز بر روی سیم‌پیچی رتور برابر است با:

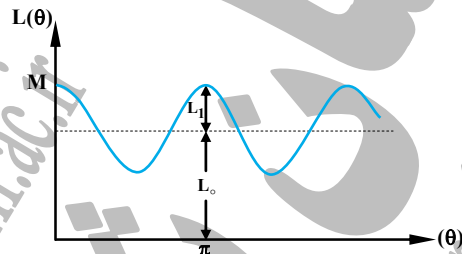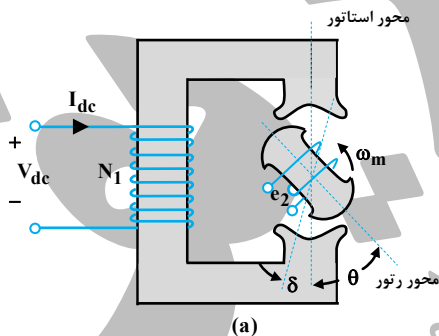

$$e_2 = -\omega_m L_1 I_{dc} \sin(2\omega_m t + 2\delta) \quad (2)$$

(۴) صفر

$$e_2 = -2\omega_m L_0 I_{dc} \sin(2\omega_m t + 2\delta) \quad (1)$$

$$e_2 = -2\omega_m L_1 I_{dc} \sin(2\omega_m t + 2\delta) \quad (3)$$

**پاسخ:** گزینه «۳» با توجه به منحنی تغییرات داده شده از آنجائی که دوره تناوب برابر  $\pi$  است معادله اندوکتانس متقابل بین سیم‌بندی‌ها به صورت زیر فرموله می‌گردد:

$$L_{sr}(\theta) = L_0 + L_1 \cos 2\theta$$

در این رابطه  $\theta$  مقدار لحظه‌ای زاویه رتور بوده که با توجه به زاویه اولیه آن یعنی  $\delta$  و سرعت زاویه‌ای آن یعنی  $\omega_m$  به صورت  $\theta = \omega_m t + \delta$  قابل بیان

$$L_{sr}(\theta) = L_0 + L_1 \cos(2\omega_m t + 2\delta)$$

است. با توجه به مقدار لحظه‌ای  $\theta$  می‌توان معادله اندوکتانس را به صورت زیر بازنویسی نمود:

همچنین با توجه به رابطه  $\lambda = L(\theta)I$  داریم:



$$\begin{bmatrix} \lambda_s \\ \lambda_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ss} & L_{sr} \\ L_{rs} & L_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_s \\ I_r \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_r = L_{rs}I_s + L_{rr}I_r$$

با توجه به مدار باز بودن روتور  $I_r = 0$  بوده و چون ورودی DC است لذا  $I_s = I_{dc}$  است پس داریم:

$$e_r = \frac{d\lambda_r}{dt} = \frac{d}{dt}(L_{rs}(\theta)I_{dc}) = L_{rs} \frac{dI_{dc}}{dt} + I_{dc} \frac{dL_{rs}(\theta)}{dt} = 0 + I_{dc} \frac{d}{dt}[L_o + L_1 \cos(2\omega_m t + 2\delta)]$$

$$\Rightarrow e_r = -2I_{dc}\omega_m L_1 \sin(2\omega_m t + 2\delta)$$

**مثال ۵:** شکل زیر یک مبدل ولتاژ مکانیکی را نشان می دهد که در آن با چرخش قسمت متحرک ولتاژی در سیم پیچ  $N_1$  القا می گردد. اگر تغییرات رلوکتانس هر فاصله هوایی از این سیستم به صورت منحنی سینوسی داده شده باشد، دامنه ولتاژ القایی در سیم پیچ  $N_1$  هنگامی که قسمت متحرک در

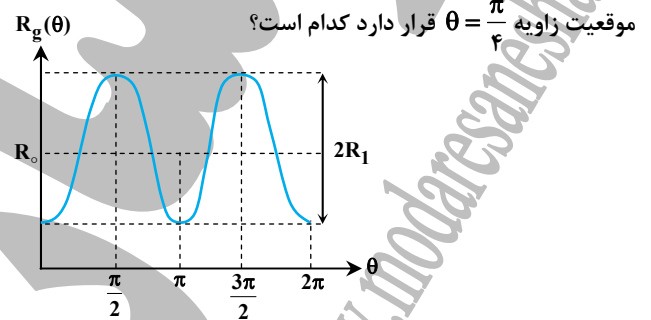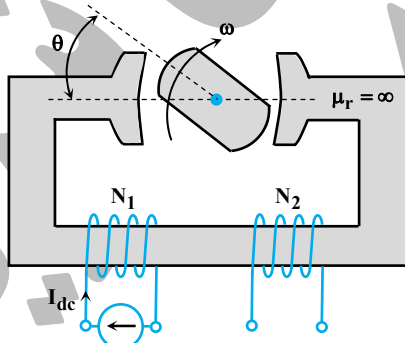

موقعیت زاویه  $\theta = \frac{\pi}{4}$  قرار دارد کدام است؟

- (۴)  $\frac{2N_1N_2I_{dc}R_1}{R_o} \omega$
- (۳)  $\frac{4N_1N_2I_{dc}R_1}{R_o} \omega$
- (۲)  $\frac{N_1N_2I_{dc}R_1}{R_o} \omega$
- (۱)  $\frac{2N_1N_2I_{dc}R_1}{R_o} \omega$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به منحنی داده شده از آنجا که دامنه موج،  $R_1$  و زمان تناوب آن  $\pi$  بوده ضمناً یک افست (شیفت) به اندازه  $R_o$  نیز دارد، معادله تغییرات رلوکتانس هر فاصله هوایی به صورت مقابل خواهد بود:

همین طور می توان معادله شار مغناطیسی جاری شده در هسته را با توجه به دو فاصله هوایی موجود در مدار به صورت زیر نوشت:


$$\phi = \frac{N_1 I_{dc}}{2R_g(\theta)} = \frac{N_1 I_{dc}}{2(R_o - R_1 \cos 2\theta)}$$

با توجه به قانون القاء ولتاژ فاراده داریم:



$$e_r(t) = -N_2 \frac{d\phi}{dx} = -N_2 \frac{d\phi}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = -N_2 \frac{d}{d\theta} \left( \frac{N_1 I_{dc}}{2(R_o - R_1 \cos 2\theta)} \right) \times \omega = -\frac{1}{2} N_1 N_2 I_{dc} \omega \left[ \frac{-2R_1 \sin 2\theta}{(R_o - R_1 \cos 2\theta)^2} \right]$$

$$e_r \Big|_{\theta = \frac{\pi}{4}} = \frac{N_1 N_2 I_{dc} R_1}{R_o} \cdot \omega$$

با جایگذاری  $\theta = \frac{\pi}{4}$  در معادله ی فوق داریم:

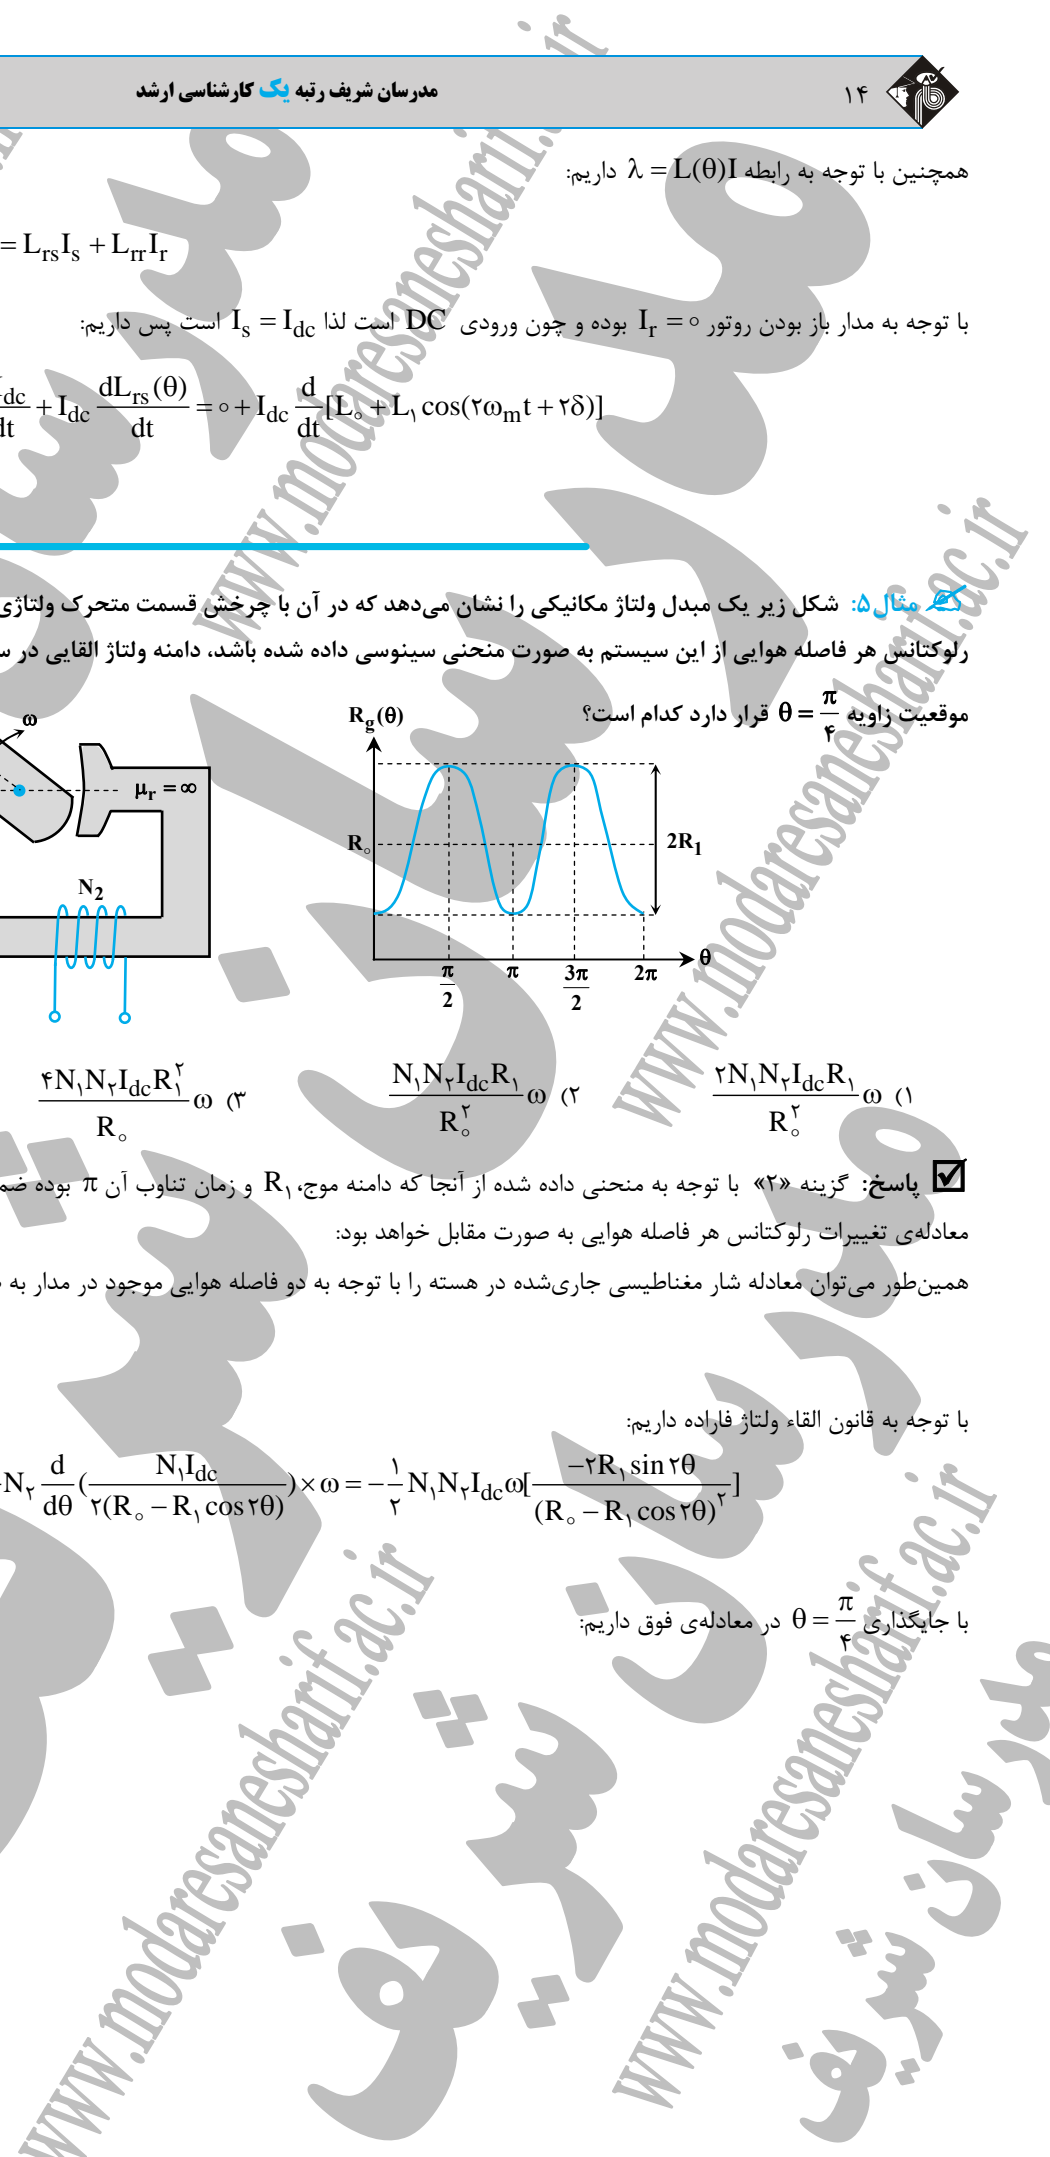

**مثال ۶:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر دو سر  $A, B$  از سیم پیچ شماره یک را به دو سر یک منبع ولتاژ  $V_S(t)$  با تغییراتی مطابق شکل زیر متصل نماییم، شکل موج لحظه‌ای ولتاژ القاء شده در دو سر  $M, N$  از سیم پیچ شماره دو چگونه خواهد بود؟ (از مقاومت الکتریکی سیم پیچ‌ها صرف‌نظر می‌شود).

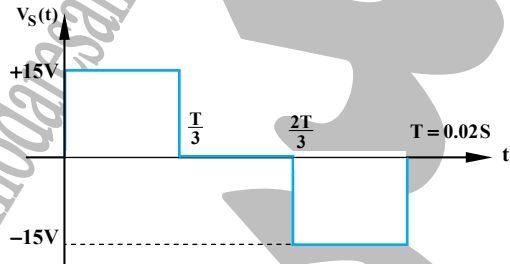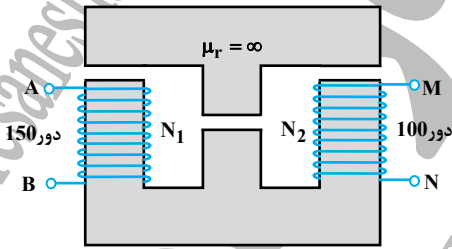


(۱) مشابه شکل موج  $V_S(t)$  با دامنه‌ای برابر ۵ ولت.

(۲) از هر نظر عیناً مشابه شکل موج  $V_S(t)$ .

(۳) مشابه شکل موج  $V_S(t)$  با دامنه‌ای برابر  $\frac{20}{3}$  ولت.

(۴) مشابه شکل موج  $V_S(t)$  با دامنه‌ای برابر  $\sqrt{N_1 N_2}$  برابر دامنه شکل موج  $V_S(t)$ .

پاسخ: گزینه «۱» رلکتانس هسته صفر بوده و با فرض یکی بودن اندازه فواصل هوایی می‌توان مدار معادل را به صورت شکل زیر رسم نمود: (دقت شود که چون سیم‌بندی  $N_2$  مدار باز است به علت صفر بودن نیروی محرکه مغناطیسی آن در مدار معادل مدل نمی‌شود)

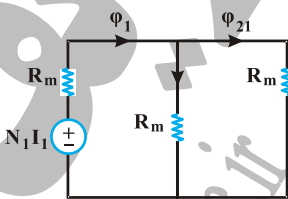

$$\phi_{21} = \frac{\phi_1}{2}$$


$$\begin{cases} V_{MN}(t) = N_2 \frac{d\phi_{21}(t)}{dt} = N_2 \frac{d}{dt} \left( \frac{\phi_1(t)}{2} \right) \Rightarrow V_{MN}(t) = \frac{1}{2} N_2 \frac{d\phi_1(t)}{dt} \\ V_{AB}(t) = V_S(t) = N_1 \frac{d\phi_1(t)}{dt} \Rightarrow \frac{d\phi_1(t)}{dt} = \frac{V_S(t)}{N_1} \end{cases}$$

$$V_{MN}(t) = \frac{1}{2} N_2 \times \frac{V_S(t)}{N_1} \Rightarrow V_{MN}(t) = \frac{1}{2} \times 100 \times \frac{V_S(t)}{150} = \frac{V_S(t)}{3}$$

از دو معادله فوق داریم:


یعنی شکل موج ولتاژ القاء شده در دو سر  $M$  و  $N$  مشابه  $V_S(t)$  بوده فقط دامنه آن  $\frac{1}{3}$  (یعنی برابر با ۵ ولت) می‌شود. (دقت شود که اگر شاخه وسطی در مدار مغناطیسی موجود نبود این مدار شبیه به یک ترانسفورماتور دو سیم‌پیچه می‌باشد از آنجائیکه در این گونه ترانسفورماتورها همواره نسبت ولتاژ سیم‌بندی‌ها برابر نسبت تعداد دور آن‌ها است پس  $\frac{V_{MN}}{V_{AB}} = \frac{N_2}{N_1}$  شده لذا  $V_{MN} = 10 \text{ V}$  می‌گردید)

**مثال ۷:** در مدار مغناطیسی شکل زیر از مقاومت الکتریکی سیم پیچ‌ها صرف‌نظر شده است. در حالت اول سیم پیچ شماره (۲) باز بوده و به سیم پیچ شماره (۱) یک منبع ولتاژ سینوسی با دامنه و فرکانس معین وصل می‌شود. در حالت دوم همین منبع به سیم پیچ شماره (۲) وصل شده و سیم پیچ شماره (۱) باز است. دامنه جریان در حالت دوم  $\frac{1}{3}$  دامنه جریان در حالت اول است. نسبت  $\frac{N_1}{N_2}$  (نسبت دورهای سیم پیچ‌ها) برابر است با: (سطح مقطع هسته همه جا یکنواخت است و از اغتشاش شار در فواصل هوایی صرف‌نظر می‌شود).

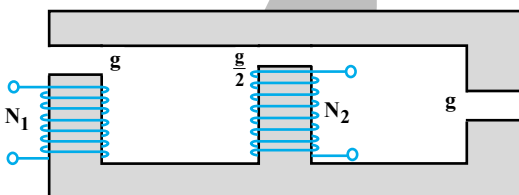

- (۱)  $\frac{1}{2}$
- (۲)  $\frac{1}{3}$
- (۳)  $\frac{2}{3}$
- (۴)  $\frac{4}{3}$

✓ پاسخ: گزینه «۳» در حالت کلی مدار مشابه الکتریکی این سیستم به صورت شکل زیر قابل رسم است. در این مدار در حالت اول فقط سیم‌بندی  $N_1$  تحریک شده و  $N_2$  فاقد جریان است (یعنی  $N_2 I_2 = 0$ ) لذا:

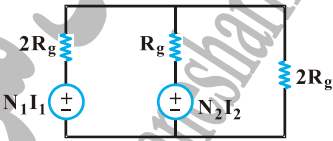

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq1}} = \frac{N_1^2}{\frac{2}{3}R_g} \Rightarrow \bar{V}_1 = j\omega L_{11} \bar{I}_1 + \underbrace{j\omega L_{12} \bar{I}_2}_{=0} \Rightarrow |\bar{I}_1| = \frac{V}{L_{11}\omega} = \frac{\lambda VR_g}{3\omega N_1^2}$$


در حالت دوم فقط سیم‌بندی  $N_2$  تحریک شده و  $N_1$  فاقد جریان است (یعنی  $N_1 I_1 = 0$ ) لذا:

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{eq2}} = \frac{N_2^2}{2R_g} \Rightarrow \bar{V}_2 = j\omega L_{22} \bar{I}_2 + \underbrace{j\omega L_{21} \bar{I}_1}_{=0} \Rightarrow |\bar{I}_2| = \frac{V}{L_{22}\omega} = \frac{2VR_g}{\omega N_2^2}$$


$$\frac{2VR_g}{\omega N_2^2} = \frac{1}{3} \times \frac{\lambda VR_g}{3\omega N_1^2} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{با توجه به اینکه } \frac{|\bar{I}_2|}{|\bar{I}_1|} = \frac{1}{3} \text{ داریم:}$$


توجه: چون در هر مرحله فقط یکی از سیم‌بندی‌ها تحریک شده لذا تزویج صفر است.

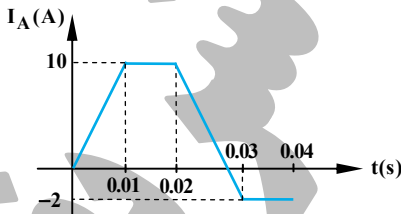


✓ مثال ۸: دو کلاف A و B سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور با هسته هوایی بوده که در آن ۶۰٪ فلوی تولید شده هر کلاف با کلاف دیگر پیوند می‌خورد. جریان ۱A در کلاف A شار متوسط  $2/3 \text{ mWb}$  تولید می‌کند. در صورتیکه جریانی با شکل موج داده شده از کلاف A عبور نماید، شکل موج تغییرات ولتاژ القا شده در کلاف B، کدام گزینه خواهد بود؟ (تعداد دورهای کلاف B معادل ۲۰۰ دور بوده و فلوی عبوری همه دورها یکسان فرض می‌شود)

 

 
(۴)



 (۳)



 (۲)



(۱)

✓ پاسخ: گزینه «۴» هر یک آمپر جریان در کلاف A،  $2/3$  میلی‌وهر شار تولید می‌کند پس با فرض خطی بودن سیستم:

الف) جریان ۱۰A شاری به میزان  $23 \text{ mWb} = 23 \times 10^{-3} = 10 \times 2/3 = 10 \times 2/3 \times 10^{-3}$  تولید نموده و ۶۰٪ آن، کلاف دوم را قطع می‌کند لذا:

$$\varphi_{BA} = \%60 \times \varphi_A = 0.6 \times 23 = 13.8 \text{ mWb} \Rightarrow \lambda_B = N_B \varphi_{BA} = 200 \times 13.8 \times 10^{-3} = 2760 \times 10^{-3} \text{ (Wb.Turn)}$$

ب) به طور مشابه جریان ۲A شاری به میزان  $4/6 \text{ mWb} = -2 \times 2/3 = -4/6 \text{ mWb}$  تولید نموده لذا:

$$\varphi_{BA} = \%60 \times \varphi_A = 0.6 \times -4/6 = -2/76 \text{ mWb} \Rightarrow \lambda_B = 200 \times (-2/76 \times 10^{-3}) = -552 \times 10^{-3} \text{ (Wb.Turn)}$$

$$e_B = -\frac{d\lambda_B}{dt} = -\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta t}$$

$$e_B = -\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta t} = -\frac{2760 \times 10^{-3} - 0}{0.01 - 0} = -276 \text{ V}$$

$$e_B = -\frac{2760 \times 10^{-3} - 2760 \times 10^{-3}}{0.02 - 0.01} = 0 \text{ V}$$

$$e_B = -\frac{-552 \times 10^{-3} - 2760 \times 10^{-3}}{0.03 - 0.02} = 331.2 \text{ V}$$

با توجه به تغییرات خطی جریان می‌توان رابطه ولتاژ القایی را به صورت مقابل نوشت:


در فاصله زمانی  $0 < t < 0.01 \text{ s}$  داریم:

در فاصله زمانی  $0.01 < t < 0.02 \text{ s}$  داریم:

در فاصله زمانی  $0.02 < t < 0.03 \text{ s}$  داریم:



**مثال ۹:** در مدار مغناطیسی شکل زیر با فرض یکسان بودن سطح مقطع هسته در همه جا و صفر بودن مقاومت اهمی سیم‌بندی‌ها اگر در حالت اول کلید (۱) بسته و (۲) باز باشد جریان سیم‌بندی اول  $I_1$  است. در حالت دوم اگر هر دو کلید (۱) و (۲) بسته باشند جریان سیم‌بندی اول  $I_1'$  است در این صورت نسبت  $\frac{|\vec{I}_1'|}{|\vec{I}_1|}$  کدام است؟ (در تمامی حالات فرض شود که ولتاژ تغذیه سیم‌بندی  $N_1$  به صورت  $V_1(t) = V_m \sin \omega t$  است).

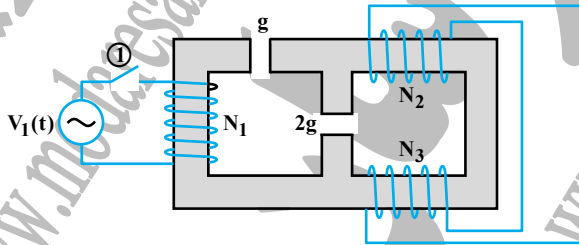


(۱)  $\frac{1}{2}$

(۲)  $2$

(۳)  $\frac{1}{3}$


(۴)  $3$

پاسخ: گزینه «۴» در حالت اول که کلید (۱) بسته و کلید (۲) باز است سیم‌بندی‌های دوم و سوم غیرفعال هستند، لذا با توجه به مدار معادل رسم شده اندوکتانس و جریان حالت دائمی سیم‌بندی اول به صورت زیر می‌گردد:

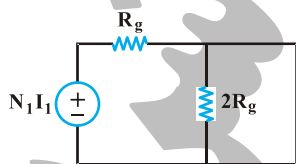

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_g} \Rightarrow |\vec{I}_1| = \frac{V_1}{\omega L_{11}} = \frac{V_1}{\omega \frac{N_1^2}{R_g}} = \frac{R_g V_1}{\omega N_1^2}$$

در حالت دوم که هر دو کلید (۱) و (۲) بسته است سیم‌بندی‌های دوم و سوم که با یکدیگر سری هستند اتصال کوتاه شده لذا شاخه مربوطه از نظر مغناطیسی مدار باز می‌شوند پس مدار مشابه به صورت زیر قابل رسم است. با توجه به این مدار مشابه اندوکتانس جدید سیم‌بندی اول ( $L'_{11}$ ) و جریان حالت دائمی آن ( $I_1'$ ) عبارتند از:

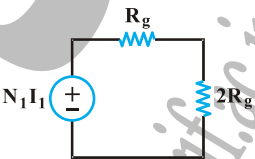


$$L'_{11} = \frac{N_1^2}{3R_g} \Rightarrow |\vec{I}_1'| = \frac{V_1}{\omega L'_{11}} = \frac{V_1}{\omega \frac{N_1^2}{3R_g}} = \frac{3R_g V_1}{\omega N_1^2}$$

$$\frac{|\vec{I}_1'|}{|\vec{I}_1|} = \frac{\frac{3R_g V_1}{\omega N_1^2}}{\frac{R_g V_1}{\omega N_1^2}} = 3$$

مجهول تست نسبت  $\frac{|\vec{I}_1'|}{|\vec{I}_1|}$  است، لذا:

**مثال ۱۰:** در سیستم الکترومغناطیسی شکل زیر مقاومت سیم‌پیچ‌ها ناچیز بوده و هسته ایده‌آل است. سطح مقطع هسته در کل مسیریکنواخت و معادل A است. اگر سیم‌پیچی شماره (۱) به منبع سینوسی  $V(t) = V \sin(\omega t)$  وصل شود و سیم‌پیچی شماره (۲) اتصال کوتاه گردد، جریان موثر اتصال کوتاه در شرایط ماندگار (Steady State) در سیم‌پیچی شماره (۱) برابر است با:

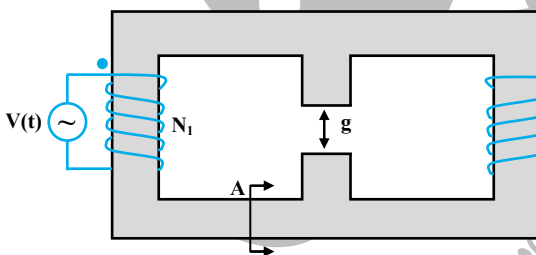

(۱) بی‌نهایت

(۲)  $\frac{V \cdot g}{N_1^2 A \omega \mu_0}$

(۳)  $\frac{V \cdot g}{\mu_0 N_1 N_2 A \omega}$

(۴)  $\frac{V \cdot g}{N_1^2 A \omega \mu_0}$

پاسخ: گزینه «۴» اگر چه به راحتی می‌توان توسط مطلبی که در تست قبل به کار گرفته شد این تست را حل نمود اما به عنوان اثبات مطلب قبلی به صورت زیر این تست را تحلیل می‌کنیم.

در این مدار مغناطیسی چون سیم‌پیچ شماره «۲» اتصال کوتاه شده است و ولتاژ دو سر آن صفر است و چون از مقاومت سیم‌پیچ‌ها صرف نظر شده است داریم:

$$V_2(t) = e_2(t) + R_2 i_2(t) = 0 \Rightarrow V_2(t) = e_2(t) = -N_2 \frac{d\phi_2(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d\phi_2(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \phi_2(t) = C$$

یعنی باید شار عبوری از سیم‌پیچ  $N_2$  مقدار ثابتی باشد، از طرفی چون ورودی سینوسی است لذا  $\phi_1(t)$  نمی‌تواند ثابت باشد پس رابطه فوق فقط به ازاء  $C=0$  برقرار است. یعنی هیچ شاری از سیم‌پیچی دوم عبور نکند به عبارتی شاخه مربوط به این سیم‌پیچی از نظر مغناطیسی مدار باز می‌گردد که در

$$R_{eq} = R_g = \frac{g}{\mu_0 A} \Rightarrow L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq}} = \frac{N_1^2 \mu_0 A}{g} \Rightarrow |\bar{I}_1| = \frac{V}{L_{11} \omega} = \frac{V g}{N_1^2 \mu_0 A \omega}$$


این صورت تمامی فوران از فاصله هوایی عبور می‌کند لذا:

**مثال ۱۱:** در مدار مغناطیسی شکل زیر هر دو سیم‌پیچ تحریک‌کننده دارای تعداد دور یکسانی هستند. این مدار را در دو حالت زیر آزمایش می‌کنیم.

نسبت جریان عبوری از سیم‌پیچ‌های تحریک‌شده در آزمایش اول به آزمایش دوم کدام است؟

آزمایش اول: سیم‌پیچ  $N_1$  به منبع متناوب سینوسی متصل و سیم‌پیچ  $N_2$  اتصال کوتاه گردد.

آزمایش دوم: سیم‌پیچ  $N_2$  به همان منبع سینوسی متصل و سیم‌پیچ  $N_1$  اتصال کوتاه گردد.

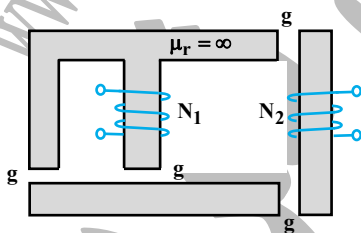


- (۱)  $\frac{5}{4}$
- (۲) ۱
- (۳)  $\frac{4}{5}$
- (۴)  $\frac{2}{3}$

پاسخ: گزینه «۴» در آزمایش اول به علت اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ  $N_2$ ، شاخه مغناطیسی

سمت راست از نظر مغناطیسی به صورت مدار باز درمی‌آید، لذا می‌توان شکل مدار را به صورت روبه‌رو تصور نمود. در این صورت فقط یک سیم‌پیچ داریم پس اگر دامنه ولتاژ تغذیه  $V$  و فرکانس آن  $\omega$  باشد جریان عبوری از سیم‌پیچ با توجه به اندوکتانس خودی آن به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}}{j\omega L_{11}} = \frac{\bar{V}}{j\omega \frac{N_1^2}{2R_g}}$$

در آزمایش دوم به علت اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچ  $N_1$  شاخه مغناطیسی وسط از نظر مغناطیسی مدار باز می‌گردد، لذا با توجه به ثابت بودن ولتاژ منبع تغذیه نسبت به حالت قبل داریم:

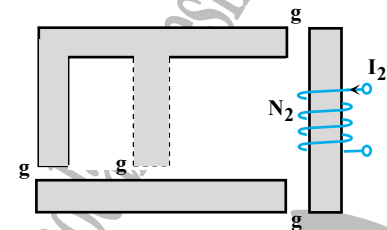

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{V}}{j\omega L_{22}} = \frac{\bar{V}}{j\omega \frac{N_2^2}{2R_g}}$$

$$\frac{|\bar{I}_1|}{|\bar{I}_2|} = \frac{2}{3}$$


نسبت این دو جریان با توجه به برابری تعداد دورها برابر است با:

**مثال ۱۲:** در مدار مغناطیسی شکل زیر با اعمال ولتاژ  $V_1(t) = V_m \sin \omega t$  به سیم‌پیچ تحریک، شدت میدان مغناطیسی در هر یک از فواصل

هوایی  $H_1$  و دامنه جریان منبع  $I_1$  می‌باشد. مدار مغناطیسی دیگری که تعداد دور سیم‌پیچ تحریک و طول هر یک از فواصل هوایی آن دو برابر و ابعاد

خطی هسته آن نیز  $\sqrt{2}$  برابر این مدار است را در نظر بگیرید. با اعمال  $V_2(t) = 2V_m \cos \frac{\omega}{2} t$  به سیم‌بندی تحریک این مدار، مقادیر  $H$  و  $I$  در آن

نسبت به مدار اول چه تغییری می‌کنند؟

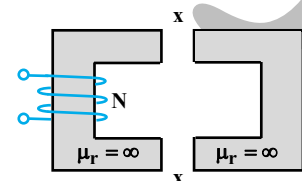

$$I_2 = I_1 \quad \text{و} \quad H_2 = 2H_1 \quad (2) \quad I_2 = \frac{1}{4} I_1 \quad \text{و} \quad H_2 = H_1 \quad (1)$$

$$I_2 = 2I_1 \quad \text{و} \quad H_2 = 2H_1 \quad (4) \quad I_2 = I_1 \quad \text{و} \quad H_2 = \frac{1}{2} H_1 \quad (3)$$

پاسخ: گزینه «۴» در تحریک متناوب سینوسی  $V_{rms} = \sqrt{2} N f \Phi$  می‌باشد، لذا می‌توان نوشت:

$$\Phi \sim \frac{V}{N \cdot f} \xrightarrow{B = \frac{\Phi}{A}} B \sim \frac{V}{N \cdot f \cdot A} \xrightarrow{H = \frac{B}{\mu}} H \sim \frac{V}{N f A \mu_0} \xrightarrow{I = \frac{H \cdot l}{N}} I \sim \frac{V \cdot x}{f A \mu_0 N^2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_1 x_1 f_2 A_2 (N_2)^2}{V_2 x_2 f_1 A_1 (N_1)^2} \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{V_1 f_2 A_2 N_2}{V_2 f_1 A_1 N_1}$$

با توجه به روابط H و I داریم:

$$V_2 = 2V_1, \omega_2 = \frac{1}{2}\omega_1 \Rightarrow f_2 = \frac{1}{2}f_1, A_2 = 2A_1, N_2 = 2N_1, x_2 = 2x_1$$


طبق اطلاعات صورت تست برای دو حالت موردنظر داریم:

$$I_2 = I_1, H_2 = 2H_1$$

با جایگذاری این مقادیر در روابط فوق داریم:

ممکن است این سؤال پیش آید که معادله جریان (I) چگونه به دست آمده است. در پاسخ کافی است یک KML در حلقه مدار مغناطیسی نوشته و با توجه به یکسان بودن مشخصه دو فاصله هوایی معادله جریان (I) را به دست آورد.

**مثال ۱۳:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر دامنه ولتاژ تغذیه ۲ برابر، فرکانس تغذیه نصف و تعداد دور سیم‌پیچ تحریک‌کننده ۳ برابر گردد، چگالی شار حداکثر، شدت میدان مغناطیسی حداکثر در فاصله هوایی و دامنه جریان عبوری از سیم‌پیچ چه تغییری می‌کنند؟

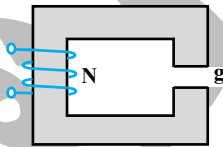

(۱) چگالی  $\frac{4}{3}$  برابر، شدت میدان  $\frac{4}{3}$  برابر، جریان  $\frac{4}{9}$  برابر

(۲) چگالی  $\frac{4}{3}$  برابر، شدت میدان  $\frac{3}{4}$  برابر، جریان  $\frac{4}{9}$  برابر

(۳) چگالی ثابت، شدت میدان ثابت، جریان  $\frac{4}{3}$  برابر

(۴) چگالی  $\frac{2}{3}$  برابر، شدت میدان  $\frac{2}{3}$  برابر، جریان  $\frac{4}{3}$  برابر

پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید روابط مربوط به  $H_{max}$ ،  $B_{max}$  و  $I_{rms}$  را برحسب متغیرهای مستقل موردنظر مسئله، یعنی برحسب  $f$ ،  $V_{rms}$  و  $N$  به دست آورد. لذا داریم:


$$V_{rms} = \sqrt{2} N f B_{max} A \Rightarrow B_{max} \sim \frac{V_{rms}}{N \cdot f}$$

$$H_{max} = \frac{B_{max}}{\mu_0} = \frac{V_{rms}}{\mu_0 N f} \Rightarrow H_{max} \sim \frac{V_{rms}}{N \cdot f}, \quad I_{rms} = \frac{V_{rms}}{j\omega L} = \frac{V_{rms}}{j\omega \frac{N^2}{R_g}} \Rightarrow I_{rms} \sim \frac{V_{rms}}{f \cdot N^2}$$

به کمک این سه رابطه از آنجایی که  $V_{rms}$  دو برابر،  $f$  نصف و  $N$  نیز ۳ برابر شده، می‌توان فهمید که  $B_{max}$  و  $H_{max}$  هر دو  $\frac{4}{3}$  برابر شده در

حالی که  $I_{rms}$  (و یا  $I_{max}$ ) نسبت به حالت قبل  $\frac{4}{9}$  برابر می‌گردد.

**مثال ۱۴:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر سطح مقطع هسته در همه جای آن یکسان بوده و کلید در وضعیت ۱ باشد چگالی میدان مغناطیسی در هسته  $\frac{AT}{l}$  است. با تغییر کلید از وضعیت ۱ به وضعیت ۲ چگالی میدان مغناطیسی هسته برابر چند تسلا می‌شود؟

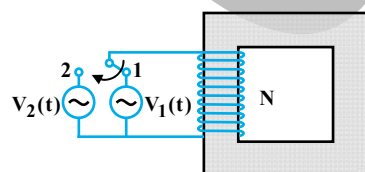

$$V_1(t) = 100 \cos(20t + 30^\circ)$$

$$V_2(t) = 100 \cos(40t + 30^\circ)$$

(۱)  $\frac{1}{6}$

(۲)  $\frac{1}{2}$

(۳)  $\frac{1}{4}$

(۴)  $\frac{1}{2}$

✓ پاسخ: گزینه «۳» با صرف‌نظر کردن از مقاومت اهمی سیم‌پیچی طبق رابطه  $V_{\max} = E_{\max} = N\omega B_{\max} A$  چگالی میدان به

صورت  $B_{\max} = \frac{V_{\max}}{N\omega A}$  به دست می‌آید. این رابطه نشان می‌دهد که در تغذیه سینوسی چگالی میدان حداکثر در هسته متناسب با ولتاژ حداکثر بوده اما

با عکس فرکانس تغذیه متناسب است، پس داریم:


$$\frac{B_{\max_1}}{B_{\max_2}} = \frac{V_{\max_1} \omega_2}{V_{\max_2} \omega_1} \xrightarrow{\text{در ولتاژ ثابت}} \frac{B_{\max_1}}{B_{\max_2}} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \Rightarrow \frac{0/8}{20} = \frac{40}{20} \Rightarrow B_{\max_2} = 0/4T$$

دیده می‌شود که با افزایش فرکانس، چگالی میدان کاهش یافته است. از این مطلب در قسمت بعدی که تحلیل تلفات در هسته‌های مغناطیسی است استفاده زیادی می‌شود لذا آن را به خوبی یاد بگیرید.

✓ مثال ۱۵: در یک ترانسفورماتور تک‌فاز مطابق شکل زیر که کلیه ابعاد برحسب میلی‌متر است، رابطه بین چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی در

هسته به صورت  $H = B - \frac{1}{6}B^3$  داده شده است. سیم‌پیچ اولیه به ولتاژ سینوسی با فرکانس  $50^\circ$  هر تری و مقدار حداکثر  $180\pi$  ولت وصل می‌شود. اگر

چگالی شار ماکزیمم ( $B_{\max}$ ) در هسته ۲ تسلا باشد، جریان موثر ورودی برحسب میلی آمپر چقدر است؟

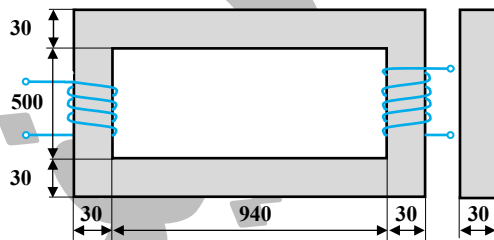

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

$$2\sqrt{5} \quad (2)$$

$$5\sqrt{2} \quad (3)$$

$$\sqrt{5} \quad (4)$$

✓ پاسخ: گزینه «۴» چون ولتاژ تغذیه مدار سینوسی است با صرف‌نظر کردن از مقاومت اهمی سیم‌بندی‌ها داریم:

$$\begin{cases} V_{\max} = E_{\max} = 2\pi f N \phi_{\max} \\ \phi_{\max} = B_{\max} A = 2 \times (30 \times 10^{-3})^2 = 1/8 \times 10^{-3} \text{ Wb} \end{cases} \Rightarrow N = \frac{180\pi}{2\pi \times 50 \times 1/8 \times 10^{-3}} = 1000 \text{ دور}$$

همچنین با توجه به ابعاد مدار مغناطیسی طول متوسط هسته برابر است با:

$$L_{av} = (2 \times 970) + (2 \times 530) = 3000 \text{ mm} = 3 \text{ m}$$

از آنجائیکه تحریک مدار متغیر با زمان باید از مقادیر لحظه‌ای  $B$  و  $H$  استفاده نمود لذا با فرض سینوسی بودن چگالی میدان مغناطیسی (ناشی از سینوسی بودن ولتاژ تغذیه) داریم:

$$B = B_{\max} \sin \omega t \xrightarrow{\text{معادله B-H}} H = B_{\max} \sin \omega t - \frac{1}{6} (B_{\max} \sin \omega t)^3 = B_{\max} \sin \omega t - \frac{1}{6} B_{\max}^3 \sin^3 \omega t$$

$$H = B_{\max} \sin \omega t - \frac{1}{6} B_{\max}^3 \left( \frac{3}{4} \sin \omega t - \frac{1}{4} \sin 3\omega t \right) \quad (\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x \text{ توجه:})$$

$$= \left( B_{\max} - \frac{1}{8} B_{\max}^3 \right) \sin \omega t + \frac{1}{24} B_{\max}^3 \sin 3\omega t \xrightarrow{B_m = 2T} H = \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t$$

$$H_{\text{rms}} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{3\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{10}{18}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \text{ A}$$

در تحریک سینوسی باید از مقادیر مؤثر (rms) استفاده نمود لذا:

$$H_{\text{rms}} \cdot L_{av} = N i_{\text{rms}} \Rightarrow i_{\text{rms}} = \frac{H_{\text{rms}} \cdot L_{av}}{N} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3} \times 3}{1000} = \sqrt{5} \text{ mA}$$

با توجه به قانون آمپر یا همان KVL مغناطیسی می‌توان نوشت:

### تست‌های تألیفی فصل اول – مبحث تلفات انرژی در مدارهای مغناطیسی

**کله مثال ۱:** تلفات فوکو و هیستریزیس یک مدار مغناطیسی جریان متناوب در ولتاژ و فرکانس نامی بترتیب برابر  $250\text{ W}$ ،  $300\text{ W}$  است در صورتیکه ولتاژ نامی و نیز فرکانس تغذیه را دو برابر کنیم تلفات مغناطیسی چند برابر می‌شود؟

- (۱) تقریباً سه برابر می‌شود. (۲) تغییری نمی‌کند. (۳) تقریباً دو برابر می‌شود. (۴) تقریباً چهار برابر می‌شود.
- پاسخ: گزینه «۱» از آنجائیکه در دو آزمایش داده شده  $\frac{V}{f}$  ثابت مانده است (زیرا هر دو مقدار  $V$  و  $f$  دو برابر شده‌اند) داریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_{h_1}}{P_{h_2}} = \frac{f_1}{f_2} &\Rightarrow \frac{300}{250} = \frac{f_1}{2f_1} \Rightarrow P_{h_2} = 600\text{ W} \\ \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 &\Rightarrow \frac{250}{P_{f_2}} = \left(\frac{f_1}{2f_1}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 1000\text{ W} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{P_{C_1}}{P_{C_2}} = \frac{P_{h_1} + P_{f_1}}{P_{f_2} + P_{h_2}} = \frac{300 + 250}{1000 + 600} \approx \frac{1}{3}$$

**کله مثال ۲:** از دو آزمایش بی‌باری بر روی یک مدار مغناطیسی AC (نظیر ترانسفورماتور تکفاز) نتایج زیر حاصل شده است. تلفات هسته این مدار

$$\begin{cases} 190\text{ V} , 40\text{ Hz} , 40\text{ W} \\ 290\text{ V} , 60\text{ Hz} , 75\text{ W} \end{cases}$$

مغناطیسی در  $240\text{ V}$ ،  $50\text{ Hz}$  چند وات است؟

(۴) ۶۰/۵

(۳) ۵۶/۲۵

(۲) ۵۳/۷۵

(۱) ۶۳/۵

پاسخ: گزینه «۳» چون در هر سه آزمایش نسبت  $\frac{V}{f} = \frac{190}{40} = \frac{290}{60} = \frac{240}{50} = 4/8$  مقدار ثابتی است لذا  $B_{max}$  ثابت است پس داریم:

$$P_{mag} = A_h f + A_f f^2 \Rightarrow \begin{cases} 40 = A_h \times 40 + A_f \times 40^2 \\ 75 = A_h \times 60 + A_f \times 60^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_h = \frac{1}{2} \\ A_f = \frac{1}{80} \end{cases} \Rightarrow P_{mag} \Big|_{\substack{f=50\text{ Hz} \\ V=240\text{ V}}} = \left(\frac{1}{2} \times 50\right) + \left(\frac{1}{80} \times 50^2\right) = 56/25\text{ W}$$

**کله مثال ۳:** دو مدار مغناطیسی ۱ و ۲ هر دو دارای هسته با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بی‌نهایت بوده و تعداد دور سیم‌پیچ تحریک آن‌ها نیز برابر است. مدار مغناطیسی ۱ دارای طول متوسطی به اندازه ۲ برابر طول متوسط مدار مغناطیسی ۲ بوده و در عین حال سطح مقطع مدار مغناطیسی ۲ نصف مدار مغناطیسی ۱ است. اگر سیم‌پیچ تحریک هر دو مدار مغناطیسی به منبع ولتاژ مشابه با دامنه و فرکانس یکسان متصل شوند، کدام گزینه زیر صحیح‌تر است؟

(۱) تلفات هسته مدار ۱، ۴ برابر مدار ۲ بوده و جریان بی‌باری مدار ۱ نیز ۴ برابر مدار ۲ است.

(۲) تلفات هسته مدار ۱، ۴ برابر مدار ۲ بوده و جریان تلفات هسته مدار ۱ نیز ۴ برابر مدار ۲ است.

(۳) تلفات هسته این دو مدار با یکدیگر برابر بوده اما جریان مغناطیس‌کننده مدار ۱ دو برابر مدار ۲ است.

(۴) تلفات هسته و جریان مغناطیس‌کننده این دو مدار با یکدیگر برابر هستند.

پاسخ: گزینه «۴» چون ضریب نفوذپذیری مغناطیسی بی‌نهایت است، لذا تلفات هیستریزیس صفر خواهد بود اما تلفات فوکو وجود دارد. لذا:

$$P_c = P_f = V_{core} (Bf)^2 \Rightarrow \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \frac{V_{core_1}}{V_{core_2}} \left(\frac{B_1 f_1}{B_2 f_2}\right)^2$$

از طرفی چون طول و سطح مقطع مدار ۱ دو برابر طول و سطح مقطع مدار ۲ است می‌توان گفت حجم هسته ۱ چهار برابر هسته ۲ بوده و چگالی میدان

$$A_1 = 2A_2 \Rightarrow B_1 = \frac{1}{2} B_2$$

$$A_1 = 2A_2 , L_{av_1} = 2L_{av_2} \Rightarrow V_{core_1} = 4V_{core_2} \Rightarrow \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = 1$$

$$f_1 = f_2$$

مغناطیسی مدار ۱ نصف مدار ۲ است. پس داریم:

بنابراین تلفات هسته هر دو مدار یکسان است از طرفی چون ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته بی‌نهایت است، جریان مغناطیس‌کننده هر دو مدار همواره صفر می‌باشد.


**مثال ۴:** در ترانسفورماتور تک‌فاز شکل زیر سیم‌بندی اولیه به سیستم تغییردهنده سرک (Tap Changer) متصل است. در بارهای کم کلید تغییردهنده سرک در موقعیت ۱ قرار دارد، اگر در بارهای زیاد به منظور تثبیت ولتاژ خروجی کلید به موقعیت ۲ برود به طوری که  $20\%$  از تعداد دور را از مدار خارج کند، تلفات آهنی ترانسفورماتور چه تغییری می‌کند؟ ( $P_h \sim B^2 f$  و  $P_f \sim B^2 f^2$  فرض گردد).

(۱)  $56/25\%$  درصد کم می‌شود.

(۲)  $64\%$  درصد کم می‌شود.

(۳)  $56/25\%$  درصد زیاد می‌شود.

(۴)  $64\%$  درصد زیاد می‌شود.

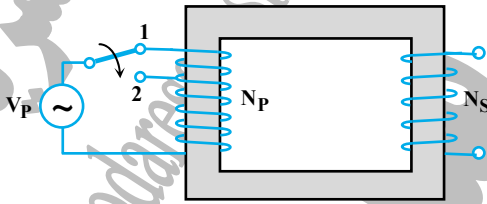

**پاسخ:** گزینه «۳» سیستم تغییردهنده سرک مربوط به مبحث ترانسفورمرها بوده که در فصل چهارم مختصراً بررسی خواهد شد که البته دانستن اصول عملکرد و کاربرد آن در این تست نیاز نیست لذا این تست را به صورت یک مدار مغناطیسی ساده که در آن تعداد دور سیم‌بندی تحریک تغییر می‌کند بررسی می‌کنیم. با توجه به روابط داده شده برای  $P_h$  و  $P_f$  داریم:

$$\left. \begin{aligned} P_h &\sim B^2 f \xrightarrow{B \sim \frac{V}{Nf}} P_h \sim \frac{V^2}{N_P^2 \cdot f} \\ P_f &\sim B^2 f^2 \xrightarrow{B \sim \frac{V}{Nf}} P_f \sim \frac{V^2}{N_P^2} \end{aligned} \right\} \text{در ولتاژ و فرکانس ثابت} \rightarrow \frac{P_{f1}}{P_{f2}} = \frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \left( \frac{N_{P2}}{N_{P1}} \right)^2$$

$$\frac{P_{f1}}{P_{f2}} = \frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \left( \frac{1}{1.2} \right)^2 = 0.69$$

با تغییر وضعیت کلید  $20\%$  از تعداد دور از مدار خارج شده لذا  $N_{P2} = 0.8 N_{P1}$  می‌گردد، در نتیجه:

یعنی  $P_{h2} = 1/56.25 P_{h1}$  و  $P_{f2} = 1/56.25 P_{f1}$  می‌گردد. یعنی هر کدام از دو تلف  $56/25\%$  زیاد شده پس تلفات آهنی که مجموع این دو تلف است نیز  $56/25\%$  زیاد می‌شود.

**مثال ۵:** در خصوص تلفات هسته در مدارات مغناطیسی کدام گزینه زیر صحیح است؟ (فرض شود ثابت اشتاین متز برابر ۲ است)

(۱) اگر فقط فرکانس تغذیه زیاد شود تلفات کل هسته زیاد می‌شود.

(۲) اگر فقط ولتاژ تغذیه زیاد شود فقط تلفات فوکو زیاد می‌شود.

(۳) افزایش تعداد دور سیم‌بندی تحریک مدار سبب کاهش تلفات هسته می‌شود.

(۴) افزایش سطح مقطع هسته سبب افزایش تلفات هسته می‌شود.

**پاسخ:** گزینه «۳» جهت بررسی تأثیر عوامل مختلف روی تلفات بهتر است روابط مربوطه را به صورت زیر بازنویسی کنیم. (جهت سادگی، ثابت اشتاین متز برابر ۲ فرض می‌شود)

$$\begin{cases} P_{fe} = P_f + P_h = K_f B^2 f^2 + K_h B^2 f \\ B = \frac{\phi}{A} = \frac{V}{4/44 N f A} \end{cases} \Rightarrow P_{fe} = K_f \left( \frac{V}{4/44 N f A} \right)^2 f^2 + K_h \left( \frac{V}{4/44 N f A} \right)^2 f \Rightarrow P_{fe} = \underbrace{K_f \frac{V^2}{N^2 A^2}}_{\text{تلفات فوکو}} + \underbrace{K_h \frac{V^2}{N^2 A^2 f}}_{\text{تلفات هیستریزس}}$$

طبق این رابطه:


• اگر فقط  $f$  زیاد شود ( $V$  و  $A$  و  $N$  ثابت) تلفات فوکو ثابت مانده اما تلفات هیستریزس کم می‌شود، پس تلفات کل کاهش می‌یابد، لذا گزینه (۱) صحیح نیست.

• اگر فقط  $V$  زیاد شود ( $f$  و  $A$  و  $N$  ثابت) هر دو تلفات فوکو و هیستریزس زیاد می‌شوند، لذا گزینه (۲) صحیح نیست.

• اگر فقط  $A$  زیاد شود ( $f$  و  $N$  و  $V$  ثابت) هر دو تلفات فوکو و هیستریزس کاهش یافته لذا تلفات کل هسته کاهش می‌یابد. لذا گزینه (۴) صحیح نیست.

• اگر فقط  $N$  زیاد شود ( $f$  و  $A$  و  $V$  ثابت) هر دو تلفات فوکو و هیستریزس کاهش یافته در نتیجه تلفات کل هسته کاهش می‌یابد. لذا گزینه (۳) صحیح است.

**مثال ۶:** مشخصه مغناطیسی مدار مغناطیسی شکل زیر بصورت داده شده می‌باشد، اگر سیم‌پیچ این مدار توسط یک منبع سینوسی با معادله  $V(t) = 100 \cos 500\pi t$  تغذیه گردد تلفات هیستریزس ایجاد شده در هسته این مدار مغناطیسی چند وات می‌گردد؟

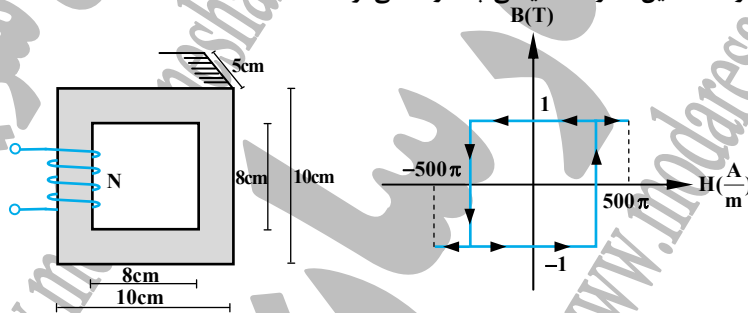

- (۱) ۴۵
- (۲) ۹۰
- (۳) ۱۸۰
- (۴) ۲۷۰

**پاسخ:** گزینه «۲» برای محاسبه تلفات هیستریزس ابتدا باید سطح حلقه هیستریزس که بیانگر چگالی انرژی تلف شده در مدار مغناطیسی می‌باشد را محاسبه نمود، چون این حلقه بصورت یک مستطیل داده شده می‌توان نوشت:

$$D_{fld} = (500\pi - (-500\pi)) \times (1 - (-1)) = 2000\pi \frac{J}{m^3}$$


حال باید حجم هسته‌ی مدار مغناطیسی را محاسبه نمود، برای این منظور با توجه به ابعاد داده شده داریم:

$$\begin{cases} L_{av} = \left[ \frac{1}{2} (\lambda + 10) \right] \times 4 = 36 \text{ cm} \\ A = \frac{1}{2} (10 - 8) \times 8 = 8 \text{ cm}^2 \end{cases} \Rightarrow V_{core} = L_{av} \cdot A = 36 \times 8 = 288 \text{ cm}^3 = 288 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

از طرفی طبق معادله ولتاژ تغذیه دیده می‌شود که فرکانس ورودی  $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{250}{\pi} \text{ Hz}$  است لذا:

$$P_h = D_{fld} \cdot f \cdot V_{core} = 2000\pi \times \frac{250}{\pi} \times 288 \times 10^{-6} = 90 \text{ W}$$

**مثال ۷:** در اشکال زیر هر دو سیستم از نظر مغناطیسی و تعداد دور سیم‌بندی‌ها یکسان بوده فقط سیستم (۱) از طریق منبع AC با دامنه حداکثر  $\sqrt{2}V_m$  و سیستم (۲) از طریق منبع DC با دامنه  $V_{DC} = V_m$  تغذیه می‌شود اگر قطعه مغناطیسی P در هر دو شکل به سمت چپ حرکت نموده و در فاصله هوایی قرار گیرد جریان سیم‌بندی هر شکل و فوران هسته چگونه تغییر می‌کنند؟

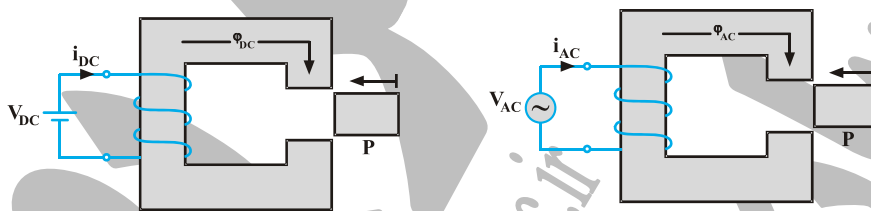

- (۱)  $i_{AC}$  کاهش -  $\Phi_{AC}$  کاهش -  $i_{DC}$  کاهش -  $\Phi_{DC}$  افزایش
- (۲)  $i_{AC}$  افزایش -  $\Phi_{AC}$  افزایش -  $i_{DC}$  ثابت -  $\Phi_{DC}$  کاهش
- (۳)  $i_{AC}$  کاهش -  $\Phi_{AC}$  ثابت -  $i_{DC}$  ثابت -  $\Phi_{DC}$  افزایش
- (۴)  $i_{AC}$  افزایش -  $\Phi_{AC}$  ثابت -  $i_{DC}$  ثابت -  $\Phi_{DC}$  افزایش

**پاسخ:** گزینه «۳» بر عکس حالتی که در بالا تحلیل گردید در مدارات با تغذیه AC با کاهش طول فاصله هوایی جریان تغذیه کاهش یافته اما فوران آن ثابت می‌ماند زیرا فوران به دامنه ولتاژ تغذیه وابسته است. در مدارات با تغذیه DC با کاهش طول فاصله هوایی جریان تغذیه ثابت می‌ماند زیرا این جریان فقط به ولتاژ تغذیه و مقاومت اهمی سیم‌بندی بستگی دارد همین‌طور با کاهش طول فاصله هوایی به دلیل کاهش رلوکتانس فوران افزایش می‌یابد.


# آزمون‌های خودسنجی فصل اول

## آزمون (۱)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: A

۱- در مدار مغناطیسی شکل زیر  $L_{۲۳}$  کدام است؟

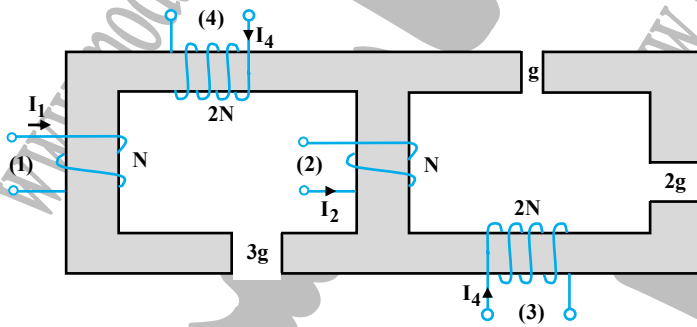


- (۱)  $\frac{2\mu_0 N^2 A}{3g}$
- (۲)  $\frac{\mu_0 N^2 A}{2g}$
- (۳)  $\frac{2\mu_0 NA}{3g}$
- (۴)  $\frac{\mu_0 NA}{2g}$

۲- در یک هسته مغناطیسی تعداد دور سیم‌بندی ۲۰۰ دور و سطح مقطع  $500 \text{ mm}^2$  بوده و تا چگالی میدان  $0.8 \text{ T}$  رلوکتانس آن صفر است. حداکثر دامنه موج مستطیل شکلی که دارای فرکانس  $50 \text{ Hz}$  است، چقدر باشد تا چگالی شار از  $0.8 \text{ T}$  تجاوز نکند؟

- (۱)  $32 \text{ V}$
- (۲)  $64 \text{ V}$
- (۳)  $8 \text{ V}$
- (۴)  $16 \text{ V}$






۳- در مدار مغناطیسی شکل زیر در نظر گرفتن اثر پراکندگی شار در فاصله هوایی چند درصد اندوکتانس سیم‌پیچ را تغییر می‌دهد؟ (ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت فرض گردد.)

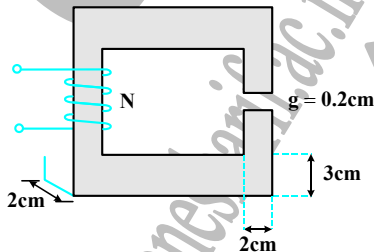

- (۱) ۲۱٪ افزایش می‌دهد.
- (۲) ۲۱٪ کاهش می‌دهد.
- (۳) ۱۰٪ افزایش می‌دهد.
- (۴) ۱۰٪ کاهش می‌دهد.


۴- مشخصه شار دور - جریان یک هسته مغناطیسی به صورت شکل

زیر داده شده است. پیرامون این هسته یک سیم‌پیچ  $N$  دوری پیچیده شده است. کدام گزینه منحنی تغییرات اندوکتانس این سیم‌بندی را نسبت به تغییرات جریان عبوری از آن نشان می‌دهد؟

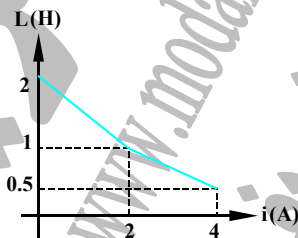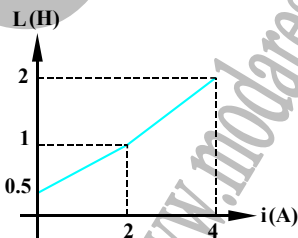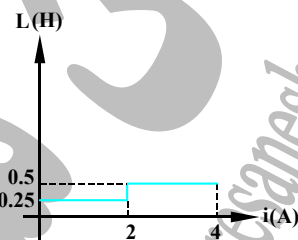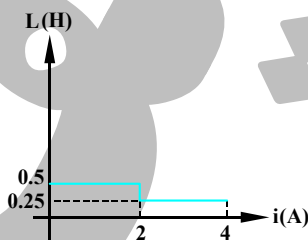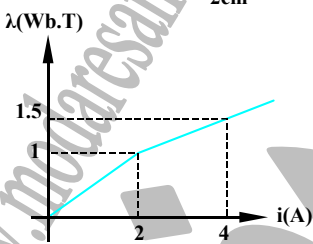



۵- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت و سطح مقطع آن در همه جا ثابت و برابر  $A$  فرض می‌شود.  $L_{۳۳}$  در این مدار برابر کدام گزینه است؟

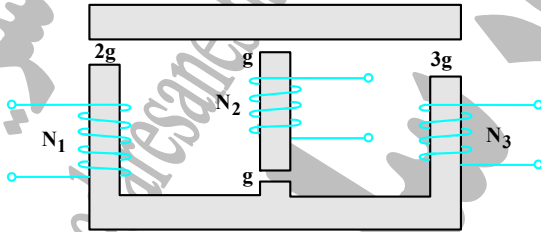





$$(۱) \frac{1}{g} N_1 N_2 \mu_0 A$$

$$(۲) \frac{1}{\lambda g} N_1 N_2 \mu_0 A$$





$$(۳) \frac{5}{6g} N_1 N_2 \mu_0 A$$

$$(۴) \frac{3}{7g} N_1 N_2 \mu_0 A$$

۶- در یک مدار مغناطیسی دامنه ولتاژ و همینطور فرکانس اعمالی به سیم‌پیچ تحریک‌کننده در چند مرحله تغییر می‌نماید. کدام گزینه زیر در خصوص تلفات این مدار مغناطیسی صحیح است؟ (ثابت اشتاین متز برابر ۲ فرض شود)

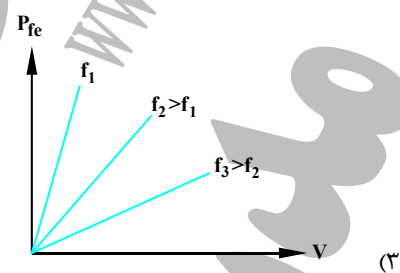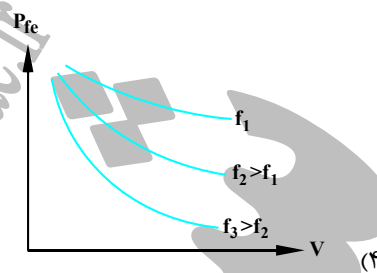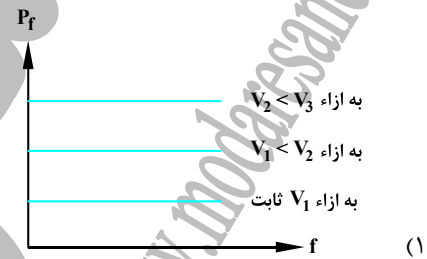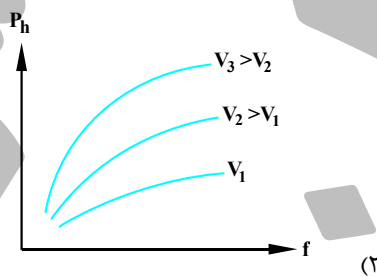


۷- در یک مدار مغناطیسی دامنه ولتاژ و همینطور فرکانس اعمالی سیم‌پیچ تحریک‌کننده در چند مرحله تغییر می‌کند. کدام گزینه زیر در خصوص تلفات این مدار مغناطیسی صحیح است؟ (ثابت اشتاین متز برابر ۲ فرض شود)

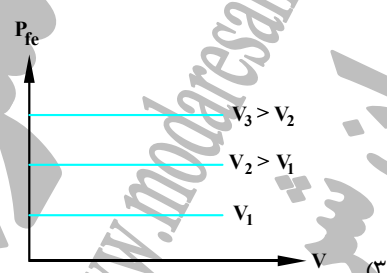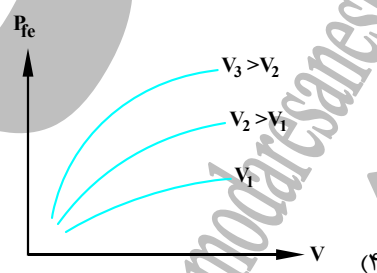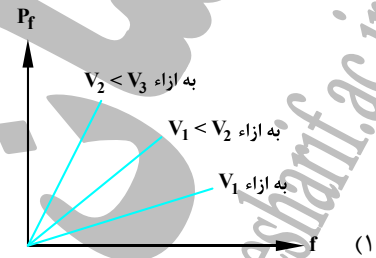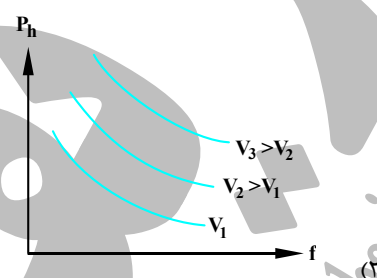



۸- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته بی‌نهایت بوده و تعداد دور سیم‌پیچ‌ها یکسان است. در این صورت اندوکتانس خودی سیم‌پیچ  $N_2$  چند برابر اندوکتانس متقابل سیم‌پیچ‌ها  $N_2$  و  $N_3$  است؟

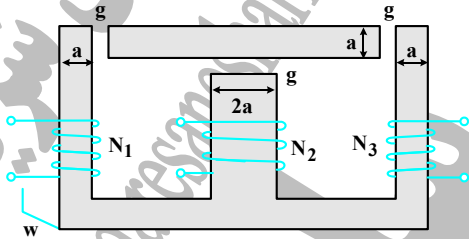


- (۱) ۴
- (۲)  $\frac{1}{2}$
- (۳) ۲
- (۴) ۳

۹- یک ترانسفورمر تکفاز  $400V$  و  $50Hz$  را به منبع  $240V$  و  $30Hz$  متصل می‌نماییم. تلفات‌های فوکو و هیستریزس چند درصد تغییر می‌نمایند؟

- (۱)  $36\% - 60\%$
- (۲)  $50\% - 64\%$
- (۳)  $40\% - 64\%$
- (۴)  $40\% - 60\%$

۱۰- در چنبره شکل زیر تعداد دور پیچک برابر  $250$  دور و ضریب نفوذ نسبی هسته برابر  $5000$  است. چنانچه فرکانس تغذیه سیم‌بندی  $400Hz$  باشد مقدار موثر ولتاژ اعمالی به سیم‌پیچ چند ولت باشد تا چگالی میدان در هسته برابر  $1/5T$  گردد؟ (مقاومت سیم‌بندی قابل اغماض است).

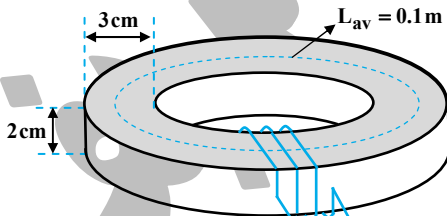


- (۱)  $400V$
- (۲)  $250V$
- (۳)  $138V$
- (۴)  $431V$

آزمون (۲)

سطح آزمون: B


تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در آهنربای الکتریکی شکل زیر مقاومت مغناطیسی هسته تا چگالی شار  $1/4T$  قابل صرف‌نظر کردن است. حداکثر طول فاصله هوایی چقدر باشد تا توسط جریان  $20A$  چگالی شار  $1/4T$  حاصل شود؟ (عمق هسته در همه جا یکسان فرض شود)

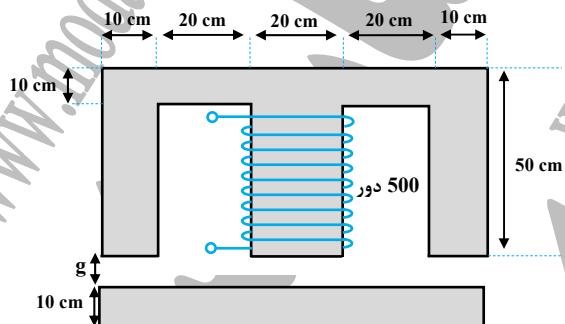


- (۱) ۶ mm
- (۲) ۴/۵ mm
- (۳) ۲ mm
- (۴) ۱/۵ mm

۲- هسته ایده‌آل شکل زیر تا بی‌نهایت ادامه دارد. چنانچه اندوکتانس خودی سیم‌پیچ a و  $L_{ab}$  اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌بندی a و b باشند کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

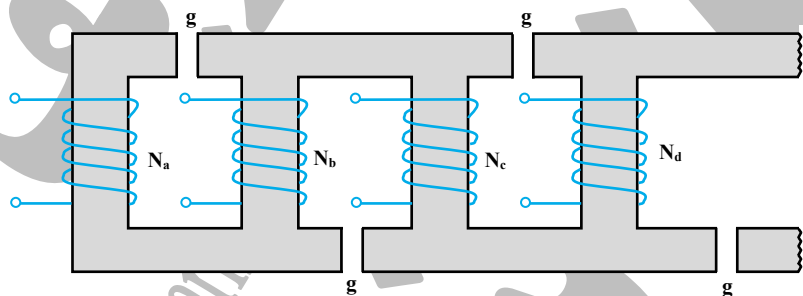

- (۱)  $L_{aa} = (N_a N_b N_c \dots) L_{ab}$
- (۲)  $L_{aa} = \frac{N_a}{N_b} L_{ab}$
- (۳)  $L_{aa} = \frac{N_b}{N_a} L_{ab}$
- (۴)  $L_{aa} = \sqrt{N_a N_b N_c \dots} L_{ab}$

۳- در مدار مغناطیسی زیر، ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بسیار بزرگ و مقاومت سیم‌پیچ‌ها ناچیز است در این صورت  $\frac{|\bar{I}_2|}{|\bar{I}_1|}$  کدام است؟

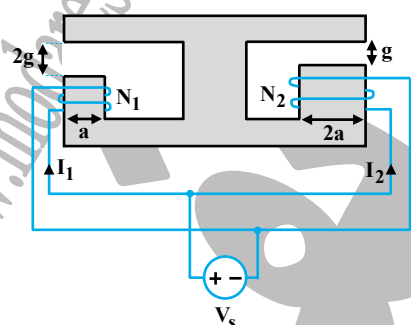


- (۱)  $4 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$
- (۲)  $\frac{1}{4} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$
- (۳)  $4 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$
- (۴)  $\frac{1}{4} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$

۴- آزمایش‌های زیر روی یک ترانسفورمر تک‌فاز انجام شده است در این صورت  $P_{fe}$  چقدر خواهد بود؟

پارامترها	$V_1(V)$	$f_1(Hz)$	$P_c(W)$
آزمایش اول	۲۴۰	۴۰	۱۰۰
آزمایش دوم	۱۸۰	۳۰	۷۰
آزمایش سوم	۳۰۰	۵۰	$P_{fe}$


- (۱) ۱۲۰ W
- (۲) ۱۳۴ W
- (۳) ۱۴۰ W
- (۴) ۱۴۴ W

۵- مدار مغناطیسی شکل زیر دارای هسته‌ای با مشخصه غیرخطی است. به طوری که رابطه بین چگالی میدان و شدت میدان مغناطیسی در آن به صورت  $B = 0.1\sqrt{H}$  است. اگر قسمت متحرک هسته بتواند در راستای محور x حرکت کند، به ازاء چه مقداری از g چگالی میدان 1 T در فاصله هوایی ایجاد می‌گردد؟ جهت سادگی محاسبات  $\mu_0 = 10^{-6} \frac{H}{m}$  فرض گردد و طول فاصله هوایی بسیار ناچیز است.

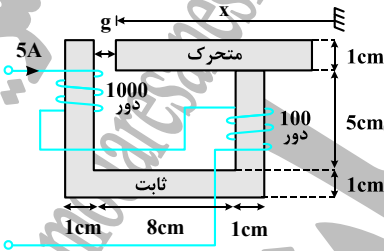



- (۱) ۲/۵ mm
- (۲) ۱/۵ mm
- (۳) ۵ mm
- (۴) ۳ mm

۶- در مدار مغناطیسی شکل زیر سطح مقطع در همه جا  $5\text{cm}^2$  است. هسته دارای دو قسمت بوده بطوریکه قسمت خطی دارای طول متوسط  $20\text{cm}$  و ضریب نفوذ مغناطیسی  $10^{-3} \frac{H}{m}$  است. در قسمت غیرخطی، مشخصه مغناطیسی بصورت  $\phi = \frac{0.1\theta_m}{\theta_m - 20}$  (بر حسب mWb) است. اگر بخواهیم چگالی میدان در ناحیه خطی 1 T باشد چند دور سیم‌پیچ تحریک نیاز داریم؟

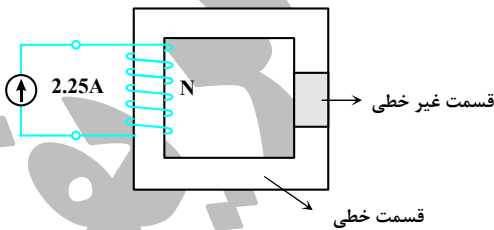


- (۱) ۲۵۰
- (۲) ۲۰۰
- (۳) ۱۵۰
- (۴) ۱۰۰

۷- در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر جریان عبوری از سیم‌پیچ‌های تحریک کننده 5 A و 2 A باشند چگالی شار فاصله هوایی چند تسلا است؟ ( $\mu_0 = 10^{-6} \frac{H}{m}$ )

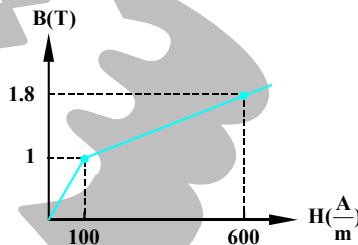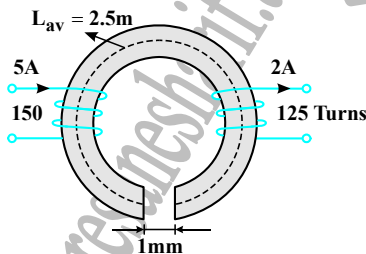


- (۱) ۰/۲ T
- (۲) ۰/۴ T
- (۳) ۰/۸ T
- (۴) ۱ T

۸- در مدار مغناطیسی شکل زیر نسبت ولتاژ القایی در سیم‌پیچ  $N_1$  دوری به سیم‌پیچ  $N_2$  دوری کدام است؟ ضریب نفوذ مغناطیسی هسته در همه جای آن بی‌نهایت فرض می‌شود و سطح مقطع نیز در همه جا یکسان است.

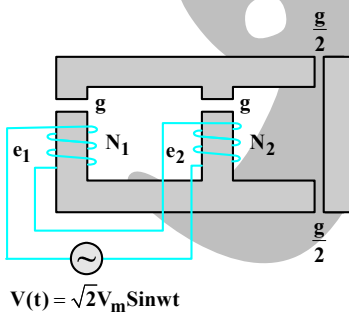

- (۱)  $\frac{2N_1^2 - N_1N_2}{2N_2^2 - N_1N_2}$
- (۲)  $\frac{N_1^2 + 3N_1N_2}{N_2^2 + 3N_1N_2}$
- (۳)  $\frac{3N_1^2 - 2N_1N_2}{3N_2^2 - 2N_1N_2}$
- (۴)  $\frac{2N_1^2 + 2N_1N_2}{3N_2^2 + 2N_1N_2}$

۹- در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر ابعاد خطی هسته ۲ برابر شود و دامنه ولتاژ تغذیه و فرکانس آن هر دو نصف شوند شدت میدان مغناطیسی در هسته و جریان عبوری از سیم‌پیچ چند برابر می‌شوند؟ (مشخصه مغناطیسی هسته خطی فرض شود)

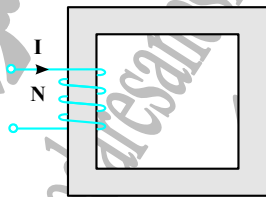


(۱) شدت میدان و جریان هر دو  $\frac{1}{4}$  می‌شوند.

(۲) شدت میدان  $\frac{1}{4}$  و جریان  $\frac{1}{2}$  می‌شوند.

(۳) شدت میدان  $\frac{2}{3}$  و جریان  $\frac{1}{5}$  می‌شوند.

(۴) شدت میدان و جریان هر دو  $\frac{2}{3}$  می‌شوند.

۱۰- در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر دامنه ولتاژ تغذیه نصف، فرکانس تغذیه دو برابر و تعداد دور سیم‌پیچ  $\frac{1}{3}$  گردد و همزمان طول هر یک از فواصل

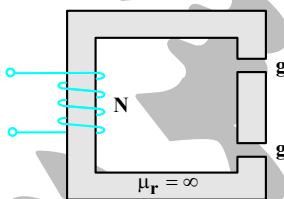

هوایی ۲ برابر شود، شدت میدان مغناطیسی حداکثر و دامنه جریان منبع چه تغییری می‌کنند؟

(۱) شدت میدان و جریان هر دو ۲۵٪ کاهش می‌یابند.

(۲) شدت میدان ۲۵٪ کاهش یافته و جریان ۳۰۰٪ کاهش می‌یابد.

(۳) شدت میدان و جریان هر دو ۲۰٪ کاهش می‌یابند.


(۴) شدت میدان ۲۵٪ کاهش یافته و جریان ۴۵۰٪ رشد می‌نماید.

## آزمون (۳)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: C

۱- یک پیچک N دوری در روی دو هسته چنبره‌ای مطابق شکل زیر پیچیده شده است. هسته A دارای قطر متوسط  $20\text{ mm}$  و سطح مقطع  $200\text{ mm}^2$  بوده و هسته B دارای قطر متوسط  $60\text{ mm}$  و سطح مقطع  $500\text{ mm}^2$  است. اگر ضریب نفوذ نسبی هر دو هسته برابر  $1000$  بوده و جریان سیم‌پیچی  $6\text{ A}$  و شار دور سیم‌بندی  $2\text{ Wb}$  باشد تعداد دور سیم‌بندی چقدر است؟

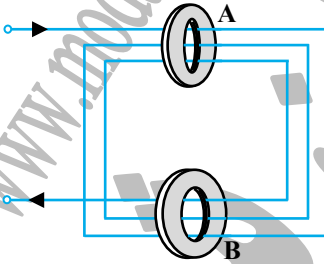


- (۱) ۱۹۰
- (۲) ۹۵
- (۳) ۴۷/۵
- (۴) ۴۷۵

۲- یک هسته مغناطیسی با سطح مقطع یکنواخت  $10\text{ cm}^2$  از دو قسمت خطی و غیرخطی تشکیل شده و یک سیم‌پیچ  $5$  دور بر روی آن قرار دارد. طول مسیر خطی  $20\text{ cm}$ ، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی آن  $\frac{H}{m} = 120 \times 10^{-4}$  و رابطه شار مغناطیسی  $(\Phi_m)$  و افت پتانسیل اسکالر مغناطیسی  $(V_m)$  در قطعه مغناطیسی غیرخطی به صورت  $\Phi_m = (V_m + 0.25V_m^2) \times 10^{-4}$  است. در این صورت اگر جریان عبوری از سیم‌بندی  $1\text{ A}$  باشد چگالی شار ایجاد شده در هسته چند تسلا است؟


- (۱) ۱T
- (۲) ۱/۲۵
- (۳) ۲
- (۴) ۲/۷۵

۳- در ماشین الکتریکی شکل زیر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت و طول فاصله هوایی بسیار کوچک است. یکبار از هادی‌های A و B و بار دیگر هادی‌های A و C جریانی برابر I عبور می‌کند. نسبت حداقل چگالی میدان در حالت دوم به حداقل چگالی میدان در حالت اول کدام است؟

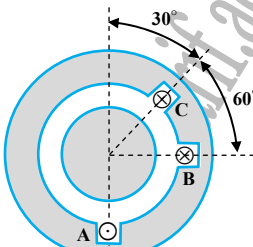



- (۱) ۵/۳
- (۲) ۸/۳
- (۳) ۴/۷
- (۴) ۹/۷

۴- در مدار مغناطیسی شکل زیر مشخصه اشباع به صورت  $B = 0.2\sqrt{H}$  فرض می‌گردد. اگر کلید از وضعیت ۱ به ۲ تغییر نماید، اندوکتانس ورودی چقدر تغییر می‌نماید؟

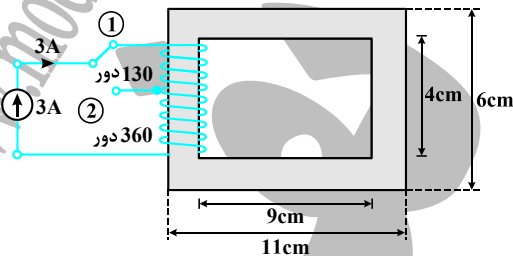


- (۱) ۴۷٪ کم می‌شود.
- (۲) ۵۳٪ کم می‌شود.
- (۳) ۶۳٪ کم می‌شود.
- (۴) ۲۷٪ کم می‌شود.

۵- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذ مغناطیسی در همه جای هسته مغناطیسی (بجز ناحیه غیرخطی Z) بی‌نهایت فرض شده و سطح مقطع نیز در همه جا ثابت و برابر  $10\text{ cm}^2$  است. قطعه غیرخطی Z دارای طول متوسط  $50\text{ cm}$  بوده و مشخصه مغناطیسی آن به صورت منحنی داده شده است. اگر بخواهیم شار عبوری از قطعه غیرخطی  $1\text{ mWb}$  باشد چند آمپر باید از سیم‌پیچ تحریک  $1000$  دوری مدار عبور داد؟ ( $\pi = 3$ )

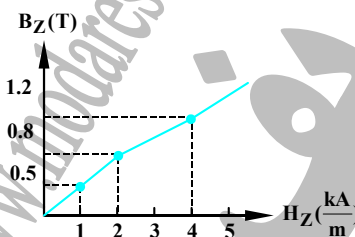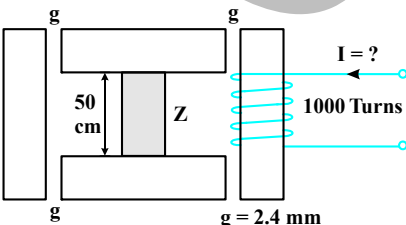

- (۱) ۵
- (۲) ۳
- (۳) ۷
- (۴) ۱۰

۶- در مدار مغناطیسی شکل زیر کلید K به مدت طولانی باز بوده است. اگر این کلید بسته شود جریان عبوری از سیم‌پیچی  $N_1$  در حالت دائمی چند برابر خواهد شد؟

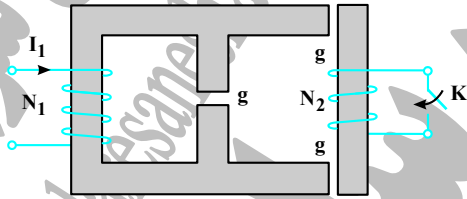


(۱)  $\frac{2}{3}$  برابر می‌شود

(۲)  $\frac{1}{2}$  برابر می‌شود

(۳)  $\frac{1}{5}$  برابر می‌شود

(۴) دو برابر می‌شود

۷- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته در همه جا بی‌نهایت فرض می‌شود. سطح مقطع هسته نیز در تمامی شاخه‌ها یکسان و برابر A است. اگر شاخه وسط با سرعت خطی V به سمت چپ حرکت کند معادله ولتاژ  $e_2(t)$  با پلاریته نشان داده شده در حین حرکت کدام است؟

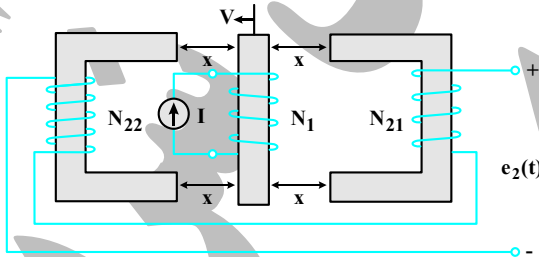





(۱)  $\frac{1}{2} N_1 \mu_0 A \frac{V}{x} (N_{22} + 2N_{21})$

(۲)  $\frac{1}{2} N_1 \mu_0 A \frac{V}{x} (N_{22} - 2N_{21})$

(۳)  $\frac{1}{2} N_1 \mu_0 A \frac{V}{x} (N_{22} + N_{21})$


(۴)  $\frac{1}{2} N_1 \mu_0 A \frac{V}{x} (N_{22} - N_{21})$

۸- در یک مدار مغناطیسی دامنه ولتاژ و همینطور فرکانس اعمالی به سیم‌پیچ تحریک‌کننده در چند مرحله تغییر می‌کند. کدام گزینه زیر در خصوص تلفات این مدار مغناطیسی صحیح است؟ (ثابت اشتاین متز برابر ۲ فرض می‌شود)

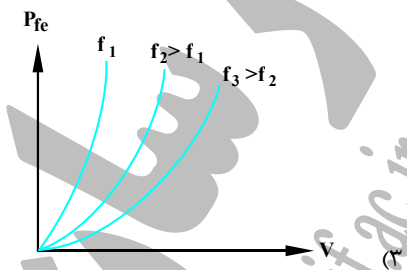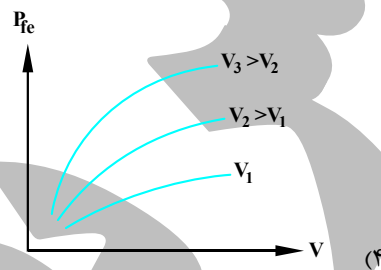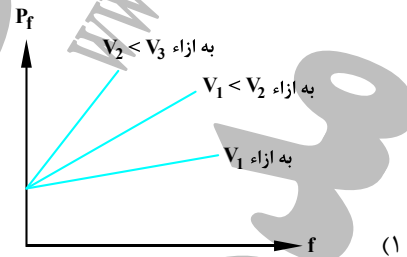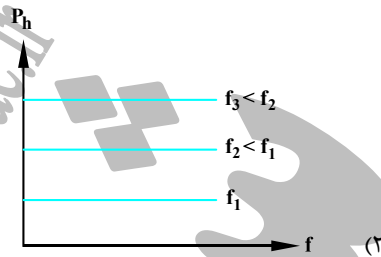

۹- در شکل زیر دو آزمایش مدار باز صورت گرفته است. در هر دو آزمایش رتور در یک موقعیت مفروض ساکن است و فرکانس نیز  $50 \text{ Hz}$  است. با توجه به نتایج داده شده ماتریس اندوکتانس این سیستم کدام است؟ (از مقاومت‌های سیم‌پیچ‌ها صرف‌نظر شده است)

	$V_s$ (V)	$I_s$ (A)	$V_r$ (V)	$I_r$ (A)
آزمایش (۱) - رتور مدار باز است	$62/8$	$1$	$25/12$	$0$
آزمایش (۲) - استاتور مدار باز است	$0$	$0$	$31/4$	$2/5$

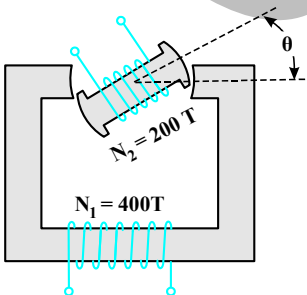

(۲)  $\begin{bmatrix} 0/1 & 0/06 \\ 0/06 & 0/02 \end{bmatrix}$


(۱)  $\begin{bmatrix} 0/1 & 0/08 \\ 0/08 & 0/02 \end{bmatrix}$

(۴)  $\begin{bmatrix} 0/2 & 0/08 \\ 0/08 & 0/04 \end{bmatrix}$

(۳)  $\begin{bmatrix} 0/2 & 0/06 \\ 0/06 & 0/04 \end{bmatrix}$

۱۰- در مدار مغناطیسی شکل زیر عمق هسته در همه جا یکسان و ضرب نفوذپذیری مغناطیسی بی نهایت فرض می‌شود. اگر از مقاومت اهمی

سیم‌پیچ‌ها صرف نظر شود، با فرض  $N_2 = 2N_1$  نسبت  $\frac{|E_1|}{|E_2|}$  کدام است؟

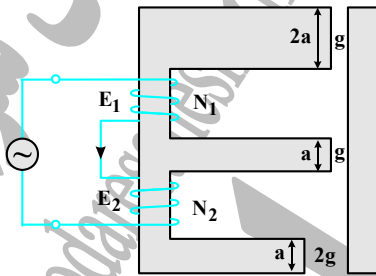

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$1 \quad (4)$$

### پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی فصل اول

#### پاسخنامه آزمون (۱)

- |               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| «۱» گزینه «۱» | «۲» گزینه «۳» | «۳» گزینه «۱» | «۴» گزینه «۲» | «۵» گزینه «۲»  |
| «۶» گزینه «۱» | «۷» گزینه «۲» | «۸» گزینه «۳» | «۹» گزینه «۳» | «۱۰» گزینه «۱» |

#### پاسخنامه آزمون (۲)

- |               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| «۱» گزینه «۲» | «۲» گزینه «۲» | «۳» گزینه «۴» | «۴» گزینه «۲» | «۵» گزینه «۲»  |
| «۶» گزینه «۴» | «۷» گزینه «۲» | «۸» گزینه «۱» | «۹» گزینه «۲» | «۱۰» گزینه «۴» |

#### پاسخنامه آزمون (۳)

- |               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| «۱» گزینه «۲» | «۲» گزینه «۳» | «۳» گزینه «۱» | «۴» گزینه «۴» | «۵» گزینه «۲»  |
| «۶» گزینه «۳» | «۷» گزینه «۴» | «۸» گزینه «۳» | «۹» گزینه «۴» | «۱۰» گزینه «۳» |



## فصل دوم

## « اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی »

## تست‌های تألیفی فصل دوم – مبحث اصول اولیه و بررسی مبدل‌های یک تحریک

**مثال ۱:** منحنی  $(\lambda - i)$  یک مدار مغناطیسی مطابق شکل زیر است. برای نقطه  $b$  انرژی  $W_{fld}$  و کوانرژی  $W'_{fld}$  مدار بترتیب کدامیک از مقادیر زیر هستند:

(۱)  $1/5$  ژول و  $1/5$  ژول

(۲)  $1/25$  ژول و  $1/75$  ژول

(۳)  $1/9$  ژول و  $1/9$  ژول

(۴)  $1/2$  ژول و  $1/8$  ژول

پاسخ: گزینه «۲» در این شکل نیز منحنی  $\lambda - i$  به ازاء یک  $x$  خاص (که مشخص نیست) داده شده است لذا از آنجایی که سطح بالای منحنی  $\lambda - i$  انرژی و سطح زیر منحنی  $\lambda - i$  همان کوانرژی ذخیره شده در میدان است داریم:

$$W_{fld} = \left(\frac{1}{2} \times 1\right) + \left(\frac{1+2}{2} \times 0/5\right) = 1/25 \text{ j} \quad , \quad W'_{fld} = \left(\frac{1}{2} \times 1\right) + \left(\frac{1+1/5}{2} \times 1\right) = 1/75 \text{ j}$$

**مثال ۲:** در یک مدار مغناطیسی مشخصه شار دور - جریان به صورت شکل زیر داده شده است، نسبت انرژی ذخیره شده در مدار در بازه جریان  $0A$  تا  $1A$  به انرژی ذخیره شده در آن در بازه جریان  $1A$  تا  $3A$  کدام است؟

(۱) ۴

(۲)  $0/25$

(۳)  $0/5$

(۴) ۲

پاسخ: گزینه «۲» انرژی ذخیره شده همواره برابر سطح بالای منحنی  $\lambda - I$  می‌باشد لذا داریم:

$$\frac{W_{fld}(0-1A)}{W_{fld}(1-3A)} = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{(1+3) \times 1}{2}} = 0/25$$



**مثال ۳:** در مدار مغناطیسی شکل زیر با مشخصه اشباع داده شده انرژی ذخیره شده کل در نقطه کار  $Q$  چند میلی ژول است. (سطح مقطع هسته را مربع فرض نموده و جهت سادگی محاسبات  $\pi = 3$  فرض شود)

(۱) ۱۴۶

(۲) ۲۹۲

(۳) ۵۸۵


(۴) ۱۱۷۰

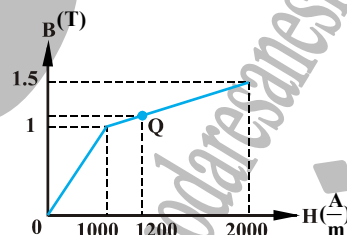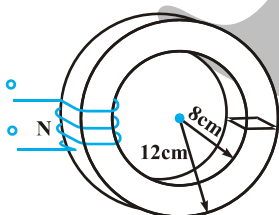

پاسخ: گزینه «۳» انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی برابر سطح بالای منحنی  $I - \lambda$  است، اما چون منحنی داده شده مربوط به  $B - H$  است لذا ابتدا سطح بالای آن را که همان چگالی انرژی ذخیره شده می‌باشد به دست آورده و سپس با ضرب نمودن در حجم متوسط هسته انرژی مغناطیسی کل به دست می‌آید. دقت شود که چون نقطه کار در میان منحنی داده شده باید سطح بالای منحنی را تا نقطه کار محاسبه نمود.

$$B - 1 = \frac{1/\delta - 1}{2000 - 1000} (H - 1000) \Rightarrow B = 5 \times 10^{-4} H + 0/\delta$$

با توجه به  $H = 1200 \frac{A}{m}$  در نقطه کار داده شده داریم:

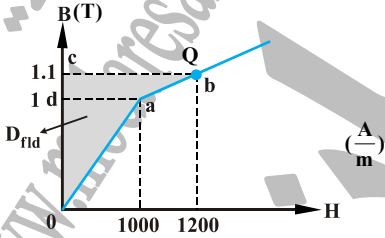

$$H = 1200 \frac{A}{m} \Rightarrow B = (5 \times 10^{-4} \times 1200) + 0/\delta = 1/1 T$$

$$D_{fld} = S_{oabcd} = \left( \frac{1000 \times 1}{2} \right) + \left( \frac{(1000 + 1200) \times 0/\delta}{2} \right) = 610 \frac{j}{m^3}$$



$$V_c = L_{av} \times A = 2\pi r_{av} \times A = 2\pi \left( \frac{r_1 + r_2}{2} \right) \times A = 2\pi \left( \frac{8 + 12}{2} \right) \times (12 - 8)^2 = 960 \text{ cm}^3$$

حجم هسته نیز برابر است با:

$$W_{fld} = D_{fld} \cdot V_c = 610 \times (960 \times 10^{-6}) = 585.6 \text{ mj}$$

با توجه به این حجم و چگالی انرژی به دست آمده داریم:

مثال ۴: در مدار مغناطیسی شکل زیر جوشن در وضعیت باز خود محکم شده و اجازه حرکت ندارد. اگر مشخصه مغناطیسی هسته به صورت داده شده باشد و جریان سیم‌پیچی طوری تنظیم شود که چگالی میدان در فاصله هوایی برابر  $1/2 T$  گردد. مجموع انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی چند میلی ژول است.  $(\mu_0 = 1/2 \times 10^{-6} \frac{H}{m})$

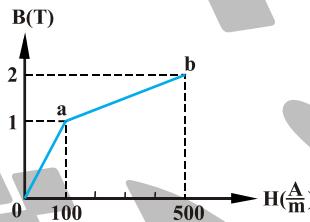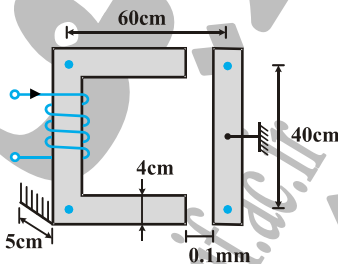

میلی ژول است.  $(\mu_0 = 1/2 \times 10^{-6} \frac{H}{m})$


- ۴۳۲ (۱)
- ۷۲ (۲)
- ۳۱۲ (۳)
- ۵۵۲ (۴)

پاسخ: گزینه «۴» انرژی ذخیره شده در این مدار مغناطیسی از دو قسمت تشکیل شده است، یکی در فاصله هوایی  $(W_{fld_{ag}})$  و دیگری در هسته  $(W_{fld_c})$  لذا باید این دو انرژی را محاسبه و با یکدیگر جمع نمود. دقت شود که چون مشخصه  $B - H$  داده شده است باید ابتدا با محاسبه سطح بالای

$$ab \text{ خط } B - 1 = \frac{2 - 1}{500 - 100} (H - 100) \Rightarrow B = \frac{1}{400} H + \frac{3}{4}$$

آن چگالی انرژی را محاسبه نمود:

با توجه به اینکه چگالی میدان در مقدار  $1/2 T$  ثابت نگاه داشته شده داریم:

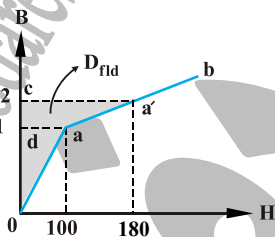

$$B = 1/2 T \Rightarrow 1/2 = \frac{1}{400} H + \frac{3}{4} \Rightarrow H = 180 \frac{A}{m}$$

$$D_{fld_c} = S_{oaa'c'do} = \left( \frac{1 \times 100}{2} \right) + \left( \frac{(100 + 180) \times 0/\delta}{2} \right) = 78 \frac{j}{m^3}$$

حجم هسته نیز برابر است با:

$$V_c = (2 \times (60 + 40)) \times (5 \times 4) \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$W_{fld_c} = D_{fld_c} \cdot V_c = 78 \times 4 \times 10^{-3} = 0.312 \text{ j}$$

با ضرب کردن این حجم در چگالی انرژی داریم:

برای محاسبه انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی چون همواره منحنی مغناطیسی فاصله هوایی به صورت خطی است می‌توان از روابط ساده‌ای که قبلاً نیز معرفی شده به صورت زیر استفاده نمود:

$$V_{ag} = 2 \times (L_{ag} \cdot A) = 2 \times (0.1 \times 10^{-3} \times (4 \times 5 \times 10^{-4})) = 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3$$


$$W_{fld_{ag}} = \frac{1}{2} \frac{B_{ag}^2}{\mu_0} V_{ag} = \frac{1}{2} \times \frac{1/2^2}{1/2 \times 10^{-6}} \times 4 \times 10^{-7} = 0.24 \text{ j}$$

با جایگذاری این حجم در رابطه  $W_{fld_{ag}}$  داریم:

حال کافی است مجموع انرژی ذخیره شده در هسته و فاصله هوایی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$W_{fld} = W_{fld_c} + W_{fld_{ag}} = 0.312 + 0.24 = 0.552 \text{ j} = 552 \text{ mj}$$

**مثال ۵:** در مدار مغناطیسی شکل زیر سیم‌پیچی دارای دو سرک (tap) است به طوری که یکی روی ۱۰۰۰ دور و دیگری روی ۵۰۰ دور است. اگر کلید K از وضعیت ۱ به ۲ تغییر حالت پیدا کند تغییرات انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی چند میلی ژول می‌گردد. (سطح مقطع هسته را همه جا برابر  $10 \text{ cm}^2$  فرض کنید).

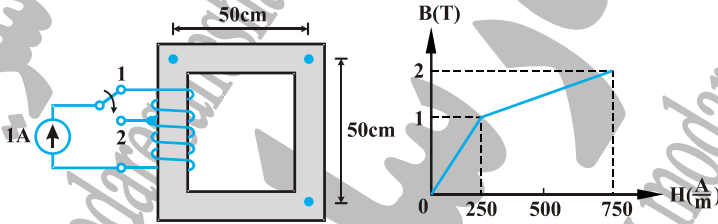

- (۱) ۳۷۵
- (۲) ۱۸۷/۵
- (۳) -۳۷۵
- (۴) -۱۸۷/۵


**پاسخ:** گزینه «۳» اگر کلید در وضعیت (۱) قرار داشته باشد، شدت میدان مغناطیسی در هسته برابر است با:

$$H = \frac{NI}{L_{av}} = \frac{1000 \times 1}{2 \times (50 + 50) \times 10^{-2}} = 500 \frac{A}{m}$$


$$H = \frac{500 \times 1}{2 \times (50 + 50) \times 10^{-2}} = 250 \frac{A}{m}$$

و به طور مشابه اگر کلید در وضعیت (۲) قرار داشته باشد، شدت میدان مغناطیسی در هسته برابر است با:

با اعمال این اعداد به منحنی B-H داریم:

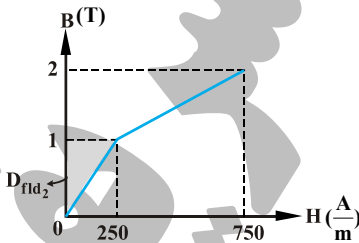

«منحنی B-H در وضعیت ۲»

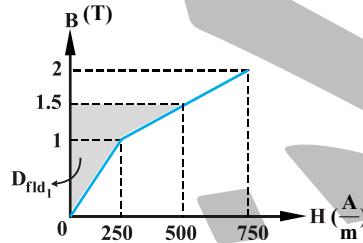

«منحنی B-H در وضعیت ۱»

$$D_{fld_1} = \left( \frac{1 \times 250}{2} \right) + \left( \frac{250 + 500}{2} \times 0.5 \right) = 312.5 \frac{J}{m^3}$$

$$D_{fld_2} = \frac{1 \times 250}{2} = 125 \frac{J}{m^3}$$

$$\Delta D_{fld} = D_{fld_2} - D_{fld_1} = 125 - 312.5 = -187.5 \frac{J}{m^3}$$

با توجه به مقادیر به دست آمده چگالی انرژی بین دو حالت برابر است با:

$$\Delta W_{fld} = \Delta D_{fld} \cdot V_c = -187.5 \times (2 \times (50 + 50) \times 10 \times 10^{-6}) = -375 \text{ mJ}$$

این انرژی در هنگام تغییر حالت کلید موجب ایجاد جرقه در آن می‌شود.

**مثال ۶:** در یک هسته فرومغناطیسی رابطه شار دور - جریان به طور تقریبی به صورت  $\lambda = N\phi = \psi(i)$  می‌باشد. در صورتیکه N تعداد حلقه‌های هادی روی هسته فرومغناطیسی و i جریان عبوری از هادی‌ها باشد، انرژی ذخیره شده در سیستم مغناطیسی، وقتی که جریان i برابر ۸A است چند ژول می‌شود؟

(۴) ۱۲

(۳) ۱۶


(۲) ۴

(۱) ۸

**پاسخ:** گزینه «۳» همانطور که ذکر شد در حالت کلی  $\lambda = \lambda(i, X)$  می‌باشد اما معادله داده شده در صورت تست به صورت  $\lambda = \lambda(i)$  داده شده یعنی به ازاء یک X ثابت ارائه شده پس با این رابطه مشکلی نداریم. برای حل تست باید سطح بالای نمودار  $\lambda - i$  را که همان انرژی ذخیره شده در میدان است به صورت زیر بدست آورد:

$$\begin{cases} W_{fld} = \int_0^{\lambda} i d\lambda \\ \lambda = 4i^3 \Rightarrow d\lambda = \frac{4}{3}i^2 di \end{cases} \Rightarrow W_{fld} = \int_0^8 i \left( \frac{4}{3}i^2 di \right) = \int_0^8 \frac{4}{3}i^3 di = i^4 \Big|_0^8 = 16 \text{ J}$$

**مثال ۷:** مشخصه شار دور - جریان در یک مدار مغناطیسی به صورت شکل زیر داده شده است. شبه انرژی ذخیره شده در این مدار مغناطیسی در نقطه کار داده شده چند ژول است؟

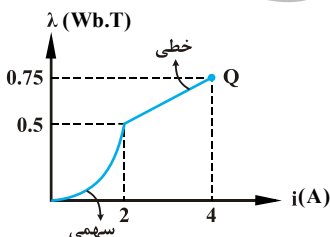

- (۲) ۱۱/۱۲
- (۴) ۱۷/۱۲

- (۱) ۱۹/۱۲
- (۳) ۱۳/۱۲


✓ پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید معادله  $\lambda$  برحسب  $i$  را در بازه‌های داده شده به دست آورد. برای این منظور با توجه به اینکه در بازه  $0-2A$  منحنی به صورت سهمی بوده و مقادیر حدی آن  $(0-0)$  و  $(2-0/5)$  در دسترس است می‌توان نوشت:

$$\lambda = ai^2 \xrightarrow{i=2 \Rightarrow \lambda=0/5} 0/5 = a \times 2^2 \Rightarrow a = \frac{1}{8} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{8}i^2$$

به طور مشابه در قسمت دوم یعنی بازه  $2-4A$  که تابع خطی است، داریم:  
با توجه به معادلات به دست آمده و استفاده از رابطه کلی محاسبه کوانترژی داریم:

$$W_{fld} = \int_0^4 \lambda di = \int_0^2 \frac{1}{8}i^2 di + \int_2^4 (0/125i + 0/25) di = \frac{1}{24}i^3 \Big|_0^2 + \left( \frac{0/125}{2}i^2 + 0/25i \right) \Big|_2^4 = \frac{19}{12} \text{ J}$$

✓ مثال ۸: در آهنربای الکتریکی زیر سطح مقطع مربع شکل و برابر  $6 \times 6 \text{ cm}^2$  است. اگر تعداد دور سیم پیچ  $300$  دور و مقاومت آن  $6 \text{ اهم}$  باشد، با اعمال ولتاژ DC با دامنه  $120$  ولت به دو سر سیم پیچی، انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی چند ژول می‌شود؟ ( $\mu_0 = 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$ )

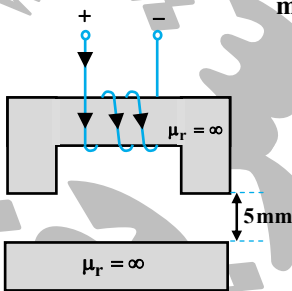

- (۱) ۱۲/۹۶
- (۲) ۶/۴۸
- (۳) ۳/۲۴
- (۴) ۱/۶۲

✓ پاسخ: گزینه «۲» چون رلوکتانس مدار مغناطیسی فقط شامل فاصله هوایی است مدار خطی (بدون اشباع) بوده پس می‌توان از روابط مربوط به مدارات خطی استفاده نمود لذا با استفاده از رابطه مربوطه داریم:

$$\left. \begin{aligned} W_{fld} &= \frac{1}{2} \frac{B_{ag}^2}{\mu_0} V_{ag} \\ B_{ag} &= \frac{\phi_{ag}}{A} = \frac{NI}{R_{ag} A} = \frac{\mu_0 NI}{2g} = \frac{10^{-6} \times 300 \times 20}{2 \times 5 \times 10^{-3}} = 0/6 \text{ T} \\ I &= \frac{V_{DC}}{R_e} = \frac{120}{6} = 20 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow W_{fld} = \frac{1}{2} \times \frac{0/6^2}{10^{-6}} \times (2 \times 6 \times 6 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-3}) = 6/48 \text{ J}$$

✓ مثال ۹: در مثال قبل اگر بجای منبع DC یک منبع سینوسی با دامنه مؤثر  $120 \text{ V}$  و فرکانس  $50 \text{ Hz}$  به سیم بندی اعمال شود، انرژی ذخیره شده در میدان چقدر می‌شود؟ ( $\pi = 3$  فرض شود)

- (۱) ۶/۴۸ J
- (۲) ۲/۸۳ J
- (۳) ۱۱/۳۴ J
- (۴) ۱/۷۸ J


✓ پاسخ: گزینه «۴» در تحریک متناوب اندوکتانس سیم‌بندی نیز روی جریان عبوری آن تأثیر می‌گذارد لذا باید مقدار آن را محاسبه نمود پس:

$$L = \frac{N^2}{R_{ag}} = \frac{N^2 \mu_0 A_{ag}}{2g} = \frac{300^2 \times 10^{-6} \times 6 \times 6 \times 10^{-4}}{2 \times 5 \times 10^{-3}} = 32/4 \text{ mH}$$

با توجه به این اندوکتانس محاسبه شده و مقاومت اهمی داده شده در مثال قبل امپدانس سیم‌بندی برابر است با:

$$\begin{aligned} \vec{Z} &= R_e + j2\pi fL = 6 + j(2\pi \times 50 \times 32/4 \times 10^{-3}) = 6 + j9/72 \Omega \\ |\vec{I}_{rms}| &= \frac{|\vec{V}_{rms}|}{|\vec{Z}|} = \frac{120}{\sqrt{6^2 + 9/72^2}} = 10/5 \text{ A} \Rightarrow B_{rmsag} = \frac{\phi_{rms}}{A} = \frac{NI_{rms}}{R_{ag} A} = \frac{\mu_0 NI_{rms}}{2g} = \frac{10^{-6} \times 300 \times 10/5}{2 \times 5 \times 10^{-3}} = 0/315 \text{ T} \\ W_{fld} &= \frac{1}{2} \frac{B_{rmsag}^2}{\mu_0} V_{ag} = \frac{1}{2} \times \frac{0/315^2}{10^{-6}} \times (2 \times (6 \times 6 \times 10^{-4}) \times 5 \times 10^{-3}) = 1/78 \text{ J} \end{aligned}$$

مثال ۱۰: دوره تبدیل انرژی در یک رله الکترومکانیکی برای حالت‌های باز و بسته جوشن به صورت شکل زیر می‌باشد، در این صورت راندمان تبدیل انرژی برای دوره OABCO کدام است؟

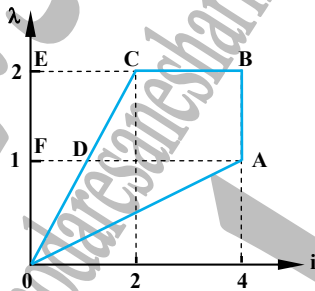

- ۱ (۱)
- ۰/۶۶ (۲)
- ۰/۵ (۳)
- ۰/۳۳ (۴)

پاسخ: گزینه «۲» در یک سیکل کاری داریم:

$$W_{mech} = S_{OABCO} = [(4+2) \times \frac{1}{2} \times 2] - (\frac{1}{2} \times 4 \times 1) = 4 \text{ J}$$


$$W_{fld} = S_{ODCEFO} = (\frac{1}{2} \times 2 \times 2) = 2 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_{elec} = W_{mech} + W_{fld} = 4 + 2 = 6 \text{ J}$$

$$R = \frac{W_{mech}}{W_{elec}} = \frac{4}{6} = 0/66$$

با توجه به تعریف راندمان تبدیل انرژی می‌توان نوشت:

مثال ۱۱: در سیستم الکترومغناطیسی شکل زیر کلیه قطعات آهنی ایده‌آل فرض می‌شوند. اگر فرض شود که فاصله هوایی  $x$  به طور خیلی سریع (سرعت بی‌نهایت) از مقدار  $x_1$  به  $x_2$  تقلیل یابد، رابطه بین شدت جریان سیم‌پیچی تحریک در وضعیت اولیه  $x_1$  و در اثنای قرارگرفتن سیستم در وضعیت  $x_2$  برابر است با:

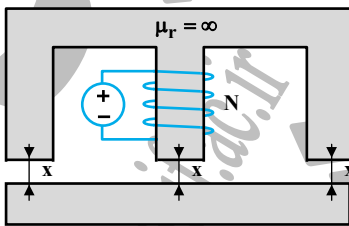

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{x_1}{x_2} \quad (1)$$


$$\frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} \quad (3)$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{\sqrt{x_1} + 1}{\sqrt{x_2} + 1} \quad (2)$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به مدار معادل سیستم مغناطیسی داده شده که به صورت زیر قابل رسم است می‌توان اندوکتانس سیم‌پیچی را محاسبه نمود:

$$L = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2}{\frac{3}{2} R_x} = \frac{2}{3} \frac{\mu_0 AN^2}{x}$$

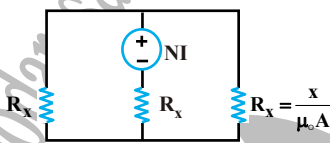

چون حرکت قسمت متحرک بسیار سریع فرض شده است لذا شار دور سیم‌پیچی ثابت می‌ماند پس:

$$\lambda_1 = \lambda_2 \Rightarrow L_1 I_1 = L_2 I_2 \Rightarrow \frac{2}{3} \frac{\mu_0 AN^2}{x_1} I_1 = \frac{2}{3} \frac{\mu_0 AN^2}{x_2} I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{x_1}{x_2}$$

مثال ۱۲: اگر معادله انرژی ذخیره شده در یک سیستم الکترومغناطیسی یک تحریکه به صورت  $W_{fld} = (2+x)\sqrt{i}$  باشد. معادله نیروی وارد بر قسمت متحرک این سیستم کدام است؟

- $2\sqrt{i}$  (۴)
- $-2\sqrt{i}$  (۳)
- $\frac{3}{i^2}$  (۲)
- $\frac{2}{i^3}$  (۱)

پاسخ: گزینه «۴» چون  $W_{fld}$  بر حسب  $i$  و  $x$  است و نه  $x$  و  $\lambda$  نمی‌توان به طور مستقیم مشتق‌گیری نمود، پس ابتدا باید فرمت  $W_{fld}$  داده شده را استاندارد و سپس نیرو را محاسبه نمود. برای این منظور داریم:

$$i = \frac{\partial W_{fld}}{\partial \lambda} = \frac{\partial W_{fld}}{\partial i} \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow i = (2+x) \frac{1}{2\sqrt{i}} \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow d\lambda = \frac{(2+x)}{2} i^{-\frac{3}{2}} di \Rightarrow \lambda = \frac{(2+x)i^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2} \times 2} = \frac{-(2+x)}{\sqrt{i}}$$



حال که رابطه بین  $\lambda$  و  $i$  مشخص شده است می‌توان در معادله  $W_{fld}$  داده شده در صورت تست به جای  $\sqrt{i}$  از معادله  $\lambda$  جایگذاری نمود. لذا داریم:

$$W_{fld} = (\tau + x) \frac{-(\tau + x)}{\lambda} = -\frac{(\tau + x)^2}{\lambda}$$

حال که معادله  $W_{fld}$  در فرمت استاندارد به دست آمده است با یک مشتق‌گیری ساده می‌توان معادله نیرو را به صورت زیر به دست آورد:

$$F_e = -\frac{\partial W_{fld}}{\partial x} = -\frac{2}{\lambda}(\tau + x) \xrightarrow{\text{جایگذاری } \lambda \text{ بر حسب } i} F_e = 2\sqrt{i}$$

دقت شود که پس از محاسبه رابطه  $\lambda - i$  می‌توان  $W'_{fld}$  را بر حسب  $x$  و  $i$  محاسبه کرده و با مشتق‌گیری نسبت به  $x$  مقدار نیرو را یافت؛ در این صورت پاسخ نیز مستقیماً بر حسب  $i$  به دست می‌آید (با توجه به اینکه تمام گزینه‌ها بر حسب  $i$  هستند این روش نیز مناسب به نظر می‌رسد).

**کلمه مثال ۱۳:** در یک سیستم الکترومغناطیسی یک تحریکه معادله انرژی ذخیره شده در سیستم به صورت  $W_{fld}(i, x) = xi^3$  داده شده است معادله نیروی وارد بر قسمت متحرک کدام است؟

- (۱)  $2xi^3$  (۲)  $2i^2$  (۳)  $\frac{1}{2}i^3$  (۴)  $2i^2$

پاسخ: گزینه «۳» معادله  $W_{fld}$  داده شده بر حسب  $i$  و  $x$  است لذا نمی‌توان به طور مستقیم از آن استفاده نمود، پس ابتدا از روی آن  $W'_{fld}$  را محاسبه می‌کنیم. برای این منظور باید رابطه  $\lambda$  و  $i$  را مشخص نمود:

$$i = \frac{dW_{fld}}{d\lambda} = \frac{dW_{fld}}{di} \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow i = 3xi^2 \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow d\lambda = 3xid i \xrightarrow{\int} \lambda = \frac{3}{2}xi^2$$

حال که رابطه  $\lambda$  و  $i$  به دست آمده است می‌توان  $W'_{fld}$  (و یا  $W_{fld}$ ) را در فرمت استاندارد مقابل به دست آورد:  $W'_{fld} = \int \lambda di = \int \frac{3}{2}xi^2 di = \frac{3}{6}xi^3$  پس از محاسبه شبه انرژی نیرو با مشتق‌گیری از شبه انرژی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{3}{6}i^3 = \frac{i^3}{2}$$

**کلمه مثال ۱۴:** در یک سیستم الکترومکانیکی یک تحریکه انرژی ذخیره شده در میدان بر حسب متغیر جریان ( $i$ ) و زاویه دوران ( $\theta$ )

به صورت  $W_{fld} = \frac{i^2}{3\sqrt{\sin \theta}}$  داده شده است، در این صورت گشتاور وارد بر قسمت متحرک چگونه است؟

- (۱)  $\frac{\lambda^3}{3} \cos \theta$  (۲)  $2\lambda^3 \cos \theta$  (۳)  $-\frac{\lambda^3}{3} \cos \theta$  (۴)  $-2\lambda^3 \cos \theta$

پاسخ: گزینه «۴» فرمت داده شده در رابطه  $W_{fld}$  به صورت غیر استاندارد می‌باشد پس باید ابتدا آن را به فرم استاندارد تبدیل نموده لذا داریم:

$$i = \frac{dW_{fld}(i, \theta)}{di} \frac{di}{d\lambda} = \frac{3}{2} \frac{i^2}{\sqrt{\sin \theta}} \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow d\lambda = \frac{1}{2} \frac{i^2}{\sqrt{\sin \theta}} di \xrightarrow{\int} \lambda = \frac{i^2}{\sqrt{\sin \theta}} \Rightarrow i^2 = \lambda \sqrt{\sin \theta}$$

$$\Rightarrow i = \lambda^{\frac{1}{2}} \sin \theta \Rightarrow W_{fld} = \int i d\lambda = \int \lambda^{\frac{1}{2}} \sin \theta d\lambda = \frac{1}{3} \lambda^{\frac{3}{2}} \sin \theta \Rightarrow T_e = \frac{-\partial W_{fld}(\lambda, \theta)}{\partial \theta} = -2\lambda^{\frac{3}{2}} \cos \theta \text{ (N.m)}$$

روش دوم: روش دوم بیان شده در مثال ۱۴، در این مثال و به طور کلی در مسائلی از این قبیل می‌تواند به کار رود.

مثال ۱۵: در یک سیستم الکترومکانیکی یک تحریریه دورانی بدون تلفات، انرژی الکترومغناطیسی توسط رابطه زیر مشخص می‌شود:

$$W_{fld}(i, \theta) = \sqrt{i \cdot \theta}$$

$$T = -\frac{1}{\lambda} \text{ N.m}, \quad \theta = 1^\circ, \quad i(t) = 1 \text{ A}$$

در زمان  $t$  داریم:

مقدار عددی  $\left| \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} \right|$  چقدر است؟

- (۱)  $\frac{1}{20}$  وبر دور درجه مکانیکی  
 (۲)  $\frac{1}{24}$  وبر دور درجه مکانیکی  
 (۳)  $\frac{1}{12}$  وبر دور درجه مکانیکی  
 (۴)  $\frac{1}{10}$  وبر دور درجه مکانیکی

پاسخ: گزینه «۲» فرمت داده شده برای  $W_{fld}$  غیراستاندارد است لذا باید آن را به فرمت استاندارد تبدیل نمود. برای این منظور در جریان ثابت داریم:


$$T_e = \frac{\partial}{\partial \theta} (W_{elec} - W_{fld}) = \frac{\partial}{\partial \theta} (i\lambda - W_{fld})$$

چون  $i$  ثابت است با مشتق‌گیری داریم:

$$T_e = i \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} - \frac{1}{3} i^{\frac{2}{3}} \theta^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow -\frac{1}{\lambda} = 1 \times \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} - \frac{1}{3} (1)^{\frac{2}{3}} (\lambda)^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} = -\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{12} = -\frac{1}{24} \Rightarrow \left| \frac{\partial \lambda}{\partial \theta} \right| = \frac{1}{24} \left( \frac{\text{Wb.T}}{\text{m}} \right)$$

این مسئله را می‌توان با روش بیان شده در تست قبل نیز حل نمود. روی این روش حل نیز کمی فکر کنید!

مثال ۱۶: معادله شار پیوندی ( $\lambda$ ) برحسب جریان ( $i$ ) در مدار مغناطیسی رله شکل زیر به صورت  $\lambda = \frac{4}{(x+1)} [\sqrt{i} + i^{\frac{3}{2}}]$  داده شده است. نیروی وارد به آرمیچر به ازای  $x = 1 \text{ m}$  و  $i = 1 \text{ A}$  برابر است با:

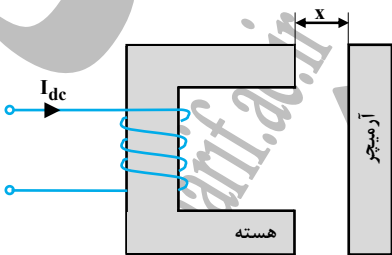

$$\frac{17}{12} \text{ N} \quad (1)$$

$$\frac{17}{12} \text{ N} \quad (3)$$

$$-\frac{12}{17} \text{ N} \quad (2)$$

$$\frac{12}{17} \text{ N} \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به معادله  $\lambda = \lambda(i, x)$  داده شده می‌توان شبه انرژی مدار را به صورت زیر به دست آورد:

$$W'_{fld} = \int \lambda di = \int \frac{4}{x+1} (\sqrt{i} + i^{\frac{3}{2}}) di = \frac{4}{x+1} \left( \frac{2}{3} i^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{4} i^{\frac{5}{2}} \right)$$

با مشتق‌گیری از معادله شبه انرژی به دست آمده نسبت به  $x$  نیروی وارد به قسمت متحرک به صورت زیر قابل محاسبه است: (دقت شود که فرمت شبه انرژی به دست آمده در قسمت قبلی استاندارد بوده لذا نیازی به تبدیل نداریم)

$$F_{e_{av}} = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = -\frac{4}{(x+1)^2} \left[ \frac{2}{3} i^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{4} i^{\frac{5}{2}} \right] \Bigg|_{x=1 \text{ m}, i=1 \text{ A}} = -\frac{17}{12} \text{ N}$$

مثال ۱۷: معادله شار دور- جریان در یک مبدل یک تحریریه به صورت  $\lambda(i, x) = xi^2 + i \sin x$  داده شده است. نیروی پدیدآمده در این مبدل به ازای  $x = 0$  و  $i = 1 \text{ A}$  چند نیوتن است؟

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{5}{6} \quad (3)$$

$$\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

پاسخ: گزینه «۳» نیرو را می‌توان از مشتق انرژی یا شبه انرژی (نسبت به جابه‌جایی) به دست آورد. در این مسئله چون  $\lambda$  برحسب  $i$  داده شده

$$W'_{fld}(i, x) = \int \lambda di = \int (xi^2 + i \sin x) di = x \frac{i^3}{3} + \frac{i^2}{2} \sin x$$

است بهتر است نیرو را از شبه انرژی به دست آوریم. لذا داریم:

$$F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{i^3}{3} + \frac{i^2}{2} \cos x \Rightarrow F_e \Bigg|_{\substack{x=0 \\ i=1 \text{ A}}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \text{ N}$$

با مشتق‌گیری نسبت به  $x$  داریم:

**مثال ۱۸:** در یک مبدل الکترومکانیکی یک تحریکه معادله شار دور - جریان مدار به صورت  $\lambda = ai^2(x-b)^2$  داده شده است. اگر مقادیر  $a, b > 0$  فرض شوند با افزایش  $x$  از صفر تا مقدار نهایی خود انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی این مبدل چگونه تغییر خواهد نمود؟

- (۱) همواره با افزایش  $x$ ، کاهش می‌یابد.  
 (۲) همواره با افزایش  $x$ ، افزایش می‌یابد.  
 (۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.  
 (۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینه «۴» هدف بررسی  $W_{fld}$  است، لذا باید سطح بالای منحنی  $\lambda - i$  را به دست آورد. برای این منظور طبق تعریف داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} W_{fld} &= \int id\lambda \\ \lambda &= ai^2(x-b)^2 \Rightarrow \frac{d\lambda}{di} = 2ai(x-b)^2 \Rightarrow W_{fld} = \int i(2ai(x-b)^2) di \Rightarrow W_{fld} = \frac{2}{3} ai^3(x-b)^2 \end{aligned} \right.$$

طبق معادله به دست آمده به ازای  $x=0$  همواره  $W_{fld} > 0$  بوده و با افزایش  $x$  از صفر تا  $x=b$  مقدار  $W_{fld}$  کاهش یافته (و در  $x=b$  به صفر رسیده) و سپس برای  $x > b$  افزایش می‌یابد. (اگر معادله  $W_{fld}$  را برحسب  $x$  ترسیم کنید، می‌توانید درک بهتری پیدا کنید)

**مثال ۱۹:** مشخصه شار دور - جریان یک مبدل یک تحریکه با معادله  $\lambda = 0.1x\sqrt{i}$  داده شده است. به ازای چه مقداری از  $x$  نیروی وارده بر قسمت

متحرک این مبدل حداکثر می‌گردد؟

- (۱)  $x=0$   
 (۲)  $x = \frac{1}{2}$   
 (۳)  $x = \sqrt{2}$   
 (۴) به ازای تمامی  $x \neq 0$


پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید معادله نیروی ایجاد شده را محاسبه و سپس شرایط حداکثر شدن آن را به دست آورد. با توجه به مشخصه داده شده شبه انرژی مدار و نیروی ایجاد شده به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$W'_{fld} = \int \lambda di = \int (0.1x\sqrt{i}) di = \frac{1}{15} xi^{\frac{3}{2}} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{1}{15} i^{\frac{3}{2}}$$

ملاحظه می‌گردد نیروی وارده بر جوشن، مستقل از مقدار  $x$  داده شده در معادله  $\lambda - i$  بوده و نسبت به آن همواره ثابت است. یعنی به ازای هر  $x \neq 0$  مقدار  $F_e$  ثابت است. پس می‌توان گفت به ازاء تمامی مقادیر  $x$ ، نیرو حداکثر است.

**مثال ۲۰:** یک سولنوئید دارای هسته هوایی با ارتفاع  $h$  و شعاع  $r$  مطابق شکل زیر دارای  $N$  دور سیم‌بندی حامل جریان  $i$  است شعاعی که

تمایل دارد سولنوئید را بترکاند، توسط کدام رابطه زیر قابل محاسبه است؟

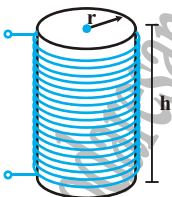

- (۱)  $\frac{1}{2} \mu_0 \frac{(NI)^2}{h}$   
 (۲)  $\mu_0 \frac{(NI)^2}{h} \pi r^2$   
 (۳)  $\frac{1}{2} \mu_0 \frac{(NI)^2}{\pi h}$   
 (۴)  $\mu_0 \frac{(NI)^2}{h} \pi r$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اینکه هسته سولنوئید داده شده هوا است انرژی ذخیره شده در آن عبارت است از:

$$\left. \begin{aligned} W_{fld} &= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} V_c \\ B &= \mu_0 H = \mu_0 \frac{NI}{h} \\ V_c &= \pi r^2 h = \text{حجم استوانه} \end{aligned} \right\} \Rightarrow W_{fld} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2 (NI)^2}{\mu_0 h^2} \pi r^2 h = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{(NI)^2}{h} \pi r^2$$

طبق این معادله دیده می‌شود که انرژی ذخیره شده در میدان تابعی از  $(r, i)$  است، یعنی به صورت  $W_{fld}(i, r)$  قابل بیان است لذا با توجه به روش انرژی داریم:

$$F_e = -\frac{\partial W_{fld}(i, r)}{\partial r} = -\frac{1}{2} \mu_0 \frac{(NI)^2}{h} \times \pi \times 2r = -\mu_0 \frac{(NI)^2}{h} \pi r \quad (N)$$

توجه: اگر فشار روی سطح سولنوئید ( $P_e$ ) خواسته شود چون  $P_e = \frac{F_e}{A}$  می‌باشد باید مساحت جانبی سولنوئید ( $A$ ) را به دست آورد در این صورت:

$$A = 2\pi r h \Rightarrow P_e = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{(NI)^2}{h^2} \left( \frac{N}{m} \right)$$



**کلمه مثال ۲۱:** مشخصه شار دور- جریان در یک مبدل الکترومکانیکی با معادله  $\lambda = \frac{1}{10x} i^2$  داده شده است که در آن  $x$  برحسب میلی‌متر لحاظ شده است. اگر قسمت متحرک این مبدل، بسیار سریع از موقعیت  $x = 4\text{mm}$  و جریان  $i = 4\text{A}$  به موقعیت  $x = 1\text{mm}$  حرکت کند، نیروی متوسط پدیدآمده در حین حرکت چند نیوتن است؟

(۱)  $\frac{1000}{9}$

(۲)  $\frac{1600}{9}$

(۳)  $\frac{800}{9}$

(۴)  $\frac{1200}{9}$


پاسخ: گزینه «۲» مشخصه  $\lambda - i$  با توجه به معادله داده شده به صورت زیر قابل ترسیم است.

از آنجایی که مقادیر  $x$  و  $i$  در نقطه کار اولیه مشخص است می‌توان  $\lambda$  را در این نقطه کار به دست آورد و چون حرکت بسیار سریع است پس  $\lambda$  ثابت بوده یعنی  $\lambda$  به دست آمده در نقطه برخورد نیز همان  $\lambda$  نقطه کار اولیه است لذا داریم:

$$\lambda \Big|_{x=4\text{mm}} = \lambda \Big|_{x=1\text{mm}} = \frac{1}{10 \times 4} \times 4^2 = 0.4 \text{ Wb.T}$$

حال که  $\lambda$  در نقطه برخورد قسمت متحرک به قسمت ساکن به دست آمده است می‌توان جریان سیم‌پیچ تحریک مبدل را در این نقطه به صورت زیر به دست آورد:

$$\lambda \Big|_{x=1\text{mm}} = \frac{1}{10 \times 1} \times i^2 = 0.4 \text{ Wb.T} \Rightarrow i = 2\text{A}$$

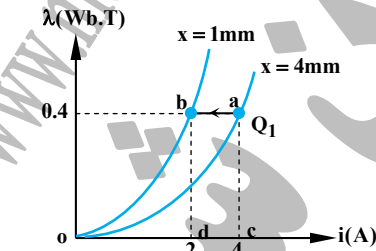


تا اینجا مختصات نقاط موردنظر در مشخصه  $\lambda - i$  را به دست آوردیم، حال برای محاسبه نیروی متوسط پدید آمده باید کار مکانیکی در حین حرکت را که همان سطح محصور بین دو منحنی است به صورت زیر به دست آورد:

$$\Delta W_{\text{mech}} = S_{\text{obdo}} + S_{\text{abdea}} - S_{\text{oacdo}} = \int_0^2 \frac{1}{10} i^2 di + (2 \times 0.4) - \int_0^4 \frac{1}{40} i^2 di = \frac{8}{15} \text{ J}$$

$$F_{\text{eav}} = \frac{\Delta W_{\text{mech}}}{\Delta x} = \frac{\frac{8}{15}}{(4-1) \times 10^{-3}} = \frac{1600}{9} \text{ N}$$

با توجه به کار مکانیکی به دست آمده نیروی متوسط پدید آمده برابر است با:

**کلمه مثال ۲۲:** در مدار سیستم الکترومغناطیسی شکل زیر هسته A در جای خود محکم شده و قابلیت حرکت ندارد. اما هسته H شکل وسط قادر است در راستای محور خود به چپ یا راست حرکت کند، با اعمال جریان به سیم‌پیچ تحریک این سیستم در خصوص نیروی پدید آمده کدام گزینه زیر صحیح‌تر است؟

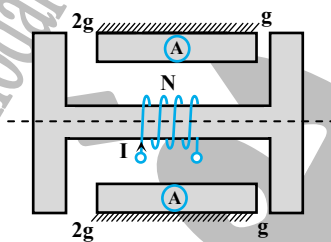

(۱) هسته H شکل با نیرویی که متناسب با  $\frac{I^2}{g}$  است به سمت راست حرکت می‌کند.



(۲) هسته H شکل با نیرویی که متناسب با  $\frac{I}{g}$  است به سمت چپ حرکت می‌کند.

(۳) هسته H شکل با نیرویی که متناسب با  $\frac{I^2}{g}$  است به سمت چپ حرکت می‌کند.

(۴) هسته H شکل حرکت نکرده و ساکن می‌ماند.

پاسخ: گزینه «۴» به دلیل ثابت بودن مجموع مقاومت مغناطیسی هر یک از شاخه‌های بالا و پایین نیرویی در شکل پدید نمی‌آید، زیرا در صورتی که هسته H شکل در راستای محور خود به هر سمتی حرکت کند رلوکتانس کل بدون تغییر باقی می‌ماند، پس هسته حرکت نمی‌کند (زیرا هسته در جهتی حرکت می‌کند که رلوکتانس کل دیده شده از دو سر سیم‌پندی کاهش یابد).

**مثال ۲۳:** در رله الکترومغناطیسی شکل زیر اگر شکل موج جریان تغذیه رله به صورت داده شده باشد، اندازه نیروی وارد بر جوشن در

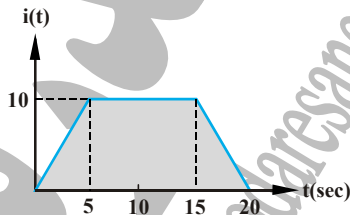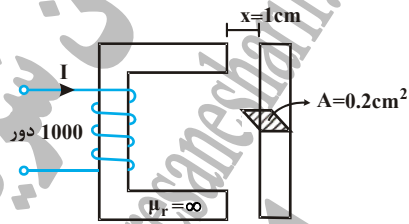

لحظه  $t = 18 \text{ sec}$  چند نیوتن است؟  $(\mu_0 = 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}})$

- ۱/۲ (۱)
- ۰/۴ (۲)
- ۱/۶ (۳)
- ۰/۸ (۴)

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اینکه نیرو در لحظه  $t = 18 \text{ SEC}$  خواسته شده کافی است معادله پاره‌خط سوم را نوشت اما جهت تحلیل کلی در اینجا معادله نیرو را در تمامی بازه زمانی محاسبه می‌کنیم. برای این منظور ابتدا باید معادله جریان را با توجه به منحنی آن به صورت زیر به دست آورد:

$$i(t) = \begin{cases} 2t & t < 5 \\ 10 & 5 < t < 15 \\ -2t + 40 & 15 < t < 20 \end{cases}$$

با توجه به خطی بودن سیستم، نیروی وارد بر جوشن برابر است با:

$$\begin{cases} F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL(x)}{dx} \\ L(x) = \frac{N^2}{R(x)} = \frac{N^2}{\frac{2x}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 N^2 A}{2x} \Rightarrow \frac{dL(x)}{dx} = \frac{\mu_0 N^2 A}{2} \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{\mu_0 N^2 A}{2x^2} \Rightarrow F_e = \frac{1}{2} I^2 \times (-\frac{\mu_0 N^2 A}{2x^2}) = -\frac{\mu_0 N^2 A I^2}{4x^2} \end{cases}$$

حال باید به جای متغیر جریان در معادله فوق از ضابطه به دست آمده برای  $i(t)$  استفاده نمود، در این صورت داریم:


$$F_e = -\frac{\mu_0 N^2 A I^2}{4x^2} \Rightarrow F_e = \begin{cases} -\frac{\mu_0 N^2 A (2t)^2}{4x^2} & t < 5 \\ -\frac{\mu_0 N^2 A (10)^2}{4x^2} & 5 < t < 15 \\ -\frac{\mu_0 N^2 A (-2t + 40)^2}{4x^2} & 15 < t < 20 \end{cases}$$

$$F \Big|_{t=18 \text{ sec}} = -\left[ \frac{\mu_0 N^2 A (2 \times 18)^2}{4x^2} - \frac{\mu_0 N^2 A (-2 \times 18 + 40)^2}{4x^2} \right] = -\frac{\mu_0 N^2 A}{4x^2} (1296 - 144) = -\frac{\mu_0 N^2 A}{4x^2} 1152$$

توجه شود که اگر بخواهیم این مسئله را سریع‌تر حل کنیم همانطور که ذکر شد کافی است فقط مقدار جریان را در  $t = 18 \text{ sec}$  یافته و در معادله  $F_e = -\frac{\mu_0 N^2 A I^2}{4x^2}$  اما در اینجا از دید آموزشی بهتر است کل مسئله تحلیل شود.

**مثال ۲۴:** شکل زیر یک گیره مغناطیسی را نشان می‌دهد که در آن جهت اعمال نیرو به اجسامی که در بین فاصله هوایی آن قرار دارد از نیروی مغناطیسی استفاده می‌شود. اگر یک تخته دو لایه چوبی به ضخامت  $g = 1 \text{ cm}$  بین فواصل هوایی قرار گیرد چند آمپر از سیم‌بندی عبور کند تا نیروی


$11/25 \text{ N}$  به تخته اعمال شود. (سطح مقطع هسته را در همه جا  $20 \text{ cm}^2$  فرض نموده و ضریب نفوذ مغناطیسی هوا را  $10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$  لحاظ کنید)

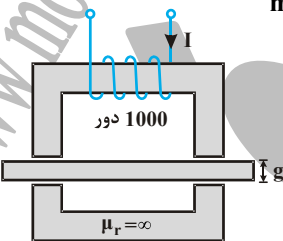

- ۱/۵ A (۱)
- ۲/۵ A (۲)
- ۱ A (۳)
- ۲ A (۴)

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اینکه ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت بوده و از آنجائیکه چوب جزء مواد غیرمغناطیسی (مانند هوا) می‌باشد.

مدار معادل به صورت زیر قابل رسم است:

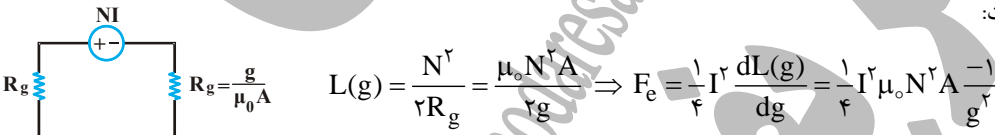

$$L(g) = \frac{N^2}{2R_g} = \frac{\mu_0 N^2 A}{2g} \Rightarrow F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL(g)}{dg} = \frac{1}{2} I^2 \mu_0 N^2 A \frac{1}{g^2}$$

برای تولید  $11/25 \text{ N}$  داریم: (دقت شود که علامت منفی رابطه فوق بیانگر جهت نیروی القایی است که همواره در جهت کاهش فاصله هوایی عمل می‌کند

$$11/25 = \frac{1}{4} I^2 \times 10^{-6} \times 1000^2 \times 20 \times 10^{-4} \times \frac{+1}{(10^{-2})^2} \Rightarrow I = 1/5 \text{ A}$$

لذا در محاسبه اندازه جریان آن را لحاظ نمی‌کنیم.)

**مثال ۲۵:** در رله الکترومغناطیسی شکل زیر تعداد دور سیم‌بندی تحریک  $1000$ ، سطح مقطع هسته  $2 \text{ cm}^2$  و طول اولیه هر یک از فواصل هوایی


$5 \text{ mm}$  است. اگر ثابت فنرها  $10000 \frac{\text{N}}{\text{m}}$  باشند با اعمال جریان DC با دامنه  $5 \text{ A}$  طول فواصل هوایی چه تغییری می‌کند؟ ( $\mu_0 = 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$  فرض گردد.)

(۱) به صفر می‌رسد.

(۲) به نصف مقدار اولیه می‌رسد.

(۳) هیچ تغییری نمی‌کند.

(۴) به یک سوم مقدار اولیه می‌رسد.

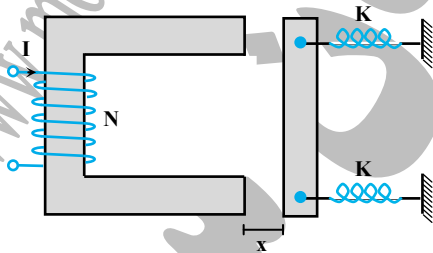

**پاسخ:** گزینه «۲» طبق قوانین فیزیک پایه شرط تعادل نیروها در قطعه متحرک به صورت مقابل است:

چون نیروهای وارد بر قطعه متحرک هم جهت بوده و فقط یک سیم‌بندی تحریک داریم، می‌توان به راحتی از رابطه زیر نیرو را به دست آورد:

$$\begin{cases} F_{e1} + F_{e2} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} \\ L = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2 \mu_0 A}{2x} \end{cases} \Rightarrow |F_{e1} + F_{e2}| = \frac{1}{2} \times \frac{5^2 \times 1000^2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-4}}{2} \times \frac{-1}{(\Delta \times 10^{-3})^2} = 50 \text{ N}$$

$$|F_{k1} + F_{k2}| = 2K\Delta x = 2 \times 10000 \times \Delta x = 20000\Delta x$$

نیروی کششی ناشی از فنرها نیز با توجه به رابطه مقابل قابل محاسبه است:


$$50 = 20000\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{50}{20000} = 0.0025 \text{ m} = 2/5 \text{ mm}$$

با جایگذاری رابطه نیروی کششی در رابطه تعادل نیروها داریم:

یعنی میزان جابه‌جایی فنرها که برابر میزان جابه‌جایی قطعه متحرک است برابر  $2/5 \text{ mm}$  می‌باشد، لذا می‌توان گفت طول فواصل هوایی به نصف مقدار اولیه می‌رسد.

**مثال ۲۶:** در رله الکترومغناطیسی شکل زیر به ازای چه جریانی رله عمل کرده و با کاهش طول فاصله هوایی خود موجب بسته شدن کنتاکت اصلی

می‌گردد؟ ثابت فنرها را  $1 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$  و سطح مقطع هسته را  $2 \text{ cm}^2$  در نظر بگیرید. ضمناً  $\mu_0 = 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$  فرض شود.

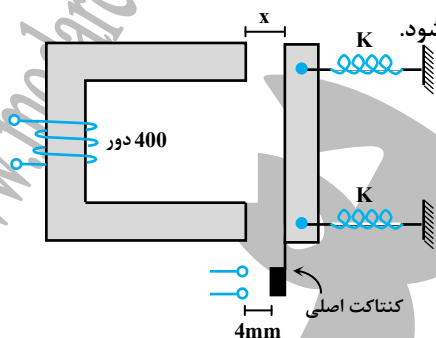

(۱)  $2 \text{ A}$

(۲)  $3 \text{ A}$

(۳)  $4 \text{ A}$

(۴)  $5 \text{ A}$

**پاسخ:** گزینه «۳» پس از اعمال جریان، قطعه متحرک در جایی متوقف می‌شود که نیروی رلوکتانسی فواصل هوایی با نیروی کششی عکس‌العمل

فنرها برابر گردند، لذا شرط تعادل عبارت است از:

$$|F_{e1} + F_{e2}| = |F_{k1} + F_{k2}|$$

چون نیروی رلوکتانسی هر دو فاصله هوایی در یک جهت بوده و ناشی از یک سیم‌پیچ است می‌توان مجموع آن‌ها را توسط رابطه زیر به دست آورد:

$$\begin{cases} |F_{e1} + F_{e2}| = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} \\ L = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2 \mu_0 A}{2x} \end{cases} \Rightarrow |F_{e1} + F_{e2}| = \frac{1}{2} I^2 \frac{N^2 \mu_0 A}{2} \frac{1}{x^2}$$



از طرفی نیروی عکس‌العمل فنرها نیز از رابطه مقابل قابل محاسبه است:

$$|F_{k_1} + F_{k_2}| = 2K\Delta x$$

با جایگذاری روابط در معادله تعادل نیروها داریم: (دقت شود که فنرها باید به اندازه ۴ mm باز شوند تا کنتاکت رله ببندد لذا  $\Delta x = 4 \text{ mm}$  بوده و ضمناً نیروی رلوکتانسی فواصل هوایی نیز که تابعی از  $x$  می‌باشد باید به ازای  $x = 4 \text{ mm}$  به دست آید، زیرا قسمت متحرک هسته نیز به اندازه ۴ mm حرکت می‌کند).

$$\begin{cases} \frac{1}{2} I^2 \frac{N^2 \mu_0 A}{2x^2} = 2K\Delta x \\ x = 4 \times 10^{-3} \\ \Delta x = 4 \times 10^{-3} \\ N = 400 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2} \times I^2 \times \frac{400^2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-4}}{2 \times (4 \times 10^{-3})^2} = 2 \times 1000 \times 4 \times 10^{-3} \Rightarrow I = 4 \text{ A}$$

**مثال ۲۷:** در سیستم مغناطیسی شکل زیر عمق هسته در همه جا یکسان می‌باشد. اگر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته در همه جا بی‌نهایت فرض شده و از پراکندگی فوران و وزن هسته صرف‌نظر شود رابطه بین  $g_1$  و  $g_2$  چگونه باشد تا هسته وسطی به صورت معلق در هوا قرار گیرد؟

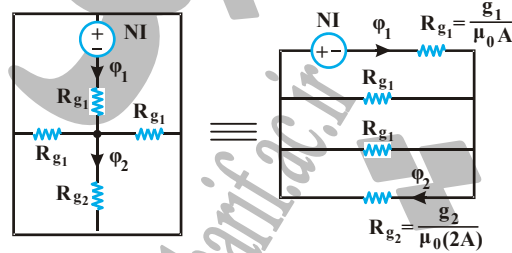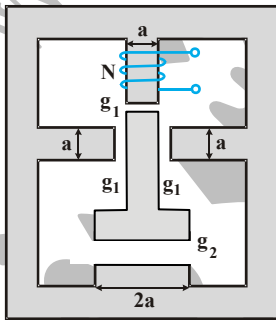

$$g_2 + (2g_1 + g_2)^2 = 0 \quad (1)$$

$$g_1^2 - (2g_1 + g_2)^2 = 0 \quad (2)$$

$$g_1^2 + 2g_1g_2 + g_2^2 = 0 \quad (3)$$

$$g_1^2 - 2(g_1 + g_2)^2 = 0 \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده و مفروضات مسئله مدار معادل الکتریکی به صورت روبرو قابل رسم است. در این شکل در حالت کلی ۴ نیروی رلوکتانسی تولید می‌شوند. دو نیرو مربوط به فواصل هوایی سمت چپ و راست بوده که به دلیل برابری فوران‌ها و برابری رلوکتانس‌ها این دو نیرو یکدیگر را خنثی نموده لذا قطعه وسطی هیچگاه به سمت چپ یا راست حرکت نمی‌کند اما دو نیروی دیگر نیز ناشی از فواصل هوایی بالا و پایین تولید می‌شوند از آنجاییکه شار عبوری از این دو فاصله هوایی برابر یکدیگر نیست.

لذا در صورتی نیروی بالا کشنده ناشی از فاصله هوایی بالا برابر نیروی پایین کشنده ناشی از فاصله هوایی پایین می‌شود که یک تعامل بین اندازه شاره‌ها و اندازه رلوکتانس دو فاصله هوایی مذکور برقرار باشد لذا با نوشتن معادلات نیروهای بالا کشنده ( $F_{e_1}$ ) و پایین کشنده ( $F_{e_2}$ ) شرط تعادل را به صورت  $F_{e_1} = F_{e_2}$  معرفی می‌نماییم. یعنی در صورت برقراری این شرط قطعه وسطی به طور معلق در هوا باقی می‌ماند. برای این منظور با توجه به اینکه تمامی شاخه‌های مدار معادل رسم شده موازی یکدیگرند می‌توان  $\phi_2$  را به صورت زیر برحسب  $\phi_1$  به دست آورد.

$$\phi_1 = \frac{NI}{R_{eq}} \Rightarrow \phi_2 = \frac{\frac{1}{2} R_{g_1}}{\frac{1}{2} R_{g_1} + R_{g_2}} \phi_1 = \frac{\frac{1}{2} \frac{g_1}{\mu_0 A}}{\frac{1}{2} \frac{g_1}{\mu_0 A} + \frac{g_2}{\mu_0 2A}} \phi_1 \Rightarrow \phi_2 = \frac{g_1}{g_1 + g_2} \phi_1$$

$$F_{e_1} = -\frac{1}{2} \phi_1^2 \frac{dR_{g_1}}{dg_1} = -\frac{1}{2} \phi_1^2 \frac{1}{\mu_0 A}$$

$$F_{e_2} = -\frac{1}{2} \phi_2^2 \frac{dR_{g_2}}{dg_2} = -\frac{1}{2} \phi_2^2 \frac{1}{2\mu_0 A}$$

نیروی پدید آمده جهت کاهش رلوکتانس فاصله هوایی بالایی برابر است با:

و به طور مشابه در فاصله هوایی پایین داریم:


اگر بخواهیم هسته وسطی به صورت معلق در هوا بماند، باید  $F_{e_1} = F_{e_2}$  باشد لذا:

$$F_{e_1} = F_{e_2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \phi_1^2 \frac{1}{\mu_0 A} = -\frac{1}{2} \phi_2^2 \frac{1}{2\mu_0 A} \Rightarrow \phi_1^2 = \frac{1}{2} \phi_2^2$$

$$\phi_1^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{g_1}{g_1 + g_2} \phi_1 \right)^2 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \frac{g_1^2}{(g_1 + g_2)^2} \Rightarrow g_1^2 - 2(g_1 + g_2)^2 = 0$$

با توجه به رابط بین  $\phi_1$  و  $\phi_2$  داریم:

**مثال ۲۸:** در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر از وزن قطعه متحرک وسطی صرف‌نظر شده و ضریب نفوذ مغناطیسی در همه جای هسته بی‌نهایت فرض شود، به ازاء چه مقداری از  $x$  نیروی خالص وارد بر قطعه متحرک وسطی صفر می‌شود؟ (عمق هسته در همه جای آن یکسان فرض شود)

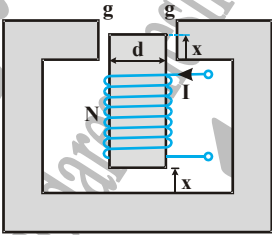


$$x = 2\sqrt{gd} \quad (1)$$

$$x = \sqrt{gd} \quad (2)$$

$$x = \frac{\sqrt{gd}}{2} \quad (3)$$

$$x = \sqrt{\frac{gd}{2}} \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۴» روش اول: در حالت کلی به قطعه وسطی  $\delta$  نیرو وارد می‌شود، که یک نیروی قائم به سمت پایین در جهت کاهش فاصله هوایی  $x$  دو نیروی قائم به سمت بالا جهت افزایش سطح مقطع  $x$  (کاهش رلوکتانس‌های بالایی) و دو نیروی مختلف‌الجهت به سمت طرفین در جهت کاهش فاصله هوایی  $g$  که این دو نیروی اخیر به دلیل یکسان بودن همدیگر را خنثی می‌کنند پس اگر بخواهیم شرایط صفر شدن نیروی خالص به قطعه را به دست آوریم باید روی سه نیروی باقی‌مانده بررسی کنیم، مدار معادل شکل داده شده با فرض عمق  $a$  برای هسته به صورت زیر قابل رسم است:

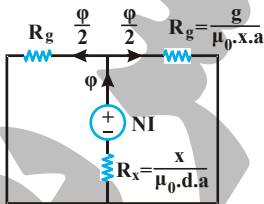

$$F_{e1} = -\frac{1}{2} \left( \frac{\phi}{2} \right)^2 \frac{dR_g}{dx} = -\frac{1}{8} \phi^2 \frac{g}{\mu_0 a x^2}$$

$$F_{e2} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR_x}{dx} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{1}{\mu_0 d a}$$

شرط صفر شدن نیروهای وارد بر قطعه متحرک عبارت است از:

$$|2F_{e1}| = |F_{e2}| \Rightarrow 2 \left( -\frac{1}{8} \phi^2 \frac{g}{\mu_0 a x^2} \right) = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{1}{\mu_0 d a} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{gd}{2}}$$

روش دوم: همانطور که ذکر گردید در حالتی که نیروی مقاوم در میدل وجود ندارد نقطه تعادل جایی است که رلوکتانس دیده شده توسط سیم‌پیچ حداقل گردد، لذا ابتدا معادله رلوکتانس دیده شده توسط سیم‌پیچ را نوشته و سپس با مشتق‌گیری نقطه حداقل آنرا محاسبه می‌کنیم. برای این منظور با توجه به مدار معادل به دست آمده می‌توان نوشت:

$$R_{eq}(x) = R_x + (R_g \parallel R_g) = \frac{x}{\mu_0 d a} + \frac{1}{2} \frac{g}{\mu_0 x a}$$


$$\frac{dR_{eq}(x)}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\mu_0 d a} + \frac{g}{2\mu_0 a x^2} = 0 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{gd}{2}}$$

توجه شود که اگر بخواهیم مطمئن شویم که نقطه به دست آمده، نقطه حداقل است باید از آزمون مشتق دوم استفاده نمود یعنی مشتق دوم  $R_{eq}(x)$  را در نقطه به دست آمده محاسبه نمود، اگر این مشتق مثبت شود نقطه بدست آمده حداقل است یعنی:

$$\frac{d^2 R_{eq}(x)}{dx^2} = \frac{g}{\mu_0 x^3 a} \Bigg|_{x=\sqrt{\frac{gd}{2}}} > 0$$

چون مشتق دوم مثبت شده پس  $x = \sqrt{\frac{gd}{2}}$  نقطه حداقل است.

**مثال ۲۹:** شکل زیر ساختمان ساده شده یک آمپر متر از نوع آهن نرم گردان را نشان می‌دهد. ضریب خودالقایی سیم پیچی این دستگاه به صورت  $L = 10 + 20\pi\theta$  بر حسب میکروهنری بیان می‌شود. مقاومت سیم پیچی  $90\text{ m}\Omega$  و ثابت فنر نیز  $\frac{N \cdot \text{m}}{\text{rad}} = 6 \times 10^{-5}$  می‌باشند. اگر عقربه در زاویه  $6^\circ$  نسبت به حالت اولیه خود قرار گیرد چه جریان متناوب سینوسی را نشان می‌دهد؟ (گشتاور مقاوم فنر از رابطه  $T = K\theta$  به دست می‌آید)

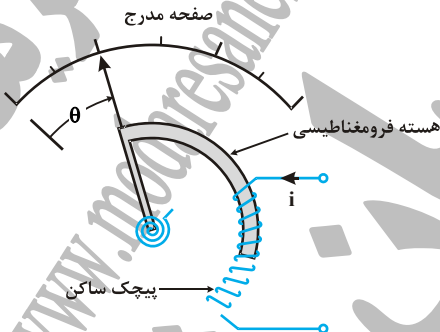

(۱) ۱A ماکزیمم

(۲) ۱A مؤثر

(۳) ۲A ماکزیمم

(۴)  $\sqrt{2}$  A مؤثر

پاسخ: گزینه «۴» با اعمال جریان به سیم‌بندی تحریک این آمپر متر گشتاور ایجاد شده به صورت زیر به دست می‌آید:

$$T_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(\theta)}{d\theta} = \frac{1}{2} i^2 (20\pi \times 10^{-6}) = 10\pi \times 10^{-6} i^2$$

$$T_e(t) = 10\pi \times 10^{-6} (i_{\max} \sin \omega t)^2 = 10\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2 \sin^2 \omega t$$

چون جریان عبوری از دستگاه متناوب سینوسی است لذا:

مقدار متوسط این گشتاور با استفاده از بسط  $\sin^2 \omega t$  به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$T_e(t) = 10\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2 \left( \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \Rightarrow T_{e_{av}} = 5\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2$$

سیم پیچی (پیچک ساکن) دستگاه این گشتاور متوسط را تولید نموده و در عوض فنر نیز گشتاور مقاوم  $T = K\theta$  را تولید می‌کند عقربه در جایی می‌ایستد که این دو گشتاور یکسان شوند یعنی:

$$T_{e_{av}} = 5\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2 = K\theta = 6 \times 10^{-5} \theta$$

با توجه به اینکه عقربه دستگاه  $6^\circ$  منحرف شده داریم: (دقت شود که همواره در محاسبات این درس از واحد rad برای زاویه استفاده می‌شود)

$$\theta = 6^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \Rightarrow 5\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2 = 6 \times 10^{-5} \times \frac{\pi}{3} \Rightarrow i_{\max}^2 = 4 \Rightarrow i_{\max} = 2 \text{ A} \Rightarrow i_{\text{rms}} = \frac{i_{\max}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ A}$$

**مثال ۳۰:** اگر از دستگاه اندازه‌گیری مثال قبل به عنوان یک ولت‌متر استفاده کنیم زمانی که عقربه دستگاه  $9^\circ$  از مقدار اولیه خود جابجا شده چند میلی‌ولت ولتاژ متناوب  $150\text{ Hz}$  را نشان می‌دهد؟ (جهت راحتی در محاسبات  $\pi = 3$  فرض شود)

(۴)  $90\sqrt{6}\text{ mV}$  مؤثر(۳)  $90\sqrt{6}\text{ mV}$  ماکزیمم(۲)  $90\text{ mV}$  مؤثر(۱)  $90\text{ mV}$  ماکزیمم

پاسخ: گزینه «۴» در اینجا باید ابتدا به ازاء انحراف  $9^\circ$  جریان عبوری از سیم‌بندی را محاسبه نمود لذا مانند حل مثال قبل جریان عبوری از

سیم‌بندی در  $\theta = 9^\circ = \frac{\pi}{2}$  برابر است با:

$$T_{e_{av}} = 5\pi \times 10^{-6} i_{\max}^2 = 6 \times 10^{-5} \theta \Rightarrow 5\pi \times 10^{-6} \times i_{\max}^2 = 6 \times 10^{-5} \times \frac{\pi}{2} \Rightarrow i_{\max} = \sqrt{6} \text{ A} \Rightarrow i_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} \text{ A} = \sqrt{3} \text{ A}$$

از دید مداری دستگاه مورد بحث یک مدار RL است که اندوکتانس آن در  $\theta = \frac{\pi}{2}$  برابر است با:

$$L = 10 + 20\pi\theta \xrightarrow{\theta = \frac{\pi}{2}} L = 10 + 20\pi \times \frac{\pi}{2} = 10 + 10\pi^2 = 100\text{ }\mu\text{H}$$

با توجه به فرکانس ولتاژ اعمالی و مقاومت اهمی سیم‌بندی داریم:

$$\begin{cases} X_L = L.2\pi f = (100 \times 2\pi \times 150) \times 10^{-6} = 0.09\Omega \\ R_L = 90\text{ m}\Omega = 0.09\Omega \end{cases} \Rightarrow |\bar{Z}| = \sqrt{R_L^2 + X_L^2} = \sqrt{0.09^2 + 0.09^2} = 0.09\sqrt{2}\Omega$$

$$V_{\text{rms}} = |\bar{Z}| \cdot I_{\text{rms}} = 0.09\sqrt{2} \times \sqrt{3} = 0.09\sqrt{6} = 90\sqrt{6}\text{ mV}$$

از این امپدانس جریان مؤثر  $\sqrt{3}$  آمپری عبور می‌کند لذا:

## تست‌های تألیفی فصل دوم - مبحث بررسی مبدل‌های چندتحریکه و انواع گشاور تولیدی در ماشین‌های گردان

**کلمه مثال ۱:** در یک مدار مغناطیسی با دو تحریک معادله شبه انرژی ذخیره شده در میدان به صورت  $W'_{fld}(i_1, i_2, x) = \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} i_1 \sqrt{i_2}$  داده شده

است مقدار انرژی میدان مغناطیسی در حالتی که  $i_1 = 3A$  و  $i_2 = 1A$  و  $x = 0.05m$  است چند ژول است؟

- (۱) ۶ ج (۲) ۱۲ ج (۳) ۱۶ ج (۴) ۱۸ ج

پاسخ: گزینه «۱» همانطور که ذکر گردید در سیستم‌های مغناطیسی چند تحریکه داریم:

$$W_{fld} + W'_{fld} = \sum_{i=1}^m \lambda_i I_i \xrightarrow{\text{در سیستم دو تحریکه}} W_{fld} + W'_{fld} = \lambda_1 I_1 + \lambda_2 I_2$$

شار دور سیم‌پیچ‌ها در چنین مداری تابعی از جریان‌ها و جابجایی قطعه متحرک بوده و مانند سیستم‌های یک تحریکه از مشتق شبه انرژی بصورت زیر قابل محاسبه است:

$$\lambda_1(i_1, i_2, x) = \left. \frac{\partial W'_{fld}(i_1, i_2, x)}{\partial i_1} \right|_{i_2, x = \text{ثابت}} = \frac{\partial}{\partial i_1} \left( \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} i_1 \sqrt{i_2} \right) = \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} \sqrt{i_2} \bigg|_{\substack{i_2=1 \\ x=0.05}} = 3 \text{ Wb}$$

$$\lambda_2(i_1, i_2, x) = \left. \frac{\partial W'_{fld}(i_1, i_2, x)}{\partial i_2} \right|_{i_1, x = \text{ثابت}} = \frac{\partial}{\partial i_2} \left( \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} i_1 \sqrt{i_2} \right) = \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} \frac{i_1}{2\sqrt{i_2}} \bigg|_{\substack{i_1=3 \\ i_2=1 \\ x=0.05}} = 4/5 \text{ Wb}$$

$$W'_{fld}(i_1, i_2, x) = \left. \frac{2x + 0.1}{x + 0.1} i_1 \sqrt{i_2} \right|_{\substack{i_1=3 \\ i_2=1 \\ x=0.05}} = 9 \text{ J}$$

همچنین با جایگذاری مقادیر در معادله شبه انرژی داده شده داریم:

حال می‌توان انرژی ذخیره شده را بصورت زیر محاسبه نمود:

$$W_{fld} + W'_{fld} = \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 \Rightarrow W_{fld} = (\lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2) - W'_{fld} \Rightarrow W_{fld}(3, 1, 0.05) = [(3 \times 3) + (4/5 \times 1)] - 9 = 4/5 \text{ J}$$

**کلمه مثال ۲:** در یک مدار مغناطیسی با دو تحریک، معادله شبه انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی به صورت  $W'_{fld} = \frac{x + 0.1}{2x + 0.1} i_1^2 i_2$  بیان می‌گردد.

مقدار انرژی ذخیره شده در میدان در هنگامی که  $x = 0.02m$ ،  $i_1 = i_2 = 2A$  است چند ژول است؟

- (۱) ۲/۴ (۲) ۴/۸ (۳) ۹/۶ (۴) ۷/۲

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید مقادیر شار دور ناشی از هر یک از سیم‌بندی‌های تحریک را در نقطه کار موردنظر به دست آورد. لذا داریم:

$$\lambda_1 = \left. \frac{\partial W'_{fld}}{\partial i_1} = \frac{x + 0.1}{2x + 0.1} i_2 \times 2i_1 \right|_{\substack{i_1 = i_2 = 2A \\ x = 0.02m}} = 4/8 \text{ Wb.Turn}, \quad \lambda_2 = \left. \frac{\partial W'_{fld}}{\partial i_2} = \frac{x + 0.1}{2x + 0.1} i_1^2 \right|_{\substack{i_1 = 2A \\ x = 0.02m}} = 2/4 \text{ Wb.Turn}$$


$$W'_{fld} \bigg|_{\substack{i_1 = i_2 = 2A \\ x = 0.02m}} = \frac{0.02 + 0.1}{0.04 + 0.1} \times 2^2 \times 2 = 4/8 \text{ J}$$

همچنین شبه انرژی مدار نیز در نقطه کار موردنظر به صورت مقابل قابل محاسبه است:

حال که شبه انرژی و مقادیر  $\lambda$ ها در نقطه کار موردنظر در دسترس است می‌توان انرژی را از رابطه کلی زیر محاسبه نمود:

$$W_{fld} + W'_{fld} = \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 \Rightarrow W_{fld} + 4/8 = (4/8 \times 2) + (2/4 \times 2) \Rightarrow W_{fld} = 9/6 \text{ J}$$

**مثال ۳:** در سیستم مغناطیسی دو تحریکه شکل زیر معادله اندوکتانس‌های خودی و متقابل داده شده‌اند، اگر از مقاومت اهمی سیم‌بندی‌ها صرف‌نظر شده و جریان عبوری از سیم‌بندی‌ها به ترتیب  $i_1 = 20\text{ A}$  و  $i_2 = 15\text{ A}$  باشند، با تغییر طول فاصله هوایی از  $1\text{ m}$  به  $2\text{ m}$  انرژی الکتریکی هر منبع چند وات ثانیه می‌گردد؟

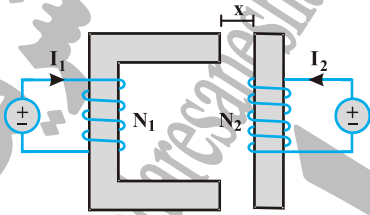

$$L_{11} = 1 + \frac{2}{x}$$

$$L_{22} = 2 + \frac{2}{x}$$

$$L_{12} = L_{21} = \frac{2}{x}$$

- (۱)  $1200$  و  $250$
- (۲)  $1000$  و  $750$
- (۳)  $750$  و  $250$
- (۴)  $250$  و  $250$

**پاسخ:** گزینه «۲» همان‌طور که بیان شد برای محاسبه انرژی الکتریکی هر منبع در سیستم‌های دو تحریکه مانند سیستم‌های یک تحریکه ابتدا شار دور هر سیم‌پیچ را محاسبه می‌کنیم. در این خصوص باید دقت نمود که در سیستم مغناطیسی داده شده با توجه به جهت پیش سیم‌پیچ‌ها و جهت جریان آن‌ها تزویج بین دو سیم‌پیچ منفی است (زیرا فوران دو سیم‌پیچ عکس یکدیگرند). در این صورت نیروی پدید آمده دافعه بوده و برای مدل کردن این امر باید مقدار  $i_2$  را به صورت منفی در معادله اعمال نمود:

$$\lambda_1(i_1, i_2, x) = L_{11}(x)i_1 + L_{12}(x)i_2 = (1 + \frac{2}{x})(20) + (\frac{2}{x})(-15) = 20 + \frac{10}{x}$$

$$\lambda_2(i_1, i_2, x) = L_{22}(x)i_2 + L_{21}(x)i_1 = (2 + \frac{2}{x})(-15) + (\frac{2}{x})(20) = -30 + \frac{10}{x}$$

با توجه به این مقادیر و روابط مربوط به انرژی الکتریکی هر منبع داریم:

$$W_{elec_1}(i_1, i_2, x) = \int_{\lambda_1} \lambda_1 di_1 = \int_{\lambda_1} i_1 d\lambda_1(i_1, i_2, x) = i_1 \lambda_1(i_1, i_2, x) \Big|_{x_1}^{x_2} = 20 \left( 20 + \frac{10}{x} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = -1000 \text{ W.S} = -1000 \text{ J}$$

$$W_{elec_2}(i_1, i_2, x) = \int_{\lambda_2} \lambda_2 di_2 = \int_{\lambda_2} i_2 d\lambda_2(i_1, i_2, x) = i_2 \lambda_2(i_1, i_2, x) \Big|_{x_1}^{x_2} = -15 \left( -30 + \frac{10}{x} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 750 \text{ W.S} = 750 \text{ J}$$

توجه شود که انرژی خالص ورودی در این تست برابر  $W_{elec_1} + W_{elec_2} = -1000 + 750 = -250 \text{ W.S}$  است.

**مثال ۴:** در یک مبدل الکترومکانیکی دو تحریکه مقادیر اندوکتانس‌های خودی و متقابل دو سیم‌پیچی به صورت زیر داده شده‌اند:

$$L_{11} = 0.3 + 0.1 \cos 4\theta_r, \quad L_{22} = 1/5 + 0.6 \cos 4\theta_r, \quad L_{12} = 0.4 \cos 2\theta_r$$

سیم‌پیچی اول به منبعی با جریان سینوسی با معادله  $i_1(t) = 5\sqrt{2} \cos 5t$  و سیم‌پیچ دوم به منبعی با جریان DC با دامنه  $4\text{ A}$  متصل شده است. گشتاور متوسط تولیدی در این ماشین در  $\theta_r = 60^\circ$  چند  $\text{N.m}$  است؟

- (۱)  $9/6\sqrt{3}$
- (۲)  $2/6\sqrt{3}$
- (۳)  $3/9\sqrt{3}$
- (۴)  $4/1\sqrt{3}$

**پاسخ:** گزینه «۴» از آنجایی که جریان‌های تحریک DC و سینوسی هستند می‌توان به‌طور مستقیم گشتاور متوسط را به صورت زیر به دست آورد:

$$T_{eav} = \frac{1}{2} I_{rms}^2 \frac{dL_{11}}{d\theta_r} + \frac{1}{2} I_{dc}^2 \frac{dL_{22}}{d\theta_r} + I_{rms} I_{dc} \frac{dL_{12}}{d\theta_r} = \frac{1}{2} \times \left( \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2 \times \left( -0.1 \sin 4\theta_r \right) \Big|_{\theta_r=60^\circ} + \frac{1}{2} (4)^2 \left( -2/4 \sin 4\theta_r \right) \Big|_{\theta_r=60^\circ} + \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times 4 \left( -0.8 \sin 2\theta_r \right) \Big|_{\theta_r=60^\circ} = 4/1\sqrt{3} \text{ N.m}$$

**مثال ۵:** در یک سیستم الکترومکانیکی دو تحریکه ماتریس اندوکتانس به صورت زیر داده شده است. اگر معادله جریان عبوری از سیم‌بندی اول و

دوم به صورت  $i_1(t) = 10 \sin \omega t$  و  $i_2(t) = 5 \cos(\omega t - 30^\circ)$  باشد. مقدار متوسط نیروی جاذبه ایجاد شده در این مبدل هنگامی که  $x = 0.5\text{ m}$  است چند نیوتن می‌باشد؟

$$L = \begin{bmatrix} 1 + \frac{2}{x} & \frac{2}{x} \\ \frac{2}{x} & 2 + \frac{2}{x} \end{bmatrix}$$

- (۱)  $150\text{ N}$
- (۲)  $350\text{ N}$
- (۳)  $250\text{ N}$
- (۴)  $100\text{ N}$



✓ پاسخ: گزینه «۲» از آنجایی که جریان‌های تحریک هر دو سینوسی و هم‌فکانس می‌باشند می‌توان مقدار متوسط نیرو را به صورت یک‌ضرب از رابطه زیر به دست آورد. دقت شود که چون نیروی جاذبه خواسته شده است علامت  $i_1$  را مثبت فرض می‌کنیم.

$$F_{av} = \frac{1}{2} i_{rms1}^2 \frac{dL_{11}}{dx} + \frac{1}{2} i_{rms2}^2 \frac{dL_{22}}{dx} + i_{rms1} i_{rms2} \cos \alpha \frac{dL_{12}}{dx}$$

در رابطه فوق  $\alpha$  اختلاف زاویه بین دو جریان است. برای به دست آوردن این اختلاف زاویه بهتر است هر دو جریان را به یک فرم یعنی هر دو سینوسی یا هر دو کسینوسی نوشته شود لذا با بازنویسی  $i_1$  به صورت  $i_1 = 10 \sin \omega t = 10 \cos(\omega t - 90^\circ)$  و مقایسه با معادله  $i_2$  دیده می‌شود که  $\alpha = 60^\circ$  است. با جایگذاری سایر پارامترها داریم:

$$F_{av} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \times \frac{-2}{x^2} \Big|_{x=0/\Delta m} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 \times \frac{-2}{x^2} \Big|_{x=0/\Delta m} + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) \times \cos 60^\circ \times \frac{-2}{x^2} \Big|_{x=0/\Delta m} \Rightarrow F_{av} = 35 \text{ N}$$

✓ مثال ۶: در یک سیستم مغناطیسی دو تحریکه ماتریس اندوکتانس به صورت زیر داده شده است. اگر از مقاومت اهمی سیم‌بندی‌های این سیستم صرف‌نظر شده و جریان عبوری از سیم‌بندی‌ها به ترتیب دارای دامنه‌های  $I_1 = 4A$  و  $I_2 = 2A$  باشند نیروی دافعه بین دو سیم‌بندی چند نیوتن است؟

$$L = \begin{bmatrix} 1 + \frac{x}{2} & 1 - 3x \\ 1 - 3x & 2 + 3x \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 10 \text{ (۲)} & 14 \text{ (۱)} \\ 34 \text{ (۴)} & 24 \text{ (۳)} \end{matrix}$$

✓ پاسخ: گزینه «۴» همانطور که در متن درسنامه اثبات شد، نیروی پدید آمده در سیستم‌های دو تحریکه از رابطه زیر قابل استخراج است فقط باید دقت نمود که چون نیروی دافعه خواسته شده، باید یکی از جریان‌ها را با علامت منفی اعمال نمود:

$$F_e = \frac{1}{2} I_1^2 \frac{dL_{11}(x)}{dx} + \frac{1}{2} I_2^2 \frac{dL_{22}(x)}{dx} + I_1 I_2 \frac{dL_{12}(x)}{dx} = \left[ \frac{1}{2} I_1^2 \frac{d}{dx} \left(1 + \frac{x}{2}\right) \right] + \left[ \frac{1}{2} I_2^2 \frac{d}{dx} (2 + 3x) \right] + [I_1 I_2 \frac{d}{dx} (1 - 3x)]$$

$$\Rightarrow F_e = \frac{1}{2} (4)^2 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} (-2)^2 (3) + (4)(-2)(-3) = 34 \text{ N}$$

✓ مثال ۷: در مثال قبل اگر به جای جریان‌های DC جریان‌های AC هم فکانس با دامنه حداکثری برابر همان مقادیر DC به سیم‌بندی‌ها اعمال گردد حداکثر نیروی متوسط دافعه بین دور سیم‌بندی‌ها برابر چند نیوتن می‌شود؟

$$\begin{matrix} 34 \text{ (۱)} & 14 \text{ (۲)} & 17 \text{ (۳)} & 7 \text{ (۴)} \end{matrix}$$

✓ پاسخ: گزینه «۳» با توجه به اینکه دامنه حداکثر جریان‌ها مانند حالت DC است، معادله جریان عبوری از هر سیم‌بندی به صورت  $i_1(t) = 4 \sin \omega t$  و  $i_2(t) = 2 \sin \omega t$  است. با اعمال این مقادیر به معادله نیروی القایی داریم:

$$F_e(t) = \frac{1}{2} [(4 \sin \omega t)^2 \frac{d}{dx} \left(1 + \frac{x}{2}\right)] + \frac{1}{2} [(-2 \sin \omega t)^2 \frac{d}{dx} (2 + 3x)] + [(4 \sin \omega t)(-2 \sin \omega t) \frac{d}{dx} (1 - 3x)] \Rightarrow F_e(t) = 34 \sin^2 \omega t \text{ N}$$


$$F_e(t) = 34 \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2}\right) = 17 - 17 \cos 2\omega t \text{ N} \Rightarrow F_{e_{av}} = 17 \text{ N}$$

با استفاده از بسط  $\sin^2 \omega t$  داریم:

در اینجا نیز می‌توان نیروی متوسط را بصورت مستقیم از رابطه زیر بدست آورد:

$$F_{e_{av}} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2 \frac{d}{dx} \left(1 + \frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{-2}{\sqrt{2}}\right)^2 \frac{d}{dx} (2 + 3x) + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{-2}{\sqrt{2}}\right) \cos 0^\circ \frac{d}{dx} (1 - 3x) = 17 \text{ N}$$

✓ مثال ۸: در رله مغناطیسی شکل مقابل:  $i_1(t) = I_{m1} \sin \omega_1 t$  و  $L_{11} = \frac{K_1}{X}$  و  $L_{22} = \frac{K_2}{X}$  و  $M_{12} = \frac{K_{12}}{X}$  و  $i_2(t) = I_{m2} \sin \omega_2 t$  است. شرایط تولید نیروی القایی حداقل و حداکثر در این سیستم کدام است؟

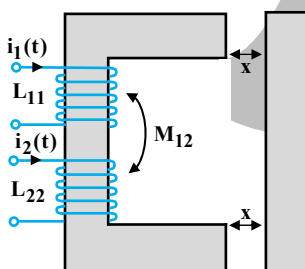

(۱) اگر  $\omega_1 = \omega_2$  باشد نیرو حداقل و اگر  $\omega_1 \neq \omega_2$  باشد نیرو حداکثر است.

(۲) اگر  $\omega_1 = \omega_2$  باشد نیرو حداکثر و اگر  $\omega_1 \neq \omega_2$  باشد نیرو حداقل است.

(۳) اگر  $\omega_1 = \omega_2$  باشد نیرو صفر و اگر  $\omega_1 \neq \omega_2$  باشد نیرو حداقل است.

(۴) اگر  $\omega_1 = \omega_2$  باشد نیرو حداکثر و اگر  $\omega_1 \neq \omega_2$  باشد نیرو صفر است.



✓ پاسخ: گزینه «۲» با توجه به رابطه مربوط به نیروی القایی (و با توجه به مثبت بودن تزیوج) داریم:

$$F_e = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{dL_{11}}{dx} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{dL_{22}}{dx} + i_1 i_2 \frac{dM_{12}}{dx} = \frac{1}{2} I_1^2 \sin^2 \omega_1 t \left[ \frac{-K_1}{x^2} \right] + \frac{1}{2} I_2^2 \sin^2 \omega_2 t \left[ -\frac{K_2}{x^2} \right] + I_1 I_2 \sin \omega_1 t \sin \omega_2 t \left[ -\frac{K_3}{x^2} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} \left[ \frac{K_1 I_1^2}{x^2} (1 - \cos 2\omega_1 t) + \frac{K_2 I_2^2}{x^2} (1 - \cos 2\omega_2 t) + \frac{K_3 I_1 I_2}{x^2} [\cos(\omega_1 - \omega_2)t - \cos(\omega_1 + \omega_2)t] \right]$$

طبق این رابطه می‌توان گفت اگر  $\omega_1 = \omega_2$  باشد نیروی القایی حداکثر و اگر  $\omega_1 \neq \omega_2$  باشد نیروی القایی حداقل است.

✓ مثال ۹: اندوکتانس‌های خودی و متقابل در یک سیستم الکترومغناطیسی دو تحریکه بصورت زیر داده شده‌اند:

$$L_{11} = \frac{1+6x}{2x} \quad L_{12} = L_{21} = \frac{1}{2x} \quad L_{22} = \frac{1+4x}{2x}$$

در این معادلات  $x$  بر حسب متر است. در صورتیکه دو سیم‌پیچ به طور موازی به منبع ولتاژ  $V(t) = 22 \cos(25 \circ t)$  (بر حسب ولت) وصل شوند، به ازاء  $x = 0.5$  متر مقدار متوسط نیروی مغناطیسی برابر است با:

$$-0.16 \text{ N (۱)} \quad -0.08 \text{ N (۲)} \quad -0.04 \text{ N (۳)} \quad -0.02 \text{ N (۴)}$$

✓ پاسخ: گزینه «۲» با توجه به اندوکتانس‌های داده شده ماتریس اندوکتانس این سیستم به صورت زیر قابل بیان است:

$$\underline{L} = \begin{bmatrix} \frac{1+6x}{2x} & \frac{1}{2x} \\ \frac{1}{2x} & \frac{1+4x}{2x} \end{bmatrix} \xrightarrow{x=0.5} \underline{L} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{L}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$$

از آنجایی که جریان هر سیم‌پیچی، انتگرال ولتاژ آن می‌باشد و با توجه به این که  $V_{L_1}(t) = V_{L_2}(t) = 22 \cos 25 \circ t$  (V) داریم:

$$\begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} = \underline{L}^{-1} \begin{bmatrix} \int v_{L_1} dt \\ \int v_{L_2} dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \int 22 \cos 25 \circ t dt \\ \int 22 \cos 25 \circ t dt \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} i_1(t) = 0.16 \sin 25 \circ t \text{ (A)} \\ i_2(t) = 0.24 \sin 25 \circ t \text{ (A)} \end{cases}$$

مشقت اندوکتانس‌ها نسبت به جابجایی به ازاء  $x = 0.5$  متر به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\left. \frac{dL_{11}}{dx} \right|_{x=0.5} = \frac{-1}{2x^2} = -2 \quad \left. \frac{dL_{22}}{dx} \right|_{x=0.5} = -\frac{1}{2x^2} = -2 \quad \left. \frac{dL_{12}}{dx} \right|_{x=0.5} = \frac{dL_{21}}{dx} \bigg|_{x=0.5} = -\frac{1}{2x^2} = -2$$

$$F_e = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{dL_{11}}{dx} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{dL_{22}}{dx} + i_1 i_2 \frac{dL_{12}}{dx}$$

$$F_e = \frac{1}{2} [(0.16)^2 \sin^2 25 \circ t \times (-2)] + \frac{1}{2} [(0.24)^2 \sin^2 25 \circ t \times (-2)] + [(0.16 \times 0.24) \sin^2 25 \circ t \times (-2)] = -0.16 \sin^2 25 \circ t \text{ (N)}$$

در اینجا نیز نیروی القایی متغیر با زمان بوده لذا مقدار متوسط آن را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$F_e = -0.16 \left[ \frac{1 - \cos(2 \times 25 \circ t)}{2} \right] \Rightarrow F_{e_{av}} = -0.08 \text{ (N)}$$

✓ مثال ۱۰: گشتاور ولوکتانسی در ماشین‌های دوار تحت کدامیک از شرایط زیر تولید می‌شود:

(۱) فاصله هوایی بین رتور و استاتور یکنواخت نباشد.

(۲) مقاومت مغناطیسی دیده شده توسط سیم‌بندی استاتور با چرخش رتور تغییر کند.

(۳) مقاومت مغناطیسی دیده شده توسط سیم‌بندی رتور با چرخش رتور تغییر کند.

(۴) مقاومت مغناطیسی دیده شده توسط سیم‌بندی عمل‌کننده با چرخش رتور تغییر کند.

✓ پاسخ: گزینه «۴» اگر سیم‌بندی تحریک‌کننده یا عمل‌کننده روی استاتور نصب باشد گزینه ۲ و اگر روی رتور نصب باشد گزینه ۳ صحیح است. اما

گزینه ۴ که حالتی کلی را بیان نموده همواره صحیح است.

**مثال ۱۱:** در یک ماشین الکتریکی گردان معادله گشتاور ایجاد شده به صورت  $T(i_s, i_r, \theta) = i_s i_r$  می‌باشد. در مورد خصوصیات این ماشین کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) استاتور و رتور این ماشین هر دو قطب برجسته هستند.  
 (۲) استاتور و رتور هر دو استوانه‌ای هستند.  
 (۳) استاتور استوانه‌ای و رتور قطب برجسته است.  
 (۴) استاتور قطب برجسته و رتور استوانه‌ای است.

پاسخ: گزینه «۲» معادله کلی گشتاور در سیستم‌های دو تحریکه به صورت زیر است:

$$T(i_s, i_r, \theta) = \frac{1}{2} i_s \frac{dL_{ss}(\theta)}{d\theta} + \frac{1}{2} i_r \frac{dL_{rr}(\theta)}{d\theta} + i_s i_r \frac{dL_{sr}(\theta)}{d\theta}$$

با مقایسه این معادله با معادله داده شده در صورت تست دیده می‌شود که جملات اول و دوم صفر بوده اما چون  $\dot{I}_s$  و  $\dot{I}_r$  مخالف صفر هستند (چون در معادله صورت تست وجود دارند) پس حتماً  $\frac{dL_{rr}}{d\theta} = \frac{dL_{ss}}{d\theta} = 0$  هستند که بیانگر صاف یا استوانه‌ای بودن استاتور و رتور هستند.

**مثال ۱۲:** در یک ماشین الکتریکی دوار، معادلات اندوکتانس‌های خودی رتور و استاتور به صورت زیر داده شده‌اند، در خصوص نوع استاتور و رتور این ماشین کدام گزینه صحیح است؟

$$L_{ss} = 0.2 + 0.1 \cos 2\theta \text{ H}, \quad L_{rr} = 0.3 \text{ H}$$

- (۱) رتور قطب برجسته - استاتور قطب صاف - ۴ قطب  
 (۲) رتور قطب صاف - استاتور قطب برجسته - ۲ قطب  
 (۳) رتور و استاتور هر دو قطب برجسته - ۴ قطب  
 (۴) رتور و استاتور هر دو قطب صاف - ۲ قطب

پاسخ: گزینه «۱» چون با تغییر  $\theta$  (میزان جابه‌جایی زاویه‌ای رتور) اندوکتانس استاتور ( $L_{ss}$ ) تغییر می‌کند، در واقع  $\frac{dL_{ss}}{d\theta} \neq 0$  است پس رتور از

نوع برجسته بوده و چون اندوکتانس رتور ( $L_{rr}$ ) مستقل از  $\theta$  داده شده، و یا  $\frac{dL_{rr}}{d\theta} = 0$  است استاتور قطب صاف است. ضمناً ضریب  $\theta$  نیز همواره تعداد قطب‌های ماشین را نشان داده پس ماشین ۴ قطب است.

**مثال ۱۳:** در یک ماشین استوانه‌ای ضریب القاء متقابل بین سیم پیچی‌های رتور و استاتور به صورت  $M_{sr} = 40 \times 10^{-3} \cos \theta_r$  است. اگر این ماشین در حالات زیر تحریک شود گشتاور متوسط حالت سکون (راه‌اندازی) به ازاء  $\theta_0 = 30^\circ$ ، سرعتی که در آن گشتاور متوسط تولید می‌شود و حداکثر گشتاور متوسط را بدست آورید؟

(الف) جریان مستقیم ۵ A از هر دو سیم‌پیچی استاتور و رتور بگذرد.

(ب) هر دو سیم‌پیچی استاتور و رتور سری شده و جریان متناوب با مقدار مؤثر ۵ A از آنها عبور کنند.

(ج) جریان استاتور  $i_s = 5\sqrt{2} \cos(120\pi t + 30^\circ)$  و جریان رتور  $i_r = 5\sqrt{2} \cos(50\pi t + 60^\circ)$  باشد.

پاسخ: ماشین داده شده از نوع استوانه است، لذا فقط گشتاور الکترومغناطیسی می‌تواند در آن تولید شود.

$$T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r} = I_s I_r [-40 \times 10^{-3} \sin \theta_r]$$

$$T_e = I_s I_r [-40 \times 10^{-3} \sin(\omega_m t + \theta_0)]$$

از آنجائیکه  $\theta_r = \omega_m t + \theta_0$  است داریم:

در حالت سکون  $\omega_m = 0$  است لذا گشتاور متوسط برابر می‌شود با:

$$T_{e_{avst}} = I_s I_r [-40 \times 10^{-3} \sin \theta_0] \xrightarrow{\theta_0 = 30^\circ} T_{e_{avst}} = -0.5 \text{ N.m}$$

گشتاور متوسط غیرصفر فقط به ازاء  $\omega_m \neq 0$  رخ می‌دهد و مقدار حداکثر آن زمانی رخ می‌دهد که فاز اولیه  $(\theta_0)$  برابر  $\frac{\pi}{2}$  باشد و در این صورت داریم:

$$T_{e_{avmax}} = I_s I_r (-40 \times 10^{-3}) = -1 \text{ N.m}$$

$$i_s = i_r = 5\sqrt{2} \cos \omega t \quad A \Rightarrow T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r} = (5\sqrt{2})^2 \cos^2 \omega t [-40 \times 10^{-3} \sin(\omega_m t + \theta_0)] \text{ N.m}$$

(ب) با توجه به جریان‌ها داریم:

$$\Rightarrow T_e = \frac{1}{2} [-\sin(\omega_m t + \theta_0)] - \frac{1}{2} \sin[(\omega_m + 2\omega)t + \theta_0] - \frac{1}{2} \sin[(\omega_m - 2\omega)t + \theta_0] \text{ N.m}$$



در حالت سکون  $\omega_m = 0$  است و گشتاور متوسط برابر است با:

$$T_{e_{st_{av}}} = -\sin \theta_0 \xrightarrow{\theta_0 = 30^\circ} T_{e_{st_{av}}} = -0.5 \text{ N.m}$$

بجز حالت سکون، در حالت حرکت نیز گشتاور متوسط غیرصفر فقط به ازاء  $\omega_m = \pm 2\omega$  رخ می‌دهد و مقدار حداکثر آن برابر است با:

$$T_{e_{av_{max}}} = \frac{2}{2 \times 2} = 0.5 \text{ N.m}$$

(ج) با توجه به معادلات جریان‌ها داریم:  $T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r} = \Delta \sqrt{2} \cos(170^\circ \pi t + 30^\circ) \times \Delta \sqrt{2} \cos(\Delta \pi t + 60^\circ) [-40 \times 10^{-3} \sin(\omega_m t + \theta_0)]$

$$= \frac{2}{4} [\cos[(\omega_m + 170^\circ \pi)t + \theta_0] - \cos[(\omega_m - 170^\circ \pi)t - \theta_0] + \sin[(\omega_m + 70^\circ \pi)t + \theta_0 + 30^\circ] + \sin[(\omega_m - 70^\circ \pi)t + \theta_0 - 30^\circ]]$$

در حالت سکون  $\omega_m = 0$  است و گشتاور برابر است با:

$$T_{e_{st}} = \frac{2}{4} [\cos(170^\circ \pi t + \theta_0) - \cos(170^\circ \pi t - \theta_0) + \sin(70^\circ \pi t + \theta_0 + 30^\circ) + \sin(70^\circ \pi t + 30^\circ - \theta_0)] \Rightarrow T_{e_{av_{st}}} = 0$$

بجز حالت سکون، در حالت کار دائمی گشتاور متوسط غیرصفر به ازاء  $\omega_m = \pm 170^\circ \pi$  و یا  $\omega_m = \pm 70^\circ \pi$  رخ می‌دهد و مقدار حداکثر آن برابر است با:

$$T_{e_{av_{max}}} = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ N.m}$$

دیده می‌شود که اگر فرکانس تغذیه استاتور و رتور یکی نباشد گشتاور راه‌اندازی صفر می‌شود (این مطلب در مبحث موتورهای القایی مهم است)

**کلمه مثال ۱۴:** ضرایب خودالقایی و القاء متقابل دو سیم پیچی که بر روی استاتور و رتور یک میدل انرژی الکترومکانیکی بسته شده‌اند بصورت زیر است:

$$L_{ss} = 0.2 \text{ mH}, \quad L_{rr} = 0.1 \text{ mH}, \quad M_{sr} = 0.05 \cos \theta_r \text{ mH}$$

$\theta_r$  زاویه بین محورهای دو سیم پیچی است. چنانچه دو سیم پیچی سری بسته شده و حامل جریان  $i = \sqrt{2} I \sin \omega t$  باشند، مقدار گشتاور متوسط اعمال شده بر رتور به ازاء  $I = 10 \text{ A}$  و  $\theta_r = 90^\circ$  برابر کدام گزینه زیر است؟

- (۱)  $5 \text{ mN.m}$
- (۲)  $10 \text{ mN.m}$
- (۳)  $15 \text{ mN.m}$
- (۴)  $50 \text{ mN.m}$

پاسخ: گزینه «۱» از آنجایی که  $L_{ss}$  و  $L_{rr}$  مستقل از  $\theta_r$  هستند لذا ماشین استوانه‌ای است و فقط گشتاور الکترومغناطیسی در آن موجود است:

$$T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r} = 2 I^2 \sin^2 \omega t (-0.05 \sin \theta_r) \times 10^{-3} = I^2 (1 - \cos 2\omega t) (-0.05 \sin \theta_r) \times 10^{-3} \xrightarrow{I=10\text{A}, \theta_r=90^\circ}$$

$$T_e = (-5 + 5 \cos 2\omega t) \times 10^{-3} \Rightarrow T_{e_{av}} = 5 \text{ mN.m}$$

مقدار متوسط این گشتاور برابر است با:

**کلمه مثال ۱۵:** در یک سیستم مغناطیسی دو تحریکه اندوکتانس خودی و متقابل سیم‌بندی‌ها به ترتیب  $L_{11} = L_{22} = 2 \text{ H}$  و  $L_{12} = L_{21} = \cos \theta$  هستند. هر دو سیم‌بندی به طور موازی به ولتاژ  $v(t) = 500 \sin 214t$  وصل می‌شوند. گشتاور متوسط سیستم به ازای  $\theta = 30^\circ$  برابر است با:

- (۱)  $-0.133 \text{ Nm}$
- (۲)  $-0.077 \text{ Nm}$
- (۳)  $+0.077 \text{ Nm}$
- (۴)  $+0.133 \text{ Nm}$

پاسخ: گزینه «۲» چون اندوکتانس‌های خودی سیم‌بندی‌ها مستقل از  $\theta$  است لذا در این سیستم فقط گشتاور الکترومغناطیسی تولید می‌شود. یعنی:

$$T_e = i_1 i_2 \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

با توجه به اندوکتانس‌ها و ولتاژ داده شده می‌توان در حوزه زمان یا در حوزه لاپلاس جریان‌ها را محاسبه نموده و در رابطه فوق قرار داد. در مثال‌های قبلی بیشتر از حوزه زمان استفاده شد اما اینجا از حوزه فازور استفاده می‌کنیم. در این صورت داریم:

$$V = j\omega(2)I_1 + j\omega(\cos \theta)I_2 \Rightarrow (2 - \cos \theta)I_1 = (2 - \cos \theta)I_2 \Rightarrow I_1 = I_2$$

یعنی جریان هر دو سیم پیچ برابر است. البته از ابتدا نیز مشخص بود زیرا از آنجایی که اندوکتانس‌های خودی و متقابل و ولتاژ هر دو سیم پیچ یکی است

$$I_1 = I_2 = \frac{V}{j\omega(2 + \cos \theta)} = \frac{500 \sin \omega t}{\omega(2 + \cos \theta)}$$

جریان هر دو سیم پیچی حتماً برابر می‌باشند. با توجه به این مورد داریم:

$$T_e = -\left(\frac{500 \sin \omega t}{\omega(2 + \cos \theta)}\right)^2 \sin \theta = -\frac{500^2 \sin^2 \omega t}{\omega^2 (2 + \cos \theta)^2} \sin \theta = -\frac{500^2 \sin \theta}{2\omega^2 (2 + \cos \theta)^2} \cos(2\omega t)$$

$$T_{e_{av}} = -\frac{500^2 \sin \theta}{2\omega^2 (2 + \cos \theta)^2} \xrightarrow{\theta=30^\circ} T_{e_{av}} = -0.077 \text{ N.m}$$

مقدار متوسط ترم دوم برابر صفر است لذا:



مثال ۱۶: در یک ماشین استوانه‌ای ۶ قطبی اگر استاتور با جریان  $i_s(t) = i_{s,max} \cos(100\pi t + 3^\circ)$  و رتور با جریان  $i_r(t) = i_{r,max} \cos(75\pi t)$

تغذیه شود رتور با چه سرعت‌هایی می‌تواند گردش نماید؟

- (۱)  $\pm 200 \text{ rpm}$  (۲)  $175 \text{ rpm}$  و  $25 \text{ rpm}$  (۳)  $175 \text{ rpm}$  و  $-25 \text{ rpm}$  (۴)  $\pm 150 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۲» در ماشین‌های استوانه‌ای با P قطب گشتاور غیر صفر در شرایط مقابل رخ می‌دهد:

$$|\omega_m| = \frac{2}{P} |\omega_s \pm \omega_r|$$

$$|\omega_m| = \frac{2}{6} |100\pi \pm 75\pi| = \frac{25\pi}{3}, \frac{175\pi}{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{با توجه به معادلات } i_s \text{ و } i_r \text{ دیده می‌شود که } \omega_s = 100\pi \text{ و } \omega_r = 75\pi \text{ است. لذا:}$$

$$\omega_m = 2\pi \frac{N_m}{60} \xrightarrow{\omega_m = \frac{25\pi}{3}, \frac{175\pi}{3}} N_m = 25 \text{ rpm}, 175 \text{ rpm} \quad \text{با تبدیل این سرعت‌ها به rpm داریم:}$$

مثال ۱۷: در یک ماشین استوانه‌ای تغییرات اندوکتانس متقابل بین رتور و استاتور به صورت  $L_{sr}(\theta_r) = 0.02 \cos \theta_r$  بوده و رتور در لحظه اول در

زاویه  $3^\circ$  قرار دارد. سیم‌بندی‌های استاتور و رتور با یکدیگر سری شده و با جریان مستقیم  $10 \text{ A}$  تغذیه می‌شوند. گشتاور ایجاد شده و سرعت حالت دائمی ماشین کدام است؟

- (۱)  $2 \text{ N.m}$  و  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  (۲)  $2 \text{ N.m}$  و  $100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$  (۳)  $1 \text{ N.m}$  و  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  (۴)  $1 \text{ N.m}$  و  $100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

پاسخ: گزینه «۳» طبق مطالب بیان شده در ماشین‌های استوانه‌ای اگر رتور و استاتور هر دو حامل جریان DC باشند ماشین به صورت یک کارانداز

یا رله DC عمل نموده و حرکت دورانی مداوم نخواهد داشت لذا سرعت حالت دائمی صفر است اما در خصوص گشتاور با توجه به رابطه مربوطه داریم:

$$T_{e_{av}} = -I_s I_r M_{sr,max} \sin \theta_0 = -10 \times 10 \times 0.02 \sin 3^\circ = -1 \text{ N.m}$$

مثال ۱۸: در یک ماشین استوانه‌ای دو قطبی تغییرات اندوکتانس متقابل بین رتور و استاتور با معادله  $M_{sr}(\theta_r) = 0.01\sqrt{3} \cos \theta_r$  داده شده است.

اگر استاتور این ماشین با جریان  $i_s(t) = 5 \cos(100\pi t)$  و رتور آن با جریان  $i_r(t) = 12 \cos(100\pi t + 5^\circ)$  تغذیه شود گشتاور متوسط و سرعت گردش رتور برابر کدام گزینه است؟ (فرض شود که رتور در حالت اولیه در زاویه  $1^\circ$  قرار دارد).

(۱)  $2/25 \text{ N.m}$  و  $45$  و  $55 \text{ rps}$

(۲)  $2/25 \text{ N.m}$  و  $45$  و  $55 \text{ rps}$

(۳)  $4/5 \text{ N.m}$  و  $45$  و  $55 \text{ rps}$

(۴)  $4/5 \text{ N.m}$  و  $45$  و  $55 \text{ rps}$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به متناوب بودن جریان‌های تغذیه و برابر نبودن فرکانس آن‌ها، ماشین مورد بحث به صورت آسنکرون کار نموده و گشتاور

متوسط آن برابر است با:


$$T_{e_{av}} = -\frac{1}{4} i_{s,max} i_{r,max} M_{sr,max} \sin(\theta_0 + \alpha) = -\frac{1}{4} \times 5 \times 12 \times 0.01\sqrt{3} \sin(1^\circ + 5^\circ) = -2/25 \text{ N.m}$$

با توجه به شرط تولید گشتاور در ماشین‌های آسنکرون می‌توان نوشت:

$$\omega_m = \omega_s \pm \omega_r = 100\pi \pm 100\pi = 110\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{و} \quad 90\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

با تبدیل به سرعت‌ها به rps داریم:

$$\omega_m = 2\pi n_m \xrightarrow{110\pi, 90\pi} n_m = 55 \text{ rps} \quad \text{و} \quad 45 \text{ rps}$$

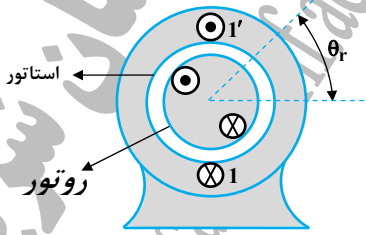

مثال ۱۹: جریان در هادی‌های روتور و استاتور ماشینی مطابق شکل زیر عبارتست از:

$$i_s = I_s \cos \omega_s t \quad (\text{استاتور})$$

$$i_r = I_r \cos(\omega_r t + \varphi_r) \quad (\text{روتور})$$

در طی کار پایدار (STEADY - STATE) سرعت روتور ثابت بوده و  $\theta_r = \omega_m t + \theta_r(\circ)$  است که در آن  $\theta_r(\circ)$  زاویه روتور نسبت به محور  $d$  در لحظه  $t = 0$  است. هرگاه  $\omega_1 = \omega_r \neq 0$  باشد تحت کدام شرایط گشتاور متوسط ماشینی صفر نیست؟

$$\begin{cases} \varphi_r \neq \pi, \theta_r(\circ) \neq k'\pi, \omega_m = 0 \\ (k' = 0, 1, 2, \dots) \\ \varphi_r \neq \theta_r(\circ), \omega_m = 2\omega_1 \\ \varphi_r \neq -\theta_r(\circ), \omega_m = -2\omega_1 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} \varphi_r \neq \frac{k\pi}{\nu}, \theta_r(\circ) \neq k'\pi, \omega_m = 0 \\ (k = 1, 2, \dots), (k' = 0, 1, 2, \dots) \\ \varphi_r \neq \theta_r(\circ), \omega_m = 2\omega_1 \\ \varphi_r \neq -\theta_r(\circ), \omega_m = -2\omega_1 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\begin{cases} \varphi_r \neq \frac{k\pi}{\nu}, \theta_r(\circ) = k'\pi, \omega_m = 0 \\ (k = 1, 2, \dots), (k' = 0, 1, 2, \dots) \\ \varphi_r \neq \theta_r(\circ), \omega_m = 2\omega_1 \\ \varphi_r \neq -\theta_r(\circ), \omega_m = -2\omega_1 \end{cases} \quad (۴)$$

$$\begin{cases} \varphi_r \neq \frac{k\pi}{\nu}, \theta_r(\circ) = 0, \omega_m = 0 \\ (k = 1, 2, \dots) \\ \varphi_r \neq \theta_r(\circ), \omega_m = 2\omega_1 \\ \varphi_r \neq -\theta_r(\circ), \omega_m = -2\omega_1 \end{cases} \quad (۳)$$

پاسخ: گزینه «۱» چون روتور و استاتور هر دو استوانه کامل هستند لذا  $L_{sr} = L_{ss}$  و ثابت  $M_{sr} = M_o \cos \theta_r$  است، به عبارتی دیگر فقط گشتاور الکترومغناطیسی وجود دارد لذا داریم:

$$T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}}{d\theta_r} = I_s I_r \cos(\omega_s t) \cos(\omega_r t + \varphi_r) [-M_o \sin \theta_r]$$

با توجه به اینکه  $\theta_r = \omega_m t + \theta_r(\circ)$  است و با تبدیل حاصلضرب‌ها به حاصل جمع داریم:

$$T_e = -\frac{1}{4} M_o I_s I_r [\sin(\omega_m t + 2\omega_s t + \theta_r(\circ) + \varphi_r) + \sin(\omega_m t - 2\omega_s t + \theta_r(\circ) - \varphi_r) + \sin(\omega_m t + \theta_r(\circ) + \varphi_r) + \sin(\omega_m t + \theta_r(\circ) - \varphi_r)]$$

برای اینکه گشتاور متوسط غیرصفر شود باید:

$$T_{e_{av}} = -\frac{1}{4} M_o I_s I_r (\sin(\theta_r(\circ) + \varphi_r) + \sin(\theta_r(\circ) - \varphi_r)) \quad \text{الف) اگر } \omega_m = 0 \text{ باشد:}$$

$$\sin(\theta_r(\circ) + \varphi_r) + \sin(\theta_r(\circ) - \varphi_r) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} \theta_r(\circ) \neq k'\pi \\ \varphi_r \neq \frac{k\pi}{\nu} \end{cases} \quad \text{یعنی باید دو ترم سینوسی مخالف صفر باشد به عبارتی:}$$

از اینجا پیداست که گزینه (۱) صحیح است اما برای کامل شدن حل داریم:

$$T_{e_{av}} = -\frac{1}{4} M_o I_s I_r \sin(\theta_r(\circ) - \varphi_r) \Rightarrow \sin(\theta_r(\circ) - \varphi_r) \neq 0 \Rightarrow \theta_r(\circ) \neq \varphi_r \quad \text{ب) اگر } \omega_r = 2\omega_s \text{ باشد داریم:}$$

$$T_{e_{av}} = -\frac{1}{4} M_o I_s I_r \sin(\theta_r(\circ) + \varphi_r) \Rightarrow \sin(\theta_r(\circ) + \varphi_r) \neq 0 \Rightarrow \theta_r(\circ) \neq -\varphi_r \quad \text{ج) اگر } \omega_r = -2\omega_s \text{ باشد داریم:}$$


## آزمون‌های خودسنجی فصل دوم

### آزمون (۱)

سطح آزمون: A

تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در یک مدار مغناطیسی، منحنی شار دور - جریان به صورت شکل زیر است، برای نقطه b انرژی  $(W_{fld})$  و کوانرژی  $(W'_{fld})$  به ترتیب کدام است؟

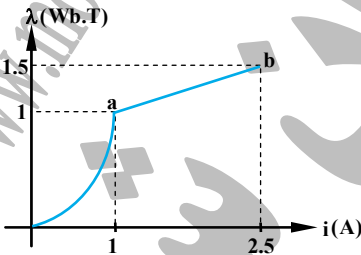

$$0 < i < 1 \Rightarrow \lambda = i^2$$

- (۱)  $3/5 \text{ J} - 0/25 \text{ J}$
- (۲)  $0/25 \text{ J} - 3/5 \text{ J}$
- (۳)  $1/55 \text{ J} - 2/2 \text{ J}$
- (۴)  $2/2 \text{ J} - 1/55 \text{ J}$

۲- در یک ماشین دو تحریکه که استاتور و روتور آن هر دو قطب صافند و سیم‌پیچ‌های آنها به صورت سری بسته شده و حامل جریان مستقیم ۱A می‌باشند،  $M_{\theta} = \cos \theta_r$  (mH) است. به ازاء  $\theta_r = 90^\circ$  گشتاور اعمال شده به روتور برابر است با:

- (۱)  $0/5 \text{ mN.m}$
- (۲)  $-2 \text{ mN.m}$
- (۳)  $-1 \text{ mN.m}$
- (۴)  $2 \text{ mN.m}$


۳- در یک مدار مغناطیسی دو فاصله هوایی سری به طول ۲mm و ۱mm موجود است. نسبت انرژی ذخیره شده در این دو فاصله هوایی برابر است با:

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳)  $1/2$
- (۴)  $1/4$

۴- منحنی  $(\lambda - i)$  یک مدار مغناطیسی با دو قطعه خط گذرنده از نقاط  $(1/5, 1)$  و  $(2/5, 2)$  تقریب زده می‌شود، انرژی ذخیره شده در مدار و شبه انرژی آن برابر است با:

- (۱)  $2/75 \text{ J} - 2/25 \text{ J}$
- (۲)  $2/25 \text{ J} - 2/75 \text{ J}$
- (۳)  $1/5 \text{ J} - 5 \text{ J}$
- (۴)  $5 \text{ J} - 1/5 \text{ J}$

۵- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر هسته مغناطیسی ایده‌آل است، اگر شار در فاصله هوایی ۱mWb باشد انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی چقدر است؟ (طول فاصله هوایی ۱۰mm و سطح مقطع هسته  $5 \times 5 \text{ cm}$  است.)

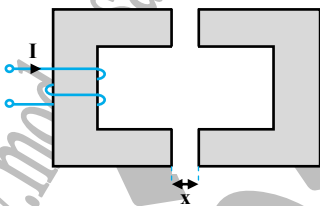


- (۱)  $0/6 \text{ J}$
- (۲)  $1/5 \text{ J}$
- (۳)  $1/2 \text{ J}$
- (۴)  $3/1 \text{ J}$

۶- در یک سیستم الکترومغناطیسی یک تحریکه  $\lambda = (3+x)\sqrt{i}$  است. نیروی وارد بر قسمت متحرک به ازاء جریان ۱A چقدر است؟

- (۱)  $4/3 \text{ N}$
- (۲)  $1/3 \text{ N}$
- (۳)  $2/3 \text{ N}$
- (۴)  $1/3 \text{ N}$

۷- در منحنی زیر که مربوط به یک مبدل الکترومکانیکی است اگر عضو متحرک به آرامی از وضعیت باز به وضعیت بسته برود بازده تبدیل انرژی در یک دوره کامل چقدر است؟

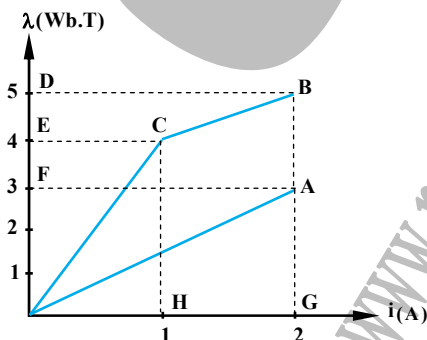

- (۱)  $0/5$
- (۲)  $0/875$
- (۳)  $0/175$
- (۴)  $0/611$



۸- اگر معادله گشتاور ایجاد شده در یک ماشین الکتریکی بفرم  $T = i_s^2 \sin \theta + \circ / i_s i_r$  باشد در خصوص شکل قطب‌های این ماشین کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) استاتور صاف - رتور برجسته (۲) هر دو صاف (۳) استاتور برجسته - رتور صاف (۴) هر دو برجسته

۹- در یک سیستم الکترومغناطیسی اندوکتانس‌های خودی و متقابل استاتور و رتور به صورت زیر داده شده‌اند. در خصوص این سیستم کدام گزینه صحیح‌تر است؟

$$\begin{cases} L_{rr} = \circ / 25 + \circ / 15 \cos 6\theta \\ L_{ss} = \circ / 1 \end{cases}$$

(۱) این سیستم یک ماشین DC ۶ قطب است. (۲) این سیستم یک ماشین القایی ۶ قطب است.

(۳) این سیستم یک ماشین سنکرون ۱۲ قطب است. (۴) این سیستم نمی‌تواند مربوط به یک ماشین گردان باشد.

۱۰- در یک موتور رلوکتانسی تکفاز اندوکتانس سیم‌پیچ تحریک توسط معادله زیر بیان می‌گردد:

$$L(\theta) = \circ / 3 + \circ / 25 \cos 4\theta - \circ / 1 \cos 8\theta$$

اگر این ماشین توسط یک منبع AC با فرکانس  $60 \text{ Hz}$  تغذیه گردد حداقل سرعتی که در آن گشتاور پایدار ایجاد می‌گردد چند  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  است؟

- (۱)  $\pm 60\pi$  (۲)  $\pm 50\pi$  (۳)  $\pm 25\pi$  (۴)  $\pm 30\pi$




آزمون (۲)

تعداد سوالات : ۱۰


سطح آزمون : B

۱- در یک وسیله تبدیل انرژی الکترومکانیکی دو سیم‌پیچی واقع شده است که در آن ضرایب القاء خودی به صورت  $L_{11} = 0.2 \text{ mH}$  و  $L_{22} = 0.1 \text{ mH}$  و ضریب القاء متقابل به صورت منحنی زیر است. اگر دو سیم‌پیچی سری شده و به جریان  $i(t) = \frac{I}{\sqrt{2}} \sin \omega t$  وصل شوند مقدار گشتاور متوسط اعمال شده به روتور به ازاء  $I = 10 \text{ A}$  و  $\theta_r = 45^\circ$  کدام است؟

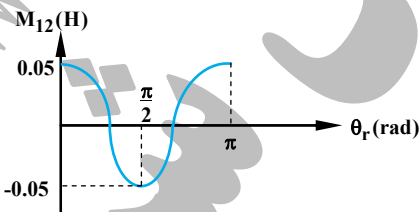


- (۱) ۲/۵ mN.m
- (۲) ۵ mN.m
- (۳) صفر
- (۴) ۳/۵ mN.m

۲- در رله الکترومغناطیسی ساده شکل زیر، تغییر شار دربرگیرنده  $\lambda$  بر حسب جریان  $i$  و جابجایی  $x$  از وضعیت باز توسط رابطه  $\lambda = i\sqrt{x}$  بیان می‌شود، در این صورت رابطه نیروی مغناطیسی تولیدی در این رله کدام است؟

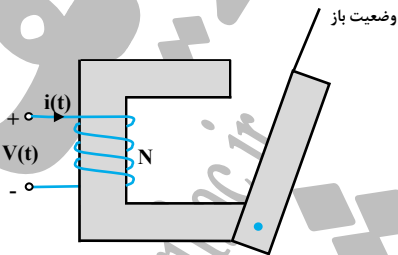


- (۱)  $\frac{\lambda^2}{4\sqrt{x^3}}$
- (۲)  $\frac{\lambda^2}{16\sqrt{x}}$
- (۳)  $\frac{\lambda}{\sqrt{x}}$
- (۴)  $\frac{\lambda}{16\sqrt{x^3}}$

۳- در مجموعه الکترومکانیکی زیر، ضریب نفوذ ماده مغناطیسی بسیار بزرگ بوده و سطح مقطع شاخه‌ها در همه جا برابر  $A$  است. اگر فاصله  $x$  به صفر تقلیل یابد معادله نیروی پدید آمده در مجموعه کدام است؟

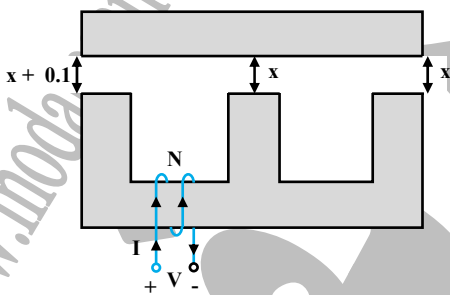

- (۱)  $5\mu_0 N^2 A I^2$
- (۲)  $-5 \cdot N^2 \mu_0 A I^2$
- (۳)  $5 \cdot \frac{N^2}{\mu_0} A I^2$
- (۴)  $-5 \cdot \frac{N^2}{\mu_0} A I^2$


۴- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر اگر هسته ایده‌آل بوده و از پراکندگی و شکستگی فوران صرف‌نظر گردد با فرض اینکه سطح مقطع هسته در همه جا یکسان است، نیروی وارد بر جوشن برابر است با:

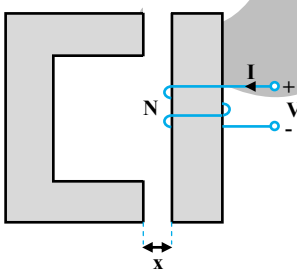

- (۱)  $\frac{1}{4} \frac{K}{x^2} I^2$
- (۲)  $-\frac{1}{4} \frac{K}{x^2} I^2$
- (۳)  $\frac{1}{4} \frac{K}{x} I^2$
- (۴)  $-\frac{1}{4} \frac{K}{x} I^2$




۵- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر هسته ایده آل بوده و جوشن از  $x_1$  به  $x_2$  ( $x_2 < x_1$ ) می رود در حالی که جریان سیم پیچی در  $2A$  ثابت می ماند. اگر  $L(x_1) = 0.5 H$  و  $L(x_2) = 1H$  باشد، انرژی مکانیکی خروجی برابر است با:

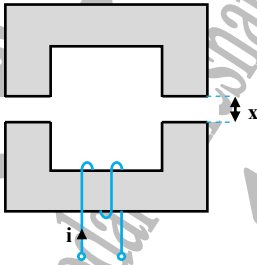



- (۱) ۴ j
- (۲) ۲ j
- (۳) ۱ j
- (۴) ۰.۵ j

۶- یک جرثقیل مغناطیسی مطابق شکل زیر مفروض است. اگر جرم بار  $M$ ، سطح مقطع هسته  $A$  و ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته و بار بی نهایت فرض گردد، حداقل جریان مورد نیاز جهت بلند کردن بار کدام است؟ (شتاب جاذبه زمین  $g$  می باشد)

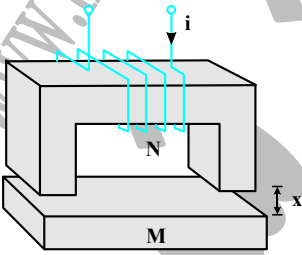

- (۱)  $\frac{x}{N} \sqrt{Mg}$
- (۲)  $\frac{2x}{N} \sqrt{\frac{Mg}{\mu_0 A}}$
- (۳)  $\frac{x^2}{N} \sqrt{\frac{Mg}{\mu_0 A}}$
- (۴)  $\frac{x^2}{N} \sqrt{\frac{Mg}{\mu_0 A}}$

۷- در سیستم الکترومغناطیسی شکل زیر جریان سیم پیچی طوری تنظیم شده که چگالی میدان در فاصله هوایی  $1T$  گردد. تقریباً چند میلی ژول انرژی در این سیستم ذخیره شده است؟ ( $\mu_0 = 10^{-6} \frac{H}{m}$  و  $\pi = 3$  فرض شود)

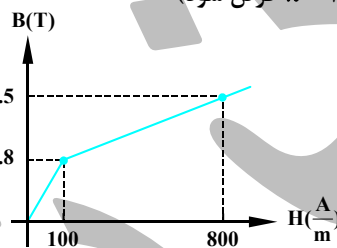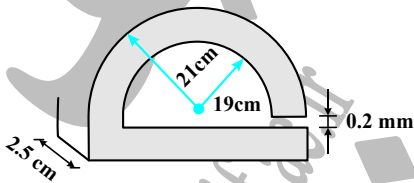

- (۱) ۷۲
- (۲) ۹۱
- (۳) ۱۲۳
- (۴) ۴۷


۸- در یک مبدل الکترومکانیکی، معادله شار دور سیم پیچ بر حسب جریان آن در موقعیت های باز و بسته جوشن به صورت زیر داده شده است:

موقعیت باز  $\rightarrow \lambda = i$   
 موقعیت بسته  $\rightarrow \lambda = \begin{cases} 3i & 0 < i < 1A \\ 3 & i > 1A \end{cases}$

اگر در وضعیت بسته  $i = 1A$  بوده و مبدل طوری بسته شود که همواره حاصلضرب  $\lambda \cdot i$  ثابت باشد. کار مکانیکی در طی حرکت چند ژول است؟

- (۱)  $3 \ln \sqrt{2}$
- (۲)  $\ln \sqrt{2}$
- (۳)  $\ln \sqrt{3}$
- (۴)  $2 \ln \sqrt{3}$

۹- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل یک تحریکه به صورت  $\lambda = ai^2(x-b)^2$  است. اگر مقادیر  $a, b > 0$  فرض شوند کدام گزینه زیر تغییرات انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی این مبدل را هنگامی که  $x$  از صفر تا مقدار نهایی خود تغییر می نماید نشان می دهد؟

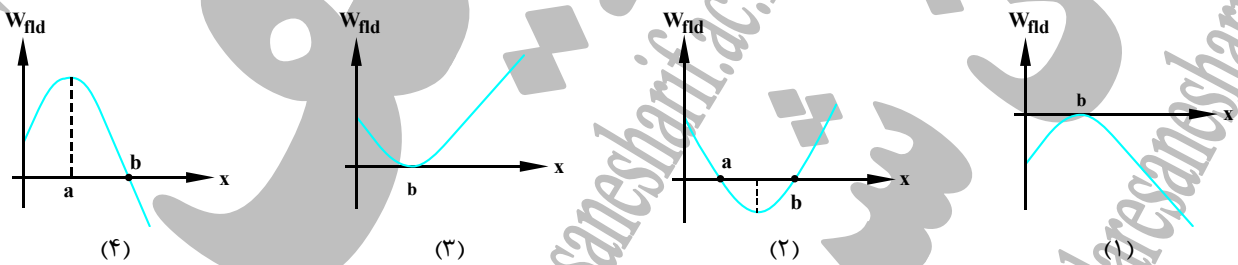

۱۰- معادله شبه انرژی در یک سیستم دو تحریکه به صورت  $W'_{fld} = \frac{x+0.1}{2x+0.2} i_1^2 \sqrt{i_2}$  است. مقدار انرژی ذخیره شده در این مبدل در نقطه

کار  $i_1 = 2A$ ،  $i_2 = 4A$  و  $x = 0.5m$  چند ژول است؟

- (۱) ۴ j
- (۲) ۳ j
- (۳) ۶ j
- (۴) ۲ j

## آزمون (۳)

## سطح آزمون: C


تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر مشخصه  $i - \lambda$  به صورت (۱) در موقعیت باز برای تمام مقادیر جریان  $i$ :  $i \leq 0$  یا  $i \geq 2$  در موقعیت بسته:

است، اگر آرمیچر از وضعیت باز به وضعیت بسته برسد، مقدار متوسط نیروی مغناطیسی چقدر است؟ (طول فاصله هوایی  $2\text{cm}$  است و فرض می‌شود که در طی حرکت آرمیچر جریان در  $4A$  ثابت بماند)

$$\begin{cases} \lambda = 0.06i & 0 \leq i \leq 2 \\ \lambda = 1/2 + 0.03(i - 2) & i > 2 \end{cases}$$

هوایی  $2\text{cm}$  است و فرض می‌شود که در طی حرکت آرمیچر جریان در  $4A$  ثابت بماند)

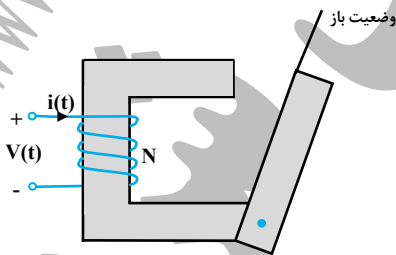

$$20\text{ N} \quad (1)$$

$$32\text{ N} \quad (2)$$

$$60\text{ N} \quad (3)$$


$$50\text{ N} \quad (4)$$

۲- در شکل زیر یک سیم پیچ و پیستون مغناطیسی نشان داده شده است، عمق هسته در همه جا یکسان و برابر  $1\text{cm}$  بوده و سیم پیچ

$500$  دوری آن حامل جریان  $2A$  است. فرض کنید مقاومت مغناطیسی سیستم توسط فاصله هوایی  $g$  تعیین شده و از پراکندگی شار نیز صرف نظر

می‌شود، اگر پیستون به آرامی حرکت کند به طوری که فاصله هوایی از  $g = 2\text{cm}$  به  $g = 0.5\text{cm}$  برسد، کار مکانیکی انجام شده چقدر است؟

(ضریب نفوذ مغناطیسی خلاً  $\frac{H}{m} = 12 \times 10^{-7}$  فرض شود)

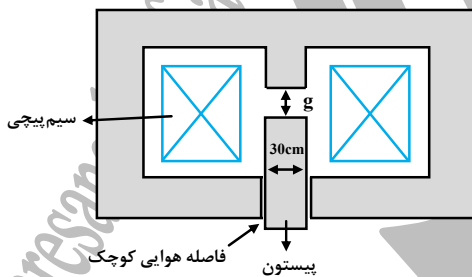

$$2\text{ J} \quad (1)$$

$$2/7\text{ J} \quad (2)$$


$$0.17\text{ J} \quad (3)$$

$$0.2\text{ J} \quad (4)$$

۳- در شکل زیر قسمت متحرک یک سیستم تبدیل انرژی آمده است که در آن یکی از قطبها به اندازه  $1\text{mm}$  به طور محوری (در جهت محور

عمودی) جابجا شده است. اگر طول فاصله هوایی  $g$  در مقدار  $3\text{mm}$  ثابت نگه داشته شود نیرویی که درصدد هم محور کردن قسمت‌های ساکن و

متحرک می‌باشد را بدست آورید. (چگالی شار - فاصله هوایی برابر  $0.8\text{ T}$  فرض شود)

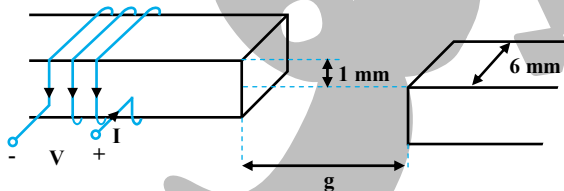

$$9\text{ N} \quad (1)$$

$$13/5\text{ N} \quad (2)$$

$$4/5\text{ N} \quad (3)$$

$$18\text{ N} \quad (4)$$

۴- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل الکترومکانیکی با معادله  $\lambda = \frac{1}{20x} i^2$  داده شده است که در آن  $x$  برحسب میلی‌متر است. اگر قسمت

متحرک این مبدل بسیار آرام از  $x = 5\text{mm}$  و  $i = 2A$  به موقعیت  $x = 1\text{mm}$  حرکت کند نیروی متوسط پدید آمده در حین حرکت چند نیوتن است؟

$$\frac{10}{3} \quad (4)$$

$$\frac{110}{3} \quad (3)$$

$$\frac{80}{3} \quad (2)$$

$$\frac{20}{3} \quad (1)$$



۵- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل به صورت  $\lambda(i, x) = xi^2 + i \sin(x - \circ / 1)$  (بر حسب میلی‌متر) داده شده است. به ازاء چه مقداری از  $x$  نیروی وارده بر قسمت متحرک حداکثر می‌گردد؟

- (۱)  $\circ / 2 \text{ mm}$  (۲)  $\circ / 9 \text{ mm}$  (۳)  $\circ / 1 \text{ mm}$  (۴)  $\circ / 8 \text{ mm}$

۶- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل یک تحریکه به صورت  $\lambda(i, x) = Ki \sin(\frac{x}{a})\pi - xi$  داده شده است. معادله نیروی وارد بر جوشن این مبدل کدام است؟

- (۱)  $\frac{i^2}{2} (\frac{K}{a} \cos(\frac{x\pi}{a}) - 1)$  (۲)  $\frac{K}{2} i^2 (\cos(\frac{x}{a}\pi) - 1)$  (۳)  $\frac{K\pi}{2} i^2 (\cos(\frac{x}{a}\pi) - 1)$  (۴)  $\frac{i^2}{2a} (\frac{K\pi}{a} \cos(\frac{x\pi}{a}) - 1)$


۷- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل دو تحریکه به این صورت داده شده است  $\begin{cases} \lambda_1 = x^2 i_1^2 + x i_2 \\ \lambda_2 = x^2 i_2^2 + x i_1 \end{cases}$ . معادله نیروی ایجاد شده در این مبدل کدام است؟

- (۱)  $\frac{2}{3} x (i_1^2 + i_2^2) + i_1 i_2$  (۲)  $\frac{2}{3} x (i_1^2 + i_2^2) + 2 i_1 i_2$  (۳)  $\frac{2}{3} x (i_1^3 + i_2^3) + i_1 i_2$  (۴)  $\frac{2}{3} x (i_1^3 + i_2^3) + 2 i_1 i_2$

۸- مشخصه شار دور - جریان یک مبدل الکترومکانیکی به صورت  $i = I_0 \frac{a\lambda + b\lambda^2}{1 + cx}$  داده شده است که در آن  $I_0, a, b, c$  و مقادیر ثابتی هستند. معادله نیروی وارد بر قسمت متحرک این مبدل کدام است؟

- (۱)  $I_0 \frac{a}{2} \lambda^2 \frac{-c}{(1 + cx)^2}$  (۲)  $I_0 \frac{b}{4} \lambda^2 \frac{c}{(1 + cx)^2}$  (۳)  $I_0 (\frac{a}{2} \lambda^2 + \frac{b}{4} \lambda^4) \frac{-c}{(1 + cx)^2}$  (۴)  $I_0 (\frac{a}{2} \lambda^2 + \frac{b}{4} \lambda^4) \frac{1}{(1 + cx)^2}$

۹- مشخصه شار دور - جریان مبدل الکترومکانیکی شکل زیر هنگامی که عضو متحرک در موقعیت‌های باز و بسته قرار دارد به صورت داده شده است. در حالت اول منبع ولتاژ DC با دامنه  $5V$  به سیم‌پیچ اعمال شده و پس از طی شدن گذرای الکتریکی اجازه حرکت به عضو متحرک داده می‌شود. در حالت دوم یک منبع جریان  $1A$  به سیم‌پیچی اعمال شده و پس از طی شدن گذرای الکتریکی اجازه حرکت به عضو متحرک داده می‌شود. نیروی متوسط ایجاد شده در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟

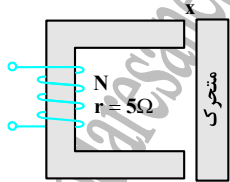

باز  $\lambda = i$   
 بسته  $\lambda = \begin{cases} 3i & 0 < i < 1A \\ 3 & i > 1A \end{cases}$

- (۱) ۴ برابر (۲) ۱ برابر (۳) ۲ برابر (۴) ۳ برابر

۱۰- معادله انرژی ذخیره شده در یک مبدل به صورت  $W_{fld}(i, x) = (1 + x)\sqrt{i}$  است. اگر این مبدل از  $x = \circ / 15 \text{ m}$  به  $x = \circ / 3 \text{ m}$  به طور سریع حرکت کند چند میلی ژول کار مکانیکی ضمن حرکت صورت گرفته است؟ ( $\lambda(\circ / 15) = 1 / 5$  فرض شود)

- (۱) ۱۲ (۲) ۲۸ (۳) ۳۵ (۴) ۲۰

## پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی فصل دوم

## پاسخنامه آزمون (۱)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۴» | ۲- گزینه «۳» | ۳- گزینه «۲» | ۴- گزینه «۱» | ۵- گزینه «۴»  |
| ۶- گزینه «۳» | ۷- گزینه «۱» | ۸- گزینه «۱» | ۹- گزینه «۱» | ۱۰- گزینه «۴» |

## پاسخنامه آزمون (۲)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۱» | ۲- گزینه «۱» | ۳- گزینه «۲» | ۴- گزینه «۲» | ۵- گزینه «۳»  |
| ۶- گزینه «۲» | ۷- گزینه «۲» | ۸- گزینه «۲» | ۹- گزینه «۳» | ۱۰- گزینه «۳» |

## پاسخنامه آزمون (۳)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۴» | ۲- گزینه «۲» | ۳- گزینه «۳» | ۴- گزینه «۲» | ۵- گزینه «۳»  |
| ۶- گزینه «۴» | ۷- گزینه «۴» | ۸- گزینه «۳» | ۹- گزینه «۴» | ۱۰- گزینه «۴» |

## فصل سوم

## «ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم (DC)»

## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث اصول کار و ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم / بررسی مولد تحریک مستقل

**کله مثال ۱:** یک ماشین DC شش قطب شامل  $300$  هادی بوده و از هر هادی از آرمیچر آن جریان  $80\text{ A}$  عبور می‌کند. اگر شار هر قطب  $0.15\text{ Wb}$  و سرعت ماشین  $1800\text{ rpm}$  باشد. مطلوب است محاسبه جریان کل آرمیچر - نیروی محرکه القایی در آرمیچر - قدرت ایجاد شده در آرمیچر و گشتاور الکترومغناطیسی، اگر: الف) سیم‌پیچی آرمیچر موجی ساده باشد. ب) سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی ساده باشد.

پاسخ: الف - در سیم‌پیچی موجی ساده تعداد مسیر موازی جریان همواره برابر ۲ است. جریان هر هادی (که همواره در تمامی سیم‌پیچی‌ها برابر جریان هر مسیر موازی است)  $I_1 = 80\text{ A}$  است پس از آنجائیکه جریان کل آرمیچر برابر است با جریان هر مسیر از سیم‌پیچی ضرب در تعداد مسیرهای سیم‌پیچی پس  $I_a = aI_1 = 2 \times 80 = 160\text{ A}$  است. لذا:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} = \frac{6}{2} \times 300 \times 0.15 \times \frac{1800}{60} = 405\text{ V} \Rightarrow P_e \text{ یا } P_{ag} = E_a I_a = 405 \times 160 = 64800\text{ W}$$

$$P_e = T_e \cdot \omega \Rightarrow T_e = \frac{P_e}{\omega} = \frac{64800}{2\pi \times \frac{1800}{60}} = 343 / 5\text{ N.m}$$

ب - در سیم‌پیچی حلقوی ساده تعداد مسیر موازی جریان همواره برابر تعداد قطب‌ها است. لذا داریم:

$$a = P = 6 \Rightarrow I_a = aI_1 = 6 \times 80 = 480\text{ A}$$

$$E_a = \frac{6}{6} \times 300 \times 0.15 \times \frac{1800}{60} = 135\text{ V} \Rightarrow P_e = 135 \times 480 = 64800\text{ W} \Rightarrow T_e = \frac{64800}{2\pi \times \frac{1800}{60}} = 343 / 5\text{ N.m}$$

دیده می‌شود که مقدار قدرت و گشتاور تولیدی آرمیچر مستقل از نوع سیم‌پیچی آرمیچر است. اگر چه مقادیر ولتاژ و جریان تولیدی آن شدیداً وابسته به نوع سیم‌پیچی آرمیچر است.

**کله مثال ۲:** یک ماشین الکتریکی جریان مستقیم دو قطب که سیم‌پیچی آرمیچر آن حلقوی ساده است با سرعت  $1000\text{ rpm}$  می‌چرخد. اگر تعداد هادی‌های القاء شونده  $600$  عدد و نیروی محرکه الکتریکی القایی در آن  $240$  ولت باشد، فوران زیر هر قطب چند وبر است؟

(۱)  $0.12$  (۲)  $0.18$  (۳)  $0.24$  (۴)  $0.48$

پاسخ: گزینه «۳» منظور از تعداد هادی‌های القاء شونده همان تعداد کل هادی‌های آرمیچر می‌باشد. همین‌طور چون سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی ساده است پس  $a = P = 2$  می‌شود. ضمناً چون سرعت بر حسب rpm داده شده باید رابطه  $E_a$  را بر حسب N نوشت، لذا:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} = 240 = \frac{2}{2} \times 600 \times \phi \times \frac{1000}{60} \Rightarrow \phi = 0.24\text{ Wb}$$

**کله مثال ۳:** یک ماشین جریان مستقیم ۴ قطب دارای  $300$  عنصر القاشونده است. اگر فوران زیر هر قطب آن  $0.5$  وبر بوده و در هر دقیقه  $1000$  دور بچرخد، ولتاژ  $500$  ولت در آرمیچر القاء می‌شود. نوع سیم‌پیچی آن چیست؟

(۱) موجی ساده (۲) موجی مرکب دوگانه (۳) حلقوی ساده (۴) حلقوی مرکب دوگانه

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به رابطه ولتاژ القایی داریم:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \Rightarrow 500 = \frac{4}{a} \times 300 \times 0.5 \times \frac{1000}{60} \Rightarrow a = 2$$

چون  $a = 2$  به دست آمده سیم‌پیچی موجی ساده است. (در حلقوی ساده چون ماشین ۴ قطب است  $a = 4$  می‌شود)

**کله مثال ۴:** یک ماشین ۴ قطبی به صورت موجی ساده سیم‌پیچی شده است. اگر این ماشین در مجموع دارای ۳۰۰ دور سیم‌پیچی باشد و فلوی زیر هر قطب ۰/۱ و بر بوده و جریان هر مسیر موازی ۱۰ آمپر باشد گشتاور القایی در آرمیچر چند N.m است؟ ( $\pi = 3$ )

- (۱) ۴۰      (۲) ۲۰      (۳) ۱۰      (۴) ۵

پاسخ: گزینه «۱» در صورت تست به جای تعداد هادی‌های آرمیچر تعداد دور سیم‌پیچی آن داده شده است، از آنجاییکه هر دور از سیم‌پیچی دارای ۲ هادی است در کل تعداد هادی‌ها برابر  $2 \times 300 = 600$  است. لذا:  $a = 2$  و  $Z = 2 \times 300 = 600$   
همین‌طور جریان هر مسیر موازی ۱۰ A است لذا جریان کل آرمیچر برابر است با:

$$I_a = I_1 \times a = 10 \times 2 = 20 \text{ A} \Rightarrow T_e = \frac{P}{a} Z \phi \frac{I_a}{2\pi} = \frac{4}{2} \times 600 \times 0.1 \times \frac{20}{2\pi} = 40 \text{ N.m}$$

**کله مثال ۵:** یک ماشین جریان مستقیم ۶ قطب با سیم‌پیچی موجی ساده دارای ۳۰۰ هادی آرمیچر است. شار زیر قطب این ماشین ۰/۱ و بر و در هر مسیر موازی آرمیچر ۱۵ A جریان برقرار بوده و با سرعت ۱۰۰۰ رادیان بر ثانیه می‌گردد. گشتاور الکترو مغناطیسی آن چند نیوتن متر است؟ ( $\pi = 3$ )

- (۱) ۱۵      (۲) ۴۵      (۳) ۵۰      (۴) ۱۵۰

پاسخ: گزینه «۲» چون سیم‌پیچی موجی ساده است  $a = 2$  است لذا:

$$a = 2 \Rightarrow I_a = I_1 \times a = 15 \times 2 = 30 \text{ A} \Rightarrow T_e = \frac{6}{2} \times 300 \times 0.1 \times \frac{30}{2\pi} = 45 \text{ N.m}$$

**کله مثال ۶:** یک ماشین جریان مستقیم ۴ قطب در آرمیچر دارای ۱۲۰ دور سیم‌پیچی است. اگر شار زیر قطب ۰/۱ و بر و جریان هر هادی ۲ آمپر باشد گشتاور ایجاد شده چند نیوتن متر است؟ ( $\pi = 3$ )

- (۱) ۶/۴      (۲) ۳/۲      (۳) ۱/۶      (۴) نوع سیم‌پیچی باید مشخص شود.

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به تعداد دور سیم‌پیچی آرمیچر تعداد هادی‌های آن برابر  $2 \times 120 = 240$  می‌باشد همین‌طور می‌توان جریان آرمیچر را بر حسب جریان هر هادی ( $I_1$ ) و تعداد مسیرها به صورت زیر نوشت:

$$I_a = a \times I_1 = a \times 2 \quad \text{و} \quad Z = 2N = 2 \times 120 = 240 \quad \text{هادی} \Rightarrow T_e = \frac{P}{a} Z \phi \frac{I_a}{2\pi} \Rightarrow \frac{4}{a} \times 240 \times 0.1 \times \frac{a \times 2}{2\pi} = 3/2 \text{ N.m}$$

دیده می‌شود زمانی که جریان هر هادی (یا هر مسیر) از سیم‌پیچی آرمیچر داده می‌شود نیازی به دانستن نوع سیم‌پیچی نیست.

**کله مثال ۷:** یک مولد DC دو قطبی در سرعت نامی و با جریان تحریک نامی ولتاژ بی‌باری ۲۰۰ ولت تولید می‌نماید، اگر جاروبک‌ها را به طرف یکدیگر و هر کدام را به اندازه  $30^\circ$  تغییر مکان دهیم با فرض اینکه توزیع فضایی میدان مغناطیسی زیر هر قطب تقریباً سینوسی باشد، در این حالت ولتاژ بی‌باری تقریباً برابر است با:

- (۱) ۱۰۰ V      (۲) ۱۸۵ V      (۳) ۱۷۳ V      (۴) ۱۰۵ V

پاسخ: گزینه «۳» چنانچه هر جاروبک  $30^\circ$  از محل اصلی خود جابجا شود زاویه بین دو جاروبک برابر  $120^\circ = (2 \times 30^\circ) - 180^\circ = \theta$  خواهد شد لذا:

$$E_{a_r} = E_{a_1} \sin \frac{\theta}{2} \Rightarrow E_{a_r} = 200 \times \sin \left( \frac{120^\circ}{2} \right) \Rightarrow E_{a_r} = 173/2 \text{ V}$$

**کله مثال ۸:** یک مولد DC در یک سرعت ثابت با فوران ثابت دارای ۱۰۰ ولت ولتاژ القایی در سیم‌پیچی آرمیچر خود است. اگر سرعت ۲۰ درصد کاهش و شار ۲۰ درصد افزایش یابد مقدار  $E_a$  چقدر می‌شود؟

- (۱) ۱۰۰ V      (۲) ۱۸۰ V      (۳) ۵۹ V      (۴) ۹۶ V

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به کاهش ۲۰٪ سرعت و فوران نسبت به حالت قبل می‌توان نوشت:

$$\left. \begin{aligned} N_r &= 0.8 N_1 \\ \phi_r &= 1/2 \phi_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E_{a_r}}{E_{a_1}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_r \phi_r} \Rightarrow \frac{E_{a_r}}{E_{a_1}} = \frac{N_1}{0.8 N_1} \times \frac{\phi_1}{1/2 \phi_1} \Rightarrow E_{a_r} = 96 \text{ V}$$

**کلمه مثال ۹:** در یک مولد جریان مستقیم ولتاژ القایی آرمیچر  $150\text{ V}$  است. اگر شار  $20\%$  کاهش یابد سرعت مولد چقدر تغییر نماید تا ولتاژ القایی ثابت بماند؟

- (۱)  $20\%$  افزایش (۲)  $20\%$  کاهش (۳)  $25\%$  افزایش (۴)  $25\%$  کاهش


پاسخ: گزینه «۳» با توجه به کاهش  $20\%$  شار می‌توان نوشت  $\phi_2 = 0.8\phi_1$ . از طرفی چون می‌خواهیم ولتاژ القایی ثابت بماند  $E_{a2} = E_{a1}$  لحاظ می‌شود. لذا:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1\phi_1}{N_2\phi_2} \Rightarrow 1 = \frac{N_1 \times \phi_1}{N_2 \times 0.8\phi_1} \Rightarrow \frac{N_1}{0.8N_2} = 1 \Rightarrow N_2 = \frac{1}{0.8} N_1 = 1.25 N_1$$

یعنی باید سرعت  $25\%$  افزایش یابد تا  $20\%$  کاهش شار را جبران نموده و در نتیجه ولتاژ القایی در آرمیچر ثابت بماند.

**کلمه مثال ۱۰:** آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم ۶ قطب با سیم‌پیچ رویهم دارای  $120$  هادی، قطر  $10\text{ cm}$  و طول  $30\text{ cm}$  است. اگر نسبت قوس قطب به گام  $0.7$  و چگالی شار متوسط در فاصله هوایی زیر هر قطب  $\frac{5}{\gamma} T$  باشد. گشتاور تولیدی آن به ازای جریان  $A = 50$  آرمیچر چقدر است؟

- (۱)  $35\text{ Nm}$  (۲)  $58\text{ Nm}$  (۳)  $75\text{ Nm}$  (۴)  $150\text{ Nm}$

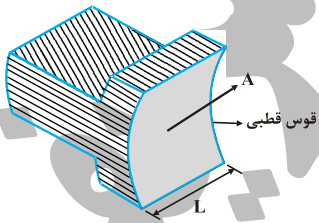

پاسخ: گزینه «۳» برای محاسبه گشتاور القایی باید فوراً تولیدی توسط هر قطب را محاسبه نمود. برای این منظور از آنجاییکه چگالی میدان زیر هر قطب در دسترس است کافی است سطح مقطع هر قطب (A) را محاسبه نمود تا با استفاده از رابطه  $\phi = B.A$  فوراً را بدست آورد. برای محاسبه سطح مقطع هر قطب باید قوس هر قطب را در طول یا پهنای هر قطب که همواره برابر طول آرمیچر است ضرب نمود یعنی:

$$A = \text{قوس قطب} \times L$$

از طرفی در صورت تست نسبت قوس قطب به گام قطب داده شده است پس با محاسبه گام قطبی می‌توان قوس قطبی را محاسبه نمود. گام قطبی نیز همواره برابر نسبت محیط کل آرمیچر ( $2\pi r$ ) به تعداد قطب‌ها است لذا:

$$\text{قوس قطب} = \frac{2\pi r}{\text{تعداد قطب}} = \frac{2\pi \times 50 \times 10^{-2}}{6} = \frac{\pi}{6} \text{ m} \Rightarrow \frac{\text{قوس قطب}}{\text{گام قطب}} = 0.7 \Rightarrow \text{قوس قطب} = \frac{\pi}{6} \times 0.7 = \frac{7\pi}{60} \text{ m}$$

حال که قوس قطب به دست آمده داریم:

$$A = \text{قوس قطب} \times L = \frac{7\pi}{60} \times 30 \times 10^{-2} = \frac{7\pi}{200} \text{ m}^2 \Rightarrow \phi = B.A = \frac{5}{\gamma} \times \frac{7\pi}{200} = \frac{\pi}{40} \text{ Wb}$$

از طرفی سیم‌پیچی آرمیچر بصورت حلقوی (ساده) بوده لذا  $a = P = 6$  در نظر گرفته شده است. با جایگذاری سایر مقادیر در رابطه گشتاور داریم:

$$T_e = \frac{P}{a} Z \phi \frac{I_a}{2\pi} = \frac{6}{6} \times 120 \times \frac{\pi}{40} \times \frac{50}{2\pi} = 75 \text{ Nm}$$


**کلمه مثال ۱۱:** آرمیچر ۶ قطبی یک ماشین DC دارای سیم‌پیچ رویهم (Lap) با ۴۸ تیغه کموتاتور و تعداد کافی جاروبک است. در صورتی که مقاومت هر کلاف  $0.5\ \Omega$  باشد، مقاومت آرمیچر بین دو تیغه‌ای که با دو نوار عایقی میکا از هم جدا شده‌اند، چند اهم است؟

- (۱)  $\frac{9}{8}$  (۲)  $\frac{9}{8}$  (۳)  $\frac{19}{24}$  (۴)  $\frac{2}{3}$

پاسخ: گزینه «۳» در سیم‌پیچی‌های یک طبقه معمولاً تعداد کلاف‌ها، تعداد شیارها و تعداد تیغه‌های کموتاتور هر سه با یکدیگر برابرند. لذا در این

آرمیچر ۴۸ کلاف وجود دارد و چون سیم‌پیچی حلقوی ساده است پس  $a = P = 6$  مسیر موازی موجود بوده و در هر مسیر نیز  $\frac{48}{6} = 8$  کلاف بصورت سری قرار گرفته‌اند. از طرفی مقاومت هر کلاف نیز  $0.5\ \Omega$  است لذا مقاومت هر مسیر موازی  $8 \times 0.5 = 4\ \Omega$  است.




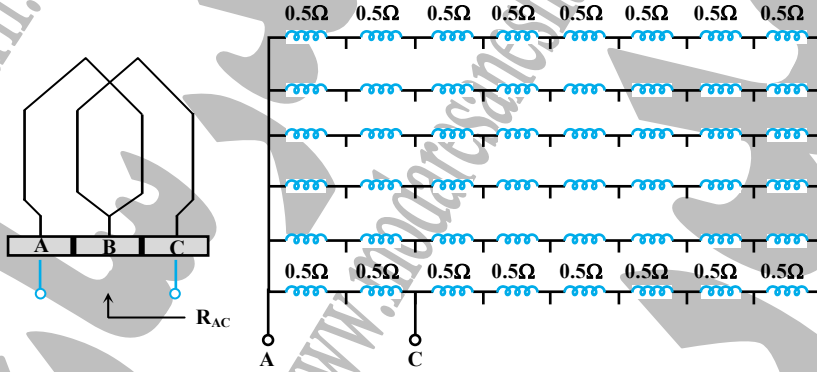

با توجه به این توضیحات مقاومت معادل بین دو تیغه‌ای که توسط دو نوار عایق جدا شده‌اند، برابر است با:

$$R_{AC} = \frac{\frac{4}{5} \times 1}{\frac{4}{5} + 3 + 1} = \frac{19}{24} \Omega$$

**کله مثال ۱۲:** در یک مولد تحریک مستقل  $R_a = 0.5 \Omega$ ,  $R_{adj} = 45 \Omega$ ,  $R_f = 20 \Omega$  است. اگر ولتاژ اعمالی به دو سر تحریک این مولد  $400V$  بوده و مشخصه مغناطیسی آن در سرعت نامی بصورت زیر باشد، ولتاژ خروجی آن در بی‌باری و در سرعت نامی چند ولت خواهد بود؟

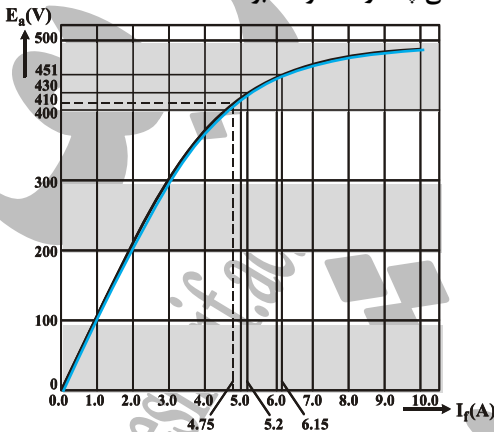

۴۰۰ (۱)

۴۱۳ (۲)

۴۳۰ (۳)

۴۵۱ (۴)

پاسخ: گزینه «۴» منحنی مشخصه بی‌باری داده شده نشان می‌دهد که به ازاء هر مقدار از جریان عبوری از سیم‌پیچی تحریک ولتاژ القایی در آرمیچر چند ولت می‌شود، لذا باید در ابتدا جریان عبوری از سیم‌پیچی تحریک را یافت پس داریم:

$$I_f = \frac{V_f}{R_f + R_{adj}} = \frac{400}{20 + 45} = 6/15 A \xrightarrow{\text{منحنی بی‌باری}} E_a = 451 V \Rightarrow V_{tNL} = E_a = 451 V$$

**کله مثال ۱۳:** در «مثال قبل» اگر بخواهیم ولتاژ بی‌باری به  $410V$  ولت کاهش یابد، مقاومت مدار تحریک باید چه تغییری نماید؟

کاهش  $19/25 \Omega$  (۴)

افزایش  $19/25 \Omega$  (۳)

کاهش  $64/25 \Omega$  (۲)

افزایش  $64/25 \Omega$  (۱)

پاسخ: گزینه «۳» طبق منحنی بی‌باری داده شده به منظور القاء  $410V$  در آرمیچر، نیاز به جریان تحریک  $4/75 A$  است. لذا باید مقاومت تنظیم کننده تحریک آنقدر افزایش یابد تا جریان تحریک از  $6/15 A$  موجود به  $4/75 A$  کاهش یابد، پس داریم:

$$\Rightarrow R_{adj} = \frac{400}{4/75} \xrightarrow{\text{منحنی بی‌باری}} R_{adj} \approx 64/25 \Omega \quad E_a = 410 V \xrightarrow{\text{منحنی بی‌باری}} I_f = 4/75 A \Rightarrow 4/75 = \frac{400}{20 + R_{adj}} \Rightarrow \frac{400}{4/75}$$

لذا باید مقاومت تنظیم کننده تحریک به اندازه  $64/25 - 45 = 19/25 \Omega$  افزایش یابد.

**مثال ۱۴:** در یک مولد تحریک مستقل منحنی بی‌باری توسط رابطه  $E_a = 6 + 100\sqrt{I_f}$  بیان شده است. اگر این مولد یک بار  $2000\text{ W}$  را در ولتاژ  $200\text{ V}$  تغذیه نموده و مقاومت تحریک  $55\Omega$  و مقاومت آرمیچر  $0.6\Omega$  باشد، ولتاژ دو سر تحریک چند ولت خواهد بود؟

- (۱) ۲۰۰ (۲) ۲۴۰ (۳) ۲۲۰ (۴) ۱۹۵

**پاسخ:** گزینه «۳» این تست مشابه تست قبل بوده با این تفاوت که به جای منحنی مشخصه بی‌باری، معادله مشخصه بی‌باری داده شده است. لذا

مانند تست قبل ابتدا باید ولتاژ القایی در آرمیچر را با توجه به مشخصات بار و مولد به صورت مقابل محاسبه نمود:

$$I_L = \frac{P_r}{V_t} = \frac{2000}{200} = 10\text{ A} = I_a$$

$$E_a = V_t + R_a I_a = 200 + 0.6 \times 10 = 206\text{ V} \quad \text{و} \quad E_a = 6 + 100\sqrt{I_f} \Rightarrow 206 = 6 + 100\sqrt{I_f} \Rightarrow I_f = 4\text{ A}$$

$$V_f = R_f I_f = 55 \times 4 = 220\text{ V}$$

با توجه به این جریان تحریک ولتاژ دو سر تحریک برابر است با:

**مثال ۱۵:** ولتاژ ترمینال یک مولد تحریک مستقل در حالی که با سرعت  $2000$  دور در دقیقه می‌چرخد برابر  $240$  ولت است. در این مولد عکس‌العمل آرمیچر  $2$  ولت، جریان آرمیچر  $20$  آمپر و مقاومت آرمیچر  $0.5$  اهم هستند. اگر سرعت چرخش به  $1500$  دور در دقیقه کاهش یابد نیروی محرکه القایی چند ولت می‌شود؟

- (۱) ۲۵۲ (۲) ۳۳۶ (۳) ۱۸۹ (۴) ۲۴۰

**پاسخ:** گزینه «۳» ابتدا باید در سرعت  $2000\text{ rpm}$  موجود ولتاژ القایی در آرمیچر را به دست آورده و سپس برای کاهش سرعت به  $1500\text{ rpm}$  مقدار آنرا اصلاح نمود، لذا:

$$E_{a1} = V_t + R_a I_{a1} + \varepsilon = 240 + (0.5 \times 20) + 2 \Rightarrow E_{a1} = 252\text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{252}{E_{a2}} = \frac{2000}{1500} \Rightarrow E_{a2} = 189\text{ V}$$

چون حرفی از تغییر شار زده نشده فوران ثابت فرض می‌شود، پس می‌توان نوشت:



**مثال ۱۶:** در یک مولد تحریک مستقل که در شرایط بی‌باری با ولتاژ نامی در حال کار است، اگر مقاومت مدار تحریک را نصف کنیم کدام گزینه زیر اتفاق می‌افتد؟

- (۱) ولتاژ ترمینال‌های ماشین دو برابر می‌شود. (۲) ولتاژ ترمینال‌های ماشین نصف می‌شود.  
(۳) ولتاژ ترمینال‌های ماشین افزایش می‌یابد. (۴) ولتاژ ترمینال‌های ماشین کاهش می‌یابد.

**پاسخ:** گزینه «۳» در مولدهای تحریک مستقل طبق رابطه  $I_f = \frac{V_f}{R_f}$  با نصف شدن  $R_f$  دامنه  $I_f$  دو برابر می‌شود. اما چون مدار مغناطیسی

ماشین غیرخطی بوده و ماشین نیز با ولتاژ نامی در حال کار است (یعنی نقطه کار آن در حدود ناحیه زانویی است) پس دو برابر شدن  $I_f$  نمی‌تواند فوران  $\Phi$  را دو برابر کند، بلکه فوران فقط قدری زیاد می‌شود. در نتیجه ولتاژ ترمینال‌ها که در بی‌باری برابر ولتاژ القایی در آرمیچر است، فقط کمی افزایش خواهند یافت (حدود  $10\%$  تا  $20\%$  افزایش می‌یابند).

**مثال ۱۷:** در مولد تحریک مستقل شکل زیر مشخصات خروجی آن عبارتند از:  $172\text{ kW}$ ,  $430\text{ V}$ ,  $1800\text{ rpm}$  و مشخصه مغناطیسی آن به صورت نشان داده شده است. چنانچه رنوستای میدان در  $63\Omega$  قرار گرفته و سرعت در  $1600\text{ rpm}$  تثبیت و یک مقاومت یک اهمی نیز به ترمینال‌های خروجی متصل شود، ولتاژ خروجی تقریباً چند ولت خواهد بود؟

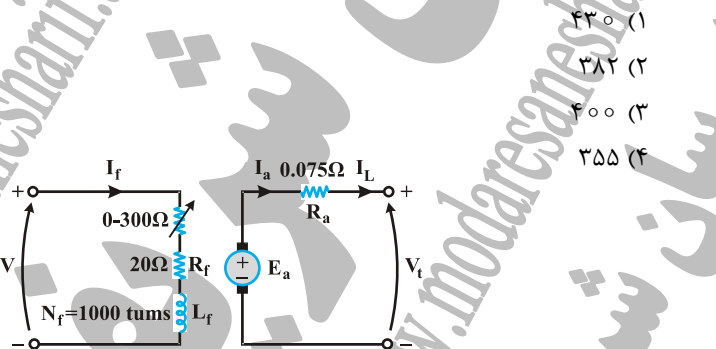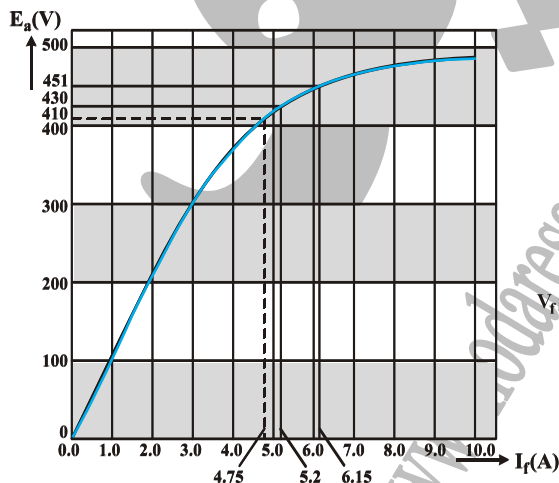

- (۱) ۴۴۰ (۲) ۳۸۲ (۳) ۴۰۰ (۴) ۳۵۵

✓ پاسخ: گزینه «۴» دقت شود که در این تست مشخصه بی‌باری در سرعت  $1800 \text{ rpm}$  داده شده اما مجهول تست مربوط به سرعت  $1600 \text{ rpm}$  است لذا نمی‌توان از این منحنی به صورت مستقیم استفاده نمود، پس ابتدا باید ولتاژ القایی را در سرعت  $1800 \text{ rpm}$  به دست آورد. برای این منظور داریم:

$$I_f = \frac{V_f}{R_f + R_{adj}} = \frac{430}{20 + 63} = 5/2 \text{ A} \xrightarrow{\text{منحنی}} E_a \Big|_{N=1800 \text{ rpm}} = 430 \text{ V} = E_{a1}$$

حال باید این ولتاژ القایی را به ازاء شرایط کاری جدید (سرعت جدید) به صورت زیر تغییر داد:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{430}{E_{a2}} = \frac{1800}{1600} \Rightarrow E_{a2} \Big|_{N=1600 \text{ rpm}} = 382 \text{ V}$$

یعنی ولتاژ القایی در مولد در سرعت  $1600 \text{ rpm}$  برابر  $382 \text{ V}$  است. با توجه به اینکه یک مقاومت  $15 \Omega$  به ترمینال‌ها متصل شده با نوشتن تقسیم ولتاژ بین این مقاومت و مقاومت آرمیچر داریم:

$$V_t = \frac{R_L}{R_a + R_L} E_{a2} = \frac{1}{1 + 0/0/75} \times 382 = 355/3 \text{ V}$$

🔹 مثال ۱۸: در یک مولد تحریک مستقل  $R_a = 0/15 \Omega$  ،  $I_f = 2 \text{ A}$  ،  $N = 1000 \text{ rpm}$  ،  $V_t = 125 \text{ V}$  ، و  $I_{a1} = 8 \text{ A}$  است. اگر جریان آرمیچر به

$75\%$  مقدار نامی کاهش یابد، در سرعت ثابت جریان تحریک چه تغییری کند تا ولتاژ ترمینال ثابت باقی بماند؟ (مدار مغناطیسی ماشین را خطی فرض نمایید)

- (۱)  $5\%$  کاهش (۲)  $2/5\%$  کاهش (۳)  $5\%$  افزایش (۴)  $2/5\%$  افزایش

✓ پاسخ: گزینه «۲» با کاهش بار روی مولد به علت کاهش افت ولتاژهای داخلی ولتاژ ترمینال‌ها افزایش می‌یابند، برای تثبیت این ولتاژ باید با کاهش جریان تحریک (در هنگام کاهش بار)، فوران و در نتیجه ولتاژ القایی در آرمیچر را کاهش داد. پس باید ببینیم چه مقدار باید از جریان تحریک کاست لذا:

$$E_{a1} = V_t + R_a I_a = 125 + (0/15 \times 8) = 137 \text{ V}$$

$$I_{a2} = 0/75 I_{a1} = 0/75 \times 8 = 6 \text{ A} \Rightarrow E_{a2} = 125 + (0/15 \times 6) = 134 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \Rightarrow \frac{137}{134} = \frac{1000}{1000} \times \frac{2}{I_{f2}} \Rightarrow I_{f2} = 1/95 \text{ A} \Rightarrow \Delta I_f = 2 - 1/95 \Rightarrow \Delta I_f = 0/0/5 \text{ A}$$

یعنی جریان تحریک باید  $0/0/5 \text{ A}$  کاهش یابد. در نتیجه جریان تحریک باید به اندازه  $2/5\%$  کاهش یابد.  $\frac{\Delta I_f}{I_f} \times 100 = \frac{0/0/5}{2} \times 100 = 2/5\%$  کاهش یابد.

🔹 مثال ۱۹: در یک مولد تحریک مستقل، سرعت چرخش در بار نامی  $1 \text{ kW}$  و  $200 \text{ V}$  برابر  $1000 \text{ rpm}$  است. اگر  $R_a = 0/5 \Omega$  بوده و بار

مولد  $20\%$  کاهش یابد، با فرض ثابت ماندن جریان تحریک سرعت چقدر تغییر نماید تا ولتاژ ترمینال ثابت بماند؟

- (۱)  $2/2\%$  کاهش (۲)  $2/2\%$  افزایش (۳)  $22\%$  کاهش (۴)  $22\%$  افزایش

✓ پاسخ: گزینه «۱» در مسئله قبل برای تثبیت ولتاژ از کنترل جریان تحریک استفاده شد، اما می‌توان از کنترل سرعت نیز استفاده نمود. برای این منظور کافی است همزمان با کاهش بار، سرعت مولد نیز کاهش یابد، لذا باید میزان این کاهش را محاسبه نمود. در حالت اول داریم:

$$I_{a1} = I_L = \frac{P_2}{V_t} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ A} \Rightarrow E_{a1} = V_t + R_a I_{a1} = 200 + (0/5 \times 50) = 225 \text{ V}$$

با کاهش  $20\%$  بار خروجی، جریان آرمیچر نیز  $20\%$  کاهش می‌یابد لذا:

$$P_2 = 0/8 P_1 = 0/8 \times 10000 = 8000 \text{ W} \Rightarrow I_{a2} = \frac{8000}{200} = 40 \text{ A} \Rightarrow E_{a2} = 200 + (0/5 \times 40) = 220 \text{ V}$$

با توجه به رابطه بین ولتاژهای القایی و سرعت داریم:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \Rightarrow \frac{225}{220} = \frac{1000}{N_2} \times 1 \Rightarrow N_2 = 978 \text{ rpm}$$

یعنی سرعت مولد باید در حدود  $22 \text{ rpm}$  کاهش یابد و یا به صورت درصدی داریم:

$$\text{درصد تغییر سرعت} = \frac{1000 - 978}{1000} \times 100 = 2/2\%$$

یعنی باید سرعت  $2/2\%$  کاهش یابد تا ولتاژ ترمینال ثابت بماند. (دقت شود که تنظیم سرعت مولدها با این دقت امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا در عمل جهت تثبیت ولتاژ از همان روش مطرح شده در مسئله قبل یعنی کنترل فوران که روش عملی‌تر است استفاده می‌شود.)

**مثال ۲۰:** یک مولد DC تحریک جداگانه به یک شبکه با ولتاژ ثابت  $250\text{V}$  متصل و تحریک آن نیز از منبع  $250\text{V}$  مجزا تغذیه می‌شود. سرعت این مولد را چند درصد تغییر دهیم تا توان خروجی از  $250\text{kW}$  به  $500\text{kW}$  افزایش یابد؟ (مقاومت آرمیچر  $0.1\Omega$  بوده و از اثر عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر می‌شود).

(۴)  $2/1$  کاهش(۳)  $2/1$  افزایش(۲)  $3/8$  کاهش(۱)  $3/8$  افزایش

پاسخ: گزینه «۱» چون مولد به یک شبکه با ولتاژ ثابت وصل است، لذا ولتاژ ترمینال با تغییر سرعت تغییر نمی‌کند پس در حالت اول می‌توان نوشت:

$$I_{L1} = \frac{P_1}{V_{t1}} = \frac{250 \times 10^3}{250} = 1000\text{ A} = I_{a1} \Rightarrow E_{a1} = V_{t1} + R_a I_{a1} = 250 + (0.1 \times 1000) = 260\text{ V}$$

اگر بخواهیم توان تریقی مواد به  $500\text{kW}$  افزایش یابد، باید:

$$I_{L2} = \frac{P_2}{V_{t2}} = \frac{500 \times 10^3}{250} = 2000\text{ A} = I_{a2} \Rightarrow E_{a2} = V_{t2} + R_a I_{a2} = 250 + (0.1 \times 2000) = 270\text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \Rightarrow \frac{260}{270} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \Rightarrow \omega_2 = 1/0.38 \omega_1$$

در مولدهای تحریک مستقل، فوران مستقل از سرعت چرخش است، لذا:

یعنی باید سرعت به اندازه  $\%3/8 = 1 - 0.38 = 0.38 = 3/8\%$  افزایش یابد. (مشاهده می‌شود که تغییر سرعت در مولدهایی که با شبکه‌های بزرگ موازی هستند موجب تغییر شدید جریان یا توان تولیدی آنها می‌شود، به طوریکه ممکن است به مولد آسیب برساند در این تست با تغییر  $10\%$  ولتی در ولتاژ القایی حدود  $1000\text{ A}$  جریان تولیدی زیاد شده که البته کم بودن مقاومت آرمیچر نیز در این امر بی‌تأثیر نیست).

**مثال ۲۱:** مشخصه مغناطیسی یک مولد با تحریک مستقل در سرعت نامعلوم  $N$  به صورت  $E_a = \frac{150 I_f}{I_f + 1}$  بوده و مقاومت مدار تحریک آن  $50\Omega$ ،

تنظیم‌کننده آن  $250\Omega < R_{adj} < 250\Omega$  و ولتاژ اعمالی به تحریک  $300\text{V}$  است. در حالت اول مولد را با سرعت  $1500\text{rpm}$  چرخانده و تنظیم‌کننده را روی  $100\Omega$  ثابت می‌کنیم. در حالت دوم اگر سرعت را به  $1600\text{rpm}$  افزایش و تنظیم‌کننده را روی  $250\Omega$  تنظیم کنیم، ولتاژ خروجی بی‌باری چند درصد تغییر می‌کند؟

(۴)  $25\%$  کاهش می‌یابد.(۳)  $25\%$  افزایش می‌یابد.(۲)  $20\%$  کاهش می‌یابد.(۱)  $20\%$  افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینه «۲» برای محاسبه تغییرات ولتاژ باید از رابطه نسبت ولتاژها استفاده نمود، لذا ابتدا نسبت شارها را در دو حالت داده شده به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} R_{adj1} = 100\Omega \Rightarrow I_{f1} = \frac{300}{50+100} = 2\text{ A} \\ R_{adj2} = 250\Omega \Rightarrow I_{f2} = \frac{300}{50+250} = 1\text{ A} \end{cases} \Rightarrow \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{\hat{E}_{a1}}{\hat{E}_{a2}} = \frac{150 \times 2}{150 \times 1} = \frac{100}{75}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1 N_1}{\phi_2 N_2} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{100}{75} \times \frac{1500}{1600} \Rightarrow E_{a2} = 0.78 E_{a1}$$

سرعت مربوط به دو حالت مورد بحث نیز در صورت مسئله داده شده است، لذا:

یعنی ولتاژ القایی  $20\%$  کاهش می‌یابد.

**مثال ۲۲:** در یک مولد تحریک مستقل  $250\text{V}$  مقاومت آرمیچر  $2\Omega$  است. این مولد جهت تغذیه بار  $20\text{kW}$  باید با سرعت  $1000\text{rpm}$  دوران کند. اگر به یکبار مولد بی‌بار گردد به منظور تثبیت ولتاژ ترمینال‌ها در همان مقدار نامی، سرعت گردش مولد باید چه تغییری نماید؟

(۴)  $11\%$  کاهش(۳)  $6\%$  کاهش(۲)  $11\%$  افزایش(۱)  $6\%$  افزایش

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید ولتاژ القایی در آرمیچر را در بار نامی به دست آورد. لذا داریم:

$$I_a = I_L = \frac{20000}{250} = 80\text{ A} \Rightarrow E_{aFL} = 250 + (2 \times 80) = 266\text{ V}$$

$$E_{aNL} = V_{tNL} = 250\text{ V}$$

چنانچه مولد بی‌بار شود می‌خواهیم ولتاژ ترمینال‌ها در  $250\text{V}$  ثابت بماند. لذا داریم:

با توجه به رابطه نسبت ولتاژهای القایی و توجه به این نکته که در مولد تحریک مستقل جریان تحریک و در نتیجه شار مغناطیسی نسبت به تغییرات

$$\frac{E_{aNL}}{E_{aFL}} = \frac{\omega_{NL} \phi_{NL}}{\omega_{FL} \phi_{FL}} \Rightarrow \frac{250}{266} = \frac{\omega_{NL}}{\omega_{FL}} \times 1 \Rightarrow \omega_{NL} = 0.94 \omega_{FL}$$

سرعت ثابت است، داریم:

یعنی باید سرعت مولد  $6\%$  کاهش یابد.

- کج مثال ۲۳: در یک مولد تحریک مستقل با مدار مغناطیسی خطی، در سرعت ثابت هنگامی که رئوستای میدان برابر مقاومت اهمی تحریک است، ولتاژ القایی در آرمیچر  $E_a$  است. در این مولد تغییراتی به شرح زیر اعمال می‌نماییم. ولتاژ القایی در آرمیچر این مولد پس از این تغییرات چند درصد حالت اول است؟
- (الف) تعداد دور سیم‌پیچ هر قطب نصف می‌شود.  
 (ب) ولتاژ اعمالی به دو سر تحریک  $\sqrt{3}$  برابر می‌شود.  
 (ج) مقاومت تنظیم‌کننده تحریک دو برابر می‌شود.  
 (د) سرعت گردش  $50\%$  زیاد می‌شود.  
 (هـ) جاروبک‌ها به طور متقارن هر یک به اندازه  $30^\circ$  به دیگری نزدیک می‌شود.
- (۱)  $45\%$  (۲)  $180\%$  (۳)  $75\%$  (۴)  $90\%$

پاسخ: گزینه «۴» ولتاژ القایی در آرمیچر ماشین‌های DC متناسب با سرعت چرخش، فوران زیر هر قطب و سینوس زاویه بین جاروبک‌های آن است. فوران نیز در حالت خطی با جریان تحریک و تعداد دور متناسب است لذا:

$$\begin{cases} E_a \sim \phi \omega \left( \sin \frac{\theta}{2} \right) \\ \phi \sim A \cdot T_F = N_f I_f \sim N_f \cdot \frac{V_F}{R_F} \end{cases} \Rightarrow E_a \sim \frac{N_f V_F \omega}{R_F} \sin \frac{\theta}{2}$$

از آنجایی که  $N_f$  نصف، ولتاژ تحریک  $\sqrt{3}$  برابر، سرعت  $1/5$  برابر و مجموع مقاومت مدار تحریک  $1/25$  برابر شده (چون مقاومت سیم‌بندی به دلیل نصف شدن تعداد دور آن نصف شده و تنظیم‌کننده نیز طبق گفته صورت تست ۲ برابر شده است) و زاویه بین دو جاروبک نیز از  $180^\circ$  اصلی به  $120^\circ$  کاهش یافته است (زیرا هر جاروبک  $30^\circ$  و در مجموع  $60^\circ$  جابجا شده‌اند) لذا داریم:

$$E_a \sim \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{1}{5} \times \sin \frac{120^\circ}{2} = 0.9 \text{ یا } 90\%$$

یعنی ولتاژ القایی در آرمیچر  $90\%$  حالت اول شده یا  $10\%$  کاهش می‌یابد.

### تست‌های تألیفی فصل سوم – مبحث بررسی مولد شنت

**کله مثال ۱:** یک مولد تحریک شنت با  $R_a = 0.5 \Omega$  در سرعت نامی بار  $2 \text{ kW}$  را در ولتاژ  $250 \text{ V}$  تغذیه می‌کند. اگر مقاومت تحریک  $30 \Omega$  و مقاومت تنظیم کننده تحریک در  $30 \Omega$  تنظیم شده باشد و بار مولد  $5\%$  افزایش یابد رئوستای میدان را چقدر تغییر دهیم تا ولتاژ ترمینال ثابت بماند؟ (در تمامی مراحل سرعت چرخش را ثابت فرض نموده و مدار مغناطیسی ماشین را خطی در نظر بگیرید.)

(۱)  $3/20 \Omega$  افزایش (۲)  $3/20 \Omega$  کاهش (۳)  $46/8 \Omega$  افزایش (۴)  $46/8 \Omega$  کاهش

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به توان  $2 \text{ kW}$  بار و ولتاژ  $250 \text{ V}$  آن داریم:

$$P_1 = 2 \text{ kW} \Rightarrow I_{L1} = \frac{P_1}{V_t} = \frac{2000}{250} = 8 \text{ A} \quad \text{و} \quad I_{f1} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{20+30} = 5 \text{ A} \Rightarrow I_{a1} = I_{L1} + I_{f1} = 8 + 5 = 13 \text{ A}$$

اگر بار مولد  $5\%$  افزایش یابد جریان آرمیچر برابر است با:

$$P_2 = 1/5 P_1 = 1/5 \times 20 = 4 \text{ kW} \Rightarrow I_{L2} = \frac{4000}{250} = 16 \text{ A} \quad \text{و} \quad I_{f2} = \frac{250}{20+30} = 5 \text{ A} \Rightarrow I_{a2} = 16 + 5 = 21 \text{ A}$$

با توجه به مقادیر به دست آمده برای جریان آرمیچر در دو حالت مورد بحث داریم:

$$E_{a1} = 250 + (0.5 \times 13) = 256.5 \text{ V} \quad \text{و} \quad E_{a2} = 250 + (0.5 \times 21) = 260.5 \text{ V}$$

از آنجائیکه مدار مغناطیسی ماشین خطی و سرعت نیز ثابت در نظر گرفته شده است می‌توان نوشت:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \Rightarrow \frac{256.5}{260.5} = \frac{5}{I_{f2}} \Rightarrow I_{f2} = 5/34 \text{ A} \Rightarrow R_f + R_{\text{adj new}} = \frac{V_t}{I_{f2}} = \frac{250}{5/34} \Rightarrow R_{\text{adj new}} = 46/8 - 20 = 26/8 \Omega$$

یعنی  $R_{\text{adj}}$  باید به اندازه  $30 - 26/8 = 3/20 \Omega$  کاهش یابد.

**کله مثال ۲:** رابطه تقریبی ولتاژ القایی در آرمیچر و جریان میدان تحریک یک مولد شنت در سرعت  $1000$  دور بر دقیقه به قرار زیر است:

$$E_a = 220(1 - e^{-0.2 I_f})$$

با صرف نظر کردن از مقاومت آرمیچر، مقاومت میدان تحریک در چند اهم تنظیم کنیم، تا در سرعت  $1500$  دور بر دقیقه ولتاژ خروجی مولد برابر  $220$  ولت شود؟

(۱)  $36$  (۲)  $40$  (۳)  $44$  (۴)  $92$

پاسخ: گزینه «۲» چون  $R_a = 0$  در نظر گرفته شده لذا  $E_a = V_t = 220 \text{ V}$  است، اما چون مشخصه بی‌باری در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  داده شده

نمی‌توان از آن به طور مستقیم استفاده نمود، لذا ابتدا باید با ضرب معادله در عبارت  $\frac{1500}{1000}$  معادله را برای سرعت  $1500 \text{ rpm}$  اصلاح نموده و سپس

جریان تحریک را به صورت مقابل از آن استخراج نمود:

$$E_a \Big|_{1500 \text{ rpm}} = 220(1 - e^{-0.2 I_f}) \times \frac{1500}{1000} = 220 \Rightarrow I_f = 5/5 \text{ A}$$

با توجه به جریان تحریک به دست آمده، مقاومت مدار تحریک (تحریک + تنظیم کننده) برابر است با:

$$R_{\text{adj}} + R_f = \frac{V_t}{I_f} = \frac{220}{5/5} = 40 \Omega$$


**کله مثال ۳:** متحنی بی‌باری یک مولد جریان مستقیم موازی (شنت) در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  با یک پاره خط و یک نیم خط که از نقاط  $O(0 \text{ A}, 0 \text{ V})$  و

$A(1 \text{ A}, 100 \text{ V})$  و  $B(6 \text{ A}, 125 \text{ V})$  می‌گذرد، تقریب زده شده است. مقاومت آرمیچر  $0.1 \Omega$  و مقاومت میدان  $50 \Omega$  است. چنانچه در حالت بارداری

ولتاژ این مولد  $100 \text{ V}$  و عکس‌العمل آرمیچر کاملاً جبران شده باشد، جریان بار چند آمپر است؟

(۱)  $48 \text{ A}$  (۲)  $50 \text{ A}$  (۳)  $52 \text{ A}$  (۴)  $60 \text{ A}$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نقاط داده شده مشخصه بی‌باری را می‌توان به صورت زیر رسم نموده و معادلات پاره خط OA و AB را به صورت زیر به دست آورد:

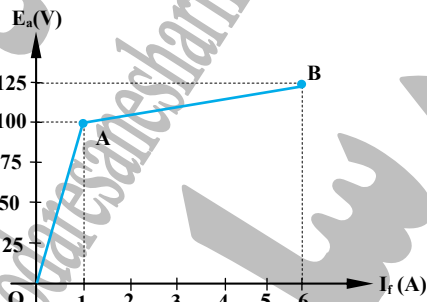

OA معادله:  $E_a = 100 I_f$

AB معادله:  $E_a = 5 I_f + 95$

با توجه به ولتاژ  $100V$  حالت بارداری جریان تحریک در این حالت برابر است با:


$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{100}{50} = 2A \xrightarrow{\text{معادله AB}} E_a = 105V$$

با توجه به مشخص بودن  $E_a$  و  $V_t$  می‌توان جریان آرمیچر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_a = V_t + R_a I_a \Rightarrow I_a = \frac{E_a - V_t}{R_a} = \frac{105 - 100}{0.1} = 50A \Rightarrow I_L = I_a - I_f = 50 - 2 = 48A$$

(توجه: این مسئله را می‌توان با استفاده از روش ترسیمی نیز که در قسمت‌های بعدی بررسی می‌شود تحلیل نمود).

مثال ۴: منحنی بی‌باری یک مولد تحریک شنت به صورت شکل زیر است، اگر مقاومت مدار تحریک شنت برابر  $75\Omega$  باشد، ولتاژ خروجی و جریان تحریک در حالت بی‌باری چقدر است؟

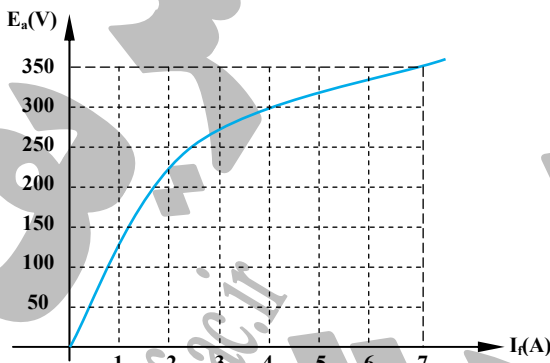


(۱)  $300V$  و  $4A$

(۲)  $150V$  و  $2A$

(۳)  $200V$  و  $3A$


(۴)  $100V$  و  $2A$

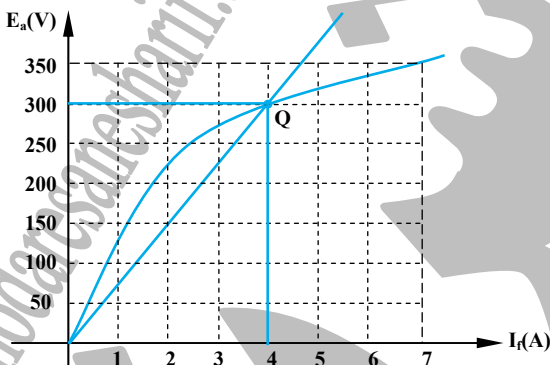

پاسخ: گزینه «۱» چون مقاومت مدار تحریک  $R_f = 75\Omega$  است.

لذا باید یک خط (خط القاء) با معادله  $E_a = R_f I_f = 75 I_f$  به صورت شکل زیر روی مشخصه بی‌بار رسم نمود. طبق این شکل دیده می‌شود، با این مقدار مقاومت در مدار تحریک ولتاژ بی‌باری برابر  $300$  ولت و جریان تحریک حدود  $4$  آمپر است. (که نسبت آن‌ها یعنی  $\frac{300}{4} = 75$  همان مقاومت مدار تحریک است)

مثال ۵: مشخصه بی‌باری یک مولد DC شنت به صورت زیر داده شده است، در این صورت اگر مقاومت مدار تحریک  $20\Omega$  و تنظیم کننده تحریک  $10\Omega$  باشد ولتاژ القایی در آرمیچر در حالت بی‌باری چند ولت خواهد بود؟

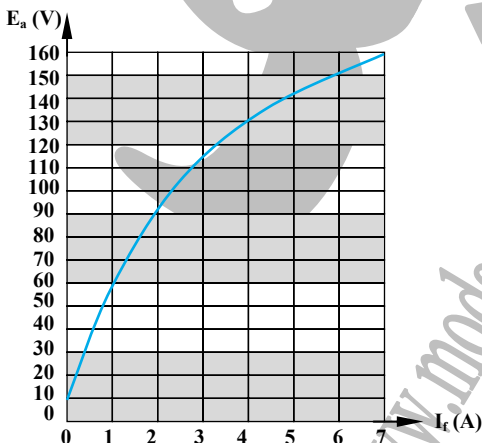

(۱)  $120$


(۲)  $140$

(۳)  $160$

(۴)  $130$

✓ پاسخ: گزینه «۲» مجموع مقاومت موجود در مدار تحریک برابر  $30 + 10 = 40 \Omega$  می‌باشد لذا رسم یک خط راست با شیب  $30^\circ$  و به دست آوردن نقطه کار دیده می‌شود که  $E_a = 140 \text{ V}$  خواهد بود.

✓ مثال ۶: یک مولد DC دارای دو سیم‌پیچی تحریک به شرح زیر است: الف) یک سیم‌پیچی تحریک جداگانه با  $400^\circ$  دور سیم در هر قطب و مقاومت اهمی  $80 \Omega$  که از یک منبع مستقل  $200 \text{ V}$  تغذیه می‌شود. ب) یک سیم‌پیچی تحریک شنت با  $250^\circ$  دور در هر قطب و مقاومت  $100 \Omega$  که به طور موازی به آرمیچر متصل شده است. اگر مشخصه بی‌باری این ماشین در سرعت نامی به صورت زیر باشد، ولتاژ بی‌باری چند ولت است؟

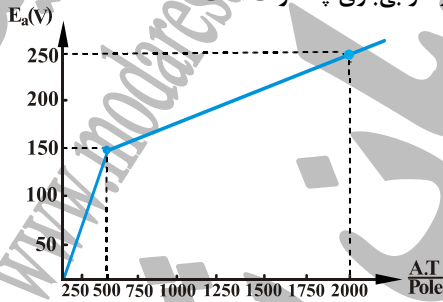

۲۱۵V (۱)

۲۲۰V (۲)

۲۳۵V (۳)

۲۴۵V (۴)

✓ پاسخ: گزینه «۲» در این ماشین باید معادله خط القاء را بر حسب آمپر دور دو سیم‌پیچی داده شده نوشته و سپس با مشخصه بی‌باری ماشین قطع داد. برای این منظور در سیم‌پیچی تحریک مستقل داریم:

$$A.T_{\text{مستقل}} = \frac{V_f}{R_{f_{\text{مستقل}}}} \times N_{f_{\text{مستقل}}} = \frac{200}{80} \times 400 = 1000 \text{ A.T}$$

در سیم‌پیچی تحریک شنت جریان عبوری از این سیم‌پیچی و در نتیجه آمپر دور تولیدی آن وابسته به ولتاژ القایی در ماشین است، لذا داریم:

$$A.T_{\text{شنت}} = \frac{E_a}{R_{f_{\text{شنت}}}} \times N_{f_{\text{شنت}}} = \frac{E_a}{100} \times 250 = 2.5 E_a$$

پس آمپر دور برآیند ( $A.T_{\text{eq}}$ ) ناشی از هر دو سیم‌پیچی مورد بحث دارای معادله زیر است:

$$A.T_{\text{eq}} = A.T_{\text{مستقل}} + A.T_{\text{شنت}} = 1000 + 2.5 E_a \Rightarrow E_a = \frac{1}{4} (A.T_{\text{eq}}) - 400 \quad (1)$$

$$E_a - 150 = \frac{250 - 150}{2000 - 500} (A.T_{\text{eq}} - 500) \Rightarrow E_a = \frac{1}{15} (A.T_{\text{eq}}) + \frac{350}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} (A.T_{\text{eq}}) - 400 = \frac{1}{15} (A.T_{\text{eq}}) + \frac{350}{3} \Rightarrow A.T_{\text{eq}} = 1550 \frac{\text{A.T}}{\text{Pole}}$$

$$E_a = \frac{1}{4} (A.T_{\text{eq}}) - 400 = \left( \frac{1}{4} \times 1550 \right) - 400 = 220 \text{ V}$$

با محاسبه آمپر دور برآیند می‌توان  $E_a$  را به صورت مقابل محاسبه نمود:

✓ مثال ۷: مشخصه بی‌باری یک مولد شنت در سرعت  $800 \text{ rpm}$  به صورت  $E_a = 36 + 52 \sqrt{I_f}$  داده شده است. مقاومت آرمیچر  $1 \Omega$  و تحریک  $50 \Omega$  است. اگر این مولد در سرعت گردش  $1600 \text{ rpm}$  بار  $2 \text{ A}$  را تغذیه نماید، ولتاژ دو سر بار چند ولت می‌باشد؟ (تعداد دور سیم‌پیچ تحریک ماشین را  $1200$  دور فرض نموده و عکس‌العمل آرمیچر را در بار مذکور معادل  $1200$  آمپر دور فرض کنید).

۲۰۰ (۴)

۲۲۲ (۳)

۲۱۹ (۲)

۲۸۰ (۱)

✓ پاسخ: گزینه «۴» برای محاسبه ولتاژ دو سر بار باید جریان تحریک را در بار مورد نظر محاسبه نمود، برای این منظور باید ابتدا نقطه کار بارداری را به دست آورد. لذا معادله خط القاء انتقال یافته را با معادله بی‌باری در سرعت مورد نظر قطع می‌دهیم:

$$\begin{cases} E_a = (R_f + R_a) I_f = 51 I_f \xrightarrow{\text{انتقال به نقطه جدید}} E_a = (R_f + R_a) I_{f_{\text{eq}}} + R_a I_{a_{\text{eq}}} = (R_f + R_a) (I_f + I_{f_{\text{AR}}}) + R_a (I_L + I_f + I_{f_{\text{AR}}}) \\ I_{f_{\text{AR}}} = \frac{A T_{\text{AR}}}{N_f} = \frac{1200}{1200} = 1 \text{ A} \end{cases}$$

$$= 51(I_f + 1) + 1(20 + I_f + 1) = 52 I_f + 72$$

حال که معادله خط القاء انتقال یافته به دست آمده است، داریم:

$$E_a = 52 I_f + 72 = (36 + 52 \sqrt{I_f}) \times \frac{1600}{800} \Rightarrow 52 I_f - 104 \sqrt{I_f} = 0 \Rightarrow I_f = 4 \text{ A} \Rightarrow V_t = R_f I_f = 50 \times 4 = 200 \text{ V}$$



**مثال ۸:** یک مولد شنت دارای مشخصه‌ی بی‌باری به صورت  $E_a = 5 + 100\sqrt{I_f}$  در سرعت  $500\text{rpm}$  است. مولد ۶ قطب بوده و مقاومت تحریک آن  $205\Omega$  است. اگر مدار سیم‌بندی‌های تحریک ماشین را به دو گروه مساوی تقسیم نموده و با یکدیگر موازی کنیم، ولتاژ بی‌باری مولد تحت سرعت  $1000\text{rpm}$  چند ولت می‌گردد؟

- (۱)  $1640\text{V}$       (۲)  $820\text{V}$       (۳)  $205\text{V}$       (۴)  $410\text{V}$

پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید معادله مشخصه را برای سرعت  $1000\text{rpm}$  تغییر داد، لذا:

$$E_a = (5 + 100\sqrt{I_f}) \times \frac{1000}{500} = 10 + 200\sqrt{I_f}$$

مقاومت تحریک در کل  $205\Omega$  است، پس مقاومت سیم‌پیچی هر قطب  $\frac{205}{6}\Omega$  است. در حالتی که قطب‌ها به صورت دو مجموعه موازی متصل


می‌شوند، چون هر مجموعه شامل سه سیم‌پیچ سری خواهد بود. مقاومت تحریک کل هر شاخه موازی برابر است با:

$$R_f = \frac{205}{6} \times 3 = 102.5\Omega$$

حال کافی است معادله خط القاء را که همواره برای یک مسیر نوشته می‌شود با معادله مشخصه بی‌باری قطع داد، لذا:

$$E_a = 102.5 I_f \Rightarrow 10 + 200\sqrt{I_f} = 102.5 I_f \Rightarrow I_f = 4\text{A} \Rightarrow E_a = 102.5 I_f = 102.5 \times 4 = 410\text{V}$$

**مثال ۹:** چنانچه مشخصه بی‌باری یک مولد شنت به صورت شکل زیر باشد، مقاومت بحرانی مدار تحریک چند اهم می‌باشد؟

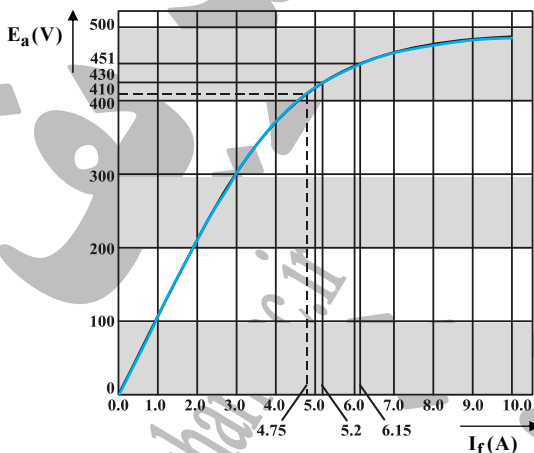

- (۱) ۱۰۰  
(۲) ۸۰  
(۳) ۲۰  
(۴) ۳۰۰


پاسخ: گزینه «۱» از آنجائیکه مقاومت بحرانی مدار تحریک برابر شیب خطی مشخصه بی‌باری است، باید شیب این قسمت از منحنی را به دست آورد.

$$R_c = \frac{\Delta E_a}{\Delta I_f} = \frac{100 - 0}{1 - 0} = 100\Omega$$

برای این منظور با انتخاب دو نقطه روی ناحیه خطی منحنی می‌توان شیب را به صورت مقابل محاسبه نمود:

دقت شود که دو نقطه انتخابی بهتر است نزدیک‌ترین نقاط به مبدأ باشند، زیرا هر چه از مبدأ دور شویم مشخصه غیرخطی‌تر شده لذا خطای محاسبه بیشتر می‌شود از این رو بهتر است یکی از نقاط انتخابی مبدأ  $(0\text{A}, 0\text{V})$  باشد.

**مثال ۱۰:** مشخصه بی‌باری یک مولد تحریک شنت به صورت شکل زیر است. در این مولد با صرف نظر کردن از مقاومت اهمی مسیر آرمیچر، حداکثر چند اهم می‌توان مقاومت مدار تحریک را افزایش داد تا مولد خود تحریک بماند؟

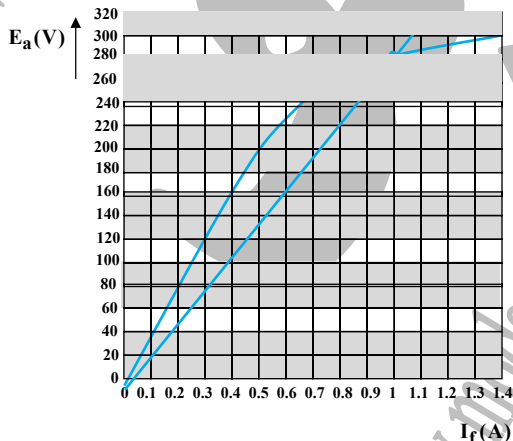

- (۱) ۵۲۰  
(۲) ۱۲۰  
(۳) ۴۰۰  
(۴) ۲۸۰



✓ پاسخ: گزینه «۲» یک مولد خود تحریک، زمانی خود تحریک نمی‌شود که مقاومت مدار تحریک آن برابر یا بیشتر از مقاومت بحرانی شود، لذا ابتدا باید مقاومت تحریک موجود را به دست آورده و با مقاومت بحرانی تحریک مقایسه نمود. مقاومت تحریک موجود با توجه به شیب خط القاء برابر است با:

$$R_f = \frac{280}{1} = 280 \Omega$$

$$R_c = \frac{\Delta E_a}{\Delta I_f} = \frac{40 - 0}{0.1 - 0} = 400 \Omega$$

مقاومت بحرانی تحریک نیز با توجه به شیب ناحیه خطی مشخصه بی‌باری برابر است با:

با مقایسه  $R_c$  و  $R_f$  می‌توان گفت که در این مدار اگر مقاومت مدار تحریک را به اندازه  $400 - 280 = 120 \Omega$  افزایش دهیم حالت بحرانی پدید آمده و مولد دیگر خود تحریک نمی‌شود.

✓ مثال ۱۱: یک مولد کمپوند با انشعاب کوتاه در بی‌باری دارای مشخصه زیر است. اگر جریان تحریک نامی مولد ۳ A باشد مقدار  $R_{adj}$  چقدر تغییر نماید تا مولد خود تحریک نشود؟

$E_a$ (V)	۵۵	۱۰۰	۱۲۰	۱۲۵
$I_f$ (A)	۱	۲	۳	۴

(۲)  $155 \Omega$  کاهش

(۱)  $55 \Omega$  افزایش

(۴)  $55 \Omega$  کاهش

(۳)  $155 \Omega$  افزایش

✓ پاسخ: گزینه «۳» با اینکه مطالب مطرح شده در این قسمت تحت عنوان مولد شنت بررسی شده اما در حالت کلی در خصوص سایر مولدها نیز صادق است، لذا با اینکه مولد داده شده در تست کمپوند است می‌توان با همان استدلال‌های قبلی آن را تحلیل نمود ضمناً در این تست دقت شود که به جای منحنی یا معادله مشخصه بی‌باری، جدول بی‌باری داده شده است. لذا با مقایسه کوچکترین اعداد جدول می‌توان شیب مشخصه بی‌باری که همان

$$R_c = \frac{\Delta E_a}{\Delta I_f} = \frac{55 - 0}{1 - 0} = 55 \Omega$$

مقاومت بحرانی است را به دست آورد. لذا:

$$R_f = \frac{120}{3} = 40 \Omega$$

از طرفی در جریان تحریک ۳ A ولتاژ القایی ۱۲۰ V است پس مقاومت مدار تحریک برابر است با:

پس اگر مقاومت تحریک به اندازه  $55 - 40 = 15 \Omega$  زیاد شود، مولد خود تحریک نخواهد بود.


✓ مثال ۱۲: مشخصه بی‌باری یک مولد شنت در سرعت نامی به صورت شکل زیر داده شده است. با توجه به نقطه کار داده شده در این شکل سرعت گردش این مولد حداکثر می‌تواند چند درصد نسبت به سرعت نامی آن کاهش یابد تا مولد خود تحریک نگردد؟

(۱)  $67/5\%$

(۲)  $32/5\%$

(۳)  $75/5\%$

(۴)  $24/5\%$

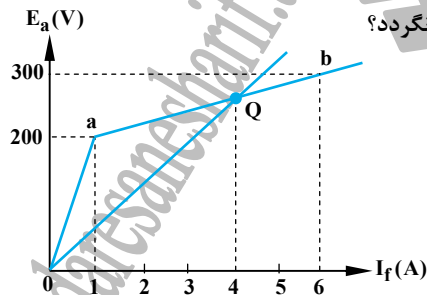

✓ پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید شیب خط القاء که برابر مجموع مقاومت‌های تحریک، تنظیم‌کننده آن و آرمیچر است را با توجه به نقطه کار داده شده

$$I_f = 4 \text{ A} \xrightarrow{\text{معادله خط ab}} E_{aNL} = 260 \text{ V} \Rightarrow R_a + R_f + R_{adj} = \frac{260}{4} = 65 \Omega$$

به دست آورد:

$$R_c = \frac{200}{1} = 200 \Omega$$

مقاومت بحرانی مولد نیز با توجه به شیب ناحیه خطی مشخصه برابر است با:

حال که شیب خط القاء و مقاومت بحرانی به دست آمده است، با جایگذاری در رابطه سرعت بحرانی داریم:

$$N_c = \frac{R_f + R_c + R_{adj}}{R_c} N \Rightarrow N_c = \frac{65}{200} \times N = 32.5\% N$$

یعنی سرعت مولد باید همواره بیش از  $32.5\%$  سرعت نامی آن بوده و یا حداکثر مقدار مجاز کاهش  $67.5\% = 100 - 32.5$  است (می‌دانیم که مرز خودتحریکی در سرعت بحرانی رخ می‌دهد).

**مثال ۱۳:** مشخصه بی‌باری یک مولد با تحریک شنت در سرعت نامی با معادله  $E_a = 12/5 + 25 \cdot \sqrt{I_f}$  داده شده است. مقاومت تحریک و آرمیچر این مولد به ترتیب  $10 \Omega$  و  $2 \Omega$  هستند. هر گاه این ماشین جریان  $50 \text{ A}$  را به بار تحویل دهد ولتاژ ترمینال‌های آن چند ولت می‌گردد. فرض کنید بر اثر بارگیری از ماشین سرعت محور آن  $20\%$  نسبت به سرعت نامی افت می‌نماید. ضمناً از عکس‌العمل آرمیچر نیز صرف‌نظر کنید.

- (۱)  $480 \text{ V}$  (۲)  $400 \text{ V}$  (۳)  $420 \text{ V}$  (۴)  $360 \text{ V}$

پاسخ: گزینه «۲» باید ابتدا مشخصه بی‌باری را به ازای سرعت جدید اصلاح نموده (در  $80\%$  ضرب نمود) و سپس با خط القاء شیفت یافته قطع داد تا جریان تحریک را یافت.

$$\begin{cases} E_a = (12/5 + 25 \cdot \sqrt{I_f}) \times 0.8 = 10 + 20 \cdot \sqrt{I_f} \\ E_a = R_f I_f + R_a I_a = 10 I_f + 0.2(I_f + 50) = 10 I_f + 10 \end{cases} \Rightarrow 10 + 20 \cdot \sqrt{I_f} = 10 I_f + 10 \Rightarrow I_f = 4 \text{ A}$$

$$V_f = 100 \times 4 = 400 \text{ V}$$

حال که جریان تحریک به دست آمده است ولتاژ ترمینال‌ها برابر است با:

دقت شود که در حل معادله جبری فوق‌الذکر از جمله  $0.2 I_f$  در مقابل  $10 I_f$  صرف‌نظر شده تا سریع‌تر بتوان معادله را حل نمود.


**مثال ۱۴:** یک مولد شنت در بی‌باری با سرعت  $1500 \text{ rpm}$  دوران می‌نماید. در این هنگام مشخصه مغناطیسی مولد با معادله  $E_a = 12/5 + 137/5 \sqrt{I_f}$  قابل توصیف است. مقاومت آرمیچر این مولد  $1 \Omega$ ، تحریک آن  $4 \Omega$  و تنظیم‌کننده آن نیز در  $3 \Omega$  ثابت است. هنگامی که این ماشین زیر بار قرار می‌گیرد جریان آرمیچر آن به  $100 \text{ A}$  رشد کرده و سرعت آن به  $1200 \text{ rpm}$  نزول می‌کند. اگر در این هنگام رئوستای تنظیم‌کننده تحریک را به  $7 \Omega$  تغییر دهیم ولتاژ ترمینال‌های مولد چند ولت می‌گردد؟

- (۱)  $110 \text{ V}$  (۲)  $120 \text{ V}$  (۳)  $140 \text{ V}$  (۴)  $150 \text{ V}$


پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید مشخصه ماشین را به ازای سرعت جدید اصلاح نموده و سپس با خط القاء انتقال یافته قطع داد. لذا داریم:

$$\begin{cases} E_a = (12/5 + 137/5 \sqrt{I_f}) \times \frac{1200}{1500} \\ E_a = (R_f + R_{adj_{new}}) I_f + R_a I_a \end{cases} \Rightarrow 10 + 110 \sqrt{I_f} = (4 + 7) I_f + 0.1 \times 100 \Rightarrow I_f = 1 \text{ A} \Rightarrow V_t = (R_f + R_{adj_{new}}) I_f = 110 \text{ V}$$

**مثال ۱۵:** مشخصه بی‌باری یک مولد شنت با مقاومت تحریک  $4 \Omega$  در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  به صورت زیر داده شده است. اگر سیم‌پیچی شنت را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده و این دو قسمت را با یکدیگر موازی نماییم چه تنظیم‌کننده‌ای در مدار تحریک سری کنیم تا ولتاژ بی‌باری در سرعت  $500 \text{ rpm}$  برابر  $100 \text{ V}$  شود؟

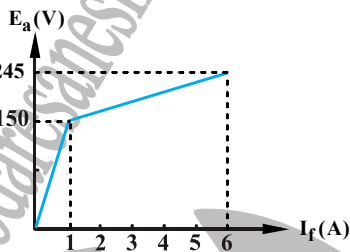

- (۱)  $7/54 \Omega$  (۲)  $6/22 \Omega$  (۳)  $17/54 \Omega$  (۴)  $3/77 \Omega$

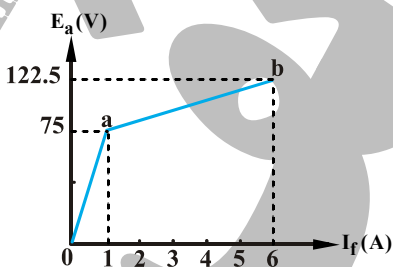


پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید مشخصه را برای سرعت  $500 \text{ rpm}$  با ضرب نمودن در ضریب تصحیح  $\frac{500}{1000}$  به صورت زیر تغییر داد. طبق این شکل برای ایجاد یا القاء ولتاژ

$100 \text{ V}$  با استفاده از معادله خط  $ab$  جریان تحریک مورد نیاز برابر است با:

$$E_a = 75 = 9/5(I_f - 1) \Rightarrow E_a = 9/5 I_f + 65/5 \xrightarrow{E_a = 100 \text{ V}} I_f = 3/63 \text{ A}$$


از طرفی دقت شود که چون سیم‌پیچی تحریک به دو قسمت موازی با یکدیگر تبدیل شده پس مقاومت آن از  $4 \Omega$  اولیه به  $10 \Omega$  ( $20 \parallel 20 = 10 \Omega$ ) کاهش می‌یابد و چون تعداد دور هر مدار موازی تحریک نیز نصف تعداد دور حالت سری است برای اینکه این مجموعه موازی بتواند همان آمپر دور را تولید نماید باید جریان عبوری از هر قسمت موازی برابر  $3/63 \text{ A}$  باشد، لذا جریان عبوری از مقاومت تنظیم‌کننده دو برابر این عدد یعنی  $7/26 \text{ A}$  است، پس می‌توان نوشت:

$$(R_{adj} \times 7/26) + (20 \parallel 20) 7/26 = 100 \text{ V} \Rightarrow R_{adj} = 3/77 \Omega$$

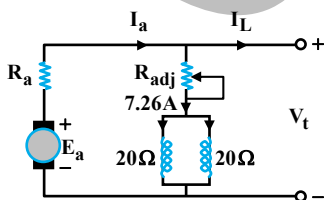

**مثال ۱۶:** مشخصه بی‌باری یک مولد شنت در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  با معادله  $E_a = 10 + 100 \sqrt{I_f}$  تعیین می‌گردد. مقاومت تحریک این مولد  $6 \Omega$  و تعداد قطب‌های آن ۶ عدد است. اگر سیم‌پیچ قطب‌های این ماشین را دو به دو با یکدیگر سری و سه مجموعه را با یکدیگر موازی کنیم، ولتاژ ترمینال‌های مولد در بی‌باری در همان سرعت قبلی چند ولت می‌گردد؟

- (۱)  $520$  (۲)  $410$  (۳)  $386$  (۴)  $449$

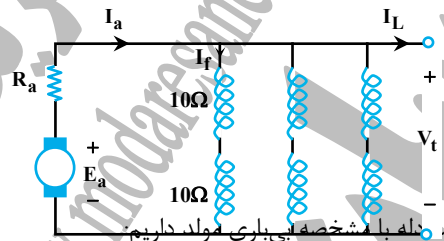

پاسخ: گزینه «۱» در حالت اول تمامی قطب‌ها با یکدیگر سری هستند؛ لذا مقاومت سیم‌پیچی هر قطب  $10 \Omega = \frac{60}{6}$  است. در حالتی که سیم‌بندی‌ها دو به دو سری و سپس با یکدیگر موازی شده‌اند، مداری به صورت شکل روبه‌رو تشکیل خواهد شد.

طبق این شکل در این حالت معادله خط القاء به صورت  $E_a = R_f I_f = 20 I_f$  می‌گردد؛ از تساوی این معادله با مشخصه بی‌باری مولد داریم:  
 $10 + 100 \sqrt{I_f} = 20 I_f \rightarrow \sqrt{I_f} = x \rightarrow 20 x^2 - 100 x - 10 = 0 \Rightarrow x = \frac{100 \pm \sqrt{100^2 + (4 \times 20 \times 10)}}{2 \times 20} \Rightarrow I_f = x^2 = 26 \text{ A}$   
 $E_a = 20 I_f = 20 \times 26 = 520 \text{ V} \approx V_{tNL}$   
 حال که جریان تحریک هر سیم‌پیچی به دست آمده است می‌توان نوشت:

**مثال ۱۷:** یک مولد تحریک شنت در حال کار است. اگر مولد را خاموش نموده و در جهت معکوس بچرخانیم، در این صورت:  
 (۱) در مولد تا مقدار نامی ولتاژ القاء می‌شود.  
 (۲) در مولد کمی کمتر از ولتاژ نامی ولتاژ القاء می‌شود.  
 (۳) در مولد کمی بیشتر از ولتاژ نامی ولتاژ القاء می‌شود.  
 (۴) در مولد هیچ ولتاژی القاء نمی‌شود.

پاسخ: گزینه «۳» چنانچه مولد در خلاف جهت اصلی چرخانده شود به علت معکوس شدن جهت چرخش، جهت جریان تحریک نیز معکوس می‌شود در نتیجه فوران تولیدی سیم‌پیچی تحریک مخالف جهت فوران پسماند شده و آن را تضعیف می‌کند. لذا ولتاژ القایی در مولد صفر می‌شود.

**مثال ۱۸:** در مولد شنتی که مقاومت تحریک و آرمیچر آن به ترتیب  $10 \Omega$  و  $0.5 \Omega$  است و منحنی بی‌باری آن با رابطه  $E_a = 60 + 100 \sqrt{I_f}$  تعریف شده است، حداکثر جریان آرمیچر برابر است با:


- (۱)  $180 \text{ A}$  (۲)  $150 \text{ A}$  (۳)  $160 \text{ A}$  (۴)  $170 \text{ A}$

پاسخ: گزینه «۴» همان‌طور که بیان شد چنانچه مشخصه بی‌باری به صورت معادله داده شود، باید به صورت زیر از مشتق‌گیری استفاده نمود:  
 $I_a = \frac{E_a - V_t}{R_a} = \frac{E_a - R_f I_f}{R_a} = \frac{(60 + 100 \sqrt{I_f}) - 10 I_f}{0.5} \Rightarrow \frac{dI_a}{dI_f} = 0 \Rightarrow \frac{100}{\sqrt{I_f}} - 200 = 0 \Rightarrow I_f = \frac{1}{4} \text{ A} \Rightarrow I_{a_{max}} = 170 \text{ A}$

**مثال ۱۹:** نمودار ولتاژسازی (مشخصه داخلی یا  $E_a - I_f$ ) یک ژنراتور DC شنت در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  با خطوطی که از نقاط  $(0, 5)$  و  $(2, 200)$  و  $(6, 240)$  می‌گذرند، تقریب زده می‌شود (محور افقی  $I_f$  و محور عمودی  $E_a$  است). مقاومت آرمیچر  $0.1 \Omega$  و مقاومت میدان تحریک  $67.5 \Omega$  است. حداکثر جریان آرمیچر ماشین  $150 \text{ A}$  است و به ازای این جریان سرعت ماشین به  $950 \text{ rpm}$  کاهش می‌یابد. مقاومت رئوستای میدان و درصد تنظیم ولتاژ در شرایط حداکثر جریان آرمیچر برابر کدام‌اند؟

- (۱)  $20 \Omega$  و  $9/6\%$  (۲)  $25 \Omega$  و  $9/2\%$  (۳)  $30 \Omega$  و  $10/2\%$  (۴)  $35 \Omega$  و  $8/7\%$

پاسخ: گزینه «۱» حداکثر جریان آرمیچر در نقطه زانویی (knee) منحنی رخ می‌دهد، لذا در این شرایط می‌توان  $I_f$  را بصورت زیر بدست آورد:

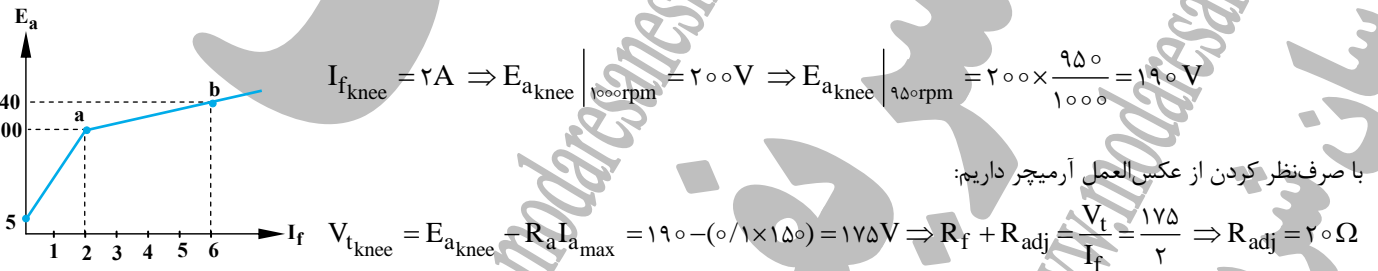

$$\%V.R = \frac{E_a - V_t}{V_t} \times 100$$

برای محاسبه درصد تنظیم ولتاژ در شرایط حداکثر جریان آرمیچر داریم:

$$E_a = 87 / 5 I_f$$

$E_a$  در این رابطه ولتاژ القایی در آرمیچر به ازای  $R_f + R_{adj} = 67/5 + 20 = 87/5 \Omega$  است، که برابر است با:

با قطع دادن این معادله و مشخصه بی باری در سرعت  $950 \text{ rpm}$  می توان  $E_a$  را بدست آورد، لذا ابتدا معادله  $E_a$  را در فاصله  $2A < I_f < 6A$  و برای

$$E_a - 200 = \frac{240 - 200}{6 - 2} (I_f - 2) \Rightarrow E_a = 10 I_f + 180 \quad \text{معادله } ab$$

سرعت  $1000 \text{ rpm}$  به صورت مقابل می نویسیم:

$$E_a = (10 I_f + 180) \times \frac{950}{1000}$$

حالت باید این معادله را برای سرعت  $950 \text{ rpm}$  به صورت مقابل اصلاح نمود:


$$87/5 I_f = (10 I_f + 180) \times \frac{950}{1000} \Rightarrow I_f = 2/19 A \Rightarrow E_a = 191/8 V$$

با قطع دادن این معادله خط القاء داریم:


$$\%V.R = \frac{E_a - V_t}{V_t} \times 100 = \frac{191/8 - 175}{175} \times 100 = 9/6\%$$

با توجه به رابطه درصد تنظیم ولتاژ داریم:

**مثال ۲۰:** مشخصه بی باری یک مولد تحریک شنت در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  به صورت شکل زیر داده شده است. اگر این مولد به صورت شنت متصل شده و با سرعت  $1100 \text{ rpm}$  چرخانده شود، با فرض  $R_a = 0/5 \Omega$  و  $R_f = 180 \Omega$  و صرف نظر نمودن از واکنش آرمیچر، حداقل ولتاژ ترمینال ها چند ولت می تواند باشد؟

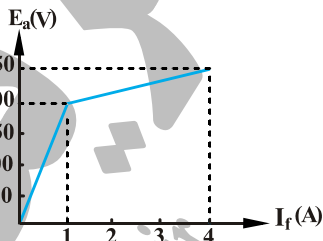

- (۱)  $200 V$
- (۲)  $180 V$
- (۳)  $150 V$
- (۴)  $175 V$

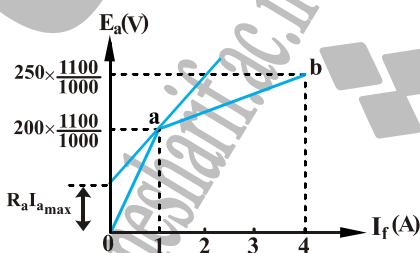

پاسخ: گزینه «۲» حداقل ولتاژ ترمینال های یک مولد شنت زمانی ایجاد می شود که جریان عبوری از آرمیچر آن حداکثر باشد. که این جریان همان جریان نقطه بازگشت در مشخصه خارجی ماشین است. برای محاسبه این مقادیر  $(V_{tmin}, I_{amax})$  باید خط القاء بر مشخصه بی باری در ناحیه زانویی مماس شود، البته در ابتدا باید مشخصه را برای بکارگیری در سرعت  $1100 \text{ rpm}$  تغییر داد.

برای این منظور باید کلیه اعداد محور ولتاژ را در ضریب تصحیح  $\frac{N_2}{N_1} = \frac{1100}{1000}$  ضرب نمود.

حال اگر معادله خطی که دارای شیب  $R_f = 180 \Omega$  بوده و از نقطه  $a$  به مختصات  $(220 V, 1 A)$  می گذرد را نوشته و با محور  $E_a$  قطع دهیم مقدار  $R_a I_{amax}$  بدست می آید، لذا:

$$\text{قطع با محور } E_a \text{ یا } \frac{E_a - 220 = 180(I_f - 1)}{I_f = 0} \rightarrow E_a = 220 - 180 = 40 V = R_a I_{amax}$$

با توجه به این مقادیر داریم:

$$R_a I_{amax} = 40 V \Rightarrow I_{amax} = \frac{40}{0/5} = 80 A \Rightarrow V_{tmin} = E_{amin} - R_a I_{amax} = 220 - (80 \times 0/5) = 180 V$$


روش دیگر: از آنجایی که می دانیم حداقل ولتاژ ترمینال ها در نقطه زانویی رخ می دهد می توان با استفاده از رابطه  $V_t = R_f I_f$  با بکارگیری جریان تحریک

$$V_{tmin} = R_f I_{fkee} = 180 \times 1 = 180 V$$

در این نقطه حداقل ولتاژ را به صورت مقابل محاسبه نمود:



**مثال ۲۱:** مشخصه بی‌باری یک مولد با تحریک شنت در سرعت نامی به صورت شکل زیر داده شده است. اگر این مولد در حال کار با جریان آرمیچر حداکثر باشد، با فرض اینکه  $R_a = 1\Omega$  و  $R_f = 5\Omega$  هستند، حداکثر تلفات مسی ایجاد شده در ماشین چند کیلو وات است؟ (از عکس‌العمل آرمیچر صرف نظر شود)

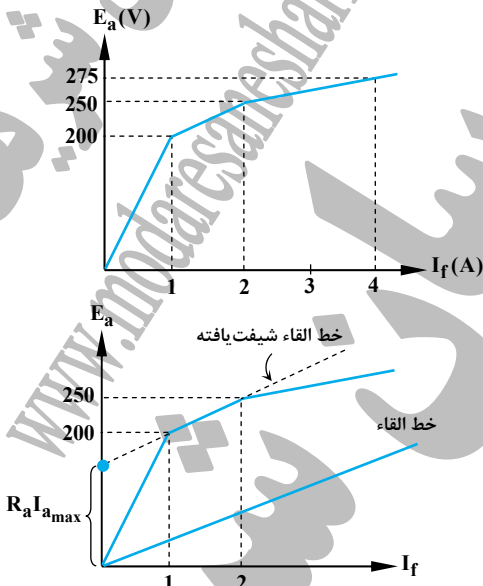

- (۱) ۲۲/۵
- (۲) ۱۵/۴
- (۳) ۲۲/۷
- (۴) ۱۵/۹


**پاسخ:** گزینه «۳» در هنگامی که مولد با حداکثر جریان آرمیچر کار می‌کند خط القاء مماس بر مشخصه بی‌باری می‌گردد. در این هنگام با قطع دادن خط القاء انتقال یافته با محور عمودی ( $E_a$ ) می‌توان مقدار  $R_a I_{a,max}$  را یافت؛ بنابراین ابتدا معادله خط القاء شیفیت یافته را نوشته و سپس در آن  $I_f = 0$  قرار می‌دهیم.

$$E_a = 5 \cdot I_f + 15 \cdot \xrightarrow{I_f=0} E_a = 15 \cdot V = R_a I_{a,max} \Rightarrow I_{a,max} = \frac{15 \cdot 0}{1} = 15 \cdot A$$

دقت شود که به دلیل نوع مشخصه داده شده در هر دو جریان تحریک  $1A$  و  $2A$  (یا در هر مقداری بین این دو عدد) جریان آرمیچر برابر با  $I_{a,max}$  خواهد بود؛ از طرفی چون تلفات مسی حداکثر خواسته شده، تلفات مسی تحریک را نیز بر مبنای  $I_f = 2A$  (که مقدار بزرگتری است) محاسبه می‌کنیم.


$$P_{Cu,max} = R_a I_{a,max}^2 + R_f I_{f,max}^2 = (1 \times 15^2) + (5 \times 2^2) = 227 \cdot W = 22 / 7 kW$$

**مثال ۲۲:** یک مولد شنت در بی‌باری با سرعت  $1300 \cdot rpm$  در حال کار است. مقاومت مدار تحریک این مولد  $42 / 5\Omega$  فرض می‌گردد. هنگامی که این مولد در حال تولید حداکثر مقدار ممکن جریان آرمیچر خود است سرعت محورش  $1000 \cdot rpm$  افت می‌کند. تنظیم ولتاژ این مولد در این حالت چند درصد است؟ (از عکس‌العمل آرمیچر صرف نظر کرده و مشخصه بی‌باری در سرعت  $1000 \cdot rpm$  به صورت زیر فرض شود).

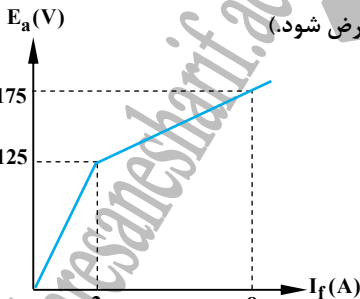

- (۱) ۲۰٪
- (۲) ۳۰٪
- (۳) ۴۰٪
- (۴) ۵۰٪

**پاسخ:** گزینه «۴» ابتدا باید مشخصه را برای سرعت بارداری یعنی برای  $1200 \cdot rpm = 1300 - 1000$  اصلاح نمود. برای این منظور کافی است مقادیر محور  $E_a$  را در ضریب اصلاحی  $\frac{1200}{1000}$  ضرب نمود. در این صورت شکل زیر به دست می‌آید که در آن خط القاء و خط القاء انتقال یافته نیز ترسیم شده‌اند (چگونه؟). طبق این شکل حداکثر جریان آرمیچر در جریان تحریک  $2A$  رخ می‌دهد لذا:

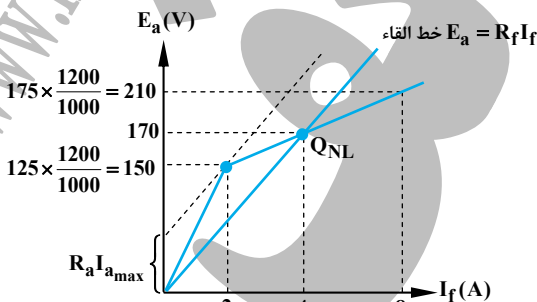

$$E_{a,min} = E_a \Big|_{I_{a,max}} = E_a \Big|_{I_{f,min} = 2A} = 15 \cdot V$$

$$\Rightarrow V_{t,min} = V_t \Big|_{I_{a,max}} = R_f I_{f,min} = 42 / 5 \times 2 = 85 \cdot V$$

یعنی در هنگام تولید حداکثر مقدار جریان آرمیچر، ولتاژ ترمینال‌ها  $85 \cdot V$  می‌گردد. حال اگر مولد بی‌بار گردد طبق شکل نقطه کار به  $Q_{NL}$  می‌رسد که در این حالت داریم:

$$E_{a,NL} = 170 \cdot V = V_{t,NL}$$

$$\% V.R_{max} = \frac{E_{a,NL} - V_{t,min}}{E_{a,NL}} = \frac{170 - 85}{170} = 0 / 5 = 50 \cdot \%$$

با توجه به این مقادیر، تنظیم ولتاژ برابر است با:

توجه: در حالت دقیق باید  $E_{a,NL}$  را به ازای سرعت  $1300 \cdot rpm$  به دست آورد در صورتی که در محاسبات فوق به ازای  $1200 \cdot rpm$  به دست آورده‌ایم اما به دلیل فاصله گزینه‌ها می‌توان از این تقریب سود برد.

مثال ۲۳: یک مولد با تحریک شنت دارای مشخصه‌ی بی‌باری به صورت  $E_a = \frac{110 I_f}{I_f + 1}$  در سرعت  $550 \text{ rpm}$  است. مقاومت آرمیچر مولد  $0.5 \Omega$  و مقاومت مدار تحریک  $55 \Omega$  است. اگر سرعت مولد  $1100 \text{ rpm}$  بوده و با تغییر بار روی مولد، جریان تولید شده توسط آرمیچر حداکثر گردد، تلفات مسی کل مولد در این حالت چند وات می‌گردد؟

۲۳۸۰ (۴)

۶۱۰۵ (۳)

۱۲۱۰ (۲)

۱۵۶۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید معادله  $I_a$  را بر حسب  $I_f$  نوشته و با مشتق‌گیری  $\frac{dI_a}{dI_f} = 0$  قرار داده تا  $I_{a \max}$  محاسبه گردد. فقط باید دقت نمود که معادله

$E_a$  را ابتدا باید در ضریب اصلاح  $\frac{1100}{550}$  ضرب نموده تا مشخصه برای سرعت موردنظر مسئله اصلاح گردد و سپس استفاده نمود.

$$I_a = \frac{E_a - V_t}{R_a} = \frac{\frac{110 I_f}{I_f + 1} \times \frac{1100}{550} - 55 I_f}{0.5} = \frac{440 I_f}{I_f + 1} - 110 I_f \Rightarrow \frac{dI_a}{dI_f} = 0 \Rightarrow \frac{440(I_f + 1) - 440 I_f}{(I_f + 1)^2} - 110 = 0$$

$$\Rightarrow 440 I_f + 440 - 440 I_f - 110(I_f + 1)^2 = 0 \Rightarrow (I_f + 1)^2 = \frac{440}{110} = 4 \Rightarrow I_f = 1 \text{ A} = I_{f \min}$$

$$I_{a \max} = I_a \Big|_{I_f = 1 \text{ A}} = \frac{\frac{110 \times 1}{1+1} \times \frac{1100}{550} - 55 \times 1}{0.5} = 110 \text{ A}$$

یعنی به ازای جریان تحریک  $1 \text{ A}$ ، جریان آرمیچر حداکثر شده و مقدار آن برابر است با:

با جایگذاری حداکثر جریان آرمیچر و جریان تحریک متناظر با آن در معادله تلفات مسی داریم:

$$P_{\text{cu}} = R_a I_{a \max}^2 + R_f I_f^2 = (0.5 \times 110^2) + (55 \times 1^2) = 6105 \text{ W}$$

## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث بررسی مولدهای تحریک سری و تحریک کمپوند

**کلمه مثال ۱:** یک مولد DC با تحریک کمپوند شنت بلند  $500\text{ V}$  و  $25\text{ kW}$  مفروض است. این مولد در بی‌باری با سرعت  $1000\text{ rpm}$  چرخانده شده و ولتاژ  $480\text{ V}$  ایجاد می‌کند. سرعت مولد در بار نامی به  $975\text{ rpm}$  افت کرده و ولتاژ خروجی به  $500\text{ V}$  افزایش می‌یابد. در این ماشین مقاومت آرمیچر  $R_a = 0.05\ \Omega$ ، مقاومت تحریک سری  $R_s = 0.02\ \Omega$  و مقاومت تحریک شنت  $R_f = 100\ \Omega$  است. درصد افزایش شار از بی‌باری تا بار کامل چقدر است؟ (سیستم مغناطیسی را خطی فرض کنید)

(۱)  $21/4\%$       (۲)  $9/8\%$       (۳)  $14/14\%$       (۴)  $20\%$

پاسخ: گزینه «۳» مجهول تست نسبت فوران‌های بار کامل و بی‌باری است، لذا باید ابتدا ولتاژهای القایی در آرمیچر را در بار کامل و بی‌باری محاسبه نموده و از روی آن‌ها نسبت فوران‌ها را یافت. البته دقت شود که ولتاژ بی‌باری مولد در صورت تست برابر  $480\text{ V}$  داده شده است، لذا داریم:

$$\begin{cases} I_L = \frac{P_r}{V_t} = \frac{25000}{500} = 50\text{ A} \\ I_{fFL} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{500}{100} = 5\text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{aFL} = I_L + I_f = 50 + 5 = 55\text{ A}$$

$$E_{aFL} = V_t + (R_a + R_s)I_{aFL} = 500 + (0.05 + 0.02) \times 55 = 535/35\text{ V}$$

$$\frac{E_{aFL}}{E_{aNL}} = \frac{\Phi_{FL} N_{FL}}{\Phi_{NL} N_{NL}} \Rightarrow \frac{535/35}{480} = \frac{\Phi_{FL} \times 975}{\Phi_{NL} \times 1000} \Rightarrow \frac{\Phi_{FL}}{\Phi_{NL}} = 1/144 \Rightarrow |\% \Delta \Phi| = \left| \frac{\Phi_{NL} - \Phi_{FL}}{\Phi_{NL}} \right| \times 100 = \left| \frac{\Phi_{NL} - 1/144 \Phi_{NL}}{\Phi_{NL}} \right| \times 100 = +14/4\%$$

**کلمه مثال ۲:** در یک مولد DC کمپوند تعداد دور سیم‌پیچ‌های تحریک شنت و سری به ترتیب  $N_s = 8$  و  $N_f = 1000$  دور است. در بی‌باری ولتاژ خروجی  $220\text{ V}$  و جریان تحریک شنت  $2/2\text{ A}$  است. در بارداری تحت ولتاژ خروجی  $240\text{ V}$  جریان بار  $3\text{ A}$  و نیروی محرکه مغناطیسی لازم  $2$  برابر حالت بی‌باری است. اگر مقاومت سیم‌پیچ تحریک سری  $0.0524\ \Omega$  باشد، مقدار مقاومت منحرف‌کننده (Diverter) که در حالت بارداری باید با سیم‌پیچ تحریک سری، موازی شود را بدست آورید؟

(۱)  $0.345\ \Omega$       (۲)  $0.175\ \Omega$       (۳)  $0.165\ \Omega$       (۴)  $0.25\ \Omega$

پاسخ: گزینه «۴» در حالت بی‌باری با توجه به ولتاژ و جریان تحریک شنت می‌توان مقاومت اهمی این سیم‌پیچی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$R_f = \frac{V_{tNL}}{I_{fNL}} = \frac{220}{2/2} = 100\ \Omega$$

در حالت بارداری با توجه به اینکه ولتاژ ترمینال‌ها برابر  $240\text{ V}$  داده شده، می‌توان جریان تحریک شنت را به صورت زیر به دست آورد:

$$I_{fFL} = \frac{V_{tFL}}{R_f} = \frac{240}{100} = 2/4\text{ A}$$

$$AT_{NL} = N_f I_{fNL} = 1000 \times 2/2 = 2200\text{ A} \quad \text{لذا:}$$

در کلیه مولدهای کمپوند در حالت بی‌باری دور کل فقط ناشی از سیم‌پیچی شنت است، از آنجائیکه در حالت بارداری دور کل مجموع دور سیم‌پیچی‌های شنت و سری است می‌توان نوشت:


$$\begin{cases} AT_{FL} = AT_f + A.T_s = N_f I_{fFL} + N_s I_{sFL} \\ AT_{FL} = 2(A.T_{NL}) = 2 \times 2200 = 4400\text{ A} \end{cases} \Rightarrow 4400 = 1000 \times 2/4 + 8 \times I_{sFL} \Rightarrow I_{sFL} = 250\text{ A}$$

با توجه به مدار معادل مولد که به صورت روبرو است می‌توان نوشت:

$$I_{aFL} = I_{LFL} + I_{fFL} = 300 + 2/4 = 302/4\text{ A}$$


$$I_d = I_{aFL} - I_{sFL} = 302/4 - 250 = 52/4\text{ A}$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_d} = \frac{R_s I_{sFL}}{I_d} = \frac{0.0524 \times 250}{52/4} = 0.25\ \Omega$$

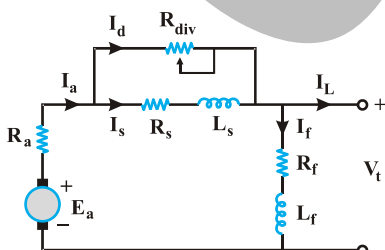



**مثال ۳:** در مولد کمپوند اضافی شکل زیر تعداد دور سیم‌بندی شنت ۱۶۰۰ دور و  $R_d = 0.2 \Omega$  است. اگر  $R_d = 0$  باشد جریان تحریک شنت را باید از مقدار ۶A به ۶/۵A افزایش داد تا ولتاژ خروجی تثبیت گردد. اگر مقاومت تحریک سری  $0.1 \Omega$  باشد، حداقل تعداد دور سیم‌بندی سری چقدر باشد تا مولد در بار ۱۲A به صورت کمپوند تخت عمل کند؟

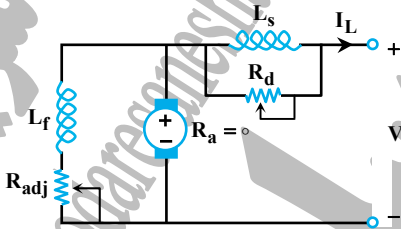

۶ (۱)

۱۰ (۲)

۴ (۳)

۱۲ (۴)

**پاسخ:** گزینه «۲» هنگامی  $R_d = 0$  است مولد به شنت تبدیل می‌گردد. در این شرایط جهت تثبیت ولتاژ به  $\Delta I_f = 6/5 - 6 = 0.2 A$  تغییر در جریان تحریک نیاز داریم. همین‌طور با توجه به  $R_d = 0.2 \Omega$  و  $R_s = 0.1 \Omega$  با استفاده از رابطه تقسیم جریان به صورت زیر می‌توان جریان تحریک سری را به دست آورد:

$$I_s = \frac{R_d}{R_d + R_s} I_L = \frac{0.2}{0.2 + 0.1} \times 12 = 8 A$$

$$N_s = \frac{\Delta I_f}{I_s} N_f = \frac{0.2}{8} \times 1600 = 40 \text{ دور}$$

با توجه به این جریان سیم‌بندی سری داریم:

**مثال ۴:** در یک مولد کمپوند اضافی شنت بلند ۲۵۰V و ۱۰kW مقاومت تحریک سری و آرمیچر هر کدام  $0.5 \Omega$  و مقاومت تحریک شنت  $100 \Omega$  است. تعداد دور تحریک شنت ۱۰۰۰ دور و تحریک سری ۵ دور است. اگر این ماشین به صورت مولد شنت بدون تحریک سری به کار رود مقاومت مدار تحریک شنت چقدر باشد تا ولتاژ خروجی ۲۵۰V شود؟ (از افت ولتاژ مقاومتی صرف‌نظر نموده و سرعت چرخاننده ثابت و مدار مغناطیسی نیز خطی فرض شود.)

۱۰۲۵ (۴)

۹۲۵ (۳)

۱۲۵۵ (۲)

۲۵۰ (۱)

**پاسخ:** گزینه «۳» در حالتی که مولد به شنت تبدیل می‌شود باید جریان تحریک مولد آنقدر زیاد باشد تا آمپر دور تولیدی تحریک به اندازه مجموع آمپر دور سیم‌بندی‌های سری و شنت در حالت کار به صورت کمپوند باشد، در قسمت قبلی چگونگی تبدیل مولد شنت به کمپوند مطرح شد، حال باید عکس روش ارائه شده را به کار ببریم برای این منظور:

$$\begin{cases} I_L = \frac{P_f}{V_t} = \frac{10 \times 10^3}{250} = 40 A \\ I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{100} = 2.5 A \end{cases} \Rightarrow I_s = I_a = 40 + 2.5 = 42.5 A \Rightarrow N_s = \frac{\Delta I_f}{I_s} N_f \Rightarrow \Delta I_f = \frac{42.5}{1000} \times 1000 \Rightarrow \Delta I_f = 0.2125 A$$

پس اگر ماشین دوباره به شنت تبدیل شود، به منظور ثابت ماندن ولتاژ ترمینال در همان ۲۵۰ ولت باید جریان تحریک ۰.۲۱۲۵A زیاد شود. لذا:

$$(R_f + R_{adj}) = R_F = \frac{250}{2.5 + 0.2125} = 92.16 \Omega$$

## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث مبانی موتورهای جریان مستقیم / بررسی موتورهای تحریک مستقل و تحریک شنت

🔗 مثال ۱: یک موتور DC با تحریک جداگانه و با مشخصات زیر مفروض است:

$$R_a = 2 \Omega, T_e = K_t I_a, E_a = K_e \omega, K_t = 1 \frac{\text{N.m}}{\text{A}}, K_e = 3 \frac{\text{Volt}}{\frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$


آرمیچر با ولتاژ نشان داده شده در شکل زیر تغذیه و موتور با سرعت زاویه‌ای  $\omega = 50 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$  می‌چرخد، در صورتی که جریان آرمیچر همواره غیرصفر باشد، گشتاور متوسط موتور چقدر است؟

(۱) ۱۲۵ N.m

(۲) ۲۵ N.m

(۳) ۶۰ N.m

(۴) ۳۰ N.m

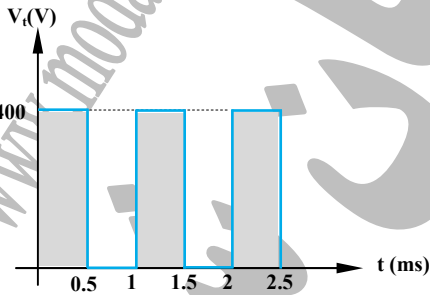

☑️ پاسخ: گزینه «۲» با توجه به مقادیر داده شده در صورت تست می‌توان معادلات ولتاژ و گشتاور القایی و جریان آرمیچر موتور را به صورت زیر نوشت:

$$E_a = K_e \omega = 3 \times 50 = 150 \text{ V} \Rightarrow I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{V_t - 150}{2} = \frac{V_t - 75}{2} \quad \text{و} \quad T_e = K_t I_a = 1 \times I_a = I_a$$

با توجه به این دو معادله و در نظر گرفتن شکل موج ولتاژ تغذیه داریم:

$$\begin{cases} 0 < t < 0.5 \text{ ms} \Rightarrow V_t = 400 \text{ V} \Rightarrow I_{a1} = \frac{400}{2} - 75 = 125 \text{ A} \Rightarrow T_1 = 125 \text{ N.m} \\ 0.5 < t < 1 \text{ ms} \Rightarrow V_t = 0 \Rightarrow I_{a2} = -75 \text{ A} \Rightarrow T_2 = -75 \text{ N.m} \end{cases} \Rightarrow T_{av} = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{125 - 75}{2} = 25 \text{ N.m}$$

دقت شود که گشتاور  $-75 \text{ N.m}$  که در لحظات صفر بودن ولتاژ اعمالی به موتور تولید شده، نشان می‌دهد که در زمان صفر بودن ولتاژ تغذیه موتور، جریان آن معکوس شده، یعنی به جای اخذ  $125 \text{ A}$  به اندازه  $75 \text{ A}$  تولید نموده و به منبع تحویل می‌دهد. این معکوس شدن جهت جریان آرمیچر سبب ایجاد گشتاور القایی منفی در موتور شده است.

🔗 مثال ۲: در یک موتور DC تحریک مستقل  $230 \text{ V}$  ولت، مقاومت آرمیچر ماشین  $0.5 \Omega$  اهم است. اگر در بی‌باری سرعت موتور  $1000 \text{ rpm}$  و در بار

نامی  $900 \text{ rpm}$  باشد، جریان آرمیچر در بار نامی چقدر است؟

(۴)  $42/5 \text{ A}$

(۳)  $23 \text{ A}$

(۲)  $70 \text{ A}$

(۱)  $46 \text{ A}$


☑️ پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اینکه جریان بی‌باری موتور داده نشده باید ولتاژ القایی در بی‌باری ( $E_{aNL}$ ) را برابر ولتاژ ترمینالها ( $V_t$ ) در نظر گرفت. لذا:

$$E_{aNL} = V_t = 230 \Rightarrow \frac{E_{aNL}}{E_{aFL}} = \frac{N_{NL}}{N_{FL}} \Rightarrow \frac{230}{E_{aFL}} = \frac{1000}{900} \Rightarrow E_{aFL} = 207 \text{ V} \Rightarrow I_{aFL} = \frac{V_t - E_{aFL}}{R_a} = \frac{230 - 207}{0.5} = 46 \text{ A}$$

🔗 مثال ۳: یک موتور DC کوچک با تحریک مغناطیس دائم و تلفات چرخشی ناچیز را در حالت بی‌باری توسط یک منبع تغذیه با خروجی قطار پالس

(تا بی‌نهایت) نشان داده شده در شکل زیر به گردش درمی‌آوریم. مشاهده می‌شود که سرعت پایدار این موتور  $900 \text{ rpm}$  است. سرعت پایدار موتور در

بی‌باری را در حالیکه پریود قطار پالس، نصف و دامنه‌اش  $1/2$  برابر شود، بدست آورید؟ (از مقاومت آرمیچر صرف‌نظر کنید)

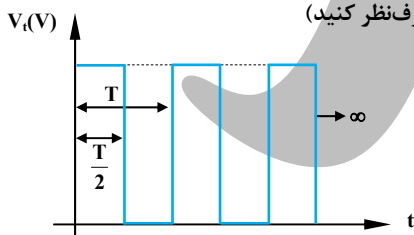

(۱)  $500 \text{ rpm}$

(۲)  $540 \text{ rpm}$

(۳)  $900 \text{ rpm}$

(۴)  $1080 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۴» چون از مقاومت آرمیچر صرف‌نظر شده است، همواره  $V_t = E_a$  است. لذا داریم:


$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{V_{t1}}{V_{t2}} = \frac{V_{t1}}{1/2 V_{t1}} \Rightarrow E_{a2} = 1/2 E_{a1}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{1/2 E_{a1}} = \frac{900}{N_2} \Rightarrow N_2 = 1080 \text{ rpm}$$

چون موتور از نوع مغناطیسی دائم است، همواره  $\phi$  ثابت است. لذا داریم:

دیده می‌شود که پریود قطار پالس در سرعت موتور تأثیر ندارد.

**مثال ۴:** مشخصه بی‌باری یک موتور DC با تحریک شنت در سرعت  $2000 \text{ rpm}$  به صورت زیر داده شده است. این موتور با ولتاژ  $200 \text{ V}$  تغذیه می‌شود. اگر مقاومت اهمی مدار شنت  $3 \Omega$  و مقاومت اهمی مدار آرمیچر  $25 \Omega$  بوده و عکس‌العمل آرمیچر  $10\%$  از فلوی میدان را کاهش دهد. رئوستای تنظیم‌کننده میدان چند اهم باشد تا موتور در جریان آرمیچر  $100 \text{ A}$  با سرعت  $1600 \text{ rpm}$  دوران نماید؟

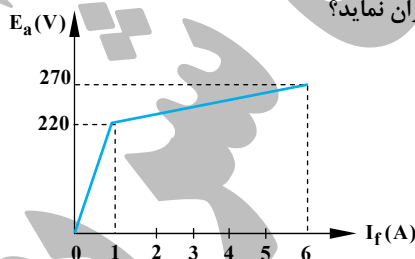

۸۰ (۱)

۵۰ (۲)

۲۰ (۳)

۳۰ (۴)

پاسخ: گزینه «۳» در جریان آرمیچر  $100 \text{ A}$  و سرعت  $1600 \text{ rpm}$  ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$E_a = V_t - R_a I_a = 200 - (0/2 \times 100) = 180 \text{ V}$$

چون منحنی بی‌باری داده شده مربوط به سرعت  $2000 \text{ rpm}$  است باید ولتاژ  $180 \text{ V}$  را با ضرب در ضریب تصحیح  $1/25 = 2000/1600$  اصلاح نمود، لذا:

$$E_a \Big|_{2000 \text{ rpm}} = 180 \times 1/25 = 225 \text{ V}$$

نکته بسیار مهم در حل این مسئله این است که ولتاژ  $225 \text{ V}$  بدست آمده با احتساب  $10\%$  کاهش فلوی ناشی از عکس‌العمل آرمیچر ( $A.R$ ) است زیرا سرعت  $1600 \text{ rpm}$  در کارکرد دائمی که مدنظر مسئله است با احتساب عکس‌العمل آرمیچر است. از آنجایی که مشخصه بی‌باری داده شده عمدتاً بدون احتساب عکس‌العمل آرمیچر ترسیم می‌شوند (زیرا در بی‌باری عکس‌العمل آرمیچر صفر است) جهت استفاده از این مشخصه باید عدد  $225 \text{ V}$  را در یک ضریب تصحیح دیگر ضرب نمود تا اثر عکس‌العمل آرمیچر آن حذف شده و بتوان آن را به مشخصه منتقل نمود، لذا:

$$E_a \Big|_{2000 \text{ rpm}} = \frac{225}{0/9} = 250 \text{ V}$$

در واقع چون عدد  $225 \text{ V}$  مربوط به حالتی است که فوران  $90\%$  حالت بی‌باری است (چون  $10\%$  به دلیل عکس‌العمل آرمیچر تضعیف فوران داریم) برای به دست آوردن  $E_a$  در بی‌باری عدد  $225 \text{ V}$  را بر  $9/10$  تقسیم نمودیم. با انتقال این ولتاژ به مشخصه بی‌باری داریم:

$$E_a = 250 \text{ V} \xrightarrow{\text{منحنی}} I_f = 4 \text{ A}$$

$$R_f + R_{adj} = \frac{V_t}{I_f} \Rightarrow 3 + R_{adj} = \frac{200}{4} \Rightarrow R_{adj} = 20 \Omega$$

با توجه به این جریان تحریک می‌توان نوشت:

**مثال ۵:** یک موتور DC با تحریک جداگانه  $240 \text{ V}$  ولتی مفروض است. مقاومت آرمیچر آن  $4 \Omega$  اهم بوده و در سرعت  $550$  دور در دقیقه جریان

آرمیچر آن  $50$  آمپر است. اگر شار به  $75\%$  مقدار اولیه کاهش یابد، گشتاور تولیدی موتور چقدر می‌شود؟ ( $\pi = 3$  فرض شود)

$75 \text{ N.m}$  (۴)

$150 \text{ N.m}$  (۳)

$55 \text{ N.m}$  (۲)

$200 \text{ N.m}$  (۱)

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید گشتاور موتور را به ازاء شار نامی به دست آورده و سپس مقدار آن را برای  $75\%$  شار نامی اصلاح نمود، لذا:

$$E_a = V_t - R_a I_a = 240 - (0/4 \times 50) = 220 \text{ V} \Rightarrow P_e = E_a I_a = 220 \times 50 = 11000 \text{ W}$$



$$T_e = \frac{P_e}{2\pi N} = \frac{60 \times 11000}{2\pi \times 550} \Rightarrow T_e = 200 \text{ N.m}$$

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{200}{T_{e2}} = \frac{\phi_1}{0.75\phi_1} \times 1 \Rightarrow T_{e2} = 150 \text{ N.m}$$

چون حرفی از تغییر  $I_a$  زده نشده، آن را ثابت در نظر می‌گیریم لذا:

**کلمه مثال ۶:** یک موتور جریان مستقیم موازی  $V$   $500$  و  $4$  قطب که سیم‌بندی آن موجی است، دارای  $72^\circ$  هادی در آرمیچر است. اگر فلوی مغناطیسی زیر هر قطب برابر  $3 \text{ mWb}$ ، مقاومت آرمیچر  $2\Omega$  و افت ولتاژ هر جاروبک  $1V$  باشد، سرعت موتور در جریان خط  $60 \text{ A}$  چند دور بر دقیقه است. (از جریان تحریک صرف نظر کنید.)

(۱)  $765 \text{ rpm}$       (۲)  $576 \text{ rpm}$       (۳)  $567 \text{ rpm}$       (۴)  $675 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید با توجه به مقادیر داده شده ولتاژ القایی در موتور را به دست آورد. در این خصوص دقت شود که اولاً: به دلیل صرف نظر کردن از جریان تحریک، جریان خط و آرمیچر یکسان بوده و ثانیاً افت ولتاژ در کل جاروبک‌ها برابر  $2V$  است لذا:

$$E_a = V_t - R_a I_a - V_b = 500 - (0.2 \times 60) - (2 \times 1) = 486 \text{ V}$$

با توجه به این ولتاژ و با توجه به نوع سیم‌بندی، تعداد هادی‌ها و ... با استفاده از رابطه‌ی اصلی ولتاژ القایی در موتور داریم:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \Rightarrow 486 = \frac{4}{2} \times 720 \times 30 \times 10^{-3} \times \frac{N}{60} \Rightarrow N = 675 \text{ rpm}$$

**کلمه مثال ۷:** در یک موتور DC شنت با مشخصات نامی  $1500 \text{ rpm}$  و  $250 \text{ V}$ ، توان ورودی  $25 \text{ kW}$  است. در بی‌باری نیز با تنظیم میدان، سرعت آن  $1500 \text{ rpm}$  است. در صورتی که مقاومت آرمیچر  $1\Omega$  باشد، عکس‌العمل آرمیچر دربار کامل به چه میزان شار قطب‌ها را کاهش می‌دهد؟

(۱) سه درصد      (۲) چهار درصد      (۳) پنج درصد      (۴) شش درصد

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به توان ورودی  $25 \text{ kW}$  و با صرف نظر کردن از جریان تحریک داریم:

$$I_L = I_a = \frac{P_1}{V_t} = \frac{25000}{250} = 100 \text{ A} \Rightarrow E_{aFL} = V_t - (R_a I_a) = 250 - (0.1 \times 100) = 240 \text{ V}$$

در حالت بی‌باری نیز چون جریان  $I_{aNL}$  داده نشده صفر فرض می‌شود، که در نتیجه:

$$E_{aNL} = V_t = 250 \text{ V}$$

با توجه به ولتاژهای القایی به دست آمده و از آنجائیکه در فاصله بی‌باری تا بار کامل سرعت ثابت نگاه داشته شده است، می‌توان نوشت:

$$\frac{E_{aNL}}{E_{aFL}} = \frac{\phi_{NL}}{\phi_{FL}} \Rightarrow \frac{250}{240} = \frac{\phi_{NL}}{\phi_{FL}} \Rightarrow \phi_{NL} = 1.04 \phi_{FL}$$

یعنی در حالت بارداری  $4\%$  شار (ناشی از عکس‌العمل آرمیچر) کاهش می‌یابد.

**کلمه مثال ۸:** یک ژنراتور DC شنت به قدرت  $100 \text{ kW}$  دارای مقاومت آرمیچر  $4\Omega$  و مقاومت میدان  $100\Omega$  بوده و بار کامل را موازی با شبکه (منبع)  $250 \text{ V}$  تغذیه می‌کند. این ژنراتور توسط تسمه‌ای با سرعت  $450 \text{ rpm}$  می‌چرخد. هرگاه تسمه پاره شود، ماشین توان  $7/5 \text{ kW}$  را از منبع می‌گیرد. این ماشین در چه سرعتی به حرکت خود ادامه خواهد داد؟ (از افت ولتاژ جاروبک‌ها و عکس‌العمل آرمیچر چشم‌پوشی کنید.)

(۱)  $211 \text{ rpm}$       (۲)  $410 \text{ rpm}$       (۳)  $421 \text{ rpm}$       (۴)  $520 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۳» در حالتی که ماشین به صورت مولدی (g) کار می‌کند (یعنی هنوز تسمه پاره نشده است)، ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$\begin{cases} I_{Lg} = \frac{P_2}{V_t} = \frac{100 \times 10^3}{250} = 400 \text{ A} \\ I_{fg} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{100} = 2.5 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{ag} = I_{Lg} + I_{fg} = 400 + 2.5 = 402.5 \text{ A}$$

$$\Rightarrow E_{ag} = V_t + R_a I_{ag} = 250 + (0.04 \times 402.5) = 266.1 \text{ V}$$

با پاره شدن تسمه ماشین به موتور (m) تبدیل می‌شود. در این حالت چون توان اخذ شده از ورودی  $P_1 = 7/5 \text{ kW}$  است داریم:

$$\begin{cases} I_{Lm} = \frac{P_1}{V_t} = \frac{7500}{250} = 30 \text{ A} \\ I_{fm} = I_{fg} = 2/5 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{am} = I_{Lm} - I_{fm} = 30 - 2/5 = 27/5 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = V_t - R_a I_{am} = 250 - (0/04 \times 27/5) = 248/9 \text{ V}$$

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g I_{fg}}{N_m I_{fm}} \Rightarrow \frac{266/1}{248/9} = \frac{450 \times 2/5}{N_m \times 2/5} \Rightarrow N_m \approx 421 \text{ rpm}$$

با توجه به رابطه بین ولتاژهای القایی و سرعت‌ها داریم:

**مثال ۹:** یک موتور DC شنت  $230 \text{ V}$  و  $10 \text{ اسب بخار}$  مفروض است. مقاومت آرمیچر ماشین  $0/5 \Omega$  است. جریان آرمیچر موتور در شرایط کار نامی و با صرف‌نظر کردن از تلفات چرخشی و تحریک چقدر است؟ (هر اسب بخار  $= 746 \text{ W}$ )

۱)  $35 \text{ A}$       ۲)  $70 \text{ A}$       ۳)  $23 \text{ A}$       ۴)  $42/5 \text{ A}$

پاسخ: گزینه «۱» چون از تلفات چرخشی که همان مجموع تلفات مکانیکی و آهنی است صرف‌نظر شده است پس توان خروجی ( $P_g$ ) برابر توان تولیدی آرمیچر ( $P_{ag}$ ) می‌شود، لذا داریم:

$$746 \times 10 = (230 \times I_a) - 0/5 I_a^2 \Rightarrow I_a = \begin{cases} 35/1 \text{ A} \\ 424/8 \text{ A} \end{cases} \quad E_a = V_t - R_a I_a \xrightarrow{\times I_a} E_a I_a = P_{ag} = V_t I_a - R_a I_a^2 \Rightarrow \text{غ. ق. ق.}$$

**مثال ۱۰:** یک مولد DC شنت به قدرت  $10 \text{ kW}$  و ولتاژ نامی  $250 \text{ V}$  دارای مقاومت آرمیچر  $1/5 \Omega$  و مقاومت میدان  $250 \Omega$  است. در بار نامی تحت ولتاژ نامی سرعت آن برابر  $800 \text{ rpm}$  است. حال اگر از ماشین به عنوان موتور استفاده شود، در قدرت نامی تحت ولتاژ نامی سرعت موتور چقدر است؟

۱)  $800 \text{ rpm}$       ۲)  $770 \text{ rpm}$       ۳)  $774/8 \text{ rpm}$       ۴)  $810 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۳» در حالت مولدی (g) جریان آرمیچر برابر است با:

$$I_{Lg} = \frac{P_g}{V_t} = \frac{10 \times 10^3}{250} = 40 \text{ A} \quad \text{و} \quad I_{fg} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{250} = 1 \text{ A} \Rightarrow I_{ag} = I_{Lg} + I_{fg} = 40 + 1 = 41 \text{ A}$$

و با توجه به این جریان می‌توان ولتاژ القایی در آرمیچر را در حالت مولدی به صورت زیر تعیین نمود:

$$E_{ag} = V_t + R_a I_{ag} = 250 + (0/1 \times 41) = 254/1 \text{ V}$$

در حالت موتوری (m) چون قدرت ثابت فرض شده پس جریان خط برابر حالت مولدی است، لذا جریان آرمیچر برابر است با:

$$I_{Lm} = I_{Lg} = 40 \text{ A} \quad \text{و} \quad I_{fm} = I_{fg} = 1 \text{ A} \Rightarrow I_{am} = I_{Lm} - I_{fm} = 40 - 1 = 39 \text{ A}$$

$$E_{am} = V_t - R_a I_{am} = 250 - (0/1 \times 39) = 246/1 \text{ V}$$

با توجه به این جریان ولتاژ القایی در آرمیچر در حالت موتوری برابر است با:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{254/1}{246/1} = \frac{800}{N_m} \Rightarrow N_m = 774/8 \text{ rpm}$$

چون جریان تحریک در هر دو حالت ثابت است لذا  $\phi$  ثابت می‌باشد، پس داریم:

**مثال ۱۱:** یک ماشین جریان مستقیم به صورت موتور کار کرده و از طریق منبعی با ولتاژ  $500 \text{ V}$  تغذیه می‌شود. در این حالت جریان آرمیچر  $50 \text{ A}$  و مقاومت آرمیچر  $2 \Omega$  است. اگر به طور ناگهانی شار میدان به میزان  $10\%$  اضافه شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

۱) موتور به مولد تبدیل شده و جریانی معادل  $195 \text{ A}$  می‌دهد.

۲) موتور بدون تغییر در جریان آرمیچر کماکان به کار خود ادامه می‌دهد.

۳) موتور با جریان آرمیچر  $55 \text{ A}$  به کار خود ادامه می‌دهد.

۴) موتور به مولد تبدیل شده و جریانی معادل  $55 \text{ A}$  می‌دهد.

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 500 - (0/2 \times 50) = 490 \text{ V}$$

پاسخ: گزینه «۱» در حالت اول ولتاژ القایی در ماشین برابر است با:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1}{\phi_2} \Rightarrow \frac{490}{\phi_2} = \frac{\phi_1}{1/10 \phi_1} \Rightarrow E_{a2} = 539 \text{ V}$$

با فرض اینکه در لحظه تغییر شار، سرعت ثابت می‌ماند، می‌توان نوشت:

چون این ولتاژ القایی از ولتاژ ترمینال‌های موتور بیشتر است ( $E_{a2} > V_t$ )، پس ماشین وارد ناحیه مولدی شده و جریانی به اندازه مقدار زیر تولید و به

$$I_{a2} = \frac{V_t - E_{a2}}{R_a} = \frac{500 - 539}{0/2} = -195 \text{ A}$$

شبکه تحویل می‌دهد، لذا:

(دقت شود که علامت منفی بیانگر عکس بودن جهت این جریان تولیدی نسبت به جریان اولیه موتور است)



**مثال ۱۲:** در یک موتور DC شنت  $230V$  جریان بی باری تحت ولتاژ نامی،  $5A$  و سرعت بی باری  $1000\text{ rpm}$  است. اگر مقاومت آرمیچر و تحریک برترب  $2\Omega$  و  $115\Omega$ ، جریان بار کامل تحت ولتاژ نامی،  $40A$  بوده و بر اثر عکس العمل آرمیچر فوران در حالت بارداری  $4\%$  کمتر از بی باری شود، سرعت موتور در بار کامل چند rpm خواهد بود؟

۹۹۲ (۴)

۹۶۹ (۳)

۱۰۱۰ (۲)

۱۰۰۷ (۱)

پاسخ: گزینه «۲» چون جریان ورودی موتور در حالت بی باری داده شده است، دیگر نمی توان ولتاژ القایی در آرمیچر را برابر ولتاژ ترمینال ها فرض نمود، لذا:

$$I_f = \frac{230}{115} = 2A \Rightarrow I_{aNL} = 5 - 2 = 3A \Rightarrow E_{aNL} = 230 - 3 \times 0.2 = 229.4V$$

$$I_{aFL} = 40 - 2 = 38A \Rightarrow E_{aFL} = 230 - (0.2 \times 38) = 222.4V$$

در حالت بارداری نیز با توجه به جریان خط موتور داریم:

همچنین از آنجائیکه بر اثر عکس العمل آرمیچر فوران حالت بارداری  $4\%$  کاهش می یابد، لذا باید  $\phi_{FL} = 0.96\phi_{NL}$  لحاظ شود، پس داریم:

$$\frac{E_{aNL}}{E_{aFL}} = \frac{N_{NL} \phi_{NL}}{N_{FL} \phi_{FL}} \Rightarrow \frac{229.4}{222.4} = \frac{1000 \times \phi_{NL}}{N_{FL} \times 0.96 \phi_{NL}} \Rightarrow N_{FL} \approx 1010\text{ rpm}$$

دیده می شود که در حالت بارداری بر اثر کاهش فوران ناشی از عکس العمل آرمیچر، سرعت به جای کاهش از مقدار بی باری، حدود  $10$  دور در دقیقه افزایش یافته، در صورتی که اگر عکس العمل آرمیچر وجود نداشت، سرعت بار کامل ( $N_{FL}$ ) برابر  $969\text{ rpm}$  می شد، یعنی عکس العمل آرمیچر حدود  $41\text{ rpm}$  سرعت را زیاد نموده است.

**مثال ۱۳:** در یک ماشین DC شنت مقاومت آرمیچر  $5\Omega$  و مقاومت مدار تحریک  $20\Omega$  است. این ماشین به منبع  $200V$  متصل و به صورت موتور با سرعت  $1000\text{ rpm}$  کار نموده و توان ورودی آن  $100\text{ kW}$  است. در چه سرعتی ماشین به صورت مولد کار کند تا توان خروجی آن  $100\text{ kW}$  و ولتاژ خروجی آن  $200V$  باشد؟

۱۲۸۵ rpm (۴)

۱۲۰۰ rpm (۳)

۱۰۰۰ rpm (۲)

۹۸۵ rpm (۱)

پاسخ: گزینه «۴» در حالت موتوری ( $m$ ) با توجه به توان ورودی و ولتاژ ترمینال های موتور داریم:

$$\begin{cases} I_{Lm} = \frac{P_1}{V_t} = \frac{100 \times 10^3}{200} = 500A \\ I_{fm} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{20} = 10A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{am} = I_{Lm} - I_{fm} = 500 - 10 = 490A \\ E_{am} = V_t - R_a I_{am} = 200 - (0.05 \times 490) = 175.5V \end{cases}$$

در حالت مولدی ( $g$ ) می خواهیم توان خروجی  $100\text{ kW}$  و ولتاژ ترمینال ها  $200V$  شود، لذا ولتاژ القایی در آرمیچر باید به مقدار زیر افزایش یابد:

$$\begin{cases} I_{Lg} = \frac{100 \times 10^3}{200} = 500A \\ I_{fg} = I_{fm} = 10A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{ag} = 500 + 10 = 510A \\ E_{ag} = 200 + (0.05 \times 510) = 225.5V \end{cases}$$

اگر خواهیم ولتاژ القایی در آرمیچر  $225.5V$  شود، باید سرعت آن برابر مقدار زیر باشد: (دقت شود که چون جریان تحریک در هر دو حالت موتوری و مولدی یکسان است فوران ثابت فرض می شود)

$$\frac{E_{am}}{E_{ag}} = \frac{N_m}{N_g} \Rightarrow \frac{175.5}{225.5} = \frac{1000}{N_g} \Rightarrow N_g \approx 1285\text{ rpm}$$

**مثال ۱۴:** در یک ماشین شنت  $4/4\text{ kW}$ ، مقاومت آرمیچر  $5\Omega$  و مقاومت مدار تحریک  $10\Omega$  است. این ماشین یکبار بصورت مولد با ولتاژ و توان خروجی به ترتیب  $220V$  و  $4/4$  کیلو وات و بار دیگر بصورت موتور با همان ولتاژ و همان توان خروجی بکار می رود. اگر راندمان ماشین در حالت موتوری  $90\%$  باشد، نسبت سرعت حالت مولدی به موتوری چقدر است؟

۰/۹ (۴)

۱ (۳)

۱/۱ (۲)

۱/۲ (۱)

پاسخ: گزینه «۲» در کارکرد مولدی ( $g$ ) با توجه به مقادیر توان و ولتاژ خروجی داریم:

$$\begin{cases} I_{Lg} = \frac{4400}{220} = 20A \\ I_{fg} = \frac{220}{100} = 2/2A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{ag} = 20 + 2/2 = 22/2A \\ E_{ag} = 220 + (0.05 \times 22/2) = 221.1V \end{cases}$$

در کارکرد موتوری با توجه به اینکه  $\eta = 0/9$  داده شده می‌توان قدرت ورودی و در نهایت ولتاژ القایی را به صورت زیر به دست آورد:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lm} &= \frac{P_r}{V_t} = \frac{4400}{220} = 20 \text{ A} \\ I_{fm} &= I_{fg} = 2/2 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{am} = 22/2 - 2/2 = 20 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 220 - (0/5 \times 20) = 210 \text{ V}$$

به علت ثابت بودن ولتاژ ترمینال‌ها در هر دو حالت جریان تحریک نیز در هر دو حالت یکسان بوده لذا  $\phi_g = \phi_m$  می‌باشد، پس داریم:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g \phi_g}{N_m \phi_m} \Rightarrow \frac{231/1}{210} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{N_g}{N_m} = 1/1$$

**مثال ۱۵:** یک ماشین DC با تحریک شنت  $230 \text{ V}$  دارای مقاومت آرمیچر  $0/5 \Omega$  و مقاومت میدان  $115 \Omega$  است. اگر این ماشین به منبع تغذیه  $230 \text{ V}$  وصل شود جریان  $50 \text{ A}$  را در بار کامل می‌کشد. سرعت محور آن چند درصد افزایش یابد تا ماشین وارد ناحیه مولدی شده و جریان  $60 \text{ A}$  را به شبکه تزریق کند.

(۱) ۱۹٪ (۲) ۲۷٪ (۳) ۱۴٪ (۴) ۳۸٪

پاسخ: گزینه «۲» در مسائل مربوط به ماشین‌های DC هرگاه حرف از تغییرات سرعت یا نسبت سرعت‌ها مطرح می‌شود حتماً باید از رابطه نسبت ولتاژهای القایی استفاده نمود. پس در این تست نیز باید با توجه به مقادیر داده شده نسبت ولتاژهای القایی حالات مولدی و موتوری را محاسبه نموده و با یکدیگر مقایسه نمود. برای این منظور در حالت مولدی (g) داریم:

$$I_{fg} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{230}{115} = 2 \text{ A} \Rightarrow I_{ag} = I_{Lg} + I_{fg} = 60 + 2 = 62 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = V_t + R_a I_{ag} = 230 + (62 \times 0/5) = 261 \text{ V}$$

به طور مشابه در حالت موتوری (m) با توجه به جریان خط  $60 \text{ A}$  داریم:

$$I_{fm} = I_{fg} = \frac{230}{115} = 2 \text{ A} \Rightarrow I_{am} = I_{Lm} - I_{fm} = 50 - 2 = 48 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = V_t - R_a I_{am} = 230 - (48 \times 0/5) = 206 \text{ V}$$

با قرار دادن این مقادیر در رابطه نسبت ولتاژها داریم:  $\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g \phi_g}{N_m \phi_m} \Rightarrow \frac{261}{206} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{N_g}{N_m} = 1/27$  چون جریان تحریک در هر دو حالت یکسان است، لذا  $\phi_g = \phi_m$

این نسبت نشان می‌دهد که اگر سرعت محور نسبت به حالت موتوری به اندازه ۲۷٪ افزایش یابد، ماشین وارد ناحیه مولدی شده و  $60 \text{ A}$  را به شبکه  $230 \text{ V}$  تحویل می‌دهد. (واضح است که اگر نیاز به تزریق جریان بیشتری باشد باید درصد افزایش سرعت را بیشتر نمود).

**مثال ۱۶:** در یک ماشین DC شنت مقاومت‌های آرمیچر و تحریک به ترتیب  $0/5 \Omega$  و  $100 \Omega$  هستند. این ماشین یک بار به صورت موتور به منبع  $200 \text{ V}$  متصل و با اخذ توان  $4000 \text{ W}$  یک بار مکانیکی را می‌چرخاند. اگر بخواهیم این ماشین را به عنوان یک مولد شنت استفاده نماییم به طوری که با اعمال همان توان مکانیکی قبلی در خروجی  $200 \text{ V}$  دریافت کنیم سرعت گردش محور باید چند درصد نسبت به حالت موتوری تغییر کند؟ (فرض کنید راندمان ماشین در تمامی حالات  $90\%$  است)

(۱) ۰٪ (۲) ۱۰٪ افزایش (۳) ۱۰٪ کاهش (۴) بستگی به نوع بار موتور دارد.

پاسخ: گزینه «۲» در کارکرد موتوری داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} I_{Lm} &= \frac{P_r}{V_{tm}} = \frac{4000}{200} = 20 \text{ A} \\ I_{fm} &= \frac{V_{tm}}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A} \end{aligned} \right. \Rightarrow I_{am} = 20 - 2 = 18 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 200 - (0/5 \times 18) = 191 \text{ V}$$

در کارکرد مولدی داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} I_{Lg} &= \frac{P_r}{V_{tg}} = \frac{P_r \times \eta}{V_{tg}} = \frac{4000 \times 0/9}{200} = 18 \text{ A} \\ I_{fg} &= I_{fm} = 2 \text{ A} \end{aligned} \right. \Rightarrow I_{ag} = 18 + 2 = 20 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = 200 + (0/5 \times 20) = 210 \text{ V}$$

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{\phi_g \omega_g}{\phi_m \omega_m} \Rightarrow \frac{210}{191} = 1 \times \frac{\omega_g}{\omega_m} \Rightarrow \omega_g \approx 1/1 \omega_m$$

با توجه به رابطه نسبت ولتاژهای القایی در ماشین‌های DC داریم:

یعنی باید سرعت در حالت مداری  $10\%$  درصد افزایش یابد.



**مثال ۱۷:** یک دمنده هوا دارای مشخصه توان - سرعت به صورت  $P_L = 10^{-2} N^2$  بوده که در آن  $N$  برحسب دور بر دقیقه و  $P$  برحسب وات است. اگر این دمنده توسط یک موتور شنت  $255V$  و  $4$  قطب که دارای آرمیچری با سیم‌بندی موجی ساده و  $600$  هادی است چرخانده شود، با فرض اینکه شار زیر هر قطب موتور  $0.1Wb$ ، مقاومت آرمیچر  $255\Omega$  و تلفات چرخشی موتور ناچیز باشد، سرعت گردش دمنده چند دور بر دقیقه خواهد بود؟

- (۱) ۱۲۰۰ (۲) ۱۱۰۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۹۰۰

**پاسخ:** گزینه «۱» برای محاسبه سرعت بارداری ماشین باید مشخصه بار و مشخصه موتور را با یکدیگر قطع داد. در این حالت دقت شود که چون مشخصه بار برحسب توان - سرعت بیان شده است، باید مشخصه موتور نیز برحسب توان - سرعت بیان شود. برای این منظور داریم:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \xrightarrow{a=2 \text{ موجی ساده}} E_a = \frac{4}{2} \times 600 \times 0.1 \times \frac{N}{60} = 0.2N$$

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{255 - 0.2N}{0.25} = 1020 - 0.8N$$

جریان آرمیچر تحت این شرایط برابر است با:

توان الکترومغناطیسی موتور را که به علت صرف نظر کردن از تلفات چرخشی برابر توان خروجی آن است می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$P_p = P_e = E_a I_a = (1020 - 0.8N) \times 0.2N = 204N - 0.16N^2$$

از طرفی معادله توان - سرعت بار نیز به صورت  $P_L = 10^{-2} N^2$  داده شده است، لذا با مساوی قرار دادن این دو معادله داریم:

$$P_p = P_L \Rightarrow 204N - 0.16N^2 = 10^{-2} N^2 \Rightarrow N = 1200 \text{ rpm}$$

**مثال ۱۸:** مشخصه مغناطیسی یک موتور شنت در سرعت  $1500 \text{ rpm}$  با معادله  $E_a = 12/5 + 200\sqrt{I_f}$  داده شده است. مقاومت آرمیچر و میدان این موتور به ترتیب  $25\Omega$  و  $3\Omega$  است. این موتور را به شبکه  $250V$  متصل نموده و زیر بار مکانیکی قرار می‌دهیم. اگر در این هنگام جریان آرمیچر موتور برابر  $15A$  باشد و عکس‌العمل آرمیچر  $20\%$  از شار میدان را کاهش دهد رنوستای تحریک را روی چند اهم تنظیم کنیم تا سرعت چرخش موتور  $1000 \text{ rpm}$  گردد؟

- (۱)  $105\Omega$  (۲)  $185\Omega$  (۳)  $32/5\Omega$  (۴)  $45/5\Omega$

**پاسخ:** گزینه «۳» در حالت بارداری (در سرعت  $1000 \text{ rpm}$ ) داریم:

$$E_a = V_t - R_a I_a = 250 - (3 \times 15) = 220V$$

چون مشخصه بی‌باری در سرعت  $1500 \text{ rpm}$  داده شده است، باید ولتاژ  $E_a$  به صورت مقابل اصلاح گردد:

$$E_a \Big|_{1500 \text{ rpm}} = 220 \times \frac{1500}{1000} = 330V$$

باید توجه داشت که  $330V$  به دست آمده با احتساب  $20\%$  عکس‌العمل آرمیچر است؛ زیرا سرعت  $1000 \text{ rpm}$  مربوط به حالت بارداری است. پس اگر بخواهیم  $E_a$  را به مشخصه بی‌باری ببریم تا  $I_f$  را به دست آوریم باید ابتدا اثر عکس‌العمل آرمیچر را از آن کم نمود، بنابراین عدد  $330$  را بر  $0.8$  تقسیم می‌کنیم تا اثر  $20\%$  عکس‌العمل آرمیچر لحاظ گردد. لذا:

$$E_a \Big|_{1500 \text{ rpm}} = \frac{330}{0.8} = 412.5V \xrightarrow{\text{مشخصه}} 412.5 = 12/5 + 200\sqrt{I_{fL}} \Rightarrow I_{fL} = 4A$$

و بدون  $AR$

حال که  $I_f$  به دست آمده می‌توان مقاومت تنظیم‌کننده تحریک را به صورت زیر به دست آورد:

$$R_f + R_{adj} = \frac{V_t}{I_f} = \frac{250}{4} = 62.5\Omega \Rightarrow R_{adj} = 62.5 - 30 = 32.5\Omega$$

**مثال ۱۹:** در یک موتور DC شنت  $200V$ ، مقاومت آرمیچر  $1\Omega$  است. این موتور با اخذ جریان آرمیچر  $20A$  از شبکه، بار گشتاور ثابتی را با سرعت  $100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$  می‌چرخاند. اگر به منظور ترمز نمودن موتور پلاریته ولتاژ دو سر آرمیچر را معکوس نماییم (ترمز جریان مخالف) گشتاور ترمزی ایجاد شده در موتور چقدر می‌گردد؟

- (۱)  $342N.m$  (۲)  $513N.m$  (۳)  $684N.m$  (۴)  $1026N.m$

**پاسخ:** گزینه «۳» ابتدا باید جریان آرمیچر را در حالت ترمزی محاسبه نمود:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 200 - 1 \times 20 = 180V$$

$$I_{a2} = \frac{V_t - (-E_a)}{R_a} = \frac{200 + 180}{1} = 380A$$

چون پلاریته ولتاژ دو سر آرمیچر معکوس شده است، داریم:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \xrightarrow{\phi_1 = \phi_2 \text{ چون ولتاژ تحریک ثابت است}} \frac{T_{e1}}{T_{e2}} = 1 \times \frac{20}{380} = \frac{1}{19}$$

با توجه به رابطه نسبت گشتاورها داریم:

یعنی گشتاور ترمزی از نظر اندازه  $19$  برابر گشتاور کار دائمی است؛ لذا:

$$T_{e2} = 19 T_{e1} \xrightarrow{T_e = \frac{P_e = E_a I_a}{\omega}} 19 \times \frac{E_{a1} I_{a1}}{\omega_1} = 19 \times \frac{180 \times 20}{100} = 684N.m$$



**مثال ۲۰:** یک ماشین تحریک مستقل با شبکه‌ای بزرگ موازی شده و توان نامی  $2\text{ kW}$  را تحت ولتاژ  $200\text{ V}$  به شبکه تزریق می‌کند. این مولد دارای مقاومت آرمیچر  $2\ \Omega$  بوده و توسط تسمه‌ای با سرعت  $440\text{ rpm}$  به وسیله یک موتور دیزلی چرخانده می‌شود. اگر بر اثر یک اختلال تسمه پاره گردد، ماشین توان  $2\text{ kW}$  را از شبکه دریافت می‌کند. در این حالت سرعت چرخش محور آن چند  $\text{rpm}$  است؟

- (۱) ۴۰۴      (۲) ۴۸۴      (۳) ۳۹۶      (۴) ۳۸۲

پاسخ: گزینه «۳» در حالت اول، کارکرد ماشین به صورت مولدی است، زیرا طبق گفته مسئله توان  $2\text{ kW}$  را به شبکه تزریق می‌کند ( $P_g = 2\text{ kW}$ ). در این حالت داریم:

$$I_{Lg} = \frac{P_g}{V_{tg}} = \frac{2000}{200} = 10\text{ A} = I_{ag} \Rightarrow E_{ag} = V_{tg} + R_a I_{ag} = 200 + (2 \times 10) = 220\text{ V}$$

در حالت دوم یعنی پس از پاره شدن تسمه گرداننده ماشین، کارکرد آن به صورت موتوری خواهد بود یعنی از شبکه بزرگ متصل شده به آن توان  $2\text{ kW}$  (طبق گفته مسئله) جذب می‌کند. در این حالت داریم:

$$P_l = 2\text{ kW} \Rightarrow I_{Lm} = \frac{P_l}{V_{tm}} = \frac{2000}{200} = 10\text{ A} = I_{am} \Rightarrow E_{am} = V_{tm} - R_a I_{am} = 200 - (2 \times 10) = 198\text{ V}$$

ضمناً چون ماشین تحریک مستقل است، جریان تحریک در هر دو حالت کاری فوق‌الذکر یکسان بوده لذا شار ثابت است؛ در نتیجه می‌توان نوشت:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{\phi_g N_g}{\phi_m N_m} \Rightarrow \frac{220}{198} = 1 \times \frac{440}{N_m} \Rightarrow N_m = 396\text{ rpm}$$

**مثال ۲۱:** یک موتور شنت  $230\text{ V}$  دارای مقاومت مدار آرمیچر  $4\ \Omega$  و مقاومت میدان  $92\ \Omega$  است. اگر این موتور یک بار گشتاور ثابت را با اخذ جریان  $2\text{ A}$  در سرعت  $800\text{ rpm}$  بگرداند، برای رساندن سرعت موتور به مقدار  $1000\text{ rpm}$  مقدار  $R_{adj}$  که باید با سیم‌بندی تحریک، سری نمود، تقریباً چند اهم است؟ (مدار مغناطیسی موتور خطی فرض شود)

- (۱)  $23\ \Omega$       (۲)  $115\ \Omega$       (۳)  $138\ \Omega$       (۴)  $17\ \Omega$

پاسخ: گزینه «۱» چون گشتاور بار ثابت است می‌توان از رابطه بین گشتاور ماشین و فوران‌های آن به صورت زیر استفاده نمود:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \xrightarrow{\text{در بار گشتاور ثابت}} 1 = \frac{\phi_1 \times 20}{\phi_2 \times I_{a2}} \Rightarrow I_{a2} = 20 \frac{\phi_1}{\phi_2} = 20\text{ K}$$

با جایگذاری نسبت فوران‌ها در رابطه نسبت ولتاژهای القایی داریم:

$$\begin{cases} E_{a1} = 230 - (20 \times 4) = 222\text{ V} \\ E_{a2} = 230 - (20\text{ K} \times 4) = 230 - 8\text{ K} \end{cases} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{222}{230 - 8\text{ K}} = \frac{800 \phi_1}{1000 \phi_2} = 0.8\text{ K}$$

با حل معادله فوق می‌توان مقدار  $K$  را به صورت زیر به دست آورد:

$$K^2 - 28/75 K + 34/69 = 0 \Rightarrow K = \begin{cases} \text{غ ق ق} & 27/49 \\ \text{ق ق} & 1/25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{I_{f1}}{I_{f2}} = 1/25 \\ I_{f1} = \frac{V_f}{R_f} = \frac{230}{92} = 2/5\text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{f2} = \frac{2/5}{1/25} = 2\text{ A}$$

با محاسبه جریان موردنیاز تحریک برای رساندن سرعت به  $1000\text{ rpm}$  مقدار رئوستار را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$R_f + R_{adj} = \frac{V_t}{I_{f2}} = \frac{230}{2} = 115\ \Omega \Rightarrow R_{adj} = 115 - 92 = 23\ \Omega$$

**مثال ۲۲:** یک موتور DC شنت  $200$  ولتی با مقاومت آرمیچر  $15\ \Omega$  باری را می‌چرخاند. گشتاور بار متناسب با سرعت موتور است. اگر جریان تحریک  $1\text{ A}$  و جریان کشیده شده از شبکه  $11\text{ A}$  باشد، سرعت موتور  $1150\text{ rpm}$  خواهد بود. با تغییر رئوستای سیم پیچ تحریک، جریان میدان شنت به نصف کاهش می‌یابد. سرعت جدید موتور برابر چند  $\text{rpm}$  است؟ (مشخصه مغناطیسی موتور را خطی بگیرید).

- (۱)  $1500$       (۲)  $2000$       (۳)  $2300$       (۴)  $2360$



پاسخ: گزینه «۲» چون گشتاور بار متناسب با سرعت موتور فرض شده ( $T \sim N$ ) می‌توان نوشت:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_{a1} I_{f1}}{I_{a2} I_{f2}} \Rightarrow I_{a2} = \left( \frac{N_2}{N_1} \frac{I_{f1}}{I_{f2}} \right) I_{a1} = \frac{I_{a1} = I_L - I_{f1} = 11 - 1 = 10 \text{ A}}{I_{f2} = \frac{1}{2} I_{f1} = 0.5 \text{ A}} \rightarrow I_{a2} = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{1}{0.5} \times 10 = \frac{2}{115} N_2$$

با محاسبه جریان آرمیچر در شرایط جدید می‌توان سرعت جدید را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} E_{a1} = \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \\ E_{a2} = V_t - (R_a I_{a2}) = 200 - (1 \times 10) = 190 \text{ V} \Rightarrow \frac{190}{200 - \frac{2}{115} N_2} = \frac{115 \times 1}{N_2 \times 0.5} \Rightarrow N_2 = 2000 \text{ rpm} \\ E_{a2} = V_t - (R_a I_{a2}) = 200 - \frac{2}{115} N_2 \end{cases}$$

کج مثال ۲۳: در یک موتور DC شنت  $230 \text{ V}$  مقاومت آرمیچر  $0.5 \Omega$  و مقاومت تحریک شنت  $115 \Omega$  هستند. موتور بار ثابتی را در سرعت  $1320 \text{ rpm}$  می‌چرخاند و جریان آرمیچر در این شرایط  $20 \text{ A}$  است. اگر بخواهیم سرعت موتور به  $1980 \text{ rpm}$  برسد، چه مقدار مقاومت باید در مدار تحریک شنت قرار داد؟ (منحنی مغناطیسی ماشین خطی فرض شود).

- ۱)  $5 \Omega$       ۲)  $62 \Omega$       ۳)  $125 \Omega$       ۴)  $73 \Omega$

پاسخ: گزینه «۲» در گشتاور بار ثابت با توجه به خطی بودن منحنی مغناطیسی داریم:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{I_{f1} I_{a1}}{I_{f2} I_{a2}} = 1 \Rightarrow I_{a2} = \frac{I_{f1}}{I_{f2}} I_{a1} = \frac{I_{f1} = \frac{V_t = 230}{R_{f1} = 115} = 2 \text{ A}}{I_{a1} = 20 \text{ A}} \rightarrow I_{a2} = \frac{40}{I_{f2}}$$

در حالت اول ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

در حالت دوم ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$\begin{aligned} E_{a1} &= V_t - (R_a I_{a1}) = 230 - (0.5 \times 20) = 220 \text{ V} \\ E_{a2} &= V_t - R_a I_{a2} = 230 - (0.5 \times \frac{40}{I_{f2}}) = 230 - \frac{20}{I_{f2}} \\ \frac{E_{a1}}{E_{a2}} &= \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \Rightarrow \frac{220}{230 - \frac{20}{I_{f2}}} = \frac{1320 \times 2}{1980 \times I_{f2}} \Rightarrow I_{f2} = 1/3 \text{ A} \end{aligned}$$

با توجه به رابطه بین ولتاژهای القایی در سرعت‌های مختلف می‌توان نوشت:

$$R_f + R_{adj} = \frac{V_t}{I_{f2}} \Rightarrow R_{adj} = \frac{230}{1/3} - 115 = 62 \Omega \quad \text{لذا: پس مقاومت تنظیم‌کننده باید به اندازه‌ای باشد که جریان به } 1/3 \text{ A کاهش یابد.}$$

کج مثال ۲۴: یک موتور DC شنت  $250 \text{ V}$  با مدار مغناطیسی خطی دارای مقاومت آرمیچر  $0.5 \Omega$  و مقاومت تحریک  $25 \Omega$  است. وقتی گشتاور بار ثابت و سرعت  $600 \text{ rpm}$  باشد، جریان آرمیچر  $20 \text{ A}$  خواهد بود، اگر بخواهیم سرعت را به  $800 \text{ rpm}$  برسانیم، چه مقاومتی باید به سیم پیچ تحریک اضافه کنیم؟

- ۱)  $88 \Omega$       ۲)  $102 \Omega$       ۳)  $338 \Omega$       ۴)  $352 \Omega$

پاسخ: گزینه «۱» در جریان آرمیچر  $20 \text{ A}$  ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$E_{a1} = V_t - (R_a I_a) = 250 - (0.5 \times 20) = 240 \text{ V} \quad \text{و} \quad I_{f1} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{25} = 10 \text{ A}$$

با توجه به اینکه گشتاور بار ثابت است، می‌توان نوشت:

با توجه به رابطه بین ولتاژهای القایی، سرعت و فوران می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{f1}}{N_2 I_{f2}} \\ E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} = 250 - 0.5 I_{a2} \\ \Rightarrow \frac{240}{250 - 0.5 I_{a2}} = \frac{600 \times 10}{800 \times \frac{20}{I_{a2}}} \Rightarrow I_{a2} = 27 \text{ A} \Rightarrow I_{f2} = \frac{20}{27} = 0.74 \text{ A} \end{cases}$$

$$R_f + R_{adj} = \frac{250}{0.74} \Omega \Rightarrow R_{adj} \approx 88 \Omega \quad \text{با توجه به جریان تحریک به دست آمده، مقدار مقاومت تنظیم‌کننده تحریک برابر است با:}$$

**مثال ۲۵:** در یک موتور شنت که به ولتاژ ثابت  $V_t$  متصل بوده و با گشتاور ثابت  $T$  در حال کار است. سرعت را به روش کنترل میدان تغییر می‌دهیم. حداکثر سرعت قابل دریافت از این موتور برحسب  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  برابر کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟ (از عکس‌العمل آرمیچر صرف نظر شده و مجموع مقاومت مدار آرمیچر  $R_a$  فرض شود).

$$\frac{V_t T}{2R_a} \quad (۲) \qquad \frac{V_t^2}{4R_a T} \quad (۳) \qquad \frac{V_t T}{2R_a} \quad (۴) \qquad \frac{V_t}{R_a T^2} \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید معادله سرعت گردش موتور را برحسب متغیرهای داده شده در گزینه‌ها نوشت لذا داریم:

$$\begin{cases} E_a I_a = P_e = T \cdot \omega \\ I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} \end{cases} \Rightarrow \omega = \frac{E_a}{T} \frac{V_t - E_a}{R_a}$$

$$\frac{d\omega}{dE_a} = 0 \Rightarrow E_a = \frac{V_t}{2} \Rightarrow \omega = \frac{V_t^2}{4R_a T}$$

تنها متغیر این معادله  $E_a$  است لذا با مشتق‌گیری نسبت به آن داریم:

یعنی اولاً حداکثر سرعت گردش رتور در شرایطی ایجاد می‌شود که نیروی ضدحرکه آن نصف ولتاژ ترمینال‌ها بوده ( $E_a = \frac{V_t}{2}$ ) و ثانیاً مقدار این سرعت حداکثر برابر  $\omega_{\max} = \frac{V_t^2}{4R_a T}$  است.

**مثال ۲۶:** از یک موتور تحریک مستقل به عنوان محرک در یک کاربرد صنعتی استفاده می‌نماییم، بطوریکه در جریان تحریک ثابت با تغییر ولتاژ آرمیچر از صفر ولت تا ۶۲۸ ولت، سرعت محرک بین صفر تا  $174^\circ$  دور در دقیقه تغییر می‌نماید. در صورتیکه گشتاور بار مقاوم برای این موتور ثابت و برابر  $500$  نیوتن متر باشد مطلوبست، جریان آرمیچر این موتور وقتی که بیشترین ولتاژ بر آن اعمال شود؟ (از تلفات صرف نظر ننمایید).

$$115 \text{ A} \quad (۴) \qquad 145 \text{ A} \quad (۳) \qquad 159 \text{ A} \quad (۲) \qquad 27/5 \text{ A} \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه «۳» چون از تلفات صرف نظر شده پس همواره  $V_t = E_a$  است، لذا:

$$P_e = E_a I_a \Rightarrow T_e \cdot \omega = E_a I_a \Rightarrow I_a = \frac{T_e \cdot \omega}{E_a} = \frac{T_e \cdot 2\pi \frac{N}{60}}{E_a} \Rightarrow I_a = \frac{500 \times 2\pi \times \frac{174}{60}}{628} = 145 \text{ A}$$

**مثال ۲۷:** در یک موتور شنت با مقاومت آرمیچر  $5 \Omega$  در بار کامل از شبکه  $250 \text{ V}$  جریان آرمیچری برابر  $5 \text{ A}$  دریافت می‌کند. اگر بخواهیم با کاهش شار میدان سرعت را  $40\%$  افزایش دهیم، چند درصد باید شار میدان را کاهش داد؟ (فرض شود که گشتاور موتور در اثر کاهش سرعت  $20\%$  از مقدار اولیه بیشتر شود).

$$19\% \quad (۴) \qquad 28\% \quad (۳) \qquad 35\% \quad (۲) \qquad 43\% \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به رابطه نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{1}{1/2} = \frac{5 \times \phi_1}{I_{a2} \times \phi_2} \Rightarrow I_{a2} = 60 \frac{\phi_1}{\phi_2} = 60 k$$

همین‌طور با استفاده از رابطه نسبت ولتاژهای القایی داریم:

$$\begin{cases} E_{a1} = 250 - (5 \times 5) = 225 \text{ V} \\ E_{a2} = 250 - (5 \times 60 k) \end{cases} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{225}{250 - 300 k} = \frac{N_1 \phi_1}{1/4 N_1 \times \frac{\phi_1}{k}} \Rightarrow 250 k - 300 k^2 = 315 \Rightarrow k = 1/547 = \frac{\phi_1}{\phi_2}$$

$$\Rightarrow \phi_2 = \frac{1}{1/547} \phi_1 = 547 \phi_1 \Rightarrow \text{درصد کاهش شار میدان} = \frac{\phi_1 - \phi_2}{\phi_1} \times 100 = \frac{\phi_1 - 547 \phi_1}{\phi_1} \times 100 = 35/3\%$$



**مثال ۲۸:** یک موتور جریان مستقیم شنت  $V = 220$  با مقاومت آرمیچر  $\Omega/5$  در سرعت  $500 \text{ rpm}$  جریان نامی  $I_a = 30 \text{ A}$  را توسط آرمیچر جذب می‌کند. اگر یک مقاومت یک اهمی را به طور سری به آرمیچر ببندیم، سرعت در گشتاور نامی و در سه برابر گشتاور نامی به ترتیب چند  $\text{rpm}$  است؟  
 (۱) ۱۹۰ و ۳۷۵ (۲) ۲۰۵ و ۴۲۵ (۳) ۳۸۵ و ۱۹۵ (۴) ۴۲۷ و ۲۰۷

پاسخ: گزینه «۴» در شرایط نامی که هیچ مقاومت خارجی در مدار نیست داریم:  
 $E_{a1} = V_t - (R_a I_{a1}) = 220 - (5 \times 30) = 205 \text{ V}$   
 با اضافه نمودن مقاومت سری ( $R_{ex}$ ) با آرمیچر سرعت در دو حالت خواسته شده است:

الف) در گشتاور نامی: در این حالت طبق رابطه  $\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{I_{a1} \phi_1}{I_{a2} \phi_2}$  چون ولتاژ ترمینالهای موتور ثابت است، لذا بعلاوه ثابت ماندن  $I_f$  در هر دو حالت  $\phi$  نیز ثابت می‌ماند و چون گشتاور نیز در مقدار نامی ثابت مانده پس جریان نیز در همان مقدار قبلی یعنی  $I_a = 30 \text{ A}$  ثابت می‌ماند، لذا:

$$E_{a2} = V_t - (R_a + R_{ex}) I_{a2} = 220 - (5 + 1) \times 30 = 175 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \xrightarrow{\phi = \text{ثابت}} \frac{205}{175} = \frac{500}{N_2} \Rightarrow N_2 = 427 \text{ rpm}$$

ب) در سه برابر گشتاور نامی: در این حالت نیز چون  $\phi$  ثابت است، لذا برای تولید گشتاور سه برابری توسط آرمیچر، باید جریان آن سه برابر شود، لذا:

$$I_{a3} = 3 I_{a1} = 3 \times 30 = 90 \text{ A} \Rightarrow E_{a3} = V_t - (R_a + R_{ex}) I_{a3} = 220 - (5 + 1) \times 90 = 85 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a3}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_3 \phi_2} \xrightarrow{\phi = \text{ثابت}} \frac{205}{85} = \frac{500}{N_3} \Rightarrow N_3 = 207 \text{ rpm}$$

با مقایسه ولتاژهای القایی مربوط به این حالت با حالت اولیه داریم:

**مثال ۲۹:** یک موتور شنت  $240$  ولت،  $50 \text{ A}$  و  $800 \text{ rpm}$  دارای مقاومت مدار آرمیچر  $\Omega/2$  است. اگر گشتاور بار به  $60\%$  مقدار بار کامل آن کاهش یافته و مقاومتی  $1\Omega$  را به طور سری در مدار آرمیچر قرار دهیم، سرعت موتور چند  $\text{rpm}$  می‌شود؟ (فرض شود که عکس‌العمل آرمیچر در بار کامل  $4\%$  از شار تحریک را تضعیف نموده و تغییرات آن خطی باشد.)  
 (۱) ۷۰۰ (۲) ۷۲۵ (۳) ۶۷۵ (۴) ۶۵۰

پاسخ: گزینه «۱» از آنجایی که عملکرد یا تأثیر عکس‌العمل آرمیچر خطی فرض شده پس در  $60\%$  بار نامی تضعیف شار برابر  $2/4\% = 2/4\%$  بوده یا به عبارتی  $\phi_2 = (1 - 0/24) \phi_{NL} = 0/976 \phi_{NL}$  است. لذا با توجه به رابطه نسبت گشتاورها می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \xrightarrow{\phi_1 = 0/96 \phi_{NL}, \phi_2 = 0/976 \phi_{NL}} \frac{T_{e1}}{0/6 T_{e1}} = \frac{0/96 \phi_{NL} \times 50}{0/976 \phi_{NL} \times I_{a2}} \Rightarrow I_{a2} = 29/5 \text{ A}$$

حال که جریان آرمیچر در هر دو حالت مورد بررسی در دسترس است، می‌توان نوشت:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 240 - (2 \times 50) = 230 \text{ V}$$

$$E_{a2} = V_t - (R_a + R_{ex}) I_{a2} = 240 - (2 + 1) \times 29/5 = 204/6 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{230}{204/6} = \frac{800 \times 0/96 \phi_{NL}}{N_2 \times 0/976 \phi_{NL}} \Rightarrow N_2 = 700 \text{ rpm}$$

با توجه به رابطه نسبت ولتاژهای القایی داریم:

**مثال ۳۰:** سرعت یک موتور DC شنت توسط کنترل میدان در محدوده بین سرعت نامی تا  $4$  برابر نامی کنترل سرعت می‌شود. اگر بار موتور از نوع توان ثابت بوده و جریان آرمیچر در سرعت نامی  $I_a = 60 \text{ A}$  باشد، جریان آرمیچر در  $4$  برابر سرعت نامی چند آمپر می‌شود؟ (از تمامی تلفات صرف نظر شود)  
 (۱)  $60 \text{ A}$  (۲)  $240 \text{ A}$  (۳)  $90 \text{ A}$  (۴)  $150 \text{ A}$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به صرف نظر کردن از تلفات (یا مقاومت‌های اهمی) داریم:  
 از طرفی چون بار توان ثابت است، یعنی  $P_e = E_a I_a$  مقدار ثابتی است پس چون  $E_a$  نیز (که برابر  $V_t$  بوده) همواره ثابت است لذا  $I_a$  ثابت می‌ماند. در نتیجه در  $4$  برابر سرعت نامی نیز  $I_a = 60 \text{ A}$  می‌شود.

دقت شود که چون  $E_a$  ثابت است پس  $4$  برابر شدن  $\omega$  موجب  $1/4$  شدن  $\phi$  می‌شود تا همواره  $E_a = k \phi \omega$  ثابت بماند.

## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث بررسی موتور تحریک سری

**کله مثال ۱:** یک موتور DC سری  $250\text{ V}$  دارای مقاومت آرمیچر  $0.8\ \Omega$  و مقاومت میدان  $25\ \Omega$  است. وقتی موتور با سرعت  $500\text{ rpm}$  می‌چرخد، جریان  $40\text{ A}$  از شبکه اخذ نموده و گشتاور بار کامل تولید می‌کند. با تولید گشتاور بار  $\frac{1}{2}$  گشتاور بار کامل، سرعت موتور چقدر خواهد بود؟ (از اشباع مغناطیسی و واکنش آرمیچر صرف‌نظر کنید.)

- (۱)  $355\text{ rpm}$  (۲)  $450\text{ rpm}$  (۳)  $500\text{ rpm}$  (۴)  $710\text{ rpm}$

**پاسخ:** گزینه «۴» در کار نامی ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:  $E_{a1} = V_t - (R_a + R_s)I_{a1} = 250 - (0.8 + 25) \times 40 = 246\text{ V}$   
در حالتی که گشتاور بار  $\frac{1}{2}$  گشتاور نامی است جریان آرمیچر با توجه به عدم وجود اشباع مغناطیسی برابر است با:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{T_{e1}}{\frac{1}{2}T_{e1}} = \left(\frac{40}{I_{a2}}\right)^2 \Rightarrow I_{a2} = 20\sqrt{2}\text{ A} \Rightarrow E_{a2} = V_t - (R_a + R_s)I_{a2} = 250 - (0.8 + 25) \times 20\sqrt{2} = 247/17\text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{a1}}{N_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{246}{247/17} = \frac{500 \times 40}{N_2 \times 28/28} \Rightarrow N_2 = 710/5\text{ rpm}$$

توجه: از آنجایی که بار روی موتور کاهش یافته سرعت آن باید افزایش یابد لذا با دقت در گزینه‌ها دیده می‌شود که فقط گزینه (۴) صحیح است.

**کله مثال ۲:** یک موتور سری  $460\text{ V}$  با سرعت  $500\text{ rpm}$  حدود  $40\text{ A}$  جریان می‌کشد. اگر گشتاور بار طوری کاهش یابد که جریان کشیده شده از شبکه  $30\text{ A}$  شود، مطلوبست محاسبه سرعت و گشتاور در صورتی که بدانیم  $R_a + R_s = 0.8\ \Omega$  و قطب‌های مغناطیسی نیز به اشباع نرفته‌اند؟

- (۱)  $602\text{ rpm}$  و  $201\text{ Nm}$  (۲)  $582\text{ rpm}$  و  $196\text{ Nm}$   
(۳)  $507\text{ rpm}$  و  $176\text{ Nm}$  (۴)  $679\text{ rpm}$  و  $184\text{ Nm}$

**پاسخ:** گزینه «۴» از آنجاییکه قطب‌های مغناطیسی به اشباع نرفته‌اند، می‌توان فوران را متناسب با جریان در نظر گرفت. لذا با توجه به مقادیر داده شده برای دو حالت می‌توان نوشت:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{a1}}{N_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{460 - (40 \times 0.8)}{460 - (30 \times 0.8)} = \frac{500}{N_2} \times \frac{40}{30} \Rightarrow N_2 = 679\text{ rpm}$$

برای محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی ابتدا باید توان الکترومغناطیسی را محاسبه نمود:

$$P_e = E_a I_a = (460 - (0.8 \times 40)) \times 40 = 13080\text{ W}$$

$$T_e = \frac{P_e}{\omega} = \frac{13080}{2\pi \times 500} = 184\text{ N.m}$$

**کله مثال ۳:** یک موتور DC سری،  $240\text{ V}$  ولت و  $25\text{ hp}$  مفروض است. این موتور در سرعت  $55$  رادیان بر ثانیه جریانی برابر  $80$  آمپر می‌کشد. اگر  $R_s = 0.5\ \Omega$  و  $R_a = 0.2\ \Omega$  باشد، گشتاور الکترومغناطیسی موتور زمانی که سرعت گردش آن  $100$  رادیان بر ثانیه است، چند نیوتن متر خواهد بود؟

- (۱)  $86/25$  (۲)  $100/75$  (۳)  $98/25$  (۴)  $104/5$

**پاسخ:** گزینه «۴» ابتدا باید ولتاژ القایی در آرمیچر را در سرعت و جریان اولیه آرمیچر به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_{a1} = V_t - (R_a + R_s)I_{a1} = 240 - (0.2 + 0.5) \times 80 = 220\text{ V}$$

با توجه به تغییر سرعت محور به  $100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$  باید ولتاژ و جریان آرمیچر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\omega_1 I_{a1}}{\omega_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{220}{E_{a2}} = \frac{55 \times 80}{100 \times I_{a2}} \Rightarrow E_{a2} = 5 I_{a2}$$

از طرفی رابطه دیگری نیز بین  $E_{a_2}$  و  $I_{a_2}$  به صورت زیر برقرار است:

$$E_{a_2} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_2} \xrightarrow{E_{a_2} = \Delta I_{a_2}} I_{a_2} = 45/71 A, E_{a_2} = 228/57 V$$

$$T_{e_2} = \frac{P_{e_2}}{\omega_2} = \frac{E_{a_2} I_{a_2}}{\omega_2} = \frac{228/57 \times 45/71}{100} = 104/47 N.m$$

با جایگذاری این مقادیر در رابطه گشتاور القایی داریم:

**مثال ۴:** یک موتور سری با ولتاژ  $250V$  و مقاومت کل  $25\Omega$  با سرعت  $1175 \text{ rpm}$  با جریان  $60A$  مفروض است. اگر سرعت حداکثر

موتور  $3000 \text{ rpm}$  باشد، مقدار جریان مینیمم موتور کدام است؟ (تغییر شار خطی فرض شود).

- (۱) صفر (۲)  $25A$  (۳)  $60A$  (۴)  $10A$

پاسخ: گزینه «۲» حداقل جریان آرمیچر در سرعت حداکثر رخ می‌دهد زیرا در این سرعت  $E_a$  حداکثر بوده و چون  $V_t$  ثابت است  $I_a$  حداقل می‌شود. یعنی باید جریان آرمیچر را در سرعت  $3000 \text{ rpm}$  به دست آورد. پس ابتدا باید ولتاژ القایی را در دو سرعت مورد بحث به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_{a_1} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_1} = 250 - (0/25 \times 60) = 235 V \quad \text{و} \quad E_{a_2} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_2} = 250 - 0/25 I_{a_2}$$

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} = \frac{N_1 I_{a_1}}{N_2 I_{a_2}} \Rightarrow \frac{235}{250 - 0/25 I_{a_2}} = \frac{1175 \times 60}{3000 \times I_{a_2}} \Rightarrow I_{a_2} = 24/4 A$$

توجه شود که اگر در حالت دوم به علت حداقل بودن  $I_a$  از افت ولتاژ روی آرمیچر صرف‌نظر شود یعنی  $0/25 I_{a_2} = 0$  فرض شود، دقیقاً به جواب  $25A$  می‌رسیم.

**مثال ۵:** در یک موتور جریان مستقیم سری  $220V$  ولتی، مجموع مقاومت آرمیچر و مدار تحریک سری  $1\Omega$  است. این موتور در بار کامل،  $100A$

جریان گرفته و با سرعت  $800 \text{ rpm}$  می‌چرخد. سرعت موتور و جریان آن را وقتی که گشتاور بار به نصف تقلیل یابد حساب کنید؟ از اشباع مغناطیسی و عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر نمایید.

- (۱)  $1236 \text{ rpm}$  و  $75/2A$  (۲)  $1147 \text{ rpm}$  و  $70/71A$  (۳)  $1182 \text{ rpm}$  و  $76/4A$  (۴)  $1750 \text{ rpm}$  و  $50A$

پاسخ: گزینه «۲» به علت صرف‌نظر کردن از اشباع و عکس‌العمل آرمیچر همواره  $\phi \sim I_a$  است، لذا:

$$\frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{T_{e_1}}{0/5 T_{e_2}} = \left(\frac{100}{I_{a_2}}\right)^2 \Rightarrow I_{a_2} = 70/7 A$$

با توجه به جریان داده شده در صورت تست می‌توان ولتاژ القایی در آرمیچر را در دو حالت مورد بحث به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_{a_1} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_1} = 220 - (0/1 \times 100) = 210 V$$


$$E_{a_2} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_2} = 220 - (0/1 \times 70/7) = 212/93 V$$

حال که ولتاژهای القایی در دو حالت مورد بحث محاسبه شده می‌توان سرعت مربوط به این دو حالت را به صورت زیر به دست آورد:

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} = \frac{N_1 I_{a_1}}{N_2 I_{a_2}} \Rightarrow \frac{210}{212/93} = \frac{800 \times 100}{N_2 \times 70/7} \Rightarrow N_2 = 1147/2 \text{ rpm}$$

**مثال ۶:** موتور سری شکل زیر یک بار گشتاور ثابت را تغذیه می‌کند. اگر کلید  $A$  باز شده و کلید  $B$  بسته شود، سرعت چرخش این موتور چند برابر

می‌شود؟ (از مقاومت اهمی آرمیچر و تحریک در همه حال صرف‌نظر شده و مدار مغناطیسی خطی فرض می‌شود).

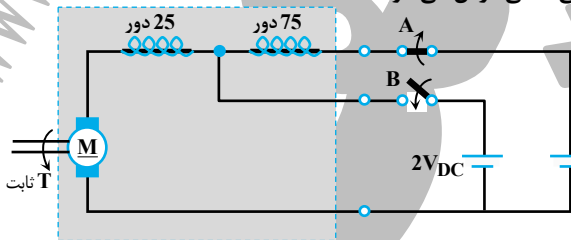

- (۱) ۱  
(۲) ۴  
(۳) ۲  
(۴) ۴

پاسخ: گزینه «۴» رفتار مغناطیسی ماشین خطی فرض می‌شود، لذا چون بار نیز گشتاور ثابت است، داریم:

$$\frac{T_{L_1}}{T_{L_2}} = 1 = \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} \Rightarrow T_{e_1} = T_{e_2} \Rightarrow \phi_1 I_{a_1} = \phi_2 I_{a_2} \xrightarrow{\phi \sim N.I \text{ خطی}} (N_{s_1} I_{s_1}) I_{a_1} = (N_{s_2} I_{s_2}) I_{a_2} \xrightarrow{\text{چون } R_{div} \text{ نداریم}} \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} = \frac{N_{s_2}}{N_{s_1}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}}\right)^2 = \frac{N_{s_2}}{N_{s_1}} = \frac{25}{100} \Rightarrow \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} = 0/5$$

با صرف نظر کردن از مقاومت‌های مدار  $E_a = V_t = V_{DC}$  لحاظ شده لذا می‌توان نوشت:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\omega_1 \phi_1}{\omega_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{V_{DC}}{2V_{DC}} = \frac{\omega_1 N_{s1} I_{a1}}{\omega_2 N_{s2} I_{a2}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\omega_1 100}{\omega_2 25} \times 0.5 \Rightarrow \omega_2 = 4\omega_1$$

**کلمه مثال ۷:** یک موتور سری در یک بار مفروض با دریافت  $5 \text{ kW}$  توان از شبکه  $250 \text{ V}$  با سرعت  $200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$  می‌چرخد. اگر باری با مشخصه

$T_L = 0.64 \omega$  (که در آن  $T_L$  بر حسب  $\text{N.m}$  و  $\omega$  بر حسب  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  است) روی محور قرار گیرد. با صرف نظر کردن از مقاومت مدار آرمیچر و تلفات

گردشی سرعت پایدار موتور چند  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  خواهد بود؟

۲۷۵ (۴)
۲۵۰ (۳)
۲۲۵ (۲)
۲۰۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید مشخصه گشتاور سرعت موتور را بدست آورده و سپس این مشخصه را با مشخصه گشتاور سرعت بار قطع داد. برای این منظور داریم:

$$I_a = I_L = \frac{P}{V_t} = \frac{5000}{250} = 20 \text{ A}, \quad E_a = V_t = 250 \text{ V}$$

$$T_e = \frac{P_e}{\omega} = \frac{250 \times 20}{200} = 25 \text{ N.m}$$

گشتاور الکترومغناطیسی موتور در بار مفروض برابر است با:

حال که گشتاور موتور به دست آمده با صرف نظر کردن از اشباع می‌توان مشخصه الکترومغناطیسی موتور را به صورت زیر به دست آورد:

$$T_e = K \phi I_a = K' I_a^2 \Rightarrow 25 = K' \times 20^2 \Rightarrow K' = 6/25 \times 10^{-3}$$

$$E_a = K \phi \omega = K'' I_a \omega \Rightarrow K'' = \frac{250}{200 \times 20} = 6/25 \times 10^{-3}$$

به طور مشابه برای ولتاژ القایی داریم:

پس معادله  $E_a$  به ازاء هر سرعت و جریان برابر است با:

$$E_a = K'' I_a \omega \Rightarrow E_a = 6/25 \times 10^{-3} I_a \omega \Rightarrow 250 = 6/25 \times 10^{-3} I_a \omega \Rightarrow I_a = \frac{40 \times 10^3}{\omega}$$

با جایگذاری در رابطه گشتاور الکترومغناطیسی، می‌توان مشخصه گشتاور سرعت موتور را به صورت زیر به دست آورد:

$$T_e = K' I_a^2 = 6/25 \times 10^{-3} \times \left( \frac{40 \times 10^3}{\omega} \right)^2 = \frac{10 \times 10^6}{\omega^2}$$

$$T_e = T_L \Rightarrow \frac{10 \times 10^6}{\omega^2} = 0.64 \omega \Rightarrow \omega = 250 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

حال کافی است مشخصه گشتاور سرعت موتور و بار را برابر قرار داد یعنی:

**کلمه مثال ۸:** یک موتور سری که از نظر مغناطیسی در ناحیه خطی است در حالت بارداری با  $300$  دور در دقیقه می‌چرخد. بار آن را تغییر می‌دهیم، به

طوری که جریان آرمیچر نصف می‌شود. در این حالت با چند دور در دقیقه می‌چرخد؟

۳۰۰ (۴) بیش از
۶۰۰ (۲) کمی بیش از
۱۵۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» وقتی موتور سری در ناحیه خطی کار می‌کند، رابطه گشتاور و جریان آرمیچر آن به صورت  $T_e = k_f I_a^2$  بیان می‌شود لذا با نصف

شدن جریان آرمیچر گشتاور آن  $\frac{1}{4}$  حالت قبل می‌شود. از طرفی طبق رابطه گشتاور دور در موتور سری  $\omega = \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} - B_f$  که  $A_f$  و  $B_f$  مقادیر ثابت

هستند. وقتی  $T_e$   $\frac{1}{4}$  حالت قبل شود، عبارت  $\frac{A_f}{\sqrt{T_e}}$  دو برابر می‌شود و در نتیجه:

$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} - B_f \Rightarrow \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} = \omega_1 + B_f \\ \omega_2 = 2 \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} - B_f = \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} + \underbrace{\left( \frac{A_f}{\sqrt{T_e}} - B_f \right)}_{\omega_1} \Rightarrow \omega_2 = \omega_1 + B_f + (\omega_1) = 2\omega_1 + B_f \end{cases}$$

دیده می‌شود که  $\omega_2$  کمی بیش از دو برابر  $\omega_1$  می‌شود. پس سرعت کمی بیش از دو برابر  $300 \text{ rpm}$  یعنی کمی بیش از  $600 \text{ rpm}$  خواهد بود.

**مثال ۹:** یک موتور سری DC که بار اصطکاکی (گشتاور ثابت) را در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  به حرکت درمی‌آورد، جریان  $40 \text{ A}$  را از شبکه  $240 \text{ V}$  دریافت می‌کند. اگر  $R_a = 0.25 \Omega$  و  $R_s = 0.2 \Omega$  بوده و یک مقاومت منتقل کننده جریان ( $R_{div}$ ) به اندازه  $0.2 \Omega$  به طور موازی با سیم پیچ میدان سری قرار گیرد، سرعت موتور چقدر می‌شود؟ (مدار مغناطیسی موتور را خطی فرض کنید).

(۱)  $1000 \text{ rpm}$  (۲)  $1285 \text{ rpm}$  (۳)  $1100 \text{ rpm}$  (۴)  $995 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۲» باید به طریقی جریان آرمیچر موتور را در حالتی که  $R_{div}$  در مدار است محاسبه نموده و با به دست آوردن ولتاژ القایی مربوطه، توسط رابطه بین ولتاژ القایی و سرعت، سرعت جدید را محاسبه نمود.

$$E_{a_1} = V_t - (R_a + R_s)I_{a_1} = 240 - (0.25 + 0.2) \times 40 = 222 \text{ V} \quad \text{و} \quad T_{e_1} \sim I_{a_1}^2$$

اگر جریان موتور در سرعت جدید  $I_{a_2}$  فرض شود، با نوشتن تقسیم جریان بین مقاومت‌های  $R_s$  و  $R_{div}$  داریم:

$$I_{s_2} = \frac{R_{div}}{R_{div} + R_s} I_{a_2} = \frac{0.2}{0.2 + 0.25} I_{a_2} = 0.444 I_{a_2} \Rightarrow \phi_2 \sim 0.444 I_{a_2} \Rightarrow T_{e_2} \sim \phi_2 I_{a_2} = 0.197 I_{a_2}^2$$

چون بار دارای گشتاور ثابت است، می‌توان جریان موتور را در حالتی که  $R_{div}$  در مدار است به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = 1 \Rightarrow \frac{I_{a_1}^2}{0.197 I_{a_2}^2} = 1 \Rightarrow I_{a_2} = 51.6 \text{ A}$$

ولتاژ القایی در حالتی که  $R_{div}$  در مدار است برابر است با:

$$E_{a_2} = V_t - [R_a + (R_s \parallel R_{div})] I_{a_2} = 240 - [0.25 + (0.2 \parallel 0.25)] \times 51.6 = 220.9 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{222}{220.9} = \frac{1000 \times 40}{N_2 \times (0.444 \times 51.6)} \Rightarrow N_2 = 1285 \text{ rpm}$$

با توجه به رابطه ولتاژهای القایی در دو حالت مورد بحث داریم:

**مثال ۱۰:** مقاومت آرمیچر و میدان تحریک در یک موتور جریان مستقیم سری  $500 \text{ V}$  به ترتیب  $0.2 \Omega$  و  $0.2 \Omega$  است. کوپل بار موتور با توان سوم سرعت متناسب است. سرعت و جریان موتور در بار نامی  $1000 \text{ r.p.m}$  و  $60 \text{ A}$  است. چه مقاومتی به مدار آرمیچر افزوده شود تا سرعت موتور به  $750 \text{ r.p.m}$  کاهش یابد؟

(۱)  $6/4 \Omega$  (۲)  $7 \Omega$  (۳)  $3/5 \Omega$  (۴)  $5/8 \Omega$

پاسخ: گزینه «۱» در موتور سری گشتاور متناسب با مجذور جریان آرمیچر است و چون گشتاور بار نیز متناسب با توان سوم سرعت داده شده است، لذا:

$$\begin{cases} T_e = k_1 I_a^2 \\ T_L = k_L N^3 \end{cases} \Rightarrow T_e = T_L \Rightarrow \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}}\right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^3 \Rightarrow I_{a_2} = 0.65 I_{a_1} = 39 \text{ A}$$

با استفاده از رابطه تغییر ولتاژ القایی می‌توان نیروی ضدمحرکه موتور را در سرعت  $750 \text{ rpm}$  به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} \frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 I_{a_1}}{N_2 I_{a_2}} \\ E_{a_1} = V_t - (R_a + R_s) I_{a_1} = 500 - (0.2 + 0.2) \times 60 = 470 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \frac{470}{E_{a_2}} = \frac{1000 \times 60}{750 \times 39} \Rightarrow E_{a_2} = 229 \text{ V}$$

با محاسبه نیروی ضدمحرکه در سرعت جدید می‌توان مقدار مقاومت پیش‌گذار در مدار آرمیچر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_{a_2} = V_t - (R_a + R_s + R_{ex}) I_{a_2} \Rightarrow 229 = 500 - (0.2 + 0.2 + R_{ex}) 39 \Rightarrow R_{ex} = 6/4 \Omega$$



## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث بررسی موتورهای کمپوند

**کج مثال ۱:** یک موتور شنت  $200V$  دارای مشخصه‌ی مغناطیسی به صورت  $E_a = \frac{390 I_f}{I_f + 1}$  در سرعت  $2600 \text{ rpm}$  است. مقاومت آرمیچر این

موتور  $0.5 \Omega$  بوده و سیم‌پیچی هر قطب از ماشین  $1000$  دور است. آرمیچر این ماشین در بی‌باری  $10A$  از شبکه دریافت می‌کند. اگر در بار کامل عکس‌العمل آرمیچر  $5\%$  شار بی‌باری را بکاهد چند دور سیم‌بندی تحریک سری به هر قطب اضافه کنیم تا در جریان آرمیچر  $96A$  سرعت موتور  $1600 \text{ rpm}$  گردد. اتصال موتور را به صورت بلند فرض نموده و از مقاومت اهمی تحریک سری صرف‌نظر کنید.

۱۹ (۴)

۱۵ (۳)

۱۱ (۲)

۸ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» در حالت بی‌باری داریم:

$$E_{a_{NL}} = 200 - 0.5 \times 10 = 195V \xrightarrow{\text{مشخصه}} I_f = 1A$$

در سرعت  $1600 \text{ rpm}$  با توجه به جریان  $96A$  و عکس‌العمل  $5\%$  آرمیچر داریم:

$$E_{a_{FL}} = 200 - 0.5 \times 96 = 152V \xrightarrow[\text{AR اعمال } 2600 \text{ rpm}]{\text{اصلاح برای سرعت}} E_a = \frac{152}{0.95} \times \frac{2600}{1600} = 260V$$

$$E_{a_{FL}} = 260V \Rightarrow I_f = 2A$$

با اعمال این عدد به مشخصه بی‌باری داریم:

یعنی باید جریان تحریک شنت در سرعت موردنظر به  $2A$  برسد. حال اگر بخواهیم با همان جریان تحریک شنت  $1A$  با اضافه نمودن تحریک سری به سرعت موردنظر برسیم داریم: (در اتصال بلند  $I_s = I_a$  لحاظ می‌گردد)

$$N_f I_{f_{FL}} = N_f I_{f_{NL}} + N_s I_s - AT_{AR} \Rightarrow (1000 \times 2) = (1000 \times 1) + (N_s \times 96) - 0.05(1000 \times 1) \Rightarrow N_s \approx 11 \text{ دور}$$

**کج مثال ۲:** یک مولد کمپوند شنت بلند اضافی دارای قطب‌های کمکی جهت تضعیف آثار سوء عکس‌العمل آرمیچر است. اگر بدون اینک پلاریته سرهای

تغذیه اصلی ماشین تعویض شوند، ماشین به صورت یک موتور کمپوند کار کند، در حالت دائمی کدام گزینه زیر صحیح است؟

(۱) ماشین در حالت موتوری به صورت یک موتور کمپوند اضافی در همان جهت مولدی کار می‌کند، اما کموتاسیون آن شدیداً تخریب می‌شود.

(۲) ماشین در حالت موتوری به صورت یک موتور کمپوندی نقصانی در خلاف جهت مولدی کار می‌کند، اما کموتاسیون آن شدیداً تخریب می‌شود.

(۳) ماشین در حالت موتوری به صورت یک موتور کمپوند اضافی در خلاف جهت مولدی کار می‌کند و کموتاسیون آن بهبود می‌یابد.

(۴) ماشین در حالت موتوری به صورت یک مولد کمپوند نقصانی در جهت مولدی کار نموده و کموتاسیون آن نسبت به حالت مولدی بدون تغییر می‌ماند.

پاسخ: گزینه «۴» چنانچه یک مولد را به صورت موتور با همان پلاریته قبلی مورد استفاده قرار دهیم، جهت جریان خط، آرمیچر و تحریک سری

معکوس شده اما جهت جریان تحریک شنت تغییر نمی‌کند لذا جهت تزویج بین سیم‌بندی‌های شنت و سری عکس می‌شود. پس اگر ماشین در حالت

مولدی به صورت کمپوند اضافی فرض شده در حالت موتوری به صورت کمپوند نقصانی عمل می‌کند. همین‌طور از آنجایی که جهت جریان در مسیر آرمیچر

معکوس شده پلاریته قطب‌های کمکی و آرمیچر هر دو معکوس می‌شوند. پس این قطب‌ها می‌توانند بدون هیچ مشکلی مانند حالت مولدی یک کموتاسیون

خوب (بدون جرقه) را برای ماشین تضمین کنند. در خصوص جهت گردش در حالت‌های مولدی و موتوری باید دقت نمود که چون پلاریته میدان شنت که

میدان اصلی ماشین است ثابت مانده اما جهت جریان آرمیچر معکوس شده است پس جهت گردش در همان جهت مولدی ثابت می‌ماند تا پلاریته ولتاژ

القایی در آرمیچر معکوس نشود و این ولتاژ به صورت ضدمحرکه عمل کند.

**کج مثال ۳:** یک موتور DC شنت به یک بار مکانیکی با گشتاود ثابت متصل بوده و آن را از طریق شبکه  $120V$  با اخذ جریان آرمیچر  $10A$  تحت

سرعت  $2000 \text{ rpm}$  می‌چرخاند. اگر مقاومت مدار آرمیچر  $0.5 \Omega$  و شار پسماند ماشین  $5\%$  شار نامی آن باشد با قطع شدن ناگهانی مدار تحریک

سرعت نهایی ماشین چند دور بر دقیقه می‌گردد؟

۴۱۹۲۲ (۴)

۳۸۷۳۰ (۳)

۳۶۶۱۳ (۲)

۴۰۰۰۰ (۱)

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\Phi_1 I_{a1}}{\Phi_2 I_{a2}} \Rightarrow 1 = \frac{\Phi_1 \times 10}{0.05 \Phi_1 \times I_{a2}} \Rightarrow I_{a2} = 200A$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به ثابت بودن گشتاور بار داریم:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 120 - (0.5 \times 10) = 119V$$

قبل از قطع شدن مدار تحریک ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$E_{a2} = 120 - (0.5 \times 200) = 100V$$

بعد از قطع شدن تحریک با توجه به جریان آرمیچر به دست آمده می‌توان نوشت:




$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1 N_1}{\phi_2 N_2} \Rightarrow \frac{119}{100} = \frac{\phi_1 \times 2000}{0.05 \phi_1 \times N_2} \Rightarrow N_2 = 33613 \text{ rpm}$$

با قرارگیری در رابطه نسبت ولتاژهای القایی داریم:

توجه: جریان  $I_{a2} = 200 \text{ A}$  جریانی است که پس از طی شدن حالت گذرا از ماشین عبور می‌کند. در صورتی که جریان عبوری در لحظه اول پس از قطع شدن تحریک که هنوز رتور دور نگرفته برابر است با:

$$E'_{a2} = 0.05 E_{a1} = 0.05 \times 119 = 5.95 \text{ V} \Rightarrow I'_{a2} = \frac{V_t - E'_{a2}}{R_a} = \frac{120 - 5.95}{0.1} = 1140.5 \text{ A}$$

دیده می‌شود که این جریان بسیار بزرگ و خطرناک است.

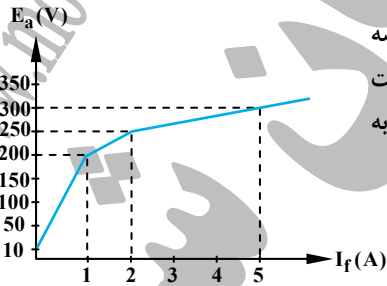

**مثال ۴:** یک موتور جریان مستقیم  $320 \text{ V}$  با تحریک شنت در یک سرعت نامعلوم دارای مشخصه مغناطیسی به صورت روبرو است. این موتور یک بار گشتاور ثابت را با اخذ جریان آرمیچر  $15 \text{ A}$  تحت سرعت  $1250 \text{ rpm}$  می‌گرداند. اگر مقاومت اهمی سیم‌بندی آرمیچر  $0.05 \Omega$  و تحریک  $200 \Omega$  بوده و به یکباره مدار تحریک قطع شود، سرعت رتور پس از طی شدن حالت گذرا چند rpm می‌شود؟

- (۱)  $1250$
- (۲)  $12500$
- (۳)  $6250$
- (۴)  $6785$

پاسخ: گزینه «۱» در حالتی که سیم‌بندی تحریک وصل است داریم:

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{320}{200} = 1.6 \text{ A} \xrightarrow{\text{منحنی بی‌باری}} \hat{E}_{a1} = 230 \text{ V}$$

$$I_{a2} = 0 \text{ A} \xrightarrow{\text{منحنی بی‌باری}} \hat{E}_{a2} = 10 \text{ V}$$

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{\hat{E}_{a1}}{\hat{E}_{a2}} = \frac{230}{10}$$

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{\phi_1 I_{a1}}{\phi_2 I_{a2}} \Rightarrow 1 = \frac{230}{10} \times \frac{15}{I_{a2}} \Rightarrow I_{a2} = 345 \text{ A}$$

با قطع شدن سیم‌بندی تحریک جریان آن صفر می‌شود لذا:

چون  $\hat{E}_{a2}$  و  $\hat{E}_{a1}$  هر دو مربوط به یک سرعت می‌باشند می‌توان نوشت:

حال که نسبت فوران‌ها به دست آمده و بار نیز دارای گشتاور ثابت است داریم:

با به دست آمدن جریان آرمیچر می‌توان ولتاژ القایی در آرمیچر را در دو حالت مورد بحث به صورت زیر محاسبه نمود:


$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 320 - (0.05 \times 15) = 312.25 \text{ V} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2} \Rightarrow \frac{312.25}{147.25} = \frac{1250}{N_2} \times \frac{230}{10} \Rightarrow N_2 = 13570 \text{ rpm}$$

$$E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} = 320 - (0.05 \times 345) = 147.25 \text{ V}$$



## تست‌های تألیفی فصل سوم - راه‌اندازی موتورهای DC

**کلمه مثال ۱:** مشخصه مغناطیسی یک موتور DC با تحریک سری به صورت شکل زیر داده شده است. تعداد دور سیم‌بندی تحریک این موتور ۲۰ دور و مقاومت اهمی کل در مسیر آرمیچر  $۲\Omega$  است. این موتور در کار دائمی، بار گشتاور ثابت  $۱۵\text{N.m}$  را با سرعت  $۳۰۰\text{rpm}$  با اخذ جریان  $۲۵\text{A}$  از شبکه می‌چرخاند. اگر این موتور به طور مستقیم به شبکه DC با ولتاژ  $۲۰۰\text{V}$  وصل گردد، گشتاور راه‌اندازی تولیدی آن چند نیوتن متر خواهد بود؟

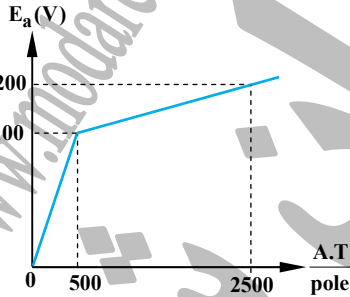

(۱) ۱۰۵

(۲) ۷۵

(۳) ۲۴۰

(۴) ۲۰۰

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اینکه مقدار گشتاور در کار دائمی داده شده است بهتر است جهت محاسبه گشتاور راه‌اندازی از رابطه نسبت گشتاورها استفاده نمود. لذا ابتدا نسبت شارها در کار دائمی و حالت راه‌اندازی را به دست می‌آوریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{a_m} = 25\text{A} \Rightarrow A.T_n = N_a \cdot I_{a_m} = N_a \cdot I_{a_m} = 25 \times 20 = 500 \text{A.T} \xrightarrow{\text{مشخصه}} \hat{E}_{a_n} = 100\text{V} \\ I_{a_{st}} = \frac{V_t}{R_a + R_s} = \frac{200}{2} = 100\text{A} \Rightarrow A.T_{st} = N_a \cdot I_{a_{st}} = 2000 \text{A.T} \xrightarrow{\text{مشخصه}} \hat{E}_{a_{st}} = 175\text{V} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\phi_n}{\phi_{st}} = \frac{\hat{E}_{a_n}}{\hat{E}_{a_{st}}} = \frac{100}{175}$$

با جایگذاری در معادله نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \frac{\phi_{st}}{\phi_n} \frac{I_{a_{st}}}{I_{a_n}} \Rightarrow \frac{T_{st}}{15} = \frac{175}{100} \times \frac{100}{25} \Rightarrow T_{st} = 105\text{N.m}$$

**کلمه مثال ۲:** مشخصه مغناطیسی یک موتور تحریک سری به صورت  $E_a = k\sqrt{\theta_p}$  داده شده است که در آن  $\theta_p$  آمپر دور تولیدی هر قطب ماشین است. سیم‌بندی این موتور دارای ۱۵ دور در هر قطب بوده و آرمیچر و تحریک آن مجموعاً  $۱\Omega$  مقاومت دارند. این موتور در کار دائمی با اخذ جریان  $۲۵\text{A}$  گشتاوری معادل  $۵۰\text{N.m}$  تولید و بار را می‌چرخاند. اگر بخواهیم هنگام راه‌اندازی این موتور تحت ولتاژ  $۱۲۵\text{V}$  گشتاور راه‌اندازی آن برابر  $۲۰۰\text{N.m}$  گردد، جریان آرمیچر آن باید در چه مقداری تثبیت شود؟

(۴)  $۱۰۰\frac{2}{3}$ (۳)  $۱۵۰\frac{2}{3}$ (۲)  $۲۵۰\frac{2}{3}$ (۱)  $۵۰۰\frac{2}{3}$ 

پاسخ: گزینه «۱» نسبت شارها با توجه به مشخصه مغناطیسی به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\frac{\phi_{st}}{\phi_n} = \frac{\hat{E}_{a_{st}}}{\hat{E}_{a_n}} = \frac{k\sqrt{\theta_{p_{st}}}}{k\sqrt{\theta_{p_n}}} \quad \theta_p = N_s I_a \rightarrow \frac{\phi_{st}}{\phi_n} = \frac{\sqrt{N_s} \sqrt{I_{a_{st}}}}{\sqrt{N_s} \sqrt{I_{a_n}}} = \frac{\sqrt{I_{a_{st}}}}{\sqrt{I_{a_n}}}$$

با جایگذاری در معادله نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \frac{\phi_{st}}{\phi_n} \frac{I_{a_{st}}}{I_{a_n}} \Rightarrow \frac{200}{50} = \frac{\sqrt{I_{a_{st}}}}{\sqrt{25}} \cdot \frac{I_{a_{st}}}{25} \Rightarrow I_{a_{st}} \sqrt{I_{a_{st}}} = 500 \Rightarrow I_{a_{st}} = 500\frac{2}{3}\text{A}$$

**مثال ۳:** یک موتور DC شنت،  $250\text{ V}$  و  $5\text{ A}$  و  $1500\text{ rpm}$  دارای مقاومت آرمیچر  $2\ \Omega$  است. با صرف نظر کردن از جریان میدان شنت تعداد پله‌ها و مقدار مقاومت پله آخر راه‌انداز را برای اینکه جریان راه‌اندازی بین  $1\text{ P.U}$  تا  $2\text{ P.U}$  تغییر کند محاسبه نمایید؟ ( $\log 2 \approx 0.3$ )

$$\frac{1}{16}\text{ P.U} \text{ - پله ۳ (۴)} \quad \frac{1}{16}\text{ P.U} \text{ - پله ۴ (۳)} \quad \frac{1}{32}\text{ P.U} \text{ - پله ۳ (۲)} \quad \frac{1}{32}\text{ P.U} \text{ - پله ۴ (۱)}$$

پاسخ: گزینه «۱» چون در گزینه‌ها مقادیر پریونیتی داده شده‌اند باید مقاومت آرمیچر را برحسب پریونیت قرار داد، لذا:

$$V_{\text{base}} = 250\text{ V} = 1\text{ P.U} \Rightarrow R_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}}{I_{\text{base}}} = \frac{250}{5} = 50\ \Omega \Rightarrow R_a (\text{P.U}) = \frac{R_a (\Omega)}{R_{\text{base}}} = \frac{2}{50} = 0.04\text{ P.U}$$

$$R_1 = \frac{V_t}{I_{a\text{max}}} = \frac{1}{2} = 0.5\text{ P.U} \quad \text{یا} \quad 0.5 \times 5 = 2.5\ \Omega \quad \text{مجموع مقاومت موردنیاز در هنگام راه‌اندازی (آرمیچر به علاوه راه‌انداز) برابر است با:}$$

تعداد پله‌های راه‌انداز برابر است با:

$$\alpha = \frac{I_{a\text{min}}}{I_{a\text{max}}} = \frac{1}{2} = 0.5 \Rightarrow n = \frac{\log\left(\frac{R_a}{R_1}\right)}{\log \alpha} = \frac{\log\left(\frac{0.04}{0.5}\right)}{\log(0.5)} = \frac{\log 0.04 - \log 0.5}{\log 0.5} = \frac{2 \log 2 - 2 \log 10}{\log 5 - \log 10} - 1 = \frac{3}{64} \Rightarrow n = 4$$

$$r_f = \alpha^n R_1 = \alpha^n R_1 (1 - \alpha) = 0.5^3 \times 0.5 (1 - 0.5) = 0.5^5 = \frac{1}{32}\text{ P.U} \quad \text{حال که راه‌انداز ۴ پله‌ای است مقاومت پله آخر برابر است با:}$$

**مثال ۴:** برای راه‌اندازی موتور تحریک مستقل  $220\text{ V}$  جریان مستقیم بوسیله مقاومت راه‌انداز، جریان آن را بین حداکثر  $44\text{ A}$  و حداقل  $22\text{ A}$  محدود می‌کنیم. مقاومت راه‌انداز را طی مراحل از مدار خارج می‌کنیم، اگر مقاومت آرمیچر  $R_a = 1\ \Omega$  باشد، برای تحقق شرایط فوق، در اولین مرحله چه اندازه از مقاومت راه‌انداز را باید از مدار خارج کرد؟

$$R_1 = 1/5\ \Omega \text{ (۴)} \quad R_1 = 3/5\ \Omega \text{ (۳)} \quad R_1 = 4\ \Omega \text{ (۲)} \quad R_1 = 2/5\ \Omega \text{ (۱)}$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نسبت حداکثر و حداقل جریان راه‌اندازی موردنیاز داریم:

$$\alpha = \frac{22}{44} = 0.5 \quad \text{و} \quad R_1 = \frac{V_t}{I_{a\text{max}}} = \frac{220}{44} = 5\ \Omega$$

$$r_f = R_1 (1 - \alpha) = 5 (1 - 0.5) = 2.5\ \Omega \quad \text{طبق شکل ۱ دیده می‌شود مقدار مقاومتی که باید در مرحله اول از مدار خارج شود همان  $r_f$  است، لذا:}$$

## تست‌های تألیفی فصل سوم - مبحث تلفات توان و راندمان ماشین‌های DC

کج مثال ۱: مولد شنتی در  $220\text{ V}$  و در بار نامی، جریان  $196\text{ A}$  به بار تحویل می‌دهد. تلفات گردشی  $1000\text{ W}$  و مقاومت شنت  $55\ \Omega$  است. اگر بازده مولد در بار نامی  $88\%$  درصد باشد، مقاومت آرمیچر و جریان متناظر با بازده حداکثر کدام است؟

(۱)  $138/6\text{ A}, 0/2\ \Omega$  (۲)  $110/8\text{ A}, 0/1\ \Omega$  (۳)  $112/3\text{ A}, 0/2\ \Omega$  (۴)  $141/17\text{ A}, 0/1\ \Omega$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به جریان خط، و راندمان مولد داریم:

$$P_r = V_t I_L = 220 \times 196 = 43120\text{ W}$$

$$P_r = \frac{P_r}{\eta} = \frac{43120}{0.88} = 49000\text{ W} \Rightarrow \Delta P = P_r - P_r = 49000 - 43120 = 5880\text{ W} = P_{cu} + P_{rot}$$

با توجه به اینکه تلفات گردشی  $1000\text{ W}$  داده شده داریم:  $P_{cu} = \Delta P - P_{rot} = 5880 - 1000 = 4880\text{ W} = P_{cu_a} + P_{cu_f} = R_a I_a^2 + R_f I_f^2$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{220}{55} = 4\text{ A} \Rightarrow I_a = 196 + 4 = 200\text{ A}$$

از طرفی با توجه به جریان تحریک و مقاومت آن می‌توان نوشت:

$$\Rightarrow R_a I_a^2 + R_f I_f^2 = 4880\text{ W} \Rightarrow (R_a \times 200^2) + (55 \times 4^2) = 4880\text{ W} \Rightarrow R_a = 0/1\ \Omega$$

با توجه به رابطه راندمان حداکثر در مولد شنت داریم:

$$-R_a I_a^2 + 2R_a I_f I_a + (V_t I_f + P_{rot}) = 0 \Rightarrow -0/1 I_a^2 + (2 \times 0/1 \times 4 \times I_a) + (220 \times 4 + 1000) = 0 \Rightarrow I_a \Big|_{\eta_{max}} = 141/17\text{ A}$$

کج مثال ۲: در یک موتور DC کمبوند شنت کوتاه و  $400\text{ V}$  ولت مقاومت آرمیچر  $3/0$  اهم و مقاومت‌های تحریک‌های سری و شنت  $2/0$  اهم و  $195\text{ A}$  است. اگر جریان خط این موتور  $52\text{ A}$  آمپر و مجموع تلفات آهنی و مکانیکی آن  $3\text{ kW}$  کیلووات باشد، راندمان چند درصد است؟

(۱)  $75/6\%$  (۲)  $81/4\%$  (۳)  $72/1\%$  (۴)  $91/22\%$

پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید جریان آرمیچر موتور را با توجه به مقادیر داده شده محاسبه نمود:

$$I_f = \frac{V_t - R_s I_L}{R_f} = \frac{400 - 0/2 \times 52}{195} = 2\text{ A} \quad \text{و} \quad I_a = I_L - I_f = 52 - 2 = 50\text{ A}$$

ولتاژ القایی حالت دائمی در آرمیچر برابر است با:

$$E_a = V_t - R_a I_a - R_s I_L = 400 - (0/3 \times 50) - (0/2 \times 52) = 374/6\text{ V}$$

با قرار دادن مقادیر فوق در رابطه راندمان موتوری، داریم:

$$\% \eta = \frac{E_a I_a - P_{rot}}{V_t I_L} \times 100 = \frac{(374/6 \times 50) - 3000}{400 \times 52} \times 100 = 75/6\%$$

کج مثال ۳: کدامیک از گزینه‌های زیر حداکثر توان خروجی قابل دریافت از یک موتور DC شنت با مقاومت آرمیچر  $R_a$ ، ولتاژ تغذیه  $V_t$  و افت ولتاژ جاروبک  $V_b$  را نشان می‌دهد؟ (از تلفات گردشی صرف نظر کنید).

(۱)  $\frac{(V_t - V_b)^2}{4R_a}$  (۲)  $\frac{V_t^2}{4R_a}$  (۳)  $\frac{(V_t - V_b)^2}{4R_a}$  (۴)  $\left(\frac{V_t}{4R_a}\right)^2$

پاسخ: گزینه «۳» برای محاسبه این مورد باید ابتدا معادله توان خروجی را نوشته و نسبت به  $I_a$  مشتق گرفت زیرا متغیر ورودی ماشین  $I_a$  است.

برای این منظور داریم:

$$P_r = P_i - \Delta P = V_t I_L - R_a I_a^2 - V_b I_a - V_t I_f - P_{rot}$$

از آنجایی که  $I_a = I_L - I_f$  بوده و  $P_{rot} = 0$  فرض شده می‌توان نوشت:

$$P_r = V_t I_a - R_a I_a^2 - V_b I_a \Rightarrow \frac{dP_r}{dI_a} = 0 \Rightarrow V_t - 2R_a I_a - V_b = 0 \Rightarrow I_a \Big|_{P_{r,max}} = \frac{V_t - V_b}{2R_a}$$



با جانشین کردن این رابطه در رابطه  $P_f$  داریم:

$$P_{f_{\max}} = V_t \left( \frac{V_t - V_b}{2R_a} \right) - R_a \left( \frac{V_t - V_b}{2R_a} \right)^2 - V_b \left( \frac{V_t - V_b}{2R_a} \right)$$

$$P_{f_{\max}} = \frac{(V_t - V_b)^2}{4R_a}$$

با ساده‌سازی داریم:

$$P_{f_{\max}} = \frac{V_t^2}{4R_a}$$

توجه: اگر از افت توان در جاروبک‌ها صرف نظر شود ( $V_b = 0$  یا  $P_b = 0$ ) داریم:

**مثال ۴:** در یک موتور DC تلفات پسماند و فوکو در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  به ترتیب برابر  $200 \text{ W}$  و  $100 \text{ W}$  است. اگر شار مغناطیسی ثابت فرض شده و کل تلفات هسته نصف شود، سرعت موتور چند rpm خواهد بود؟

۵۸۱ (۴)

۶۱۲ (۳)

۵۲۶ (۲)

۵۰۲ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» همان‌طور که می‌دانیم در ماشین‌های DC تلفات‌های فوکو و هیستریزس فقط در هسته آرمیچر موجود بوده و در تحریک به علت DC بودن جریان صفر است. در فصل اول دیدیم که تلفات فوکو و هیستریزس با چگالی میدان و فرکانس رابطه دارد. از آنجایی که در این تست شار مغناطیسی و در نتیجه چگالی آن ثابت است. پس فقط فرکانس ولتاژ با جریان آرمیچر بر این دو تلف تأثیر می‌گذارند. از آنجایی که در ماشین‌های DC فرکانس ولتاژ القایی در آرمیچر متناسب با سرعت گردش آن است، می‌توان در چگالی میدان ثابت نوشت:

$$P_f \sim f^2 \Rightarrow P_f \sim N^2 \Rightarrow P_f = aN^2$$

$$P_h \sim f \Rightarrow P_h \sim N \Rightarrow P_h = bN$$

$$P_f = aN^2 \Rightarrow 100 = a \times 1000^2 \Rightarrow a = 10^{-4}$$

با توجه به اینکه مقادیر  $P_h$  و  $P_f$  در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  داده شده، داریم:

$$P_h = bN \Rightarrow 200 = b \times 1000 \Rightarrow b = 0.2$$

طبق گفته تست تلفات کل هسته نصف می‌شود، لذا:

$$P_{f_r} + P_{h_r} = \frac{P_{f_1} + P_{h_1}}{2} = \frac{200 + 100}{2} = 150 \text{ W} \Rightarrow aN_r^2 + bN_r = 150 \Rightarrow 10^{-4} N_r^2 + 0.2N_r = 150 \Rightarrow N_r = 581 \text{ rpm}$$

## آزمون‌های خودسنجی فصل سوم

### آزمون (۱)

تعداد سؤالات: ۱۰

سطح آزمون: A

۱- یک موتور شنت  $350V$  و  $350A$  با مقاومت آرمیچر  $0.5\%$  اهم را می‌خواهیم طوری راه‌اندازی کنیم که جریان راه‌اندازی از دو برابر جریان نامی کمتر و از جریان نامی بیشتر شود، مقاومت راه‌انداز لازم (با تقریب رو به پایین) باید چند پله باشد؟  $(\log 2 = 0.3)$

(۴) ۲

(۳) ۳

(۲) ۴

(۱) ۵

۲- یک موتور شنت  $500V$  و  $2kW$  در حالت بی‌بار جریان  $3A$  می‌کشد. مقاومت آرمیچر آن  $5\%$  و مقاومت تحریک  $25\Omega$  و افت جارو  $1V$  است. بازده بار کامل آن را کدام است؟

(۴)  $82/3\%$ (۳)  $91/3\%$ (۲)  $88/6\%$ (۱)  $76/2\%$ 

۳- در ماشین‌های DC شکل موج فضایی توزیع شار فاصله هوایی .....

(۲) بر ولتاژ تأثیر می‌گذارد ولی بر گشتاور بی‌تأثیر است.

(۱) بر گشتاور تأثیر می‌گذارد ولی بر ولتاژ بی‌تأثیر است.

(۳) هم بر گشتاور و هم بر ولتاژ تأثیر می‌گذارد.

(۴) بر گشتاور و ولتاژ تأثیر نمی‌گذارد.

۴- در ماشین‌های DC آمپردور عکس‌العمل آرمیچر .....

(۱) نسبت به آرمیچر و تحریک ساکن است.

(۲) نسبت به آرمیچر ساکن و نسبت به تحریک گردش می‌کند.

(۳) نسبت به آرمیچر و تحریک گردش می‌کند.

(۴) نسبت به آرمیچر گردان و نسبت به تحریک ساکن است.

۵- در یک ماشین DC یک بار روتور شماره (I) و یک بار روتور شماره (II) را قرار می‌دهیم. در این صورت .....

(۱) در روتور شماره (I) گشتاور ثابت است.

(۲) در روتور شماره (I) گشتاور قابلیت جریان‌دهی بالاتر است.

(۳) در روتور شماره (II) گشتاور تولیدی پایین‌تر است.

(۴) در روتور شماره (II) سرعت‌های بالاتری قابل دسترسی است.

۶- در یک ماشین DC:

(۱) تلفات فوکو و هیستریزیس مستقل از سرعت بوده اما وابسته به دامنه فوران هستند.

(۲) تلفات فوکو و هیستریزیس مستقل از سرعت و دامنه فوران بوده و همواره ثابت هستند.

(۳) تلفات فوکو و هیستریزیس وابسته به سرعت گردش و دامنه فوران است.

(۴) در کلیه ماشین‌های DC تلفات فوکو و هیستریزیس صفر است.


۷- نمودار سرعت گشتاور یک موتور سری به صورت داده شده در زیر است، تفاوت منحنی‌های (۱) و (۲) به خاطر:

(۱) اثر کموتاسیون است.

(۲) اثر اشباع است.

(۳) اثر عکس‌العمل آرمیچر است.

(۴) اثر بار است.

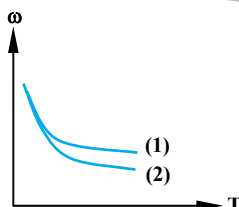

۸- در یک مولد شنت  $200V$ ، جریان بار کامل  $196A$ ، مقاومت تحریک شنت  $5\ \Omega$ ، تلفات گردشی  $720W$  و بازده بار کامل  $90\%$  است. باری که در آن بازده حداکثر است چند درصد بار نامی خواهد بود؟


- (۱)  $80\%$  (۲)  $100\%$  (۳)  $70\%$  (۴)  $90\%$

۹- اگر هنگام کار یک موتور DC سیم‌بندی تحریک قطع شود، سرعت دوران چگونه تغییر خواهد کرد؟

- (۱) سریعاً افزایش می‌یابد.  
 (۲) بستگی به نوع اتصال ماشین دارد.  
 (۳) تا حدی افزایش و سپس تدریجاً کاهش می‌یابد تا متوقف شود.  
 (۴) تدریجاً کاهش یافته تا کامل متوقف شود.

۱۰- یک موتور شنت با یک مقاومت تحریک مفروض تحت یک ولتاژ ترمینال مشخص در حال کار است. در این حالت مشخصه گشتاور-سرعت آن

شبهه منحنی شماره ۱ در شکل زیر است. اگر ولتاژ تغذیه موتور و مقاومت تحریک شنت هر دو افزایش یابند، کدام گزینه منحنی مشخصه گشتاور-سرعت جدید موتور را نشان می‌دهد؟

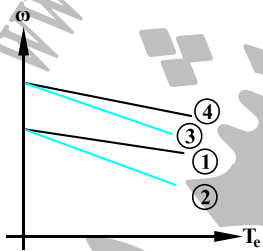

- (۱) منحنی شماره ۲  
 (۲) منحنی شماره ۱  
 (۳) منحنی شماره ۴  
 (۴) منحنی شماره ۳



## آزمون (۲)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: B

۱- در یک موتور DC سری  $600\text{ rpm}$ ،  $230\text{ V}$  مجموع مقاومت آرمیچر و میدان برابر  $25\ \Omega$  و منحنی مغناطیسی آن در سرعت  $400\text{ rpm}$  به صورت زیر است: در ولتاژ و سرعت نامی، موتور جریان بار کامل  $36$  آمپر را می‌گیرد، گشتاور راه‌اندازی در حالتی که جریان راه‌اندازی به  $6\text{ A}$  محدود می‌شود کدام است؟ (فرض کنید که اثر ضد مغناطیسی عکس‌العمل آرمیچر متناسب با مربع جریان باشد).

$E_a$ (V)	۱۳۰	۱۵۴	۱۷۲	۱۸۴	۱۹۲	۱۹۸	۲۴۶/۵ (۲)	۱۸۹/۵ (۱)
$I_f$ (A)	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۲۴۵/۱ (۴)	۲۳۲/۱ (۳)

۲- جریان میدان یک موتور شنت با مشخصات  $10\text{ kW}$  و  $230\text{ V}$  و  $1500\text{ rpm}$  طوری تنظیم شده است که سرعت بی‌باری با جریان آرمیچر  $2\text{ A}$  برابر  $1600\text{ rpm}$  است. هنگامی که بار موتور افزایش می‌یابد مشاهده می‌شود که جریان آرمیچر  $4\text{ A}$  و سرعت  $1400\text{ rpm}$  می‌شود. تحت این شرایط درصد کاهش شار میدان در هر قطب که ناشی از عکس‌العمل آرمیچر است چقدر است؟ (مقاومت مدار آرمیچر برابر  $1\ \Omega$  و ولتاژ منبع تغذیه  $230\text{ V}$  است).

(۱)  $4.76\%$  (۲)  $5.23\%$  (۳)  $3.21\%$  (۴)  $9.51\%$

۳- یک ژنراتور شنت  $6\text{ kW}$  که در سرعت  $500\text{ rpm}$  توسط تسمه می‌چرخد در حالت بار کامل شین  $200$  ولت را تغذیه می‌کند، اگر تسمه پاره شود و ماشین همچنان بچرخد و توان  $5\text{ kW}$  را از شین تغذیه دریافت کند، سرعت موتور چقدر خواهد بود؟ ( $R_a = 0.1\ \Omega$  و  $R_f = 100\ \Omega$  و از عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر شود).

(۱)  $311\text{ rpm}$  (۲)  $421\text{ rpm}$  (۳)  $428\text{ rpm}$  (۴)  $451\text{ rpm}$

۴- یک پیچک یکدوری دارای ضریب القاء  $0.2\text{ mH}$  در ناحیه کموتاسیون است. مقدار میدان کموتاسیون لازم برای بدست آوردن کموتاسیون خطی را برای جریان آرمیچر  $12\text{ A}$  برای ماشین DC و ۴ قطب با سیم‌پیچی روی هم چقدر است؟ (پهنای هر جاروبک  $12\text{ mm}$  فرض شود)

(۱)  $100\text{ mT}$  (۲)  $75\text{ mT}$  (۳)  $50\text{ mT}$  (۴)  $25\text{ mT}$

۵- یک موتور DC شنت،  $200\text{ V}$  با مقاومت آرمیچر  $1\ \Omega$  در سرعت  $1000\text{ rpm}$  می‌چرخد و جریان آرمیچر  $5\text{ A}$  را می‌کشد. اگر شار ناگهان  $10\%$  کاهش یابد مقدار گشتاور در این لحظه چند برابر گشتاور اولیه می‌شود؟

(۱)  $0.4$  (۲)  $4/0.5$  (۳)  $2/4.1$  (۴)  $0.25$

۶- نقاط  $(5\text{ A}, 5\text{ V})$  و  $(3\text{ A}, 18\text{ V})$  و  $(12\text{ A}, 23\text{ V})$  به ترتیب آغاز ولتاژسازی، زانوی اشباع و نقطه‌ای از ناحیه اشباع نمودار  $E_a = f(I_f)$  در یک مولد شنت را معین می‌کنند. مقاومت سیم‌پیچ تحریک  $19/25\ \Omega$  است، مقاومت تنظیم چند اهم افزایش پیدا کند تا عمل ولتاژسازی در مولد صورت نگیرد؟

(۱)  $39/1$  (۲)  $42/7$  (۳)  $51/7$  (۴)  $27/2$

۷- یک ماشین جریان مستقیم ۴ قطب دارای  $180$  دور سیم‌پیچی روی آرمیچر است. سیم‌پیچی آرمیچر به صورت رویهم ساده بوده و کفشک قطبی  $\frac{\pi}{3}$  رادیان است. چه تعداد میله برای جبران عکس‌العمل آرمیچر در زیر کفشک قطبی باید قرار داد؟

(۱)  $5$  (۲)  $10$  (۳)  $12$  (۴)  $15$

۸- اگر یک ولتاژ سینوسی با فرکانس  $5\text{ Hz}$  به تحریک یک مولد تحریک جداگانه که دارای  $N$  دو سیم‌پیچی است. اعمال شود، موج ولتاژ القایی در آرمیچر .....  
 (۱) صفر می‌شود. (۲) سینوسی  $5\text{ mHz}$  می‌شود. (۳) سینوسی  $\frac{5}{N}\text{ Hz}$  می‌شود. (۴) سینوسی  $5\text{ Hz}$  می‌شود.

۹- یک موتور سری DC، جریان  $2\text{ A}$  را در ولتاژ  $400\text{ V}$  می‌گیرد و باری را در سرعت  $250\text{ rpm}$  می‌چرخاند. اگر مقاومت مدار موتور  $1\ \Omega$  باشد و گشتاور بار با مجذور سرعت تغییر کند، ولتاژ لازم برای چرخاندن بار در سرعت  $350\text{ rpm}$  برابر است با:

(۱)  $800\text{ V}$  (۲)  $773\text{ V}$  (۳)  $673\text{ V}$  (۴)  $873\text{ V}$

۱۰- سرعت یک موتور سری  $220\text{ V}$  با رئوستای سری تنظیم می‌شود. وقتی رئوستا از مدار خارج است جریان آرمیچر  $2\text{ A}$  و سرعت  $1000\text{ rpm}$  است، وقتی جریان موتور  $16\text{ A}$  باشد برای رسیدن به سرعت  $1206\text{ rpm}$  مقاومت رئوستا چقدر باید باشد؟ (مقاومت مدار آرمیچر  $1\ \Omega$  است)

(۱)  $1\ \Omega$  (۲)  $0.5\ \Omega$  (۳)  $0.2\ \Omega$  (۴)  $0.4\ \Omega$

## آزمون (۳)

سطح آزمون: C

تعداد سوالات: ۱۰

۱- یک مولد DC شش قطبی  $600V$  و  $60kW$  دارای سیم‌پیچ رویه‌م ساده و  $72^\circ$  هادی است. شش قطب کموتاسیون یا قطب کمکی وجود دارد. تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ قطبهای کموتاسیون چقدر باشد تا  $mmf$  آنها ۲ برابر  $mmf$  آرمیچر گردد؟

- (۱) ۸ (۲) ۱۴ (۳) ۱۶ (۴) ۲۰

۲- یک موتور سری  $100kW$  و  $250V$  دارای سرعت نامی  $250 \frac{rad}{s}$  و راندمان  $80\%$  است. اگر روی محور این موتور یک بار مکانیکی که مشخصه

گشتاور سرعت  $(T_e = f(\omega))$  آن خطی با شیب  $\frac{N.m.s}{rad}$  است  $31/25$  قرار دهیم، سرعت پایداری و وضعیت جریان آرمیچر آن در هنگام تأمین این بار کدامند؟ (از مقاومت مدار آرمیچر صرف نظر شود)

(۱) سرعت موتور  $100 \frac{rad}{s}$  بوده و جریان آرمیچر آن  $2/5$  برابر مقدار نامی است.

(۲) سرعت موتور  $100 \frac{rad}{s}$  بوده و جریان آرمیچر آن برابر جریان نامی است.

(۳) سرعت موتور  $200 \frac{rad}{s}$  بوده و جریان آرمیچر آن  $2/5$  برابر جریان نامی است.

(۴) سرعت موتور  $200 \frac{rad}{s}$  بوده و جریان آرمیچر آن برابر جریان نامی است.

۳- مولد شنتی که مقاومت تحریک و آرمیچر آن به ترتیب  $100\Omega$  و  $0.5\Omega$  مفروض است منحنی بی‌باری این مولد از رابطه  $E_a = 10 + 100e^{I_f}$  بدست می‌آید. در هنگامی که جریان آرمیچر اخذ شده از مولد حداکثر است جریان تحریک آن چند آمپر است؟

- (۱)  $\frac{1}{2} \ln 2$  (۲)  $2 \ln \frac{1}{2}$  (۳)  $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$  (۴)  $2 \ln 2$

۴- برای آنکه در یک مولد موازی DC در حالت بی‌باری و بار کامل  $150A$ ، ولتاژ پایانه‌ها برابر  $230V$  شود به ترتیب جریان سیم‌پیچ تحریک  $4/18A$  و  $5/18A$  ضروری است. سیم‌پیچ تحریک در هر قطب  $1500$  حلقه دارد، اگر بخواهیم در کار نامی این مولد به یک مولد کمپوند مسطح تبدیل شود، تعداد حلقه‌های سیم‌بندی سری در هر قطب کدامیک از گزینه‌های زیر باید باشد؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۱۷ (۳) ۱۲ (۴) ۲۰


۵- در یک ماشین جریان مستقیم  $500kW$  و  $500V$  و  $2^\circ$  قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده، تعداد هادی‌های آرمیچر  $720$  عدد است، اگر جاروبک‌ها  $5^\circ$  از محل خنثی مغناطیسی منحرف شده باشد، آمپر دور عکس‌العمل طولی در ماشین تقریباً چقدر می‌شود؟

- (۱) ۵۰۰ (۲) ۶۵۰ (۳) ۸۰۰ (۴) ۹۵۰

۶- دو مولد موازی DC موازی شده و بار  $200A$  را فراهم می‌آورند. اگر مقاومت آرمیچر و ولتاژ القایی بی‌باری این دو مولد برابر  $(E_{a1} = 306V, R_{a1} = 0.09\Omega)$  و  $(E_{a2} = 300V, R_{a2} = 0.06\Omega)$  باشد، ولتاژ پایانه‌ای دو مولد کدام است؟


- (۱)  $281/37$  (۲)  $295/27$  (۳)  $297/17$  (۴)  $288/47$

۷- یک مولد شنت دارای ۴ قطب و  $250$  دور سیم‌پیچی در هر قطب است. مقاومت اهمی سیم‌پیچی هر قطب  $20\Omega$  و مشخصه بی‌باری آن در سرعت نامی به صورت زیر است. اگر در سرعت نامی سیم‌پیچ قطب‌ها دو به دو سری و سپس با یکدیگر موازی شوند ولتاژ بی‌باری مولد چند ولت می‌گردد؟

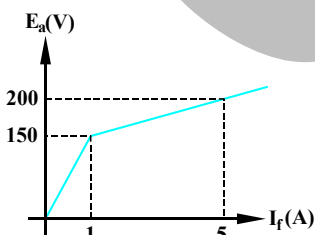


- (۱) ۱۸۷۷  
(۲) ۱۶۰۷  
(۳) ۱۵۴۷  
(۴) ۱۹۸۷

۸- مشخصه بی‌باری یک مولد شنت در سرعت  $2000 \text{ rpm}$  به صورت شکل زیر است. مولد دارای ۲ قطب و  $400$  دور سیم‌پیچی در هر قطب بوده و مقاومت اهمی هر سیم‌پیچ نیز  $100 \Omega$  است. اتصال قطب‌ها با یکدیگر را از حالت سری با هم به موازی با یکدیگر تغییر می‌دهیم و هم‌زمان سرعت مولد را به  $1800 \text{ rpm}$  کاهش می‌دهیم. اگر بخواهیم در این حالت ولتاژ خروجی  $189 \text{ V}$  گردد، چند اهم تنظیم‌کننده باید با مدار تحریک سری نمود؟

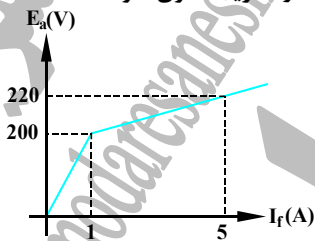

- (۱)  $26 \Omega$
- (۲)  $13 \Omega$
- (۳)  $17 \Omega$
- (۴)  $34 \Omega$

۹- مشخصه مغناطیسی موتور تحریک سری شکل زیر به صورت  $E_a = K \sqrt{\theta_s}$  است که در آن  $\theta_s$  آمپر دور تولیدی هر قطب ماشین است. اگر کلید K از وضعیت موجود تغییر وضعیت دهد با فرض اینکه بار روی موتور از نوع گشتاور ثابت بوده و مقاومت آرمیچر و تحریک قابل نظر کردن باشند، سرعت موتور در شرایط جدید چند برابر می‌شود؟

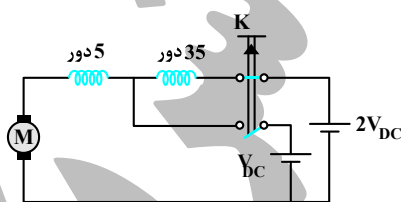

- (۱)  $\frac{1}{2}$
- (۲)  $\sqrt{2}$
- (۳) ۱
- (۴)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۱۰- یک موتور شنت  $200 \text{ V}$  یک بار مکانیکی که دارای مشخصه توان سرعت به صورت  $P = 0.1 \omega^2$  است را می‌چرخاند. اگر ثابت این ماشین  $K = 25$  و فوران ماشین ثابت و برابر  $0.02 \text{ Wb}$  فرض شود، سرعت چرخش موتور چند رادیان بر ثانیه می‌باشد؟ (مقاومت آرمیچر  $5 \Omega$  است و از تلفات گردشی صرف نظر می‌شود).

- (۱) ۸۵
- (۲) ۱۰۰
- (۳) ۲۵۰
- (۴) ۵۰۰

باسخنامه آزمون‌های خودسنجی فصل سوم

باسخنامه آزمون (۱)

- ۱- گزینه «۳»
- ۲- گزینه «۲»
- ۳- گزینه «۴»
- ۴- گزینه «۴»
- ۵- گزینه «۱»
- ۶- گزینه «۳»
- ۷- گزینه «۲»
- ۸- گزینه «۳»
- ۹- گزینه «۲»
- ۱۰- گزینه «۴»

باسخنامه آزمون (۲)

- ۱- گزینه «۴»
- ۲- گزینه «۱»
- ۳- گزینه «۲»
- ۴- گزینه «۳»
- ۵- گزینه «۲»
- ۶- گزینه «۱»
- ۷- گزینه «۴»
- ۸- گزینه «۴»
- ۹- گزینه «۲»
- ۱۰- گزینه «۲»

باسخنامه آزمون (۳)

- ۱- گزینه «۴»
- ۲- گزینه «۱»
- ۳- گزینه «۳»
- ۴- گزینه «۲»
- ۵- گزینه «۱»
- ۶- گزینه «۲»
- ۷- گزینه «۱»
- ۸- گزینه «۲»
- ۹- گزینه «۳»
- ۱۰- گزینه «۴»

## فصل چهارم

## «ترانسفورمرها»

## تست‌های تألیفی فصل چهارم – مبحث اصول اولیه ترانسفورمرها / ترانسفورمر ایده‌آل

**کج مثال ۱:** در مثال «۱» با توجه به سطح مقطع واقعی اگر ضریب بارگذاری هسته ۱/۲ فرض شود. چه مقدار توان توسط ترانسفورمر قابل تبدیل است و در این صورت جریان اولیه در بار اهمی خالص چقدر است؟

$$(۴) ۳۰A, ۱۵kVA$$

$$(۳) ۱۵A, ۳۰kVA$$

$$(۲) ۳۰A, ۹۰kVA$$

$$(۱) ۱۵A, ۹۰kVA$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به سطح مقطع خالص  $۳۶۰\text{cm}^2$  داده شده و با فرض  $K = 1/2$  داریم:

$$A_{fe} = K\sqrt{P_1} \Rightarrow ۳۶۰ = 1/2\sqrt{P_1} \Rightarrow P_1 = ۹۰\text{kVA}$$

$$P_1 = V_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{P_1}{V_1} = \frac{۹۰۰۰۰}{۶۰۰۰} = ۱۵A$$

با توجه به این قدرت می‌توان جریان اولیه را به صورت مقابل محاسبه نمود:

**کج مثال ۲:** در یک ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل به قدرت ۱۸KVA با سه سیم‌بندی، نسبت تبدیل اولیه به ثانویه ۵ و اولیه به ثالثیه ۵/۰ است. اگر سیم‌بندی‌های ثانویه و ثالثیه قدرت برابری داشته باشند، با اعمال بار نامی اهمی به اندازه  $۴\Omega$  به ثانویه و بار اهمی غیرنامی  $۵\Omega$  به ثالثیه جریان اولیه چند آمپر خواهد بود؟


$$(۴) ۵۴A$$

$$(۳) ۳۶A$$

$$(۲) ۴۲A$$

$$(۱) ۲۰A$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اطلاعات داده شده در صورت تست می‌توان مدار معادل این ترانسفورمر را به صورت زیر در نظر گرفت:

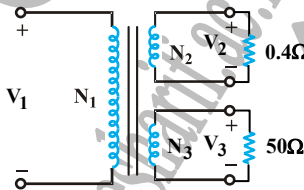

$$S_n = S_{1n} = S_{2n} + S_{3n} \xrightarrow{S_{2n} = S_{3n}} S_{2n} = S_{3n} = \frac{S_n}{2} = \frac{18}{2} = 9\text{kVA}$$

$$S_{2n} = V_{2n} I_{2n} = \frac{V_{2n}^2}{R_{L2}} \Rightarrow V_{2n} = \sqrt{S_{2n} \cdot R_{L2}} = \sqrt{۹۰۰۰ \times ۰/۴} = ۶۰\text{V}$$

$$I_{2n} = \frac{S_{2n}}{V_{2n}} = \frac{۹۰۰۰}{۶۰} = ۱۵\text{A} \quad \text{جریان نامی ثانویه با توجه به قدرت نامی و ولتاژ آن برابر است با:}$$

$$\frac{V_{1n}}{V_{2n}} = a_{12} \Rightarrow V_{1n} = ۵ \times ۶۰ = ۳۰۰\text{V}$$

با توجه به نسبت تبدیل اولیه و ثانویه داریم:

$$\frac{V_{1n}}{V_{2n}} = a_{12} \Rightarrow V_{2n} = \frac{۳۰۰}{۰/۵} = ۶۰۰\text{V} \Rightarrow I_2 = \frac{V_{2n}}{R_{L2}} = \frac{۶۰۰}{۵۰} = ۱۲A$$

و به طور مشابه برای ثالثیه داریم:

$$I_1 = I_2 + I_3 = \frac{۱۵}{۰/۵} + \frac{۱۲}{۰/۵} = ۵۴A$$

در نتیجه جریان اولیه برابر است با:

دقت شود که به دلیل اهمی بودن بارها برای محاسبه  $I_1$  از جمع جبری استفاده شده است اما در حالت کلی باید از جمع برداری استفاده نمود.

**کج مثال ۳:** یک ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل دارای ۱۰۰۰ دور سیم پیچی اولیه و مجموعاً ۴۰۰ دور سیم پیچی در ثانویه است. سیم پیچی ثانویه بار اهمی  $۶۰۰\text{kW}$  را بین سرهای A و C و بار  $۶۰ + j۶۰\Omega$  را بین سرهای A و B تغذیه می‌کند. بین A و B، ۳۰۰ دور و بین B و C، ۱۰۰ دور سیم‌بندی وجود دارد. برای ولتاژ اولیه  $۳\text{kV}$  جریان و قدرت مفید ورودی به اولیه برابر است با:

$$(۴) ۱۴۴۳\text{kW}, ۴۸A$$

$$(۳) ۱۳۱۱\text{kW}, ۴۳A$$

$$(۲) ۱۲۷۵\text{kW}, ۴۸A$$

$$(۱) ۱۱۲۴\text{kW}, ۴۳A$$

پاسخ: گزینه «۲» شکل زیر سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه و بارها را نشان می‌دهد. ولتاژ اولیه را به عنوان مرجع در نظر می‌گیریم:

$$\frac{\vec{V}_{AB}}{\vec{V}_1} = \frac{N_{AB}}{N_1} \Rightarrow \vec{V}_{AB} = ۳۰ \times ۱۰^3 \angle ۰^\circ \times \frac{۳۰۰}{۱۰۰۰} \Rightarrow \vec{V}_{AB} = ۹۰۰۰ \angle ۰^\circ\text{V}$$

$$\frac{\vec{V}_{AC}}{\vec{V}_1} = \frac{N_{AC}}{N_1} \Rightarrow \vec{V}_{AC} = ۳۰ \times ۱۰^3 \angle ۰^\circ \times \frac{۴۰۰}{۱۰۰۰} \Rightarrow \vec{V}_{AC} = ۱۲۰۰۰ \angle ۰^\circ\text{V}$$

در بار  $600\text{kW}$  که ولتاژ، توان و ضریب توان مشخص است جریان برابر است با:

$$|\bar{I}_{r1}| = \frac{P_{AC}}{V_{AC} \cdot \cos \phi} = \frac{600 \times 10^3}{12000 \times 1} \Rightarrow |\bar{I}_{r1}| = 50\text{ A} \Rightarrow \bar{I}_{r1} = 50 \angle 0^\circ \text{ A}$$

در بار امپدانس نیز داریم:

$$|\bar{I}_{r2}| = \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{Z}_{AB}} = \frac{9000 \angle 0^\circ}{60 + j60} \Rightarrow \bar{I}_{r2} = \frac{150}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ \text{ A}$$

دقت شود که از سیم‌بندی AB جمع جریان هر دو مصرف‌کننده عبور نموده اما از سیم‌بندی BC فقط جریان  $I_{r1}$  عبور می‌کند لذا:

$$\bar{I}_{BA} = \bar{I}_{r1} + \bar{I}_{r2} = (50 \angle 0^\circ + \frac{150}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ) = 125 - j75 \text{ A}, \quad \bar{I}_{CB} = \bar{I}_{r1} = 50 \angle 0^\circ \text{ A}$$

چون ترانسفورمر مورد بحث ایده‌آل است برآیند آمپر دورهای سیم‌بندی‌های موجود برابر صفر می‌باشند، لذا:

$$N_1 \bar{I}_1 = N_{AB} \bar{I}_{BA} + N_{BC} \bar{I}_{CB} \Rightarrow 1000 \bar{I}_1 = 300(125 - j75) + 1000 \times (50 \angle 0^\circ) \Rightarrow \bar{I}_1 = 42/5 - j22/5 \text{ A}$$

$$\Rightarrow |\bar{I}_1| = \sqrt{42/5^2 + 22/5^2} \approx 48 \text{ A}$$

$$\bar{S}_1 = \bar{V}_1 \bar{I}_1^* = 30 \angle 0^\circ \times (42/5 - j22/5)^* = 1275 + j675 \text{ kVA} \Rightarrow P_1 = 1275 \text{ kW}, Q_1 = 675 \text{ kVAR}$$

دقت شود که چون ترانسفورمر ایده‌آل است توان‌های ورودی و خروجی برابرند لذا به عنوان یک روش دیگر جهت محاسبه قدرت مفید ورودی می‌توان

$$P_r = P_{AB} + P_{AC} = R_{AC} |\bar{I}_{r2}|^2 + P_{AC} = 60 \times (\frac{150}{\sqrt{2}})^2 + 600 \times 10^3 = 1275 \text{ kW} = P_1$$

نوشت:

**مثال ۴:** یک ترانسفورمر تک‌فاز ایده‌آل  $50\text{ Hz}$  دارای یک سیم‌بندی اولیه و دو سیم‌بندی ثانویه است ولتاژ نامی اولیه  $120\sqrt{2}\text{ V}$  و ثانویه  $48\text{ V}$  و ثالثیه

با سر وسط  $12\text{ V} - 0 - 12\text{ V}$  است. اگر سطح مقطع خالص هسته  $80\text{ cm}^2$  و چگالی حداکثر میدان مغناطیسی برابر  $1\text{ T}$  باشد تعداد دور هر سیم‌بندی کدام است؟ (جهت سادگی در محاسبات  $\pi = 3$  فرض شود)

(۱) ۱۰۰ دور - ۲۰ دور -  $10\sqrt{2}$  دور

(۲) ۱۲۰ دور - ۴۸ دور - ۲۰ دور

(۳) ۱۰۰ دور - ۴۰ دور - ۲۴ دور

(۴) ۱۲۰ دور -  $20\sqrt{2}$  دور - ۲۴ دور

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اطلاعات داده شده مدار معادل ترانسفورمر مورد بحث به صورت زیر قابل رسم است. دقت شود که سیم‌بندی ثالثیه


(سوم) دارای سر وسط بوده که ولتاژ هر سر نسبت به این سر وسط  $12\text{ V}$  است پس ولتاژ بین دو سر بالا و پایین که همان ولتاژ کل ثالثیه است

$$E_{\text{rms}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N f B_{\text{max}} A_{\text{fe}}$$

برابر  $12 + 12 = 24\text{ V}$  می‌باشد.

چون ترانسفورمر مورد بحث ایده‌آل است لذا همواره ولتاژهای ترمینال و القایی برابرند.

بنابراین برای سیم‌بندی اولیه داریم:

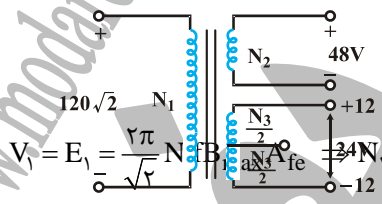

$$V_1 = E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N_1 f B_{\text{max}} A_{\text{fe}} = \frac{120\sqrt{2}}{\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \times 50 \times 10^{-4} \times 80 \times 10^{-4}} = 100 \text{ دور}$$

اگر چه می‌توان تعداد دور سیم‌بندی‌های دیگر را نیز با استفاده از رابطه فوق به دست آورد اما در اینجا از مفهوم نسبت تبدیل به صورت زیر استفاده می‌شود:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{120\sqrt{2}}{48} = \frac{100}{N_2} \Rightarrow N_2 = 20\sqrt{2} \text{ دور}; \quad \frac{E_1}{E_3} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{120\sqrt{2}}{24} = \frac{100}{N_3} \Rightarrow N_3 = 10\sqrt{2} \text{ دور}$$


از آنجایی که  $N_3 = 10\sqrt{2}$  دور به دست آمده پس تعداد دور در هر قسمت از سیم‌بندی ثالثیه برابر  $5\sqrt{2}$  دور خواهد بود.

دقت شود که در کلیه ترانسفورمرهای دارای مدارات مغناطیسی تک حلقه همواره نسبت ولتاژهای القایی در هر سیم‌بندی دلخواه برابر نسبت تعداد

دور آن سیم‌پیچی‌ها است از این روی برای محاسبه تعداد دور  $N_3$  در این مثال می‌توان از نسبت ولتاژهای ثانویه و ثالثیه نیز استفاده نمود یعنی:

$$\frac{E_2}{E_3} = \frac{N_2}{N_3} \Rightarrow \frac{48}{24} = \frac{20\sqrt{2}}{N_3} \Rightarrow N_3 = 10\sqrt{2} \text{ دور}$$

**مثال ۵:** در ترانسفورمر ایده‌آل شکل زیر اگر تعداد دور سیم‌بندی اولیه (P)، ثانویه (S) و ثالثیه (T) به ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰ باشد با توجه به بارهای متصل شده به ثانویه و ثالثیه جریان اولیه چند آمپر است؟

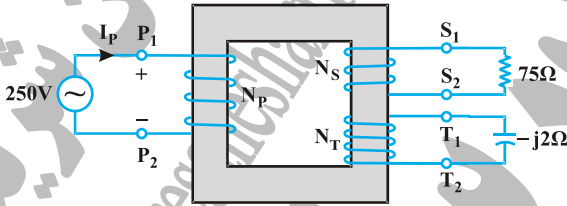

- (۱) ۱۲/۵A
- (۲) ۶/۲۵A
- (۳) ۱۵A
- (۴) ۹A

**پاسخ:** گزینه «۴» در کلیه ترانسفورمرهای معمول (به جز ترانسفورمرهای خاص نظیر ترانسفورمرهای جوشکاری) همواره فوران تولیدی هر سیم‌بندی تماماً سایر سیم‌بندی‌ها را در بر می‌گیرد در چنین ترانسفورمرهایی نسبت ولتاژ القایی در سیم‌بندی‌ها برابر نسبت تعداد دور آن‌ها و نسبت جریان سیم‌بندی‌ها عکس تعداد دور آن‌ها است لذا:

$$\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_P}{N_S} \Rightarrow \frac{250}{V_S} = \frac{100}{150} \Rightarrow V_S = 375V \Rightarrow \bar{I}_S = \frac{\bar{V}_S}{R_S} = \frac{375}{75} = 5A$$

$$\frac{V_P}{V_T} = \frac{N_P}{N_T} \Rightarrow \frac{250}{V_T} = \frac{100}{20} \Rightarrow V_T = 50V \Rightarrow \bar{I}_T = \frac{\bar{V}_T}{jX_T} = \frac{50}{-j2} = j25A$$


حال باید این دو جریان را به اولیه منتقل نمود برای این منظور داریم:

$$\bar{I}_P = \bar{I}_S + \bar{I}_T = \frac{\bar{I}_S}{\left(\frac{N_P}{N_S}\right)} + \frac{\bar{I}_T}{\left(\frac{N_P}{N_T}\right)} = \frac{5}{\frac{100}{150}} + \frac{j25}{\frac{100}{20}} = 7.5 + j5 \Rightarrow |\bar{I}_P| = \sqrt{7.5^2 + 5^2} = 9A$$

تصویر ثالثیه  
تصویر ثانویه  
در اولیه


**مثال ۶:** در مثال قبل با توجه به پلاریته داده شده برای سیم‌پیچی اولیه پلاریته سیم‌پیچی‌های ثانویه و ثالثیه به کدام صورت است؟

- (۱) S<sub>۱</sub> و T<sub>۱</sub> مثبت
- (۲) S<sub>۱</sub> و T<sub>۲</sub> مثبت
- (۳) S<sub>۱</sub> و T<sub>۲</sub> مثبت
- (۴) S<sub>۲</sub> و T<sub>۲</sub> مثبت

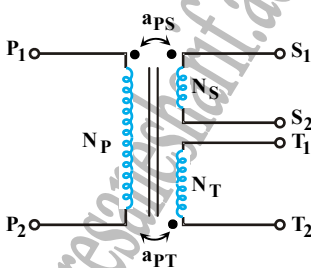

**پاسخ:** گزینه «۳» با توجه به پلاریته و یا جهت جریان اولیه، شار تولیدی سیم‌بندی اولیه در جهت ساعتگرد در هسته می‌چرخد از آنجا که ثانویه و ثالثیه باید شاری در جهت عکس شار اولیه تولید نمایند پس باید جریان از سرک‌های S<sub>۱</sub> و T<sub>۲</sub> خارج شوند پس این دو سر دارای پلاریته مثبت و دو سر دیگر دارای پلاریته منفی می‌باشند. اگر بخواهیم پلاریته سیم‌پیچی‌ها را توسط قانون نقطه‌گذاری نشان دهیم مدار معادل ترانسفورمر مورد بحث به صورت روبرو قابل رسم است:

**مثال ۷:** در ترانسفورمر تک‌فاز و ایده‌آل شکل زیر اگر سیم‌پیچی اولیه به ولتاژ ۴۰۰V متصل شود. با فرض اینکه اولیه، ثانویه و ثالثیه به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ دور سیم‌پیچی داشته باشند دامنه و پلاریته ولتاژ القایی در ثانویه و ثالثیه به ترتیب کدام است؟

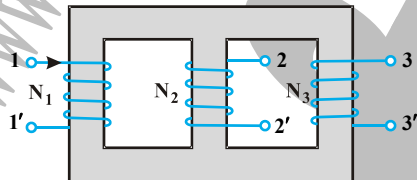

- (۱) ۲۴۰V - ۴۰V - سرهای ۲' و ۳' مثبت
- (۲) ۲۴۰V - ۴۰V - سرهای ۲ و ۳' مثبت
- (۳) ۱۲۰V - ۲۰V - سرهای ۲ و ۳ مثبت
- (۴) ۱۲۰V - ۲۰V - سرهای ۲' و ۳' مثبت


**پاسخ:** گزینه «۴» در ترانسفورمر داده شده از آنجائیکه فوران دربرگیرنده سیم‌بندی‌های ثانویه و ثالثیه نصف فوران تولیدی سیم‌بندی اولیه می‌باشند نسبت ولتاژهای القایی در سیم‌بندی‌ها برابرند با:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{\frac{1}{2}N_2} \Rightarrow \frac{400}{V_2} = \frac{500}{\frac{1}{2} \times 300} \Rightarrow V_2 = 120V$$

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{N_1}{\frac{1}{2}N_3} \Rightarrow \frac{400}{V_3} = \frac{500}{\frac{1}{2} \times 400} \Rightarrow V_3 = 20V$$


دقت شود که چون فوران سیم‌بندی‌های ثانویه و ثالثیه برابر یکدیگرند رابطه بین ولتاژهای القایی در آن‌ها مانند ترانسفورمرهای معمولی است یعنی:

$$\frac{V_2}{V_3} = \frac{N_2}{N_3}$$

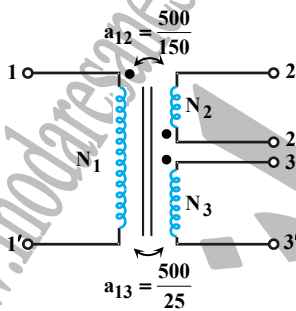


برای تعیین پلاریته ولتاژ القایی در ثانویه و ثالثیه، با توجه به جهت جریان و جهت پیچش سیم‌پیچی اولیه دیده می‌شود که فوران در مدار در جهت ساعتگرد چرخیده یعنی این فوران در ساق‌های مربوط به سیم‌پیچی ثانویه و ثالثیه از بالا به پایین جریان دارد در نتیجه این دو سیم‌پیچی (طبق قانون لنز) باید شاری در جهت مخالف ایجاد نمایند پس باید جهت شار تولیدی توسط هر دو سیم‌پیچی ثانویه و ثالثیه از پایین به بالا باشند برای این منظور باید جریان ثانویه از سرک ۲' خارج و جریان ثالثیه از سرک ۳ خارج شود. پس سرهای ۲ و ۳ دارای پلاریته مثبت می‌باشند در این حالت می‌توان مدار معادل این ترانسفورمر را با استفاده از قانون نقطه‌گذاری به صورت مقابل رسم نمود:

**مثال ۸:** دو ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل با نسبت‌های تبدیل ۴:۱ و ۳:۱ مطابق شکل زیر بار  $3/5\Omega$  را از طریق یک منبع ولتاژ  $120V$  تغذیه می‌کنند قدرت هر ترانسفورمر کدام است؟

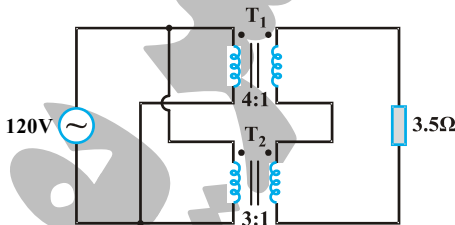

- (۱)  $400VA - 1000VA$
- (۲)  $800VA - 600VA$
- (۳)  $700VA - 700VA$
- (۴)  $900VA - 500VA$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به ولتاژ اولیه و نسبت تبدیل هر ترانسفورمر می‌توان مقادیر ولتاژها را به صورت شکل زیر به دست آورد:

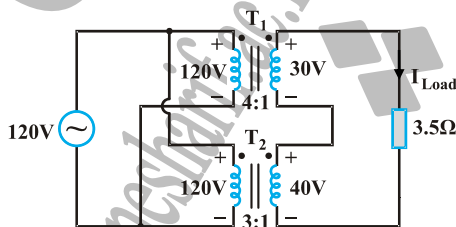

$$V_{Load} = 40 + 30 = 70V \Rightarrow I_{Load} = \frac{V_{Load}}{R_{Load}} = \frac{70}{3/5} = 20A$$

جریان بار از ثانویه هر دو ترانسفورمر که با یکدیگر سری نیز هستند عبور می‌کند پس توان هر ترانسفورمر برابر است با:

$$T_1 : S_{T_1} = V_{T_1} I_{T_1} = 30 \times 20 = 600VA$$

$$T_2 : S_{T_2} = V_{T_2} I_{T_2} = 40 \times 20 = 800VA$$

**مثال ۹:** دو ترانسفورمر تکفاز A و B با مشخصات  $500/250V$  مفروض است. توان ترانسفورمر A برابر  $2000VA$  و توان ترانسفورمر B برابر  $1200VA$  است. سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه این دو ترانسفورمر سری شده و یک مصرف‌کننده  $500V$  را تغذیه می‌کنند. حداکثر توان قابل بهره‌برداری بدون تجاوز از حد گرمایی آنها چقدر است؟

(۴)  $3200VA$

(۳)  $1200VA$


(۲)  $2000VA$

(۱)  $2400VA$

پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید جریان‌های نامی دو ترانسفورمر مورد بحث را محاسبه نمود:

$$I_{rA} = \frac{S_{nA}}{V_{rA}} = \frac{2000}{250} \Rightarrow I_{rA} = 8A$$

$$I_{rB} = \frac{S_{nB}}{V_{rB}} = \frac{1200}{250} \Rightarrow I_{rB} = 4/8A$$

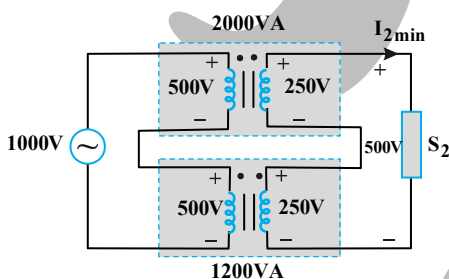

با سری شدن سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه این دو ترانسفورمر، یک ترانسفورمر با نسبت

تبدیل  $1000/500V$  مطابق شکل روبه‌رو تشکیل می‌شود که جریان عبوری از سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه


این ترانسفورمر جدید باید در حد جریان عبوری از سیم‌پیچ ترانسفورمری که جریان نامی کمتری دارد نگه داشته شود تا از حد گرمایی مجاز فراتر نرود یعنی در این تست ترانسفورمر B محدودکننده

$$S_r = V_r I_{r_{min}} = 500 \times 4/8 \Rightarrow S_r = 2400VA$$

یا تعیین کننده است لذا:

**مثال ۱۰:** دو ترانسفورمر تک‌فاز مشابه  $200/200\text{V}$  و  $50\text{Hz}$  به صورت شکل زیر متصل شده‌اند با صرف نظر کردن از تلفات، جریان عبوری از بار

اهمی  $25\Omega$  چقدر است؟

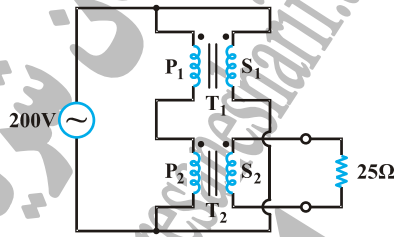


- (۱) صفر
- (۲) ۱A
- (۳) ۲A
- (۴) ۵A

**پاسخ:** گزینه «۱» با توجه به شکل داده شده دیده می‌شود که دو سر سیم‌بندی  $S_1$  مستقیماً به ولتاژ  $200\text{V}$  شبکه متصل است. این اتصال سبب می‌شود که ولتاژ القایی در اولیه  $(P_1)$  نیز برابر  $200\text{V}$  شود. از آنجائیکه سیم‌بندی‌های  $P_1$  و  $P_2$  با یکدیگر سری و به منبع  $200\text{V}$  متصلند پس ولتاژ دو سر اولیه ترانسفورمر دوم  $(P_2)$  صفر است در نتیجه ولتاژ القایی در ثانویه  $(S_2)$  صفر بوده که منجر به صفر شدن جریان عبوری از بار  $25\Omega$  می‌شود.

**مثال ۱۱:** در ترانسفورمر تک‌فاز مشابه او ۲ هر کدام ولتاژ و فرکانس نامی  $230/230\text{V}$  و  $50\text{Hz}$  داشته و به صورت شکل زیر متصل شده‌اند. نسبت

ولتاژ قرائت شده توسط ولت‌متر در حالتی که کلید  $K$  باز است به حالتی که کلید  $K$  بسته است چقدر است؟

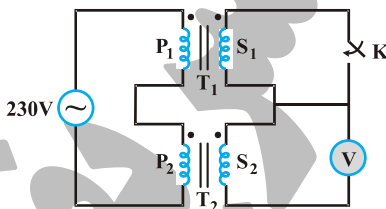

- (۱) ۲
- (۲)  $\frac{1}{3}$
- (۳)  $\frac{1}{2}$
- (۴) ۳


**پاسخ:** گزینه «۳» اگر کلید  $K$  باز باشد سیم‌پیچی  $S_1$  به صورت مدار باز بوده و سیم‌بندی‌های  $P_1$  و  $P_2$  سری شده و به منبع  $230\text{V}$  متصل می‌شوند

پس ولتاژ دو سر هر کدام از سیم‌بندی‌های  $P_1$  و  $P_2$  برابر  $115\text{V} = \frac{230}{2}$  می‌شود. از آنجائیکه نسبت تبدیل ترانسفورمرها یک  $(a = \frac{230}{230} = 1)$  است پس ولتاژ القایی در  $S_2$  برابر  $115\text{V}$  بوده لذا ولت‌متر  $115\text{V}$  را نشان می‌دهد.

اگر کلید  $K$  بسته باشد سیم‌پیچی  $S_1$  به صورت اتصال کوتاه بوده لذا ولتاژ دو سر سیم‌بندی  $S_1$  صفر شده پس ولتاژ دو سر سیم‌بندی  $P_1$  نیز صفر می‌شود در اینصورت کل ولتاژ  $230\text{V}$  شبکه روی  $P_2$  می‌افتد در نتیجه ولتاژ القایی در  $S_2$  یا همان مقدار ولت‌متر  $230\text{V}$  خواهد بود پس می‌توان گفت نسبت ولتاژی که ولت‌متر در دو حالت نشان می‌دهد برابر  $\frac{115}{230} = \frac{1}{2}$  است.


**مثال ۱۲:** دو ترانسفورمر تک‌فاز ایده‌آل با نسبت تبدیل‌های داده شده به صورت شکل زیر به یکدیگر متصل شده و مجموعه بار  $15\Omega$  را تغذیه

می‌کند. دامنه جریان  $I$  در این شکل چند آمپر است؟

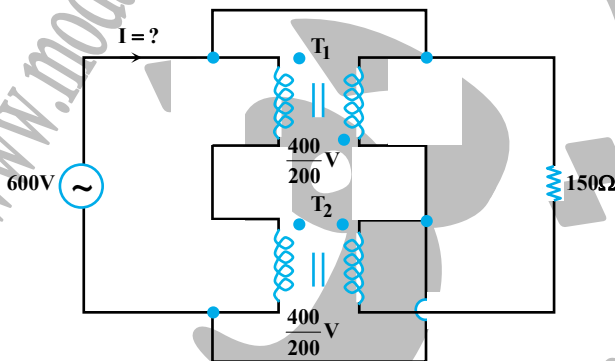

- (۱) ۲۵A
- (۲) ۲۰A
- (۳) ۱۵A
- (۴) ۱۰A



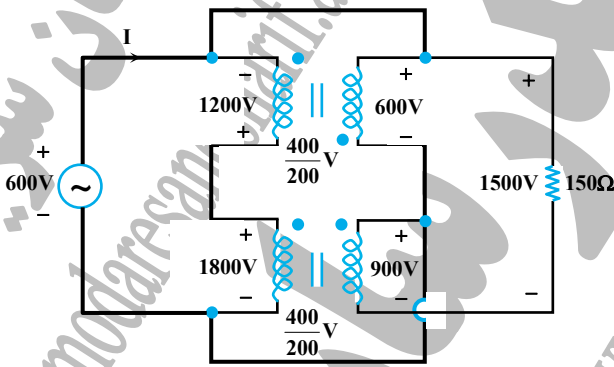

$$P_{out} = \frac{V_L^2}{R_L} = \frac{1500^2}{150} = 15 \text{ kW}$$

$$P_{out} = P_{in} = V_S \cdot I \Rightarrow I = \frac{15000}{600} = 25 \text{ A}$$

$$V_S = 600 \text{ V} = V_{T_1} \Rightarrow V_{T_1} = 1200 \text{ V} \Rightarrow V_{T_2} = 1800 \text{ V} \Rightarrow V_{T_3} = 900 \text{ V} \Rightarrow V_L = 1500 \text{ V}$$

پاسخ: گزینه «۱» طبق شکل، ثانویه ترانسفورمر  $T_1$  مستقیماً به منبع  $600 \text{ V}$  ورودی متصل شده است. لذا با توجه به نقطه گذاری روی سیم پیچ ها ولتاژ القایی در اولیه  $T_1$  برابر  $1200 \text{ V}$  و با پلاریته معکوس خواهد بود. پس اگر یک KVL در حلقه سمت چپ که شامل منبع ورودی، اولیه  $T_1$  و اولیه  $T_2$  است زده شود، ولتاژ اولیه  $T_2$  به همراه پلاریته آن به دست می آید، از روی این ولتاژ می توان ولتاژ و پلاریته ثانویه  $T_2$  و در نهایت با نوشتن KVL در حلقه سمت راست ولتاژ دو سر بار را به دست آورد.


حال که ولتاژ دو سر بار محاسبه شده داریم:

چون ترانسفورمرها ایده آل هستند توان ورودی و خروجی یکسان است. لذا داریم:

دقت شود که مراحل حل این سؤال به صورت زیر طی شده است:

مثال ۱۳: در ترانسفورمر تک فاز و سه سیم پیچی شکل زیر با توجه به امیدانس بارهای متصل شده به سیم پیچ ها جریان ورودی به اولیه چند آمپر

است؟ ( $\bar{Z}_2 = -j\Omega$  ,  $\bar{Z}_3 = 1 + j\Omega$ )

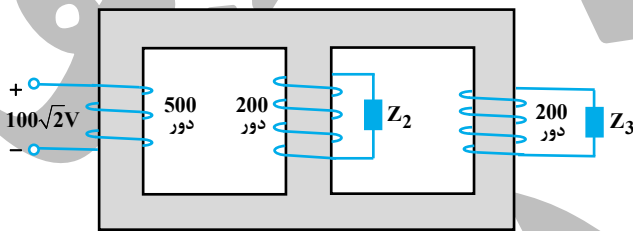

۱)  $8 \angle 45^\circ$

۲)  $4 \angle 45^\circ$

۳)  $20 \angle 135^\circ$

۴)  $15 \angle 135^\circ$

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید جریان هر سیم پیچی را محاسبه نمود لذا با توجه به نسبت دورهای داده شده داریم:

$$\begin{cases} \bar{I}_r = \frac{\bar{V}_r}{\bar{Z}_r} \\ \bar{V}_r = \frac{N_r}{2N_1} \cdot \bar{V}_1 = \frac{200}{2 \times 500} \times 100\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \bar{I}_r = \frac{20\sqrt{2}}{1+j} = 20 \angle -45^\circ \text{ A}$$

به طور مشابه برای سیم پیچ سوم داریم:

$$\begin{cases} \bar{I}_r = \frac{\bar{V}_r}{\bar{Z}_r} \\ \bar{V}_r = \frac{N_r}{2N_1} \cdot \bar{V}_1 = \frac{200}{2 \times 500} \times 100\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \bar{I}_r = \frac{20\sqrt{2}}{-j} = 20\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ A}$$

حال باید تصویر این دو جریان را در اولیه محاسبه و با یکدیگر جمع برداری نمود؛ لذا:


$$\bar{I}_1 = \bar{I}_r + \bar{I}_r = \frac{\bar{I}_r}{\frac{2N_1}{N_2}} + \frac{\bar{I}_r}{\frac{2N_1}{N_3}} = \frac{20 \angle -45^\circ}{5} + \frac{20\sqrt{2} \angle 90^\circ}{5} = 4 \angle -45^\circ + 4\sqrt{2} \angle 90^\circ = (4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - j4 \times \frac{\sqrt{2}}{2}) + j4\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + j2\sqrt{2} \text{ A}$$

$$\bar{I}_1 = 4 \angle 45^\circ \text{ A}$$

با تبدیل فرم دکارتی فوق به فرم قطبی داریم:


مثال ۱۴: دو ترانسفورمر تک‌فاز ایده‌آل مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل و بار اهمی خالص را تغذیه می‌کنند. جریان عبوری از سیم‌بندی ثانویه

$T_1$  چند آمپر است؟

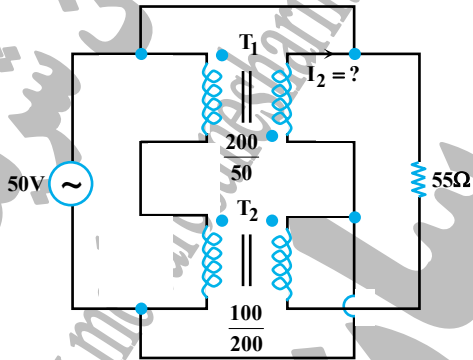

- (۱)  $\frac{500}{3}$
- (۲)  $\frac{400}{3}$
- (۳)  $\frac{100}{3}$
- (۴)  $\frac{80}{3}$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به اتصالات و پلاریته‌های سیم‌پیچ‌ها داریم:

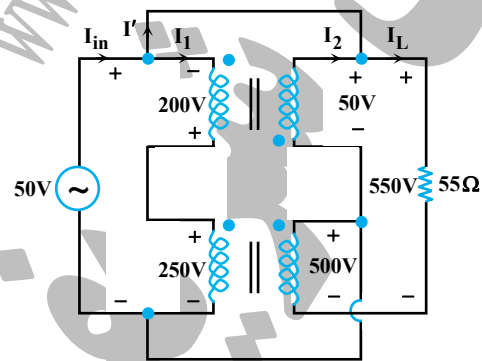

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{550}{55} = 10 \text{ A}$$

$$P_{out} = P_{in} = \frac{V_L^2}{R_L} = \frac{550^2}{55} = 5500 \text{ W}$$

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{V_{in}} = \frac{5500}{50} = 110 \text{ A}$$

حال که جریان ورودی به دست آمده است با نوشتن KCL در ورودی و خروجی داریم:

$$\begin{cases} I_{in} = I' + I_1 \\ I' + I_1 = I_L \\ I_1 = \frac{1}{4} I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 110 = I' + I_1 \\ I' + I_1 = 10 \end{cases} \xrightarrow{I_1 = \frac{1}{4} I_2} I_2 = \frac{400}{3} \text{ A}$$

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

مدرس‌ان شریف

### تست‌های تألیفی فصل چهارم - مبحث ترانسفورمرهای واقعی (مدار معادل / تلفات / راندمان)

**مثال ۱:** یک ترانسفورمر تکفاز  $\frac{1000}{100}$  ولت، جریان بی‌باری  $5A$  را در ضریب توان  $0.6$  پس‌فاز از شبکه دریافت می‌کند مؤلفه مغناطیسی جریان بی‌باری ترانسفورمر چند آمپر است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به روابط ذکر شده می‌توان جریان مغناطیس‌کننده را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\cos \varphi_{oc} = 0.6 \Rightarrow \sin \varphi_{oc} = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8 \Rightarrow |\bar{I}_m| = |\bar{I}_0| \sin \varphi_{oc} = 5 \times 0.8 = 4A$$

**مثال ۲:** یک ترانسفورمر تکفاز  $10kVA$  و  $\frac{2400}{240}$  V و  $50Hz$  وقتی که طرف فشار قوی آن با ولتاژ و فرکانس نامی تحریک شود دارای جریان تحریک  $75A$  و افت هسته  $600W$  خواهد بود. مؤلفه مغناطیسی جریان تحریک برابر است با:

- (۱)  $\frac{3}{\sqrt{2}}A$  (۲)  $\frac{\sqrt{2}}{3}A$  (۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2}A$  (۴)  $\frac{3}{4\sqrt{2}}A$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به رابطه تلفات هسته می‌توان نوشت:


$$P_{oc} = V_1 I_c \Rightarrow 600 = 2400 I_c \Rightarrow I_c = 0.25A$$

جریان تحریک ترانسفورمر همان جریان بی‌باری است لذا:

$$I_0 = \sqrt{I_c^2 + I_m^2} \Rightarrow I_m = \sqrt{I_0^2 - I_c^2} = \sqrt{0.75^2 - 0.25^2} \Rightarrow I_m = \frac{\sqrt{2}}{2}A$$

**مثال ۳:** دیاگرام برداری حالت بی‌باری یک ترانسفورمر  $\frac{220}{110}$  ولت تکفاز به صورت شکل داده شده است. دامنه جریان مغناطیس‌کننده و تلفات

هسته کدامند؟ ( $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ = 0.25$ ,  $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ = 0.96$ )

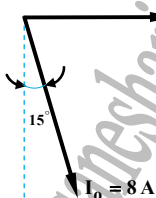

- (۱)  $440W - 2A$   
 (۲)  $440W - 7/68A$   
 (۳)  $1690W - 2A$   
 (۴)  $1690W - 7/68A$

پاسخ: گزینه «۲» چنانچه  $V_1$  مبنای رسم دیاگرام برداری باشد داریم:

$$\varphi_{oc} \text{ یا } \varphi_0 = 15 - 90 = -75^\circ$$

$$\bar{I}_0 = |\bar{I}_0| \angle \varphi_0 = 8 \angle -75^\circ \xrightarrow{\text{تبدیل به دکارتی}} \bar{I}_0 = 8 \cos(-75^\circ) + j 8 \sin(-75^\circ) = 2 - j 7/68 A$$

قسمت حقیقی جریان بی‌باری جریان تلفات هسته و قسمت موهومی آن جریان مغناطیس‌کننده است لذا:

$$|\bar{I}_c| = 2A, \quad |\bar{I}_m| = 7/68A$$

با توجه به رابطه مربوط به تلفات هسته داریم:

$$P_{oc} = |\bar{V}_1| |\bar{I}_c| = 220 \times 2 = 440W$$

**مثال ۴:** در یک ترانسفورمر تکفاز با نسبت تبدیل ۲ در هنگام بی‌باری با اعمال ولتاژی به معادله

$v(t) = 200 \sin(\omega t - 65^\circ) + 10 \sin(3\omega t - 15^\circ)$  به اولیه، جریان  $i_0(t) = 10 \cos(\omega t - 95^\circ) + 2 \sin(3\omega t - 15^\circ)$  از سیم‌بندی اولیه عبور می‌کند.

مقاومت معادل تلفات هسته در این ترانسفورمر تقریباً چند اهم است؟

- (۱) ۸۰ (۲) ۱۶۰ (۳) ۵۰ (۴) ۴۰

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به فاصله زیاد گزینه‌ها از یکدیگر و توجه به این نکته اساسی که هارمونیک‌های فرکانس بالا تأثیر بسیار کمی در تلفات هسته دارند، می‌توان معادلات ولتاژ و جریان را به صورت زیر در نظر گرفت:

$$v(t) = 200 \sin(\omega t - 65^\circ), \quad i_0(t) = 10 \cos(\omega t - 95^\circ) = 10 \sin(\omega t - 5^\circ)$$

تلفات هسته که مقدار متوسط حاصلضرب دو معادله فوق است، به صورت زیر به دست می‌آید:

$$P_{oc} = P_{fe} = \frac{1}{2} \times 200 \times 10 \times \cos(-65^\circ - (-5^\circ)) = 500W$$

دقت شود که در حالت دقیق (با احتساب تأثیر هامونیک‌ها) تلفات هسته برابر  $W = 510$  می‌گردد. از طرفی می‌دانیم رابطه بین تلفات هسته، مقاومت معادل

$$P_{fe} \approx \frac{V_1^2}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{\left(\frac{200}{\sqrt{2}}\right)^2}{500} = 40 \Omega$$

تلفات هسته و مقدار مؤثر ولتاژ اولیه آن به طور تقریبی برابر است با:

دقت شود که در حالت دقیق (با احتساب تأثیر هامونیک‌ها) مقاومت  $R_c$  کمی کمتر می‌گردد.

**کلمه مثال ۵:** هسته یک ترانسفورمر تک‌فاز کوچک با نسبت تبدیل  $\frac{200}{100} V$  از  $300$  ورق مغناطیسی نازک تشکیل شده است. اگر نیمی از ورق‌های هسته

را حذف کنیم، در خصوص این ترانسفورمر کدام گزینه صحیح‌تر است؟ ( $P_h \sim B^2 f$ )

(۱) دامنه ولتاژ القایی در ثانویه نصف می‌شود. (۲) تلفات هسته ۲ برابر می‌شود.

(۳) جریان بی‌باری ترانسفورمر  $\frac{1}{2}$  می‌شود. (۴) هر دو مورد ۲ و ۳ صحیح است.

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به نصف شدن تعداد ورق‌های هسته، سطح مقطع و حجم هسته هر دو نصف می‌شوند و چون فرکانس و ولتاژ ثابت هستند پس با نصف شدن سطح مقطع، چگالی میدان دو برابر می‌شود. لذا:

$$\frac{P_{c_1}}{P_{c_2}} = \frac{V_{core_1} B_1^2 f_1^2 + V_{core_1} B_1^2 f_1}{V_{core_2} B_2^2 f_2^2 + V_{core_2} B_2^2 f_2} \xrightarrow[\substack{V_{core_2} = \frac{1}{2} V_{core_1} \\ B_2 = 2B_1 \\ f_2 = f_1}}{\frac{P_{c_1}}{P_{c_2}} = \frac{1}{2}} \Rightarrow P_{c_2} = 2P_{c_1}$$

یعنی تلفات هسته دو برابر می‌شود. از طرفی چون ولتاژ نامی تغذیه تغییر نکرده، از آنجایی که  $P_c = V_1 I_c$  است. می‌توان گفت جریان  $I_c$  نیز دو برابر می‌شود، یعنی:

همچنین چون طول هسته تغییر نکرده اما سطح مقطع آن نصف شده، پس رلوکتانس هسته دو برابر شده ( $R_m = \frac{L}{\mu A}$ ) در نتیجه اندوکتانس و راکتانس

مغناطیس‌کننده نصف می‌شوند ( $L_m = \frac{N^2}{R_m}$ ,  $X_m = 2\pi f L_m$ ). در نتیجه جریان مغناطیس‌کننده دو برابر می‌شود:

$$I_m = \frac{V_1}{X_m} = \frac{V_1}{L_m \omega} \Rightarrow I_{m_2} = 2I_{m_1}$$

چون هر دو مؤلفه جریان بی‌باری یعنی جریان‌های  $I_c$  و  $I_m$  دو برابر شده‌اند، پس جریان بی‌باری ۲ برابر می‌گردد. دقت شود که نسبت ولتاژ القایی در سیم‌پیچی‌ها مستقل از ابعاد هسته بوده و به تعداد دور (و شار عبوری) از آن‌ها وابسته است.

**کلمه مثال ۶:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز  $2000 V$  و  $50 Hz$  هنگامی که فشار قوی با ولتاژ نامی تحریک می‌شود، دارای جریان تحریک (بی‌باری)  $0.5 A$  و

تلفات هسته  $200 W$  است. اگر جهت تغذیه این ترانسفورمر معکوس شده و از سمت فشار ضعیف به ولتاژ نامی وصل شود، قدرت مغناطیس‌کننده چند VAR خواهد بود؟

(۱) ۸۰۰ (۲) ۱۰۰۰ (۳) ۹۸۰ (۴) ۷۴۰

پاسخ: گزینه «۳» تلفات هسته و قدرت مغناطیس‌کننده ترانسفورمرها همواره اعداد ثابتی بوده و وابسته به سمت تغذیه نیست پس کافی است با توجه به توان ظاهری ورودی و تلفات هسته مقدار آن را از دید فشار قوی به دست آوریم:

$$S_{oc} = V_{oc} I_{oc} = 2000 \times 0.5 = 1000 VA$$

$$S_{oc} = \sqrt{P_{oc}^2 + Q_{oc}^2} \Rightarrow 1000 = \sqrt{200^2 + Q_{oc}^2} \Rightarrow Q_{oc} = 980 VAR$$

**کلمه مثال ۷:** در مثال قبل نسبت جریان مغناطیس‌کننده از سمت فشار ضعیف به جریان تلفات هسته از سمت فشار قوی کدام است؟

(۱) ۲/۴۵ (۲) ۲۴/۵ (۳) ۴/۹۵ (۴) ۴۹/۵

پاسخ: گزینه «۲» همانطور که ذکر شد  $P_{oc}$  و  $Q_{oc}$  از هر دو سمت یکسان هستند لذا می‌توان برای محاسبه جریان‌های مذکور از آن‌ها استفاده نمود:

$$I_{CHV} = \frac{P_{oc}}{V_{ocHV}} = \frac{200}{2000} = 0.1 A$$

$$\Rightarrow \frac{I_{mLV}}{I_{CHV}} = \frac{2/45}{0.1} = 24/5$$

$$I_{mLV} = \frac{Q_{oc}}{V_{ocLV}} = \frac{980}{400} = 2.45 A$$

**مثال ۸:** یک ترانسفورمر تکفاز با مشخصات مقابل مفروض است:

$$S_n = 50 \text{ kVA}, \quad V_1 = 400 \text{ V}, \quad V_2 = 2 \text{ kV}$$

این ترانسفورمر باری معادل  $40 \Omega$  کیلوولت آمپر را تحت ولتاژ  $2 \text{ kV}$  کیلوولت و ضریب توان  $0.8$  پس فاز تغذیه می‌کند. اگر ترانسفورمر ایده‌آل فرض شود امپدانس بار از سمت اولیه کدام است؟

(۱)  $80 + j60 \Omega$       (۲)  $16 + j12 \Omega$       (۳)  $6/5 + j8 \Omega$       (۴)  $3/2 + j2/4 \Omega$

**پاسخ:** گزینه «۴» ابتدا باید با توجه به ولتاژ و توان بار، امپدانس آن را از دید ثانویه محاسبه نموده و سپس با استفاده از قضیه انتقال امپدانس آن را به اولیه منتقل نمود پس داریم:

$$|\bar{S}_2| = \frac{V_2^2}{|\bar{Z}_2|} \Rightarrow |\bar{Z}_2| = \frac{V_2^2}{|\bar{S}_2|} = \frac{(2000)^2}{40000} = 100 \Omega$$

$$\cos \phi_2 = 0.8 \Rightarrow \sin \phi_2 = 0.6 \Rightarrow \bar{Z}_2 = |\bar{Z}_2| \cos \phi_2 + j |\bar{Z}_2| \sin \phi_2 = (100 \times 0.8) + j(100 \times 0.6) = 80 + j60 \Omega$$

با توجه به نسبت ولتاژهای داده شده داریم:

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{400}{2000} = \frac{1}{5} = 0.2 \Rightarrow \bar{Z}'_2 = a^2 \bar{Z}_2 = (0.2)^2 (80 + j60) = 3/2 + j2/4 \Omega$$

**مثال ۹:** در یک ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل بار نصب شده دارای توان  $10 \text{ kW}$  کیلوولت آمپر بوده و امپدانس این بار  $2 \angle -32^\circ \Omega$  اهم است. اگر بار را به

سمت اولیه ارجاع دهیم، امپدانس بار  $32 \angle -32^\circ - 32 \angle -32^\circ$  اهم خواهد شد. ولتاژهای اولیه و ثانویه این ترانسفورمر به ترتیب چند ولت است؟

(۱)  $1600\sqrt{2} - 1000\sqrt{2}$       (۲)  $1000\sqrt{2} - 4000\sqrt{2}$       (۳)  $1600\sqrt{2} - 4000\sqrt{2}$       (۴)  $1000\sqrt{2} - 1000\sqrt{2}$


**پاسخ:** گزینه «۲» با توجه به امپدانس‌های داده شده از دید ثانویه و اولیه می‌توان ضریب تبدیل ترانسفورمر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\bar{Z}'_2 = a^2 \bar{Z}_2 \Rightarrow a^2 = \frac{\bar{Z}'_2}{\bar{Z}_2} = \frac{32 \angle -32^\circ}{2 \angle -32^\circ} = 16 \Rightarrow a = 4 \angle 0^\circ$$

از طرفی با توجه به قدرت و امپدانس بار ثانویه می‌توان ولتاژ آن و در نهایت ولتاژ اولیه را به صورت زیر به دست آورد:

$$|\bar{S}_2| = \frac{|\bar{V}_2|^2}{|\bar{Z}_2|} \Rightarrow |\bar{V}_2| = \sqrt{|\bar{S}_2| |\bar{Z}_2|} = \sqrt{(10 \times 10^3) \times 2} = 1000\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow |\bar{V}_1| = a |\bar{V}_2| = 4 \times 1000\sqrt{2} = 4000\sqrt{2} \text{ V}$$

**مثال ۱۰:** یک ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل از هر دو سمت اولیه و ثانویه مطابق شکل زیر توسط منابع ولتاژ سینوسی تغذیه شده است در خصوص این شکل کدام گزینه صحیح است؟

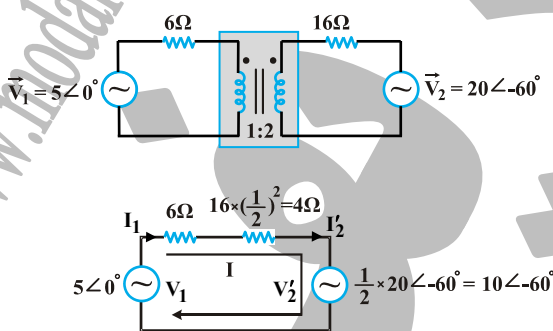

- (۱) منبع  $V_1$  مصرف‌کننده توان اکتیو است.
- (۲) توان اکتیو تولیدی منبع  $V_1$  صفر است.
- (۳) منبع  $V_2$  مصرف‌کننده توان راکتیو است.
- (۴) توان راکتیو تولیدی منبع  $V_2$  صفر است.

**پاسخ:** گزینه «۲» با انتقال پارامترهای ثانویه یعنی مقاومت  $16 \Omega$  و ولتاژ  $20 \angle -60^\circ$  ولت به سمت اولیه مدار معادلی به صورت مقابل قابل رسم است که در آن جریان  $I$  برابر است با:

$$\bar{I} = \bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \frac{5 \angle 0^\circ - 10 \angle -60^\circ}{6 + 4} = 0.5 - j(\cos 60^\circ - j \sin 60^\circ) = +j \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A} = \frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ \text{ A}$$

با توجه به این جریان، توان منبع  $V_1$  برابر است با:


$$\bar{S}_1 = \bar{V}_1 \bar{I}_1^* = 5 \angle 0^\circ \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ \right)^* = \frac{5\sqrt{3}}{2} \angle -90^\circ = -j \frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ VA}$$

این مقدار توان نشان می‌دهد که توان حقیقی (اکتیو) تولیدی منبع  $\bar{V}_1$  صفر بوده و این منبع فقط توان راکتیو به اندازه  $\frac{5\sqrt{3}}{2}$  VAR مصرف می‌کند. (به نظر شما چرا با اینکه توان راکتیو این منبع منفی به دست آمده است آن را مصرف‌کننده توان راکتیو در نظر گرفتیم؟) به طور مشابه برای منبع  $V_2$  داریم:

$$\bar{S}_2 = \bar{V}_2 \bar{I}_2^* = 10 \angle -60^\circ \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ \right)^* = -(7/\delta + j \frac{5\sqrt{3}}{2}) VA = -7/\delta W - j \frac{5\sqrt{3}}{2} VAR$$


با توجه به جهت جریان در منبع  $V_2$  و مقدار به دست آمده برای  $\bar{S}_2$  می‌توان گفت این منبع توان حقیقی  $7/\delta W$  را جهت تلف شدن در مقاومت‌ها و توان راکتیو  $\frac{5\sqrt{3}}{2}$  VAR را نیز جهت مصرف منبع  $V_1$  تولید می‌کند.

**مثال ۱۱:** در ترانسفورمر تکفاز شکل زیر از تلفات هسته صرف نظر شده و مقاومت اهمی و راکتانس پراکندگی اولیه و ثانویه مجموعاً در اولیه مدل شده است در این ترانسفورمر اندازه جریان اولیه چند آمپر است؟

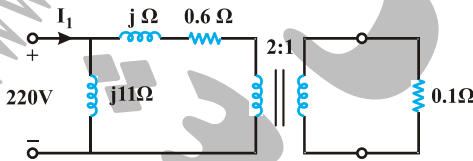

- ۱۲۵ (۱)
- ۱۷۰ (۲)
- ۱۱۷ (۳)
- ۱۵۳ (۴)

**پاسخ:** گزینه «۲» با توجه به نسبت تبدیل ۲:۱ داده شده مدار معادل را از دید اولیه بصورت زیر رسم نموده و جریان ثانویه را از دید اولیه محاسبه می‌نماییم:

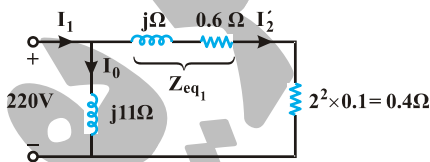

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_1}{Z_{eq1} + R'_2} = \frac{220 \angle 0^\circ}{(0.6 + j1) + 0.4} = \frac{220 \angle 0^\circ}{1 + j} = \frac{220 \angle 0^\circ}{\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 110\sqrt{2} \angle -45^\circ A$$

با تبدیل به فرم دکارتی داریم:

$$\bar{I}_2 = 110\sqrt{2} \cos(-45^\circ) + j110\sqrt{2} \sin(-45^\circ) = 110 - j110 A$$


حال می‌توان با توجه به راکتانس مغناطیسی کننده داده شده جریان مغناطیسی کننده و در نهایت جریان ورودی را به صورت زیر به دست آورد:

$$\bar{I}_0 = \frac{\bar{V}_1}{jX_m} = \frac{220 \angle 0^\circ}{j11} = 20 \angle -90^\circ = -j20 A \Rightarrow \bar{I}_1 = \bar{I}_2 + \bar{I}_0 = (110 - j110) - j20 = 110 - j130 A \Rightarrow |\bar{I}_1| = 170/3 A$$

**مثال ۱۲:** ترانسفورمری دارای اندوکتانس معادل میدان اصلی  $L_m = 1$  هانری و مقاومت بار اهمی  $0.5$  اهم است. تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ اولیه و ثانویه آن به ترتیب  $46$  و  $460$  دور است. اگر این ترانسفورمر به شبکه  $314V$  ولت و  $50$  هرتز وصل شود با صرف نظر کردن از تمامی تلفات، جریان بی‌باری آن چند درصد جریان بار کامل است؟

- ۱۵٪ (۱)
- ۶/۳۵٪ (۲)
- ۱۲/۷٪ (۳)
- ۷/۵٪ (۴)

**پاسخ:** گزینه «۱» چون کلیه مجهولات مربوط به اولیه است بهتر است مقادیر المان‌ها را از دید اولیه به دست آوریم که در این صورت مدار معادل بصورت شکل زیر بدست می‌آید. در ضمن دقت شود که منظور از اندوکتانس میدان اصلی همان اندوکتانس مغناطیسی کننده است:

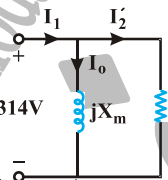

$$X_m = jL_m(2\pi f) = j1 \times (2\pi \times 50) = j314 \Omega$$

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_m = \frac{V_1}{X_m} = \frac{314}{j314} = -j1 A$$

مقدار جریان بدست آمده در فوق فقط ناشی از جریان مغناطیسی کننده است زیرا بدلیل صرف نظر کردن از تلفات هسته جزء اهمی جریان بی‌باری صفر است. ( $I_c = 0$ ) پس جریان بی‌باری ترانسفورمر مورد بحث نیز همان  $1A$  (و یا به صورت برداری  $-j1 A$ ) خواهد بود. برای محاسبه جریان اولیه در بار کامل باید اثر جریان بار را نیز لحاظ نمود لذا:

$$R'_L = a^2 R_L = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_L = \left( \frac{46}{460} \right)^2 \times 0.5 = 0.05 \Omega$$

$$I'_2 = I'_L = \frac{V_1}{R'_L} = \frac{314}{0.05} = 6280 A$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}'_L \Rightarrow \bar{I}_1 = -j1 + 6280 \Rightarrow |\bar{I}_1| = \sqrt{1^2 + 6280^2} = 6280 A$$

$$\frac{|\bar{I}_0|}{|\bar{I}_1|} = \frac{1}{6280} = 0.015 \text{ یا } 1.5\%$$

با توجه به مدار معادل رسم شده برای ترانسفورمر مورد بحث داریم:

با توجه به دو جریان محاسبه شده جریان اولیه برابر است با:

چون مجهول تست نسبت جریان بی‌باری به بار کامل است داریم:

**مثال ۱۳:** در یک ترانسفورمر تکفاز  $\frac{500}{250}$  ولتی جریان مغناطیس کننده اولیه  $1/4$  آمپر است. در ثانویه بار  $2^\circ$  آمپری با ضریب توان پس فاز  $0.5$  وصل شده است. اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان اولیه کدام است؟

(۱)  $tg^{-1}(0.5)$  (۲)  $-tg^{-1}(0.5)$  (۳)  $tg^{-1}(2)$  (۴)  $-tg^{-1}(2)$

پاسخ: گزینه «۳» برای این منظور باید جریان بار را از دید اولیه محاسبه نموده و با جریان بی‌باری جمع برداری نمود تا جریان کل اولیه به دست آید در نهایت زاویه این جریان را باید با زاویه ولتاژ اولیه (که صفر است) مقایسه نمود. لذا با صرف نظر کردن از جریان تلفات هسته داریم:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = \vec{I}_m + \vec{I}'_r \\ \vec{I}_m = 1/4 \angle -90^\circ = -j1/4 A \Rightarrow \vec{I}_1 = (-j1/4) + (1 \angle \cos(-6^\circ) + j1 \angle \sin(-6^\circ)) \Rightarrow \vec{I}_1 = 0.99 - j0.1 A \\ \vec{I}'_r = \frac{\vec{I}_r}{a} = \frac{2 \angle -\cos^{-1} 0.5}{2} = \frac{2 \angle -60^\circ}{2} = 1 \angle -60^\circ \end{cases}$$

با توجه به این جریان و با انتخاب ولتاژ اولیه به عنوان مبنا ( $\phi_V = 0$ ) داریم:

$$\vec{I}_1 = 0.99 - j0.1 A \Rightarrow \phi_1 = tg^{-1} \left( \frac{-0.1}{0.99} \right) = -tg^{-1}(0.1) \Rightarrow \phi = \phi_V - \phi_1 = 0 - (-tg^{-1}(0.1)) = tg^{-1}(0.1)$$


**مثال ۱۴:** یک ترانسفورمر تکفاز افزایشنده با مشخصات زیر مفروض است:

$S_n = 50 \text{ kVA}$  ,  $V_1 = 400 \text{ V}$  ,  $V_2 = 2000 \text{ V}$  ,  $R_{eq1} = 0.04 \Omega$  ,  $X_{eq1} = 0.12 \Omega$

اگر این ترانسفورمر بار  $40 \text{ kVA}$  را تحت ولتاژ  $2 \text{ kV}$  و ضریب توان  $0.8$  پس فاز تغذیه کند، به اولیه چند ولت اعمال شود تا ولتاژ  $2 \text{ kV}$  به بار برسد؟

(۱)  $400$  (۲)  $395$  (۳)  $410$  (۴)  $421$

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید جریان اولیه را با توجه به مقادیر داده شده به صورت زیر به دست آورد:

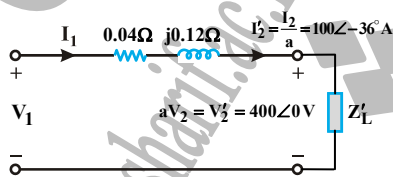

$$\vec{I}'_r = \frac{S_L}{V_r} = \frac{40 \times 10^3}{2000} = 20 \angle -\cos^{-1} 0.8 = 20 \angle -36^\circ A$$

$$a = \frac{V_1}{V_r} = \frac{400}{2000} = \frac{1}{5} \quad \text{و} \quad \vec{I}_1 = \frac{\vec{I}'_r}{a} = \frac{20 \angle -36^\circ}{1/5} = 100 \angle -36^\circ A$$

چنانچه  $\vec{V}_r$  به عنوان بردار مبنا انتخاب شود، با توجه به مدار معادل‌های تقریبی ترانسفورمر داریم:

$$\vec{V}_1 = [(0.04 + j0.12) 100 \angle -36^\circ] + \left( \frac{1}{5} \times 2000 \angle 0 \right) = 12.6 \angle 36^\circ + 400 \angle 0^\circ = 410.2 + j7.4 V \Rightarrow |\vec{V}_1| = 410.266 V$$

با توجه به این مثال دیده می‌شود برای اینکه ولتاژ ثانویه دربارداری برابر ولتاژ نامی باشد باید به اولیه ولتاژ بیشتر از نامی اعمال نمود (علت این امر افت ولتاژ داخلی ترانسفورمر است).

**مثال ۱۵:** در یک ترانسفورمر تکفاز  $2200/220$  ولت مقادیر  $R_1 = 0.95 \Omega$  ,  $X_1 = 1 \Omega$  ,  $R_2 = 0.1 \Omega$  ,  $X_2 = 0.5 \Omega$  و ضریب توان  $0.8$  پس فاز تغذیه  $100 \text{ A}$  است با صرف نظر کردن از شاخه بی‌باری ترانسفورمر تلفات مسی چند وات است؟

(۱)  $1950$  (۲)  $2200$  (۳)  $2020$  (۴)  $1095$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به جریان ثانویه و ضریب تبدیل می‌توان جریان اولیه را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$a = \frac{2200}{220} = 10 \quad , \quad I_2 = 100 A \Rightarrow I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{100}{10} = 10 A$$

$$P_{cu} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = (0.95 \times 10^2) + (0.1 \times 100^2) = 1095 W$$

با توجه به مقادیر جریان‌ها و مقاومت سیم‌بندی‌ها داریم:

**مثال ۱۶:** در یک ترانسفورمر تکفاز  $220/110$  ولت امیدانس کل از دید اولیه برابر  $Z_{eq} = 1/2 + j2$  اهم است. اگر ترانسفورمر یک بار  $2/2$  اهمی را تحت ولتاژ  $110$  ولت تغذیه کند تلفات مسی کل ترانسفورمر در این بار چند وات خواهد بود؟

- (۱) ۶۲۵ (۲) ۷۵۰ (۳) ۳۰۰۰ (۴) ۵۰۰۰

پاسخ: گزینه «۲» چون امیدانس از دید اولیه داده شده است باید جریان اولیه را بدست آورد لذا:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_L} = \frac{110}{2/2} = 50 \text{ A}, \quad a = \frac{220}{110} = 2 \Rightarrow I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{50}{2} = 25 \text{ A} \quad P_{cu} = R_{eq1} I_1^2 = 1/2 \times (25)^2 = 750 \text{ W}$$

**مثال ۱۷:** تلفات آهنی یک ترانسفورمر با ولتاژ اولیه  $360$  ولت، فرکانس  $50$  هرتز، اندوکتانس میدان اصلی  $2$  هانری و جریان بی‌باری یک آمپر، چند وات است؟ ( $\pi = 3$ )

- (۱) ۱۴۴ (۲) ۲۸۸ (۳) ۴۰۰ (۴) ۸۰۰


پاسخ: گزینه «۲» برای محاسبه تلفات آهنی ابتدا باید جریان تلفات هسته را با توجه به جریان‌های بی‌باری و مغناطیس‌کننده به صورت زیر به دست آورد:

$$\bar{I}_m = \frac{\bar{V}_1}{jL_m \omega} = \frac{360}{j2 \times \pi \times 50} = -j0/6 \text{ A}, \quad |\bar{I}_c| = \sqrt{|\bar{I}_0|^2 - |\bar{I}_m|^2} = \sqrt{1^2 - (0/6)^2} = 0/8 \text{ A}$$

$$P_{oc} = P_{fe} \approx V_1 I_c = 360 \times 0/8 = 288 \text{ W}$$

با توجه به این جریان و داشتن ولتاژ اولیه داریم:

**مثال ۱۸:** در مدار معادل ترانسفورمر شکل زیر اگر نسبت تبدیل برابر ۸ باشد تلفات آهنی تقریباً چندوات است؟

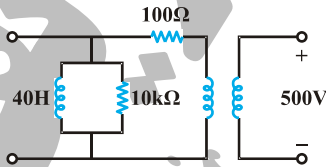

- (۱) ۱۲۷۴

- (۲) ۱۶۰۰


- (۳) ۳۹۹۵

- (۴) ۴۰۰۰

پاسخ: گزینه «۲» چون ترانسفورمر داده شده بدون بار است  $V_1 = V_2' = aV_2$  می‌گردد لذا داریم:

$$V_1 = aV_2 = 8 \times 500 = 4000 \text{ V} \Rightarrow P_{fe} \approx \frac{V_1^2}{R_c} = \frac{(4000)^2}{10000} = 1600 \text{ W}$$

**مثال ۱۹:** مدار معادل یک ترانسفورمر تکفاز  $50$  Hz از دید اولیه به صورت شکل زیر داده شده است. اگر قدرت مغناطیس‌کننده در این ترانسفورمر برابر  $2 \text{ kVAR}$  باشد. تلفات کل در این ترانسفورمر در بار داده شده تقریباً چند وات است؟ (جهت سادگی در محاسبات  $\pi = 3$  فرض شود)

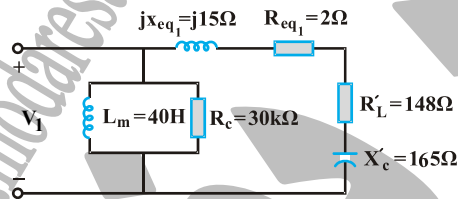

- (۱) ۴۰۰

- (۲) ۱۲۰۰

- (۳) ۱۶۰۰

- (۴) ۲۸۰۰

پاسخ: گزینه «۴» قدرت مغناطیس‌کننده ترانسفورمر همان توان راکتیو مصرفی در راکتانس مغناطیس‌کننده ( $X_m$ ) است. پس ابتدا مقدار این راکتانس را محاسبه می‌کنیم:

$$X_m = 2\pi f L_m = 2\pi \times 50 \times 40 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$Q_{oc} = \frac{V_1^2}{X_m} \Rightarrow V_1 = \sqrt{Q_{oc} \cdot X_m} = \sqrt{3000 \times 12000} = 6000 \text{ V}$$

با توجه به رابطه قدرت مغناطیس‌کننده داریم:

حال که ولتاژ اعمالی به اولیه به دست آمده قادریم توان تلف شده در مقاومت  $R_c$  را که همان تلفات آهنی است به صورت زیر محاسبه نماییم:

$$P_{fe} = \frac{V_1^2}{R_c} = \frac{(6000)^2}{30000} = 1200 \text{ W}$$

توان تلف شده در مقاومت  $R_{eq1}$  همان تلفات مسی کل ترانسفورمر است پس می‌توان نوشت:

$$P_{cu} = R_{eq1} I_1^2 = R_{eq1} \left( \frac{V_1}{\sqrt{(R_{eq1} + R'_L)^2 + (X_{eq1} - X'_c)^2}} \right)^2 = 2 \times \left( \frac{6000}{\sqrt{(2 + 148)^2 + (15 - 165)^2}} \right)^2 = 1600 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{fe} + P_{cu} = 1200 + 1600 = 2800 \text{ W}$$

با توجه به مقادیر به دست آمده برای تلفات آهنی و مسی داریم:



**مثال ۲۰:** تلفات مسی یک ترانسفورمر در بار نامی  $250\text{ W}$  است. چنانچه بار ترانسفورمر  $40\%$  از مقدار نامی کاهش یابد تلفات مسی آن چقدر کاهش می‌یابد؟

- (۱)  $90\text{ W}$  (۲)  $160\text{ W}$  (۳)  $250\text{ W}$  (۴)  $100\text{ W}$

پاسخ: گزینه «۲»  $40\%$  کاهش بار نسبت به بار نامی یعنی، بار نسبت به حالت قبل  $60\%$  یا  $0.6S_n$  می‌باشد، لذا:

$$P_{cu} = \left(\frac{S_r}{S_n}\right)^2 P_{cu_n} = \left(\frac{0.6S_n}{S_n}\right)^2 \times 250 = 90\text{ W}$$

$$\Delta P_{cu} = 250 - 90 = 160\text{ W}$$

چون در صورت مسئله میزان کاهش تلفات مسی خواسته شده است لذا:

**مثال ۲۱:** یک ترانسفورمر تکفاز در  $30\%$  بار نامی در حال کار است. اگر تلفات مسی و آهنی این ترانسفورمر در این بار به ترتیب  $90\text{ W}$  و  $450\text{ W}$  باشند تلفات کل در بار نامی چند وات خواهد بود؟

- (۱)  $440$  (۲)  $1350$  (۳)  $1452$  (۴)  $3979$

پاسخ: گزینه «۲» چون تلفات مسی در  $30\%$  بار نامی داده شده ابتدا باید تلفات مسی را در بار نامی محاسبه نمود لذا:

$$P_{cu} = \left(\frac{S_r}{S_n}\right)^2 P_{cu_n} \Rightarrow 90 = \left(\frac{0.3S_n}{S_n}\right)^2 P_{cu_n} \Rightarrow 90 = 0.09 P_{cu_n} \Rightarrow P_{cu_n} = 1000\text{ W}$$

$$\Delta P_n = P_{fe} + P_{cu_n} = 450 + 1000 = 1450\text{ W}$$

تلفات آهنی نیز در تمامی بارها مقدار ثابتی است پس داریم:

**مثال ۲۲:** اگر کارکرد متوسط یک ترانسفورمرها در طول سال به شرح زیر باشد، راندمان سالیانه آن چند درصد است؟ (۱)  $4800$  ساعت با توان ورودی  $52\text{ kW}$  و خروجی  $50\text{ kW}$  (۲)  $3960$  ساعت با توان ورودی  $30\text{ kW}$  و خروجی  $26\text{ kW}$

- (۱)  $90$  (۲)  $96$  (۳)  $93$  (۴)  $91$

پاسخ: گزینه «۳» انرژی ورودی به ترانسفورمر در طول سال برابر است با:

$$W_{in} = \sum_{j=1}^2 T_j P_{j1} = T_1 P_{11} + T_2 P_{21} = (4800 \times 52) + (3960 \times 30) = 360300\text{ kWh}$$

انرژی خروجی یا دریافتی از ترانسفورمر در طول سال برابر است با:

$$W_{out} = \sum_{j=1}^2 T_j P_{j2} = T_1 P_{12} + T_2 P_{22} = (4800 \times 50) + (3960 \times 26) = 335940\text{ kWh}$$

$$\% \eta_{yr} = \frac{W_{out}}{W_{in}} \times 100 = \frac{335940}{360300} \times 100 = 93\%$$

با توجه به این دو انرژی داریم:

**مثال ۲۳:** در یک ترانسفورمر تکفاز  $100\text{ kVA}$  اگر تلفات مسی نامی  $2/4\text{ kW}$  و تلفات آهنی آن  $1/2\text{ kW}$  باشد چه باری (برحسب  $\text{kVA}$ ) از ترانسفورمر اخذ شود تا راندمان حداکثر شود؟

- (۱)  $100$  (۲)  $50\sqrt{2}$  (۳)  $100\sqrt{2}$  (۴)  $50$

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید با توجه به تلفات مسی نامی و تلفات آهنی داده شده ضریب بار حداکثر را محاسبه نموده و سپس توان خروجی را در

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu}}} = \sqrt{\frac{1/2}{2/4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

راندمان حداکثر محاسبه نمود:

یعنی اگر توان مصرفی بار روی ترانسفورمر  $70/7\%$  یا  $0.707$  قدر نامی آن باشد راندمان حداکثر می‌شود لذا:

$$S_r = K_{cm} S_n = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 100 = 50\sqrt{2}\text{ kVA}$$

این عدد نشان می‌دهد که اگر روی این ترانسفورمر که قدرت نامی آن  $100\text{ kVA}$  است فقط  $50\sqrt{2} \approx 71\text{ kVA}$  بار نصب کنیم راندمان حداکثر می‌شود البته باید دقت نمود که معمولاً در ترانسفورمرها به علت اینکه راندمان در حدود بار نامی حداکثر است هیچگاه در هنگام بهره‌برداری، بار روی آن را به منظور افزایش راندمان کاهش نمی‌دهیم زیرا این امر از نظر اقتصادی نیز چندان توجیه پذیر نیست!

**مثال ۲۴:** در یک ترانسفورمر تکفاز ۵۰ kVA اگر تلفات مسی نامی ۴ kW و تلفات آهنی ۱ kW باشد به ازاء ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز راندمان حداکثر چقدر می‌شود؟

- (۱) ۹۱٪ (۲) ۹۳٪ (۳) ۹۶٪ (۴) ۹۸٪



پاسخ: گزینه «۱» در هر بار (با ضریب قدرت معلوم) به ازاء  $S_p = K_{cm} S_n$  راندمان حداکثر می‌شود لذا ابتدا باید ضریب بار حداکثر را محاسبه نمود:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

با جایگذاری این ضریب بار در رابطه راندمان حداکثر و با توجه به ضریب قدرت داده شده داریم:

$$\% \eta_{max} = \frac{K_{cm} S_n \cos \phi_r}{K_{cm} S_n \cos \phi_r + 2P_{fe}} \times 100 = \frac{\left(\frac{1}{2} \times 50000 \times 0/8\right)}{\left(\frac{1}{2} \times 50000 \times 0/8\right) + (2 \times 1000)} \times 100 = 91\%$$

در این مثال اگر ضریب قدرت نیز برابر یک شود ( $\cos \phi = 1$ ) یعنی هر دو شرط راندمان حداکثر برقرار باشد راندمان باز هم بالاتر رفته و برابر ۹۲/۶٪ می‌شود.

**مثال ۲۵:** در یک ترانسفورمر تکفاز ۱۲ kVA و  $\frac{20 \text{ kV}}{220 \text{ V}}$  تلفات بی‌باری ترانسفورمر ۱ kW و بازده آن در بار کامل با ضریب توان واحد برابر ۰/۸۰ است. در چند درصد بار کامل راندمان این ترانسفورمر حداکثر می‌گردد؟

- (۱) ۴۵٪ (۲) ۷۰٪ (۳) ۵۰٪ (۴) ۸۰٪



پاسخ: گزینه «۲» منظور مسئله محاسبه ضریب بار حداکثر است لذا ابتدا باید  $P_{cu_n}$  را به دست آورد برای این منظور با توجه به راندمان و تلفات آهنی داده شده داریم:

$$\eta = \frac{P_{rn}}{P_{rn} + P_{cu_n} + P_{fe}} \times 100 \Rightarrow 0/8 = \frac{12}{12 + P_{cu_n} + 1} \Rightarrow P_{cu_n} = 2 \text{ kW}$$

با توجه به این تلفات مسی می‌توان ضریب بار حداکثر را به صورت زیر به دست آورد:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \Rightarrow K_{cm} = 0/707$$

یعنی در ۷۰/۷٪ بار نامی راندمان حداکثر می‌شود.

**مثال ۲۶:** در یک ترانسفورمر تکفاز ۲۵۰ kVA و ۵۰ Hz و ۶۳ kV بازده در بار کامل با ضریب قدرت ۰/۸ برابر ۰/۸۰٪ و در  $\frac{1}{3}$  بار کامل و ضریب

توان واحد برابر ۸۲٪ است. در چه جریان باری بازده این ترانسفورمر حداکثر می‌شود؟

- (۱) ۱۰/۲ A (۲) ۸/۳ A (۳) ۱۲/۵ A (۴) ۳/۲ A



پاسخ: گزینه «۱» در بار کامل ( $K_c = 1$ ) با ضریب قدرت ۰/۸  $\cos \phi = 0/8$  داریم:

$$\eta = \frac{(1 \times 250 \times 0/8)}{(1 \times 250 \times 0/8) + P_{cu_n} + P_{fe}} = 0/80$$

$$\eta = \frac{\left(\frac{1}{3} \times 250 \times 1\right)}{\left(\frac{1}{3} \times 250 \times 1\right) + \left(\frac{1}{3}\right)^2 P_{cu_n} + P_{fe}} = 0/82$$

$$P_{cu_n} = 30 \text{ kW} \quad \text{و} \quad P_{fe} = 20 \text{ kW}$$

با حل دو معادله فوق می‌توان تلفات‌های مسی نامی و آهنی را به صورت مقابل محاسبه نمود:

$$I_r | \eta_{max} = K_{cm} I_{rn} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} \left(\frac{S_n}{V_{rn}}\right) = \sqrt{\frac{20}{30}} \times \left(\frac{250 \times 10^3}{20 \times 10^3}\right) = 10/2 \text{ A}$$

با استفاده از رابطه ضریب بار حداکثر داریم:

**مثال ۲۷:** یک ترانسفورمر تکفاز،  $10\text{ kVA}$  با ولتاژ  $V = \frac{1000}{220}$  مفروض است. راندمان ماکزیمم این ترانسفورمر در نصف بار نامی حاصل شده و تلفات بی‌باری این ترانسفورمر در شرایط نامی  $66\text{ W}$  وات است. راندمان در بار کامل و ضریب توان  $0.8$  پس فاز برابر است با:

(۱) ۹۶٪ (۲) ۹۹٪ (۳) ۹۵٪ (۴) ۹۳٪

پاسخ: گزینه «۱» چون راندمان ترانس در نصف بار نامی حداکثر می‌شود پس  $K_{cm} = \frac{1}{2}$  است. در ضمن تلفات بی‌باری که همان تلفات آهنی

ترانسفورمر است نیز برابر  $66\text{ W}$  داده شد. لذا:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{66}{P_{cu_n}}} \Rightarrow P_{cu_n} = 264\text{ W}$$

با توجه به تلفات آهنی داده شده و تلفات مسی نامی محاسبه شده، در بار نامی ( $K_c = 1$ ) می‌توان راندمان را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\% \eta = \frac{K_c S_n \cos \phi_r}{K_c S_n \cos \phi_r + K_c^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \times 100 \Rightarrow \frac{1 \times 10 \times 0.8}{(1 \times 10 \times 0.8) + (1 \times 0.264) + (0.66)} \times 100 = 96\%$$

**مثال ۲۸:** یک ترانسفورمر تکفاز به قدرت یک مگاوات در بار نامی و نصف بار نامی دارای بازده ۹۵ درصد به ازای ضریب توان واحد است. بازده ترانسفورمر در ۶۰ درصد بار نامی چقدر است؟

(۱) ۹۴/۵٪ (۲) ۹۵٪ (۳) ۹۵/۲٪ (۴) ۹۶٪

پاسخ: گزینه «۳» قدرت برحسب مگاوات داده شده یعنی حاصلضرب  $S_n \cos \phi_r$  داده شده است لذا:

$$\eta = \frac{K_c S_n \cos \phi_r}{K_c S_n \cos \phi_r + K_c^2 P_{cu_n} + P_{fe}} = \frac{K_c P_n}{K_c P_n + K_c^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{در بار نامی } \eta = 0.95 = \frac{(1 \times 1000)}{(1 \times 1000) + P_{cu_n} + P_{fe}} \\ \text{در نصف بار نامی } \eta = 0.95 = \frac{(\frac{1}{2} \times 1000)}{(\frac{1}{2} \times 1000) + (\frac{1}{2})^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \end{array} \right. \Rightarrow P_{cu_n} = 35/1\text{ kW}, P_{fe} = 17/53\text{ kW}$$

در ۶۰٪ بار نامی ( $K_c = 0.6$ ) می‌توان نوشت:

$$\eta = \frac{(0.6 \times 1000)}{(0.6 \times 1000) + ((0.6)^2 \times 35/1) + 17/53} \times 100 = 95/21\%$$

**مثال ۲۹:** ترانسفورمر تکفاز  $900\text{ kVA}$  در  $100\%$  و  $50\%$  بار نامی و ضریب قدرت یک دارای بازده ۹۰٪ است. بازده این ترانسفورمر در همان ضریب قدرت و  $30\%$  بار نامی چند درصد است؟

(۱) ۸۱/۴٪ (۲) ۸۷/۳٪ (۳) ۹۱/۲٪ (۴) ۹۰/۵٪

پاسخ: گزینه «۲» در بار کامل ( $K_c = 1$ ) با ضریب قدرت واحد داریم:

$$0.9 = \frac{(1 \times 900 \times 1)}{(1 \times 900 \times 1) + P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow P_{cu_n} + P_{fe} = 100\text{ kW}$$

در نصف بار نامی با ضریب قدرت واحد داریم:

$$0.9 = \frac{(0.5 \times 900 \times 1)}{(0.5 \times 900 \times 1) + (0.5)^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow 0.25 P_{cu_n} + P_{fe} = 50\text{ kW}$$

از حل دو معادله فوق می‌توان مقادیر تلفات‌های آهنی و مسی نامی را به صورت مقابل به دست آورد:

$$P_{cu_n} = \frac{200}{3}\text{ kW} \quad \text{و} \quad P_{fe} = \frac{100}{3}\text{ kW}$$

در  $30\%$  بار نامی ( $K_c = 0.3$ ) با ضریب قدرت واحد ( $\cos \phi = 1$ ) داریم:

$$\% \eta = \frac{(0.3 \times 900 \times 1)}{(0.3 \times 900 \times 1) + (0.3)^2 \times \frac{200}{3} + \frac{100}{3}} \times 100 = 87/3\%$$

**مثال ۳۰:** بازده یک ترانسفورمر یکفاز در بار کامل  $720 \text{ kW}$  و در نصف بار کامل برابر  $90\%$  است. بازده این ترانسفورمر در  $75\%$  بار کامل برابر است با:

- (۱)  $89\%$  (۲)  $93\%$  (۳)  $90.5\%$  (۴)  $93.5\%$

پاسخ: گزینه «۳» در این تست نیز چون توان بار کامل برحسب کیلووات داده شده مقدار  $P_n = S_n \cos \varphi$  در دسترس است و چون در بار کامل  $K_c = 1$  است. داریم:

$$\eta = \frac{K_c P_n}{K_c P_n + K_c^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \times 100 \Rightarrow 0.9 = \frac{720}{720 + P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow P_{cu_n} + P_{fe} = 80 \text{ kW} \quad (1)$$

در نصف بار کامل ( $K_c = \frac{1}{2}$ ) داریم:

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} P_n}{\frac{1}{2} P_n + (\frac{1}{2})^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \times 100 \Rightarrow 0.9 = \frac{0.5 \times 720}{0.5 \times 720 + 0.25 P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow 0.25 P_{cu_n} + P_{fe} = 40 \text{ kW} \quad (2)$$

$$P_{cu_n} = \frac{160}{3} \text{ kW}, \quad P_{fe} = \frac{80}{3} \text{ kW}$$

با حل دو معادله فوق داریم:

بازده در  $75\%$  بار کامل ( $K_c = 0.75$ ) برابر است با:

$$\eta = \frac{0.75 P_n}{0.75 P_n + (0.75)^2 P_{cu_n} + P_{fe}} \times 100 = \frac{0.75 \times 720}{0.75 \times 720 + ((0.75)^2 \times \frac{160}{3}) + \frac{80}{3}} \times 100 \Rightarrow \eta = 90.5\%$$

**مثال ۳۱:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز به قدرت  $10 \text{ kVA}$  تلفات کل در نصف بار نامی  $600 \text{ W}$  است. هنگامی که همین ترانسفورمر در بار نامی کار می‌کند، تلفات کل به  $1500 \text{ W}$  افزایش می‌یابد. راندمان این ترانسفورمر در بار نامی اهمی سلفی با ضریب قدرت  $0.85$  چند درصد راندمان حداکثر آن است؟

- (۱)  $95\%$  (۲)  $86.5\%$  (۳)  $98.3\%$  (۴)  $73.1\%$

پاسخ: گزینه «۱» مقادیر تلفات در نصف بار نامی ( $K_c = \frac{1}{2}$ ) و بار نامی ( $K_c = 1$ ) داده شده است؛ لذا:

$$\Delta P = P_{fe} + K_c^2 P_{cu_n} \begin{cases} \xrightarrow{\text{نصف بار نامی}} 600 = P_{fe} + \frac{1}{4} P_{cu_n} \\ \xrightarrow{\text{بار نامی}} 1500 = P_{fe} + P_{cu_n} \end{cases} \xrightarrow{\text{حل دو معادله}} \begin{cases} P_{cu_n} = 1200 \text{ W} \\ P_{fe} = 300 \text{ W} \end{cases}$$

در صورت تست درصد نسبت راندمان‌ها خواسته شده است. لذا داریم:

$$\eta_{\max} = \frac{K_c S_n \cos \varphi}{K_c S_n \cos \varphi + K_c^2 P_{cu_n} + P_{fe}} = \frac{1 \times 10 \times 0.85}{1 \times 10 \times 0.85 + 1/2 + 0.3} = \frac{8.5}{10} = 85\%$$

$$\eta_{\max} = \frac{K_{cm} S_n}{K_{cm} S_n + 2 P_{fe}} = \frac{\sqrt{\frac{300}{1200}} \times 10}{\sqrt{\frac{300}{1200}} \times 10 + 2 \times 0.3} = \frac{5}{5.6} = 89.3\%$$

**مثال ۳۲:** یک ترانسفورمر  $10/2 \text{ kV}$ ,  $100 \text{ kVA}$  موجود است. سیم‌پیچ فشار ضعیف از دو سیم‌پیچ مشابه و موازی تشکیل شده است. تلفات هسته ترانسفورمر در شرایط نامی  $2 \text{ kW}$  و تلفات مسی آن در شرایط نامی در سیم‌پیچ‌های فشار ضعیف و قوی بترتیب  $2 \text{ kW}$  و  $1/6 \text{ kW}$  است. چنانچه یکی از سیم‌پیچ‌های فشار ضعیف قطع شده و سیم‌پیچ دیگر در ولتاژ و جریان نامی خود باشد راندمان چقدر می‌شود؟ (ضریب قدرت بار ترانسفورمر را واحد فرض کنید.)

- (۱)  $96.7\%$  (۲)  $93.6\%$  (۳)  $97.6\%$  (۴)  $96.6\%$

✓ پاسخ: گزینه «۲» در شرایط داده شده تلفات هسته همچنان  $۲\text{ kW}$  ثابت می‌ماند اما چون یکی از سیم‌بندی‌های ثانویه قطع شده لذا بار ترانسفورمر نصف می‌شود، در نتیجه تلفات مسی اولیه یک چهارم شده اما تلفات مسی ثانویه نصف می‌شود زیرا ثانویه دارای دو سیم‌بندی موازی است که یکی از آنها هنوز در مدار بوده و در جریان نامی خود کار می‌کند. لذا داریم:

$$\left. \begin{aligned} P_{fe} &= 2\text{ kW} \\ P_{cu_1} &= \frac{1}{4} \times 1/6 = 0/4\text{ kW} \\ P_{cu_2} &= \frac{1}{2} \times 2 = 1\text{ kW} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \% \eta = \frac{(\frac{1}{2} \times 1000)}{(\frac{1}{2} \times 1000) + 2 + (0/4 + 1)} \times 100 = 93/63\%$$

✓ مثال ۳۳: یک ترانسفورمر تک‌فاز  $۵۰۰/۲۰۰\text{ V}$  با قدرت نامی  $۱۰\text{ kVA}$  در سمت فشار ضعیف دارای دو سیم‌پیچی مشابه و موازی بوده و در سمت فشار قوی دارای یک سیم‌پیچی است. در حالت عادی تلفات هسته  $۱\text{ kW}$  و تلفات مسی در فشار قوی  $۵۰۰\text{ W}$  و در فشار ضعیف  $۱\text{ kW}$  است. بار ترانسفورمر دارای امپدانس ثابت بوده و توان ظاهری آن برابر قدرت نامی ترانسفورمر اما با ضریب قدرت  $۰/۸۵$  است. اگر یکی از سیم‌پیچ‌های فشار ضعیف قطع شود، راندمان ترانسفورمر چند درصد می‌گردد؟

۷۷ (۴)

۸۵ (۳)

۷۳ (۲)

۷۱ (۱)

✓ پاسخ: گزینه «۱» اولاً چون دو سیم‌پیچی ثانویه یا فشار ضعیف مشابه است، پس تلفات مسی هر یک برابر  $۵۰۰\text{ W}$  است. ثانیاً چون بار ترانسفورمر دارای امپدانس ثابت است، با قطع شدن یکی از سیم‌بندی‌های فشار ضعیف که در اینجا ثانویه است جریان بار تغییر نکرده لذا جریان سیم‌پیچی دیگر سمت فشار ضعیف دو برابر و در نتیجه تلفات مسی آن ۴ برابر می‌گردد. از طرفی چون توان مصرفی بار ثابت مانده لذا جریان فشار قوی (اولیه) و در نتیجه تلفات مسی آن بی‌تغییر می‌ماند؛ ضمناً چون ولتاژ و فرکانس نیز ثابت است پس تلفات آهنی تغییر نمی‌کند. لذا می‌توان گفت:


$$\Delta P_{\text{new}} = P_{\text{cuHV}_{\text{new}}} + P_{\text{cuLV}_{\text{new}}} + P_{fe} = 500 + (2^2 \times \frac{1000}{2}) + 1000 = 3500\text{ W}$$

حال که تلفات کل در شرایط جدید به دست آمده است می‌توان راندمان را در شرایط جدید به صورت زیر به دست آورد:

$$\eta_{\text{new}} = \frac{S_{\text{new}} \cos \varphi}{S_{\text{new}} \cos \varphi + \Delta P_{\text{new}}} = \frac{10 \times 0/85}{10 \times 0/85 + 3/5} = \frac{8/5}{12} = 0/71 = \% 71$$

### تست‌های تألیفی فصل چهارم - مبحث آزمایش‌های ترانسفورمرها / مقادیر نسبی (پریونیتی)

مثال ۱: در شکل زیر که مربوط به آزمایش بی‌باری یک ترانسفورمر  $V_{oc} = \frac{400}{110}$  است، راکتانس مغناطیس‌کننده این ترانسفورمر چند اهم است؟

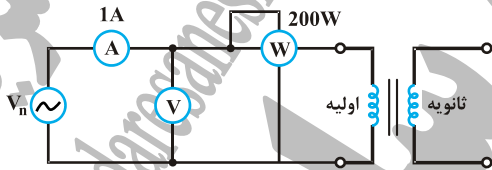


- (۱)  $\frac{800}{\sqrt{3}}$   
 (۲) ۸۰۰  
 (۳) ۴۰۰  
 (۴)  $\frac{400}{\sqrt{3}}$

پاسخ: گزینه «۱» مقدار ولت‌متر داده نشده است اما چون آزمایش در اولیه صورت گرفته مقدار آنرا همواره باید  $V = 400$  در نظر گرفت، لذا:

$$V_{oc} = 400 \text{ V}, I_{oc} = 1 \text{ A}, P_{oc} = 200 \text{ W} \Rightarrow R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{400^2}{200} = 800 \Omega \Rightarrow I_c = \frac{V_{oc}}{R_c} = \frac{400}{800} = 0.5 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_m = \sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2} = \sqrt{1^2 - 0.5^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A} \Rightarrow X_m = \frac{V_{oc}}{I_m} = \frac{400}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{800}{\sqrt{3}} \Omega$$

مثال ۲: در شکل زیر که مربوط به آزمایش بی‌باری یک ترانسفورمر  $V_{oc} = \frac{300}{150}$  در فرکانس  $50 \text{ Hz}$  است، اندازه اندوکتانس مغناطیس‌کننده از دید اولیه تقریباً چند هانری است؟ ( $\pi = 3$  فرض شود).

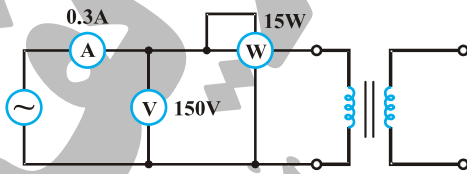

- (۱)  $1500\sqrt{2}$   
 (۲)  $\frac{2/5}{\sqrt{2}}$   
 (۳)  $5\sqrt{2}$   
 (۴)  $\frac{750}{\sqrt{2}}$

پاسخ: گزینه «۳» چون ولت‌متر مقدار  $V = 150$  را نشان داده و این عدد ولتاژ نامی ثانویه است پس آزمایش به طور قطع در ثانویه انجام شده است، در نتیجه پس از محاسبه باید مقادیر بدست آمده به سمت اولیه منتقل شوند زیرا مجهول تست از سمت اولیه خواسته شده است.

$$R_{c_r} = \frac{150^2}{15} = 1500 \Omega \Rightarrow I_{c_r} = \frac{150}{1500} = 0.1 \text{ A} \Rightarrow I_{m_r} = \sqrt{0.3^2 - 0.1^2} = 0.2\sqrt{2} \text{ A} \Rightarrow X_{m_r} = \frac{150}{0.2\sqrt{2}} = \frac{750}{\sqrt{2}} \Omega$$

مقادیر بدست آمده باید در مجذور ضریب تبدیل ضرب شوند تا از دید اولیه بدست آیند، لذا:

$$X_{m_1} = a^2 X_{m_r} = \left(\frac{300}{150}\right)^2 \times \frac{750}{\sqrt{2}} = \frac{3000}{\sqrt{2}} \Omega \Rightarrow L_{m_1} = \frac{X_{m_1}}{2\pi f} = \frac{3000}{2\pi \times 50} = 5\sqrt{2} \text{ H}$$

مثال ۳: در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورمر تک‌فاز  $V = \frac{120}{12}$  به قدرت  $1200 \text{ VA}$  نتایج زیر بدست آمده است. امپدانس معادل این ترانسفورمر از دید اولیه چند اهم است؟ ( $V_{sc} = 4 \text{ V}, I_{sc} = 100 \text{ A}, P_{sc} = 200 \text{ W}$ )

- (۱)  $(2 + j2\sqrt{3}) \times 10^{-2}$   
 (۲)  $2\sqrt{3} + j\sqrt{2}$   
 (۳)  $2 + j2\sqrt{3}$   
 (۴)  $(2\sqrt{3} + j\sqrt{2}) \times 10^{-2}$

پاسخ: گزینه «۳» ابتدا باید جریان‌های نامی ترانسفورمر را به دست آورد:



$$I_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} = \frac{1200}{120} = 10 \text{ A}, \quad I_{2n} = \frac{1200}{12} = 100 \text{ A}$$

از آنجائیکه  $I_{sc} = I_{2n}$  است پس آزمایش در ثانویه انجام شده (اما مجهول تست از دید اولیه است) لذا بعد از محاسبه باید مقادیر به اولیه برده شوند.

$$\begin{cases} R_{eq_r} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{200}{100^2} = 0.02 \Omega \\ |\bar{Z}_{eq_r}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{4}{100} = 0.04 \Omega \end{cases} \Rightarrow X_{eq_r} = \sqrt{|\bar{Z}_{eq_r}|^2 - R_{eq_r}^2} = \sqrt{(0.04)^2 - (0.02)^2} = 0.02\sqrt{3} \Omega$$

$$R_{eq_1} = \left(\frac{120}{12}\right)^2 \times 0.02 = 2 \Omega, \quad X_{eq_1} = \left(\frac{120}{12}\right)^2 \times 0.02\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \Omega \Rightarrow Z_{eq_1} = 2 + j2\sqrt{3} \Omega$$

**مثال ۴:** در مدار ترانسفورمر اتصال کوتاه شده شکل زیر اگر اتصال کوتاه در طرف فشار ضعیف انجام گرفته باشد، جریان مدار فشار ضعیف و ضریب توان فشار قوی چقدر است؟

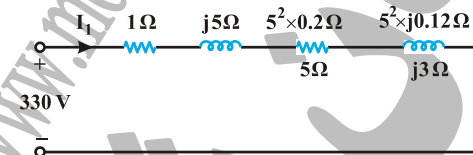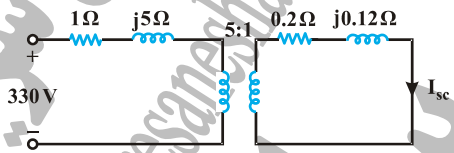

$$|\bar{I}_{sc_{HV}}| = \frac{V_{sc_{HV}}}{|\bar{Z}_{eq_{HV}}|} = \frac{330}{10} = 33A \Rightarrow |\bar{I}_{sc_{LV}}| = a |\bar{I}_{sc_{HV}}| = \frac{5}{1} \times 33 = 165A$$

$$\cos \varphi_{sc} = 0/6, I_{sc} = 33A \quad (1)$$

$$\cos \varphi_{sc} = 0/8, I_{sc} = 165A \quad (2)$$

$$\cos \varphi_{sc} = 0/8, I_{sc} = 33A \quad (3)$$

$$\cos \varphi_{sc} = 0/6, I_{sc} = 165A \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۴» با انتقال امپدانس‌ها به اولیه داریم:

$$\bar{Z}_{eq_{HV}} = (1 + j5) + j(5 + 3) = 6 + j8\Omega$$

$$\cos \varphi_{sc} = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 0/6 \quad \text{ضریب قدرت نیز برابر است با:}$$

با توجه به این امپدانس ورودی داریم:

**مثال ۵:** یک ترانسفورمر تکفاز ۵۰ Hz، وقتی که به منبع ۱۵V و ۵۰ Hz وصل می‌شود، جریان اتصال کوتاه ۳۰ A را در ضریب قدرت ۰/۲ پس فاز می‌کشد. هنگامی که همین ترانسفورمر توسط یک منبع ۱۵V و ۲۵Hz تغذیه شود، جریان اتصال کوتاه و ضریب قدرت آن چقدر خواهد بود؟

$$(1) \frac{15}{\sqrt{7}} \text{ و } \frac{15}{\sqrt{7}} \text{ A پس فاز} \quad (2) 150\sqrt{7} \text{ و } \frac{\sqrt{2}}{7} \text{ پس فاز} \quad (3) 30 \text{ A و } 0/2\sqrt{2} \text{ پس فاز} \quad (4) 30\sqrt{5} \text{ و } \frac{\sqrt{7}}{10} \text{ پس فاز}$$

پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید در فرکانس ۵۰ Hz با توجه به نتایج آزمایش اتصال کوتاه داده شده  $R_{eq}$  و  $X_{eq}$  ترانسفورمر را محاسبه نموده و سپس این مقادیر را به ازاء فرکانس ۲۵Hz تغییر داد لذا:

$$\begin{cases} \cos \varphi_{sc} = \frac{R_{eq_1}}{|\bar{Z}_{eq_1}|} = \frac{R_{eq_1}}{\sqrt{R_{eq_1}^2 + X_{eq_1}^2}} = 0/2 \\ |\bar{Z}_{eq_1}| = \frac{V_{sc_1}}{I_{sc_1}} \Rightarrow \sqrt{X_{eq_1}^2 + R_{eq_1}^2} = \frac{15}{30} = 0/5\Omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_{eq_1} = 0/1\Omega \\ X_{eq_1} = 0/2\sqrt{6}\Omega \end{cases}$$

در فرکانس ۲۵Hz مقاومت اهمی ترانسفورمر تغییر نمی‌کند اما راکتانس پراکنندگی و در نتیجه امپدانس کل آن به صورت زیر تغییر می‌کنند:

$$\begin{cases} R_{eq_2} = 0/1\Omega \\ X_{eq_2} = X_{eq_1} \times \frac{f_2}{f_1} = 0/2\sqrt{6} \times \frac{25}{50} \Rightarrow X_{eq_2} = 0/1\sqrt{6}\Omega \end{cases} \Rightarrow |\bar{Z}_{eq_2}| = \sqrt{0/1^2 + (0/1\sqrt{6})^2} = 0/1\sqrt{7}\Omega$$

با توجه به امپدانس کوتاه به دست آمده می‌توان جریان و ضریب قدرت را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$|\bar{I}_{sc_2}| = \frac{V_{sc_2}}{|\bar{Z}_{eq_2}|} = \frac{15}{0/1\sqrt{7}} = \frac{15}{\sqrt{7}} \text{ A} \quad \text{و} \quad \cos \varphi_{sc} = \frac{R_{eq_2}}{Z_{eq_2}} = \frac{0/1}{0/1\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7} \text{ lag}$$

**مثال ۶:** در یک ترانسفورمر تکفاز با  $S_n = 100 \text{ kVA}$  و  $Z_{eq} = (2 + j3)\%$  ضریب توان ترانسفورمر تحت ولتاژ و فرکانس نامی در آزمایش

بی‌باری برابر ۰/۲۵ است. اگر راندمان این ترانسفورمر در ۰/۸ بار نامی ماکزیمم شود، جریان بی‌باری نامی ترانسفورمر چند درصد جریان نامی آن است؟

$$(1) 6\% \quad (2) 5/12\% \quad (3) 4/78\% \quad (4) 3/5\%$$

پاسخ: گزینه «۲» از آنجایی که مقدار پریونیتی تلفات مسی نامی با مقدار پریونیتی مقاومت اهمی معادل سیم‌بندی‌ها برابر است داریم:

$$P_{cu_n} = R_{eq} = 0/02 P.U$$

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = 0.8 \Rightarrow P_{fe} = 0.64 \times 0.02 = 0.0128 \text{ P.U.}$$

با اعمال این تلفات به رابطه ضریب بار حداکثر می‌توان نوشت:

چون در حالت P.U هستیم  $V_{oc} = V_n = 1 \text{ P.U}$  است لذا داریم:

$$P_{fe} = P_{oc} = V_{oc} I_{oc} \cos \phi_{oc} \Rightarrow 0.0128 = 1 \times I_{oc_{pu}} \times 0.25 \Rightarrow I_{oc} = 0.0512 \text{ P.U.}$$

از آنجایی که جریان نامی 1 P.U است لذا جریان بی‌باری 5/12 % آن است.

**مثال ۷:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز تلفات آهنی 5 % توان نامی است. اگر راندمان حداکثر این ترانسفورمر در باری با ضریب قدرت  $\frac{2\sqrt{2}}{5}$  پس‌فاز

برابر 80 % باشد، راندمان آن در نصف بار نامی با ضریب قدرت 0.85 پیش‌فاز چند درصد است؟

(۴) 95 %

(۳) 90 %

(۲) 85 %

(۱) 80 %

پاسخ: گزینه «۲» چون تلفات آهنی پریونیتی داده شده است بهتر است رابطه  $\eta_{max}$  را به صورت زیر برحسب کمیات پریونیتی نوشت:

$$\eta_{max} = \frac{K_{cm} \cos \phi}{K_{cm} \cos \phi + 2P_{fe} (P.U)} \Rightarrow 0.8 = \frac{K_{cm} \times 1 \times 0.4\sqrt{2}}{K_{cm} \times 1 \times 0.4\sqrt{2} + 2 \times 0.05} \Rightarrow K_{cm} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

حال که ضریب بار حداکثر به دست آمده است می‌توان با توجه به تلفات آهنی داده شده، تلفات مسی نامی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_{cu_n} = 0.1 \text{ P.U یا } 10 \%$$

راندمان در نصف بار نامی ( $K_c = \frac{1}{2}$ ) با ضریب قدرت 0.85 به صورت زیر به دست آورد:

$$\eta = \frac{K_c \cos \phi}{K_c \cos \phi + K_c^2 P_{cu_n} (P.U) + P_{fe} (P.U)} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.85}{\frac{1}{2} \times 0.85 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 0.1 + 0.05} = 0.85 \text{ یا } 85 \%$$

**مثال ۸:** امپدانس سری یک ترانسفورمر تک‌فاز با نسبت تبدیل  $\frac{1}{4}$  از دید فشار ضعیف به صورت  $Z_{eq} = 3 + j4\Omega$  داده شده است. ولتاژ نامی ثانویه

این ترانسفورمر 500V و توان نامی آن 1250 VA است. حداکثر جریان اتصال کوتاه در سمت فشار قوی هنگامی که فشار ضعیف اتصال کوتاه شده است، چند برابر جریان نامی آن است؟

(۴) 10

(۳) 20

(۲) 30

(۱) 40

پاسخ: گزینه «۴» برای محاسبه جریان اتصال کوتاه باید امپدانس پریونیتی ترانسفورمر را محاسبه نمود؛ لذا:

$$\left\{ \begin{array}{l} |\bar{Z}_{eq} (P.U)| = \frac{|\bar{Z}_{eqLV} (\Omega)|}{Z_{bLV}} = \frac{|Z_{eqLV} (\Omega)|}{\frac{V_{bLV}^2}{S_b}} \Rightarrow |\bar{Z}_{eq} (P.U)| = \frac{\sqrt{3^2 + 4^2}}{250^2} = 0.1 \text{ P.U} \\ V_{nHV} = 500 \text{ V} \xrightarrow{a=\frac{1}{4}} V_{nLV} = 250 \text{ V} \end{array} \right.$$

دقت شود که چون نسبت تبدیل ترانسفورمر کوچکتر از 1 است، افزایش یافته بوده لذا فشار قوی آن در ثانویه قرار دارد. حال که امپدانس درصد محاسبه شده از آنجایی که جریان اتصال واقعی ترانسفورمر همواره عکس امپدانس درصد آن است، لذا داریم:

$$I_{sc} (P.U) = \frac{1}{Z_{eq} (P.U)} = \frac{1}{0.1} = 10$$

یعنی جریان اتصال کوتاه 10 P.U بوده و یا جریان اتصال کوتاه 10 برابر جریان نامی است. دقت شود که در حالتی پریونیتی جریان‌های دو سمت ترانسفورمر همواره با یکدیگر برابر هستند.



## تست‌های تألیفی فصل چهارم - مبحث افت ولتاژ و درصد تنظیم ترانسفورمرها / ترانسفورمرهای انشعاب‌دار

کج مثال ۱: در یک ترانسفورمر تک‌فاز  $\frac{220}{110} V$  امیدانس شاخه سری از دید ثانویه  $Z_{eq} = 1 + j\sqrt{3}\Omega$  است. چنانچه جریان بار برابر  $5 \angle -3^\circ$  آمپر

بوده و از جریان بی‌باری صرف‌نظر گردد اندازه بردار افت ولتاژ از دید اولیه کدام است؟

- ۱۰V (۱)      ۲۰V (۲)      ۵V (۳)      ۴۰V (۴)

پاسخ: گزینه «۲» چون امیدانس و جریان داده شده مربوط به ثانویه می‌باشند، داریم:

$$\Delta \bar{V}_{eq_r} = (R_{eq_r} + jX_{eq_r}) \bar{I}_r = (1 + j\sqrt{3}) 5 \angle -3^\circ = (2 \angle 60^\circ) (5 \angle -3^\circ) = 10 \angle 3^\circ V \Rightarrow |\Delta \bar{V}_{eq_r}| = 10 V$$

$$\frac{|\Delta \bar{V}_{eq_1}|}{|\Delta \bar{V}_{eq_r}|} = a \Rightarrow \frac{|\Delta \bar{V}_{eq_1}|}{10} = \left(\frac{220}{110}\right) \Rightarrow |\Delta \bar{V}_{eq_1}| = 20 V$$

روش دیگر: می‌توان امیدانس و جریان ثانویه را به اولیه منتقل نموده و مستقیماً افت ولتاژ اولیه را یافت، یعنی:

$$Z_{eq_1} = a^2 Z_{eq_r} = \left(\frac{220}{110}\right)^2 (1 + j\sqrt{3}) = 4 + j4\sqrt{3}\Omega$$

$$\Delta \bar{V}_{eq_1} = (R_{eq_1} + jX_{eq_1}) \frac{\bar{I}_r}{a} = (4 + j4\sqrt{3}) \frac{5}{2} \angle -3^\circ = (8 \angle 60^\circ) 2.5 \angle -3^\circ = 20 \angle 3^\circ V \Rightarrow |\Delta \bar{V}_{eq_1}| = 20 V$$

کج مثال ۲: از آزمایش اتصال کوتاه بر روی یک ترانسفورمر یک‌فاز  $10 kVA$  و  $\frac{1000}{400} V$  نتایج  $100 W$ ،  $10 A$ ،  $100 V$  حاصل شده است. این


ترانسفورمر، بارنامی خود را تحت ضریب توان واحد در اتصال به شبکه  $1 kV$  تحویل می‌نماید. اختلاف فاز بین ولتاژ جریان اولیه کدام است؟

- $\cos^{-1} 0.06$  (۱)       $\sin^{-1} 0.08$  (۲)       $-\cos^{-1} 0.06$  (۳)       $-\sin^{-1} 0.06$  (۴)

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید سمت آزمایش مشخص گردد لذا باید جریان‌های نامی ترانسفورمر را محاسبه نمود:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} = \frac{10 \times 10^3}{1000} = 10 A, \quad I_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}} = \frac{10 \times 10^3}{400} = 25 A$$

از آنجایی که  $I_{sc}$  داده شده در نتایج آزمایش برابر  $I_{1n}$  است لذا آزمایش در اولیه انجام شده پس می‌توان مدار معادل تقریبی زیر را برای آن رسم نمود:

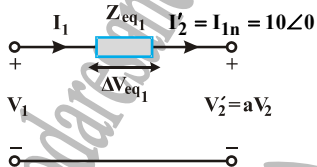

$$|\bar{Z}_{eq_1}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$\Rightarrow \bar{Z}_{eq_1} = (10 \times 0.06) + j(10 \times 0.08) = 6 + j8 \Omega$$

$$\cos \varphi_{sc} = \frac{P_{sc}}{V_{sc} I_{sc}} = \frac{600}{1000 \times 10} = 0.06$$

چون ضریب قدرت واحد است ولتاژ و جریان  $V_1'$  و  $I_1'$  هم فاز بوده و با ولتاژ  $V_1$  به اندازه  $\alpha$  اختلاف زاویه دارند لذا اگر  $V_1'$  به عنوان مبنا انتخاب گردد داریم:

$$\bar{V}_1' = \bar{V}_1 - \bar{Z}_{eq_1} \bar{I}_1 \Rightarrow |V_1'| \angle 0 = (1000 \angle \alpha) - (6 + j8) 10 \angle 0$$

با تبدیل این فرم قطبی به فرم دکارتی داریم:

$$|\bar{V}_1'| + j0 = (1000 \cos \alpha + j1000 \sin \alpha) - 60 - j80 = (1000 \cos \alpha - 60) + j(1000 \sin \alpha - 80)$$

یک تساوی مختلط در صورتی برقرار است که اجزاء حقیقی و موهومی هر دو طرف نظیر به نظیر یکسان باشند لذا:

$$|\bar{V}_1'| = 1000 \cos \alpha - 60 \Rightarrow 0 = 1000 \sin \alpha - 80$$

$$\sin \alpha = 0.08 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1} 0.08$$

از معادله دوم داریم:

دقت شود که چون مدار تماماً شامل المان‌های سلفی است پس می‌توان گفت ولتاژ مدار اولیه به اندازه این زاویه جلوتر از جریان آن است یعنی

$$\varphi_1 = \varphi_V - \varphi_I = \alpha - 0 = \sin^{-1} 0.08 - 0 = \sin^{-1} 0.08$$

**مثال ۳:** در یک ترانسفورمر تکفاز افت ولتاژ اهمی از دید ثانویه ۲۷ و افت ولتاژ پراکندگی نیز ۳۷ است اگر ولتاژ ثانویه ۱۰۰ ولت و ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز باشد درصد تنظیم ولتاژ چقدر است؟

- (۱) ۳/۴% (۲) ۳/۴% - (۳) ۱% (۴) صفر

**پاسخ:** گزینه «۱» با توجه به مقادیر داده شده برای مولفه‌های افت ولتاژ و مشخص بودن ضریب قدرت داریم: (دقت شود که چون بار پس فاز یعنی اهمی سلفی است باید از علامت مثبت در رابطه افت ولتاژ تقریبی استفاده نمود)

$$\% V.R = \frac{|\Delta \bar{V}_{eq_r}|}{|\bar{V}_{r_n}|} \times 100 = \frac{(V_w \cos \varphi + V_x \sin \varphi)}{100} \times 100 = \frac{(2 \times 0/8) + (3 \times 0/6)}{100} \times 100 = 3/4\%$$

$$\cos \varphi = 0/8 \Rightarrow \sin \varphi = 0/6$$

یعنی در بارداری ولتاژ ثانویه ۳/۴% افت می‌کند.

**مثال ۴:** یک ترانسفورمر تکفاز  $\frac{2300}{230} V$  دارای مقاومت معادل ۰/۱۵ P.U و راکتانس نشتی معادل ۰/۰۴ P.U است. به ازای ولتاژ اولیه ۲۳۰۰ V، ولتاژ ترمینال ثانویه در بار کامل و ضریب توان ۰/۸ پس فاز چند ولت می‌شود؟

- (۱) ۲۰۹ V (۲) ۲۱۶ V (۳) ۲۳۰ V (۴) ۲۲۲ V

**پاسخ:** گزینه «۴» با توجه به مقادیر پریونیتی داده شده و اینکه درصد تنظیم در بار نامی ( $K_c = 1$ ) خواسته شده داریم:

$$\% V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi + X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = 1 \times [(0/15 \times 0/08) + (0/04 \times 0/06)] \times 100 \Rightarrow \% V.R = \% 3/6$$

از آنجایی که مقدار درصد تنظیم ولتاژ در اولیه و ثانویه یک مقدار است این عدد نشان می‌دهد که ولتاژ ثانویه در بار کامل ۳/۶% کمتر از بی‌باری است، لذا:

$$\% V.R = \frac{V_{NL_r} - V_{FL_r}}{V_{FL_r}} \times 100 \Rightarrow \% 3/6 = \frac{2300 - V_{FL_r}}{V_{FL_r}} \times 100 \Rightarrow V_{FL_r} = 222 V$$

**مثال ۵:** تنظیم ولتاژ یک ترانسفورمر تکفاز هنگامی که در بار کامل و ضریب قدرت واحد کار کند، ۱۰% و هنگامی که در همان بار و ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز باشد، ۱۵% خواهد بود. اگر ترانسفورمر، نصف بار کامل را در ضریب قدرت ۰/۸ پیش فاز تحویل دهد، تنظیم ولتاژ برابر است با:

- (۱) ۷/۵% (۲) ۳% (۳) ۰/۵% (۴) ۱/۳%

**پاسخ:** گزینه «۳» در بار کامل و ضریب توان واحد داریم:


در بار کامل ( $K_c = 1$ ) با ضریب توان ۰/۸  $\cos \varphi = 0/8$  پس فاز داریم:

$$1 \times [(R_{eq} (P.U) \cos \varphi) + (X_{eq} (P.U) \sin \varphi)] = 0/15 \Rightarrow [(0/15 \times 0/8) + (0/06 \times X_{eq} (P.U))] = 0/15 \Rightarrow X_{eq} (P.U) = 0/117 P.U$$

در نصف بار کامل ( $K_c = 0/5$ ) و ضریب توان ۰/۸ پیش فاز داریم:

$$\% V.R = K_c [(R_{eq} (P.U) \cos \varphi) - (X_{eq} (P.U) \sin \varphi)] \times 100 = 0/5 [(0/15 \times 0/8) - (0/06 \times 0/117)] \times 100 \Rightarrow \% V.R = 0/49\% = 0/5\%$$

**مثال ۶:** منحنی تغییرات تلفات در یک ترانسفورمر تکفاز بقدرت ۵۰ kVA نسبت به جریان بار بصورت شکل زیر می‌باشد. اگر تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر در یک بار خاص با ضریب قدرت ۰/۸ حداکثر گردد راکتانس پراکندگی آن چند P.U است؟

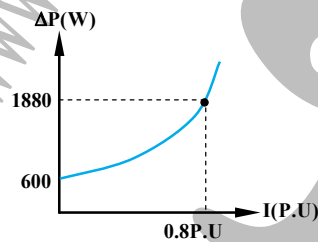

- (۱) ۰/۰۲  
(۲) ۰/۰۳  
(۳) ۰/۰۴  
(۴) ۰/۰۱

**پاسخ:** گزینه «۲» با توجه به منحنی داده شده در ضریب بار ۰/۸ تلفات کل که مجموع تلفات مسی و آهنی است ۱۸۸۰ W می‌باشد و چون طبق همین منحنی تلفات آهنی برابر ۶۰۰ W است تلفات مسی در بار مذکور برابر  $P_{cu} = 1880 - 600 = 1280 W$  است. با توجه به اینکه تلفات مسی در ۰/۸ بار نامی در دسترس است، تلفات مسی نامی را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$K_c^2 P_{cu_n} = 1280 \xrightarrow{K_c = 0/8} 0/64 P_{cu_n} = 1280 \Rightarrow P_{cu_n} = 2000 W$$

با توجه به قدرت ترانسفورمر می‌توان تلفات مسی نامی پریونیتی که برابر مقاومت اهمی پریونیتی ترانسفورمر است را بصورت زیر بدست آورد.

$$P_{cu_n}(P.U) = \frac{P_{cu_n}}{S_b} = \frac{2000}{50000} = 0.04 P.U = R_{eq}(P.U)$$

$$\cos \varphi_{max} = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} \Rightarrow 0.8 = \frac{0.04}{Z_{eq}} \Rightarrow Z_{eq} = 0.05 P.U$$


از طرفی چون ضریب قدرت بار با تنظیم حداکثر داده شده می‌توان نوشت:

$$Z_{eq} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} \Rightarrow X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{0.05^2 - 0.04^2} = 0.03 P.U$$

نکته قابل توجه در این تست عدد  $1880 W$  است که مربوط به تلفات کل ترانسفورمر می‌باشد نه تلفات مسی آن.

**مثال ۷:** تغییرات تلفات یک ترانسفورمر تک‌فاز نسبت به تغییر بار به صورت شکل زیر داده شده است. اگر حداقل درصد تنظیم ولتاژ این

ترانسفورمر ۵- درصد باشد، حداکثر تنظیم ولتاژ آن چند درصد است؟

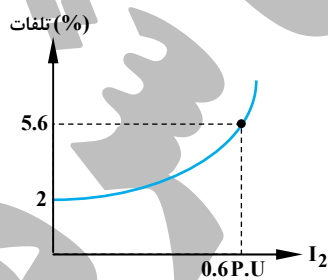

- (۱)  $5\sqrt{2}\%$
- (۲)  $7\sqrt{5}\%$
- (۳)  $12\sqrt{2}\%$
- (۴)  $5\sqrt{5}\%$

**پاسخ:** گزینه «۴» در منحنی تلفات کل برحسب جریان، مقدار تلفات به ازاء  $I_2 = 0.6$  همان تلفات آهنی است که در این مسئله طبق منحنی داده

شده برابر ۲٪ است. تفاضل این تلفات با تلفات کل برابر  $3/6\% - 2\% = 5/6\%$  بوده که همان تلفات مسی در ۶۰٪ بار نامی ( $K_C = 0.6 P.U$ ) است؛ لذا با توجه به رابطه مربوط به تلفات مسی داریم:

$$P_{cu} = K_C^2 P_{cu_n} \Rightarrow 0.036 = 0.6^2 P_{cu_n} \Rightarrow P_{cu_n} = 0.1 P.U = 10\% = R_{eq}$$

$$V.R_{min} = -X_{eq} \Rightarrow X_{eq} = 0.05 = 5\%$$

از طرفی چون حداقل تنظیم ولتاژ نیز ۵- درصد داده شده داریم:

حال که  $R_{eq}$  و  $X_{eq}$  به دست آمده است می‌توان حداکثر تنظیم ولتاژ را که همواره در بار نامی برابر امیدانس درصد ترانسفورمر است به صورت زیر به

$$V.R_{max} = |Z_{eq}| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.18$$

دست آورد:

دقت شود که چون اعداد  $R_{eq}$  و  $X_{eq}$  به صورت درصدی در رابطه قرار داده شده‌اند، پاسخ نیز مستقیماً به صورت درصدی به دست می‌آید.

**مثال ۸:** یک ترانسفورمر تک‌فاز در هنگام آزمایش بی‌باری توان  $2000 W + j0.2 P.U$  و در آزمایش اتصال کوتاه توان  $3000 W + j0.4 P.U$  را جذب

می‌کند. حداکثر تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر در هنگام کار با راندمان حداکثر چند درصد است؟

$$\frac{5}{\sqrt{2}} \quad (۴)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{5} \quad (۳)$$

$$5\sqrt{2} \quad (۲)$$

$$5 \quad (۱)$$

**پاسخ:** گزینه «۴» توان حقیقی جذب شده در آزمایش بی‌باری همان تلفات آهنی نامی است لذا با توجه به توان آزمایش بی‌باری داریم:

$$S_{oc} = P_{oc} + jQ_{oc} = 0.015 + j0.2 P.U \Rightarrow P_{oc} = P_{fe} = 0.015 P.U$$

و به طور مشابه توان حقیقی جذب شده در آزمایش اتصال کوتاه همان تلفات مسی نامی است لذا از آزمایش اتصال کوتاه داریم:

$$S_{sc} = P_{sc} + jQ_{sc} = 0.03 + j0.4 P.U \Rightarrow \begin{cases} P_{sc} = P_{cu_n} = 0.03 P.U = R_{eq}(P.U) \\ Q_{scp.U} = 0.4 P.U = X_{eq}(P.U) \end{cases}$$

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{0.015}{0.03}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

حال که تلفات مسی نامی و آهنی به دست آمده‌اند، ضریب بار حداکثر را می‌توان به صورت مقابل به دست آورد:

چون طبق گفته تست، ترانسفورمر در حال کار با راندمان حداکثر است پس ضریب بار آن نیز برابر ضریب بار حداکثر است یعنی  $K_C = K_{cm}$  می‌باشد،

$$V.R_{max} = K_C Z_{eq}(P.U) = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{0.03^2 + 0.4^2} = 0.5/\sqrt{2}$$

لذا تنظیم بار حداکثر را می‌توان به صورت مقابل به دست آورد:

**کلمه مثال ۹:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز هنگامی که بار نامی با ضریب قدرت  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  از ثانویه اخذ می‌شود، درصد تنظیم ولتاژ حداکثر می‌گردد. در این ترانسفورمر زاویه بین ولتاژ و جریان ثانویه چقدر باشد تا درصد تنظیم ولتاژ صفر گردد؟

- (۱) ۶۰ (۲) -۶۰ (۳) ۳۰ (۴) -۳۰

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به این که راندمان حداکثر در ضریب قدرت  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  رخ می‌دهد، پس می‌توان نوشت:

$$\cos \varphi_{\max} = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow Z_{eq} = \frac{2}{\sqrt{3}} R_{eq}$$

از طرفی در بار بحرانی که تنظیم ولتاژ صفر می‌گردد، داریم:

$$\cos \varphi_{cr} = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{\sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}}{Z_{eq}} = \frac{\sqrt{\frac{4}{3} R_{eq}^2 - R_{eq}^2}}{\frac{2}{\sqrt{3}} R_{eq}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_{cr} = -\cos^{-1} \frac{1}{2} = -60^\circ$$

$$\varphi_{cr} = \varphi_{\max} - 90^\circ = \cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} - 90^\circ = -60^\circ$$

روش دوم: همواره رابطه بین  $\varphi_{cr}$  و  $\varphi_{\max}$  به صورت مقابل است:

توجه شود که همواره درصد تنظیم صفر در بار اهمی خازنی ( $\varphi < 0$ ) رخ می‌دهد.

**کلمه مثال ۱۰:** یک ترانسفورمر تک‌فاز  $\frac{250}{100}$  V به قدرت  $2/5$  kVA را از سمت اولیه مورد آزمایش‌های بی‌باری و اتصال کوتاه تحت شرایط نامی قرار

می‌دهیم. این ترانسفورمر در آزمایش بی‌باری توان ظاهری  $S_{oc} = (200 + j400)$  VA و در آزمایش اتصال کوتاه توان  $S_{sc} = (400 + j500)$  VA را جذب می‌کند. هنگامی که این ترانسفورمر بار اهمی سلفی با ضریب قدرت  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  پس‌فاز را طوری تغذیه می‌کند که راندمان آن حداکثر گردد، درصد تنظیم ولتاژ

در این حالت چقدر است؟

- (۱) ۹٪ (۲) ۱۴٪ (۳) ۱۸٪ (۴) ۷٪

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به این که هر دو آزمایش در شرایط نامی صورت گرفته است، لذا داریم:

$$S_{oc} = 200 + j400 \Rightarrow P_{fe} = P_{oc} = 200 \text{ W}, \quad S_{sc} = 400 + j500 \Rightarrow P_{cu_n} = 400 \text{ W}$$

ضمناً چون آزمایش‌ها در سمت اولیه و تحت مقادیر نامی صورت گرفته‌اند، داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_{sc} = X_{eq_1} I_{1n}^2 = 500 \Rightarrow X_{eq_1} = \frac{500}{10^2} = 5 \Omega \Rightarrow X_{eq} (\text{P.U.}) = \frac{X_{eq} (\Omega)}{Z_b} = \frac{5}{\frac{250^2}{2500}} = 0.2 \text{ P.U.} \\ P_{sc} = R_{eq} I_{1n}^2 = 400 \Rightarrow R_{eq_1} = \frac{400}{10^2} = 4 \Omega \Rightarrow R_{eq} (\text{P.U.}) = \frac{R_{eq} (\Omega)}{Z_b} = \frac{4}{\frac{250^2}{2500}} = 0.16 \text{ P.U.} \\ I_{1n} = \frac{2500}{250} = 10 \text{ A} \end{array} \right.$$

چون درصد تنظیم ولتاژ در شرایط  $\eta_{\max}$  خواسته شده است، باید  $K_{cm}$  را نیز محاسبه کنیم؛ لذا:

حال که تمامی مقادیر موردنیاز محاسبه شده‌اند با جایگذاری در رابطه تنظیم ولتاژ داریم:  $(\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \frac{\sqrt{2}}{2})$

$$\% V.R = K_{cm} (R_{eq} (\text{P.U.}) \cos \varphi \pm X_{eq} (\text{P.U.}) \sin \varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2} (0.16 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 0.2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}) = 0.18 \text{ یا } 18\%$$

**مثال ۱۱:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز به قدرت  $10 \text{ kVA}$  تلفات آهنی  $400 \text{ W}$  و تلفات کل در  $8\%$  بار نامی  $1040 \text{ W}$  است. این ترانسفورمر هنگامی که باری با ضریب قدرت  $0.6$  پیش‌فاز را تغذیه می‌کند، دارای تنظیم ولتاژ صفر است. حداکثر تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر در نصف بار نامی چند درصد است؟

۲/۵ (۴)

۶/۲۵ (۳)

۷/۵ (۲)

۱۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به تلفات داده شده داریم:

$$\begin{cases} \Delta P |_{K_c=0.8} = 1040 \text{ W} = P_{fe} + P_{cu} \\ P_{fe} = 400 \text{ W} \end{cases} \Rightarrow P_{cu} |_{K_c=0.8} = 640 \text{ W} \Rightarrow P_{cu} = K_c^2 P_{cu_n} \Rightarrow P_{cu_n} = \frac{640}{0.8^2} = 1000 \text{ W}$$

با پریونیت کردن تلفات فوق می‌توان مقاومت پریونیتی را یافت لذا:

$$R_{eq} (P.U) = P_{cu_n} (P.U) = \frac{P_{cu_n}}{S_n} = \frac{1000}{10000} = 0.1 P.U$$

ضریب قدرت بحرانی نیز برابر  $0.6$  داده شده لذا:

$$\cos \varphi_{cr} = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = 0.6 \Rightarrow \frac{\sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}}{Z_{eq}} = 0.6 \Rightarrow Z_{eq}^2 - R_{eq}^2 = 0.36 Z_{eq}^2 \Rightarrow 0.64 Z_{eq}^2 = R_{eq}^2 \Rightarrow |Z_{eq}| = \frac{0.1}{0.8} = 0.125$$

حال که امپدانس درصد ترانسفورمر به دست آمده است تنظیم ولتاژ حداکثر به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$V.R_{max} = K_c |Z_{eq}| = \frac{1}{2} \times 0.125 = 0.0625 P.U = 6.25\%$$

**مثال ۱۲:** حداکثر تنظیم ولتاژ یک ترانسفورمر تک‌فاز در بار نامی دو برابر حداقل تنظیم ولتاژ آن در نصف بار نامی است. تلفات مسی این

ترانسفورمر در  $\frac{1}{4}$  بار نامی چند پریونیت است؟

۰/۰۳ (۴)

۰/۰۴ (۳)

۰/۰۱ (۲)

صفر (۱)

پاسخ: گزینه «۱» طبق گفته صورت تست داریم:

$$V.R_{max} |_{K_c=1} = 2 \times V.R_{min} |_{K_c=\frac{1}{2}} \Rightarrow 1 \times Z_{eq} = 2 \times \frac{1}{2} \times X_{eq} \Rightarrow Z_{eq} = X_{eq}$$

چون  $Z_{eq} = X_{eq}$  است، پس  $R_{eq} = 0\%$  صفر می‌باشد که این امر به معنی صفر بودن تلفات مسی ترانسفورمر است.

**مثال ۱۳:** در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورمر به ازای اعمال پنج درصد ولتاژ نامی، جریان اتصال کوتاه نامی در مدار برقرار می‌شود. در صورتیکه

مقاومت معادل سیم‌پیچ‌ها  $R = 0.03 P.U$  باشد، تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر به ازای بار نامی با ضریب قدرت  $0.8$  پس فاز، چقدر است؟

۰/۰۶۱ P.U (۴)

۰/۰۵۶ P.U (۳)

۰/۰۴۸ P.U (۲)

۰/۰۴۰ P.U (۱)

پاسخ: گزینه «۲» چون در  $5\%$  ولتاژ نامی جریان اتصال کوتاه، نامی شده پس  $Z_{eq} = 5\%$  می‌باشد لذا:

$$\begin{cases} Z_{eq} = 5\% \\ R_{eq} = 3\% \end{cases} \Rightarrow X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4\% \Rightarrow X_{eq} = 0.04 P.U$$

با توجه به  $R_{eq}$  و  $X_{eq}$  به دست آمده در بار نامی ( $K_c = 1$ ) با ضریب قدرت  $0.8$  پس فاز داریم:

$$\% V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi + X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = 1 \times (0.03 \times 0.8 + 0.04 \times 0.6) \times 100 = 4.8\% \approx 0.048 P.U$$

مثال ۱۴: در یک ترانسفورمر تکفاز با مشخصات زیر تنظیم ولتاژ در بار کامل  $V = 230$  با ضریب توان  $0.8$  پس فاز چقدر است؟

$$\frac{400}{230} V - 50 \text{ Hz} - 4/6 \text{ kVA} - Z_{eq_{HV}} = 0.9 + j1/8 \Omega$$

% ۵/۲ (۱)      % ۱ (۲)      % ۲/۶ (۳)      % ۳/۱ (۴)

پاسخ: گزینه «۱» چون تنظیم ولتاژ در بار کامل خواسته شده باید از جریان‌های نامی استفاده نمود لذا:

$$a = \frac{400}{230} = \sqrt{3}, \quad |\bar{I}_{rn}| = \frac{S_n}{V_{rn}} = \frac{4/6 \times 10^3}{230} = 20 \text{ A}$$

$$Z_{eq_{LV}} = \frac{1}{a^2} Z_{eq_{HV}} = \frac{1}{(\sqrt{3})^2} (0.9 + j1/8) = 0.3 + j0.6 \Omega, \quad \cos \phi = 0.8 \Rightarrow \sin \phi = 0.6$$

با توجه به رابطه اصلی درصد تنظیم ولتاژ و در نظر گرفتن علامت مثبت در این رابطه به دلیل اهمی سلفی بودن بار داریم:

$$\% V.R = \frac{(R_{eq_r} \cos \phi_r \pm X_{eq_r} \sin \phi_r) |I_{rn}|}{|\bar{V}_{rn}|} \times 100 = \frac{[(0.3 \times 0.8) + (0.6 \times 0.6)] \times 20}{230} \times 100 = 5/2 \%$$

مثال ۱۵: نتایج آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورمر تکفاز  $400V/2000$  به قدرت  $8 \text{ kVA}$  از دید فشار قوی به صورت  $80V - 4A - 160W$

است اگر بخواهیم ولتاژ ثانویه در بار کامل با ضریب قدرت  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  پس فاز برابر  $400V$  باشد ولتاژ اعمالی به فشار قوی چند ولت باید باشد؟

% ۲۰۹۳۷ (۴)      % ۲۰۱۲۷ (۳)      % ۲۱۱۳۷ (۲)      % ۲۰۶۹۷ (۱)

پاسخ: گزینه «۱» اگر بخواهیم ولتاژ ترمینال‌های ترانسفورمر در بار نامی دقیقاً برابر ولتاژ ترمینال‌های آن در بی باری (یا همان ولتاژ نامی) باشد

باید ولتاژ اعمالی به اولیه کمی بیشتر از مقدار نامی گردد مقدار این افزایش دقیقاً به اندازه افت ولتاژ داخلی ترانسفورمر (از سمت فشار قوی) بوده و یا به صورت درصد برابر درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورمر است پس برای حل این تست می‌توان از دو روش استفاده نمود یکی محاسبه  $(\Delta V_{eq_1})$  و دیگری محاسبه  $(\% V.R)$  که در اینجا از روش دوم استفاده می‌کنیم. با توجه به نتایج داده شده چون با اعمال  $80V$  به اولیه جریان نامی  $(4A)$  از اولیه عبور نموده پس ولتاژ اتصال کوتاه نامی  $80V$  بوده لذا با تقسیم این عدد بر ولتاژ نامی اولیه امپدانس پریونیتی ترانسفورمر قابل استخراج است.

$$Z_{eq}(P.U) = V_{sc}(P.U) = \frac{V_{sc1}}{V_{b1}} = \frac{V_{sc1}}{V_{in}} = \frac{80}{2000} = 0.04, \quad \phi_r = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ, \quad \theta_{sc} = \cos^{-1}\left(\frac{P_{sc}}{V_{sc} I_{sc}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{160}{80 \times 4}\right) = 60^\circ$$

با جایگذاری این مقادیر در رابطه درصد تنظیم ولتاژ در بار کامل  $(K_c = 1)$  داریم:

$$\% V.R = K_c Z_{eq}(P.U) \cos(\theta_{sc} - \phi_r) \times 100 \Rightarrow \% V.R = 1 \times 0.04 \cos(60^\circ - 30^\circ) \times 100 = 2\sqrt{3} \%$$

پس اگر ولتاژ اعمالی به اولیه به اندازه  $2\sqrt{3} \%$  بیشتر شود ولتاژ ثانویه در بار موردنظر در مقدار نامی تثبیت می‌گردد لذا:

$$V_1(\text{new}) = (1 + 0.02\sqrt{3}) V_{in} = 2069/3V$$

دقت شود که اگر  $V_{sc}$  داده شده ولتاژ اتصال کوتاه نامی نباشد باید ابتدا ولتاژ اتصال کوتاه نامی را محاسبه نموده و سپس این روش را به کار برد.

مثال ۱۶: در یک ترانسفورمر  $500V/2500$  به قدرت  $50 \text{ kVA}$  دارای مقاومت‌های اهمی و القایی به ترتیب  $0.1 \Omega$  و  $0.2 \Omega$  در سمت فشار ضعیف و

$50 \Omega$  و  $12 \text{ mH}$  در سمت فشار قوی است. تنظیم ولتاژ این ترانسفورماتور در نصف بار نامی با ضریب قدرت  $0.6$  پس فاز چند درصد است؟

% ۴/۲۱ (۴)      % ۷/۴ (۳)      % ۱/۵۲ (۲)      % ۷/۶ (۱)

پاسخ: گزینه «۳» برای محاسبه درصد تنظیم ولتاژ ابتدا باید افت ولتاژ کلی ترانسفورمر را محاسبه نمود برای این منظور چون تنظیم ولتاژ در نصف

$$I_r = \frac{1}{2} \times \frac{S_n}{V_{rn}} = \frac{1}{2} \times \frac{50 \times 10^3}{500} = 50 \text{ A} \quad \text{و} \quad a = \frac{2500}{500} = 5 \quad \text{و} \quad \sin \phi = 0.8$$

بار نامی خواسته شده داریم:

دقت شود که چون ترانسفورمر از نوع کاهنده ولتاژ است فشار قوی آن در اولیه و فشار ضعیف در آن ثانویه می‌باشد لذا:

$$|\Delta \bar{V}_{eq_r}| = R_{eq_r} I_r \cos \phi_r + X_{eq_r} I_r \sin \phi_r = \left(\frac{R_1}{a^2} + R_r\right) I_r \cos \phi_r + \left(\frac{X_1}{a^2} + X_r\right) I_r \sin \phi_r$$

$$= \left[\left(\frac{5}{5^2} + 0.1\right) 50 \times 0.6\right] + \left[\left(\frac{12}{5^2} + 0.2\right) 50 \times 0.8\right] = 37V$$

$$\% V.R = \frac{|\Delta \bar{V}_{eq_r}|}{V_{rn}} \times 100 = \frac{37}{500} \times 100 = 7/4 \%$$

از آنجائیکه افت ولتاژ کل از دید ثانویه به دست آمده داریم:

**مثال ۱۷:** در یک ترانسفورمر تک‌فاز درصد تنظیم ولتاژ حداکثر ۱۰٪ و درصد تنظیم ولتاژ حداقل ۶٪- است. ضریب قدرت بار روی ترانسفورمر چقدر باشد تا در نصف بار نامی درصد تنظیم ولتاژ صفر شود؟

۴) ۰/۴۸

۳) ۰/۶

۲) ۶/۸


۱) ۰/۸

**پاسخ:** گزینه «۳» چنانچه ضریب قدرت بار روی ترانسفورمر برابر  $\frac{X_{eq}}{Z_{eq}}$  باشد، در هر مقدار باری همواره تنظیم ولتاژ صفر می‌گردد؛ لذا کافی

است  $X_{eq}$  و  $Z_{eq}$  را با توجه به روابط درصد تنظیم ولتاژ حداکثر و حداقل به صورت زیر یافت:

$$\begin{cases} \% V.R_{max} = \% 10 = 0/1 = Z_{eq} (P.U) \\ \% V.R_{min} = -\% 6 = -0/0.6 = -X_{eq} (P.U) \end{cases} \Rightarrow \cos \phi_{cr} = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{0/0.6}{0/1} = 0/6$$

**مثال ۱۸:** در ترانسفورمر تک‌فاز شکل زیر سیم‌پیچی اولیه دارای ۵۰۰ دور با امپدانس  $0.6j + 0.8\Omega$  و سیم‌پیچی ثانویه دارای ۲۵۰ دور با امپدانس  $0.4j + 0.6\Omega$  است. ظرفیت خازن نصب شده روی سیم‌بندی ایده‌آل ۴۰۰ دوری ثالثیه چند میلی فاراد انتخاب شود تا تنظیم ولتاژ در تغذیه بار اهمی خالص که به ثانویه وصل شده صفر شود. (فرکانس شبکه ۵۰ Hz فرض شود)

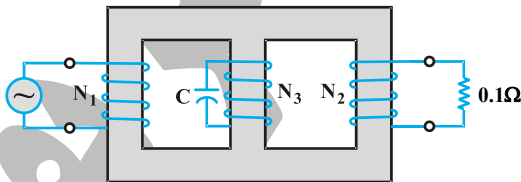

۱) ۰/۹۶

۲) ۳/۳


۳) ۶

۴) ۲/۷


**پاسخ:** گزینه «۲» در شکل داده شده نیمی از فوران تولیدی سیم‌پیچی اولیه به ثانویه و نیمی دیگر به ثالثیه می‌رسد. لذا باید در نوشتن رابطه بین ولتاژها، جریان‌ها و امپدانس‌ها با تعداد دورها به صورت زیر عمل نمود:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 \quad , \quad \frac{V_1}{V_3} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow Z'_3 = \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 Z_3$$

با توجه به امپدانس‌های هر سیم‌پیچی می‌توان مدار معادل را به صورت زیر ترسیم نمود:

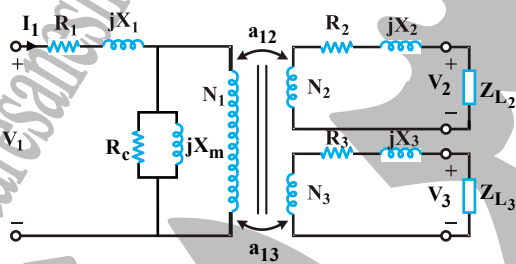


مدار معادل کامل ترانسفورمر سه سیم‌پیچه

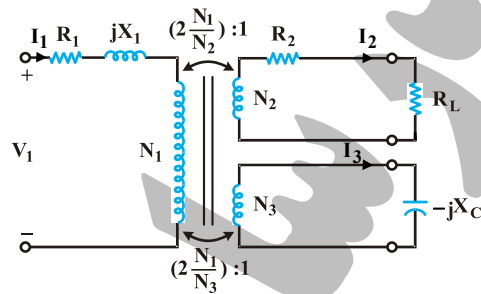


مدار معادل ترانسفورمر سه سیم‌پیچه

در ترانسفورمرهای سه سیم‌پیچه تک‌فاز، برای رسم مدار معادل از دید اولیه باید المان‌های هر سیم‌بندی ثانویه و ثالثیه یعنی مجموع امپدانس سیم‌بندی‌ها و امپدانس بار آن‌ها را با هم به اولیه منتقل نمود لذا در این مثال با انتقال کلیه امپدانس‌ها به مدار اولیه داریم:

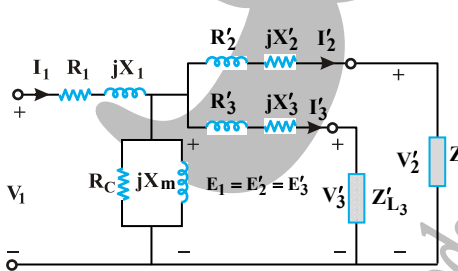


مدار معادل کامل ترانسفورمر سه سیم‌پیچه از دید اولیه

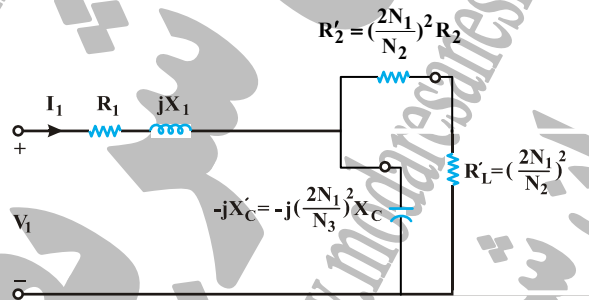

مدار معادل ترانسفورمر از دید اولیه

با توجه به مقادیر امپدانس‌ها و تعداد دورها، مدار معادل ساده شده از دید اولیه به صورت زیر رسم می‌شود:

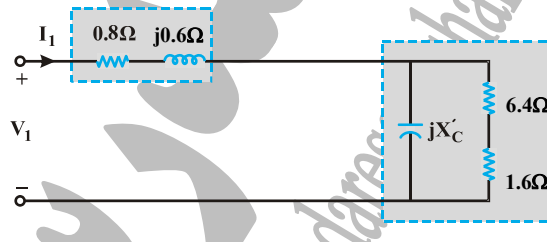

از روی این شکل می‌توان ضریب قدرت بحرانی ترانسفورمر را با توجه به راکتانس‌ها و مقاومت‌های اهمی آن به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\cos \varphi_{cr} = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{X_1}{\sqrt{R_1^2 + X_1^2}} = \frac{0.6}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} = 0.6$$

به طور مشابه ضریب قدرت بار که شامل یک مدار RC موازی است به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$\cos \varphi_L = \frac{Z'_L}{R'_L} = \frac{\sqrt{R'_L{}^2 + X'_C{}^2}}{R'_L} = \frac{X'_C}{\sqrt{R'_L{}^2 + X'_C{}^2}} = \frac{X'_C}{\sqrt{1^2 + X'_C{}^2}}$$

همان‌طور که در متن درس بیان شد اگر ضریب قدرت بار  $(\cos \varphi_L)$  برابر ضریب قدرت بحرانی  $(\cos \varphi_{cr})$  شود تنظیم ولتاژ صفر می‌شود برای این منظور:

$$\cos \varphi_L = \cos \varphi_{cr} \Rightarrow \frac{X'_C}{\sqrt{1^2 + X'_C{}^2}} = 0.6 \Rightarrow X'_C = 6 \Omega$$

$$X_C = \frac{X'_C}{\left(\frac{2N_1}{N_2}\right)^2} = \frac{6}{\left(\frac{2 \times 500}{400}\right)^2} = 0.96 \Omega$$


با انتقال مجدد این راکتانس به ثانیه داریم:

$$X_C = \frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow C = \frac{1}{0.96 \times 2\pi \times 50} = 3/3 \text{ mF}$$

از روی این راکتانس با توجه به فرکانس ورودی می‌توان نوشت:

**مثال ۱۹:** تنظیم ولتاژ ترانسفورمر شکل زیر که در آن راکتانس‌های  $X_1 = X'_2 = 2\%$  و  $X_m = 10 \text{ P.U}$  می‌باشند در بار نامی با ضریب توان  $0.8$

پس فاز چند درصد است؟

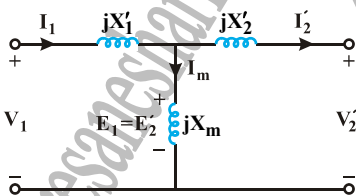


۱/۲ (۱)

۱/۶ (۲)

۲/۶۵ (۳)

۲/۴ (۴)

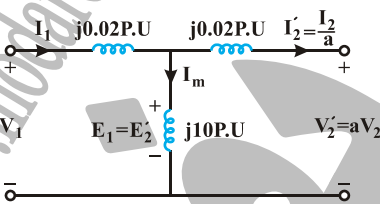

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به اطلاعات داده شده می‌توان مدار معادل را به صورت شکل

مقابل تکمیل نمود. دقت شود که چون  $X_m$  ترانسفورمر در وسط مدار داده شده نمی‌توان از مقدار تقریبی افت ولتاژ استفاده نمود پس باید مسأله را به صورت جامع تحلیل کرد. از آنجائی که تنظیم ولتاژ در بار نامی خواسته شده لذا  $|\vec{V}_1|$  و  $|\vec{I}_1|$  هر دو برابر  $1 \text{ P.U}$  می‌باشند.

همین‌طور مقادیر راکتانس‌ها نیز چون پریونیتی داده شده‌اند پس از هر دو سمت یکسان می‌باشند لذا:

$$\vec{V}'_r = a\vec{V}_r = 1 \angle 0 \text{ P.U} \quad \text{و} \quad \vec{I}'_r = \frac{\vec{I}_r}{a} = 1 \angle -\cos^{-1} 0.8 \text{ P.U}$$

$$\vec{E}_1 = a\vec{E}_r = a\vec{V}_r + jX'_r \times \frac{\vec{I}_r}{a} = (1 \angle 0) + (j0.02 \times 1 \angle \cos^{-1} 0.8) = 1.012 + j0.016 \text{ P.U}$$

$$\vec{I}_m = \frac{\vec{E}_1}{jX_m} = \frac{1.012 + j0.016}{j10} = 0.0016 - j0.1012 \text{ P.U}$$

$$\vec{I}_1 = \vec{I}_m + \vec{I}'_r = (0.0016 - j0.1012) + 1 \angle -\cos^{-1} 0.8 = 0.8016 - j0.7012 \text{ P.U}$$

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + jX_1 \vec{I}_1 = (1.012 + j0.016) + [j0.02(0.8016 - j0.7012)] = 1.0265 \angle 1/77^\circ \text{ P.U}$$

$$\% V.R = \frac{|V_{NL} - V_{FL}|}{|V_{FL}|} \times 100 = \frac{1.0265 - 1}{1} \times 100 = 2.65\%$$



تذکر: چنانچه از شاخه موازی ( $X_m$ ) صرف‌نظر شود داریم:

$$\%V.R = (R_{eq}(P.U)\cos\phi + X_{eq}(P.U)\sin\phi) \times 100 = (0 + (0/02 + 0/02) \times 0/6) \times 100 = 2/4\%$$

وجود شاخه موازی سبب بالا رفتن جریان اولیه و در نتیجه افزایش افت ولتاژ شده لذا  $\%V.R$  بیشتر می‌شود، چون تنها گزینه بیشتر از  $2/4\%$  گزینه ۳ است، می‌توان با راه حل ساده فوق نیز گزینه صحیح را به‌دست آورد.

**مثال ۲۰:** در یک ترانسفورمر  $V_{23}^\circ$  و  $460VA$  ثانویه اتصال کوتاه شده است. در این حالت با اعمال  $23V$  به اولیه جریان  $2A$  از آن عبور می‌کند. مقدار ولتاژ اتصال کوتاه چند پرونیت است؟

می‌کند. مقدار ولتاژ اتصال کوتاه چند پرونیت است؟

$$0/1(2)$$

$$1(1)$$

$$0/09(3)$$

$$0/012(4)$$

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید جریان نامی اولیه را به دست آورد:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} = \frac{460}{230} = 2A$$

چون این جریان با جریان اتصال کوتاه داده شده یکسان است پس ولتاژ  $23V$  داده شده ولتاژ اتصال کوتاه نامی است، لذا می‌توان مقدار نسبی آن را به

$$v_{scpu} = \frac{V_{sc}}{V_n} = \frac{23}{230} = 0/1 P.U$$

صورت روبرو محاسبه نمود:

**مثال ۲۱:** اگر جریان اتصال کوتاه یک ترانسفورمر تکفاز  $12/5$  برابر جریان نامی آن باشد درصد ولتاژ اتصال کوتاه ( $\%U_k$ ) این ترانسفورمر

چقدر است؟

$$8(1)$$

$$12/5(2)$$

$$16(3)$$

$$25(4)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به رابطه جریان دائمی اتصال کوتاه داریم:

$$I_{kd} = \frac{I_n}{U_k} \Rightarrow U_k = \frac{I_n}{I_{kd}} = \frac{I_n}{12/5 I_n} = 0/08 \Rightarrow \%U_k = 8\%$$

**مثال ۲۲:** ترانسفورمر تکفازی با مشخصات  $55kVA$  و  $3300/110V$  مفروض است. اگر ولتاژ اتصال کوتاه این ترانسفورمر  $\%U_k = 4$  بوده و

جریان ضربه‌ای اتصال کوتاه دو برابر جریان دائمی اتصال کوتاه باشد، جریان اتصال کوتاه ضربه‌ای در ثانویه چند کیلو آمپر است؟

$$25(1)$$

$$12/5(2)$$

$$15/5(3)$$

$$37/5(4)$$

پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید جریان نامی ثانویه را با توجه به قدرت ترانسفورمر محاسبه نموده و از روی آن جریان دائمی اتصال کوتاه را به دست آورد:

$$I_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}} = \frac{55000}{110} = 500A$$

$$I_{kd2} = \frac{I_{2n}}{U_{k2}} = \frac{500}{0/04} = 12500A \Rightarrow I_{s2} = 2I_{kd2} = 2 \times 12500 = 25000A = 25kA$$

**مثال ۲۳:** در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورمر  $\frac{1200}{100}$  ولت به قدرت  $6$  کیلوولت آمپر نتایج روبرو به دست آمده است:  $20V$ ,  $60A$ ,  $80W$

جریان اتصال کوتاه تحت ولتاژ نامی در سمت فشار قوی چقدر است؟

$$300A(1)$$

$$25A(2)$$

$$3600A(3)$$

$$60A(4)$$

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید سمت آزمایش را تعیین نمود لذا:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} = \frac{6000}{1200} = 5A, \quad I_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}} = \frac{6000}{100} = 60A$$

دیده می‌شود که جریان نامی ثانویه برابر  $60A$  یعنی برابر جریان آزمایش اتصال کوتاه است، پس آزمایش قطعاً در ثانویه انجام شده است از این رو جریان اتصال

$$I_{kd2} = \left(\frac{V_{2n}}{V_{sc2}}\right) I_{sc2} = \frac{100}{20} \times 60 = 300A$$

کوتاه واقعی در ثانویه برابر است با:

$$I_{kd1} = \frac{I_{kd2}}{a} = \frac{300}{\left(\frac{1200}{100}\right)} = 25A$$

با در نظر گرفتن ضریب تبدیل داریم:

**مثال ۲۴:** در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورمر تکفاز  $V_{220}^{\circ}$  به قدرت  $3/3 \text{ kVA}$  نتایج  $3 \text{ A} - 2 \text{ V} - 100 \text{ W}$  بدست آمده است تلفات

مسی ترانسفورمر در بار نامی و در حالت اتصال کوتاه واقعی به ترتیب چند وات است؟

$$100(1) - 3025(3) \quad 100(2) - 1025(4) \quad 3025(3) - 500(4) \quad 1025(4) - 500(3)$$

پاسخ: گزینه «۱» در بار نامی تلفات مسی برابر مقدار تلفات توان در آزمایش اتصال کوتاه است لذا  $P_{cu_n} = 100 \text{ W}$  است برای بررسی در حالت

$$I_{1n} = \frac{3300}{220} = 15 \text{ A}, \quad I_{2n} = \frac{3300}{110} = 30 \text{ A}$$

اتصال کوتاه واقعی باید ابتدا سمت آزمایش تعیین شود لذا:

$$P_{cu_d} = \left(\frac{V_{r_n}}{V_{sc_r}}\right)^2 P_{sc_r} = \left(\frac{110}{20}\right)^2 \times 100 = 3025 \text{ W}$$

چون  $I_{2n} = I_{sc}$  شده پس آزمایش در ثانویه صورت گرفته لذا داریم:

**مثال ۲۵:** در مثال قبل، Tap Changer چند درصد می‌تواند ولتاژ را کنترل کند؟

$$15(4) \quad 7/5(3) \quad 2/5(2) \quad 5(1)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به میزان تغییرات ولتاژ به دست آمده برای ثانویه داریم:

$$\Delta V_{tap} = 2050 - 1950 = 100 \text{ V} \Rightarrow \% \Delta V_{tap} = \frac{100}{2000} = 0/5 = 5\%$$

یعنی Tap Changer قادر است ۵٪ ولتاژ را کنترل نماید. بطوری که می‌تواند ۲/۵٪ ولتاژ را بیشتر از مقدار نامی و ۲/۵٪ ولتاژ را کمتر از ولتاژ نامی نماید. بعضاً به جای درج عدد ۵٪ به عنوان تغییرات تپ عدد  $\pm 2/5\%$  را به عنوان میزان تغییرات ولتاژ خروجی معرفی می‌کنند.

**مثال ۲۶:** یک ترانسفورمر تکفاز با ولتاژ  $4\% \pm 4 \text{ kV} / 20 \text{ kV}$  دارای ۴۸ دور سیم‌پیچی در قسمت فشار ضعیف است، تعداد حلقه‌های حداقل و

حداکثر سیم‌پیچ فشار قوی برابر اینکه ولتاژ در محدوده موردنظر تغییر کند کدام است؟

$$2400(4) - 2596(3) \quad 2304(2) - 2496(1) \quad 2304(3) - 2596(4) \quad 2400(1) - 2496(2)$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow N_1 = \frac{20000}{400} \times 48 = 2400 \text{ دور}$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به نسبت تبدیل و تعداد دور ثانویه داریم:

از آنجائیکه امکان تغییر ولتاژ در سمت فشار قوی (اولیه) ۴٪ است تغییرات تعداد دور برابر است با:

$$\Delta N = N_1 \times 0/04 = 2400 \times 0/04 = 96 \text{ دور}$$

$$N_1 = 2400 \pm 96 \Rightarrow N_{1max} = 2496 \text{ و } N_{1min} = 2304 \Rightarrow 2304 \leq N_1 \leq 2496 \text{ دور}$$

**مثال ۲۷:** در یک ترانسفورمر ۲۰۰KVA با امپدانس نشتی  $0/2P.U + j0/1$  در سمت فشار قوی سیستم تغییر دهنده سرک (Tap Changer)

پیش‌بینی شده است. اگر ثانویه توان  $150 \text{ kVA}$  را تحت ضریب قدرت  $0/6$  پس فاز تغذیه کند سیستم تغییر دهنده سرک چند درصد از سیم‌بندی فشار قوی را تغییر دهد تا ولتاژ ثانویه در بار مذکور برابر ولتاژ نامی ترانسفورمر شود؟

$$16/5(1) \text{ کاهش تعداد دور} \quad 16/5(2) \text{ افزایش تعداد دور} \quad 7/5(3) \text{ کاهش تعداد دور} \quad 7/5(4) \text{ افزایش تعداد دور}$$

پاسخ: گزینه «۱» همواره تنظیم تپ چنجر باید به اندازه درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورمر باشد لذا با توجه به بار  $150 \text{ kVA}$  داریم:

$$K_c = \frac{S_r}{S_n} = \frac{150}{200} = 0/75$$

$$\% V.R = K_c (R_{eq}(P.U) \cos \phi_r + X_{eq}(P.U) \sin \phi_r) = 0/75(0/1 \times 0/6 + 0/2 \times 0/8) = 0/165 = 16/5\%$$

پس باید سیستم تپ چنجر ۱۶/۵٪ از تعداد دور سیم‌بندی فشار قوی را از مدار خارج کند تا تنظیم ولتاژ موردنظر صورت گیرد. البته دقت شود که این عدد مقداری تقریبی است. در حالت دقیق‌تر که در صورت مشخص بودن نسبت تبدیل ترانسفورمر قابل تعیین است، عدد به دست آمده کمی کمتر از ۱۶/۵٪ خواهد بود. (جهت درک بهتر به حل تست شماره ۷۹ مربوط به آزمون سراسری سال ۸۹ در انتهای فصل مراجعه نمایید)

**مثال ۲۸:** در یک ترانسفورمر تکفاز  $200 \text{ kVA}$  و  $50 \text{ Hz}$  تلفات مسی در بار کامل  $800 \text{ W}$  و مقاومت القایی پراکندگی آن  $0/03 P.U$  است.

تنظیم ولتاژ را در بار  $0/7 P.U$  و ضریب توان  $0/6$  پیش‌فاز بدست آورید؟

$$3/3(1) \quad 3/3(2) \quad 4/8(3) \quad 0(4)$$

پاسخ: گزینه «۴» از آنجائیکه تلفات مسی نامی پریونیتی برابر مقاومت اهمی پریونیتی ترانسفورمر است باید ابتدا این تلفات را محاسبه نمود لذا با در نظر

$$P_{cu_n}(P.U) = \frac{P_{cu_n}}{S_b} = \frac{800}{200 \times 10^3} = 0/004 P.U = R_{eq}(P.U)$$

گرفتن توان  $200 \text{ kVA}$  به عنوان مبنای داریم:

طبق رابطه مربوط به درصد تنظیم ولتاژ با توجه به ضریب بار  $K_c = 0/7$  و ضریب قدرت  $\cos \phi = 0/6$  داریم. (به استفاده از علامت منفی در رابطه دقت شود)

$$\% V.R = K_c [(R_{eq}(P.U) \cos \phi_r) \pm (X_{eq}(P.U) \sin \phi_r)] \times 100 = 0/7 [(0/004 \times 0/6) - (0/003 \times 0/8)] \times 100 = 0\%$$

با توجه به اینکه بار ترانسفورمر اهمی خازنی است نتیجه به دست آمده دور از انتظار نیست.

## تست‌های تألیفی فصل چهارم - مبحث اتوترانسفورمرها

مثال ۱: یک مصرف‌کننده AC جریان مؤثر ۸۰ آمپر را تحت ضریب توان ۰/۸ پس فاز از طریق یک اتوترانسفورمر ایده‌آل کاهنده  $\frac{180V}{120V}$  دریافت

می‌کند. مقدار قدرت اکتیوی که در اثر القاء مغناطیسی از هر یک از سیم‌پیچ‌ها عبور می‌کند برابر کدام گزینه است؟

- (۱) ۲۲۸۰ W (۲) ۲۵۶۰ W (۳) ۲۸۲۰ W (۴) ۳۳۲۰ W

پاسخ: گزینه «۲» مانند تست قبل ابتدا باید توان خروجی را محاسبه نمود لذا:

$$S_p = V_p I_p = 120 \times 80 = 9600 \text{ VA}$$

$$S_T = S_p \left( \frac{V_H - V_L}{V_H} \right) = 9600 \times \left( \frac{180 - 120}{180} \right) = 3200 \text{ VA} \Rightarrow P_T = S_T \cos \phi = 3200 \times 0.8 = 2560 \text{ W}$$

مثال ۲: برای تبدیل ولتاژ ۲۳۰ kV به ۴۰۰ kV از یک اتوترانسفورمر سه فاز استفاده شده است، در این صورت میزان مس و آهن مصرفی نسبت به ترانسفورمر معمولی چند درصد است؟

- (۱) ۵۷٪ (۲) ۴۷٪ (۳) ۴۳٪ (۴) ۵۳٪


پاسخ: گزینه «۳» همان‌طور که ذکر شد در اتوترانسفورمرها به اندازه  $\frac{V_L}{V_H}$  صرفه‌جویی داریم یعنی:

$$43\% \text{ یا } 1 - 0.57 = 0.43 \Rightarrow \text{میزان مصرف} = \frac{V_L}{V_H} = \frac{230}{400} = 0.57 = 57\% \Rightarrow \text{میزان صرفه‌جویی}$$

مثال ۳: یک اتوترانسفورمر کاهنده تک‌فاز برای راه‌اندازی یک موتور القایی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جریان راه‌اندازی موتور را به ۲۴ A محدود کند. ولتاژ منبع ۲۳۰ V است و در زمان راه‌اندازی اتوترانسفورمر را در انشعاب ۸٪ تنظیم می‌کنیم، جریان در سیم‌پیچ مشترک، ولت آمپر هدایت شده و ولت آمپر ترانسفورمری کدامند؟

- (۱) ۵۰۰۵ VA - ۱۲۵۱ VA - ۲۷/۲ A (۲) ۱۱۵۵ VA - ۱۲۵۱ VA - ۶/۸ A  
(۳) ۱۱۵۵ VA - ۵۰۰۵ VA - ۲۷/۲ A (۴) ۱۲۵۱ VA - ۵۰۰۵ VA - ۶/۸ A

پاسخ: گزینه «۴» مدار معادل این مسئله به صورت شکل زیر قابل رسم است: (دقت شود که اتوترانسفورمر مورد بحث کاهنده بوده لذا ثانویه آن فشار ضعیف است)

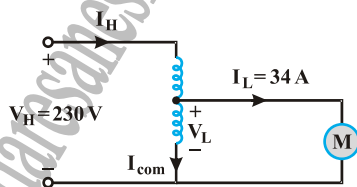

$$\frac{V_L}{V_H} = \frac{N_L}{N_H} = \frac{80}{100} = 0.8 \Rightarrow V_L = 0.8 \times 230 = 184 \text{ V}$$

$$\frac{I_L}{I_H} = \frac{N_H}{N_L} \Rightarrow \frac{34}{I_H} = \frac{1}{0.8} \Rightarrow I_H = 27.2 \text{ A} = I_1$$

$$I_{com} = I_H - I_L = 27.2 - 34 \Rightarrow I_{com} = -6.8 \text{ A}$$

برای محاسبه توان‌های تیپ و هدایتی ابتدا باید توان خروجی را به صورت زیر محاسبه نمود:


$$S_T = S_p \left( \frac{V_H - V_L}{V_H} \right) = 6256 \left( \frac{230 - 184}{230} \right) = 1251.2 \text{ VA}$$

$$S_p = V_L I_L = V_p I_p = 184 \times 34 = 6256 \text{ VA} \Rightarrow \begin{cases} S_T = S_p \left( \frac{V_H - V_L}{V_H} \right) = 6256 \left( \frac{230 - 184}{230} \right) = 1251.2 \text{ VA} \\ S_C = S_p \frac{V_L}{V_H} = 6256 \times \frac{184}{230} = 5004.8 \text{ VA} \end{cases}$$

مثال ۴: اتوترانسفورمری در کل دارای ۵۰۰ حلقه سیم‌پیچ است. ولتاژ ورودی به حلقه ۴۰۰ و به اندازه ۱۶۰ ولت وصل شده است. ولتاژ خروجی از حلقه ۵۰۰ گرفته شده و جریان ۸ آمپر به بار داده می‌شود. جریان سیم‌پیچ مشترک چند آمپر است؟

- (۱) ۲ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۸


پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اطلاعات داده شده مدار معادل به صورت زیر قابل رسم است:

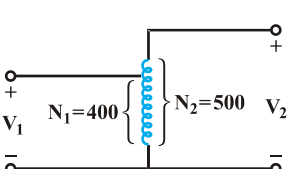

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{160}{V_2} = \frac{400}{500} \Rightarrow V_2 = 200 \text{ V}$$

$$S_p = V_p I_p = 200 \times 8 = 1600 \text{ VA} = S_1 \Rightarrow I_1 = \frac{S_1}{V_1} = \frac{1600}{160} = 10 \text{ A} \Rightarrow I_{com} = I_1 - I_2 = 10 - 8 = 2 \text{ A}$$

**مثال ۵:** در اتوترانسفورمر ایده‌آل نشان داده شده در شکل زیر نسبت بین امیدانس‌های همفاز  $\frac{Z_a}{Z_b}$  چگونه انتخاب شود، تا جریان در سیم‌پیچ ab برابر صفر شود؟

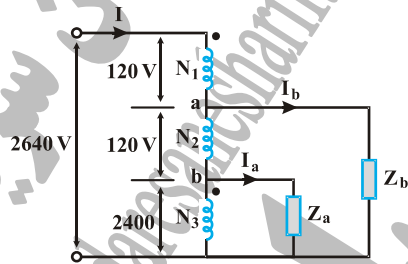

برابر صفر شود؟

- (۱) ۲۱
- (۲) ۲۰
- (۳) ۱۲
- (۴) ۱۹


**پاسخ:** گزینه «۴» با توجه به ولتاژهای دو سر هر مصرف‌کننده می‌توان تساوی زیر را نوشت:

$$\begin{cases} Z_a I_a = 2400 \text{ V} \\ Z_b I_b = 2520 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \frac{Z_a I_a}{Z_b I_b} = \frac{20}{21}$$

اگر بخواهیم جریان  $I_{ab} = 0$  باشد باید برآیند آمپر دور سیم‌پیچی‌های بالایی و پائینی صفر شود. دقت کنید که اگر  $I_{ab} = 0$  شود جریان  $I_a$  به طور کامل از  $N_3$  و جریان  $I_b$  به طور کامل از  $N_1$  عبور می‌کند. همین‌طور چون ولتاژها متناسب با تعداد دورها است به جای تعداد دورها از ولتاژها استفاده می‌شود.

$$N_1 I_b = N_3 I_a \Rightarrow V_1 I_b = V_3 I_a \Rightarrow 120 I_b = 2400 I_a \Rightarrow \frac{I_a}{I_b} = \frac{120}{2400} \xrightarrow{\text{طبق رابطه بالا}} \frac{Z_a}{Z_b} \times \frac{120}{2400} = \frac{20}{21} \Rightarrow \frac{Z_a}{Z_b} = 19$$

**مثال ۶:** در اتوترانسفورمر ایده‌آل با دو انشعاب خروجی (دو تپ خروجی) مطابق شکل زیر کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

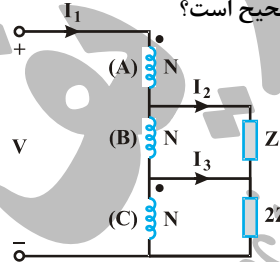

**پاسخ:** گزینه «۴» چنانچه جریان سیم‌بندی‌ها را به ترتیب  $I_A$  و  $I_B$  و  $I_C$  بنامیم با توجه به ایده‌آل بودن اتوترانسفورمر مورد بحث داریم:

$$\sum_{i=1}^n N_i I_i = 0 \Rightarrow N_1 I_A + N_2 I_B + N_3 I_C = 0 \xrightarrow{N_1=N_2=N_3=N} N(I_1 + N(I_1 - I_2) + N(I_1 - I_2 - I_3)) = 0 \quad (1)$$

از طرفی چون تعداد دور سیم‌بندی‌ها با هم برابر است ولتاژ دو سر آنها نیز با یکدیگر برابرند پس با توجه به امیدانس‌های بار و جریان‌های عبوری از آن‌ها می‌توان نوشت:

$$Z I_2 = 2Z(I_3 + I_2) \quad (2)$$

$$I_1 = -I_3 \quad \text{و} \quad I_2 = 2I_3$$


با حل دو معادله (۱) و (۲) داریم:

با اعمال مقادیر به دست آمده برای  $I_1$  و  $I_2$  و  $I_3$  می‌توان جریان عبوری از هر سیم‌بندی را به صورت زیر به دست آورد:

$$\begin{cases} I_A = I_1 \\ I_B = I_2 - I_3 = I_1 - 2I_3 = -I_1 \\ I_C = I_1 - I_2 - I_3 = -I_1 + I_1 = 0 \end{cases}$$

طبق جریان‌های به دست آمده دیده می‌شود جریان در سیم‌پیچ‌های C صفر است و B تأمین کننده توان است.

**مثال ۷:** اتوترانسفورمری دو بار مصرفی را مطابق شکل تغذیه می‌کند، جریان  $J_1$  چقدر است؟

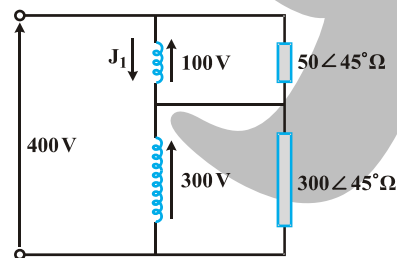


$$0.85 \angle -45^\circ \quad (1)$$

$$0.75 \angle 135^\circ \quad (2)$$

$$0.85 \angle -135^\circ \quad (3)$$

$$1 \angle -135^\circ \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به ولتاژ و امپدانس هر مصرف‌کننده می‌توان جریان آن را به صورت زیر محاسبه نمود:

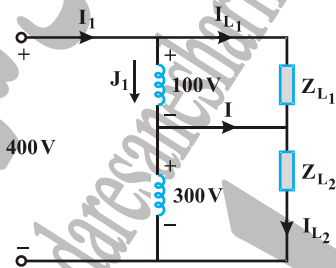

$$\bar{I}_{L_1} = \frac{100 \angle 0^\circ}{50 \angle 45^\circ} = 2 \angle -45^\circ \text{ A} \quad \bar{I}_{L_2} = \frac{300 \angle 0^\circ}{300 \angle 45^\circ} = 1 \angle -45^\circ \text{ A}$$

توان مصرفی هر امپدانس برابر است با:

$$\bar{S}_{L_1} = \bar{V}_{L_1} \bar{I}_{L_1}^* = 100 \angle 0^\circ \times (2 \angle -45^\circ)^* = 200 \angle 45^\circ \text{ VA}$$

$$\bar{S}_{L_2} = \bar{V}_{L_2} \bar{I}_{L_2}^* = 300 \angle 0^\circ \times (1 \angle -45^\circ)^* = 300 \angle 45^\circ \text{ VA}$$

با توجه به اینکه توان ظاهری ورودی و خروجی یکسان بوده و برابر مجموع توان مصرفی هر دو بار است داریم:

$$\bar{S}_{\text{out}} = \bar{S}_{\text{in}} = \bar{S}_{L_1} + \bar{S}_{L_2} = 500 \angle 45^\circ \text{ V.A}$$

جریان ورودی را می‌توان با توجه به توان ورودی و ولتاژ اولیه به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\bar{I}_1 = \left( \frac{S_{\text{in}}}{V_{\text{in}}} \right)^* = \left( \frac{500 \angle 45^\circ}{400 \angle 0^\circ} \right)^* = 1/25 \angle -45^\circ \text{ A} \Rightarrow \bar{J}_1 = \bar{I}_1 - \bar{I}_{L_1} = 1/25 \angle -45^\circ - 2 \angle -45^\circ = -0/75 \angle -45^\circ = 0/75 \angle 135^\circ$$

به عنوان روشی دیگر می‌توان از اصل تعادل آمپر دورها در هسته به صورت زیر استفاده نمود:

$$\sum_{i=1}^n N_i I_i = 0 \Rightarrow N_1 J_1 = N_2 (I - J_1) = N_2 (I_{L_2} - I_{L_1} - J_1)$$


با توجه به اینکه در اتوترانسفورمرها نیز همواره رابطه  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$  برقرار است می‌توان نوشت:

$$100 J_1 = 300 (1 \angle -45^\circ - 2 \angle -45^\circ - J_1) \Rightarrow J_1 = -3 \angle -45^\circ - 3 J_1 \Rightarrow 4 J_1 = -3 \angle -45^\circ \Rightarrow J_1 = -0/75 \angle -45^\circ = 0/75 \angle 135^\circ \text{ A}$$

مثال ۸: یک اتوترانسفورمر چند سر  $250/200/100 \text{ V}$  یک بار  $4 \text{ kW}$  با ضریب توان  $0/8$  پس فاز را در ولتاژ  $200 \text{ V}$  تأمین می‌کند. بار دوم اهمی و به قدرت  $2 \text{ kW}$  از سیم‌پیچ  $100 \text{ V}$  تغذیه می‌شود. با چشم‌پوشی از تلفات، جریان خط  $250 \text{ V}$  و ضریب توان آن به ترتیب برابرند با:

$$(1) \quad 12\sqrt{5} \text{ A} \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2) \quad 6\sqrt{3} \text{ A} \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3) \quad 6\sqrt{3} \text{ A} \quad \text{و} \quad \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (4) \quad 12\sqrt{5} \text{ A} \quad \text{و} \quad \frac{2}{\sqrt{5}}$$

پاسخ: گزینه «۴» با فرض ایده‌آل بودن اتوترانسفورمر و با توجه به اطلاعات داده شده می‌توان مدار معادلی به صورت زیر رسم نمود:

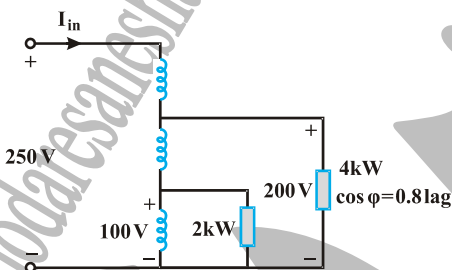

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} = P_1 + P_2 = 2000 + 4000 = 6000 \text{ W}$$

$$Q_{\text{in}} = Q_{\text{out}} = \left( \frac{4000}{\cos \phi_1} \times \sin \phi_1 \right) + \left( \frac{2000}{\cos \phi_2} \times \sin \phi_2 \right) = 3000 \text{ VAR}$$

$$\cos \phi_{\text{in}} = \frac{P_{\text{in}}}{S_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{P_{\text{in}}^2 + Q_{\text{in}}^2}} = \frac{6000}{\sqrt{6000^2 + 3000^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$I_{\text{in}} = \frac{S_{\text{in}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\sqrt{6000^2 + 3000^2}}{250} = 12\sqrt{5} \text{ A}$$

مثال ۹: یک اتوترانسفورمر  $250/200 \text{ V}$  در حالتی که ثانویه آن اتصال کوتاه است با اعمال ولتاژ ورودی  $10 \text{ V}$  جریان  $60 \text{ A}$  را در ضریب قدرت  $0/3$  پس فاز می‌گیرد. اگر به اولیه  $250 \text{ V}$  داده شود ولتاژ دو سر بار اهمی سلفی  $100 \text{ A}$  با ضریب قدرت  $0/6$  پس فاز چقدر است؟

$$(1) \quad 200 \text{ V} \quad (2) \quad 190 \text{ V} \quad (3) \quad 182 \text{ V} \quad (4) \quad 177 \text{ V}$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به مقادیر مربوط به حالت اتصال کوتاه می‌توان امپدانس معادل اتوترانسفورمر را از سمت فشار قوی به صورت زیر محاسبه نمود:

$$Z_{\text{eq}_1} = \frac{V_{\text{sc}}}{I_{\text{sc}}} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \Omega$$

$$R_{\text{eq}_1} = Z_{\text{eq}_1} \cos \phi_{\text{sc}} = \frac{1}{6} \times 0/3 = 0/5 \Omega$$

$$X_{\text{eq}_1} = Z_{\text{eq}_1} \sin \phi_{\text{sc}} = \frac{1}{6} \times \sqrt{1 - 0/3^2} = 0/16 \Omega$$

با توجه به ضریب قدرت مربوط به اتصال کوتاه می‌توان نوشت:


پس از محاسبه مقادیر اهمی و القایی امیدانس معادل می‌توان مانند ترانسفورهای معمولی به صورت زیر ولتاژ اولیه را محاسبه نمود:

$$|\Delta \vec{V}_{eq_1}| = (R_{eq_1} \cos \varphi_r + X_{eq_1} \sin \varphi_1) |\vec{I}_1| = [(0/0.5 \times 0/6) + (0/16 \times 0/8)] \times \frac{100}{\left(\frac{25}{200}\right)} = 12/64V$$

با توجه به اینکه ولتاژ بی‌باری ثانویه  $200V$  است داریم:

$$|\Delta \vec{V}_{eq_1}| = \frac{|\Delta \vec{V}_{eq_2}|}{a} = \frac{12/64}{250} \approx 10V \Rightarrow V_{rFL} = V_{rNL} - |\Delta \vec{V}_{eq_2}| = 200 - 10 = 190V$$

**مثال ۱۰:** در اتوترانسفورمر شکل زیر اندازه جریان عبوری از سیم‌بندی  $N_1$  چند آمپر است؟

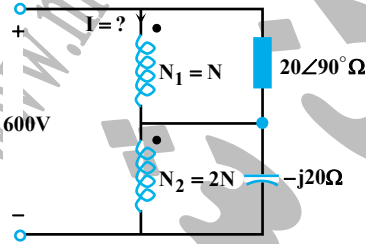

- (۱) ۰ A  
(۲) ۱۰ A  
(۳) ۲۰ A  
(۴) ۳۰ A

**پاسخ:** گزینه «۳» با توجه به نسبت تعداد دورها و پلاریته سیم‌پیچ‌ها ولتاژ دو سر  $N_1$  برابر  $200V$  و دو سر  $N_2$  برابر  $400V$  است. (چرا؟) در

نتیجه جریان هر مصرف‌کننده و قدرت خروجی به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\vec{S}_{out} = \vec{S}_{in} = \vec{S}_{r1} + \vec{S}_{r2} = (\vec{V}_{r1} \vec{I}_{r1}^*) + (\vec{V}_{r2} \vec{I}_{r2}^*) = 200 \times (-j10)^* + 400 \times (j20)^* = j2000 - j8000 = -j6000 \text{ VAR}$$

با توجه به این توان جریان ورودی به صورت زیر قابل محاسبه است:


$$\vec{I}_{in} = \frac{\vec{S}_{in}^*}{\vec{V}_1^*} = \frac{(-j6000)^*}{600} = +j10 \text{ A}$$

با نوشتن KCL در گره A داریم:

$$\vec{I}_{in} = \vec{I}_{r1} + \vec{I} \Rightarrow \vec{I} = +j10 + j10 = j20 \text{ A} \Rightarrow |\vec{I}| = 20 \text{ A}$$

**مثال ۱۱:** در اتوترانسفورمر تک‌فاز شکل زیر چند درصد توان انتقالی به مصرف‌کنندگان از طریق ارتباط مغناطیسی منتقل می‌گردد؟

- (۱) ۲۵٪  
(۲) ۷۵٪  
(۳) ۵۰٪  
(۴) ۱۰۰٪

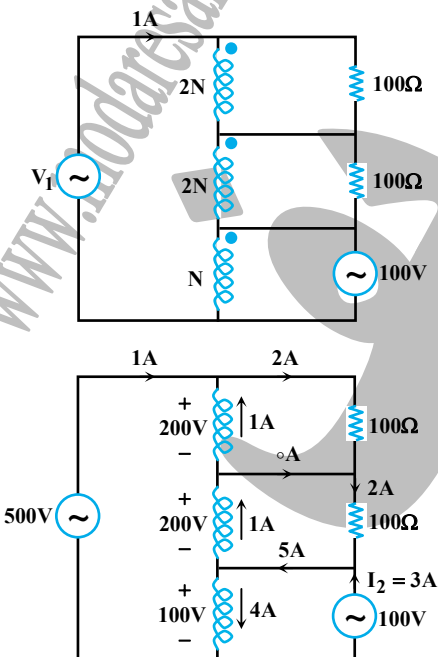

**پاسخ:** گزینه «۳» با توجه به تعداد دور سیم‌بندی‌ها، ولتاژ دو سر سیم‌پیچی‌های  $2N$  دوری

برابر  $200V$  بوده لذا ولتاژ منبع  $V_1$  نیز باید برابر  $500V$  باشد. با توجه به ولتاژ به‌دست آمده در دو سر هر مقاومت، جریان هر یک را می‌توان محاسبه نموده و در نهایت توان خروجی را به‌صورت زیر به‌دست آورد:

$$P_r = 2^2 \times 100 + 2^2 \times 100 = 800 \text{ W}$$

این توان باید از طریق دو منبع ورودی تأمین گردد لذا چون جریان منبع  $V_1$  داده شده داریم:

$$V_1 I_1 + V_r I_r = 800 \text{ W} \Rightarrow 500 \times I_1 + 100 \times I_r = 800 \text{ W} \Rightarrow I_r = 3 \text{ A}$$

با توجه به جهت جریان‌ها و پلاریته ولتاژها دیده می‌شود که دو سیم‌پیچ بالایی تولیدکننده توان و سیم‌پیچ پایینی مصرف‌کننده توان است، لذا:

$$P_T = 100 \times 4 + (200 \times 1) = 400 \text{ W}$$

چون در تست نسبت توان مغناطیسی به توان کل خواسته شده، داریم:  $\frac{P_T}{P_r} = \frac{400}{800} = 0.5$  یا ۵۰٪


مثال ۱۲: یک اتوترانسفورمر ۳۰۰/۲۰۰V در حالتی که ثانویه آن اتصال کوتاه است با اعمال ولتاژ ورودی ۳۰V جریان ۱۰۰A را در ضریب قدرت ۰/۲ پس فاز از شبکه می‌کشد، اندازه امپدانس‌های سیم‌بندی‌های سری و مشترک به ترتیب کدامند؟

(۴) ۰/۳Ω و ۰/۴Ω

(۳) ۰/۴Ω و ۰/۲Ω

(۲) ۰/۱۵Ω و ۰/۱۵Ω

(۱) ۰/۱Ω و ۰/۲Ω

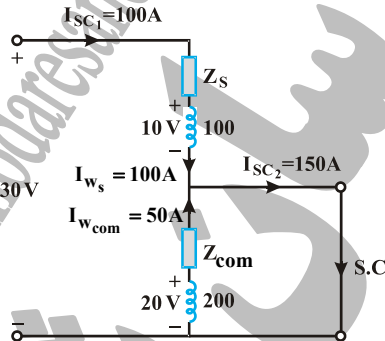

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به اینکه جریان اتصال کوتاه جاری شده در سمت اولیه ۱۰۰A است جریان جاری شده در ترمینال‌های اتصال کوتاه شده ثانویه برابر است با:

$$I_{sc_2} = a I_{sc_1} = \frac{300}{200} \times 100 = 150 \text{ A}$$

$$I_{w_s} = I_{sc_1} = 100 \text{ A}$$

$$I_{w_{com}} = I_{sc_2} - I_{w_s} = 150 - 100 = 50 \text{ A}$$

حال که جریان عبوری از هر سیم‌بندی مشخص شد کافی است افت ولتاژ دو سر هر امپدانس را محاسبه نموده تا بتوان مقدار هر امپدانس را به دست آورد

برای این منظور داریم:

$$V_s = V_{sc} \times \frac{100}{200+100} = 30 \times \frac{100}{300} = 10 \text{ V}$$

$$V_{com} = V_{sc} \times \frac{200}{200+100} = 30 \times \frac{200}{300} = 20 \text{ V}$$

حال که ولتاژ القایی در سیم‌بندی‌ها در حالت اتصال کوتاه به دست آمده می‌توان امپدانس اتصال کوتاه سیم‌بندی‌ها سری و مشترک را با توجه به افت ولتاژ

دو سر آنها و جریان عبوری از آنها به صورت مقابل به دست آورد:

$$Z_s = \frac{30-10}{100} = 0/2\Omega, \quad Z_{com} = \frac{20}{50} = 0/4\Omega$$

جهت چک کردن پاسخ باید  $Z_s$  و  $Z_{com}$  به دست آمده در رابطه  $\frac{V_{sc}}{I_{sc}} = Z_{eq_{HV}} = Z_s + (a-1)^2 Z_{com}$  صدق کند)

مثال ۱۳: اگر یک ترانسفورمر دو سیم‌پیچه را که مقاومت ظاهری اتصال کوتاه آن بر حسب پریونیت  $Z_{eq}$  است بصورت اتوترانسفورمر ببندیم، مقاومت ظاهری اتصال کوتاه آن بر حسب پریونیت ( $Z'_{eq}$ ) برابر است با:


(۴)  $Z'_{eq} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} Z_{eq}$

(۳)  $Z'_{eq} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} Z_{eq}$

(۲)  $Z'_{eq} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} Z_{eq}$

(۱)  $Z'_{eq} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} Z_{eq}$

پاسخ: گزینه «۲» مدار معادل یک ترانسفورمر معمولی بصورت زیر است:

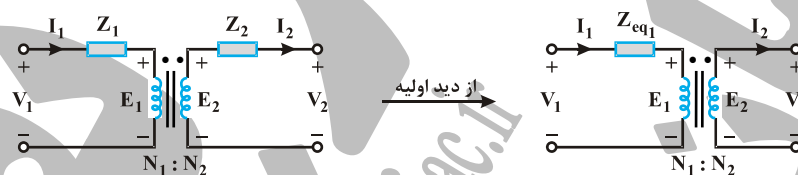

در این شکل امپدانس کل ترانسفورمر از دید اولیه برابر  $Z_{eq} = Z_1 + [\frac{N_1}{N_2}]^2 Z_2$  است.


اگر  $S_{nt}$  توان نامی ترانسفورمر و  $V_{1n}$  و  $V_{2n}$  به ترتیب ولتاژهای نامی اولیه و ثانویه باشند آنگاه مقادیر مبنا برای ترانسفورمر عبارتند از:

$S_{bt} = S_{nt}$

$V_{bt} = V_{1n}$

$V_{bt} = V_{2n}$

چنانچه این ترانسفورمر بصورت اتوترانسفورمر متصل شود مدار معادل آن بصورت زیر خواهد بود:

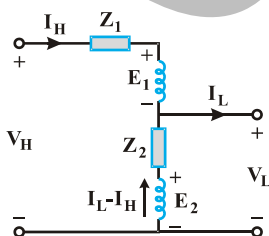

$\vec{V}_H = \vec{Z}_1 \vec{I}_H + \vec{E}_1 + \vec{V}_L$

$\vec{V}_L + \vec{Z}_2 (\vec{I}_L - \vec{I}_H) = \vec{E}_2$


$\vec{I}_L = \frac{N_1 + N_2}{N_2} \vec{I}_H$

$\vec{E}_1 = \frac{N_1}{N_2} \vec{E}_2$

از ترکیب این چهار رابطه خواهیم داشت:

$$\vec{V}_H = [\vec{Z}_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \vec{Z}_2] \vec{I}_H + \frac{N_1 + N_2}{N_2} \vec{V}_L \Rightarrow \vec{V}_H = \vec{Z}_{eq} \vec{I}_H + \frac{N_1 + N_2}{N_2} \vec{V}_L \quad (1)$$

از طرفی مدار معادل اتوترانسفورمر را می‌توان بصورت زیر در نظر گرفت:

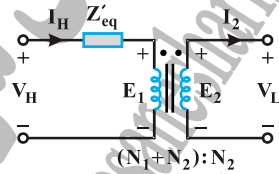

$$\vec{V}_H = \vec{Z}'_{eq} \vec{I}_H + \frac{N_1 + N_2}{N_2} \vec{V}_L \quad (2)$$

$$\boxed{Z'_{eq} (\Omega) = Z_{eq} (\Omega)}$$

از مقایسه دو رابطه (۱) و (۲) نتیجه می‌شود که:

به عبارت دیگر امپدانس معادل نشتی یا امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورمر بر حسب اهم با امپدانس معادل نشتی اتوترانسفورمر بر حسب اهم برابر است.

$$Z_{b_t} = \frac{V_{1b_t}^2}{S_{b_t}} = \frac{V_{1n}^2}{S_{n_t}}$$

مقدار امپدانس مبنا برای طرف اولیه ترانسفورمر برابر است با:

مقدار امپدانس مبنا برای طرف اولیه اتوترانسفورمر برابر است با:

$$Z_{b_{at}} = \frac{V_{1b_{at}}^2}{S_{b_{at}}} = \frac{[V_{1n} + \frac{N_2}{N_1} V_{1n}]^2}{\frac{N_1 + N_2}{N_1} S_{n_t}} = \frac{[V_{1n} + \frac{N_2}{N_1} V_{1n}]^2}{\frac{N_1 + N_2}{N_1} S_{n_t}} \Rightarrow Z_{b_{at}} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} Z_{b_t}$$

بنابراین نسبت امپدانس‌های ترانسفورمر و اتوترانسفورمر بر حسب پریونیت برابر است با:

$$\frac{Z_{eq} (P.U)}{Z'_{eq} (P.U)} = \frac{\frac{Z_{eq}}{Z_{b_t}}}{\frac{Z_{eq}}{Z_{b_{at}}}} = \frac{Z_{eq}}{Z_{b_t}} \frac{Z_{b_{at}}}{Z_{eq}} \Rightarrow \boxed{Z'_{eq} (P.U) = \frac{N_1}{N_1 + N_2} Z_{eq} (P.U)}$$

گرچه روند اثبات دو موردی که در این تست به دست آمده آن‌چنان مهم نیست اما نتایج به دست آمده از آن بسیار مهم بوده و در حل تست‌ها بسیار مفید است. لذا توصیه می‌گردد این نتایج را حفظ نمایید.




**مثال ۱۴:** از یک ترانسفورمر دو سیم پیچه  $25kVA$  و  $\frac{2000}{250}V$  باید به عنوان یک اتوترانسفورمر با منبع ولتاژ ورودی و ثابت  $2000V$  استفاده

شود. در بار کامل و تحت ضریب قدرت واحد، مطلوب است:

الف) محاسبه قدرت‌های خروجی، تیپ (ساختمانی) و هدایتی.

ب) اگر راندمان ترانسفورمر دو سیم پیچه در بار کامل با ضریب قدرت  $0.6$  پس فاز برابر  $96\%$  باشد، راندمان اتوترانسفورمر را نیز در همان بار و همان ضریب قدرت پیدا کنید.

☑ پاسخ: چنانچه ولتاژ ورودی  $2000V$  باشد دو طرح نشان داده شده در شکل‌های زیر قابل پیاده‌سازی است.

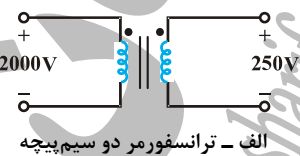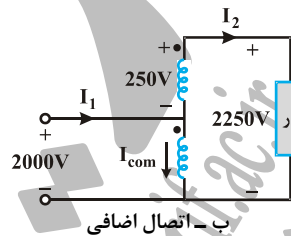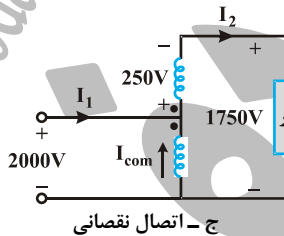

الف) در حالت دو سیم پیچه توان هر سیم‌بندی  $25kVA$  است لذا می‌توان جریان‌ها را به صورت زیر بدست آورد:

(۱) اگر از طرح شکل (ب) استفاده شود داریم:

$$\begin{cases} I_{com} = \frac{25 \times 10^3}{2000} = 12.5 A \\ I_1 = I_2 + I_{com} = 100 + 12.5 = 112.5 A \\ I_2 = \frac{25 \times 10^3}{250} = 100 A \end{cases}$$

$$S_r = V_r I_r = 2250 \times 100 = 225 kVA \quad \text{یا} \quad S_r = 25 \times \frac{2250}{2250 - 2000} = 225 kVA$$

با توجه به این جریان‌ها توان خروجی برابر است با:



با جایگذاری توان خروجی در رابطه توان انتقال یافته به واسطه ارتباط مغناطیسی یا همان توان تیپ داریم:

$$S_T = S_r \left( \frac{V_H - V_L}{V_H} \right) = 225 \times \left( \frac{2250 - 2000}{2250} \right) = 25 \text{ kVA} \quad \text{یا} \quad S_T = 25 \times 100 = 2000 \times 12/5 = 25 \text{ kVA}$$

$$S_C = S_r - S_T = 225 - 25 = 200 \text{ kVA}$$

حال که توان‌های خروجی و انتقال یافته به واسطه ارتباط مغناطیسی به دست آمده می‌توان نوشت:  
(۲) اگر از طرح شکل (ج) استفاده شود مشابه حالت قبل داریم:

$$\begin{cases} I_{\text{com}} = \frac{25 \times 10^3}{2000} = 12/5 \text{ A} \\ I_r = \frac{25 \times 10^3}{250} = 100 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_1 = 100 - 12/5 = 87/5 \text{ A}$$

$$S_r = V_r I_r = 1750 \times 100 = 175 \text{ kVA} \quad \text{یا} \quad S_r = 25 \times \frac{1750}{2000 - 1750} = 175 \text{ kVA}$$

چون اتصال به کار رفته در این حالت از نوع نقصانی است داریم:

$$S_T = S_r \left( \frac{V_H - V_L}{V_L} \right) = 175 \times \left( \frac{2000 - 1750}{1750} \right) = 25 \text{ kVA} \quad \text{یا} \quad S_T = 25 \times 100 = 2000 \times 12/5 = 25 \text{ kVA}$$

$$S_C = S_r - S_T = 175 - 25 = 150 \text{ kVA}$$

(ب) با توجه به اینکه هم ترانسفورمر و هم اتوترانسفورمر در بار نامی کار می‌کنند تلفات توان در آن‌ها یکسان است پس داریم:

$$\eta_{TR} = \frac{K_c S_n \cos \phi_r}{K_c S_n \cos \phi_r + \Delta P_{TR}} \Rightarrow 0/96 = \frac{1 \times 225 \times 0/6}{1 \times 225 \times 0/6 + \Delta P_{TR}} \Rightarrow \Delta P_{TR} = 0/625 \text{ kW} = 625 \text{ W} = \Delta P_{AT}$$

$$\eta_{AT} = \frac{(1 \times 225 \times 0/6)}{(1 \times 225 \times 0/6) + 0/625} \times 100 = 99/54\%$$

در اتصال اضافی داریم:

$$\eta_{AT} = \frac{(1 \times 175 \times 0/6)}{(1 \times 175 \times 0/6) + 0/625} \times 100 = 99/40\%$$


در اتصال نقصانی داریم:

**مثال ۱۵:** از یک ترانسفورمر دو سیم‌پیچی  $20 \text{ kVA}$  و  $2300 \text{ V}$  باید به عنوان یک اتوترانسفورمر افزایشدهنده با منبع ولتاژ ثابت  $2300 \text{ V}$  استفاده

شود. در بار کامل و ضریب قدرت واحد، قدرت‌های خروجی و هدایتی به ترتیب برابر است با:

(۱)  $2 \text{ kW}$  و  $22 \text{ kW}$       (۲)  $20 \text{ kW}$  و  $22 \text{ kW}$       (۳)  $20 \text{ kW}$  و  $220 \text{ kW}$       (۴)  $200 \text{ kW}$  و  $220 \text{ kW}$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به افزایشدهنده بودن اتوترانس اتصال اضافی است. لذا:

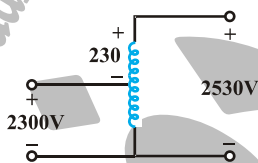

$$S_{AT} = S_{TR} \left( \frac{V_H}{V_H - V_L} \right) = 20 \times \frac{2530}{2530 - 2300} = 220 \text{ kVA}$$

$$P_{\text{out}} = S_{AT} \cos \phi = 220 \times 1 \Rightarrow P_{\text{out}} = 220 \text{ kW}$$

توان انتقال یافته به واسطه کوپلینگ مغناطیسی برابر  $20 \text{ kVA}$  است که چون  $\cos \phi = 1$  است  $20 \text{ kW}$  توان اکتیو انتقال یافته توسط هسته می‌باشد. بنابراین توان هدایتی برابر است با:

$$P_C = P_{\text{out}} - P_T = 220 - 20 \Rightarrow P_C = 200 \text{ kW}$$

**مثال ۱۶:** در مثال قبل اگر راندمان ترانسفورمر دو سیم‌پیچه در بار کامل و ضریب قدرت  $0/6$  برابر  $96\%$  باشد، راندمان اتوترانسفورمر در بار کامل و همان ضریب قدرت برابر است با:

(۱)  $96\%$       (۲)  $93/4\%$       (۳)  $95/61\%$       (۴)  $99/62\%$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به افزایشدهنده بودن اتوترانس اتصال اضافی است. لذا:


$$\eta_{T.R} = \frac{S_{T.R} \cos \phi}{S_{nT.R} \cos \phi + \Delta P} \times 100 \Rightarrow 0/96 = \frac{(20 \times 0/6)}{(20 \times 0/6) + \Delta P} \Rightarrow \Delta P = 0/5 \text{ kW}$$

چون اتوترانسفورمر در ولتاژ و جریان نامی کار می‌کند، تلفات کل آن نیز در  $5\text{ kW}$  ثابت می‌ماند. پس:

$$\eta_{A.T} = \frac{S_{A.T} \cos \varphi}{S_{A.T} \cos \varphi + \Delta P} \times 100 = \frac{(220 \times 0.6)}{(220 \times 0.6) + 5} \times 100 \Rightarrow \eta_{AT} = 99.62\%$$

**مثال ۱۷:** یک ترانسفورمر تکفاز دو سیم‌پیچه  $10\text{ kVA}$ ،  $\frac{2500}{250}\text{ V}$  موجود است. سیم‌پیچی فشار ضعیف این ترانسفورمر شامل دو سیم‌پیچ یکسان با ولتاژ  $125\text{ V}$  است. از این ترانسفورمر به عنوان یک اتوترانسفورمر جهت افزایش ولتاژ منبع  $2500\text{ V}$  تا میزان ولتاژ خروجی  $2625\text{ V}$  استفاده می‌شود. اگر از هر دو قسمت سیم‌پیچی فشار ضعیف در این اتوترانسفورمر استفاده شود، جریان منبع و توان هدایتی برابرند با:

- (۱)  $200\text{ kVA} - 84\text{ A}$       (۲)  $200\text{ kVA} - 42\text{ A}$       (۳)  $210\text{ kVA} - 40\text{ A}$       (۴)  $210\text{ kVA} - 160\text{ A}$

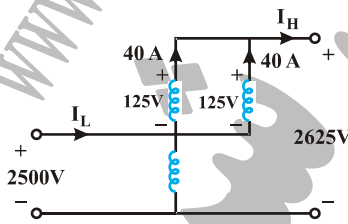

پاسخ: گزینه «۱» برای آنکه هر دو قسمت سیم‌پیچی فشار ضعیف برای تولید ولتاژ خروجی  $2625\text{ V}$  در مدار باشند، بایستی این دو سیم‌پیچی بصورت موازی با یکدیگر قرار گرفته و مجموعه آنها بصورت سری با سیم‌پیچی فشار قوی قرار گیرد. بنابراین نحوه اتصالات اتوترانسفورمر بصورت مقابل خواهد بود. برای محاسبه جریان نامی هر سیم‌پیچی فشار ضعیف (ترانسفورمر اصلی) در این طرح باید دقت نمود که چون فشار ضعیف ترانسفورمر اصلی دارای دو سیم‌پیچی مشابه است پس توان هر سیم‌پیچی  $5\text{ kVA}$  است لذا:

$$I_T = \frac{S_n}{V_{rn}} = \frac{5 \times 10^3}{125} \Rightarrow I_T = 40\text{ A}$$

بنابراین از هر یک از سیم‌پیچ‌های سمت فشار ضعیف ترانسفورمر اصلی  $40\text{ A}$  می‌گذرد لذا جریان سمت فشاری قوی اتوترانسفورمر ایجاد شده برابر است با:

$$I_H = 40 + 40 = 80\text{ A}$$

با توجه به رابطه بین جریان دو سمت اتوترانسفورمرها داریم:


$$I_L = \frac{N_H}{N_L} I_H = \frac{V_H}{V_L} I_H = \frac{2625}{2500} \times 80 \Rightarrow I_L = 84\text{ A}$$

توان ساختمانی اتوترانسفورمر تشکیل شده، همان توان نامی ترانسفورمر اصلی است یعنی  $S_T = 10\text{ kVA}$  است، لذا:

$$S_C = S_T - S_T = V_T I_T - S_T = (2625 \times 80) - 10000 = 200\text{ kVA}$$

**مثال ۱۸:** یک ترانسفورمر تکفاز  $100/400\text{ V}$  به قدرت  $2\text{ kVA}$  دارای مقاومت ظاهری  $5\%$  است اگر این ترانسفورمر به یک اتوترانسفورمر  $500/400\text{ V}$  تبدیل شود توان نامی و امپدانس درصد آن چقدر می‌شود؟

- (۱)  $10\text{ kVA} - 1\%$       (۲)  $2\text{ kVA} - 5\%$       (۳)  $10\text{ kVA} - 5\%$       (۴)  $2\text{ kVA} - 1\%$

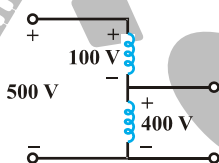

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اطلاعات ترانسفورمر اصلی و اتوترانسفورمر موردنظر می‌توان مدار معادل اتوترانسفورمر را به صورت زیر رسم نمود:

$$S_{A.T} = S_{TR} \frac{V_H}{V_H - V_L} = 2 \times \frac{500}{500 - 400} = 10\text{ kVA}$$

همانطور که در تست‌های قبلی اثبات شد امپدانس درصد اتوترانسفورمر تبدیل شده نسبت به ترانسفورمر دو سیم‌پیچه برابر است با:

$$\begin{cases} Z_{AT} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} Z_{TR} \Rightarrow Z_{AT} = \frac{100}{100 + 400} \times 5\% = 1\% \\ N \sim V \end{cases}$$


مثال ۱۹: یک ترانسفورمر دو سیم پیچه ۴۰۰/۱۰۰V به قدرت ۱۰kVA به صورت یک اتوترانسفورمر مصرف کننده ۴۰۰V راز طریق منبع ۵۰۰V تغذیه می‌کند اگر ترانسفورمر دو سیم پیچه در بار نامی با ضریب توان ۰/۸ پس فاز دارای راندمان ۹۰% باشد بازده آن در هنگام کار به صورت اتوترانسفورمری با همان شرایط چقدر می‌شود؟

(۴) ۹۲/۵%

(۳) ۹۹/۳%

(۲) ۹۵/۳%

(۱) ۹۷/۸%

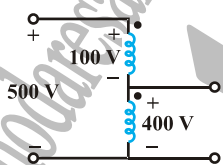

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اطلاعات داده شده اتوترانسفورمر مورد نیاز دارای مداری به صورت شکل مقابل می‌باشد.

$$S_{AT} = S_{TR} \frac{V_H}{V_H - V_L} = 10 \times \frac{500}{500 - 400} = 50 \text{ kVA}$$

در حالت ترانسفورمری چون راندمان در بار کامل با ضریب قدرت ۰/۸ داده شده است داریم:

$$\eta_{TR} = \frac{K_c S_{nTR} \cos \phi}{K_c S_{nTR} + \underbrace{K_c P_{cu_n} + P_{fe}}_{\Delta P_n}} \Rightarrow 0.9 = \frac{1 \times 10 \times 0.8}{1 \times 10 \times 0.8 + \Delta P_n} \Rightarrow \Delta P_n = \frac{8}{9} \text{ kW}$$

در حالت اتوترانسفورمری چون راندمان در بار کامل خواسته شده پس  $\Delta P_n$  برابر همان مقدار ترانسفورمری است لذا:

$$\eta_{AT} = \frac{K_c S_{nAT} \cos \phi}{K_c S_{nAT} \cos \phi + \Delta P_n} = \frac{1 \times 50 \times 0.8}{1 \times 50 \times 0.8 + \frac{8}{9}} = 0.978 = 97.8\%$$

## تست‌های تألیفی فصل چهارم - مبحث موازی کردن ترانسفورمرها

**کلمه مثال ۱:** در دو ترانسفورمر A و B با توان نامی یکسان که بطور موازی با یکدیگر کار می‌کنند  $Z_A = 0.5 + j0.5 \text{ P.U.}$  و  $Z_B = 0.6 + j0.8 \text{ P.U.}$  است. اگر ترانسفورمر A در بار کامل با ضریب توان  $0.6$  پس فاز کار کند بار ترانسفورمر B و ضریب توان آن برابر است با:

$$(1) \text{ قدرت نامی و } \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ پس فاز} \quad (2) \text{ قدرت نامی و } \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ پیش فاز}$$

$$(3) 41\% \text{ اضافه بار و } \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ پیش فاز} \quad (4) 41\% \text{ اضافه بار و } \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ پس فاز}$$

پاسخ: گزینه «۴» در دو ترانسفورمر موازی با یکدیگر نسبت توان‌ها و امپدانس‌های دو ترانسفورمر عکس یکدیگرند یعنی:

$$\frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_A} = \frac{\bar{Z}_A}{\bar{Z}_B} \Rightarrow \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_A} = \frac{0.1 + j0.1}{0.6 + j0.8} = \frac{0.1\sqrt{2} \angle 45^\circ}{0.1 \angle \cos^{-1} 0.6} = \frac{0.1\sqrt{2} \angle 45^\circ}{0.1 \angle \cos^{-1} 0.6}$$

دقت شود که چون ترانسفورمر B در بار پس فاز کار می‌کند باید ضریب توان آن را معادله توان ظاهری به صورت مثبت اعمال نمود. با ساده‌سازی رابطه فوق

$$\bar{S}_B = \sqrt{2} |\bar{S}_A| (\angle (+\cos^{-1} 0.6 + 45^\circ) - \cos^{-1} 0.6) = \sqrt{2} |\bar{S}_A| \angle 45^\circ = 1/41 |\bar{S}_{NB}| \angle 45^\circ$$

داریم: با توجه به اینکه توان نامی هر دو ترانسفورمر یکسان است، این رابطه نشان می‌دهد که ترانسفورمر A دارای ۴۱٪ اضافه بار بوده و با ضریب

$$\text{قدرت } \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ پس فاز در حال کار است.}$$

**کلمه مثال ۲:** دو ترانسفورمر تکفاز  $\frac{2300}{230}$  V مفروض است این دو ترانسفورمر با هم موازی شده و مشترکاً بار  $500 \text{ kVA}$  را تحت ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  پس فاز تغذیه می‌کنند. چنانچه امپدانس هر ترانسفورمر نسبت به  $230$  ولت به صورت  $Z_A = j0.2 \Omega$  و  $Z_B = j0.3 \Omega$  باشد، توان ظاهری هر ترانسفورمر کدام است؟

$$(1) 200 \text{ kVA} - 300 \text{ kVA} \quad (2) 150 \text{ kVA} - 350 \text{ kVA} \quad (3) 250 \text{ kVA} - 250 \text{ kVA} \quad (4) 170 \text{ kVA} - 330 \text{ kVA}$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به رابطه توزیع توان در حالتی که ولتاژ القایی در هر دو ترانسفورمر یکسان است می‌توان نوشت (دقت شود که چون بار پس فاز است زاویه توان آن مثبت است)

$$\bar{S}_a^* = \frac{\bar{Z}_{eqb}}{\bar{Z}_{eqb} + \bar{Z}_{eqa}} \bar{S}_L^* \Rightarrow \bar{S}_a^* = \left( \frac{j0.3}{j0.3 + j0.2} \right) (500 \angle -\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}) = 300 \angle -30^\circ \text{ kVA} \Rightarrow \bar{S}_a = 300 \angle 30^\circ \text{ kVA}$$

$$\bar{S}_b^* = \frac{j0.2}{j0.2 + j0.3} (500 \angle -\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}) = 200 \angle -30^\circ \text{ kVA} \Rightarrow \bar{S}_b = 200 \angle 30^\circ \text{ kVA}$$

**کلمه مثال ۳:** در مثال قبل اگر ولتاژ نامی ترانسفورمرها  $\frac{11000}{400}$  V باشد، ولتاژ بین ترمینال‌های ثانویه در بار ذکر شده برابر است با:

$$(1) 400 \text{ V} \quad (2) 321 \text{ V} \quad (3) 393 \text{ V} \quad (4) 407 \text{ V}$$

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به سهم توان به دست آمده برای هر ترانسفورمر در تست قبل، ضریب بار هر ترانسفورمر برابر است با:

$$K_{ca} = \frac{|\bar{S}_a|}{|\bar{S}_{na}|} = \frac{400}{500} = 0.8 \text{ P.U.} \quad \text{و} \quad K_{cb} = \frac{|\bar{S}_b|}{|\bar{S}_{nb}|} = \frac{500}{1000} = 0.5 \text{ P.U.}$$

همچنین با توجه به زاویه  $\bar{S}_a$  و  $\bar{S}_b$  می‌توان گفت که بار تامین شده توسط هر دو ترانسفورمر پس فاز است و بنابراین درصد تنظیم ولتاژ هر ترانسفورمر را می‌توان به صورت  $\% V.R = K_c (R_{eq} (P.U.) \cos \phi + X_{eq} (P.U.) \sin \phi)$  بدست آورد. لذا برای ترانسفورمر اول می‌توان نوشت:

$$R_{eqa} = Z_{eqa} \cos \phi_{sc_a} = 0.25 \times 0.8 = 0.2 \text{ P.U.}$$

$$X_{eqa} = Z_{eqa} \sin \phi_{sc_a} = 0.25 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.215 \text{ P.U.}$$

$$\% V.R = K_c (R_{eq} (P.U.) \cos \phi + X_{eq} (P.U.) \sin \phi) \times 100 = 0.8 [(0.2 \times \cos(30^\circ) + 0.215 \sin(30^\circ))] \times 100 \Rightarrow \% V.R = 1/726$$

$$V.R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \Rightarrow 0.1726 = \frac{400 - V_{FL}}{V_{FL}} \Rightarrow V_{FL} = 393 \text{ V} = V_r$$

**مثال ۴:** دو ترانسفورمر یکفاز برای تغذیه بار  $24 + j1 \text{ } \Omega$  اهمی با یکدیگر به طور موازی کار می‌کنند. ولتاژ بی‌بار ترانسفورمر اول در ثانویه  $440 \text{ V}$  و مقاومت ظاهری آن  $1 + j3 \text{ } \Omega$  و ولتاژ بی‌بار ثانویه ترانسفورمر دوم  $450 \text{ V}$  و مقاومت ظاهری  $1 + j4 \text{ } \Omega$  است. جریان گردش‌ی ترانسفورمرها برابر است با:

(۱)  $1/31 \text{ A}$       (۲)  $2 \text{ A}$       (۳)  $16 \text{ A}$       (۴)  $16/42 \text{ A}$

پاسخ: گزینه «۱» ولتاژهای ثانویه دو ترانسفورمر موازی همواره با یکدیگر هم فازند لذا:

$$\bar{I}_c = \frac{\bar{E}_{ra} - \bar{E}_{rb}}{\bar{Z}_{eqa} + \bar{Z}_{eqb} + \frac{\bar{Z}_{eqa} \bar{Z}_{eqb}}{\bar{Z}_L}} = \frac{450 - 440}{(1 + j3) + (1 + j4) + \frac{(1 + j3)(1 + j4)}{24 + j1}} \Rightarrow \bar{I}_c = 1/31 \angle -77^\circ \text{ A}$$

**مثال ۵:** دو ترانسفورمر تک‌فاز به طور موازی بار سلفی با راکتانس  $j\omega L$  را تغذیه می‌کنند. ترانسفورمر اول دارای امپدانس اتصال کوتاه  $1 \text{ } \Omega$  و ترانسفورمر دوم دارای امپدانس اتصال کوتاه  $0.5 \text{ } \Omega$  است. اگر نسبت تبدیل ترانسفورمر اول و دوم به ترتیب ۲ و ۱/۲ باشند هنگامی که اولیه ترانسفورمرها به شبکه تک‌فاز  $420 \text{ V}$  متصل می‌گردد، چند آمپر جریان چرخشی بین آنها جاری می‌گردد؟

(۱)  $5$       (۲)  $6/5$       (۳)  $8$       (۴)  $9/5$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به برابری ولتاژهای اولیه دو ترانسفورمر و نسبت تبدیل‌های هر یک می‌توان ولتاژ القایی در ثانویه ترانسفورمرها را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_{ra} = \frac{420}{2} = 210 \text{ V}, \quad E_{rb} = \frac{420}{1/2} = 200 \text{ V}$$

با جایگذاری در رابطه جریان چرخشی داریم:

$$I_c = \frac{\bar{E}_{ra} - \bar{E}_{rb}}{\bar{Z}_{eqa} + \bar{Z}_{eqb} + \frac{\bar{Z}_{eqa} \bar{Z}_{eqb}}{\bar{Z}_L}} \Rightarrow I_c = \frac{210 - 200}{j + 0.5j + \frac{j \times 0.5j}{j}} = \frac{10}{2j} = 5 \angle -90^\circ \Rightarrow |I_c| = 5 \text{ A}$$

**مثال ۶:** دو ترانسفورمر با مشخصات  $\begin{cases} S_{n1} = 250 \text{ kVA} \\ \%U_{k1} = 5\% \end{cases}$  ،  $\begin{cases} S_{n2} = 160 \text{ kVA} \\ \%U_{k2} = 8\% \end{cases}$  بصورت موازی متصل شده‌اند و بار  $280 \text{ kVA}$  را تغذیه می‌کنند، سهم بار ترانسفورمر اول چند کیلو ولت آمپر است؟

(۱)  $225$       (۲)  $275$       (۳)  $200$       (۴)  $195$

پاسخ: گزینه «۳» چون امپدانس درصد دو ترانسفورمر با یکدیگر برابر نیست ابتدا باید  $U_{keq}$  را محاسبه نمود. لذا:

$$U_{keq} = \frac{S_{n1} + S_{n2}}{\frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}}} = \frac{160 + 250}{\frac{160}{5} + \frac{250}{8}} = \frac{410}{70} \Rightarrow S_1 = S_{n1} \frac{S_L}{\sum S_n} \frac{U_{keq}}{U_{k1}} = 250 \times \frac{280}{250 + 160} \times \frac{70}{5} = 200 \text{ kVA}$$

**مثال ۷:** ترانسفورمر تک‌فازی با مشخصه  $20 \text{ kV} - 500 \text{ kVA} - 3 + j4 \text{ } \Omega$  در دسترس است اگر این ترانسفورمر با ترانسفورمر دیگری که دارای

مشخصه  $20 \text{ kV} - 250 \text{ kVA} - 6 + jX_p$  است موازی شود راکتانس پراکندگی ترانسفورمر دوم چند اهم باشد تا تقسیم بار بین این دو ترانسفورمر به نسبت توان‌های نامی آن‌ها صورت گیرد؟


(۱)  $4$       (۲)  $8$       (۳)  $2$       (۴) صفر

پاسخ: گزینه «۲» اگر بخواهیم بار بین دو ترانسفورمر موازی به نسبت توان‌های نامی آنها تقسیم شود باید نسبت توان‌های نامی عکس اندازه امپدانس

$$\frac{S_{n1}}{S_{n2}} = \frac{|\bar{Z}_{eq2}|}{|\bar{Z}_{eq1}|} \Rightarrow \frac{500}{250} = \frac{\sqrt{6^2 + X_p^2}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \Rightarrow X_p = 8 \text{ } \Omega$$

ترانسفورمرها باشد یعنی:

**مثال ۸:** دو ترانسفورمر تک‌فاز با مشخصات داده شده به صورت شکل زیر با یکدیگر موازی و به یک منبع  $6600\text{V}$  متصل شده‌اند اگر کلید  $K$  بسته شود جریان گردشی بین دو ترانسفورمر چند درصد تغییر می‌کند؟

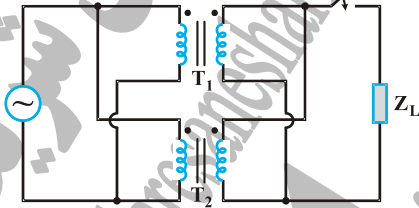

$$T_1 : 6600 / 250\text{V} - 100\text{kVA} - \%Z = j5\%$$

$$T_2 : 6600 / 240\text{V} - 120\text{kVA} - \%Z = j4\%$$

$$\text{Load} : Z_L = 0.5 \angle 60^\circ \Omega$$

(۱) ۰.۴٪ افزایش

(۲) ۰.۲٪ کاهش

(۳) ۰.۴٪ کاهش

(۴) ۰.۲٪ افزایش

پاسخ: گزینه «۳» از آنجائیکه ولتاژ نامی ثانویه دو ترانسفورمر با یکدیگر متفاوت است بهتر است بجای محاسبات پیریونیتی محاسبات در واحدهای اصلی خود صورت گیرد برای این منظور:

$$Z_{eq1} = Z_{eq1}(\text{P.U}) \times Z_{1b} = j0.05 \times \frac{250^2}{100 \times 10^3} = j0.03125 \Omega$$

$$Z_{eq2} = Z_{eq2}(\text{P.U}) \times Z_{2b} = j0.04 \times \frac{240^2}{120 \times 10^3} = j0.0192 \Omega$$

در صورت تست هدف محاسبه نسبت جریان گردشی در دو حالت بی‌باری و بار کامل است لذا بجای محاسبه جداگانه نسبت دو جریان بصورت زیر بدست می‌آید:

$$\frac{\bar{I}_{C_{NL}}}{\bar{I}_{C_{FL}}} = \frac{\frac{(\bar{E}_{r1} - \bar{E}_{r2})}{(\bar{Z}_{eq1} + \bar{Z}_{eq2})} (\bar{Z}_{eq1} \bar{Z}_{eq2})}{(\bar{E}_{r1} - \bar{E}_{r2})} = \frac{(\bar{Z}_{eq1} + \bar{Z}_{eq2}) + \left(\frac{\bar{Z}_{eq1} \bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_L}\right)}{(\bar{Z}_{eq1} + \bar{Z}_{eq2})} = 1 + \frac{\bar{Z}_{eq1} \bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq1} + \bar{Z}_{eq2}} \frac{1}{\bar{Z}_L}$$

با توجه به مقادیر بدست آمده در فوق داریم:

$$\frac{\bar{I}_{C_{NL}}}{\bar{I}_{C_{FL}}} = 1 + \frac{j0.03125 \times j0.0192}{j0.03125 + j0.0192} \frac{1}{0.5 \angle 60^\circ} = 1.0205 + j0.0118 \Rightarrow \left| \frac{\bar{I}_{C_{NL}}}{\bar{I}_{C_{FL}}} \right| = 1.041 \Rightarrow \left| \bar{I}_{C_{FL}} \right| = 0.96 \left| \bar{I}_{C_{NL}} \right|$$

مشاهده می‌شود که جریان گردشی ۰.۴٪ کاهش می‌یابد.

**مثال ۹:** دو ترانسفورمر تک‌فاز دارای اطلاعات زیر هستند:

$$T_1 : 3300 / 500\text{V} - Z_{eqLV} = 0.5 + j1 \Omega ; T_2 : 3300 / 500\text{V} - Z_{eqLV} = 0.6 + j0.8 \Omega$$

این دو ترانسفورمر با یکدیگر موازی و بار  $10 + j25 \Omega$  را تغذیه می‌کنند. راکتانس خازنی که باید با یکی از ترانسفورمرها سری نمود تا تقسیم بار بین دو ترانسفورمر به طور مساوی صورت گیرد چند اهم است؟

(۱)  $j0.14$  (۲)  $j(1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$  (۳)  $-j(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$  (۴)  $-j0.28$

پاسخ: گزینه «۳» برای ایجاد تعادل در تقسیم بار بین ترانسفورمرها می‌توان از راکتانس سری استفاده نمود. در این صورت دو راه موجود است: یکی استفاده از راکتانس سلفی سری با ترانسفورمری که اندازه امپدانس داخلی آن کمتر است و راه دوم استفاده از راکتانس خازنی سری با ترانسفورمری که اندازه امپدانس داخلی آن بزرگ‌تر است. در این تست هدف استفاده از روش دوم است پس باید ببینیم امپدانس داخلی کدام ترانسفورمر بیشتر است:

$$\left| \bar{Z}_{eq1} \right| = \sqrt{0.5^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \Omega, \quad \left| \bar{Z}_{eq2} \right| = \sqrt{0.6^2 + 0.8^2} = 1 \Omega$$

چون  $\left| \bar{Z}_{eq2} \right| < \left| \bar{Z}_{eq1} \right|$  است پس باید یک راکتانس خازنی را با ترانسفورمر اول سری نمود به طوری که:

$$\left| \bar{Z}_{eq1} \right|_{\text{new}} = \left| \bar{Z}_{eq2} \right| = 1 \Omega \Rightarrow \sqrt{(0.5)^2 + (1 - X_c)^2} = 1 \Rightarrow 0.25 + (1 - X_c)^2 = 1 \Rightarrow (1 - X_c)^2 = 0.75 \Rightarrow X_c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \Omega$$

دقت شود که چون ولتاژهای بی‌باری (یا همان نسبت تبدیل) دو ترانسفورمر بحث شده برابر یکدیگر بود، توانستیم از شرط برابری اندازه امپدانس‌ها استفاده کنیم.

مثال ۱۰: دو ترانسفورمر تک‌فاز A و B دارای مشخصات زیر هستند:

$$T_A : P_{scn} = 6 \text{ kW}, V_{scn} = 0.1 \text{ P.U}, S_n = 100 \text{ kVA} ; T_B : Q_{scn} = 0.1 \text{ P.U}, \cos \phi_{sc} = \sqrt{0.1}, S_n = 80 \text{ kVA}$$

چه مقاومت اهمی با سیم‌بندی ثانویه سری شود تا حداکثر باری که از این دو ترانسفورمر تحت ولتاژ ۱۱۵۰۰ V اخذ می‌نماییم برابر مجموع توان‌های نامی دو ترانسفورمر باشد؟

۱)  $0.19 \Omega$       ۲)  $0.11 \Omega$       ۳)  $0.07 \Omega$       ۴)  $0.27 \Omega$

پاسخ: گزینه «۱» طبق گفته صورت تست هدف این است که هر ترانسفورمر به اندازه توان نامی خود بار دهد، برای این منظور باید امپدانس درصد ترانسفورمرها برابر باشند. پس باید با توجه به آزمایش‌های اتصال کوتاه داده شده معادلات امپدانس درصد ترانسفورمرها را به صورت زیر به دست آورد. در ترانسفورمر B داریم:

$$\begin{cases} Q_{scn} = 0.1 \text{ P.U} = X_{eqB} (\text{P.U}) \\ \cos \phi_{sc} = \sqrt{0.1} \Rightarrow \sin \phi_{sc} = \sqrt{0.9} \Rightarrow \text{tg} \phi_{sc} = 3 \end{cases}$$

$$R_{eqB} (\text{P.U}) = \frac{X_{eqB} (\text{P.U})}{\text{tg} \phi_{sc}} = \frac{0.1}{3} \text{ P.U} , Z_{eqB} (\text{P.U}) = \frac{X_{eqB} (\text{P.U})}{\sin \phi_{sc}} = \frac{0.1}{\sqrt{0.9}} \text{ P.U}$$

در ترانسفورمر A داریم:

$$V_{scn} = 0.1 \text{ P.U} = Z_{eqA} (\text{P.U}) , R_{eqA} (\text{P.U}) = P_{scn} (\text{P.U}) = \frac{P_{scn} (\text{W})}{S_n} = \frac{6000}{100 \times 10^3} = 0.06 \text{ P.U} \Rightarrow$$

$$X_{eqA} (\text{P.U}) = \sqrt{Z_{eqA}^2 (\text{P.U}) - R_{eqA}^2 (\text{P.U})} = \sqrt{0.1^2 - 0.06^2} = 0.08 \text{ P.U}$$

چون  $|\bar{Z}_{eqB}| > |\bar{Z}_{eqA}|$  است پس باید با ترانسفورمر A مقاومت اضافی سری شود به طوری که با وجود این مقاومت  $|\bar{Z}_{eqA}|$  بالا رفته و برابر

$$\sqrt{(R_{eqA} + R_{ex})^2 + (X_{eqA})^2} = \frac{0.1}{\sqrt{0.9}} \Rightarrow (0.06 + R_{ex})^2 + 0.08^2 = \frac{0.1^2}{0.9} \Rightarrow R_{ex} (\text{P.U}) = 0.086 \text{ P.U} \text{ شود. } \frac{0.1}{\sqrt{0.9}} \text{ P.U}$$

$$\Rightarrow R_{ex} (\Omega) = R_{ex} (\text{P.U}) \cdot Z_{bA} = 0.086 \times \frac{1500^2}{100 \times 10^3} = 0.19 \Omega$$


مثال ۱۱: دو ترانسفورمر تک‌فاز A و B باری با امپدانس  $3 + j4 \Omega$  را به طور موازی تغذیه می‌کنند. امپدانس معادل ترانسفورمرها در سمت ثانویه به قرار روبرو است:

$$Z_A = 4 + j8 (\Omega), Z_B = 2 + j4 (\Omega)$$

چنانچه نسبت اندازه ولتاژ مدار باز در ثانویه دو ترانسفورمر  $1/1$  باشد، مقدار امپدانسی که باید به صورت سری به ثانویه ترانسفورمر B اضافه

شود تا نسبت دامنه جریانهای ثانویه دو ترانسفورمر یعنی  $1/25$  شود، برابر است با:

۱)  $1/93 + j4/27 (\Omega)$       ۲)  $0.42 + j1/16 (\Omega)$       ۳)  $3/93 + j8/27 (\Omega)$       ۴)  $2 + j4 (\Omega)$

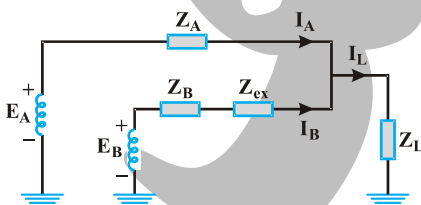

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به عدم برابری ولتاژهای القایی در ثانویه دو ترانسفورمر مورد بحث باید از روابط اصلی تقسیم جریان بین دو ترانسفورمر به صورت زیر استفاده نمود:

$$\frac{|\bar{I}_A|}{|\bar{I}_B|} = \frac{\bar{E}_{rA} \bar{Z}_{eqB} + (\bar{E}_{rA} - \bar{E}_{rB}) \bar{Z}_L}{\bar{E}_{rB} \bar{Z}_{eqA} - (\bar{E}_{rA} - \bar{E}_{rB}) \bar{Z}_L}$$

از آنجایی که  $\frac{|\bar{E}_{rA}|}{|\bar{E}_{rB}|} = 1/1$  و  $\frac{|\bar{I}_A|}{|\bar{I}_B|} = 1/25$  بوده و قرار است امپدانس خارجی با ترانسفورمر B سری شود داریم:

$$1/25 = \frac{1/1 \bar{E}_{rB} (2 + j4 + \overbrace{R_{ex} + jX_{ex}}^{Z_{ex}}) + (1/1 \bar{E}_{rB} - \bar{E}_{rB})(3 + j4)}{\bar{E}_{rB} (4 + j8) - (1/1 \bar{E}_{rB} - \bar{E}_{rB})(3 + j4)} \Rightarrow Z_{ex} = 1/93 + j4/27 \Omega$$

**مثال ۱۲:** دو ترانسفورمر تک‌فاز با قدرت مشابه و دارای نسبت تبدیل مشابه به طور موازی باری را تغذیه می‌کنند. اگر امیدانس اتصال کوتاه ترانسفورمر اول  $Z_{eqA} = 10 + j20 \Omega$  و امیدانس اتصال کوتاه ترانسفورمر دوم  $Z_{eqB} = 4 + j8 \Omega$  باشند، راکتانس سلفی موردنیاز جهت تقسیم بار یکسان بین این دو ترانسفورمر باید چند اهم باشد؟

۱۴ (۱)      ۲۲ (۲)      ۱۰ (۳)      ۱۸ (۴)

پاسخ: گزینه «۱». ابتدا باید ببینیم کدام ترانسفورمر نیاز به راکتانس خارجی دارد؛ پس باید اندازه امیدانس آن‌ها را محاسبه کنیم:

$$Z_{eqA} = \sqrt{10^2 + 20^2} = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \Omega, \quad Z_{eqB} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} \Omega$$

چون  $Z_{eqB} < Z_{eqA}$  به دست آمده پس ترانسفورمر B نیاز به راکتانس خارجی دارد؛ جهت ایجاد تعادل در بارگیری از ترانسفورمرها باید رابطه زیر برقرار باشد:

$$\frac{|I_A|}{|I_B|} = \frac{|Z_{eqB} + Z_{ex}|}{|Z_{eqA}|}$$

از آنجایی که هدف برابری جریان‌ها است ( $|I_A| = |I_B|$ ) لذا:

$$|Z_{eqB} + \frac{Z_{ex}}{jX_{ex}}| = |Z_{eqA}| \Rightarrow |4 + j8 + jX_{ex}| = |10 + j20| \Rightarrow 16 + (8 + X_{ex})^2 = 10^2 + 20^2 \Rightarrow X_{eq} = 14 \Omega$$

**مثال ۱۳:** دو ترانسفورمر یکفاز یکی با مشخصه  $S_{n1} = 100 \text{ kVA}, |U_{k1}| = 2/5\%$  و دیگری با مشخصه  $S_{n2} = 150 \text{ kVA}, |U_{k2}| = 3\%$  و نسبت‌های تبدیل مساوی، بطور موازی با هم بار مشترکی را تغذیه می‌نمایند. ماکزیمم توانی که می‌توان از این دو ترانسفورمر گرفت بدون آنکه هیچکدام از آنها بار اضافی متحمل شوند، برابر است با: (سایر شرایط موازی کردن مشابه هستند و منظور از  $U_k\%$  ولتاژ نسبی اتصال کوتاه است)

۲۵۰ kVA (۱)      ۲۲۵ kVA (۲)      ۱۸۵ kVA (۳)      ۲۱۰ kVA (۴)

پاسخ: گزینه «۲»

روش اول: در بحث موازی کردن ترانسفورمرها ابتدا باید امیدانس درصدها را در یک مبنای پریونیت نمود، اگر  $S_b = 150 \text{ kVA}$  بعنوان مبنای جدید

$$Z_{new} = \frac{S_{b_{new}}}{S_{b_{old}}} Z_{old} = \frac{150}{100} \times 0/025 = 0/0375 \text{ P.U}, \quad Z_{r_{new}} = Z_{r_{old}} = 0/03 \text{ P.U}$$

انتخاب شود داریم:

در این تست ترانسفورمر  $100 \text{ kVA}$  برحسب مقادیر مبنای خود دارای امیدانس درصد کوچکتری است لذا زودتر دچار اضافه بار می‌شود پس با فرض یکی بودن ولتاژهای القایی در ثانویه‌های هر دو ترانسفورمر داریم:

$$S_1 = \frac{Z_r}{Z_1 + Z_r} S_L \Rightarrow 100 = \frac{0/03}{0/0375 + 0/03} \times S_L \Rightarrow S_L = 225 \text{ kVA}$$

روش دوم: با استفاده از رابطه بیان شده در قبل باید ابتدا برآیند ولتاژ اتصال کوتاه دو ترانسفورمر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$U_{keq} = \frac{\sum S_n}{\frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}}} = \frac{100 + 150}{\frac{100}{2/5} + \frac{150}{3}} = \frac{250}{90} = 2.78 \text{ kV}$$

با توجه به برآیند ولتاژ اتصال کوتاه می‌توان با تثبیت سهم بار  $S_1$  در مقدار نامی، بار کل را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$S_1 = S_{n1} \frac{S_L}{S_{n1} + S_{n2}} \times \frac{U_{keq}}{U_{k1}} \Rightarrow 100 = 100 \frac{S_L}{100 + 150} \times \frac{2.78}{2/5} = S_L = 225 \text{ kVA}$$

**مثال ۱۴:** دو ترانسفورمر تک‌فاز با قدرت‌های نامی  $1000 \text{ kVA}$  و  $500 \text{ kVA}$  به ترتیب دارای مقاومت ظاهری  $(P.U) 0/02 + j0/06$  و  $(P.U) 0/025 + j0/08$  هستند، بزرگترین بار  $\text{kVA}$  باری که می‌توان در اتصال موازی این دو ترانسفورمر و بدون اضافه بار آنها تحویل گرفت چقدر است؟

۱۲۷۷ kVA (۱)      ۱۸۲۵ kVA (۲)      ۱۲۷۷ kVA (۳)      ۱۵۹۱ kVA (۴)

پاسخ: گزینه «۱». با در نظر گرفتن  $S_b = 1000 \text{ kVA}$  داریم:

$$Z_{eqa}(\text{new}) = Z_{eqa}(\text{old}) = 0/02 + j0/06 \text{ P.U} = 0/06325 \angle 71/27^\circ \text{ P.U}$$

$$Z_{eqb}(\text{new}) = Z_{eqb}(\text{old}) \times \frac{S_{b_{new}}}{S_{b_{old}}} = (0/025 + j0/08) \times \frac{1000}{500} = 0/05 + j0/16 \text{ P.U}$$



هر ترانسفورمری که برحسب مقادیر مبنای خود امیدانس پریونیتی کمتری دارد زودتر به توان نامی خود می‌رسد لذا باید بار ترانسفورمر  $1000 \text{ kVA}$  را محدود نمود. یعنی:

$$\vec{S}_a = \frac{\vec{Z}_{eqb}}{\vec{Z}_{eqa} + \vec{Z}_{eqb}} \vec{S}_L \Rightarrow 1000 = \frac{0.05 + j0.16}{(0.02 + j0.06) + (0.05 + j0.16)} \vec{S}_L \Rightarrow |\vec{S}_L| = 1377.24 \text{ kVA}$$

**کله مثال ۱۵:** در مثال قبل ولتاژ دو سر بار تحت شرایطی که هیچکدام از ترانسفورمرها اضافه بار نشوند چند ولت می‌شود. به شرطی که بار مورد بحث

اهمی خالص باشد؟

۳۹۷۰ (۴)

۳۹۵۰ (۳)

۳۹۳۰ (۲)

۳۹۱۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» از آنجائیکه ترانسفورمر شماره ۳ در بار کامل خود کار می‌کند بهتر است از طریق این ترانسفورمر ولتاژ ترمینال‌ها را بدست آورد.

$$\begin{cases} R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{P_{sc}}{I_{nLV}^2} \\ I_{nLV} = \frac{S_n}{V_{nLV}} = \frac{400 \times 10^3}{4000} = 100 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow R_{eqLV} = \frac{3000}{100^2} = 0.3 \Omega$$

$$|\Delta \vec{V}_{eq}| = R_{eq} I_r \cos \phi_r + X_{eq} I_r \sin \phi_r = (0.3 \times 100 \times 1) + 0 = 30 \text{ V} \Rightarrow V_{FL} = V_{NL} - |\Delta \vec{V}_{eq}| = 4000 - 30 = 3970 \text{ V}$$

**کله مثال ۱۶:** دو ترانسفورمر تک‌فاز یکی به قدرت  $100 \text{ kVA}$  با امیدانس ۵٪ و دیگری به قدرت  $200 \text{ kVA}$  با امیدانس ۸٪ را با یکدیگر موازی

کرده‌ایم. اگر حداکثر ۱۰٪ اضافه بار مجاز باشد، چند کیلوولت آمپر توان از این مجموعه موازی اخذ کنیم تا هیچ کدام آسیب نبینند؟

۳۰۰ (۴)

۲۰۵ (۳)

۲۲۵/۵ (۲)

۲۴۷/۵ (۱)

پاسخ: گزینه «۱» ترانسفورمر  $100 \text{ kVA}$  چون امیدانس درصد کمتری دارد، بیشتر در معرض اضافه بار شدن قرار دارد، پس سهم آن را در مقدار

مجازش (۱۰٪ بیشتر از مقدار نامی آن) تثبیت می‌کنیم (یعنی  $S_1 = 1/18 S_n$  لحاظ می‌کنیم)؛ برای این منظور ابتدا  $U_{keq}$  را محاسبه و در رابطه تقسیم

توان قرار می‌دهیم:

$$\begin{cases} S_1 = S_n \frac{S_L}{\sum S_n} \frac{U_{keq}}{U_{k1}} \\ U_{keq} = \frac{100 + 200}{\frac{100}{5} + \frac{200}{8}} = \frac{300}{45} \end{cases} \Rightarrow 1/18 S_{n1} = S_{n1} \frac{S_L}{(100 + 200)} \times \frac{45}{5} \Rightarrow S_L = 247.5 \text{ kVA}$$

یعنی اگر بار کل  $247.5 \text{ kVA}$  باشد، ترانسفورمر  $100 \text{ kVA}$  فقط ۱۰٪ اضافه بار خواهد شد. یعنی بار  $1/18 \times 100 = 11 \text{ kVA}$  را تأمین خواهد کرد در

نتیجه بار ترانسفورمر  $200 \text{ kVA}$  برابر  $247.5 - 11 = 236.5 \text{ kVA}$  می‌گردد، یعنی این ترانسفورمر هیچ اضافه باری نخواهد داشت.

**کله مثال ۱۷:** دو ترانسفورمر تک‌فاز یکی به قدرت  $100 \text{ kVA}$  و دیگری به قدرت  $50 \text{ kVA}$  هر دو دارای امیدانس ۸٪ با یکدیگر موازی شده و باری را

تغذیه می‌کنند. اگر در ترانسفورمر کوچکتر ۱۰٪ اضافه بار مجاز بوده اما در ترانسفورمر بزرگتر اضافه بار مجاز نباشد مجموعاً چند کیلوولت آمپر از این

ترانسفورمرها اخذ کنیم تا هیچ کدام دچار اضافه بار نشوند؟

۱۵۰ (۴)

۱۵۵ (۳)

۱۶۰ (۲)

۱۶۵ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» چون امیدانس درصد ترانسفورمرها یکسان هستند، بار به نسبت توان‌های نامی بین آن‌ها تقسیم می‌شود؛ لذا در حالت عادی

(بدون اینکه هیچ کدام اضافه بار گردند)  $S_L = 150 \text{ kVA}$  است. حال اگر هر یک از ترانسفورمرها بخواهد اضافه بار گردد موجب می‌شود بار روی هر دو

ترانسفورمر افزایش یابد؛ لذا با اینکه ترانسفورمر  $50 \text{ kVA}$  می‌تواند تا ۱۰٪ بیشتر یعنی تا  $55 \text{ kVA}$  را تحمل کند اما نمی‌توان از این

مجموعه  $150 + 55 = 205 \text{ kVA}$  اخذ نمود زیرا در این صورت بار روی ترانسفورمر بزرگتر برابر  $103/23 \text{ kVA}$   $S_2 = 100 \times \frac{155}{150}$  بوده و آن را دچار

اضافه بار می‌کند. پس حداکثر می‌توان همان  $150 \text{ kVA}$  را از آن‌ها اخذ نمود.

**مثال ۱۸:** دو ترانسفورمر تک‌فاز مشابه که دارای نسبت تبدیل یکسان بوده و تنها تفاوت آنها امیدانس داخلی آن‌هاست به طور موازی با یکدیگر بار تک‌فاز اهمی - سلفی را تغذیه می‌کنند. می‌خواهیم توسط یک مقاومت اهمی خارجی تقسیم بار بین این دو ترانسفورمر طوری باشد که جریان ترانسفورمر اول ۲۰٪ بیشتر از ترانسفورمر دوم باشد. اندازه این مقاومت چند اهم است؟ (امیدانس اتصال کوتاه ترانسفورمر اول  $Z_{eq1} = 3 + j4\Omega$  و در ترانسفورمر دوم  $Z_{eq2} = j6\Omega$  است.)

(۱)  $2\Omega$ (۲)  $3\Omega$ (۳)  $1\Omega$ (۴)  $0\Omega$ 

پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید ببینیم کدام ترانسفورمر به مقاومت خارجی نیاز دارد؛ لذا:

$$|Z_{eq1}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\Omega \quad , \quad |Z_{eq2}| = 6\Omega$$

چون  $|Z_{eq1}| < |Z_{eq2}|$  است، پس ترانسفورمر اول به مقاومت خارجی نیاز دارد لذا طبق رابطه تعادل جریان‌ها داریم:

$$\frac{|I_1|}{|I_2|} = \frac{|Z_{eq2}|}{|Z_{eq1} + R_{ex}|} \Rightarrow \frac{1/2 |I_2|}{|I_2|} = \frac{6}{|3 + j4 + R_{ex}|} \Rightarrow (3 + R_{ex})^2 + 4^2 = 5^2 \Rightarrow R_{ex} = 0\Omega$$

یعنی امیدانس ترانسفورمرها طوری است که خودبه‌خود بدون نیاز به مقاومت خارجی جریان ترانسفورمر اول ۲۰٪ بیشتر از ترانسفورمر دوم می‌گردد.

## آزمون‌های خودسنجی فصل چهارم

## آزمون (۱)

تعداد سؤالات: ۱۰

سطح آزمون: A

۱- یک ترانسفورمر سه سیم‌پیچه تکفاز  $50\text{ Hz}$  در طرف فشار قوی  $250^\circ$  دور سیم‌بندی داشته و ولتاژ نامی آن  $2200\text{ V}$  است. دو سیم‌پیچ ثانویه هر کدام می‌توانند  $200\text{ kVA}$  را یکی در ولتاژ نامی  $550\text{ V}$  و دیگری در  $220\text{ V}$  بدهند. جریان اولیه را وقتی در سیم‌پیچی  $220\text{ V}$  جریان نامی با ضریب توان واحد و در سیم‌پیچی  $550\text{ V}$  جریان نامی با ضریب توان  $0.6$  پس‌فاز عبور می‌کند محاسبه کنید. (از افت پراکندگی و جریان مغناطیس کننده صرف نظر کنید)

- (۱)  $162/6\angle -15/5^\circ\text{ A}$  (۲)  $112/1\angle -21/3^\circ\text{ A}$  (۳)  $162/6\angle -26/6^\circ\text{ A}$  (۴)  $112/1\angle -30/1^\circ\text{ A}$

۲- شار پراکندگی در یک ترانسفورمر بستگی دارد به .....

- (۱) ولتاژ اعمال شده (۲) فرکانس (۳) شار متقابل (۴) جریان بار

۳- اگر اولیه یک ترانسفورمر را با ولتاژ مربعی تغذیه کنیم، ولتاژ خروجی برابر خواهد بود با .....

- (۱) صفر (۲) موج پالسی (۳) موج سینوسی (۴) موج مثلثی

۴- یک ترانسفورمر در فرکانس نامی و در ولتاژی بیش از ولتاژ نامی خودش در حال کار است، در این صورت نسبت به کار نامی جریان بی‌باری ..... تلفات پسماند ..... تلفات گردابی ..... خواهد یافت.

- (۱) کاهش - کاهش (۲) افزایش - کاهش (۳) افزایش - افزایش (۴) کاهش - افزایش


۵- راندمان حداکثر ترانسفورمری که تلفات هسته آن  $1/28\text{ kW}$  و تلفات مسی بار کامل آن  $2\text{ kW}$  است در ضریب قدرت معین در چند درصد توان نامی رخ می‌دهد؟

- (۱)  $65$  (۲)  $70$  (۳)  $75$  (۴)  $80$

۶- ترانسفورمری دارای مقاومت  $3\%$  و راکتانس  $4\%$  است. محدوده تنظیم ولتاژ در این ترانسفورمر کدام است؟

- (۱)  $4\%$  تا  $5\%$  - (۲)  $4\%$  تا  $5\%$  - (۳)  $4\%$  ± (۴)  $5\%$  ±

۷- دو ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل با نسبت تبدیل‌های داده شده به صورت شکل زیر به یکدیگر متصل و بار  $21\ \Omega$  را تغذیه می‌نمایند. جریان عبوری از اولیه ترانسفورمر  $T_1$  چند آمپر است؟

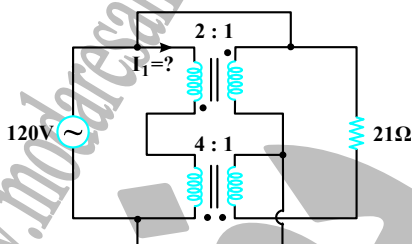

- (۱)  $7/5$

- (۲)  $5/5$

- (۳)  $3/5$

- (۴)  $2/5$

۸- یک ترانسفورمر  $10\text{ kVA}$  -  $400/80\text{ V}$  دارای مقاومت معادل  $R_{eq} = 1/25\ \Omega$  و راکتانس معادل  $X_{eq} = 2/5\ \Omega$  در سمت فشار قوی است.

این ترانسفورمر در حالی که بار پس‌فازی را تغذیه می‌نماید مورد آزمون قرار گرفته و مقادیر زیر قرائت شده‌اند:

$$I_1 = 20\text{ A} - V_1 = 400\text{ V} - P_1 = 5\text{ kW}$$

در این شرایط اگر وات متری در دو سر بار نصب شود چه مقداری را قرائت خواهد نمود؟ (فرض کنید جریان تحریک ترانسفورمر صفر است.)

- (۱)  $3000\text{ W}$  (۲)  $3500\text{ W}$  (۳)  $4000\text{ W}$  (۴)  $4500\text{ W}$

۹- در یک ترانسفورمر تکفاز تنظیم ولتاژ صفر در ضریب قدرت  $0.8$  رخ می‌دهد. اگر حداقل درصد تنظیم ولتاژ  $5\%$  باشد، تنظیم ولتاژ حداکثر در نصف بار نامی چقدر است؟

- (۱)  $3/125\%$  (۲)  $6/25\%$  (۳)  $8/2\%$  (۴)  $4/1\%$

۱۰- شاخه تحریک یک ترانسفورمر تکفاز به قدرت  $150\text{ kVA}$  و نسبت تبدیل  $1000/100\text{ V}$  و  $50\text{ Hz}$  دارای ادمیتانس  $P.U. = 2 \times 10^{-3} + j3 \times 10^{-3}$  است. قدرت مغناطیس کننده این ترانسفورمر چقدر است؟

- (۱)  $300\text{ VAR}$  (۲)  $450\text{ VAR}$  (۳)  $750\text{ VAR}$  (۴)  $150\text{ VAR}$

## آزمون (۲)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: B

۱- وقتی اولیه یک ترانسفورمر در ولتاژ نامی  $11\text{ kV}$  و فرکانس  $50\text{ Hz}$  تحریک شود، در حالت بی‌باری جریان  $3/2\text{ A}$  و توان  $2400\text{ W}$  را جذب می‌کند. ترانسفورمر دیگری هم وجود دارد که تمامی ابعاد هسته آن  $\sqrt{2}$  برابر متناظر از ترانسفورمر اول است، تعداد دور سیم‌پیچ اولیه، نوع ماده هسته و ضخامت ورق در هر دو ترانسفورمر یکسان است، اگر اولیه ترانسفورمر دوم توسط منبع  $22\text{ kV}$  و  $50\text{ Hz}$  تغذیه شود، جریان بی‌باری و قدرت جذب شده توسط آن کدام است؟

- (۱)  $4/5\text{ A} - 6790\text{ W}$  (۲)  $4\text{ A} - 3200\text{ W}$  (۳)  $2\text{ A} - 6790\text{ W}$  (۴)  $4/5\text{ A} - 3200\text{ W}$

۲- راندمان حداکثر یک ترانسفورمر تک‌فاز  $500\text{ kVA}$  و  $500\text{ V}$  و  $50\text{ Hz}$  برابر  $97\%$  است و در  $3/4$  بار کامل و ضریب قدرت واحد رخ می‌دهد. اگر امپدانس ترانس  $10\%$  باشد، مطلوب است محاسبه تنظیم ولتاژ در بار کامل و ضریب قدرت  $0/8$  پس‌فاز؟

- (۱)  $6/21$  (۲)  $7/96$  (۳)  $13/31$  (۴)  $11/71$

۳- یک ترانسفورمر  $200\text{ kVA}$  و  $2000\text{ V}$  دو سیم‌پیچه باید به صورت اتوترانسفورمر با منبع ولتاژ ثابت  $2000\text{ V}$  به کار رود، در بار کامل با ضریب توان واحد راندمان آن چقدر است در صورتی که راندمان ترانسفورمر دو سیم‌پیچه در ضریب توان  $0/7$  برابر  $97\%$  باشد؟

- (۱)  $95/1\%$  (۲)  $99/8\%$  (۳)  $97/2\%$  (۴)  $98/2\%$

۴- دو ترانسفورمر تک‌فاز  $11000\text{ V}$  به ترتیب دارای مقادیر نامی  $300\text{ kVA}$  و  $250\text{ kVA}$  هستند. راکتانس معادل ترانسفورمر  $300\text{ kVA}$  از دید طرف  $11000\text{ V}$  ولت  $4\Omega$  و راکتانس معادل ترانسفورمر  $250\text{ kVA}$  وقتی که به طرف  $11000\text{ V}$  برده شود،  $8\Omega$  است. ماکزیمم  $\text{kVA}$  ترکیب شده‌ای که می‌تواند توسط ترانسفورمرهای موازی شده، بدون آنکه هیچ‌کدام از آنها متحمل اضافه بار نشوند چقدر است؟

- (۱)  $500\text{ kVA}$  (۲)  $450\text{ kVA}$  (۳)  $325\text{ kVA}$  (۴)  $550\text{ kVA}$

۵- در یک ترانسفورمر تک‌فاز تنظیم ولتاژ صفر در  $0/9$  پیش‌فاز اتفاق می‌افتد در حالی که تنظیم ولتاژ حداکثر  $4\%$  است. تنظیم ولتاژ را در ضریب توان  $0/8$  پس‌فاز تعیین کنید؟

- (۱)  $8/2\%$  (۲)  $5/6\%$  (۳)  $1/8\%$  (۴)  $3/5\%$

۶- راندمان یک ترانسفورمر تک‌فاز در ضریب قدرت واحد آنگاه که بار نامی  $500\text{ W}$  و یا نصف بار نامی را فراهم می‌آورد، برابر  $90\%$  است، راندمان ترانسفورمر را زمانی که توان  $375\text{ W}$  را با ضریب قدرت واحد فراهم می‌کند چند درصد است؟

- (۱)  $93/3$  (۲)  $95/1$  (۳)  $90/5$  (۴)  $97/6$

۷- در یک ترانسفورمر تک‌فاز  $2000\text{ V}$  و  $200\text{ kVA}$  تلفات در دو آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه به ترتیب  $120\text{ W}$  و  $200\text{ W}$  اندازه‌گیری شده است. این ترانسفورمر را به شکل اتوترانسفورمر افزایشدهی  $2000\text{ V}$  بکار می‌گیریم. راندمان اتوترانسفورمر در بار نامی و ضریب قدرت  $0/8$  پس‌فاز کدام است؟

- (۱)  $95/73\%$  (۲)  $93/22\%$  (۳)  $99/76\%$  (۴)  $90/1\%$

۸- یک ترانسفورمر تک‌فاز هنگام تغذیه با ولتاژ و فرکانس نامی، دارای تلفات آهنی به اندازه  $5\%$  توان نامی است. راندمان حداکثر این ترانسفورمر  $80\%$  بوده و در بار اهمی خالص رخ می‌دهد. راندمان این ترانسفورمر در تغذیه نصف بار نامی با ضریب قدرت  $0/875$  تقریباً چند درصد است؟

- (۱)  $77$  (۲)  $70$  (۳)  $85$  (۴)  $60$

۹- دو ترانسفورمر سه‌فاز اولی به قدرت  $300\text{ kVA}$  و امپدانس  $5\%$  و دیگری به قدرت  $600\text{ kVA}$  و امپدانس  $6\%$  با یکدیگر موازی و باری را تغذیه می‌نمایند. اگر حداکثر اضافه‌بار مجاز روی هر ترانسفورمر  $10\%$  باشد، چند کیلوولت‌آمپر می‌توان از این مجموعه موازی شده اخذ نمود تا هیچ‌کدام از ترانسفورمرها آسیب نبینند؟

- (۱)  $900$  (۲)  $880$  (۳)  $800$  (۴)  $990$

۱۰- در یک ترانسفورمر تک‌فاز راندمان حداکثر در  $80\%$  بار نامی رخ می‌دهد. ترانسفورمر تک‌فاز دیگری موجود است که از هر نظر شبیه ترانسفورمر اول بوده اما چگالی جریان و قطر سیم‌های انتخابی برای سیم‌پیچ‌های آن  $1/25$  برابر ترانسفورمر اول است، در ترانسفورمر دوم راندمان حداکثر در چند درصد بار نامی رخ می‌دهد؟

- (۱)  $51/2\%$  (۲)  $80\%$  (۳)  $64\%$  (۴)  $72/4\%$

## آزمون (۳)

سطح آزمون: C

تعداد سؤالات: ۱۰

۱- یک ترانسفورمر تکفاز ۵۰Hz وقتی که به منبع ۱۶V و ۵۰Hz متصل می شود جریان اتصال کوتاه ۳۰A را در ضریب قدرت ۰/۲ پس فاز می کشد، هنگامی که همین ترانسفورمر توسط یک منبع ۱۶V و ۲۵Hz تغذیه می شود، جریان اتصال کوتاه چقدر خواهد بود؟

- (۱) ۳۸/۳۱A (۲) ۱۵/۵A (۳) ۴۰/۷A (۴) ۵۶/۶۹A


۲- یک ترانسفورمر تکفاز  $\frac{3300}{220}$  V دارای مقاومت معادل ۱۵P.U و راکتانس نشتی معادل ۰/۴P.U است. به ازای ولتاژ اولیه ۲۳۰۰V ولتاژ ترمینال در بار کامل و ضریب توان ۰/۸ پس فاز کدام است؟

- (۱) ۲۲۱/۷۲ (۲) ۲۲۱/۸۶ (۳) ۲۱۸/۳ (۴) ۲۱۹/۳

۳- یک ترانسفورمر ۱۱۰۰۰V ، ۵۰Hz دارای چگالی شار  $\frac{Wb}{m^2}$  ۱/۲ و تلفات هسته برابر ۳۰۰۰W در ولتاژ و فرکانس نامی است. حال تمامی ابعاد خطی هسته، دو برابر می شوند. تعداد دورهای سیم پیچی های اولیه و ثانویه نصف می شوند و در نهایت ترانسفورمر جدید توسط منبع ۲۲۰۰۰V ، ۵۰Hz تغذیه می شود. هر دو ترانسفورمر دارای جنس ماده هسته یکسان و ضخامت ورق برابر هستند. چگالی شار و تلفات هسته برای ترانسفورمر جدید کدام است؟

- (۱)  $8kW - \frac{1}{2} \frac{Wb}{m^2}$  (۲)  $8kW - \frac{1}{6} \frac{Wb}{m^2}$  (۳)  $24kW - \frac{1}{2} \frac{Wb}{m^2}$  (۴)  $24kW - \frac{1}{6} \frac{Wb}{m^2}$

۴- دو بار مقاومتی  $R_1$  و  $R_2$  هر کدام  $200\Omega$ ، باید به ترتیب توسط ولتاژهای ۱۰۰V و ۳۰۰V از طریق منبع ۴۰۰V موجود تغذیه شوند. به این منظور، یک اتوترانسفورمر، مطابق شکل زیر طراحی شده است. اگر این اتوترانسفورمر ایده آل باشد  $I_{ab}$  چند آمپر است؟

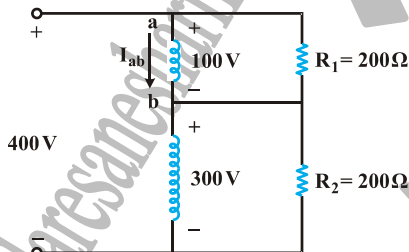

- (۱) ۰/۵ (۲) ۱/۲۵ (۳) ۱ (۴) ۰/۷۵

۵- دو ترانسفورمر A و B با مشخصات زیر موازی شده اند و بار  $1200kVA$  را با ضریب توان ۰/۸ پس فاز را تأمین می کنند. توانی که ترانسفورمر B تأمین می کند چند kVA است؟

- (۱)  $796 \angle -38/4^\circ$  (۲)  $402 \angle -33/6^\circ$  (۳)  $861 \angle -28/69^\circ$  (۴)  $512 \angle -31/2^\circ$
- A :  $\begin{cases} \frac{33}{3/3} kV \\ R_{eqa} = \%1/5 \\ X_{eqa} = \%6 \\ S_{na} = 500 kVA \end{cases}$  B :  $\begin{cases} \frac{33}{3/3} kV \\ R_{eqb} = \%1 \\ X_{eqb} = \%6/2 \\ S_{nb} = 1000 kVA \end{cases}$

۶- یک ترانسفورمر ۶۰۰kVA دارای مقاومت ظاهری  $Z_{eq} = \%1 + j\%5$  P.U با یک ترانسفورمر ۳۰۰kVA با مقاومت ظاهری  $Z_{eq} = \%1/5 + j\%4$  P.U به طور موازی بار  $750kVA$  را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز تغذیه می کنند. اگر ولتاژ ثانویه بی باری در هر دو ترانسفورمر یکی باشد بار هر یک برابر است با:

- (۱) ۳۷۵kVA و ۳۷۵kVA (۲) ۵۰۰kVA و ۲۵۰kVA (۳) ۴۵۰kVA و ۳۰۰kVA (۴) ۴۷۰kVA و ۲۸۰kVA

۷- در یک ترانسفورمر سه فاز  $50\text{ Hz}$  اولیه دارای اتصال ستاره با ولتاژ نامی  $11\text{ kV}$ ، ثانویه دارای اتصال مثلث با ولتاژ نامی  $3/2\text{ kV}$  و ثالثیه دارای اتصال ستاره با ولتاژ نامی  $6\text{ kV}$  است. اگر بخواهیم حداکثر چگالی میدان در هسته از  $2\text{ Wb/m}^2$  بیشتر نشود تعداد دور سیم‌بندی هر فاز کدام است؟

$$N_3 = 520 - N_2 = 495 - N_1 = 1652 \quad (2)$$

$$N_3 = 520 - N_2 = 495 - N_1 = 936 \quad (1)$$

$$N_3 = 900 - N_2 = 858 - N_1 = 1652 \quad (4)$$

$$N_3 = 900 - N_2 = 858 - N_1 = 936 \quad (3)$$

۸- هنگامی که اولیه یک ترانسفورمر تک‌فاز به ولتاژ  $V(t) = 100\sqrt{2}\sin(\omega t - 40^\circ) + 10\sin(3\omega t + 25)$  متصل می‌گردد و ثانویه آن مدار باز است جریان  $i(t) = 8\sin(\omega t - 85^\circ) + 2\sqrt{3}\cos(3\omega t - 95^\circ)$  از اولیه عبور می‌نماید. تلفات هسته این ترانسفورمر چند وات است؟


$$255 \quad (4)$$

$$415 \quad (3)$$

$$210 \quad (2)$$

$$400 \quad (1)$$

۹- در اتوترانسفورمر شکل زیر اگر کلید K باز شود توان عبوری به واسطه ارتباط مغناطیسی (توان تیپ) چند وات تغییر می‌نماید؟

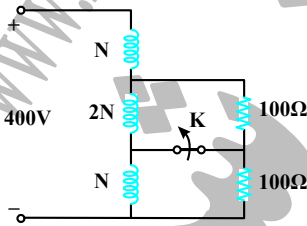

$$52/5\text{ W کم می‌شود.} \quad (1)$$

$$37/5\text{ W کم می‌شود.} \quad (2)$$

$$52/5\text{ W زیاد می‌شود.} \quad (3)$$

$$37/5\text{ W زیاد می‌شود.} \quad (4)$$

۱۰- دو ترانسفورمر تک‌فاز A و B هم قدرت و دارای نسبت تبدیل یکسان می‌باشند. ترانسفورمر A دارای امپدانس  $Z_{eqA} = 1 + j2\Omega$  و ترانسفورمر B دارای امپدانس  $Z_{eqB} = 2 + j1\Omega$  است. اگر بخواهیم سهم جریان ترانسفورمر A،  $10\%$  بیشتر از ترانسفورمر B باشد راکتانس سلفی مورد نیاز به‌طور تقریبی چند اهم است؟

$$0/1 \quad (4)$$

$$1/5\Omega \quad (3)$$

$$0/4\Omega \quad (2)$$

$$0/9\Omega \quad (1)$$

پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی

پاسخنامه آزمون (۱)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۳» | ۲- گزینه «۴» | ۳- گزینه «۳» | ۴- گزینه «۳» | ۵- گزینه «۴»  |
| ۶- گزینه «۲» | ۷- گزینه «۴» | ۸- گزینه «۴» | ۹- گزینه «۱» | ۱۰- گزینه «۲» |

پاسخنامه آزمون (۲)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۱» | ۲- گزینه «۲» | ۳- گزینه «۲» | ۴- گزینه «۲» | ۵- گزینه «۴»  |
| ۶- گزینه «۳» | ۷- گزینه «۳» | ۸- گزینه «۱» | ۹- گزینه «۲» | ۱۰- گزینه «۱» |

پاسخنامه آزمون (۳)

- |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ۱- گزینه «۴» | ۲- گزینه «۱» | ۳- گزینه «۲» | ۴- گزینه «۴» | ۵- گزینه «۱»  |
| ۶- گزینه «۴» | ۷- گزینه «۱» | ۸- گزینه «۲» | ۹- گزینه «۲» | ۱۰- گزینه «۲» |

## فصل پنجم

## «ماشین‌های آسنکرون (القایی)»

## تست‌های تألیفی فصل پنجم – مبحث اصول اولیه موتورهای القایی

- کلمه مثال ۱:** اگر پایانه‌های استاتور یک موتور القایی با روتور سیم‌پیچی شده سه فاز را بر روی سه مقاومت مساوی اتصال کوتاه نموده و سپس روتور را از طریق حلقه‌های لغزان خود توسط یک ولتاژ سه فاز متقارن با فرکانس نامی تغذیه استاتور، تغذیه کنیم، در این صورت کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) موتور قادر به ایجاد کوپل پایدار نبوده و در نتیجه حرکت نمی‌کند.
  - (۲) موتور با ایجاد کوپل پایدار در سمت خلاف گردش میدان مغناطیسی دوار حاصل از رتور به حرکت در می‌آید.
  - (۳) موتور با جریان راه‌اندازی نسبتاً کمی نسبت به حالتی که موتور در شرایط عادی کار می‌کند، کار می‌کند.
  - (۴) از هر نظر مشابه شرایط متعارف ماشین به حرکت در می‌آید.
- پاسخ: گزینه «۲» به چنین موتوری اصطلاحاً موتور القایی معکوس گویند این موتور قادر است گشتاور پایدار ایجاد نموده و فقط طبق قانون لنز به جهت کاهش ولتاژ القایی در آرمیچر خود، در خلاف جهت میدان دوار رتور می‌گردد.

**کلمه مثال ۲:** در یک موتور القایی سه فاز  $50\text{ Hz}$  چهار قطب، سرعت روتور  $1440\text{ rpm}$  است، لغزش این موتور چند درصد است؟

- (۱) ۴٪ (۲) ۴٪ (۳) ۲/۵٪ (۴) ۲/۵٪

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید با توجه به تعداد قطب‌ها و فرکانس تغذیه استاتور سرعت میدان گردان استاتور را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500\text{ rpm}$$

با توجه به اینکه سرعت محور رتور برابر  $N_m = 1440\text{ rpm}$  داده شده لغزش نسبی یا درصدی برابر است با:

$$\%S = \frac{N_s - N_m}{N_s} \times 100 = \frac{1500 - 1440}{1500} \times 100 = 4\%$$

این عدد نشان می‌دهد که در حالت بارداری سرعت روتور ۴٪ کمتر از سرعت سنکرون است.

**کلمه مثال ۳:** در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب  $60\text{ Hz}$  لغزش بار نامی ۵٪ است، سرعت حرکت روتور چند دور بر دقیقه است؟

- (۱) ۱۱۴۰ (۲) ۹۵۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۱۲۰۰

پاسخ: گزینه «۱» منظور از سرعت حرکت رتور، سرعت محور آن نسبت به قسمت ساکنی مانند استاتور می‌باشد لذا با توجه به مقادیر داده شده داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \%S = 5\% \Rightarrow S = 0.05 \\ N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200\text{ rpm} \end{array} \right. \Rightarrow N_m = N_s(1 - S) = 1200(1 - 0.05) \Rightarrow N_m = 1140\text{ rpm}$$

**کلمه مثال ۴:** اگر بخواهیم ماشین القایی سه فاز رتور سیم‌بندی شده ۶ قطبی را به عنوان یک منبع فرکانس متغیر استفاده نماییم به طوریکه با اعمال ولتاژ خطی  $440\text{ V}$  با فرکانس  $50\text{ Hz}$  به استاتور و چرخاندن رتور آن توسط یک محرک جداگانه (نظیر موتور سنکرون یا DC) از رتور محدوده فرکانس  $20\text{ Hz} \leq f \leq 150\text{ Hz}$  را بگیریم محدوده سرعت گردش رتور کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

- (۱)  $600\text{ rpm} \leq N_m \leq 2000\text{ rpm}$  (۲)  $300\text{ rpm} \leq N_m \leq 1000\text{ rpm}$   
 (۳)  $-2000\text{ rpm} \leq N_m \leq 600\text{ rpm}$  (۴)  $-300\text{ rpm} \leq N_m \leq 1000\text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۳» گرچه در این ماشین فقط استاتور تغذیه شده است اما از آنجاییکه رتور را نیز توسط یک یک محرک خارجی می‌چرخانیم (یا قرار است بچرخانیم) می‌توان مانند یک ماشین دو تحریک آن را تحلیل نمود. در این حالت اگر بخواهیم فرکانس تولیدی رتور در حد پایین آن

یعنی  $20\text{ Hz}$  باشد سرعت میدان دوار ناشی از این فرکانس برابر است با:

$$f_r = 20\text{ Hz} \Rightarrow N'_r = \frac{120 f_r}{6} = \frac{120 \times 20}{6} = 400\text{ rpm}$$

سرعت گردش میدان دوار استاتور نیز با توجه به فرکانس تغذیه و قطب‌های آن برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000\text{ rpm}$$



همان‌طور که ذکر شد برای ایجاد گشتاور یا توان پایدار همواره باید رابطه زیر برقرار باشد:

$$N_m = N_s \pm N'_r \Rightarrow N_{m1} = 1000 \pm 400 = 1400 \text{ rpm}, 600 \text{ rpm}$$

به‌طور مشابه در حد بالای فرکانس یعنی  $150 \text{ Hz}$  سرعت میدان دوار رتور ناشی از این فرکانس برابر است با:

$$f_r = 150 \text{ Hz} \Rightarrow N'_r = \frac{120 \cdot f_r}{P} = \frac{120 \times 150}{6} = 3000 \text{ rpm}$$

$$N_{m2} = 1000 \pm 3000 = 4000 \text{ rpm}, -2000 \text{ rpm}$$

پس سرعت رتور برابر است با:

با توجه به این مقادیر یکی از محدوده‌های انتخابی سرعت رتور می‌تواند  $600 \text{ rpm} \leq N_m \leq -2000 \text{ rpm}$  باشد.

**مثال ۵:** استاتور یک ماشین القایی با رتور سیم‌پیچی شده ۶ قطب به شبکه سه‌فاز  $50 \text{ Hz}$  متصل شده و رتور آن نیز توسط یک محرک خارجی (نظیر توربین بادی) با سرعت دورانی متغیری که بین  $1100 \text{ rpm}$  تا  $1300 \text{ rpm}$  تغییر می‌کند، می‌چرخد. در این ماشین محدوده‌ی تغییرات فرکانس ولتاژ القایی در سیم‌پیچی رتور در حالت مدار باز کدام است؟ (فرض شود جهت گردش رتور در خلاف جهت میدان استاتور است)

- (۱)  $10 \text{ Hz}$       (۲)  $15 \text{ Hz}$       (۳)  $5 \text{ Hz}$       (۴)  $20 \text{ Hz}$

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

پاسخ: گزینه «۱» سرعت میدان دوار استاتور با توجه به تعداد قطب‌ها و فرکانس تغذیه برابر است با:

با توجه به اینکه جهت گردش رتور در خلاف جهت میدان استاتور است، در حالتی که سرعت محور  $1100 \text{ rpm}$  و  $1300 \text{ rpm}$  می‌باشند، داریم:

$$S_1 = \frac{1000 + 1100}{1000} = 2/1 \Rightarrow f_{r1} = S_1 f_s = 2/1 \times 50 = 100 \text{ Hz}, \quad S_2 = \frac{1000 + 1300}{1000} = 2/3 \Rightarrow f_{r2} = S_2 f_s = 2/3 \times 50 = 115 \text{ Hz}$$

یعنی اگر سرعت محور بین  $1100 \text{ rpm}$  تا  $1300 \text{ rpm}$  (در خلاف جهت میدان استاتور) تغییر کند، تغییرات فرکانس ولتاژ القایی در رتور آن  $10 \text{ Hz}$  است.

**مثال ۶:** در مثال قبل اگر اختلاف پتانسیل مدار باز در رتور در هنگام سکون  $220 \text{ V}$  باشد محدوده ولتاژ بی‌باری رتور در محدوده فرکانس تولیدی آن چند ولت است؟

- (۱)  $88 \text{ V} \leq E_r \leq 660 \text{ V}$       (۲)  $22 \text{ V} \leq E_r \leq 165 \text{ V}$       (۳)  $44 \text{ V} \leq E_r \leq 330 \text{ V}$       (۴)  $176 \text{ V} \leq E_r \leq 330 \text{ V}$

پاسخ: گزینه «۱» ولتاژ القایی در رتور متناسب با لغزش آن است لذا اگر در حالت سکون (یا لغزش  $S=1$ )  $E_{ro} = 220 \text{ V}$  باشد داریم:

$$E_{r1} = S_1 E_{ro} = \frac{N_s - N_{m1}}{N_s} E_{ro} = \frac{1000 - 600}{1000} \times 220 = 88 \text{ V} \Rightarrow 88 \text{ V} \leq E_r \leq 660 \text{ V}$$

$$E_{r2} = S_2 E_{ro} = \frac{N_s - N_{m2}}{N_s} E_{ro} = \frac{1000 - (-2000)}{1000} \times 220 = 660 \text{ V}$$

**مثال ۷:** فرکانس جریان روتور یک موتور القایی  $738 \text{ V}$  و  $50 \text{ Hz}$  چهار قطب که در بار نامی با سرعت  $1425$  دور در دقیقه می‌چرخد چند  $\text{Hz}$  است؟

- (۱)  $50$       (۲)  $25$       (۳)  $5$       (۴)  $2/5$

پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید با توجه به تعداد قطب‌ها و فرکانس تغذیه سرعت سنکرون را محاسبه نموده و سپس با توجه به سرعت مکانیکی داده شده لغزش و در نهایت فرکانس القایی در رتور را به دست آورد.

$$N_s = \frac{120 \times f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0/05 \Rightarrow f_r = S f_s = 0/05 \times 50 = 2/5 \text{ Hz}$$

**مثال ۸:** در یک موتور القایی سه فاز ۸ قطب  $50 \text{ Hz}$  سرعت بار کامل  $725 \text{ rpm}$  است. فرکانس روتور در  $\frac{1}{4}$  بار نامی چقدر است؟

- (۱)  $0/25 \text{ Hz}$       (۲)  $0/67 \text{ Hz}$       (۳)  $1 \text{ Hz}$       (۴)  $1/33 \text{ Hz}$

$$N_s = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{750 - 725}{750} = 0/033$$


پاسخ: گزینه «۱» لغزش در بار کامل برابر است با:



در لغزش‌های کم، گشتاور متناسب با لغزش است (البته اثبات این مطلب را در قسمت‌های بعدی می‌بینیم). لذا اگر گشتاور بار  $\frac{1}{4}$  شود لغزش نیز  $\frac{1}{4}$  می‌شود بنابراین داریم:

$$S_r = \frac{1}{4} \times 0.02 = 0.005 \Rightarrow f_{r_r} = S_r f_s \Rightarrow f_{r_r} = 0.005 \times 50 = 0.25 \text{ Hz}$$

**مثال ۹:** یک موتور القایی سه فاز  $50 \text{ Hz}$  با رتور سیم‌پیچی شده مطابق شکل زیر به عنوان تغییر دهنده فرکانس به کار می‌رود. این موتور توسط یک موتور DC با سرعت قابل تنظیم چرخیده و مصرف‌کننده الکتریکی با توان  $P$  کیلووات و دارای ضریب قدرت  $(\cos \phi)$  پس فاز را در محدوده فرکانس بالاتر از  $50 \text{ Hz}$  تغذیه می‌کند اگر از تمامی تلفات ماشین و امیدانس استاتور صرف‌نظر شود قدرت نامی موتور DC بر حسب کمیت استاتور کدام است؟

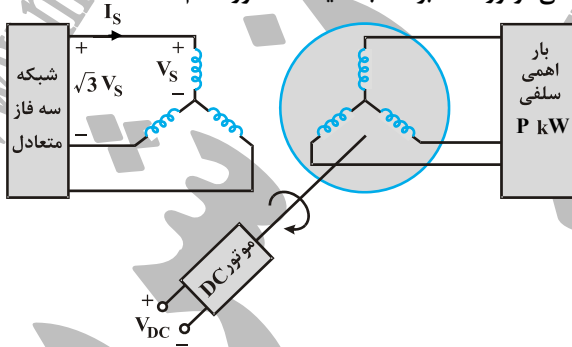

$$(1) SV I_s I_r \cos \phi$$

$$(2) (1-S) V_s I_s \cos \phi$$

$$(3) (S-1) V_s I_s \cos \phi$$

$$(4) S(1-S) V_s I_s \cos \phi$$

پاسخ: گزینه «۳» در حالت سکون رتور ولتاژ نامی رتور،  $V_{r0}$  و جریان خروجی رتور  $I_r$  است لذا توانی که هر فاز تولید می‌کند برابر  $V_{r0} I_r$  خواهد بود. توان ورودی به رتور در این شرایط (حالت سکون) تماماً از طریق استاتور تأمین می‌شود و چون از تمامی تلفات صرف‌نظر شده پس همواره رابطه زیر برقرار است:

$$V_s I_s = V_{r0} I_r$$

با چرخیدن رتور ولتاژ القایی در رتور به  $SV_{r0}$  کاهش می‌یابد لذا توان خروجی هر فاز برابر  $SV_{r0} I_r$  می‌شود. از آنجاییکه در این تغییردهنده فرکانس محدوده فرکانسی بالای فرکانس استاتور است همواره  $|S| > 1$  خواهد بود لذا مقدار توان  $SV_{r0} I_r$  بزرگتر از  $V_s I_s$  است که در حالت سکون از استاتور تأمین می‌شود. واضح است که در این حالت تفاوت توان حقیقی بین خروجی رتور و ورودی استاتور باید از طریق محور رتور یعنی از طریق موتور DC تأمین گردد که این توان برابر  $(SV_{r0} I_r - V_s I_s) \cos \phi$  است. پس داریم:

$$\text{DC} \text{ قدرت تأمین شده توسط موتور DC} = (SV_{r0} I_r - V_s I_s) \cos \phi = (S-1) V_s I_s \cos \phi$$

لازم به ذکر است که در عمل جهت بهینه‌سازی یک تعادل نسبی بین قدرت انتخابی سیم‌پیچی‌های استاتور و قدرت موتور DC به عمل می‌آید تا بالاترین کارایی توسط سیستم ایجاد شود. در واقع هرچه قدرت موتور DC بالاتر انتخاب گردد می‌توان قدرت استاتور را کوچکتر در نظر گرفت و برعکس.

**مثال ۱۰:** یک موتور القایی در بار نامی با لغزش ۸٪ در حال کار است اگر ناگهان جهت چرخش آن با تعویض جای دو فاز معکوس شود لغزش در لحظه تعویض جای دو فاز و لغزش در کار دائمی در جهت معکوس به ترتیب چند درصد می‌شوند؟

$$(4) 8 \text{ و } 192$$

$$(3) 8 \text{ و } 208$$

$$(2) 8 \text{ و } 208$$

$$(1) 8 \text{ و } 192$$

پاسخ: گزینه «۱» در لحظه تعویض جای دو فاز جهت میدان دوار استاتور سریعاً معکوس شده اما رتور به دلیل اینرسی آن همچنان در جهت قبلی در حال گردش است پس از آنجاییکه  $N_m$  و  $N_s$  عکس یکدیگر می‌شوند موتور ترمز می‌کند. لغزش در هنگام ترمز برابر است با:

$$S_{plug} = 2 - S = 2 - 0.08 = 1.92 \Rightarrow S_{plug} = 192\%$$

در کار دائمی در جهت معکوس لغزش برابر همان ۸٪ است زیرا بار موتور بدون تغییر مانده است.

**مثال ۱۱:** دو موتور القایی سه‌فاز رتور سیم‌پیچی شده با یکدیگر کوپل و توسط یک موتور احتراقی چرخانده می‌شوند. استاتور موتور اول که ۴ قطبی است به شبکه  $50 \text{ Hz}$  متصل بوده و سرهای رتور آن توسط سه سیم به سرهای استاتور موتور دوم که ۶ قطبی است متصل شده است. اگر این مجموعه با سرعت  $1200 \text{ rpm}$  در جهت میدان دوار موتور اول چرخانده شود، با تعویض توالی فازهای ارتباطی بین دو موتور فرکانس ولتاژ القایی در رتور موتور دوم چقدر تغییر می‌کند؟


$$(4) 60\% \text{ کم می‌شود.}$$

$$(3) 60\% \text{ زیاد می‌شود.}$$

$$(2) 40\% \text{ کم می‌شود.}$$

$$(1) 40\% \text{ زیاد می‌شود.}$$

✓ پاسخ: گزینه «۱» باید فرکانس رتور موتور دوم را برای هر دو توالی فاز ممکن به دست آورده و با یکدیگر مقایسه نمود. ابتدا شکل مسئله را به صورت زیر قابل ترسیم می‌کنیم:

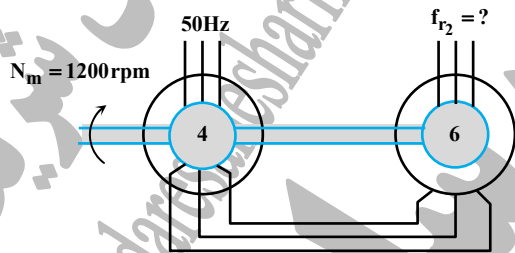

$$N_{S_1} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1200}{1500} = 0.2$$

چون استاتور موتور دوم به رتور موتور اول متصل است پس هم فرکانس می‌باشند لذا:

$$f_{r_1} = f_{s_2} = S_1 f_{s_1} = 0.2 \times 50 = 10 \text{ Hz}$$

حال که فرکانس استاتور موتور دوم مشخص گردید، سرعت میدان دوار آن به صورت

$$N_{S_2} = \frac{120 \times 10}{6} = 200 \text{ rpm}$$

مقابل قابل محاسبه است:

$$S_2 = \frac{200 - 1200}{200} = -5 \Rightarrow f_{r_2} = S_2 f_{s_2} = 5 \times 10 = 50 \text{ Hz} \quad \text{اگر در ابتدا توالی فازها طوری بود که میدان دوار موتور دوم در جهت } N_m \text{ باشد:}$$

$$S_2 = \frac{200 + 1200}{200} = 7 \Rightarrow f_{r_2} = S_2 f_{s_2} = 7 \times 10 = 70 \text{ Hz} \quad \text{اگر در ابتدا توالی فازها طوری بود که میدان دوار موتور دوم در خلاف جهت } N_m \text{ باشد:}$$

پس اگر در حالت اول ۵۰ Hz باشد در حالت دوم ۷۰ Hz می‌باشد یعنی  $\frac{50 - 70}{50} = 0.4 = 40\%$  افزایش فرکانس داریم و اگر در حالت اول ۷۰ Hz

باشد، در حالت دوم ۵۰ Hz می‌باشد یعنی  $\frac{70 - 50}{70} = 0.285 = 28.5\%$  کاهش فرکانس داریم.

✓ **مثال ۱۲:** دو موتور القایی سه فاز با رتور سیم‌پیچی شده به صورت هم‌محور متصل شده‌اند. استاتور موتور اول که ۴ قطبی است به منبع ۵۰ Hz متصل و مدار رتور آن به مدار رتور موتور دوم که ۶ قطبی است، متصل شده است. اگر استاتور موتور دوم به شبکه ۶۰ Hz متصل گردد، با فرض اینکه هر دو موتور در ناحیه‌ی موتوری کار کنند، سرعت بی‌باری مجموعه چند rpm است؟

۳۰۰ (۴)

۱۵۰۰ (۳)

۶۰۰ (۲)

۵۰۰ (۱)

$$f_{r_1} = f_{r_2} \Rightarrow S_1 f_{s_1} = S_2 f_{s_2} \Rightarrow S_2 = \frac{f_{s_1}}{f_{s_2}} S_1$$

✓ پاسخ: گزینه «۲» چون سیم‌بندی رتور هر دو موتور به یکدیگر متصل‌اند داریم:

$$N_{m_1} = N_{s_1} (1 - S_1) = N_{m_2} = N_{s_2} (1 - S_2)$$

رتورها از نظر مکانیکی نیز به یکدیگر کوپل هستند؛ لذا دارای یک سرعت می‌باشند پس داریم:

البته این روابط با فرض اینکه هر دو ماشین در ناحیه موتوری هستند، نوشته شده است. با جایگذاری داریم:

$$\begin{cases} \frac{120 \cdot f_{s_1} (1 - S_1)}{P_1} = \frac{120 \cdot f_{s_2} (1 - S_2)}{P_2} \\ S_2 = \frac{f_{s_1}}{f_{s_2}} S_1 = \frac{5}{6} S_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{50}{4} (1 - S_1) = \frac{60}{6} (1 - \frac{5}{6} S_1) \Rightarrow S_1 = 0.6 \Rightarrow S_2 = \frac{5}{6} S_1 = 0.5$$

حال که لغزش موتور دوم به دست آمده است، سرعت آن را که می‌دانیم با سرعت موتور اول نیز یکسان است می‌توان به صورت مقابل به دست آورد:

$$N_{m_2} = \frac{120 \times 50}{4} (1 - 0.6) = 600 \text{ rpm} = N_{m_1}$$

## تست‌های تألیفی فصل پنجم - مبحث مدار معادل، تلفات و راندمان موتورهای القایی

**کله مثال ۱:** در یک موتور القایی ۸ قطب  $60\text{ Hz}$  امپدانس هر فاز رتور در لحظه سکون به صورت  $\bar{Z}_{r0} = 0.25 + j1/15\Omega$  داده شده است اگر بخواهیم ضریب قدرت رتور برابر  $0.5$  شود رتور با چه سرعتی باید دوران نماید؟

- (۱)  $54\text{ rpm}$       (۲)  $126\text{ rpm}$       (۳)  $-54\text{ rpm}$       (۴)  $-126\text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۱» کافی است معادله ضریب قدرت رتور را برابر  $0.5$  قرار داده و لغزش متناظر آن را تعیین نماییم:

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (SX_{r0})^2}} \Rightarrow 0.5 = \frac{0.25}{\sqrt{(0.25)^2 + S^2(1/15)^2}} \Rightarrow 0.25^2 + 1/21S^2 = 0.25^2 \Rightarrow S = \pm 0.4$$

چون در ناحیه موتوری ( $0 \leq S \leq 1$ ) هستیم پس  $S = 0.4$  مورد قبول است لذا با اعمال این لغزش به معادله سرعت رتور داریم:

$$N_m = N_s(1-S) = \frac{120 \times f}{P}(1-S) = \frac{120 \times 60}{8}(1-0.4) = 54\text{ rpm}$$

**کله مثال ۲:** در یک موتور القایی ۴ قطب  $50\text{ Hz}$  مقاومت اهمی و پراکندگی رتور در هنگام سکون به ترتیب  $0.25\Omega$  و  $1/15\Omega$  هستند اگر بخواهیم هنگامی که موتور در بار نامی با سرعت  $1350\text{ rpm}$  دوران می‌کند و ضریب قدرت رتور  $0.95$  شود چه مقدار مقاومت باید با هر فاز آن سری نمود؟

- (۱)  $0.355\Omega$       (۲)  $0.155\Omega$       (۳)  $0.6\Omega$       (۴)  $0.255\Omega$

پاسخ: گزینه «۲» چون موتور ۴ قطب  $50\text{ Hz}$  است پس  $N_s = 1500\text{ rpm}$  بوده و چون  $N_m = 1350\text{ rpm}$  داده شده پس لغزش برابر است با:

$$S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0.1$$

با جایگذاری این لغزش در معادله ضریب قدرت رتور داریم:

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (SX_{r0})^2}} \Rightarrow 0.95 = \frac{(R_r + R_{ex})}{\sqrt{(R_r + R_{ex})^2 + (0.1 \times 1/15)^2}} \Rightarrow 0.95^2 \times [(R_r + R_{ex})^2 + 0.0121] = (R_r + R_{ex})^2$$

$$\Rightarrow R_r + R_{ex} = \pm 0.255\Omega$$

مقاومت اصلی رتور  $R_r = 0.25\Omega$  است، لذا باید یک مقاومت  $R_{ex} = 0.35 - 0.25 = 0.155\Omega$  به هر فاز رتور اضافه نمود.

**کله مثال ۳:** یک موتور القایی سه فاز ۲ قطب  $50\text{ Hz}$  دارای مقاومت اهمی  $2/9\Omega$  در هر فاز رتور و راکتانس حالت سکون  $1/9\Omega$  در هر فاز رتور است اگر

بخواهیم در کار دائمی این موتور با سرعت  $2700\text{ rpm}$  با نصب یک خازن در هر فاز رتور ضریب قدرت آن را به یک ( $\cos \phi_r = 1$ ) برسانیم. چه خازنی باید با هر فاز سری نمود؟ ( $\pi = 3$  فرض شود)

- (۱)  $90\mu\text{F}$       (۲)  $90\text{ mF}$       (۳)  $300\mu\text{F}$       (۴)  $300\text{ mF}$

پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید ببینیم به ازاء چه راکتانس خازنی ضریب قدرت رتور برابر یک می‌شود. واضح است این راکتانس باید به طور کامل اثر

راکتانس پراکندگی رتور را در سرعت مورد بحث خنثی کند؛ پس می‌توان گفت راکتانس خازن موردنظر  $X_c = SX_{r0} = S \times \frac{1}{9}\Omega$  است. حال باید ببینیم ظرفیت این خازن چند میلی‌فاراد است لذا ابتدا لغزش را محاسبه می‌کنیم:


$$N_s = \frac{120 \times f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000\text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{3000 - 2700}{3000} = 0.1$$

با توجه به این لغزش می‌توان ظرفیت را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$X_c = \frac{1}{C_r \omega} \Rightarrow C_r = \frac{1}{X_c \omega_r} = \frac{1}{SX_{r0} \cdot 2\pi f_r} = \frac{1}{SX_{r0} \cdot 2\pi \cdot S f_s} = \frac{1}{\frac{1}{9} \times 0.1 \times 2\pi \times 0.1 \times 50} = 0.3\text{ F} = 300\text{ mF}$$


**مثال ۴:** رتور یک موتور القایی از نوع سیم‌پیچی شده می‌باشد. این موتور ۴ قطب بوده و تحت فرکانس  $50 \text{ Hz}$  تغذیه می‌گردد. اگر یک بانک خازنی با اتصال مثلث به مدار رتور متصل کنیم، بطوریکه در هنگام سکون راکتانس خازنی هر فاز از بانک  $\frac{3}{4}$  برابر راکتانس پراکنده‌گی حالت سکون هر فاز از سیم‌پیچی رتور باشد، با صرف‌نظر کردن از امیدانس استاتور و اثر شاخه تحریک، در چه سرعتی ضریب قدرت ورودی واحد می‌گردد؟  
 (۱)  $1200 \text{ rpm}$       (۲)  $750 \text{ rpm}$       (۳)  $1050 \text{ rpm}$       (۴)  $600 \text{ rpm}$

**پاسخ:** گزینه «۲» در تحلیل موتورهای القایی همواره از مدار معادل یک فاز موتور استفاده می‌گردد. در این تست بانک خازنی یکار رفته دارای اتصال مثلث است لذا ابتدا باید این اتصال را به ستاره تبدیل نمود تا بتوان مقدار راکتانسی که با هر فاز رتور سری می‌شود را پیدا نمود. در این حالت چون بانک خازنی متعادل است کافی است راکتانس هر فاز آن را بر ۳ تقسیم نماییم تا معادل ستاره آن به دست آید.

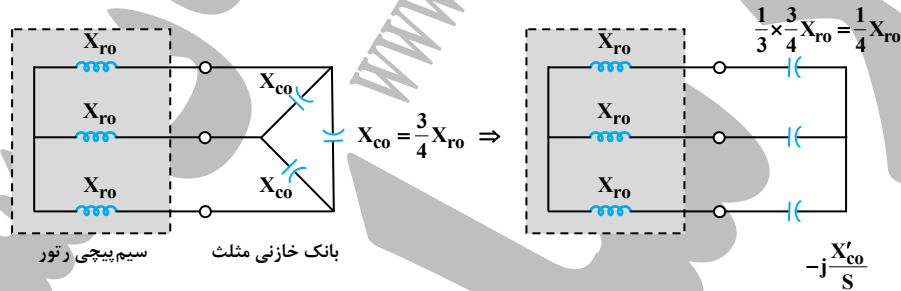

$$X_{co\lambda} = \frac{1}{3} X_{co\Delta} = \frac{1}{3} \left( \frac{3}{4} X_{ro} \right) \Rightarrow X_{co} = \frac{1}{4} X_{ro} \Rightarrow X'_{co} = \frac{1}{4} X'_{ro}$$

در این شرایط می‌توان مدار معادل هر فاز موتور را با صرف‌نظر کردن از امیدانس استاتور و اثر شاخه تحریک بصورت مقابل در نظر گرفت:

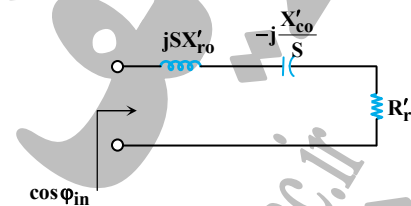

طبق این مدار واضح است در صورتی که  $\cos \phi_{in} = 1$  می‌گردد که مدار به حالت رزونانس سری برود یعنی در آن سلف و خازن موجود، به طور کامل اثر یکدیگر را خنثی نمایند به عبارتی راکتانس‌های مساوی داشته باشند لذا در این شرایط می‌توان نوشت:

$$S X'_{ro} = \frac{X'_{co}}{S} \Rightarrow S = \sqrt{\frac{X'_{co}}{X'_{ro}}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{4} X'_{ro}}{X'_{ro}}} = \frac{1}{2}$$

به جز تحلیل مداری فوق، می‌توان فرم کلی معادله ضریب قدرت رتور (که در این تست برابر ضریب قدرت ورودی نیز می‌باشد) را به صورت زیر نوشت:

$$\cos \phi_{in} = \cos \phi_r = \frac{R'_r}{\sqrt{R'^2_r + \left( S X'_{ro} - \frac{X'_{co}}{S} \right)^2}}$$

$$1 = \frac{R'_r}{\sqrt{R'^2_r + \left( S X'_{ro} - \frac{X'_{co}}{S} \right)^2}} \Rightarrow S = \sqrt{\frac{X'_{co}}{X'_{ro}}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{4} X'_{ro}}{X'_{ro}}} = \frac{1}{2}$$

اگر بخواهیم  $\cos \phi_{in} = 1$  شود داریم:


$$N_m = N_s (1 - S) = \frac{1200 \times 50}{4} \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = 7500 \text{ rpm}$$

با توجه به لغزش بدست آمده سرعت رتور برابر است با:

**مثال ۵:** یک موتور القایی سه فاز دارای سیم‌پیچ‌های استاتور و رتور با اتصال ستاره است. مقاومت و راکتانس رتور در حالت سکون به ترتیب  $1/\Omega$  و  $2/5 \text{ اهم}$  در هر فاز و جریان استاتور به هنگام کار موتور در لغزش ۴ درصد معادل  $50 \sqrt{2}$  آمپر است. با صرف‌نظر کردن از جریان بی‌باری موتور و مقاومت و راکتانس نشستی استاتور و با فرض دو برابر بودن تعداد دورهای استاتور نسبت به دورهای رتور، ولتاژ منبع و ضریب قدرت موتور چقدر است؟

(۱) ولت  $\frac{1000}{\sqrt{3}}$  و  $0.707$       (۲) ولت  $1000\sqrt{3}$  و  $0.707$       (۳) ولت  $\frac{1000}{\sqrt{3}}$  و  $0.866$       (۴) ولت  $1000\sqrt{3}$  و  $0.866$

✓ پاسخ: گزینه «۲» با صرف نظر کردن از امیدانسه‌های استاتور و بی‌باری، مدار معادل ارجاع داده شده به سمت استاتور به صورت زیر قابل رسم است. در این مدار دقت شود که مقاومت اهمی و پراکندگی رتور با مجذور ضریب تبدیل داده شده از رتور به سمت استاتور منتقل شده‌اند. (چون تعداد دورهای استاتور دو برابر رتور است پس ضریب تبدیل ۲ است)

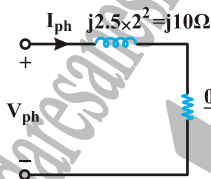

$$\vec{V}_{ph} = (10 + j10) \times 50 \sqrt{2} \angle 45^\circ = 1000 \angle 45^\circ$$

$$\cos \varphi = \cos(45^\circ) = 0.707$$

از آنجائیکه ولتاژ فازی منبع به دست آمده مقدار خطی آن برابر است با:

$$|\vec{V}_L| = \sqrt{3} |\vec{V}_{ph}| = \sqrt{3} \times 1000 = 1000 \sqrt{3} V$$

✓ مثال ۶: یک موتور سه فاز آسنکرون با اتصال ستاره در ولتاژ ۴۰۰V شبکه، جریان  $15\sqrt{3} A$  را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز دریافت می‌کند اگر توان ورودی رتور آن ۱۴ kW و تلفات آهنی استاتور ۲۳۸W باشد مقاومت اهمی هر فاز استاتور چند اهم است؟

$$0.16 \quad (4)$$

$$0.12 \quad (3)$$

$$0.08 \quad (2)$$

$$0.04 \quad (1)$$

✓ پاسخ: گزینه «۲» توان ورودی رتور همان توان الکترومغناطیسی است. از طرفی:


$$P_1 = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \times 400 \times 15\sqrt{3} \times 0.8 = 144000 W$$

طبق دیاگرام توازن قدرت داریم:

$$P_1 - P_{ag} = P_{cu_s} + P_{fe_s} \Rightarrow 144000 - 140000 = P_{cu_s} + 238 \Rightarrow P_{cu_s} = 162 W$$

$$P_{cu_s} = 162 W = 3 R_s I_{s-ph}^2 = 3 \times R_s (15\sqrt{3})^2 \Rightarrow R_s = 0.08 \Omega$$

✓ مثال ۷: دیاگرام توازن قدرت یک موتور سه فاز القایی به صورت شکل زیر است. اگر این موتور ۱۲ قطب با فرکانس ۵۰ Hz باشد سرعت رتور چند rpm است؟

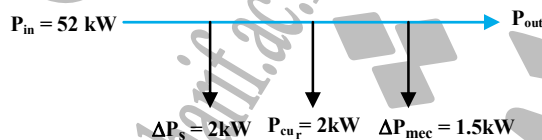

$$500 \quad (1)$$

$$520 \quad (2)$$

$$425 \quad (3)$$

$$480 \quad (4)$$

✓ پاسخ: گزینه «۴» ابتدا باید با توجه به دیاگرام داده شده توان الکترومغناطیسی را محاسبه نموده و سپس با مقایسه آن نسبت به تلفات مسی رتور لغزش را به دست آورد:

$$P_{ag} = P_{in} - \Delta P_s = 52 - 2 = 50 kW \quad \text{و} \quad P_{cu_r} = S P_{ag} \Rightarrow 2 = S \times 50 \Rightarrow S = 0.04$$

$$N_m = N_s (1 - S) = \frac{12 \times 50}{12} (1 - 0.04) = 480 rpm$$

با توجه به لغزش به دست آمده سرعت محور رتور برابر است با:

✓ مثال ۸: یک موتور القایی سه فاز ۵۰۰V ، ۵۰ Hz و ۶ قطب با سرعت ۹۵۰ rpm و ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  و قدرت خروجی ناخالص ۱۹ kW کار می‌کند.

اگر تلفات کل استاتور ۵۰۰W باشد، جریان گرفته شده از منبع برابر است با:

$$39 A \quad (4)$$

$$41 A \quad (3)$$

$$28 A \quad (2)$$

$$26 A \quad (1)$$

✓ پاسخ: گزینه «۳» قدرت خروجی ناخالص همان  $P_{conv}$  است، پس با داشتن  $P_{conv}$  و محاسبه لغزش موتور می‌توان قدرت فاصله هوایی را محاسبه نمود:

$$N_s = \frac{12 \times f_s}{P} = \frac{12 \times 50}{6} = 1000 rpm \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 950}{1000} \Rightarrow S = 0.05$$

$$P_{ag} = \frac{P_{conv}}{1 - S} = \frac{19}{1 - 0.05} \Rightarrow P_{ag} = 20 kW$$

با توجه به توان تبدیل شده که در صورت تست بیان گردیده و لغزش به دست آمده داریم:


$$P_1 = P_{ag} + (P_{cu_s} + P_{fe_s}) = 20 + 0.05 = 20.05 kW$$

با توجه به این توان و تلفات‌های داده شده توان ورودی برابر است با:


$$P_1 = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \Rightarrow I_L = \frac{20.05 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 500 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} \Rightarrow I_L = 41 A$$

حال که توان ورودی به دست آمده جریان خط برابر است با:

**مثال ۹:** بر روی یک موتور القایی سه فاز دو آزمایش صورت گرفته است. در آزمایش اول که در حالت بی‌باری انجام شده ولتاژ اعمالی به موتور بصورت پله‌ای از مقدار نامی کاهش یافته و توان ورودی اندازه‌گیری شده است. نتایج این آزمایش با به کارگیری برونیابی برای ولتاژهای کم به صورت شکل «۱» می‌باشد. در آزمایش دوم ولتاژهای اعمالی به موتور ثابت بوده و بار روی آن را از صفر تا بار نامی تغییر داده و توان ورودی اندازه‌گیری شده است. نتایج این آزمایش نیز در شکل «۲» آمده است. با صرف‌نظر نمودن از اثر جریان بی‌باری و راکتانس‌های پراکندگی استاتور و رتور مجموع تلفات مسی و آهنی و راندمان این موتور در هنگامی که در بار نامی کار می‌کند کدام است؟

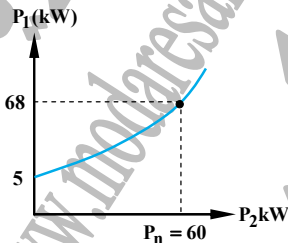

شکل «۲»

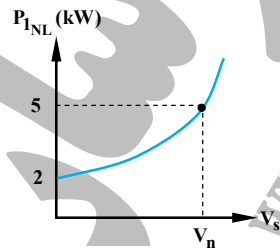

شکل «۱»

$$(1) \Delta kW - 88\%$$

$$(2) \Delta kW - 88\%$$

$$(3) \Delta kW - 92\%$$

$$(4) \Delta kW - 92\%$$

**پاسخ:** گزینه «۲» با توجه به شکل «۱» تلفات مکانیکی موتور  $\Delta P_{mec} = 2 kW$  و تلفات گردشی آن  $P_{rot} = 5 kW$  است، لذا تفاضل این دو مقدار که همان تلفات آهنی است برابر  $P_{fe} = P_{rot} - \Delta P_{mec} = 5 - 2 = 3 kW$  می‌باشد. از شکل «۲» نیز مشخص است که تلفات مسی نامی برابر  $P_{cu_n} = P_1 - P_2 - P_{rot} = 68 - 60 - 5 = 3 kW$  است. پس مجموع تلفات آهنی و مسی برابر  $3 + 3 = 6 kW$  است.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{60}{68} = 0.88 = 88\%$$

حال که مقادیر تمامی توان‌های تلفات بدست آمده می‌توان راندمان را بصورت مقابل محاسبه نمود:

**مثال ۱۰:** سرعت یک موتور القایی سه فاز  $10 kW$  و  $4$  قطب در بار کامل برابر  $1475 rpm$  است. در صورتی که تلفات مسی استاتور برابر  $1 kW$  و تلفات آهنی استاتور برابر  $0.5 kW$  و سایر تلفات قابل اغماض باشند، راندمان موتور برابر است با:

$$(4) 83.3\%$$

$$(3) 87\%$$

$$(2) 98\%$$

$$(1) 85.7\%$$

**پاسخ:** گزینه «۱» با توجه به اینکه خروجی در دسترس بوده و تلفات‌ها نیز تا حدودی مشخص هستند کافی است توان ورودی را به دست آورد.

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 rpm \Rightarrow S = \frac{1500 - 1475}{1500} = 0.0167$$

$$P_2 = P_{conv} = 10 kW \Rightarrow P_{ag} = \frac{P_{conv}}{1-S} = \frac{10}{1-0.0167} = 10.17 kW$$

چون از تلفات گردشی صرف‌نظر شده است داریم:

حال که توان فاصله هوایی محاسبه شده طبق دیاگرام توازن قدرت کافی است به این توان مقادیر تلفات‌های مسی استاتور و آهنی استاتور را اضافه نمود تا به توان ورودی برسیم.

$$P_1 = P_{ag} + P_{cu_s} + P_{fe_s} = 10.17 + 1 + 0.5 = 11.67 kW \Rightarrow \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{10}{11.67} \times 100 = 85.7\%$$

**مثال ۱۱:** توان ورودی یک موتور القایی سه فاز  $50$  هرتز و  $6$  قطب در سرعت  $970 rpm$  معادل  $50 kW$  است. تلفات اهمی استاتور  $1 kW$  و تلفات مکانیکی  $1/53 kW$  است. راندمان این موتور برابر است با:

$$(4) 93\%$$

$$(3) 95\%$$

$$(2) 94\%$$

$$(1) 92\%$$

**پاسخ:** گزینه «۱» این تست برعکس تست قبلی است یعنی توان ورودی در دسترس بوده و تعدادی از تلفات نیز داده شده است لذا باید توان خروجی را محاسبه نماییم.

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 rpm \Rightarrow S = \frac{1000 - 970}{1000} = 0.03$$

با صرف‌نظر کردن از تلفات آهنی استاتور داریم:

$$P_{ag} = P_1 - P_{cu_s} = 50 - 1 = 49 kW \Rightarrow P_{conv.} = P_{ag} (1-S) = 49(1-0.03) = 47.53 kW$$

$$P_2 = P_{conv.} - \Delta P_{mec} = 47.53 - 1/53 = 46 kW \Rightarrow \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{46}{50} \times 100 = 92\%$$

**کلمه مثال ۱۲:** در یک موتور القایی  $60\text{ Hz}$  تلفات مسی استاتور برابر مجموع تلفات مکانیکی و تلفات آهن بوده و تلفات مس روتور معادل  $\frac{1}{3}$  تلفات مس

استاتور است. اگر بازده  $80\%$  و تلفات مکانیکی برابر تلفات آهن فرض شود، لغزش برابر است با:

- (۱)  $27\%$  (۲)  $13.5\%$  (۳)  $32.7\%$  (۴)  $5\%$

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به اینکه تلفات‌های مختلف بر حسب یکدیگر داده شده باید ابتدا تلفات کل را برحسب یکی از تلفات‌ها به دست آورد، لذا:

$$P_{cu_s} = P_{fe_s} + \Delta P_{mec} = 2\Delta P_{mec} = 2P_{fe_s}$$

$$\Delta P = P_{cu_s} + P_{fe_s} + P_{cu_r} + \Delta P_{mec} \Rightarrow \Delta P = \frac{7}{3} P_{cu_s} \xrightarrow{P_{cu_r} = \frac{1}{2} P_{cu_s}} P_{cu_r} = \frac{1}{2} \Delta P \Rightarrow \Delta P = 7 P_{cu_r}$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} = \frac{P_r}{P_r + 7P_{cu_r}} \Rightarrow P_r = \frac{7\eta}{1-\eta} P_{cu_r}$$

حال که تلفات کل برحسب تلفات مسی روتور به دست آمده می‌توان نوشت:

با جایگذاری در رابطه مربوط به لغزش داریم:

$$S = \frac{P_{cu_r}}{P_{ag}} = \frac{P_{cu_r}}{P_r + \Delta P_{mec} + P_{cu_r}} = \frac{P_{cu_r}}{\frac{7\eta}{1-\eta} P_{cu_r} + \frac{3}{2} P_{cu_r} + P_{cu_r}} \Rightarrow S = \frac{1}{\frac{7\eta}{1-\eta} + \frac{5}{2}} \Rightarrow S = 0.0327$$

**کلمه مثال ۱۳:** یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) چهارقطبی  $50$  هرتز،  $380$  ولت، مفروض است. این موتور در بار نامی تحت سرعت  $1440\text{ rpm}$

می‌چرخد. هرگاه تلفات هسته و تلفات مکانیکی ناچیز و  $X_m$  بسیار بزرگ فرض گردد و  $R_s = R'_r$  باشد، بازده چند درصد است؟

- (۱)  $92/3\%$  (۲)  $98/5\%$  (۳)  $95/9\%$  (۴)  $90/26\%$

پاسخ: گزینه «۱» اگرچه رابطه مربوط به محاسبه راندمان تحت این شرایط قبلاً معرفی شد اما در این تست آن را اثبات می‌کنیم. برای این منظور

دقت شود از آنجائیکه  $R_s = R'_r$  فرض شده  $P_{cu_s} = P_{cu_r}$  می‌گردد پس می‌توان نوشت:

$$\left\{ \begin{aligned} \eta &= \frac{P_r}{P_l} = \frac{P_{ag} - P_{cu_r}}{P_{ag} + P_{cu_s}} = \frac{P_{ag} - SP_{ag}}{P_{ag} + SP_{ag}} = \frac{1-S}{1+S} \\ S &= \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04 \end{aligned} \right. \Rightarrow \% \eta = \frac{1 - 0.04}{1 + 0.04} \times 100 = 92/3\%$$

**کلمه مثال ۱۴:** یک موتور القایی سه فاز  $4$  قطب  $50\text{ Hz}$  با سرعت نامی  $1425\text{ rpm}$  از طریق خط سه فاز توسط منبع سه فاز  $380$  ولتی تغذیه می‌شود.

اگر  $R_s = R'_r$  و مقاومت خط تغذیه نصف  $R_s$  و تلفات مکانیکی معادل نصف تلفات مس بار کامل استاتور باشد بازده کل سیستم چند درصد است؟ (از

جریان مغناطیس کننده صرف‌نظر می‌شود.)

- (۱)  $79$  (۲)  $82$  (۳)  $86$  (۴)  $90$

پاسخ: گزینه «۳» طبق اطلاعات داده شده در صورت تست داریم:

با جایگذاری این مقادیر و با توجه به اینکه  $P_{cu_r} = SP_{ag}$  است می‌توان قدرتهای خروجی و ورودی را به صورت زیر بر حسب  $P_{ag}$  و لغزش محاسبه نمود:

$$\left\{ \begin{aligned} P_r &= P_{ag} - P_{cu_r} - \Delta P_{mec} = P_{ag} - 1/5 P_{cu_r} = P_{ag} (1 - \frac{3}{2} S) \\ P_l &= P_{ag} + P_{cu_s} + P_{cu_{Line}} = P_{ag} + 1/5 \Delta P_{cu_r} = P_{ag} (1 + \frac{3}{2} S) \\ \% \eta &= \frac{1 - \frac{3}{2} S}{1 + \frac{3}{2} S} \times 100 \\ S &= \frac{1500 - 1425}{1500} = 0.05 \\ \% \eta &= \frac{1 - (\frac{3}{2} \times 0.05)}{1 + (\frac{3}{2} \times 0.05)} \times 100 = 86\% \end{aligned} \right.$$

**مثال ۱۵:** هنگامی که یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ Hz با ۲۰۰ N.m را تحت سرعت ۱۳۵۰ rpm می‌چرخاند، تلفات مسی استاتور ۱/۷۵ kW و تلفات مکانیکی ۱/۸ kW است. با صرف نظر از تلفات آهنی ماشین، راندمان در این شرایط کاری چند درصد است؟ ( $\pi = 3$  فرض شود)

(۴) ۹۵

(۳) ۹۰

(۲) ۸۵

(۱) ۸۰

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به گشتاور و سرعت محور موتور (که همواره برابر گشتاور و سرعت بار است) توان خروجی موتور ( $P_r$ ) برابر است با:

$$P_r = T_r \cdot \omega_m = 200 \times 1350 \times \frac{2\pi}{60} = 27 \text{ kW}$$

$$P_{\text{conv.}} = P_r + \Delta P_{\text{mec}} = 27 + 1/8 = 28/8 \text{ kW}$$

با توجه به تلفات مکانیکی داده شده توان تبدیل شده توسط موتور برابر است با:

$$S = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0/1 \text{ یا } 10\%$$

از طرفی لغزش در بار داده شده برابر است با:

$$P_{\text{ag}} = \frac{P_{\text{conv.}}}{1-S} = \frac{28/8}{0/90} = 32 \text{ kW}$$

با توجه به رابطه بین توان فاصله هوایی و توان تبدیل شده می‌توان این توان را به صورت مقابل به دست آورد:

حال که توان فاصله هوایی به دست آمده است و تلفات مسی استاتور نیز در صورت مسئله داده شده، می‌توان قدرت ورودی را به صورت زیر به دست آورد:

$$P_1 = P_{\text{ag}} + P_{\text{cu}_s} + P_{\text{fe}_s} = 32 + 1/75 + 0 = 33/75 \text{ kW}$$

در نهایت راندمان این موتور در شرایط داده شده برابر است با:

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{27}{33/75} = 0/8 \text{ یا } 80\%$$

توجه: قسمتی از حل را می‌توان به روش مقابل نیز جلو برد:

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} = \frac{27}{27 + 1/8 + 1/75 + \frac{0/1}{1-0/1} \times 28/8} = 0/8 \text{ یا } 80\%$$

**مثال ۱۶:** در یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ Hz در یک سرعت مفروض تلفات مسی رتور برابر مجموع تلفات مکانیکی و آهنی آن بوده و تلفات مسی استاتور نصف تلفات مسی رتور است. اگر راندمان موتور در این شرایط ۸۰٪ باشد با فرض اینکه تلفات آهنی و مکانیکی موتور برابرند سرعت گردش موتور چند rpm است؟

(۴) ۱۳۷۰

(۳) ۱۲۱۰

(۲) ۱۴۶۰

(۱) ۱۰۱۵

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اینکه تلفات مسی رتور برابر مجموع تلفات مکانیکی و آهنی بوده و ضمناً تلفات آهنی و مکانیکی نیز برابرند می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} P_{\text{cu}_r} = \Delta P_{\text{mec}} + P_{\text{fe}} = 2P_{\text{fe}} \\ P_{\text{cu}_s} = \frac{1}{2}P_{\text{cu}_r} \end{cases} \Rightarrow \Delta P = P_{\text{cu}_s} + P_{\text{fe}} + \Delta P_{\text{mec}} + P_{\text{cu}_r} \Rightarrow \Delta P = \frac{1}{2}P_{\text{cu}_r} + \frac{1}{2}P_{\text{cu}_r} + \frac{1}{2}P_{\text{cu}_r} + P_{\text{cu}_r} = \frac{5}{2}P_{\text{cu}_r}$$

حال که تلفات کل برحسب  $P_{\text{cu}_r}$  به دست آمده می‌توان رابطه راندمان را به صورت زیر نوشت:

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} \Rightarrow P_r = \frac{\Delta P}{\frac{1}{\eta} - 1} = \frac{\eta}{1-\eta} \times \frac{5}{2}P_{\text{cu}_r}$$

حال که توان خروجی برحسب راندمان و تلفات مسی رتور به دست آمده است با توجه به رابطه بین لغزش و تلفات مسی رتور می‌توان نوشت:

$$S = \frac{P_{\text{cu}_r}}{P_{\text{ag}}} = \frac{P_{\text{cu}_r}}{P_r + \Delta P_{\text{mec}} + P_{\text{cu}_r}} = \frac{P_{\text{cu}_r}}{\frac{2/5\eta}{1-\eta}P_{\text{cu}_r} + \frac{1}{2}P_{\text{cu}_r} + P_{\text{cu}_r}}$$

با جایگذاری مقدار راندمان می‌توان لغزش و در نهایت سرعت موتور را به صورت زیر به دست آورد:

$$S = \frac{1}{10 + \frac{1}{2} + 1} = 0/087 \Rightarrow N_m = \frac{120 \times 50}{4} (1 - 0/087) = 1370 \text{ rpm}$$



**مثال ۱۷:** در یک موتور القایی  $50\text{ Hz}$  به قدرت  $43\text{ kW}$  تلفات آهنی نصف تلفات مکانیکی بوده و تلفات مسی استاتور برابر تلفات آهنی است. رتور این موتور با چه سرعتی بچرخد تا تلفات مسی رتور آن  $\frac{1}{3}$  تلفات مکانیکی گردد؟ (فرض کنید در سرعت مورد بحث راندمان موتور  $86\%$  است. ضمناً  $N_s$  نشان‌دهنده سرعت سنکرون ماشین است.)

$$\begin{array}{llll} (1) & \frac{41}{45} N_s & (2) & \frac{46}{47} N_s \\ (3) & \frac{41}{47} N_s & (4) & \frac{46}{45} N_s \end{array}$$

پاسخ: گزینه «۲» در مواردی که تلفات مختلف برحسب یکدیگر بیان می‌شوند، باید ابتدا تمامی تلفات را برحسب یکی از تلفات (معمولاً برحسب  $P_{cu_r}$ ) نوشت؛ لذا:

$$\begin{cases} P_{fe} = \frac{1}{2} \Delta P_{mec} \\ P_{cu_s} = P_{fe} \\ P_{cu_r} = \frac{1}{3} \Delta P_{mec} \end{cases} \Rightarrow \Delta P = P_{fe} + P_{cu_s} + P_{cu_r} + \Delta P_{mec} = \frac{3}{2} P_{cu_r} + \frac{3}{2} P_{cu_r} + P_{cu_r} + 3 P_{cu_r} \Rightarrow \Delta P = 7 P_{cu_r}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \frac{P_2}{\eta} - P_2 = \frac{43}{0.86} - 43 = 7\text{ kW} \Rightarrow P_{cu_r} = 1\text{ kW}$$

همچنین با توجه به راندمان داده شده، داریم:

از طرفی طبق رابطه بین تلفات مسی رتور و لغزش آن و توجه به دیگر ارقام توازن قدرت می‌توان نوشت:

$$S = \frac{P_{cu_r}}{P_{ag}} = \frac{P_{cu_r}}{P_1 - P_{fe} - P_{cu_s}} = \frac{1}{50 - (\frac{3}{2} \times 1) - (\frac{3}{2} \times 1)} = \frac{1}{47}$$

$$N_m = N_s (1 - S) = \frac{46}{47} N_s$$

حال که لغزش به دست آمده است می‌توان سرعت محور را به صورت مقابل محاسبه نمود.

**مثال ۱۸:** یک موتور القایی ۴ قطب ستاره به شبکه  $380\text{ V}$  و  $50\text{ Hz}$  متصل و یک بار مکانیکی را با سرعت  $1368\text{ rpm}$  به حرکت درمی‌آورد. اگر جریان دریافتی از شبکه  $16\text{ A}$  و ضریب قدرت موتور  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  باشد، مطلوب است قدرت و گشتاور مفید اگر راندمان موتور  $90\%$  باشد؟ ( $\pi \approx 3$  فرض شود)

$$(1) \quad 60\text{ Nm} - 9/12\text{ kW} \quad (2) \quad 50\text{ Nm} - 8/2\text{ kW} \quad (3) \quad 50\text{ Nm} - 9/12\text{ kW} \quad (4) \quad 60\text{ Nm} - 8/2\text{ kW}$$

$$P_1 = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi = \sqrt{3} \times 380 \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9120\text{ W}$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به مقادیر خطی ولتاژ و جریان داریم:

با توجه به راندمان  $90\%$  داده شده توان خروجی برابر است با:

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 \Rightarrow P_2 = 9120 \times 0.9 = 8208\text{ W} \Rightarrow T_r = \frac{60 P_2}{2 \pi N_m} = \frac{60 \times 8208}{2 \pi \times 1368} = 60\text{ Nm}$$

**مثال ۱۹:** در یک موتور سه فاز ۴ قطب  $60\text{ Hz}$  به قدرت  $10\text{ kW}$  تلفات مکانیکی  $800\text{ W}$  و تلفات کل استاتور  $1000\text{ W}$  می‌باشد. هنگامی که رتور با سرعت  $1728\text{ rpm}$  می‌چرخد چند کیلووات توان الکترومغناطیسی تولید می‌کند؟

$$(1) \quad 9/5 \quad (2) \quad 11/25 \quad (3) \quad 10/8 \quad (4) \quad 11/75$$

پاسخ: گزینه «۲» توانی که به عنوان مشخصه ماشین داده می‌شود همواره توان خروجی است پس در این موتور نیز  $P_2 = 10\text{ kW}$  است لذا طبق دیگرام توازن قدرت داریم:

$$P_{conv} = P_2 + \Delta P_{mec} = 10 + 0.8 = 10.8\text{ kW}$$

از طرفی با توجه به تعداد قطب‌ها، فرکانس تغذیه و سرعت رتور می‌توان لغزش را به صورت زیر به دست آورد:

$$N_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800\text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1800 - 1728}{1800} = 0.04$$

$$P_{conv} = P_{ag} (1 - S) \Rightarrow P_{ag} = \frac{10.8}{1 - 0.04} = 11.25\text{ kW}$$

با توجه به رابطه بین توان تبدیل شده و توان فاصله هوایی داریم:

**مثال ۲۰:** یک موتور القایی سه فاز با بار ۴۵ کیلووات دارای بازده ۹۰ درصد است. در این بار تلفات اهمی (تلفات مس) روتور و استاتور هر یک با تلفات هسته (تلفات آهن) برابرند. اگر تلفات مکانیکی در موتور  $\frac{1}{3}$  تلفات بی‌باری آن باشد، لغزش موتور در بار مذکور برابر است با:

$$\frac{1}{23} \quad (1) \qquad \frac{1}{20} \quad (2) \qquad \frac{1}{30} \quad (3) \qquad \frac{1}{33} \quad (4)$$

پاسخ: گزینه «۴» در صورت تست تلفات مختلف برحسب یکدیگر داده شده‌اند پس ابتدا باید تلفات کل را بر حسب یکی از تلفات‌ها به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} P_{cu_r} = P_{cu_s} = P_{fe_s} \\ \Delta P_{mec} = \frac{1}{3} P_{rot} = \frac{1}{2} P_{fe_s} \\ \Delta P = P_{cu_r} + P_{cu_s} + P_{fe_s} + \Delta P_{mec} \end{cases} \Rightarrow \Delta P = \frac{7}{2} P_{fe_s} \quad \text{و} \quad \Delta P = P_1 - P_2 = \left(\frac{45}{0.9}\right) - 45 = 5 \text{ kW} \Rightarrow P_{fe_s} = \frac{2}{7} \times 5 = \frac{10}{7} \text{ kW}$$

حال که تلفات آهنی استاتور به دست آمده، می‌توان سایر تلفات‌ها را بر حسب آن نوشته و با محاسبه توان فاصله هوایی لغزش را به صورت زیر به دست آورد:

$$P_{ag} = P_1 - \underbrace{(P_{cu_s} + P_{fe_s})}_{=2P_{fe_s}} = \frac{45}{0.9} - \left(2 \times \frac{10}{7}\right) = \frac{330}{7} \text{ kW} \Rightarrow S = \frac{P_{cu_r}}{P_{ag}} = \frac{\frac{10}{7}}{\frac{330}{7}} = \frac{1}{33}$$

تست‌های تألیفی فصل پنجم - مبحث بررسی توان و گشتاور موتور القایی / بررسی مشخصه گشتاور سرعت

**مثال ۱:** در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب ۵۰ Hz سرعت بار کامل ۹۶۴ rpm است. فرکانس روتور در  $\frac{1}{3}$  بار نامی چقدر است؟ (فرض شود که بار از نوع گشتاور ثابت است)

- (۱) ۱/۸ Hz (۲) ۰/۶ Hz (۳) ۱/۲ Hz (۴) ۲/۴ Hz

**پاسخ:** گزینه «۲» ابتدا باید لغزش را در بار کامل به دست آورد:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1000 - 964}{1000} = 0.036$$

در لغزش‌های کم گشتاور متناسب با لغزش است، لذا اگر گشتاور بار  $\frac{1}{3}$  شود لغزش نیز  $\frac{1}{3}$  می‌شود. بنابراین داریم:

$$T_{mech} = K_L \cdot S \Rightarrow \frac{T_{mech_1}}{T_{mech_2}} = \frac{S_1}{S_2} \Rightarrow S_2 = \frac{1}{3} S_1 = \frac{1}{3} \times 0.036 = 0.012 \Rightarrow f_{r_2} = S_2 f_s = 0.012 \times 50 = 0.6 \text{ Hz}$$

**مثال ۲:** در یک موتور القایی ۶۰ Hz سرعت بی‌بار ۷۱۸ rpm و سرعت بار کامل ۶۴۸ rpm است. اگر بار روی موتور از نوع گشتاور ثابت باشد سرعت در  $\frac{1}{4}$  بار کامل برابر است با:

- (۱) ۶۷۳ rpm (۲) ۷۱۵ rpm (۳) ۶۹۸ rpm (۴) ۷۰۲ rpm

**پاسخ:** گزینه «۴» سرعت بی‌بار به سرعت سنکرون نزدیک است، بنابراین:

$$N_s = \frac{120 \cdot f_s}{P} \Rightarrow 718 = \frac{120 \times 60}{P} \Rightarrow P = 10 \Rightarrow N_s = \frac{120 \cdot f_s}{P} = \frac{120 \times 60}{10} \Rightarrow N_s = 720 \text{ rpm}$$

حال که سرعت سنکرون به دست آمده لغزش بار کامل به ازاء  $N_m = 648 \text{ rpm}$  برابر است با:


$$S_1 = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{720 - 648}{720} \Rightarrow S_1 = 0.1$$

در لغزش‌های کم گشتاور متناسب با لغزش است، پس اگر گشتاور بار  $\frac{1}{4}$  شود، لغزش نیز  $\frac{1}{4}$  می‌شود لذا:

$$S_2 = \frac{1}{4} S_1 = \frac{1}{4} \times 0.1 = 0.025$$

$$N_m = N_s (1 - S) = 720 \times (1 - 0.025) \Rightarrow N_m = 702 \text{ rpm}$$

**مثال ۳:** مشخصه گشتاور سرعت یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) در شکل زیر داده شده است. در سرعت ۱۲۰۰ دور در دقیقه تلفات اهمی (مسی) روتور چقدر است؟ (جهت سادگی در محاسبات  $\pi = 3$  فرض شود)

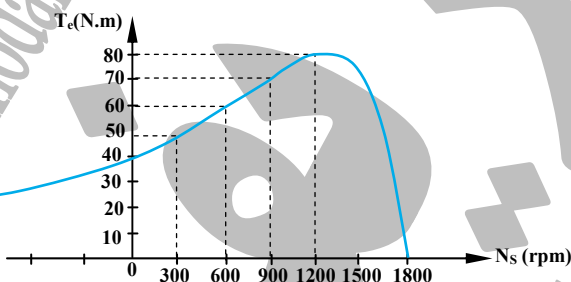

- (۱) ۲/۵ kW (۲) ۳ kW (۳) ۴/۸ kW (۴) ۵/۶ kW

**پاسخ:** گزینه «۳» طبق مشخصه داده شده سنکرون موتور است زیرا در این سرعت گشتاور صفر شده است. با توجه به این سرعت می‌توان لغزش را در سرعت ۱۲۰۰ rpm به صورت زیر به دست آورد.

$$S = \frac{1800 - 1200}{1800} = \frac{1}{3} \quad \text{و} \quad N_m = 1200 \text{ rpm} \xrightarrow{\text{منحنی}} T_e = 80 \text{ Nm}$$

$$P_e = T_e \cdot \omega_s = 80 \times 2\pi \times \frac{1800}{60} = 14400 \text{ W} \Rightarrow P_{cu_r} = SP_{ag} = \frac{1}{3} \times 14400 = 4800 \text{ W} = 4.8 \text{ kW}$$

**مثال ۴:** دو موتور القایی قفس سنجابی A و B از هر نظر مشابه بوده و تنها تفاوت آنها این است که طول فاصله هوایی موتور A بیشتر از موتور B است. در مورد این دو موتور کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) موتور B دارای گشتاور راه‌اندازی بهتر و موتور A دارای ضریب توان بار کامل بهتر است.
- (۲) موتور B دارای گشتاور راه‌اندازی و ضریب توان بار کامل بهتر است.
- (۳) موتور A دارای گشتاور راه‌اندازی بهتر و موتور B دارای ضریب توان بار کامل بهتر است.
- (۴) موتور A دارای گشتاور راه‌اندازی و ضریب توان بار کامل بهتر است.

پاسخ: گزینه «۲» اگر طول فاصله هوایی افزایش یابد به دلیل کاهش راکتانس مغناطیس‌کننده به جریان مغناطیس‌کنندگی بیشتری نیاز است که این امر باعث کاهش ضریب توان بی‌باری و ضریب توان بار کامل موتور القایی می‌شود. از طرفی فاصله هوایی بیشتر باعث افزایش مقاومت القایی پراکندگی رتور ( $X_r$ ) می‌شود در نتیجه گشتاور راه‌اندازی و گشتاور ماکزیمم کاهش می‌یابد. پس در موتور B که طول فاصله هوایی کمتر از موتور A است، گشتاور راه‌اندازی و گشتاور حداکثر بیشتر (بهتر) و ضریب قدرت نیز بالاتر (بهتر) است.

**مثال ۵:** روتور یک موتور القایی سه فاز را بازپیچی می‌کنیم اما مقطع سیم‌های بکار رفته برای بازپیچی نصف مقطع سیم‌های قبلی و تعداد دور سیم پیچی جدید سه برابر سیم‌پیچی اول است. در این صورت کدام گزینه صحیح است؟ (اندیس ۱ مربوط به سیم‌پیچی قبلی و اندیس ۲ مربوط به سیم پیچی جدید موتور است)

$$T_{st1} = T_{st2}, T_{max1} = T_{max2} \quad (۲)$$

$$T_{st1} < T_{st2}, T_{max1} > T_{max2} \quad (۱)$$

$$T_{st1} < T_{st2}, T_{max1} = T_{max2} \quad (۴)$$

$$T_{st1} = T_{st2}, T_{max1} > T_{max2} \quad (۳)$$

پاسخ: گزینه «۳» با سه برابر شدن تعداد دور سیم‌پیچی اندوکتانس و راکتانس پراکندگی ۹ برابر می‌شوند ( $L_r = \frac{N^2}{R_m}$ ) اما ولتاژ القایی در هر فاز

$$T_{max} \sim \frac{E_{ro}^2}{X_{ro}'} \Rightarrow \frac{T_{max1}}{T_{max2}} = \left(\frac{E_{ro1}}{E_{ro2}}\right)^2 \frac{X_{ro2}}{X_{ro1}} = (3)^2 \times \frac{1}{9} = 1 \Rightarrow T_{max1} = T_{max2}$$

روتور ۳ برابر می‌شود ( $E_r \sim N_{wr}$ ). لذا:

با سه برابر شدن تعداد دور و نصف شدن سطح مقطع هادی‌ها مقاومت روتور ۶ برابر می‌شود. از آنجائیکه گشتاور راه‌اندازی مستقیماً متناسب با مقاومت رتور است پس گشتاور راه‌اندازی در حالت دوم شدیداً افزایش می‌یابد یعنی:

$$T_{st1} < T_{st2}$$

**مثال ۶:** در یک موتور القایی سه فاز  $3\sqrt{3}V$ ،  $50\text{ Hz}$  دو قطب با اتصال ستاره پارامترهای مدار معادل به صورت زیر داده شده‌اند:

$$R_s = 0.4\Omega, R_r' = 0.39\Omega, X_m = 50\Omega, X_{ro}' = 0.8\Omega$$

با صرف نظر کردن از پراکندگی استاتور اگر موتور در سرعت  $285\text{ rpm}$  در حال کار بوده و بخواهیم با معکوس نمودن جای دو فاز تغذیه استاتور، آن را به روش جریان مخالف (Plugging) متوقف نماییم گشتاور ترمز کننده در لحظه تعویض جای دو فاز چند N.m است؟ (جهت سادگی  $\pi = 3$  فرض شود)


$$240 \quad (۴)$$

$$180 \quad (۳)$$

$$120 \quad (۲)$$

$$60 \quad (۱)$$


پاسخ: گزینه «۳» با توجه به مقادیر داده شده و نوع اتصال استاتور می‌توان مدار معادل موتور را به صورت زیر استخراج نمود:

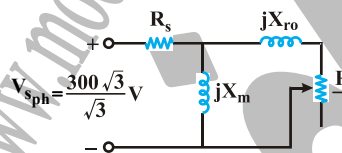

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ rpm}$$

$$S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{3000 - 285}{3000} = 0.05$$

در لحظه تعویض جای دو فاز، ماشین وارد ناحیه ترمزی شده و لغزش آن برابر  $1/95$  می‌شود. از این رو با استخراج مدار معادل تونن داریم:

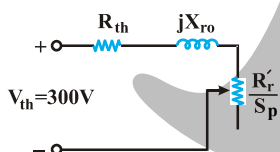

$$V_{th} = \frac{X_m}{X_s + X_m} |V_s| = \left(\frac{50}{0.4 + 50}\right) \times 300 = 300 \text{ V}, \quad X_{th} = X_s = 0$$

$$R_{th} = \left(\frac{X_m}{X_s + X_m}\right)^2 R_s = \left(\frac{50}{0.4 + 50}\right)^2 \times 0.4 = 0.4 \Omega$$

با جایگذاری مقادیر مربوطه می‌توان گشتاور ترمزی را با استفاده از رابطه کلی گشتاور القایی به صورت زیر به دست آورد:

$$T_e = T_{mech} \Big|_{\text{plugging}} = \frac{3 R_r'}{\omega_s S_p (R_{th} + \frac{R_r'}{S_p})^2 + (X_{th} + X_{ro}')^2} = \frac{3}{2\pi \times \frac{3000}{60}} \times \frac{0.39}{1/95} \times \frac{300^2}{(0.4 + 0.2)^2 + (0 + 0.8)^2} = 180 \text{ N.m}$$

**مثال ۷:** در یک موتور القایی با  $R_r = 1\Omega$  و  $X_{ro} = 2\Omega$  گشتاور بار کامل  $20 \text{ Nm}$  است اگر این مقدار گشتاور در لغزش  $10\%$  رخ دهد گشتاور بحرانی موتور چند نیوتن متر است؟

(۱) ۲۶ (۲) ۱۰ (۳) ۴۰ (۴) ۵۲

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اینکه گشتاور بار کامل ( $T_{mech}$ ) در لغزش  $10\%$  رخ داده و مقادیر اهمی و پراکندگی حالت سکون رتور نیز در دسترس هستند می‌توان  $S_{T_{max}}$  را محاسبه و در نهایت گشتاور حداکثر را به دست آورد:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{T_{mech}}{T_{max}} = \frac{2SS_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow \frac{20}{T_{max}} = \frac{2 \times 0.1 \times \frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0.1^2} \Rightarrow T_{max} = 52 \text{ N.m}$$

**مثال ۸:** در یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) قفس سنجابی  $38^\circ$  ولت،  $4^\circ$  قطبی در فرکانس  $5^\circ$  هرتز نسبت  $\frac{T_{max}}{T_{FL}}$  معادل  $2/23$  است. وقتی

که این موتور با ولتاژ  $36^\circ$  ولت و فرکانس  $4^\circ$  هرتز تغذیه شود، نسبت لغزش موتور در گشتاور ماکزیمم در این حالت ( $S_{T_{max}}$ ) به لغزش موتور در گشتاور نامی حالت اول برابر است با: ( $T_{max}$  گشتاور ماکزیمم و  $T_{FL}$  گشتاور نامی است).

(۱)  $0/16$  (۲)  $6$  (۳)  $4/8$  (۴)  $5$

پاسخ: گزینه «۲» همان‌طور که اشاره شد چنانچه موتور با ولتاژها و فرکانس‌های مختلفی تغذیه شود می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{max_1}}{T_{max_2}} = \left(\frac{V_{s_2} f_{s_1}}{V_{s_1} f_{s_2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} = \left(\frac{V_{s_1} f_{s_2}}{V_{s_2} f_{s_1}}\right)^2 \frac{T_{max_1}}{T_{FL}} \Rightarrow \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} = \left(\frac{36^\circ \times 5^\circ}{38^\circ \times 4^\circ}\right)^2 \times 2/23 \Rightarrow \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} = 3/12$$

$$\frac{T_{max_2}}{T_{FL}} = \frac{S_{T_{max_2}}^2 + S_{FL}^2}{2S_{FL}S_{T_{max_2}}} = 3/12 \Rightarrow \frac{S_{T_{max_2}}}{S_{FL}} = 0/16, \quad \frac{S_{T_{max_2}}}{S_{FL}} = 6$$

از آنجائیکه مجهول تست نسبت  $\frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}}$  است داریم:

جواب  $0/16$  قابل قبول نیست زیرا همواره  $S_{T_{max}}$  باید بزرگتر یا مساوی  $S_{FL}$  باشد.

**مثال ۹:** یک موتور القایی سه فاز  $50 \text{ Hz}$  دارای گشتاور راه‌اندازی  $1/25$  برابر گشتاور بار کامل و گشتاور حداکثر  $2/5$  برابر گشتاور بار کامل است.

با صرف‌نظر کردن از مقاومت استاتور و تلفات گردشی و ثابت بودن مقاومت رتور، لغزش در بار کامل و لغزش در گشتاور حداکثر به ترتیب عبارتند از:

(۱)  $0/298$  و  $0/046$  (۲)  $0/378$  و  $0/044$  (۳)  $0/25$  و  $0/06$  (۴)  $0/268$  و  $0/056$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور بار کامل داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{2S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + 1} \Rightarrow \frac{1/25 T_{FL}}{2/5 T_{FL}} = \frac{2S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + 1} \Rightarrow S_{T_{max}}^2 - 4S_{T_{max}} + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S_{T_{max}} = 3/73 \text{ غ.ق} \\ S_{T_{max}} = 0/268 \text{ ق.ق} \end{cases}$$

دقت شود که در محدوده کار موتوری همواره  $S_{T_{max}} < 1$  است پس فقط  $S_{T_{max}} = 0/268$  مورد قبول خواهد بود. به طور مشابه با توجه به نسبت گشتاور بار کامل و گشتاور حداکثر داریم:

$$\frac{T_{FL}}{T_{max}} = \frac{2S_{FL}S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S_{FL}^2} \Rightarrow \frac{T_{FL}}{2/5 T_{FL}} = \frac{2 \times 0/268 \times S_{FL}}{0/268^2 + S_{FL}^2} \Rightarrow S_{FL}^2 - 1/34 S_{FL} + 0/072 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S_{FL} = 1/28 \text{ غ.ق} \\ S_{FL} = 0/056 \text{ ق.ق} \end{cases}$$

در این حالت نیز لغزش پایدار در کار دائمی باید همواره کوچکتر از  $S_{T_{max}}$  باشد لذا فقط  $S_{FL} = 0/056$  مورد قبول است.

**مثال ۱۰:** یک موتور القایی سه فاز در  $220 \text{ V}$  و  $60 \text{ Hz}$  دارای توان حداکثر  $33 \text{ kW}$  است اگر آنرا به ولتاژ  $200 \text{ V}$  و  $50 \text{ Hz}$  وصل کنیم توان

حداکثر آن  $31/54 \text{ kW}$  خواهد شد. با صرف‌نظر کردن از امپدانس استاتور لغزش متناظر با گشتاور حداکثر در هنگامی که به شبکه  $200 \text{ V}$  و  $50 \text{ Hz}$

متصل است چقدر است؟

(۱)  $0/17$  (۲)  $0/22$  (۳)  $0/13$  (۴)  $0/28$



پاسخ: گزینه «۲» با توجه به رابطه توان حداکثر در حالتی که از امپدانس استاتور صرف‌نظر شود داریم: (دقت شود که چون فرکانس تغییر نموده  $X'_{ro}$  در دو حالت مورد بررسی متفاوت بوده اما  $R'_r$  در هر دو حالت یکسان است)

$$P_{max} = \frac{3}{2} \frac{|V_s|^2}{R'_r + \sqrt{R'^2_r + X'^2_{ro}}} \Rightarrow \frac{P_{max_2}}{P_{max_1}} = \left( \frac{V_{s_2}}{V_{s_1}} \right)^2 \frac{R'_r + \sqrt{R'^2_r + X'^2_{ro_1}}}{R'_r + \sqrt{R'^2_r + X'^2_{ro_2}}} \quad \begin{matrix} X'_{ro_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} X'_{ro_1} \\ k = \frac{X'_{ro_2}}{X'_{ro_1}} \end{matrix}$$

$$\frac{31/54}{33} = \left( \frac{200}{220} \right)^2 \frac{1 + \sqrt{1 + 1/2^2 k^2}}{1 + \sqrt{1 + k^2}} \Rightarrow k = 4/416 = \frac{X'_{ro_2}}{R'_r} \Rightarrow S_{T_{max_2}} = \frac{R'_r}{X'_{ro_2}} = \frac{1}{k} = \frac{1}{4/416} = 0/22$$

مثال ۱۱: در یک موتور القایی سه‌فاز گشتاور حداکثر  $2P.U$  و گشتاور راه‌اندازی  $1/5P.U$  است. اگر ولتاژ و فرکانس تغذیه این موتور طوری افزایش یابد که همواره شار فاصله هوایی ثابت بماند گشتاور حداکثر و راه‌اندازی به ترتیب چه مقادیری خواهند بود؟

$T_{max} = 2P.U$	$T_{max} > 2P.U$	$T_{max} < 2P.U$	$T_{max} = 2P.U$
$T_{st} < 1/5P.U$ (۴)	$T_{st} > 1/5P.U$ (۳)	$T_{st} = 1/5P.U$ (۲)	$T_{st} = 1/5P.U$ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» در صورتی شار فاصله هوایی ثابت می‌ماند که تغییرات ولتاژ و فرکانس تغذیه به یک نسبت باشد یعنی  $\frac{V}{f}$  ثابت بماند زیرا می‌دانیم  $\phi \sim \frac{V}{f}$  است لذا:

$$\frac{T_{max_1}}{T_{max_2}} = \left( \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{f_2}{f_1} \right)^2 \frac{V_1}{f_1} \frac{V_2}{f_2} \rightarrow T_{max_2} = T_{max_1} = 2P.U$$

به طور مشابه با توجه به رابطه گشتاور راه‌اندازی داریم:

$$\frac{T_{st_1}}{T_{st_2}} = \left( \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{f_2}{f_1} \right) = \left( \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{f_2}{f_1} \right) \frac{V_1}{f_1} \frac{V_2}{f_2} \rightarrow \frac{T_{st_1}}{T_{st_2}} = \frac{f_2}{f_1} \Rightarrow T_{st_2} = \frac{f_1}{f_2} T_{st_1} \xrightarrow{f_2 > f_1} T_{st_2} < T_{st_1}$$

مثال ۱۲: یک موتور آسنکرون با ۶ قطب در فرکانس  $60\text{ Hz}$  با سرعت  $1080\text{ rpm}$  در حال گردش است اگر از امپدانس استاتور صرف‌نظر شود با فرض اینکه گشتاور بار موتور متناسب با سرعت موتور باشد با دو برابر شدن مقاومت اهمی رتور، سرعت آن چند rpm می‌گردد؟

(۱) ۹۶۰ (۲) ۹۸۲ (۳) ۹۵۶ (۴) ۸۶۴

پاسخ: گزینه «۲» اگر بار گشتاور ثابت بود به راحتی می‌توانستیم در حالتی که مقاومت اهمی رتور دو برابر شده لغزش را دو برابر نموده و مسئله را حل کنیم. اما در این تست چون گشتاور بار متناسب با سرعت موتور است باید به صورت زیر عمل نمود:

$$T_{mech} = \frac{3}{\omega_s} \frac{|V_{th}|^2}{R'_r} \xrightarrow{\text{ولتاژ و فرکانس ثابت}} T_{mech} = K'_L \frac{S}{R'_r} \Rightarrow T_{mech} \sim \frac{S}{R'_r}$$

$$T_L \sim N_m \sim (1-S)N_s \xrightarrow{\text{ثابت } N_s} T_L \sim (1-S)$$

از طرفی گشتاور بار متناسب با سرعت موتور است لذا: با توجه به برابری گشتاورهای بار و موتور داریم:

$$T_{mech} = T_L \Rightarrow \frac{T_{mech_1}}{T_{mech_2}} = \frac{S_1 R'_{r1}}{S_2 R'_{r2}} = \frac{T_{L1}}{T_{L2}} = \frac{1-S_1}{1-S_2} \Rightarrow \frac{1-S_2}{S_2} = \frac{R'_{r1}}{R'_{r2}} \Rightarrow \frac{R'_{r1}}{R'_{r2}} = \frac{S_2}{1-S_2} \Rightarrow \frac{R'_{r1}}{R'_{r2}} = \frac{1}{S_2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{S_2} - 1 = \frac{1}{S_1} - 1$$

از طرفی لغزش  $S_1$  با توجه به سرعت  $1080\text{ rpm}$  داده شده برابر است با:  $N_s = \frac{120 \cdot f_s}{P} = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200\text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1200 - 1080}{1200} = 0/1$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{S_2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{S_2} - 1 = \frac{9}{2} \Rightarrow S_2 = \frac{2}{11}$$

با جایگذاری این لغزش در معادله فوق داریم:

$$N_{m_2} = N_s(1-S_2) = 1200 \cdot \left(1 - \frac{2}{11}\right) = 982\text{ rpm}$$

**مثال ۱۳:** یک موتور القایی سه‌فاز قفس سنجابی ۴ قطب ۵۰ Hz یک بار گشتاور ثابت را با سرعت ۱۴۰۴ rpm می‌چرخاند. اگر ولتاژ تغذیه این موتور نسبت به مقدار نامی خود ۲۰٪ کاهش یابد تلفات مسی ماشین چه تغییری می‌کند؟ (به جز مقاومت اهمی رتور از سایر امپدانس‌های آن صرف‌نظر کنید).

(۱) ۵۶/۲۵٪ زیاد می‌شود. (۲) ۶۴٪ کم می‌شود. (۳) ۵۶/۲۵٪ کم می‌شود. (۴) ۶۴٪ زیاد می‌شود.

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به فرض مسئله یعنی صرف‌نظر کردن از امپدانس استاتور در لغزش‌های کم داریم:

$$T_{mech} = \frac{3 V_s^2 S}{\omega_s R_r'} \xrightarrow{R_r' \text{ ثابت هستند}} T_{mech} \sim V_s^2 S$$

از طرفی در حالت اول داریم:

$$N_{m1} = 1404 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1404}{1500} = 0.064$$

در بار گشتاور ثابت همواره گشتاور موردنیاز بار در تمامی سرعت‌ها ثابت است یعنی  $T_{L1} = T_{Lr}$  است، لذا با توجه به اصل برابری گشتاورهای موتور و بار داریم:

$$\frac{T_{L1}}{T_{Lr}} = \frac{T_{mech1}}{T_{mechr}} = \left(\frac{V_{s1}}{V_{sr}}\right)^2 \frac{S_1}{S_r} \Rightarrow 1 = \left(\frac{V_{s1}}{0.8V_{s1}}\right)^2 \times \frac{0.064}{S_r} \Rightarrow S_r = \frac{0.064}{0.64} = 0.1$$

یعنی در بار گشتاور ثابت فوق با کاهش ۲۰٪ ولتاژ تغذیه لغزش برابر ۰/۱ خواهد شد. حال که لغزش در هر دو حالت موجود است با توجه به رابطه تلفات مسی می‌توان نوشت:

$$P_{cu_r} = SP_{ag} \Rightarrow \frac{P_{cu_r}}{P_{cu_r}} = \frac{S_1 P_{ag1}}{S_r P_{ag_r}} \xrightarrow{\text{در بار گشتاور ثابت}} \frac{P_{cu_r}}{P_{cu_r}} = \frac{0.064}{0.1} \times 1 \Rightarrow P_{cu_r} = \frac{100}{64} P_{cu_r} = 1.5625 P_{cu_r}$$

یا حدود ۵۶/۲۵٪ تلفات زیاد می‌شود.

**مثال ۱۴:** یک موتور القایی سه‌فاز ۴ قطب هنگامی که توسط منبع ۴۰۰V و ۴۰ Hz تغذیه می‌گردد با سرعت ۱۱۴۰ دور بر دقیقه باری که گشتاور آن متناسب با سرعت است را می‌چرخاند. اگر ولتاژ تغذیه موتور به ۵۰۰V و فرکانس آن به ۵۰ Hz تغییر نماید، سرعت گردش در حالت پایدار چند rpm خواهد بود؟ (از امپدانس استاتور صرف‌نظر می‌گردد)

(۱) ۱۱۴۰ (۲) ۱۳۵۰ (۳) ۱۴۲۵ (۴) ۱۴۰۰

پاسخ: گزینه «۳» گشتاور تولیدی موتور در لغزش‌های کم و با صرف‌نظر کردن از امپدانس استاتور با عبارت زیر محاسبه می‌گردد:

$$T_{mech} = \frac{3 V_s^2 S}{\omega_s R_r'} \xrightarrow{R_r' \text{ ثابت}} T_{mech} \sim \frac{V_s^2}{f_s} S$$

$$T_{load} \sim \omega_m \sim (1-S)f_s$$

$$\frac{T_{load1}}{T_{loadr}} = \frac{T_{mech1}}{T_{mech_r}} \Rightarrow \frac{(1-S_1)f_{s1}}{(1-S_r)f_{sr}} = \left(\frac{V_{s1}}{V_{sr}}\right)^2 \left(\frac{f_{sr}}{f_{s1}}\right) \frac{S_1}{S_r}$$

گشتاور بار نیز طبق گفته مسئله متناسب با سرعت است؛ لذا:

با توجه به برابری گشتاور بار و موتور داریم:

به جهت حل سریع‌تر معادله را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{1-S_r} &= \left(\frac{V_{s1}}{V_{sr}}\right)^2 \frac{S_1}{1-S_1} \\ \frac{1}{S_r} &\Rightarrow \frac{1}{1-S_r} = \left(\frac{400 \times 50}{500 \times 40}\right)^2 \frac{0.05}{1-0.05} \Rightarrow \frac{1}{S_r} - 1 = 19 \Rightarrow S_r = \frac{1}{20} = 0.05 \\ S_1 &= \frac{1200 - 1140}{1200} = 0.05 \end{aligned} \right.$$

$$N_{m_r} = N_{s_r} (1-S_r) = 1500(1-0.05) = 1425 \text{ rpm}$$

با اینکه لغزش تغییر نکرده اما چون سرعت سنکرون موتور تغییر کرده، داریم:

**مثال ۱۵:** یک موتور القایی سه‌فاز ۴ قطب هنگامی که یک بار مکانیکی که گشتاور آن متناسب با سرعت است را از طریق منبع ۳۰۰V و ۵۰ Hz تغذیه می‌کند با سرعت ۱۳۵۰ rpm می‌چرخد. اگر بخواهیم سرعت بار را به ۱۵۰۰ rpm افزایش دهیم، در ولتاژ ثابت فرکانس در چه مقداری باید تنظیم شود؟

(۱) ۴۳ Hz (۲) ۲۵ Hz (۳) ۸۶ Hz (۴) ۵۷ Hz

$$T_{mech} \sim \frac{V_s^2}{f_s \cdot R_r'} S \xrightarrow{R_r' \text{ و } V_s \text{ ثابت هستند}} T_{mech} \sim \frac{S}{f_s}$$

پاسخ: گزینه «۴» با صرف‌نظر کردن از امپدانس استاتور داریم:



$$T_{Load} \sim \omega_m \sim (1 - S) f_s$$

گشتاور بار نیز طبق گفته تست متناسب با سرعت است؛ لذا:  
با توجه به برابری گشتاور بار و موتور داریم:

$$\frac{(1 - S_1) f_{s1}}{(1 - S_2) f_{s2}} = \frac{S_1 f_{s2}}{S_2 f_{s1}} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0.1$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{(1 - 0.1) \times 50}{(1 - S_2) f_{s2}} &= \frac{0.1}{S_2} \times \frac{f_{s2}}{50} \\ N_{m2} &= N_{s2} (1 - S_2) \Rightarrow S_2 = 1 - \frac{50}{f_{s2}} \Rightarrow f_{s2} = 57 \text{ Hz} \\ N_{s2} &= \frac{120 \times f_{s2}}{P} = 30 f_{s2} \end{aligned} \right.$$

با اینکه محاسبه  $f_{s2}$  نیاز به حل یک معادله جبری درجه (۲) دارد اما با دانستن این نکته که:

۱- باید حتماً فرکانس از  $50 \text{ Hz}$  بالاتر باشد (چرا؟) گزینه‌های ۱ و ۲ حذف می‌شوند.

۲- چون سرعت از  $1350$  به  $1500$  تغییر کرده یعنی حدود  $10\%$  تغییر کرده پس  $f_s$  نیز نباید زیاد تغییر کند. به راحتی به گزینه (۴) می‌رسیم.

**مثال ۱۶:** یک موتور القایی سه فاز  $50 \text{ Hz}$  و ۶ قطب بار گشتاور ثابتی را در سرعت  $900 \text{ rpm}$  می‌چرخاند. اگر ولتاژ و فرکانس تغذیه موتور، هر یک  $10\%$  کاهش یافته و در همین حال با افزودن مقاومت خارجی به مدار رتور مجموع مقاومت هر فاز رتور را  $10\%$  زیاد کنیم، سرعت جدید موتور چقدر می‌گردد؟  
(۱)  $880 \text{ rpm}$  (۲)  $900 \text{ rpm}$  (۳)  $792 \text{ rpm}$  (۴)  $810 \text{ rpm}$

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به رابطه گشتاور مکانیکی یا تبدیل شده در موتورهای القایی ( $T_{mech} \sim \frac{V_s^2 S}{f_s R_r}$ ) و ثابت در نظر گرفتن گشتاور بار داریم:

$$\frac{T_{Load1}}{T_{Load2}} = \frac{T_{mech1}}{T_{mech2}} \Rightarrow 1 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \left(\frac{f_2}{f_1}\right) \left(\frac{R_r'}{R_r}\right) \left(\frac{S_1}{S_2}\right)$$

با توجه به اینکه  $f_2 = 0.9 f_1$ ،  $V_2 = 0.9 V_1$ ،  $R_r' = 1/1 R_r$ ،  $V_2 = 0.9 V_1$ ،  $f_2 = 0.9 f_1$  بوده و  $S_1 = \frac{1000 - 900}{1000} = 0.1$  است، داریم:

$$1 = \left(\frac{V_1}{0.9 V_1}\right)^2 \left(\frac{0.9 f_1}{f_1}\right) \left(\frac{1/1 R_r}{R_r}\right) \left(\frac{0.1}{S_2}\right) \Rightarrow S_2 = 0.12$$

$$N_{m2} = N_{s2} (1 - S_2) = \frac{120 \times (0.9 \times 50)}{6} (1 - 0.12) = 792 \text{ rpm}$$

با توجه به این لغزش داریم:

**مثال ۱۷:** یک موتور القایی سه فاز  $50 \text{ Hz}$ ،  $440 \text{ V}$  با ۴ قطب توسط یک مبدل فرکانس متغیر و ولتاژ ثابت تغذیه می‌شود. اگر در سرعت  $1490 \text{ rpm}$  گشتاور تولیدی آن نصف گشتاور نامی بوده و بخواهیم این گشتاور عیناً در سرعت  $1600 \text{ rpm}$  نیز توسط موتور تولید شود فرکانس خروجی مبدل چند هرتز باید باشد؟ (از مقاومت سیم‌پیچ‌های استاتور و راکتانس‌های پراکندگی و تلفات آهنی صرف‌نظر شود.)

- (۱)  $53/7 \text{ Hz}$  (۲)  $46/3 \text{ Hz}$  (۳)  $57/1 \text{ Hz}$  (۴)  $42/9 \text{ Hz}$

پاسخ: گزینه «۱» در سرعت اولیه یعنی  $N_{m1} = 1490 \text{ rpm}$  لغزش موتور برابر است با:

$$\left\{ \begin{aligned} S_1 &= \frac{N_{s1} - N_{m1}}{N_{s1}} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1490}{1500} = \frac{1}{150} \\ N_{s1} &= \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \end{aligned} \right.$$

با صرف‌نظر کردن از مقاومت استاتور و راکتانس‌ها می‌توان نوشت:

$$T_e = \frac{3 R_r'}{\omega_s S} \frac{|V_{th}|^2}{(R_{th} + \frac{R_r'}{S})^2 + (X_{th} + X_{ro})^2} \Rightarrow T_e = K \frac{V^2}{f_s} S \xrightarrow{\text{ولتاژ ثابت}} T_e = K' \frac{S}{f_s}$$





$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{S_1 f_{s2}}{S_2 f_{s1}} \xrightarrow{\text{در گشتاور ثابت}} \frac{1}{1} = \frac{150}{S_2} \times \frac{f_{s2}}{50} \Rightarrow \frac{f_{s2}}{S_2} = 7500$$

با توجه به این رابطه داریم:

$$N_{s2} = \frac{120 f_{s2}}{P} = 30 f_{s2}$$

در فرکانس جدید سرعت سنکرون برابر است با:

$$S_2 = \frac{N_{s2} - N_{m2}}{N_{s2}} \Rightarrow \frac{f_{s2}}{7500} = \frac{30 f_{s2} - 1600}{30 f_{s2}} \Rightarrow f_{s2}^2 - 7500 f_{s2} + 400 \times 10^3 = 0$$

با جایگذاری در رابطه لغزش حالت دوم داریم:

$$f_{s2} = 53.7 \text{ Hz}$$

با حل این معادله داریم:

**کلمه مثال ۱۸:** در یک موتور القایی سه فاز در فرکانس  $60 \text{ Hz}$  نسبت گشتاور حداکثر به گشتاور بار کامل  $2/5$  است. اگر بار این موتور از نوع گشتاور

ثابت باشد، در فرکانس  $50 \text{ Hz}$  نسبت گشتاور حداکثر به گشتاور بار کامل چقدر می‌گردد (لغزش در بار نامی کوچک فرض شود)

۴/۲ (۴)

۳/۱ (۳)

۳/۶ (۲)

۲/۵ (۱)

پاسخ: گزینه «۲» روش اول: با صرف نظر نمودن از امپدانس استاتور، لغزش حداکثر متناسب با عکس فرکانس است لذا می‌توان نوشت:

$$\frac{S_{T_{max1}}}{S_{T_{max2}}} = \frac{f_{s2}}{f_{s1}} = \frac{50}{60} \Rightarrow S_{T_{max2}} = 1/2 S_{T_{max1}}$$

$$T_{mech} = \frac{3 |V_s|^2}{\omega_s R_r'} S_{FL} \xrightarrow{\text{در ولتاژ ثابت}} \frac{T_{mech1}}{T_{mech2}} = \frac{S_{FL1} f_{s2}}{S_{FL2} f_{s1}}$$

از طرفی طبق معادله اصلی گشتاور تولیدی موتور القایی می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{L1}}{T_{L2}} = 1$$

بار روی موتور نیز از نوع گشتاور ثابت است لذا:

$$\frac{T_{mech1}}{T_{mech2}} = \frac{T_{L1}}{T_{L2}} = 1 \Rightarrow \frac{S_{FL1} f_{s2}}{S_{FL2} f_{s1}} = 1 \xrightarrow{\substack{f_{s2}=50\text{Hz} \\ f_{s1}=60\text{Hz}}} S_{FL1} = 1/2 S_{FL2}$$

از آنجائیکه همواره  $T_{mech} = T_L$  است می‌توان نوشت:

با توجه به نسبت گشتاور حداکثر به گشتاور بار کامل که در فرکانس  $60 \text{ Hz}$  برابر  $2/5$  داده شده و با کوچک فرض نمودن  $S_{FL}$  داریم:

$$\begin{cases} \frac{T_{mech1}}{T_{max1}} = \frac{2 S_{FL1} S_{T_{max1}}}{S_{T_{max1}}^2 + S_{FL1}^2} \Rightarrow \frac{1}{2/5} = \frac{2 S_{FL1}}{S_{T_{max1}}} \Rightarrow S_{T_{max1}} = 5 S_{FL1} \\ S_{FL1}^2 \rightarrow 0 \end{cases}$$

از طرفی طبق رابطه بدست آمده در ابتدای حل داریم:


$$S_{T_{max2}} = 1/2 S_{T_{max1}} = 1/2 \times 5 S_{FL1} \Rightarrow S_{T_{max2}} = 6 S_{FL1}$$

همین‌طور با توجه به اینکه  $S_{FL1} = 1/2 S_{FL2}$  بدست آمده می‌توان نوشت:

$$S_{T_{max2}} = 6 S_{FL1} = 6 \times 1/2 S_{FL2} \Rightarrow S_{T_{max2}} = 3 S_{FL2}$$

حال مجدداً این مقادیر را در معادله نسبت گشتاورها قرار می‌دهیم:

$$\begin{cases} \frac{T_{mech2}}{T_{max2}} = \frac{2 S_{FL2} S_{T_{max2}}}{S_{T_{max2}}^2 + S_{FL2}^2} \Rightarrow \frac{T_{mech2}}{T_{max2}} = \frac{2 S_{FL2}}{S_{T_{max2}}} = \frac{2}{7/2} = \frac{1}{3/6} \Rightarrow \frac{T_{max2}}{T_{mech2}} = 3/6 \\ S_{FL2}^2 \rightarrow 0 \end{cases}$$

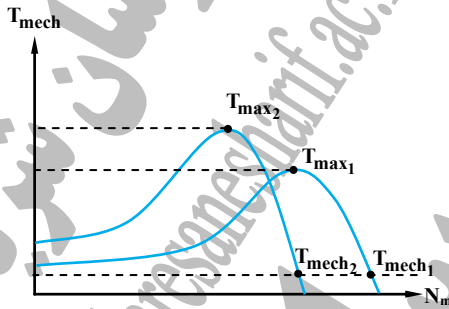

**روش دوم:** با توجه به اینکه گشتاور بار ثابت بوده و فرکانس تغذیه استاتور کاهش یافته است می‌توان مشخصات بار و موتور را در دو حالت مورد بحث بصورت زیر رسم نمود. (در خصوص ترسیم این مشخصه در قسمت‌های بعدی توضیح ارائه خواهد شد). طبق این شکل چون گشتاور مکانیکی در هر دو حالت یکسان است جهت مقایسه این دو حالت کافی است نسبت گشتاور حداکثر را در دو فرکانس مورد نظر بدست آورد برای این منظور می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{\max 2}}{T_{\max 1}} = \left( \frac{V_{s2} f_{s1}}{V_{s1} f_{s2}} \right)^2 \xrightarrow[\text{ولتاژ ثابت}]{V_{s1} = V_{s2}} \frac{T_{\max 2}}{T_{\max 1}} = \left( \frac{60}{50} \right)^2 \Rightarrow \frac{T_{\max 2}}{T_{\max 1}} = 1/44$$

از آنجائیکه  $T_{\text{mech} 2} = T_{\text{mech} 1}$  بوده و  $T_{\max 1} = 2/5 T_{\text{mech} 1}$  است داریم:

$$\frac{T_{\max 2}}{2/5 T_{\text{mech} 2}} = 1/44 \Rightarrow \frac{T_{\max 2}}{T_{\text{mech} 2}} = 1/44 \times 5 = 3/6$$

**کلمه مثال ۱۹:** در یک موتور القایی ۴ قطب و  $50 \text{ Hz}$  مقاومت اهمی مدار روتور یک پنجم مقاومت القایی آن در هنگام راه‌اندازی است، اگر این موتور یک بار گشتاور ثابت را در حالت دائمی با سرعت  $1350 \text{ rpm}$  بچرخاند، در مورد این موتور کدام گزینه صحیح است.

(۱) این موتور قادر است بار را بدون هیچ مشکلی راه‌اندازی نماید.

(۲) اگر بخواهیم این موتور در هنگام راه‌اندازی نیز بتواند بار را بچرخاند باید از مقاومت رتور آن کاست.

(۳) این موتور ابتدا باید راه‌اندازی شده و سپس بار روی آن قرار گیرد.

(۴) تحت هیچ شرایطی این موتور نمی‌تواند بار را در هنگام راه‌اندازی بچرخاند.

پاسخ: گزینه «۳» برای بررسی شرایط راه‌اندازی باید ابتدا گشتاور بار را که همواره ثابت نیز است نسبت به گشتاور حداکثر محاسبه نموده و سپس

گشتاور راه‌اندازی را نسبت به گشتاور حداکثر محاسبه نمود. با مقایسه این دو نسبت می‌توان وضعیت موتور را در هنگام راه‌اندازی تحلیل نمود لذا:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0/1 \quad \text{و} \quad S_{T_{\max}} = \frac{R_{ro}}{X_{ro}} = \frac{1}{5} = 0/2$$

$$\frac{T_{\text{mech}}}{T_{\max}} = \frac{2SS_{T_{\max}}}{S_{T_{\max}}^2 + S^2} = \frac{2(0/2)(0/1)}{(0/2)^2 + (0/1)^2} = 0/8 \Rightarrow T_{\text{mech}} = 8\% T_{\max}$$

نسبت گشتاور مکانیکی به حداکثر برابر است با:

$$\frac{T_{\text{st}}}{T_{\max}} = \frac{2S_{T_{\max}}}{S_{T_{\max}}^2 + 1} = \frac{2(0/2)}{0/2^2 + 1} = 0/38 \Rightarrow T_{\text{st}} = 38\% T_{\max}$$

از طرفی نسبت گشتاور راه‌اندازی به حداکثر برابر است با:

از آنجایی که گشتاور بار کامل  $8\%$  گشتاور بحرانی است اما گشتاور راه‌اندازی فقط  $38\%$  گشتاور بحرانی است پس موتور نمی‌تواند بار را در هنگام راه‌اندازی بگرداند، لذا ابتدا باید موتور را بدون بار راه‌اندازی نمود و سپس بار را روی آن قرار داد. یعنی این موتور در هنگام راه‌اندازی مشکل دارد اما بعد از دور گرفتن می‌تواند بار را بچرخاند. (دقت شود که گزینه ۴ صحیح نیست زیرا با اضافه نمودن مقاومت اهمی به مدار رتور می‌توان گشتاور راه‌اندازی از  $38\%$  گشتاور بحرانی تا  $100\%$  گشتاور بحرانی بالا برد که در این صورت این موتور می‌تواند در هنگام راه‌اندازی نیز به راحتی بار را بچرخاند)

**کلمه مثال ۲۰:** در یک موتور القایی ۴ قطب و  $50 \text{ Hz}$  مقادیر مقاومت اهمی و پراکندگی روتور در حالت راه‌اندازی به ترتیب برابر  $2/4 \Omega$  و  $0/6 \Omega$  می‌باشند. اگر بخواهیم این موتور با حداکثر گشتاور راه‌اندازی شود چه مقدار مقاومت باید به هر فاز روتور اضافه نمود؟

(۱)  $0/6 \Omega$  (۲)  $2/4 \Omega$  (۳)  $3 \Omega$  (۴)  $1/8 \Omega$

پاسخ: گزینه «۴» مقاومت رتور باید به اندازه‌ی افزایش باید که مقدار آن برابر راکتانس پراکندگی رتور شود لذا:

$$R_{\text{st}} = X_{ro} - R_r = 2/4 - 0/6 = 1/8 \Omega$$

**مثال ۲۱:** مقاومت هر فاز روتور یک موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده  $۱\Omega$  است. برای کاهش جریان راه‌اندازی این موتور، یک مقاومت  $۲\Omega$  را وارد مدار روتور می‌کنیم. در این صورت گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور ماکزیمم شده و جریان راه‌اندازی  $۲/۵$  برابر جریان نامی موتور می‌شود. با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور راکتانس روتور در لحظه راه‌اندازی چند اهم است؟

- (۱)  $۲\Omega$  (۲)  $۳\Omega$  (۳)  $۱\Omega$  (۴)  $۱/۲\Omega$

**پاسخ:** گزینه «۲» از آنجائیکه از امپدانس استاتور صرف نظر شده، داریم:

$$S_{\max} = 1 \Rightarrow \frac{R'_r + R'_{st}}{X'_{ro}} = 1 \Rightarrow \frac{1+2}{X'_{ro}} = 1 \Rightarrow X'_{ro} = 3\Omega$$

**مثال ۲۲:** در یک موتور القایی قفس سنجابی سه فاز  $۵۰\text{ Hz}$ ، راکتانس پراکنده روتور در حالت سکون دو برابر مقاومت اهمی حالت سکون آن می‌شود. گشتاور راه‌اندازی ماکزیمم به ازای کدام فرکانس منبع حاصل می‌شود؟

- (۱)  $۵۰\text{ Hz}$  (۲)  $۲۵\text{ Hz}$  (۳)  $۱۰۰\text{ Hz}$  (۴)  $۷۵\text{ Hz}$

**پاسخ:** گزینه «۲» با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور می‌توان نوشت:

$$S_{T_{\max}} = \frac{R_r}{X_{ro}}$$

در لحظه راه‌اندازی برای آنکه گشتاور ماکزیمم باشد باید لغزش متناظر با گشتاور حداکثر برابر یک باشد لذا:

$$S_{T_{\max}} = 1 \Rightarrow \frac{R_r}{X_{ro_{st}}} = 1 \Rightarrow R_r = X_{ro_{st}}$$

در حالت سکون  $X_{ro} = 2R_r$  است بنابراین:

$$\frac{X_{ro_{st}}}{X_{ro}} = \frac{R_r}{2R_r} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi f_{st} L_r}{2\pi f_s L_r} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{f_{st}}{50} = \frac{1}{2} \Rightarrow f_{st} = 25\text{ Hz}$$

**مثال ۲۳:** در یک موتور القایی که مقاومت اهمی و القایی هر فاز روتور آن به ترتیب  $۰/۲\Omega$  و  $۰/۳\Omega$  است چه مقاومتی در مدار هر فاز روتور قرار دهیم تا در حالت راه‌اندازی گشتاور بار کامل را تولید کند؟ (لغزش بار کامل ۴٪ است.)

- (۱)  $۰/۰۲\Omega$  (۲)  $۰/۰۱\Omega$  (۳)  $۰/۰۳\Omega$  (۴)  $۰/۰۵\Omega$

**پاسخ:** گزینه «۱» از آنجایی که می‌خواهیم گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور بار کامل باشد باید معادله این دو گشتاور را برابر قرار داد لذا با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور داریم:

$$T_{st} = T_{FL} \Rightarrow \frac{3}{\omega_s} \frac{V_s^2}{(R'_r + R'_{st})^2 + X_{ro}^2} (R'_r + R'_{st}) = \frac{3}{\omega_s} \frac{V_s^2}{(R'_r)^2 + (X'_{ro})^2} \cdot \frac{R'_r}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{(R'_r + R'_{st})}{(R'_r + R'_{st})^2 + X_{ro}^2} = \frac{\frac{R'_r}{S}}{\left(\frac{R'_r}{S}\right)^2 + (X'_{ro})^2} \Rightarrow \frac{(0/03 + R'_{st})}{(0/03 + R'_{st})^2 + 0/2^2} = \frac{0/03}{\left(\frac{0/03}{0/04}\right)^2 + 0/2^2} \Rightarrow R'_{st} = 0/719\Omega, R'_{st} = 0/233\Omega$$

البته این مقادیر از دید استاتور هستند اما چون نسبت تبدیل استاتور به رتور را نداریم، فرض می‌کنیم منظور تست همین مقادیر است.

**مثال ۲۴:** در یک موتور القایی گشتاور راه‌اندازی  $۱۵\text{ Nm}$  می‌باشد، چنانچه به منظور کاهش جریان راه‌اندازی توسط اتوترانسفورمر موتور را با  $۶۰\%$  ولتاژ نامی، تغذیه کنیم، گشتاور راه‌اندازی چقدر می‌شود؟

- (۱)  $۵/۴\text{ N.m}$  (۲)  $۹\text{ N.m}$  (۳)  $۶\text{ N.m}$  (۴)  $۱۵\text{ N.m}$

**پاسخ:** گزینه «۱» همان طور که در مبحث گشتاور در ماشین القایی مطرح گردید در نواحی با لغزش زیاد (هنگام راه‌اندازی) داریم:

$$T_{\text{mech}} = \frac{3}{\omega_s} \frac{|V_{th}|^2}{(X_{th} + X'_{ro})^2} \frac{R'_r}{S} \xrightarrow{\text{در هنگام راه‌اندازی با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور}} T_{st} = \frac{3}{\omega_s} \frac{V_s^2}{X_{ro}^2} \cdot R'_r$$

چون در این تست فقط ولتاژ تغییر نموده می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st_1}}{T_{st_2}} = \left(\frac{V_{s_1}}{V_{s_2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{V_{s_2} = 0/6 V_{s_1}}{V_{s_2}} \rightarrow \frac{15}{T_{st_2}} = \left(\frac{V_{s_1}}{0/6 V_{s_1}}\right)^2 \Rightarrow T_{st_2} = 5/4\text{ N.m}$$



**کلمه مثال ۲۵:** یک موتور القایی می‌خواهد یک بار گشتاور ثابت  $50 \text{ Nm}$  را بگرداند. چنانچه گشتاور راه‌اندازی این ماشین  $65 \text{ Nm}$  باشد چند درصد می‌توان ولتاژ تغذیه را کاهش داد تا موتور در هنگام راه‌اندازی نخواست؟

۸۶ (۴)

۱۴ (۳)

۱۳ (۲)

۸۷ (۱)

پاسخ: گزینه «۲» برای جلوگیری از خوابیدن موتور در هنگام راه‌اندازی، باید حداقل گشتاور راه‌اندازی  $50 \text{ Nm}$  باشد لذا مانند تحلیل تست قبل می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \left(\frac{V_{s1}}{V_{s2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{65}{50} = \left(\frac{V_{s1}}{V_{s2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{V_{s1}}{V_{s2}} = 1/14 \Rightarrow V_{s2} = \frac{V_{s1}}{1/14} = 0/87 V_{s1}$$

یعنی موتور باید حداقل با ۸۷٪ ولتاژ نامی تغذیه شود تا زیر بار نخواست. پس حداکثر می‌توان  $1 - 0/87 = 13\%$  ولتاژ را کم نمود.

**کلمه مثال ۲۶:** در یک موتور القایی سه فاز  $50 \text{ Hz}$  با رتور سیم‌پیچی شده و ۶ قطب گشتاور حداکثر  $25\%$  گشتاور بار کامل بوده و در لغزش  $18\%$  تولید می‌شود. اگر مقاومت هر فاز رتور از دید استاتور  $1\Omega$  باشد ولتاژ ورودی به موتور چقدر می‌تواند کاهش یابد تا موتور بتواند گشتاور نامی خود را به بار تحویل دهد؟

۳۶/۸ (۴)

۲۴/۷ (۳)

۷۵/۳ (۲)

۶۳/۲ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به لغزش حداکثر و گشتاور حداکثر داده شده داریم:

$$S_{T_{max}} = 0/18 \Rightarrow S_{T_{max}} = \frac{R'_r}{X'_{ro}} \Rightarrow X'_{ro} = \frac{1}{0/18} = 5/55\Omega$$

$$\frac{T_{mech}}{T_{max}} = \frac{2S S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow \frac{1}{2/5} = \frac{2S \times 0/18}{0/18^2 + S^2} \Rightarrow S = 0/376$$

$$T_{mech} = \frac{3V_s^2}{\omega_s} \frac{S}{R'_r}$$

از طرفی با صرف‌نظر نمودن از امیدانس استاتور داریم:

ولتاژ اعمالی به موتور آن قدر می‌تواند کاهش یابد تا گشتاور حداکثر موتور برابر گشتاور مورد نیاز بار شود یعنی در هنگامی که حداقل ولتاژ تغذیه به موتور اعمال می‌شود گشتاور موتور باید برابر گشتاور حداکثر لحاظ شود؛ یعنی:

$$\begin{cases} T_{mech_1} = \frac{3V_{s1}^2}{\omega_s} \frac{S_1}{R'_r} \\ T_{mech_2} = T_{max} = \frac{3}{2\omega_s} \frac{V_{s2}^2}{X'_{ro}} \end{cases} \Rightarrow T_{mech_1} = T_{mech_2} \Rightarrow \frac{3V_{s1}^2}{\omega_s} \frac{S_1}{R'_r} = \frac{3V_{s2}^2}{2\omega_s X'_{ro}} \Rightarrow V_{s2} = 0/632 V_{s1} \text{ یا } V_{s2} = 63/2\% V_{s1}$$

پس ولتاژ موتور می‌تواند  $1 - 63/2\% = 36/8\%$  کاهش یابد تا موتور بتواند همچنان بار را تأمین کند.

**کلمه مثال ۲۷:** در یک موتور القایی ۱۲ قطب  $50 \text{ Hz}$  تلفات مسی رتور در گشتاور حداکثر ۵ برابر تلفات مسی نامی رتور است. اگر سرعت نامی رتور  $475 \text{ rpm}$  باشد در چه سرعتی گشتاور حداکثر رخ می‌دهد؟

۴۲۵rpm (۴)

۴۵۰rpm (۳)

۴۱۰rpm (۲)

۳۸۵rpm (۱)

$$\frac{I_{r_{max}}}{I_{r_{FL}}} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[ 1 + \left( \frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}} \right)^2 \right]}$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به رابطه بین جریان رتور در گشتاور حداکثر با جریان نامی آن داریم:

$$P_{cu_r} \Big|_{T_{max}} = \Delta P_{cu_r} \Big|_{T_{FL}} \Rightarrow 3R_r I_{r_{T_{max}}}^2 = 5 \times 3R_r I_{r_{FL}}^2 \Rightarrow \left( \frac{I_{r_{T_{max}}}}{I_{r_{FL}}} \right)^2 = 5$$

از طرفی با توجه به تلفات‌های مسی داده شده داریم:

$$5 = \frac{1}{2} \left[ 1 + \left( \frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}} \right)^2 \right] \Rightarrow \frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}} = 3$$

با جایگذاری در رابطه فوق‌الذکر داریم:

البته به جز به کارگیری رابطه بیان شده در ابتدای حل برای محاسبه نسبت  $\frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}}$  می‌توان از روشی که در حل تست ۵۲ در انتهای همین درسنامه نیز آمده استفاده نمود، که روش بیان شده در آن اثبات رابطه فوق‌الذکر است.

حال که نسبت لغزش‌ها به دست آمده کافی است با توجه به سرعت نامی موتور لغزش نامی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{12} = 500 \text{ rpm} \Rightarrow S_{FL} = \frac{500 - 475}{500} = 0.05$$

با جایگذاری لغزش نامی در رابطه نسبت لغزش‌ها داریم:

$$\frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}} = 3 \Rightarrow S_{T_{max}} = 3 \times 0.05 = 0.15$$

در نتیجه سرعت متناظر با این لغزش برابر است با:

$$N_m \Big|_{T_{max}} = N_s (1 - S_{T_{max}}) = 500 (1 - 0.15) = 425 \text{ rpm}$$

**مثال ۲۸:** در یک موتور دو قطب ۶۰ Hz حداقل سرعت پایدار ۳۰۰۰ rpm است اگر گشتاور تولیدی موتور در این سرعت برابر  $28/5 \text{ Nm}$  باشد، در چه سرعتی گشتاور تولیدی ماشین نصف گشتاور حداکثر آن می‌شود؟

$$3438 \text{ rpm (4)}$$

$$3186 \text{ rpm (3)}$$

$$2392 \text{ rpm (2)}$$

$$1360 \text{ rpm (1)}$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به اطلاعات داده شده چون سرعت  $3000 \text{ rpm}$  حداقل سرعت پایدار موتور است لذا در این سرعت گشتاور موتور حداکثر است پس اولاً مقدار  $T_{max} = 28/5 \text{ N.m}$  بوده و ثانیاً لغزش حداکثر برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ rpm} \Rightarrow S_{T_{max}} = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{3600 - 3000}{3600} = \frac{1}{6}$$

با توجه به لغزش حداکثر و استفاده از رابطه نسبت گشتاورها می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{mech}}{T_{max}} = \frac{2SS_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{2(\frac{1}{6})S}{(\frac{1}{6})^2 + S^2} \Rightarrow S = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{3}}}{2}$$

پس در دو نقطه گشتاور موتور نصف گشتاور حداکثر است، البته باید توجه شود که همواره  $0 < S < S_{T_{max}}$  مربوط به نقطه کار پایدار است زیرا

$$S > S_{T_{max}} \text{ نقاط پایدار نیستند. پس فقط } S = \frac{\frac{2}{3} - \sqrt{\frac{1}{3}}}{2} = 0.045 \text{ که کمتر از } S_{T_{max}} = \frac{1}{6} \text{ است مورد قبول است. پس داریم:}$$

$$N_m = N_s (1 - S) = 3600 (1 - 0.045) = 3438 \text{ rpm}$$

**مثال ۲۹:** در یک موتور القایی ۲ قطب ۵۰ Hz در هنگام راه‌اندازی مقادیر  $R_r = 1 \Omega$  و  $X_{r0} = 5 \Omega$  اندازه‌گیری شده است. در این صورت اگر گشتاور موتور  $\frac{1}{3}$  گشتاور حداکثر شود سرعت موتور چقدر می‌شود؟

$$247 \text{ rpm (4)}$$

$$1448 \text{ rpm (3)}$$

$$495 \text{ rpm (2)}$$

$$2895 \text{ rpm (1)}$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به مقادیر اهمی و پراکندگی حالت سکون رتور و با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور داریم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{r0}} = \frac{1}{5} = 0.2 \quad \text{و} \quad \frac{T_{mech}}{T_{max}} = \frac{2SS_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow \frac{\frac{1}{3} T_{max}}{T_{max}} = \frac{2S \times 0.2}{0.2^2 + S^2} \Rightarrow \begin{cases} S_1 = 1/165 \\ S_2 = 0/0.35 \end{cases}$$

چون در ناحیه پایدار هستیم  $0 < S \leq S_{T_{max}}$  مورد قبول است لذا:

$$N_m = N_s (1 - S) = \frac{120 \times 50}{2} (1 - 0.35) = 2895 \text{ rpm}$$

**مثال ۳۰:** در یک موتور القایی ۶ قطب ۵۰ Hz امیدانس حالت سکون رتور به صورت  $Z_{r0} = 0.3 + j1.5 \Omega$  داده شده است. اگر مشخصه گشتاور بار بر حسب لغزش به صورت  $T_L = -K(S-1)$  بیان شود با فرض اینکه مشخصه موتور در محدوده کار پایدار آن به صورت خطی با معادله  $T_e = 500S$  توصیف گردد حداکثر مقدار  $K$  چقدر باشد تا موتور به طور پایدار بتواند به کار خود ادامه دهد؟

$$250 \quad (4)$$


$$125 \quad (3)$$

$$375 \quad (2)$$

$$62.5 \quad (1)$$

پاسخ: گزینه «۳» محدوده کار پایدار موتوری  $S \leq S_{T_{max}}$  است لذا ابتدا باید لغزش متناسب با گشتاور حداکثر را محاسبه نمود:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{r0}} = \frac{0.3}{1.5} = 0.2$$

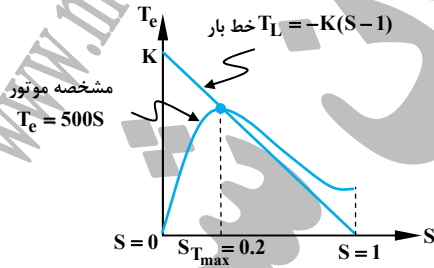

یعنی برای اینکه موتور بتواند به طور پایدار کار کند باید حداکثر لغزش آن ۲۰٪ باشد از طرفی می‌دانیم که در نقطه کار پایدار گشتاور بار و موتور برابرند لذا:

$$T_e = T_L \Rightarrow 500S \Big|_{S_{T_{max}}} = -K(S-1) \Big|_{S_{T_{max}}} \Rightarrow 500 \times 0.2 = -K(0.2-1)$$

$$-K = \frac{500 \times 0.2}{-0.8} \Rightarrow K = 125$$

**مثال ۳۱:** سه موتور القایی یکسان دارای مشخصات مشابه بوده اما امیدانس رتور آنها متفاوت است. اگر امیدانس رتور هر یک از موتورها به صورت زیر باشد و هر سه موتور باری را که گشتاور آن‌ها متناسب با مجذور سرعت است تغذیه نمایند با کاهش تدریجی ولتاژ تغذیه موتورها کدام موتور زودتر ناپایدار می‌گردد؟


$$m_3 \quad (1)$$

$$m_2 \quad (2)$$

$$m_1 \quad (3)$$

(۴) هر سه همزمان ناپایدار می‌شوند.

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به امیدانس‌های  $R_r$  و  $X_{r0}$  داده شده برای هر موتور، می‌توان مشخصه گشتاور سرعت این موتورها را به صورت زیر ترسیم نمود. در این خصوص دقت شود که موتوری که  $R_r$  کمتری دارد  $T_{st}$  کمتری داشته و موتوری که  $X_{r0}$  کمتری دارد  $T_{max}$  بیشتری دارد:

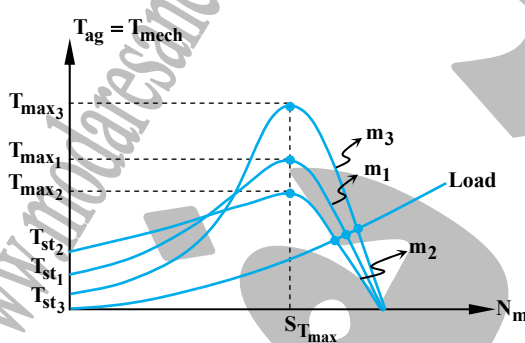

$$S_{T_{max}} \Big|_{m_1} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$S_{T_{max}} \Big|_{m_2} = \frac{1/5}{6} = 0.25$$

$$S_{T_{max}} \Big|_{m_3} = \frac{0.5}{2} = 0.25$$

طبق این سه منحنی با کاهش ولتاژ تغذیه که هر سه به سمت پایین منتقل می‌شوند موتور  $m_2$  به دلیل اینکه دارای  $T_{max}$  کمتری است زودتر از دو موتور دیگر ناپایدار می‌شود. در مرحله بعدی موتور  $m_1$  و در آخر نیز موتور  $m_3$  ناپایدار خواهند شد. دقت شود که این نتیجه در مورد سایر انواع بارها نیز تقریباً صادق است.

## تست‌های تألیفی فصل پنجم - مبحث راه‌اندازی و کنترل سرعت موتورهای القایی

**کلمه مثال ۱:** جریان راه‌اندازی در یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) بزرگ پنج برابر جریان نامی به ازای لغزش نامی ۵ درصد است. هرگاه بخواهیم گشتاور راه‌اندازی موتور نصف گشتاور بار نامی گردد، نسبت تبدیل اتوترانسفورمر به کار رفته برای راه‌اندازی برابر کدام است؟ (از جریان تحریک چشم‌پوشی کنید).

- (۱) ۰/۴۵      (۲) ۰/۵۳      (۳) ۰/۶۳      (۴) ۰/۷۶

پاسخ: گزینه «۳» در راه‌اندازی با استفاده از اتوترانسفورمر با توجه به جریان راه‌اندازی مستقیم که ۵ برابر جریان نامی است داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = k^2 \left( \frac{I_{st}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} \Rightarrow \frac{1}{2} = k^2 \times (5)^2 \times 0.05 \Rightarrow k = 0.632 = 63.2\%$$

**کلمه مثال ۲:** جریان اتصال کوتاه یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) پنج برابر جریان نامی و لغزش نامی آن ۴٪ است. این موتور را به سه طریق راه‌اندازی می‌کنیم: ۱- مستقیماً به شبکه وصل می‌نمائیم. ۲- با اتوترانسفورمر با TAP پنجاه درصد. ۳- با کلید ستاره مثلث (Y/Δ). نسبت گشتاور راه‌انداز به گشتاور نامی برابر است با:

- (۱) مستقیم = ۱، با اتوترانسفورمر = ۰/۲۵، با کلید ستاره - مثلث = ۰/۳۳  
 (۲) مستقیم = ۱، با اتوترانسفورمر = ۰/۳۳، با کلید ستاره - مثلث = ۰/۳۳  
 (۳) مستقیم = ۱/۵، با اتوترانسفورمر = ۱، با کلید ستاره - مثلث = ۱  
 (۴) مستقیم = ۱، با اتوترانسفورمر = ۰/۳۳، با کلید ستاره - مثلث = ۰/۲۵

پاسخ: گزینه «۱» منظور از جریان اتصال کوتاه موتور همان جریان راه‌اندازی مستقیم (D.O.L) است لذا:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = k^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} = 1^2 \times 5^2 \times 0.04 = 1$$

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = k^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} = 0.5^2 \times 5^2 \times 0.04 = 0.25$$

در راه‌اندازی با اتوترانسفورمر با  $k = 0.5$  داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{1}{3} \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} = \frac{1}{3} \times 5^2 \times 0.04 = 0.33$$

در راه‌اندازی ستاره مثلث داریم:

**کلمه مثال ۳:** یک موتور القایی سه فاز به قدرت نامی ۶۰ hp و ولتاژ خط  $200\sqrt{3}V$  در بار کامل با سرعت ۱۴۹۲ rpm می‌چرخد. در این موتور ضریب توان بار کامل ۰/۷۴۶ و بازده موتور ۸۰٪ است. در راه‌اندازی مستقیم جریان راه‌اندازی موتور ۶ برابر جریان نامی و گشتاور راه‌اندازی ۱/۲ برابر گشتاور بار کامل است. اگر موتور را با اتوترانسفورمر راه‌بندازیم و تپ ترانسفورمر روی ۵۰٪ تنظیم شده باشد، جریان خط تغذیه و گشتاور در هنگام راه‌اندازی کدام است؟

- (۱) ۱۸۷/۵ A و ۹۰ Nm      (۲) ۷۵۰ A و ۳۶۰ Nm      (۳) ۳۰۰ A و ۱۲۵ Nm      (۴) ۶۰۰ A و ۲۵۰ Nm

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به اطلاعات داده شده جریان نامی و گشتاور نامی برابر با:

$$I_n = \frac{60 \times 746}{\frac{0.8}{\sqrt{3} \times 200 \times \sqrt{3}} \times 0.746} = 125 \text{ A}$$

$$T_n = T_r = \frac{P_r}{\omega_m} = \frac{746 \times 60}{2\pi \times \frac{1492}{60}} = 300 \text{ Nm}$$

جریان خط و گشتاور راه‌اندازی در اتصال مستقیم به شبکه برابر است با:

$$T_{sc} = 1/2 T_n = 1/2 \times 300 = 150 \text{ Nm}$$

$$I_{sc} = 6 I_n = 6 \times 125 = 750 \text{ A}$$

جریان خط در سمت شبکه و گشتاور راه‌اندازی در راه‌اندازی توسط اتوترانسفورمر برابر است با:

$$I_{source} = B I_{sc} = k^2 I_{sc} = 0.5^2 \times 750 = 187.5 \text{ A}$$

$$T_{st} = k^2 T_{sc} = 0.5^2 \times 360 = 90 \text{ Nm}$$

$$I_{st} = k I_{sc} = 0.5 \times 750 = 375 \text{ A}$$

توجه شود که جریان راه‌اندازی در سمت موتور یا جریان استاتور آن برابر است با: که البته این جریان موردنظر تست نمی‌باشد.

**کلمه مثال ۴:** یک موتور القایی سه فاز  $60\text{ Hz}$ ، ۶ قطبی، ۶۳ کیلووات و  $420\text{ V}$  ولت دارای لغزش ۴ درصد، بازده  $80\%$  درصد و ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  پس فاز در بار کامل بوده و جریان راه‌اندازی آن ۷ برابر جریان نامی در ولتاژ نامی است. اگر این موتور با اتوترانسفورمر سه فاز راه‌اندازی شود ولتاژی که باید به موتور اعمال نمود تا گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور نامی شود و جریان راه‌اندازی در این حالت برابرند با:

$$(1) \quad 125\text{ A و } 100\sqrt{3}\text{ V} \quad (2) \quad 300\text{ V و } 125\text{ A} \quad (3) \quad 300\text{ V و } 625\text{ A} \quad (4) \quad 100\sqrt{3}\text{ V و } 625\text{ A}$$

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به این که می‌خواهیم گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور نامی شود ( $T_{st} = T_n$ ) می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = k^2 \left( \frac{I_{st}}{I_n} \right)^2 S_n \Rightarrow 1 = k^2 (7)^2 \times 0.04 \Rightarrow k = \frac{1}{1/4} \Rightarrow k = \frac{V_{st}}{V_{ph}} \Rightarrow V_{st} = \frac{1}{1/4} \times \frac{420}{\sqrt{3}} = \frac{300}{\sqrt{3}} \text{ V} \Rightarrow V_{stL} = \frac{300}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = 300\text{ V}$$

برای محاسبه جریان راه‌اندازی ابتدا جریان نامی، سپس جریان اتصال کوتاه را محاسبه می‌کنیم لذا:

$$I_n = \frac{P_1}{\sqrt{3} V_L \cos \phi} = \frac{\frac{63000}{0.8}}{\sqrt{3} \times 420 \times \frac{\sqrt{3}}{4}} = 125\text{ A} \Rightarrow I_{sc} = 7 I_n = 7 \times 125 = 875\text{ A} \Rightarrow I_{st} = k I_{sc} = \frac{1}{1/4} \times (875) = 625\text{ A}$$

**کلمه مثال ۵:** یک موتور القایی سه فاز قفس سنجابی وقتی که با  $60\%$  ولتاژ نامی خود تغذیه می‌شود، جریان راه‌اندازی  $375\%$  جریان نامی و کویل راه‌اندازی معادل با  $675\%$  کویل نامی موتور تولید می‌نماید. اگر با بکارگیری یک اتوترانسفورمر جریان راه‌اندازی موتور را به  $150\%$  جریان نامی خود محدود کنیم، در این شرایط کویل راه‌انداز موتور چند درصد کویل نامی آن می‌گردد؟

$$(1) \quad 45\% \text{ کویل نامی موتور} \quad (2) \quad 60\% \text{ کویل نامی موتور} \quad (3) \quad \text{برابر کویل نامی موتور} \quad (4) \quad \text{هیچکدام}$$

پاسخ: گزینه «۳» در حالت اول که ولتاژ تغذیه  $60\%$  ولتاژ نامی است مانند استفاده از یک اتوترانسفورمر با تپ  $60\%$  است، لذا برای حالت اول داریم:

$$\begin{cases} T_{st1} = 6/75 T_n \\ I_{st1} = 3/75 I_n \end{cases} \Rightarrow \frac{T_{st1}}{T_n} = \left( \frac{I_{st1}}{I_n} \right)^2 S_n \Rightarrow 6/75 = (3/75)^2 S_n \Rightarrow S_n = 0/48$$

دقت شود که چون مقادیر  $\frac{I_{st}}{I_n}$  و  $\frac{T_{st}}{T_n}$  داده شده مربوط به تغذیه با  $60\%$  ولتاژ نامی است دیگر ضریب  $k$  را لحاظ نمی‌کنیم در واقع این ضریب در

موقعی لحاظ می‌شود که  $\frac{I_{st}}{I_n}$  داده شده مربوط به تغذیه با ولتاژ نامی بوده یا همان  $\frac{I_{sc}}{I_n}$  باشد.

در حالت دوم نیز چون می‌خواهیم با بکارگیری اتوترانسفورمر جریان راه‌اندازی را به  $1/5$  برابر جریان نامی محدود کنیم باز هم نباید ضریب  $k$  را لحاظ نمود لذا داریم:

$$I_{st2} = 1/5 I_n \Rightarrow \frac{T_{st2}}{T_n} = \left( \frac{I_{st2}}{I_n} \right)^2 S_n = (1/5)^2 \times 0/48 \Rightarrow \frac{T_{st2}}{T_n} = 1/0.8 \approx 1$$

یعنی گشتاور یا کویل راه‌اندازی تقریباً برابر کویل نامی موتور است.

**کلمه مثال ۶:** نتایج آزمایش روتور قفل شده در یک موتور القایی (آسنکرون) سه فاز قفس سنجابی  $400\text{ V}$  ولتی با اتصال مثلث به صورت  $P_{BR} = 500\text{ W}$  و  $I_{BR} = 15\text{ A}$  و  $V_{BR} = 80\text{ V}$  داده شده است. جریان راه‌اندازی این موتور در صورت استفاده از روش مستقیم و روش ستاره مثلث به ترتیب کدام است؟

$$(1) \quad 25\sqrt{3}\text{ A} - 75\sqrt{3}\text{ A} \quad (2) \quad 1\text{ A} - 3\text{ A} \quad (3) \quad 25\text{ A} - 75\text{ A} \quad (4) \quad \sqrt{3}\text{ A} - 3\sqrt{3}\text{ A}$$

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به نتایج آزمایش رتور قفل شده و توجه به اتصال موتور می‌توان نوشت:

$$\frac{I_{sc}}{I_{FL}} = \frac{I_{sc}}{I_{BR}} = \frac{V_n}{V_{BR}} \Rightarrow \frac{I_{sc}}{15} = \frac{400}{80} \Rightarrow I_{sc} = 75\text{ A}$$



با توجه به جریان اتصال کوتاه به دست آمده که مربوط به اتصال مثلث است، در صورت استفاده از راه‌انداز ستاره مثلث داریم:

$$I_{st} = AI_{sc} = \frac{1}{3} \times 75 = 25A$$

دقت شود که اگر آزمایش رتور قفل شده در اتصال ستاره صورت گرفته بود جریان راه‌اندازی در هر دو حالت مورد بحث برابر ۲۵A می‌گردد.

**مثال ۷:** جریان راه‌اندازی یک موتور القایی سه فاز قفسه‌ای پنج برابر جریان بار کامل بوده و لغزش در حالت بار کامل ۶ درصد است. اگر برای راه‌اندازی این موتور، از روش راه‌اندازی ستاره - مثلث استفاده شده و از جریان مغناطیسی موتور صرف‌نظر شود، جریان راه‌اندازی خط و گشتاور راه‌اندازی (درصد) نسبت به مقادیر اسمی برابر کدام گزینه خواهد بود؟

- (۱) گشتاور راه‌اندازی ۱۵٪ و جریان راه‌اندازی خط ۲۸۸٪  
 (۲) گشتاور راه‌اندازی ۵۰٪ و جریان راه‌اندازی خط ۲۸۸٪  
 (۳) گشتاور راه‌اندازی ۱۵٪ و جریان راه‌اندازی خط ۱۶۶٪  
 (۴) گشتاور راه‌اندازی ۵۰٪ و جریان راه‌اندازی خط ۱۶۶٪

پاسخ: گزینه «۴» راه‌اندازی ستاره مثلث مانند راه‌اندازی با اتوترانسفورمر با تپ  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  است پس با جایگذاری در رابطه نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = k^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_n} \right)^2 S_n = \frac{1}{3} \times 5^2 \times 0.06 = 0.5 \Rightarrow T_{st} = 50\% T_n \quad I_{st} = k^2 I_{sc} = \frac{1}{3} \times (\Delta I_n) = 1/66 I_n = 166\% I_n$$

**مثال ۸:** گشتاور راه‌اندازی ۱۰۰ N.m یک موتور القایی با استفاده از یک اتوترانسفورمر راه‌انداز با تپ ۴۰٪ حاصل می‌شود. اگر درصد تپ را به ۸۰٪ برسانیم، گشتاور مذکور برابر خواهد شد با:

- (۱) ۲۰۰ N.m (۲) ۵۰ N.m (۳) ۴۰۰ N.m (۴) ۲۵ N.m

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به رابطه بین گشتاور راه‌اندازی و گشتاور نامی می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \left( \frac{k_1}{k_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{100}{T_{st2}} = \left( \frac{40}{80} \right)^2 \Rightarrow T_{st2} = 400 \text{ N.m}$$

از ابتدا نیز می‌دانستیم که چون گشتاور راه‌اندازی متناسب با مجذور ولتاژ است پس با دو برابر شد تپ که موجب دو برابر شدن ولتاژ می‌شود گشتاور راه‌اندازی را ۴ برابر می‌کند.

**مثال ۹:** در یک موتور القایی ۶ قطب، ۵۰ Hz و ۹۵۰ rpm که در سرعت ۸۰۰ rpm حداکثر خود را تولید می‌کند، نسبت جریان راه‌اندازی به جریان بار کامل و نسبت گشتاور بار کامل به گشتاور راه‌اندازی برابرند با:

- (۱) ۳ و ۱/۲۲ (۲) ۲/۹ و ۱/۲۲ (۳) ۴ و ۱/۵ (۴) ۴ و ۱/۲۲

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به تعداد قطبها و فرکانس تغذیه می‌توان نوشت:

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{6} \Rightarrow N_s = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S_{FL} = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 950}{1000} \Rightarrow S_{FL} = 0.05$$

از آنجائیکه گشتاور حداکثر در سرعت ۸۰۰ rpm رخ می‌دهد می‌توان لغزش حداکثر را بصورت زیر محاسبه نمود:

$$S_{T_{max}} = \frac{N_s - N_{m_{min}}}{N_s} = \frac{1000 - 800}{1000} \Rightarrow S_{T_{max}} = 0.2$$

با توجه به این مقادیر و در نظر گرفتن رابطه بین گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{FL}}{T_{st}} = \frac{S_{FL} (S_{T_{max}}^2 + 1)}{S_{T_{max}}^2 + S^2} = \frac{0.05 (0.2^2 + 1)}{0.2^2 + 0.05^2} = 1/22 \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = C^2 \left( \frac{I_{st}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} \xrightarrow{\text{راه‌اندازی مستقیم}} \frac{1}{1/22} = 1 \times \left( \frac{I_{st}}{I_{FL}} \right)^2 \times 0.05 \Rightarrow \frac{I_{st}}{I_{FL}} = 4$$

**کلمه مثال ۱۰:** هنگامی که استاتور یک موتور القایی سه‌فاز با  $3\%$  ولتاژ نامی خود تغذیه می‌گردد، جریان راه‌اندازی آن  $1/5 P.U$  و گشتاور راه‌اندازی آن  $0/45 P.U$  است. اگر همین موتور به روش ستاره مثلث راه‌اندازی گردد، گشتاور راه‌اندازی چند  $P.U$  می‌شود؟

- (۱)  $1/66 P.U$  (۲)  $0/15 P.U$  (۳)  $1 P.U$  (۴)  $0/45 P.U$

پاسخ: گزینه «۱» جریان راه‌اندازی  $1/5 P.U$  مربوط به حالتی است که ولتاژ تغذیه  $3\%$  ولتاژ نامی است ( $K = 0/3$ )؛ لذا:

$$\frac{I_{st}}{I_n} = 1/5 \Rightarrow \frac{K I_{sc}}{I_n} = 1/5 \Rightarrow \frac{0/3 I_{sc}}{I_n} = 1/5 \Rightarrow \frac{I_{sc}}{I_n} = 5 \Rightarrow I_{sc}(P.U) = 5 P.U$$

حال که جریان اتصال کوتاه موتور به دست آمده است می‌توان لغزش بار کامل را از رابطه زیر به دست آورد:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = K^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_n} \right)^2 S_{FL} \Rightarrow 0/45 = 0/3^2 \times 5^2 \times S_{FL} \Rightarrow S_{FL} = 0/2$$

در روش ستاره مثلث  $K = \frac{1}{\sqrt{3}}$  است، لذا می‌توان گشتاور راه‌اندازی را با توجه به رابطه اصلی به صورت زیر به دست آورد:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \frac{1}{3} \times 5^2 \times 0/2 = 1/66 P.U = T_{st}(P.U)$$

روش دوم: از آنجایی که گشتاور راه‌اندازی متناسب با مجذور ولتاژ تغذیه بوده و در حالت اول  $V_{st1} = 0/3 V_n$  ذکر شده و در حالت ستاره مثلث نیز

می‌دانیم  $V_{st2} = \frac{1}{\sqrt{3}} V_n$  است و داریم:

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^2 = \left( \frac{0/3 V_n}{\frac{V_n}{\sqrt{3}}} \right)^2 \Rightarrow T_{st2} = \frac{1}{0/27} T_{st1} \Rightarrow \frac{T_{st2}}{T_n} = \frac{1}{0/27} \cdot \frac{T_{st1}}{T_n} \Rightarrow \frac{T_{st2}}{T_n} = \frac{1}{0/27} \times 0/45 = 1/66 P.U$$

**کلمه مثال ۱۱:** یک موتور القایی سه‌فاز هنگام تغذیه با  $6\%$  ولتاژ نامی، جریان  $6 P.U$  از شبکه دریافت می‌کند. در این حالت گشتاور راه‌اندازی  $0/45$  گشتاور نامی است. اگر این موتور از طریق یک اتوترانسفورمر با سرک  $85\%$  تغذیه گردد، گشتاور راه‌اندازی آن تقریباً چند  $P.U$  می‌گردد؟

- (۱)  $0/85$  (۲)  $0/90$  (۳)  $0/95$  (۴)  $1/1$

پاسخ: گزینه «۲» ابتدا باید جریان اتصال کوتاه موتور را تحت ولتاژ نامی (نه  $6\%$  ولتاژ نامی) به دست آورد:

$$K \frac{I_{sc}}{I_{FL}} = 6 P.U \xrightarrow{K=0/6} \frac{I_{sc}}{I_{FL}} = 10 P.U = I_{sc}(P.U)$$

با توجه به گشتاور راه‌اندازی داده شده در  $6\%$  ولتاژ نامی می‌توان لغزش نامی را به صورت زیر به دست آورد:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = K^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_{FL}} \right)^2 S_{FL} \Rightarrow 0/45 = 0/6^2 \times 10^2 \times S_{FL} \Rightarrow S_{FL} = 0/0125$$

در حالت دوم که سرک اتوترانسفورمر روی  $85\%$  تنظیم شده  $K = 0/85$  لحاظ می‌گردد؛ لذا:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = 0/85^2 \times 10^2 \times 0/0125 = 0/9 \Rightarrow T_{st}(P.U) = 0/9 P.U$$

روش دوم: با توجه به اینکه  $T_{st} \sim V^2$  است، داریم:

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^2 = \left( \frac{0/6 V_n}{0/85 V_n} \right)^2 \Rightarrow T_{st2} = 2 T_{st1} \Rightarrow \frac{T_{st2}}{T_{FL}} = 2 \frac{T_{st1}}{T_{FL}} = 2 \times 0/45 = 0/9 P.U$$

**کلمه مثال ۱۲:** یک موتور القایی در هنگام تغذیه با  $3\%$  ولتاژ نامی جریان راه‌اندازی برای  $1/2 P.U$  اخذ نموده و گشتاور راه‌اندازی  $0/5 P.U$  ایجاد می‌کند. اگر از یک اتوترانسفورمر با تپ  $50\%$  سر راه این موتور استفاده شود، جریان اخذ شده از شبکه در هنگام راه‌اندازی چند  $P.U$  می‌گردد؟

- (۱)  $1 P.U$  (۲)  $0/5 P.U$  (۳)  $2 P.U$  (۴)  $4 P.U$


پاسخ: گزینه «۱» ابتدا باید جریان اتصال کوتاه موتور را به دست آورد، لذا با توجه به اینکه جریان راه‌اندازی در  $3\%$  ولتاژ نامی داده شده می‌توان نوشت:

$$\frac{K I_{sc}}{I_n} = \frac{I_{st}}{I_n} = 1/2 P.U \Rightarrow \frac{I_{sc}}{I_n} = \frac{1/2}{0/3} = 4 P.U$$

$$I_{in} = I_{source} = K_{AT} I_{sc} = 0/5^2 \times 4 = 1 P.U$$

جریان راه‌اندازی اخذ شده از شبکه با توجه به تپ اتوترانسفورمر برابر است با:

مثال ۱۳: مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور القایی  $50\text{ Hz}$  به همراه مشخصه بار مکانیکی آن در شکل زیر داده شده است. اگر این موتور به روش مستقیم (D.O.L) راه‌اندازی گردد، جریان راه‌اندازی آن چند پریونیت می‌گردد؟

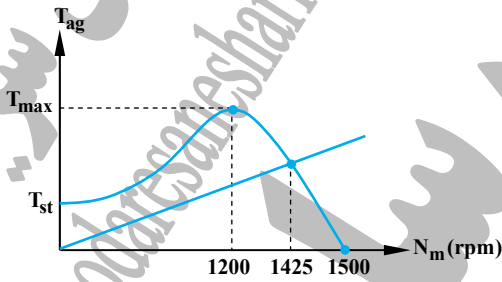

- ۳ (۱)
- ۲/۲۵ (۲)
- ۱/۵ (۳)
- ۴ (۴)

پاسخ: گزینه «۴» طبق مشخصه داده شده، سرعت سنکرون  $1500\text{ rpm}$ ، سرعت بار کامل  $1425\text{ rpm}$  و سرعت متناظر با گشتاور حداکثر  $1200\text{ rpm}$  است؛ لذا:

$$S_{FL} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0.05 \quad \text{و} \quad S_{T_{max}} = \frac{1500 - 1200}{1500} = 0.2$$

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{S_{T_{max}}^2 + S_{FL}^2}{S_{FL}(S_{T_{max}}^2 + 1)} = \frac{0.2^2 + 0.05^2}{0.05(0.2^2 + 1)} = \frac{425}{520} = T_{st}(\text{P.U.})$$

با توجه به رابطه بین گشتاورها داریم:

حال که نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور بار کامل به دست آمده، داریم:

$$T_{st}(\text{P.U.}) = K^2 I_{sc}^2(\text{P.U.}) S_{FL} \xrightarrow[\text{در راه‌اندازی مستقیم}]{K=1} \frac{425}{520} = I_{sc}^2(\text{P.U.}) \times 0.05 \Rightarrow I_{sc}(\text{P.U.}) = 4\text{ P.U.}$$

مثال ۱۴: یک موتور القایی سه فاز را که در سرعت نامی در حال گردش است در نظر بگیرید. در این حالت مقاومت راه‌انداز روتور را که تا این لحظه برابر صفر بوده است، زیاد می‌کنیم. با فرض آنکه گشتاور مکانیکی بار تغییر نکرده است و تلفات مکانیکی نیز صفر است، سرعت مکانیکی روتور، توان فاصله هوایی (Air - Gap Power) و جریان روتور چه تغییری می‌کنند؟

- (۱) افزایش، افزایش، کاهش
- (۲) کاهش، کاهش، کاهش
- (۳) کاهش، ثابت، ثابت
- (۴) کاهش، کاهش، ثابت

پاسخ: گزینه «۳» با افزایش مقاومت روتور، سرعت مکانیکی محور روتور کاهش می‌یابد لذا لغزش زیاد می‌شود از طرفی با صرف نظر کردن از تلفات

$$\text{مکانیکی طبق رابطه } T_r = T_{ag} = \frac{P_{ag}}{\omega_s} \text{ چون گشتاور بار و } \omega_s \text{ هر دو ثابت هستند لذا } P_{ag} \text{ ثابت می‌ماند و طبق رابطه } \vec{I}'_r \text{ چون } P_{ag} = \frac{R'_r}{S}$$

و  $S$  هر دو همزمان افزایش یافته‌اند نسبت آنها ثابت بوده،  $P_{ag}$  هم که ثابت است پس  $I'_r$  ثابت می‌ماند.

## تست‌های تألیفی فصل پنجم – تحلیل هارمونیک‌ها در موتورهای القایی

**کلمه مثال ۱:** در یک موتور القایی سه فاز جریانه‌های استاتور متعادل اما حاوی هارمونیک‌های فرد است. موتور چهار قطبی و فرکانس هارمونیک اصلی  $5^\circ$  هر تری است. سرعت میدان گردان ناشی از هارمونیک اصلی و هارمونیک پنجم کدام است؟

$$(1) N_{s\Delta} = 7500 \quad N_{s1} = 1500 \quad (\text{دور در دقیقه})$$

$$(2) N_{s\Delta} = 1500 \quad N_{s1} = 1500 \quad (\text{دور در دقیقه})$$

$$(3) N_{s\Delta} = -7500 \quad N_{s1} = 1500 \quad (\text{دور در دقیقه})$$

$$(4) N_{s\Delta} = -1500 \quad N_{s1} = 1500 \quad (\text{دور در دقیقه})$$

پاسخ: گزینه «۳» سرعت گردش میدان دوار ناشی از هارمونیک اصلی برابر است با:

$$N_{s1} = \frac{120 f_1}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

چون جریان تغذیه دارای هارمونیک پنجم است سرعت گردش میدان دوار ناشی از آن ۵ برابر سرعت میدان دوار ناشی از هارمونیک اصلی بود. ضمناً توالی

$$N_{s\Delta} = -5N_{s1} = -5 \times 1500 = -7500 \text{ rpm}$$

فازهای آن نیز عکس توالی فازهای میدان اصلی است. لذا:

**کلمه مثال ۲:** مدار مغناطیسی یک موتور القایی سه فاز (آسنکرون) در هنگام کار با اشباع مواجه می‌شود و در جریان آن هارمونیک هفتم پدیدار می‌گردد. از پنجمین هارمونیک فضایی ناشی از توزیع سیم‌پیچی استاتور در شیارها نمی‌توان چشم‌پوشی نمود. میدان گردان اصلی با سرعت  $N_s$  در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. کدامیک از عبارات زیر پیرامون میدان گردان ناشی از هارمونیک هفتم جریان و پنجمین هارمونیک فضایی صحیح است؟

$$(1) \text{میدان گردان یاد شده با سرعت } \frac{5}{7} N_s \text{ در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.}$$

$$(2) \text{میدان گردان یاد شده با سرعت } \frac{7}{5} N_s \text{ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.}$$

$$(3) \text{میدان گردان یاد شده با سرعت } 35 N_s \text{ در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.}$$

$$(4) \text{میدان گردان یاد شده با سرعت } \frac{1}{35} N_s \text{ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌چرخد.}$$

پاسخ: گزینه «۲» از آنجائیکه به علت بروز اشباع هارمونیک هفتم در جریان تغذیه پدید آمده است یک میدان دوار هارمونیک (هارمونیک زمانی) با ۷ برابر سرعت سنکرون در آن ایجاد می‌شود یعنی:

$$N_{s7} = 7N_s$$

همین‌طور چون هارمونیک فضایی پنجم نیز در ماشین موجود است پس یک میدان دوار هارمونیک با  $\frac{1}{5}$  سرعت سنکرون در ماشین ایجاد می‌شود یعنی:

$$N_{s\Delta} = -\frac{N_s}{5}$$

پس سرعت میدان دوار ناشی از تقابل این دو میدان دوار با سرعت  $\frac{7}{5}$  سرعت سنکرون و در خلاف میدان گردان اصلی می‌گردد یا:

$$N_{seq} = -\frac{7}{5} N_{s1}$$

**کلمه مثال ۳:** در یک موتور القایی ۴ قطب و  $60 \text{ Hz}$  که دارای هارمونیک‌های فضایی است، موتور راه‌اندازی شده با سرعتی بسیار کمتر از نامی می‌چرخد. این سرعت چند rpm می‌تواند باشد؟

$$257 \quad (4)$$

$$300 \quad (3)$$

$$360 \quad (2)$$

$$214 \quad (1)$$

پاسخ: گزینه «۴» همان‌طور که ذکر شد در موتورهای القایی ممکن است به علت ایجاد پدیده خزندگی، موتور در  $\frac{1}{7}$  سرعت نامی بچرخد پس داریم:

$$N_{s1} = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm} \Rightarrow N_{s7} = \frac{1}{7} N_{s1} = \frac{1}{7} \times 1800 = 257 \text{ rpm}$$

**کلمه مثال ۴:** یک موتور القایی سه فاز ۱۲ قطب ۵۰ Hz با سرعت ۴۸۰ rpm می‌چرخد. این موتور از طریق یک مبدل الکترونیک قدرت (درایو) تغذیه می‌گردد اگر جریان تغذیه این موتور بعلت وجود درایو بصورت غیرسینوسی در آمده و حاوی هارمونیک‌های سوم، پنجم و هفتم گردد سرعت نسبی میدان گردان ناشی از هارمونیک‌های پنجم و هفتم و همین‌طور سرعت نسبی میدان گردان ناشی از هارمونیک سوم و پنجم بترتیب کدام است؟

(۱) ۱۰۰۰ rpm , -۲۵۰۰ rpm (۲) ۲۵۰۰ rpm , ۶۰۰۰ rpm (۳) ۱۰۰۰ rpm , ۶۰۰۰ rpm (۴) -۶۰۰۰ rpm , ۲۵۰۰ rpm

پاسخ: گزینه «۴» چون بعلت وجود درایو، جریان تغذیه هارمونیک شده، پس فقط هارمونیک‌های زمانی داریم. سرعت میدان دوار ناشی از هارمونیک اصلی برابر است با:

$$N_{s_1} = \frac{12 \cdot f_s}{P} = \frac{12 \cdot 50}{12} = 500 \text{ rpm}$$

$$N_{s_3} = 0 \text{ rpm}$$

$$N_{s_5} = -5N_{s_1} = -5 \times 500 = -2500 \text{ rpm}$$

$$N_{s_7} = 7N_{s_1} = 7 \times 500 = 3500 \text{ rpm}$$

با توجه به این مقادیر، سرعت نسبی بین میدان دوار ناشی از هارمونیک پنجم با میدان ناشی از هارمونیک هفتم برابر است با:

$$N_{s_5} - N_{s_7} = -2500 - 3500 = -6000 \text{ rpm}$$

و بطور مشابه سرعت نسبی بین میدان دوار ناشی از هارمونیک سوم و پنجم برابر است با:

$$N_{s_3} - N_{s_5} = 0 - (-2500) = 2500 \text{ rpm}$$

## آزمون‌های خودسنجی فصل چهارم

### آزمون (۱)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: A

۱- در یک موتور القایی ۶ قطب  $50\text{ Hz}$  که دارای مقاومت هر فاز روتور  $5\Omega$  / و راکتانس  $1\Omega$  است سرعت نظیر گشتاور حداکثر برابر است با:

- (۱)  $1000\text{ rpm}$  (۲)  $950\text{ rpm}$  (۳)  $450\text{ rpm}$  (۴)  $500\text{ rpm}$

۲- در یک موتور القایی سه فاز یکبار از روتور کلاس A و یک بار از روتور کلاس D استفاده می‌شود در این صورت گشتاور راه‌اندازی در روتور.....

- (۱) A بیشتر D است. (۲) A کمتر از D است.  
(۳) A برابر D است. (۴) بسته به وضعیت سیم‌پیچی استاتور هر سه حالت ممکن است رخ دهد.

۳- یک موتور القایی ۴ قطب  $60\text{ Hz}$  در سرعت  $1620\text{ rpm}$  توان  $22\text{ kW}$  را از شبکه سه فاز متعادل دریافت می‌نماید. اگر تلفات استاتور در بار نامی

$1/22\text{ kW}$ ، تلفات آهنی  $200\text{ W}$  و تلفات مکانیکی  $1800\text{ W}$  باشند گشتاور بار چند  $\text{N.m}$  است؟

- (۱)  $\frac{1200}{\pi}$  (۲)  $\frac{900}{\pi}$  (۳)  $\frac{600}{\pi}$  (۴)  $\frac{300}{\pi}$

۴- در یک موتور القایی  $50\text{ Hz}$  سرعت بی‌باری  $595\text{ rpm}$  و سرعت بار کامل  $550\text{ rpm}$  است سرعت در نصف بار کامل برابر است با:

- (۱)  $570\text{ rpm}$  (۲)  $575\text{ rpm}$  (۳)  $590\text{ rpm}$  (۴)  $580\text{ rpm}$

۵- در یک موتور القایی  $50\text{ Hz}$  و ۴ قطب هارمونیک‌های فضایی را نتوانسته‌اند تا مرز پذیرفتنی از میان بردارند اگر موتور در سرعتی کمتر از سرعت نامی گشتاور فراهم کند این سرعت چند  $\text{rpm}$  می‌تواند باشد؟

- (۱) حدود  $1100$  (۲) حدود  $610$  (۳) حدود  $210$  (۴) حدود  $520$

۶- در یک موتور القایی ۴ قطب  $60\text{ Hz}$  تلفات مسی استاتور برابر مجموع تلفات مکانیکی و آهنی بوده و تلفات مسی رتور  $\frac{1}{4}$  تلفات مسی استاتور

است. اگر تلفات مکانیکی و آهنی برابر باشند سرعت محور موتور چند  $\text{rpm}$  است؟ فرض شود در سرعت مورد بحث راندمان موتور  $87\%$  است.

- (۱)  $1770$  (۲)  $1480$  (۳)  $1590$  (۴)  $1620$

۷- یک موتور القایی قفس سنجابی  $60\text{ Hz}$  توسط یک درایو فرکانس متغیر تغذیه می‌گردد. امیدانس حالت سکون رتور در فرکانس نامی به‌صورت

$Z_{r0} = 1 + j4\Omega$  است. اگر بخواهیم در هنگام راه‌اندازی حداکثر گشتاور ایجاد گردد، فرکانسی که توسط درایو تولید و به موتور اعمال می‌گردد باید چند هرتز باشد؟

- (۱)  $12/5$  (۲)  $25$  (۳)  $30$  (۴)  $15$

۸- در یک موتور ۴ قطب  $60\text{ Hz}$  سرعت محور در بار کامل  $1720\text{ rpm}$  است. سرعت میدان دوار ناشی از فرکانس جریان رتور نسبت به سرعت محور رتور چقدر است؟

- (۱)  $-1640\text{ rpm}$  (۲)  $+1640\text{ rpm}$  (۳)  $-80\text{ rpm}$  (۴)  $+80\text{ rpm}$

۹- یک موتور القایی سه فاز  $60\text{ Hz}$  و ۶ قطب در هنگام کار دچار اشباع شده و جریان‌های تغذیه آن با اینکه متعادل‌اند اما دارای هارمونیک‌های

فرد می‌گردند. سرعت نسبی میدان گردان ناشی از هارمونیک پنجم و هفتم کدام است؟

- (۱)  $2400$  (۲)  $-2400$  (۳)  $-14400$  (۴)  $13000$

۱۰- یک موتور القایی رتور سیم‌پیچی شده دارای یک رئوستای تنظیم در مدار رتور خود است. موتور در حال کار تحت ولتاژ و فرکانس نامی بوده و گشتاور نامی را به یک بار مکانیکی که گشتاور آن متناسب با سرعت محور است تحویل می‌دهد. اگر در این هنگام مقاومت رئوستا را افزایش دهیم مقادیر:

جریان خط، ضریب توان موتور، گشتاور موتور، سرعت آن به ترتیب از راست به چپ چه تغییری می‌نمایند؟

- (۱) افزایش - ثابت - کاهش - کاهش (۲) کاهش - افزایش - کاهش - کاهش



۳) افزایش - افزایش - ثابت - کاهش

۴) کاهش - افزایش - ثابت - کاهش

مدرس‌ان شریف  
www.modaresanesharif.ac.ir

## آزمون (۲)

تعداد سؤالات: ۱۰

سطح آزمون: B

- ۱- در یک موتور القایی سه فاز در فرکانس  $50\text{ Hz}$  نسبت گشتاور حداکثر به گشتاور بار کامل ۲ است. در فرکانس  $40\text{ Hz}$  این نسبت برابر است با:
- (۱)  $3/125$  (۲)  $1/285$  (۳)  $1/694$  (۴)  $2/560$
- ۲- ولتاژ القایی در یک فاز روتور موتور سه فاز اندکسیونی ۴ قطب و  $440\text{ V}$  و  $50\text{ Hz}$  در حالت سکون روتور،  $126\text{ V}$  اندازه‌گیری شده است. اگر  $R_s = X_s = 0$  بوده و  $R_r = 0/5\Omega$  و  $X_{r0} = 0/5\Omega$  باشد، حداکثر گشتاور تولیدی چند نیوتن متر است؟
- (۱)  $291/2$  (۲)  $375/1$  (۳)  $278/1$  (۴)  $303/4$
- ۳- در یک موتور آسنکرون سه فاز روتور سیم‌پیچی ۴ قطب،  $50\text{ Hz}$  با سرعت نامی  $1450\text{ rpm}$  مقاومت روتور ۳ برابر می‌شود، با فرض ثابت بودن شار و تلفات چرخشی سرعت چقدر می‌شود؟
- (۱)  $1450\text{ rpm}$  (۲)  $1500\text{ rpm}$  (۳)  $1350\text{ rpm}$  (۴)  $1400\text{ rpm}$
- ۴- در یک موتور القایی چهارقطبی  $60\text{ Hz}$  و  $440\text{ V}$  ستاره،  $R_s = 0$  و  $R_r' = 0/1\frac{\Omega}{\text{Ph}}$  است. اگر  $L_s + L_r' = 0/02\text{ H}$  بوده و موتور به یک منبع با ولتاژ و فرکانس متغیر متصل شود، حداقل فرکانس و ولتاژ مجاز (فرکانس و ولتاژ بهینه) برای عملکرد مناسب موتور چقدر است؟
- (۱)  $169/5\text{ V}$ ,  $40\text{ Hz}$  (۲)  $33/9\text{ V}$ ,  $8\text{ Hz}$  (۳)  $440\text{ V}$ ,  $60\text{ Hz}$  (۴)  $50/5\text{ V}$ ,  $12\text{ Hz}$
- ۵- یک موتور القایی هنگامی که با  $50\%$  ولتاژ نامی تغذیه می‌گردد جریان راه‌اندازی  $1\text{ P.U}$  اخذ و گشتاور راه‌اندازی  $0/4\text{ P.U}$  ایجاد می‌کند. اگر این موتور توسط روش ستاره مثلث راه‌اندازی شود جریان راه‌اندازی چند  $\text{P.U}$  می‌گردد؟
- (۱)  $1/3$  (۲)  $1/2$  (۳)  $2/3$  (۴)  $3/4$
- ۶- در یک موتور القایی ۴ قطب  $50\text{ Hz}$  امیدانس حالت سکون رتور برابر  $0/1 + j0/5\Omega$  است. این موتور یک بار مکانیکی را که گشتاورش متناسب با سرعت آن است با سرعت  $1425\text{ rpm}$  می‌چرخاند. جریان راه‌اندازی اخذ شده از شبکه توسط این موتور هنگامی که توسط اتوترانس با تپ  $0/60\%$  تغذیه شود چند پریونیت است؟
- (۱)  $4$  (۲)  $2/21$  (۳)  $6/1$  (۴)  $1/44$
- ۷- یک موتور القایی تحت ولتاژ و فرکانس نامی در دو حالت زیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد:
- (الف) رتوستا در مدار رتور وجود ندارد. (ب) رتوستا در مدار وجود دارد و مقاومت رتور ۴ برابر حالت الف می‌باشد. اگر موتور در هر دو حالت گشتاور نامی تولید نماید توان خروجی حالت ب ( $P_B$ ) چند برابر حالت الف ( $P_A$ ) است؟
- (۱)  $\frac{1 - \frac{1}{4}S_A}{1 - S_A}$  (۲)  $\frac{1 - S_A}{1 - \frac{1}{4}S_A}$  (۳)  $\frac{1 - 4S_A}{1 - S_A}$  (۴)  $\frac{1 - S_A}{1 - 4S_A}$
- ۸- در یک موتور القایی سه فاز  $60\text{ Hz}$  با رتور سیم‌پیچی شده گشتاور حداکثر  $2/6\text{ P.U}$  بوده و لغزش معادل آن  $1\text{ P.U}$  است. مقاومت اهمی هر فاز رتور از دید استاتور  $0/1\text{ P.U}$  فرض می‌گردد. حداقل دامنه ولتاژ تغذیه چند  $\text{P.U}$  باشد تا این موتور بتواند همچنان بار متصل به خود را بچرخاند؟
- (۱)  $0/37$  (۲)  $0/42$  (۳)  $0/58$  (۴)  $0/63$
- ۹- نتایج آزمایش رتور قفل شده در یک موتور القایی سه فاز رتور قفسه‌ای  $280\text{ V}$  با اتصال ستاره به صورت  $900\text{ W} - 25\text{ A} - 76\text{ V}$  است. اتصال موتور را به مثلث تغییر داده و آن را توسط یک اتوترانسفورمر با سرک  $0/60\%$  به شبکه  $280\text{ V}$  متصل می‌نماییم. جریان اخذ شده از شبکه در هنگام راه‌اندازی این موتور چند آمپر است؟
- (۱)  $45$  (۲)  $225$  (۳)  $135$  (۴)  $75$
- ۱۰- یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب  $50\text{ Hz}$  با سرعت  $1404\text{ rpm}$  باری را که دارای گشتاور ثابتی است تغذیه می‌نماید. بر اثر یک گذرای پدید آمده در شبکه تغذیه دامنه ولتاژ تغذیه برای مدت کوتاهی به  $0/8\text{ P.U}$  افت می‌نماید. سرعت موتور در این بازه گذرا چقدر می‌باشد؟ (فرض شود که تحت این ولتاژ موتور ناپایدار نمی‌گردد)
- (۱)  $1300\text{ rpm}$  (۲)  $1250\text{ rpm}$  (۳)  $1300\text{ rpm}$  (۴)  $1350\text{ rpm}$



## آزمون (۳)

## سطح آزمون: C

## تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در یک موتور دو قفسه‌ای و  $X_{r_{uo}} = 0\Omega$  و  $R_{r_u} = 1\Omega$  و  $X_s = 3/5\Omega$  و  $R_s = 0/25\Omega$  و  $X_{r_{Lo}} = 2\Omega$  و  $R_{r_L} = 0/15\Omega$  است، ولتاژ فازی  $250V$  و سرعت سنکرون  $1000\text{rpm}$  است، گشتاور راه‌اندازی چند نیوتن متر است؟

۸۵/۶ (۴)

۱۷۱/۶ (۳)

۱۰۱/۵ (۲)

۱۲۰/۲ (۱)

۲- استاتور یک موتور القایی سه فاز با رتور سیم‌پیچی شده و ۶ قطب به یک منبع  $75\text{Hz}$  و رتور آن به یک منبع  $50\text{Hz}$  متصل است سرعت‌های بی‌باری ممکن در این موتور چند rpm هستند؟


۲۵۰۰-۵۰۰ (۴)

۷۵۰-۵۰۰ (۳)

۲۵۰۰-۱۵۰۰ (۲)

۷۵۰-۱۵۰۰ (۱)

۳- سیم‌پیچ‌های استاتور دو موتور القایی رتور قفسه‌ای کاملاً مشابه به صورت شکل زیر با یکدیگر سری شده‌اند، در این صورت با وصل منبع:

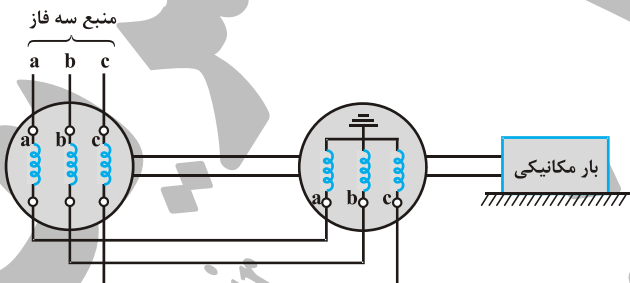(۱) رتور در جهت میدان دوار موتور  $M_1$  می‌چرخد.(۲) رتور در جهت میدان دوار موتور  $M_2$  می‌چرخد.

(۳) رتور حرکت نکرده می‌ایستد.

(۴) ممکن است در هر جهتی بچرخد.

۴- یک موتور القایی با رتور کلاس C مفروض است اگر مشخصات دو قفس این رتور به صورت زیر باشد، در چه لغزشی هر دو قفس گشتاور یکسانی تولید می‌کنند؟

$$R'_{r_u} = 4 \frac{\Omega}{\text{Ph}}, X'_{r_{uo}} = 2 \frac{\Omega}{\text{Ph}}, R'_{r_L} = 1 \frac{\Omega}{\text{Ph}}, X'_{r_{Lo}} = 7 \frac{\Omega}{\text{Ph}}$$

۰/۸۰ (۴)

۰/۷۵ (۳)

۰/۳۰ (۲)

۰/۲۵ (۱)

۵- یک موتور القایی چهار قطبی،  $60\text{Hz}$  و  $460V$  مفروض بوده و سرعت آن در بار نامی معادل  $1710\text{rpm}$  است. اگر در این موتور جریان راه‌اندازی ۶ برابر جریان نامی باشد در چه سرعتی گشتاور حداکثر رخ می‌دهد؟

۹۸۲rpm (۴)

۱۰۰۲rpm (۳)

۱۵۲۰rpm (۲)

۱۲۴۲rpm (۱)

۶- در یک موتور القایی ۸ قطبی  $60\text{Hz}$  با اتصال ستاره  $R_s = X_s = 0$  و  $X'_{r_o} = 2 \frac{\Omega}{\text{Ph}}$  و  $R'_r = 0/75 \frac{\Omega}{\text{Ph}}$  است. این موتور تحت ولتاژ

$$90\sqrt{3}V \text{ و فرکانس نامی باری را با گشتاور } T_L = K_L \omega_m \text{ می‌چرخاند در این صورت سرعت چرخش موتور چند rpm است؟ } (K_L = \frac{40}{\pi})$$

۷۲۰ (۴)

۷۶۵ (۳)

۸۵۵ (۲)

۸۱۰ (۱)

۷- یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب هنگام تغذیه توسط ولتاژ  $360V$  و  $45\text{Hz}$  با سرعت  $855\text{rpm}$  بار گشتاور ثابتی را می‌چرخاند. اگر ولتاژ تغذیه به  $400V$  و فرکانس آن نیز به  $50\text{Hz}$  تغییر نماید سرعت گردش حالت پایدار موتور چند rpm می‌گردد؟

۱۰۱۰ (۴)

۸۵۵ (۳)

۹۰۰ (۲)

۹۵۵ (۱)

۸- ولتاژ و فرکانس تغذیه یک موتور القایی طوری کاهش می‌نماید که شار فاصله هوایی آن ثابت بماند، کدام گزینه زیر در خصوص تغییرات گشتاور راه‌اندازی و گشتاور حداکثر این موتور صحیح‌تر است؟

(۱) گشتاور راه‌اندازی کاهش یافته، اما گشتاور حداکثر افزایش می‌یابد.

(۲) گشتاور راه‌اندازی افزایش یافته، اما گشتاور حداکثر ثابت می‌ماند.

(۳) هر دو گشتاور ثابت می‌مانند.

(۴) هر دو گشتاور کاهش می‌یابند.

۹- در یک موتور القایی سه فاز تحت ولتاژ و فرکانس نامی، لغزش معادل توان حداکثر برابر  $\frac{4}{\omega}$  است. اگر تحت این لغزش اندازه امیدانس رتور  $\frac{\Omega}{ph}$  باشد، با صرف نظر کردن از امیدانس استاتور، راکتانس رتور در حالت سکون چقدر است؟


(۴)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۳)  $\frac{2}{3}$

(۲)  $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(۱)  $\frac{1}{3}$

۱۰- مشخصه گشتاور - سرعت یک موتور القایی به همراه مشخصه جریان - سرعت آن در شکل زیر داده شده است. جریان  $I$  در این منحنی چند آمپر است؟

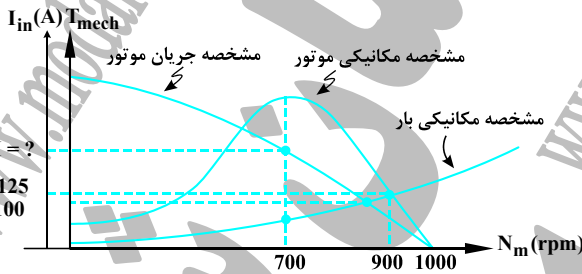

(۱)  $100\sqrt{5}$

(۲)  $125\sqrt{5}$

(۳)  $100\sqrt{10}$

(۴)  $125\sqrt{10}$

پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی

پاسخنامه آزمون (۱)

- ۱- گزینه «۴»
- ۲- گزینه «۲»
- ۳- گزینه «۴»
- ۴- گزینه «۲»
- ۵- گزینه «۳»
- ۶- گزینه «۱»
- ۷- گزینه «۴»
- ۸- گزینه «۱»
- ۹- گزینه «۳»
- ۱۰- گزینه «۲»

پاسخنامه آزمون (۲)

- ۱- گزینه «۱»
- ۲- گزینه «۴»
- ۳- گزینه «۳»
- ۴- گزینه «۲»
- ۵- گزینه «۳»
- ۶- گزینه «۴»
- ۷- گزینه «۳»
- ۸- گزینه «۴»
- ۹- گزینه «۳»
- ۱۰- گزینه «۴»

پاسخنامه آزمون (۳)

- ۱- گزینه «۲»
- ۲- گزینه «۴»
- ۳- گزینه «۲»
- ۴- گزینه «۱»
- ۵- گزینه «۱»
- ۶- گزینه «۱»
- ۷- گزینه «۱»
- ۸- گزینه «۲»
- ۹- گزینه «۲»
- ۱۰- گزینه «۲»

مدرس‌ان شریف


www.modaresanesharif.ac.ir

آزمون جامع (۱)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: A (ساده)

۱- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذ در قسمت‌های آهنی بی‌نهایت است در این صورت  $\frac{L_{12}}{L_{11}}$  کدام است؟  $(I_1 = I_2)$

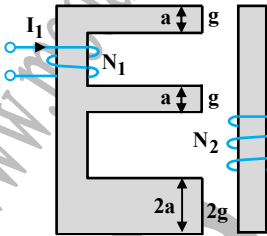

(۲)  $\frac{2N_1}{N_2}$

(۱)  $\frac{1}{2} \frac{N_1}{N_2}$

(۴)  $\frac{2N_2}{N_1}$

(۳)  $\frac{1}{2} \frac{N_2}{N_1}$

۲- مشخصه  $i-\lambda$  یک سیستم الکترومغناطیسی بصورت  $\lambda = \frac{\sqrt{i}}{x}$  بیان می‌شود. نیروی وارد بر قسمت متحرک به ازاء  $i = 1A$  و  $x = 10cm$  کدام است؟

(۴)  $15N$

(۳)  $20N$

(۲)  $5N$

(۱)  $10N$

۳- در یک ترانسفورمر تکفاز تلفات مسی در نصف بار نامی برابر  $0.1 P.U$  و تنظیم ولتاژ آن در بار نامی با ضریب قدرت  $0.6$  پیش‌فاز برابر  $0.05 P.U$  است، حداکثر تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر چند درصد است؟

(۴)  $5/15$

(۳)  $1/75$

(۲)  $3/25$

(۱)  $2/15$

۴- یک ترانسفورمر تکفاز ایده‌آل سه سیم پیچه مفروض است. سیم پیچ اولیه آن از یک شبکه  $250V$  تغذیه می‌شود، سیم پیچ دوم بار  $6kVA$  را با ضریب توان  $\frac{1}{4}$  پس‌فاز و سیم پیچ سوم بار  $4kVA$  اهمی خالص را تغذیه می‌کند جریان اولیه چند آمپر است؟

(۴)  $5/74$

(۳)  $2/87$

(۲)  $1/43$

(۱)  $0/71$

۵- یک ترانسفورمر تکفاز  $2200V/220V$  تکفاز، جریان بی‌باری  $2A$  را در ضریب قدرت  $0.5$  می‌کشد. مولفه مغناطیسی جریان بی‌باری چند آمپر است؟


(۴)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(۳)  $2\sqrt{3}$

(۲)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۱)  $\sqrt{3}$

۶- در اتوترانسفورمر شکل زیر توان هدایتی چند وات است؟

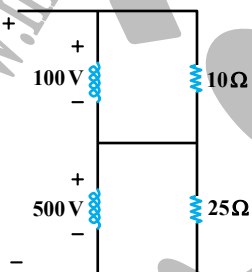

(۱)  $833$

(۲)  $10167$

(۳)  $5086$

(۴)  $11000$

۷- در یک مولد شنت برای ثابت ماند ولتاژ ترمینال‌ها از بی‌باری تا بار کامل  $50A$  لازم است جریان تحریک به اندازه  $1/2A$  افزایش یابد اگر بخواهیم با اضافه کردن یک سیم‌بندی سری به مولد، آنرا بصورت کمپوند شنت بلندی که در حالت فوق کمپوند است در آوریم تعداد دور مورد نیاز تحریک سری چند درصد تحریک شنت خواهد بود؟

(۴)  $2/4$

(۳)  $1/2$

(۲)  $6$

(۱)  $7/2$



۸- در یک موتور القایی ۴ قطب ۶۰ Hz امیدانس حالت سکون رتور بصورت  $\bar{Z}_{r0} = \frac{1}{j\omega} + \frac{5}{\omega} \Omega$  است. اگر ولتاژ القایی در هر فاز رتور در لحظه راه‌اندازی  $\bar{E}_{r0} = 100 \angle 0^\circ V$  باشد، جریان موتور در سرعت ۱۶۲۰ rpm چند آمپر است؟

(۴) ۹۰

(۳) ۴۵

(۲) ۳۸

(۱) ۱۹

۹- در یک موتور القایی  $R_r = 1 \Omega$  و  $X_{r0} = 5 \Omega$  گشتاور بار کامل ۱۰ N.m است. اگر این گشتاور در لغزش ۵٪ رخ دهد، گشتاور بحرانی موتور کدام است؟

(۴) ۲۱/۲۵ N.m

(۳) ۴۲/۵ N.m

(۲) ۱۰/۵ N.m

(۱) ۱۸/۵ N.m

۱۰- در یک موتور القایی که مقاومت اهمی و القایی هر فاز آن بترتیب  $\frac{2}{\omega} \Omega$  و  $\frac{3}{\omega} \Omega$  است، چه مقاومتی به هر فاز رتور اضافه کنیم تا در حالت راه‌اندازی گشتاور بار کامل را تولید نماید. (لغزش بار کامل ۴٪ است)

(۴) ۲/۸  $\Omega$ (۳) ۱/۴  $\Omega$ (۲) ۰/۳۵  $\Omega$ (۱) ۰/۷  $\Omega$ 

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

مدرس‌ان شریف

## آزمون جامع (۲)

سطح آزمون: A (ساده)

تعداد سوالات: ۱۰

۱- یک ترانسفورمر تکفاز  $100\text{ kVA}$  در سمت اولیه دارای سرک متغیر است. اگر بخواهیم این ترانسفورمر در هنگام تغذیه بار  $100\text{ kVA}$  تحت ضریب قدرت  $0.8$  پس فاز، ولتاژ نامی را به بار تحویل دهد سیستم تغییر دهنده سرک باید چند دور از سیم‌بندی اولیه را از مدار خارج نماید. (امپدانس ناشی پریونیتی ترانسفورمر را  $0.09 + j0.075$  در نظر بگیرید).

- (۱)  $5/5\%$  (۲)  $7/5\%$  (۳)  $9/5\%$  (۴)  $11/5\%$


۲- در یک مدار مغناطیسی جریان متناوب تلفات فوکو  $100\text{ W}$  و تلفات هیستریزس  $120\text{ W}$  است اگر در ولتاژ تغذیه ثابت، فرکانس و ضخامت ورقه‌ها هسته همزمان به میزان  $10\%$  نسبت به مقادیر اولیه خود کاهش یابند تلفات هسته چند وات می‌گردد؟

- (۱)  $198$  (۲)  $242$  (۳)  $214$  (۴)  $209$

۳- یک ترانسفورمر تکفاز در  $0.9$  بار نامی دارای بازده حداکثری برابر  $95\%$  درصد در ضریب توان واحد است. در چند درصد بار نامی تلفات مس  $0.45\%$  پریونیت خواهد بود؟

- (۱)  $76\%$  درصد (۲)  $124\%$  درصد (۳)  $62\%$  درصد (۴)  $138\%$  درصد

۴- اتو ترانسفورمری مطابق شکل زیر موجود است. این اتوترانسفورمر، بار  $960\text{ W}$  را در ضریب توان  $0.8$  پیش فاز، در ولتاژ  $500\text{ V}$  ولت تغذیه می‌کند. هم‌چنین از طریق یک انشعاب دیگر، بار با امپدانس  $30 \angle 5^\circ$  اهم را با ولتاژ  $300\text{ V}$  ولت تغذیه می‌کند. جریان ورودی اتوترانسفورمر چند آمپر است؟

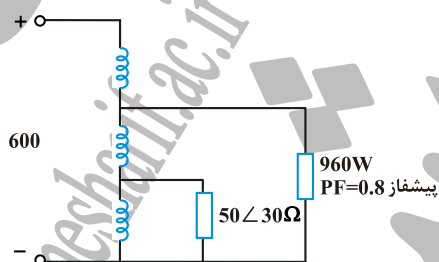

(۱)  $4/2 - j0.3$

(۲)  $4/2 + j0.3$

(۳)  $1 - j2/7$

(۴)  $1 + j2/7$

۵- یک موتور القایی سه فاز  $2$  قطب  $50\text{ Hz}$  با سرعت  $\omega$  در حال چرخش است. در این حالت تلفات مکانیکی موتور،  $10\%$  درصد توان ناخالص تولیدی موتور است. اگر توان دو برابر شده و در این حالت تلفات مسی روتور  $3$  برابر و تلفات مکانیکی ثابت بماند، سرعت جدید موتور  $285^\circ$  دور در دقیقه خواهد شد. لغزش اولیه‌ی موتور چقدر بوده است؟

- (۱)  $1/30$  (۲)  $1/31$  (۳)  $1/29.5$  (۴)  $0.95/30$

۶- یک موتور القایی سه فاز  $50\text{ Hz}$  مفروض است. اگر ولتاژ و فرکانس تغذیه‌ی این دو موتور دو برابر شوند، گشتاور ماکزیمم و گشتاور راه‌اندازی موتور چه تغییری می‌کنند؟ ( $R_r \ll X_{r0}, X_s$ ) و از مقاومت استاتور صرف‌نظر می‌شود).



- (۱) گشتاور ماکزیمم و گشتاور راه‌اندازی هر دو، نصف می‌شوند.  
 (۲) گشتاور ماکزیمم و گشتاور راه‌اندازی هر دو، دوبرابر می‌شوند.  
 (۳) گشتاور راه‌اندازی ثابت مانده و گشتاور ماکزیمم دو برابر می‌شود.  
 (۴) گشتاور راه‌اندازی نصف شده و گشتاور ماکزیمم ثابت می‌ماند.

۷- فرکانس جریان روتور یک موتور القایی سه فاز  $50\text{ Hz}$  در حالی که موتور گشتاور ماکزیمم خود را تولید می‌کند،  $20\text{ Hz}$  است. برای این‌که بتوان موتور را با گشتاور حداکثر خود، راه‌اندازی کرد، باید فرکانس تغذیه‌ی استاتور در لحظه‌ی راه‌اندازی چقدر باشد؟

- (۱)  $8\text{ Hz}$  (۲)  $125\text{ Hz}$  (۳)  $40\text{ Hz}$  (۴)  $20\text{ Hz}$




۸- در مدار مغناطیسی زیر منحنی  $\lambda - I$  بصورت شکل زیر است در این مدار نسبت انرژی ذخیره شده به شبه انرژی کدام است؟

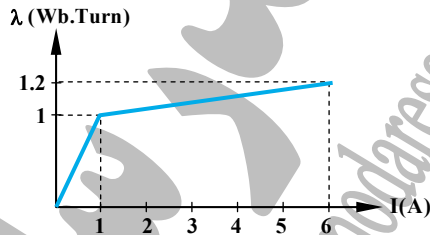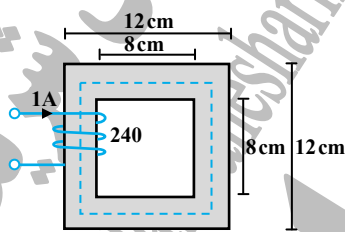

- (۱) ۰/۲
- (۲) ۵
- (۳) ۰/۲۵
- (۴) ۴

۹- مشخصه بی‌باری یک مولد تحریک شنت در سرعت  $1200 \text{ rpm}$  بصورت زیر است سرعت بحرانی مولد چند rpm است؟

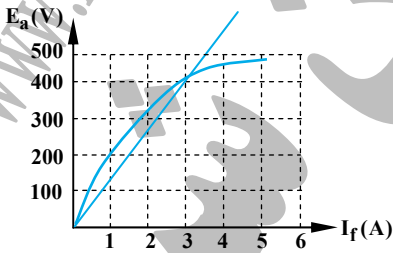

- (۱) ۸۰۰
- (۲) ۱۲۰۰
- (۳) ۱۰۰۰
- (۴) ۶۰۰

۱۰- اگر معادله ولتاژ القایی در آرمیچر یک مولد DC شنت در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  بصورت  $E_a = 5 + 12 \sqrt{I_f}$  باشد، با فرض  $R_f = 60 \Omega$

و  $R_{adj} = 40 \Omega$ ، تلفات مسی مدار تحریک در سرعت  $800 \text{ rpm}$  چند وات است؟

- (۱) ۷۵
- (۲) ۱۲۵
- (۳) ۱۵۰
- (۴) ۱۰۰

## آزمون جامع (۳)

تعداد سوالات: ۱۰

سطح آزمون: B (متوسط)

۱- از دو آزمایش بی‌باری روی یک ترانسفورمر تکفاز نتایج زیر بدست آمده است:

$$200V, 50Hz, 100W$$

$$240V, 60Hz, 130W$$


تلفات هسته در  $100V$  و  $25Hz$  چند وات است؟ ( $P_h \sim B^2 f$  و  $P_f \sim B^2 f^2$  لحاظ شود).

$$50W \quad (4)$$

$$80W \quad (3)$$

$$40W \quad (2)$$

$$120W \quad (1)$$

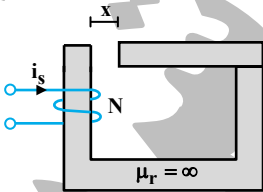۲- در شکل زیر نیروی ماکزیمم وارد بر عضو متحرک کدام است؟ ( $i_s(t) = I_m \cos 2\omega t$ )


$$\frac{N^2 \mu_0 A}{x} I_m^2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \frac{N^2 \mu_0 A}{x^2} I_m^2 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \frac{N^2 \mu_0 A}{x^2} I_m^2 \quad (4)$$

$$\frac{N^2 \mu_0 A}{2x} I_m^2 \quad (3)$$

۳- در اتوترانسفورمر شکل زیر چند وات از توان مصرفی بارها به واسطه ارتباط مغناطیسی منتقل می‌شود؟

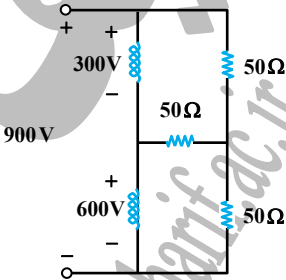

$$840 \quad (1)$$

$$4200 \quad (2)$$

$$400 \quad (3)$$

$$4600 \quad (4)$$

۴- سه ترانسفورمر تکفاز مشابه  $100kVA$  با نسبت  $2000/200V$  باید یک بار مثلث  $200V$  اهمی با مقاومت  $15\Omega$  در هر شاخه را از طریق یکمنبع  $2500V$  تغذیه نماید. شکل اتصال و جریان در خط ثانویه چند آمپر است؟

$$\frac{350}{\sqrt{3}} \quad (2) \text{ اولیه و ثانویه ستاره -}$$

$$\frac{350}{\sqrt{3}} \quad (1) \text{ اولیه مثلث - ثانویه ستاره -}$$

$$350 \quad (4) \text{ اولیه و ثانویه مثلث -}$$

$$350 \quad (3) \text{ اولیه ستاره - ثانویه مثلث -}$$

۵- یک ترانسفورمر تکفاز بقدرت  $100kVA$  در بار نامی و نصف بار نامی دارای راندمان  $90\%$  به ازاء ضریب قدرت واحد است. بازده این ترانسفورمردر  $40\%$  بار نامی اهمی کدام است؟

$$91\% \quad (4)$$

$$85\% \quad (3)$$

$$83\% \quad (2)$$

$$98\% \quad (1)$$

۶- معادله ولتاژ بی‌باری یک مولد DC در سرعت  $1000rpm$  از رابطه  $E_a = \frac{500 I_f}{I_f + 1}$  بدست می‌آید. در این مولد  $R_a = 2\Omega$  و  $R_f = 3\Omega$ بوده و از عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر می‌شود. این مولد در سرعت  $700rpm$  با جریان آرمیچر  $150A$  و ولتاژ ترمینال  $250V$  باری را تغذیه می‌کند

مقاومت تنظیم‌کننده تحریک در این هنگام چند اهم است؟

$$85/5 \quad (4)$$

$$92/5 \quad (3)$$

$$32/5 \quad (2)$$

$$62/5 \quad (1)$$

۷- مولد سنتنی با مقاومت تحریک و آرمیچر  $2\Omega$  و  $250\Omega$  با معادله بی‌باری  $E_a = 50 + 200 \sqrt{I_f}$  تعریف شده است. در حداکثر جریان آرمیچر

تلفات مسی آرمیچر چند کیلو وات است؟

$$14kW \quad (4)$$

$$28kW \quad (3)$$

$$40kW \quad (2)$$

$$4kW \quad (1)$$



۸- در یک موتور القایی سه فاز  $50\text{ Hz}$  راکتانسی پراکنندگی رتور در حالت سکون ۵ برابر مقاومت اهمی رتور است. گشتاور حداکثر راه‌اندازی به ازاء چه فرکانسی از منبع حاصل می‌شود؟

- (۱)  $50\text{ Hz}$  (۲)  $10\text{ Hz}$  (۳)  $25\text{ Hz}$  (۴)  $100\text{ Hz}$

۹- در یک موتور القایی رتور سیم‌بندی شده داریم:

$$R_s = R_r' = 0.5\Omega, X_s = X_r' = 0.7\Omega, X_m = 20\Omega$$

اگر تعداد دور موثر استاتور به رتور برابر ۳ باشد، چه مقاومتی به هر فاز رتور اضافه شود تا گشتاور راه‌اندازی حداکثر شود؟

- (۱)  $1/4\Omega$  (۲)  $0.15\Omega$  (۳)  $0.5\Omega$  (۴)  $0.4\Omega$

۱۰- در یک موتور القایی سه فاز جریان راه‌اندازی تحت ولتاژ نامی ۳ برابر جریان بار کامل است. اگر لغزش بار کامل ۵٪ باشد گشتاور راه‌اندازی چند درصد گشتاور بار کامل است در صورتی که از راه‌انداز ستاره مثلث استفاده شود؟

- (۱) ۴۵٪ (۲) ۳۰٪ (۳) ۱۵٪ (۴) ۵٪



آزمون جامع (۴)


تعداد سؤالات : ۱۰

سطح آزمون : B (متوسط)

۱- ترانسفورمر تکفاز A در ولتاژ نامی ۱۱kV و فرکانس ۵۰Hz در بی باری جریان ۳/۲A و توان ۲/۴kW را جذب می کند. ترانسفورمر B از نظر تعداد دور سیم پیچ اولیه، نوع هسته و ضخامت ورقه های هسته مشابه ترانسفورمر A بوده و فقط ابعاد هسته آن  $\sqrt{2}$  برابر ترانسفورمر A است. اگر ترانسفورمر B به شبکه ۲۲kV و ۵۰Hz متصل شود جریان بی باری و تلفات هسته به ترتیب برابر کدام گزینه زیر هستند؟


- (۱) ۶/۸kW - ۴/۵A (۲) ۴/۸kW - ۴/۵A (۳) ۶/۸kW - ۶/۴A (۴) ۴/۸kW - ۶/۴A

۲- در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی نهایت و عمق هسته در همه جا یکسان فرض شود به ازاء چه مقداری از x فوران عبوری از فواصل هوایی حداکثر می شود؟

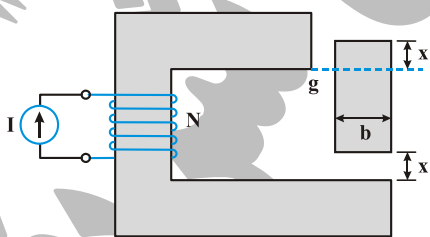

- (۱)  $\sqrt{\frac{gb}{2}}$   
 (۲)  $\frac{1}{2}\sqrt{gb}$   
 (۳)  $\sqrt{gb}$   
 (۴)  $\sqrt{2gb}$

۳- در مدار مغناطیسی شکل زیر اگر هر سه سیم بندی مشابه و دارای تعداد دور N باشند، کدام گزینه بیانگر دامنه ولتاژ القایی در سیم پیچ C است؟

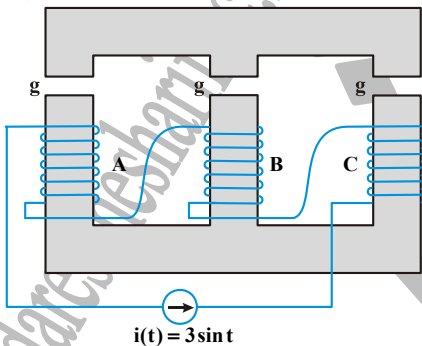

- (۱)  $\frac{4N^2}{3R_g}$   
 (۲)  $\frac{4N^2}{R_g}$   
 (۳)  $\frac{N^2}{3R_g}$   
 (۴)  $\frac{N^2}{R_g}$

۴- یک ماشین الکتریکی جریان متناوب هنگامی که با ولتاژ ۱۰۰V و فرکانس ۵۰Hz تغذیه می شود دارای تلفات فوکو و هیستریزس بترتیب ۳۰۰W و ۲۰۰W است. اگر بخواهیم در هنگام تغذیه با ولتاژ ۱۲۵V تلفات کل هسته تغییر نکند فرکانس تغذیه باید چند Hz گردد. (جهت سادگی

$P_H \sim B^2 f$  فرض شود)

- (۱) ۱۲۵ (۲) ۴۵ (۳) ۷۵ (۴) ۵۰

۵- دو ترانسفورمر ۱۰۰۰kVA و ۸۰۰kVA موجود می باشد. توان اکتیو و راکتیو در آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورمر اول به ترتیب ۶۰kW و ۸۰kVAR می باشد. می دانیم ضریب توان در آزمایش اتصال کوتاه هر دو ترانسفورمر با هم برابر است. مقاومت ترانسفورمر دوم چند پریونیت باشد تا توان ظاهری تحویلی دو ترانسفورمر به بار، با هم برابر باشد؟

- (۱) ۰/۰۷۵PU (۲) ۰/۰۳PU (۳) ۰/۰۶PU (۴) ۰/۰۴۸PU

۶- ولتاژ نسبی اتصال کوتاه در یک ترانسفورمر تک فاز ۱۰kV و  $\frac{400V}{100V}$  برابر ۱۵% است. اگر مقاومت سیم پیچ های ترانسفورمر ارجاع شده به طرف فشار ضعیف ۱۲۵/۰ باشد، تنظیم ولتاژ ترانسفورمر در ۸۰% بار نامی با ضریب توان ۰/۸ بیش از چند درصد است؟

- (۱) ۳/۳۶ (۲) ۴/۲ (۳) ۱۲ (۴) ۱۵


۷- موتور القایی سه فاز ۴ قطب،  $60\text{ Hz}$  و  $380\text{ V}$  مفروض است. نسبت گشتاور ماکزیمم موتور به گشتاور تولیدی در بار کامل برابر  $\frac{5}{3}$  است. امپدانس پراکندگی استاتور ناچیز و امپدانس پراکندگی روتور در سمت استاتور در حالت سکون برابر  $Z'_{r0} = 1 + j2\Omega$  می‌باشد. اختلاف سرعت موتور در گشتاور ماکزیمم و گشتاور نامی چقدر است؟

- (۱)  $600\text{ rpm}$  (۲)  $900\text{ rpm}$  (۳)  $1080\text{ rpm}$  (۴)  $1500\text{ rpm}$

۸- در یک موتور القایی سه فاز  $60\text{ Hz}$  سرعت بار کامل موتور برابر  $1160\text{ rpm}$  می‌باشد. اگر  $a$  را برابر سرعت میدان گردان استاتور نسبت به روتور و  $b$  را برابر سرعت استاتور نسبت به میدان گردان روتور تعریف کنیم در لغزش  $S = 0.2$  حاصل  $|a + b|$  برابر کدام گزینه خواهد بود؟

- (۱)  $1440$  (۲)  $1392$  (۳)  $960$  (۴)  $240$

۹- در مدار مغناطیسی شکل زیر سطح مقطع هسته در تمامی قسمت‌ها برابر  $10\text{ cm}^2$  است. اگر قطعه متحرک بر اثر نیروی مغناطیسی به اندازه  $1\text{ mm}$  حرکت کند، کار انجام شده در این مسیر چند ژول است؟

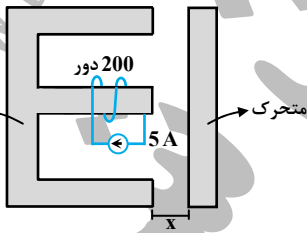

- (۱)  $3\pi$  (۲)  $\pi$  (۳)  $6\pi$  (۴)  $4\pi$

۱۰- در یک مولد DC،  $1000\text{ V}$  به قدرت  $6\text{ kW}$  از سیم‌بندی حلقوی ساده با  $320$  هادی در آرمیچر استفاده شده است اگر تعداد قطب‌های کموتاسیون در این ماشین ۴ عدد بوده و بخواهیم طوری آنها را سیم‌بندی کنیم که آمپر دور تولیدی آن‌ها  $1/5$  برابر آمپر دور آرمیچر باشند تعداد دور مورد نیاز هر قطب کموتاسیون کدام است؟


- (۱)  $25$  (۲)  $5$  (۳)  $10$  (۴)  $15$

آزمون جامع (۵)

سطح آزمون: C (سخت)

تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در مدار مغناطیسی شکل زیر ولتاژ ورودی سینوسی با فرکانس  $10^\circ \text{Hz}$  و دامنه مؤثر  $22\pi \text{V}$  است. اگر رابطه بین چگالی و شدت میدان بصورت  $\mathbf{H} = \mathbf{B} - \mathbf{0}/\mathbf{0} \delta \mathbf{B}^2$  باشد، با صرف نظر کردن از مقاومت اهمی سیم‌بندی، جریان ورودی چند میلی‌آمپر باشد تا چگالی شار حداکثر در هسته  $1/6 \text{T}$  گردد؟

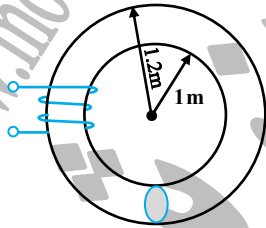

- (۱)  $110\pi^2\sqrt{2}$
- (۲)  $220\pi^2\sqrt{2}$
- (۳)  $\frac{110}{\sqrt{2}}\pi^2$
- (۴)  $\frac{220}{\sqrt{2}}\pi^2$


۲- در یک ماشین دو تحریکه دو قطب که رتور و استاتور هر دو قطب برجسته‌اند، ضرایب القاء و القاء متقابل استاتور و رتور به صورت زیر هستند:

$$L_{SS} = 0/15 + 0/2 \cos 2\theta_r, \quad L_{rr} = 0/8 + 0/3 \cos 2\theta_r, \quad L_{sr} = 0/75 \cos \theta_r$$

با فرض صفر بودن مقاومت سیم‌پیچ‌ها اگر رتور در موقعیت  $90^\circ$  بوده و از استاتور جریان سینوسی با مقدار مؤثر  $5 \text{A}$  عبور نموده و رتور اتصال کوتاه شود، گشتاور متوسط وارد بر رتور کدام است؟

- (۱)  $187/5 \text{ N.m}$
- (۲)  $43/5 \text{ N.m}$
- (۳)  $86/25 \text{ N.m}$
- (۴)  $93/75 \text{ N.m}$

۳- در اتوترانسفورمر شکل زیر  $I_1$  بر حسب آمپر کدام است؟

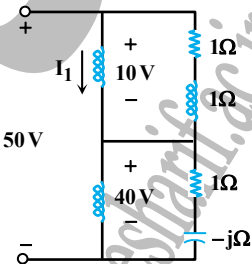

- (۱)  $12 - j5$
- (۲)  $10 + j7$
- (۳)  $12 + j5$
- (۴)  $10 - j7$

۴- دو ترانسفورمر تکفاز A و B دارای امپدانس‌های نشستی از دید ثانویه به اندازه  $Z_A = Z_B = 1 + j \text{ P.U}$  هستند اگر  $E_{rA} = 1\angle 30^\circ$  و  $E_{rB} = 1\angle 30^\circ$  باشد، جریان گردشی در اتصال موازی این دو ترانسفورمر در تغذیه بار اهمی  $1 \text{ P.U}$  کدام است؟

- (۱)  $0/17 \text{ P.U}$
- (۲)  $0/34 \text{ P.U}$
- (۳)  $0/52 \text{ P.U}$
- (۴)  $2/97 \text{ P.U}$

۵- یک ترانسفورمر تکفاز  $60 \text{ Hz}$  وقتی که به منبع  $15 \text{ V}$  و  $60 \text{ Hz}$  متصل می‌شود جریان اتصال کوتاه  $3 \text{ A}$  را در ضریب قدرت  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  پس‌فاز می‌کشد. هنگامی که همین ترانسفورمر توسط منبع  $15 \text{ V}$  و  $20 \text{ Hz}$  تغذیه می‌شود جریان اتصال کوتاه آن چقدر می‌شود؟

- (۱)  $30$
- (۲)  $22/5$
- (۳)  $37/5$
- (۴)  $41/25$

۶- مقاومت آرمیچر و میدان یک موتور تحریک سری  $250 \text{ V}$  بترتیب  $4\Omega$  و  $1\Omega$  و گشتاور مورد نیاز بار با توان دوم سرعت متناسب است. اگر موتور در بار نامی با سرعت  $1000 \text{ rpm}$  و جریان  $5 \text{ A}$  در حال کار باشد، چه مقاومتی با آرمیچر سری شود تا سرعت موتور به  $500 \text{ rpm}$  کاهش یابد؟

- (۱)  $14/5 \Omega$
- (۲)  $7/25 \Omega$
- (۳)  $3/25 \Omega$
- (۴)  $1/5 \Omega$

۷- در یک موتور DC شنت  $300 \text{ V}$  جریان بی‌باری آرمیچر تحت ولتاژ نامی  $1 \text{ A}$  و سرعت بی‌باری  $1200 \text{ rpm}$  است. اگر مقاومت آرمیچر  $0/5 \Omega$  و تحریک  $15 \Omega$  و جریان بار کامل تحت ولتاژ نامی  $5 \text{ A}$  بوده و بر اثر عکس‌العمل آرمیچر  $10\%$  شار کاهش یابد سرعت موتور در بار کامل چقدر تغییر می‌کند؟

- (۱)  $43 \text{ rpm}$  افزایش
- (۲)  $43 \text{ rpm}$  کاهش
- (۳)  $86 \text{ rpm}$  افزایش
- (۴)  $86 \text{ rpm}$  کاهش

۸- در یک موتور القایی  $50\text{ Hz}$  تلفات مسی استاتور برابر تلفات ثابت ماشین است. اگر تلفات مسی رتور نصف تلفات مسی استاتور باشد، در راندمان  $80\%$  لغزش چند درصد است؟ (تلفات مکانیکی برابر تلفات آهنی فرض شود).

- (۱)  $0/35$  (۲)  $0/7$  (۳)  $0/28$  (۴)  $0/56$

۹- یک موتور القایی وقتی با  $50\%$  ولتاژ نامی خود تغذیه می‌شود، جریان راه‌اندازی  $4\text{ P.U}$  و گشتاور راه‌اندازی  $5\text{ P.U}$  دارد. اگر با یک اتوترانسفورمر، جریان راه‌اندازی موتور به  $2\text{ P.U}$  محدود شود، گشتاور راه‌انداز چند  $\text{P.U}$  می‌شود؟

- (۱)  $1/5$  (۲)  $2$  (۳)  $1/25$  (۴)  $3/125$

۱۰- یک ماشین القایی سه فاز  $50\text{ Hz}$  با ولتاژ  $150\sqrt{3}\text{ V}$  و  $4$  قطب با اتصال ستاره دارای مشخصات زیر است:

$$R_r = 0/1 \frac{\Omega}{\text{ph}} \quad X_{ro} = 0 \quad \frac{N_s}{N_r} = 3$$

اگر ولتاژ القایی در هر فاز رتور برابر  $5$  ولت باشد، گشتاور خروجی چند  $\text{N.m}$  است؟

- (۱)  $\frac{600}{\pi}$  (۲)  $\frac{450}{\pi}$  (۳)  $\frac{300}{\pi}$  (۴)  $\frac{150}{\pi}$

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir

www.modaresanesharif.ac.ir


مدرس‌ان شریف

آزمون جامع (۶)

سطح آزمون: C (سخت)

تعداد سؤالات: ۱۰

۱- در مدار مغناطیسی شکل زیر ضریب نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت فرض شده و سطح مقطع آن در همه جا برابر  $\frac{\pi}{2} \text{m}^2$  است. اگر از مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها صرف نظر شود نسبت جریان عبوری از سیم‌پیچ  $N_1$  دوری در حالتی که کلید در وضعیت (۱) است به حالتی که کلید در وضعیت (۲) است چقدر می‌باشد؟ (در حالت (۲) مقدار مؤثر جریان مد نظر است)

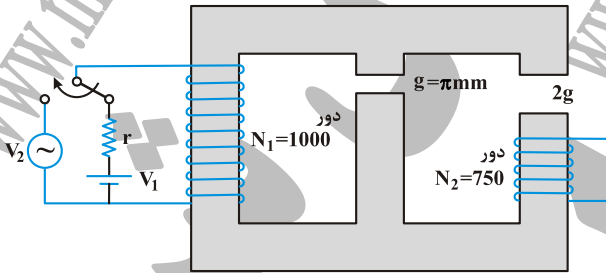

$V_1 = 5 \text{V}$

$V_2 = 5\sqrt{2} \sin \Delta t$

$r = 0.5 \Omega$

(۱) ۰/۸

(۲) ۱/۲۵

(۳) ۲

(۴) ۰/۵

۲- یک ترانسفورمر  $\frac{250}{100}$  موجود است. از این ترانسفورمر یک بار به صورت اتوترانسفورمر  $\frac{350}{100}$  و بار دیگر به صورت ترانسفورمر  $\frac{250}{100}$  استفاده می‌شود. در هر حالت سمت  $100 \text{V}$  اتصال کوتاه شده و سمت دیگر با ولتاژ یکسان تغذیه می‌شود. نسبت تلفات مس اتوترانسفورمر به ترانسفورمر و نسبت جریان فشار ضعیف اتوترانسفورمر به ترانسفورمر چقدر خواهد بود؟

(۴)  $1/4 - 1/96$

(۳)  $1/96 - 1/96$

(۲)  $1/4 - 1$

(۱)  $1/96 - 1/96$

۳- ترانسفورمر  $10 \text{kVA}$ ،  $\frac{400 \text{V}}{220 \text{V}}$  و  $60 \text{Hz}$  مفروض است. در  $5\%$  بار نامی ترانسفورمر، تلفات هسته برابر  $28 \text{W}$  و تلفات مسی برابر  $15 \text{W}$  می‌باشد. اگر ترانسفورمر بار نامی بار ضریب توان  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  پیش فاز را تغذیه کند. تنظیم ولتاژ آن برابر صفر خواهد بود. حداکثر تنظیم ولتاژ این ترانسفورمر در  $75\%$  بار نامی چند درصد است؟

(۴) ۱۸

(۳) ۵

(۲) ۱۲

(۱) ۹

۴- یک اتوترانسفورمر  $\frac{2200 \text{V}}{220 \text{V}}$  و  $10 \text{kVA}$  توان اکتیو  $8/8 \text{kW}$  را در ولتاژ  $220 \text{V}$  ولت و جریان  $5 \text{A}$  به بار پس‌فاز منتقل می‌کنند. با فرض ایده‌آل بودن اتوترانسفورمر، جریان سیم‌پیچ ثانویه چقدر است؟

(۴)  $44 - j33$

(۳)  $4 - j3$

(۲)  $36 - j27$

(۱)  $40 - j30$

۵- یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب  $50 \text{Hz}$  مفروض است. توان ناخالص تولیدی این موتور  $2 \text{kW}$  و بازده آن  $87/5\%$  درصد می‌باشد. تلفات مکانیکی  $75 \text{W}$  بوده و تلفات آهن  $500 \text{W}$  بوده و تلفات مسی استاتور نصف تلفات مسی روتور است. گشتاور ناخالص تولیدی موتور در این حالت چقدر است؟

(۴)  $\frac{400}{\pi} \text{N.m}$

(۳)  $\frac{408}{\pi} \text{N.m}$

(۲)  $\frac{430}{\pi} \text{N.m}$

(۱)  $\frac{420}{\pi} \text{N.m}$

۶- یک موتور القایی سه فاز  $60 \text{Hz}$  با سرعت  $1600 \text{rpm}$  و بار نامی در حال چرخش است. به منظور ترمز کردن موتور جای دو فاز آن را عوض می‌کنیم. نسبت اندازه‌ی گشتاور در ابتدای لحظه‌ی ترمزگیری به اندازه‌ی گشتاور حالت اول چقدر است؟ (از امپدانس استاتور و راکتانس روتور صرف نظر می‌شود).

(۴)  $\frac{1}{8}$

(۳) ۸

(۲)  $\frac{1}{17}$

(۱) ۱۷

۷- جریان راه‌اندازی یک موتور القایی ۴ قطب  $50\text{ Hz}$ ، پنج برابر جریان بار کامل آن است و سرعت نامی آن  $1450\text{ rpm}$  است. جهت محدود کردن جریان راه‌اندازی موتور (جریان سیم‌پیچ‌های موتور) به ۲ برابر جریان نامی آن، از یک اتوترانسفورمر استفاده می‌شود. در این حالت نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور بار کامل موتور چقدر است؟

- (۱)  $0/333$  (۲)  $0/133$  (۳)  $0/213$  (۴)  $0/16$


۸- در یک سیستم مغناطیسی دو تحریکه اندوکتانس خودی و متقابل سیم‌بندی‌ها بترتیب  $L_{11} = L_{22} = 1\text{ H}$  و  $L_{12} = L_{21} = \frac{1}{2} \cos \theta$  می‌باشد اگر دو سیم‌بندی بطور موازی به ولتاژ  $V(t) = 100 \sin 20t$  وصل شوند گشتاور متوسط سیستم به ازاء  $\theta = 60^\circ$  برابر است با:

- (۱)  $95\text{ N.m}$  (۲)  $0/07\text{ N.m}$  (۳)  $35\text{ N.m}$  (۴)  $14\text{ N.m}$

۹- یک مولد کمپوند در بی‌باری ولتاژی برابر  $250\text{ V}$  دارد و در بار نامی  $100\text{ A}$  ولتاژ  $256\text{ V}$  را در خروجی قرار می‌دهد. اگر مقاومت آرمیچر  $0/1\ \Omega$  و عکس‌العمل آرمیچر  $10\%$  فوران بی‌باری را خنثی کند، در سرعت ثابت درصد سهم سیم‌بندی تحریک سری در ایجاد فلو نسبت به بی‌باری کدام است؟

- (۱)  $14\%$  (۲)  $19/4\%$  (۳)  $12/5\%$  (۴)  $10\%$

۱۰- در مولد DC شکل زیر تعداد دور سیم بندی شنت و سری بترتیب  $2000$  و  $10$  دور است در بی‌باری ولتاژ خروجی  $200\text{ V}$  است. اگر در بار کامل  $1988$  ولتاژ خروجی  $220\text{ V}$  و نیروی محرکه مغناطیسی لازم  $1/5$  برابر حالت بی‌باری باشد، مقاومت منحرف کننده جریان در حالت بارداری چند اهم باید باشد؟

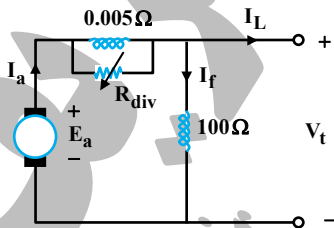

- (۱)  $0/01$

- (۲)  $0/02$

- (۳)  $0/03$

- (۴)  $0/04$