




مدرسان شریف

فصل اول

« فرم دادن قطعات بدون براده برداری »

روش‌هایی که تغییر فرم قطعات را بدون عملیات براده برداری امکان پذیر می‌کنند، تغییر فرم بدون براده برداری نام داشته و از آنها می‌توان قیچی کاری، سوراخکاری با سمبه، خمکاری، صاف کاری، کوره کاری، آهنگری و ریختگری و را نام برد. بدلیل عدم دور ریز و وجود سرعت عمل، استفاده از این روش‌ها در تغییر فرم قطعات، از نظر اقتصادی مناسب‌تر می‌باشند ولی سطح کار در مقایسه با عملیات براده برداری صاف نبوده و در صورت لزوم بایستی آن را بوسیله عملیات دیگری تکمیل نمود.

قیچی کاری

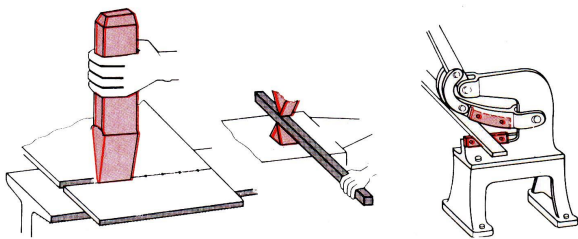


بوسیله قیچی کاری می‌توان انواع ورق‌ها، میله‌ها و شمش‌ها را برید. عمل برش بوسیله قیچی را می‌توان به جداکردن با قلم دستی تشبیه کرد با این تفاوت که در اینجا، بجای قلم تیغه‌های قیچی که در طرفین قطعه کار قرار گرفته و بوسیله نیروی دست یا ماشین از کنار هم عبور داده می‌شوند، عمل برش را انجام می‌دهد.

اصول قیچی کاری


هنگام برش با قیچی، لبه تیغه‌ها که فرم گوه را دارند از دو جهت مخالف سعی می‌کنند در قطعه کار نفوذ کرده و لایه‌های روئی را در دو طرف به هم بفشارند. با افزایش نیرو، تیغه‌ها عمل برش را شروع کرده و سعی در خنثی کردن مقاومت برش قطعه کار می‌کنند. این عمل تا بدانجا ادامه می‌یابد که قطعه کار مقاومت خود را در مقابل نیروی تیغه‌ها (گوه‌ها) از دست داده و عمل قیچی کاری با شکستن باقی مانده سطح، تکمیل می‌گردد. به این ترتیب عمل قیچی کاری در سه مرحله نفوذ، برش و شکستن انجام می‌گیرد.

ضخامت مرحله برش به جنس قطعه کار بستگی داشته و مقدار آن در قسمت بالا بیشتر و در پایین کمتر است (مرحله برش فقط در حدود ۰/۴ تا ۰/۸ ضخامت کار را شامل می‌شود)

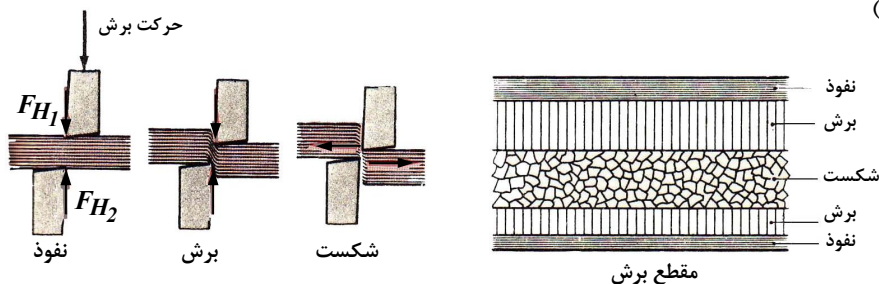

زوایای تیغه‌های قیچی


به منظور نفوذ تیغه‌های قیچی در قطعه کار و بدست آوردن سطح برش تمیز، بایستی تیغه‌ها زوایای لازم جهت برش را دارا باشند، این زوایا بصورت شکل مقابل می‌باشند:

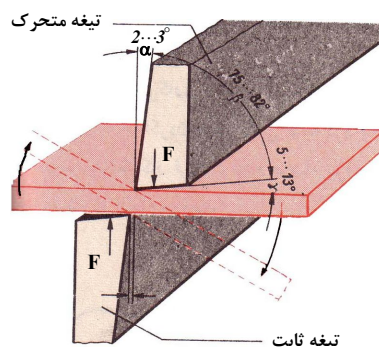


- α : زاویه آزاد
- β : زاویه گوه
- γ : زاویه نفوذ یا براده
- F : نیروی برش
- S : مقدار لقی بین دو تیغه

لقی بین تیغه‌ها


به منظور جلوگیری از گیرکردن تیغه‌ها و از بین بردن اصطکاک در هنگام برش، بین دو تیغه قیچی مقداری لقی S در نظر گرفته می‌شود که مقدار آن به ضخامت و جنس قطعه کار بستگی دارد. مقدار لقی را معمولاً در حدود $0.5/0$ ضخامت قطعه کار در نظر می‌گیرند. در صورتی که مقدار لقی تیغه‌ها بیشتر از اندازه مجاز انتخاب شود سطح برش ناصاف و دارای پلیسه خواهد بود. در بریدن ورق‌های نازک این امر باعث گیرکردن قطعه کار بین تیغه‌های قیچی خواهد شد و در صورتی که مقدار لقی کمتر از حد مجاز باشد در اثر اصطکاک، تیغه‌ها به هم گیر کرده و عمل برش براحتی انجام نمی‌گیرد.

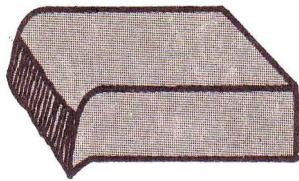


لبه برش صاف نبوده و پلیسه دارد

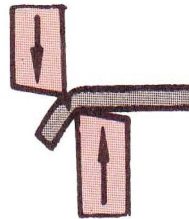


ورق‌های نازک خم می‌شوند

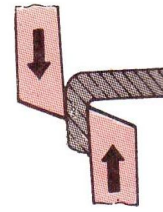

مقدار لقی خیلی زیاد

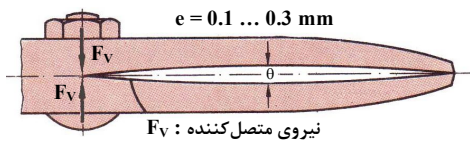نیروی متصل‌کننده: F_v

در قیچی‌های دستی که به منظور بریدن ورق‌های نازک تا ضخامت ۱ میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرند لقی وجود نداشته و بجای آن تیغه‌ها را کمی قوس می‌دهند تا حالت فنری پیدا کرده و فقط در محل برش بصورت نقطه‌ای با هم تماس پیدا کنند.

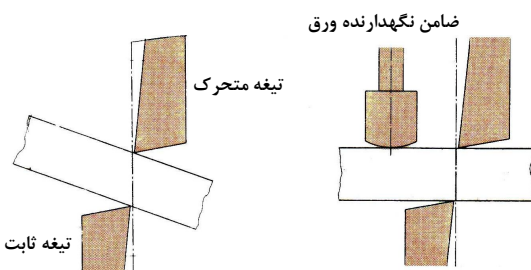


ضامن نگهدارنده ورق

تیغه متحرک


تیغه ثابت

چون نیروهای وارده از تیغه‌ها به قطعه کار در یک امتداد نبوده و هم چنین بدلیل وجود لقی بین تیغه‌ها، قطعه کار در ضمن برش منحرف شده و تمایل پیدا می‌کند، این عمل می‌تواند علاوه بر خم شدن قطعه کار و جلوگیری از برش، به تیغه‌ها نیز لطمه وارد کند، لذا بایستی به نحوی از این تمایل جلوگیری شود. در قیچی کاری دستی می‌توان بوسیله دست از این انحراف جلوگیری کرد و در قیچی‌های اهرمی و یا ماشینی از یک ضامن نگهدارنده برای این منظور بهره گرفت.

در قیچی‌ها برای تقلیل نیروی لازم جهت بریدن قطعات، تدابیری به کار می‌برند که سطح برش را تقلیل داده و عمل بریدن به تدریج انجام شود. برای این منظور امتداد تیغه‌ها را نسبت به هم موازی در نظر گرفته بلکه بین آنها زاویه ای در حدود ۹ تا ۱۵ درجه انتخاب می‌کنند.

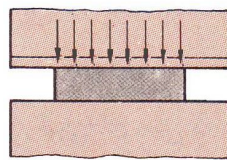

برش موازی

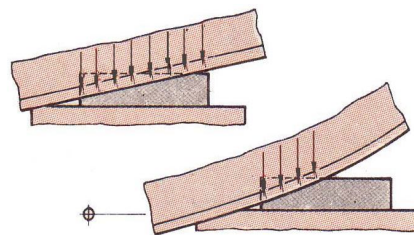

برش تدریجی

مثال ۱: گزینه نادرست در مورد لقی بین تیغه‌های قیچی کدام است؟


- ۱) لقی بین تیغه‌های قیچی بستگی به جنس قطعه کار دارد.
- ۲) لقی بین تیغه‌های قیچی بستگی به ضخامت قطعه کار دارد.
- ۳) لقی بین تیغه‌های قیچی در حدود $0.4/0$ ضخامت قطعه کار می‌باشد.
- ۴) لقی بین تیغه‌های قیچی به منظور جلوگیری از اصطکاک در هنگام بریدن است.

پاسخ: گزینه «۳» مقدار لقی بین تیغه‌های قیچی در حدود $0.5/0$ ضخامت قطعه کار می‌باشد.

* قیچی‌ها برحسب نوع و مورد استفاده‌شان در انواع مختلفی ساخته شده‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

(۱) قیچی‌های دستی

بوسیله قیچی‌های دستی ورق‌هایی که ضخامت آنها تا ۱/۵ میلی‌متر می‌باشند را می‌توان برید. در انواع این قیچی‌ها هر دو تیغه حول یک نقطه مشترک (محور دوران) حرکت می‌کنند. در ساختمان قیچی‌های دستی برای تأمین نیروی برش و سهولت عمل قیچی‌کاری از قانون اهرم‌ها استفاده شده است. بنابراین می‌توان گفت که هر چه دسته قیچی بلندتر و نقطه برش به محور دوران نزدیک‌تر باشد عمل برش با نیروی کمتری انجام می‌گیرد.

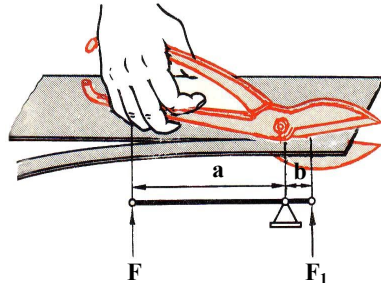

$F = \text{نیروی کارگر}$



$F_1 = \text{نیروی مقاوم قیچی (نیروی برش)}$

$a = \text{بازوی کارگر}$

$b = \text{بازوی ایستادگی}$


$F \times a = F_1 \times b$

از قانون فوق هم چنین نتیجه می‌شود که هر چه لبه‌های قیچی را از هم بیشتر باز کنیم چون نقطه برش به مرکز دوران نزدیک‌تر می‌شود عمل برش با نیروی کمتری انجام خواهد شد ولی در عمل مشاهده می‌شود که در صورت باز بودن بیش از حد دهانه قیچی، قطعه کار بسمت جلو رانده شده و در زاویه معینی که بنام **زاویه برش قیچی** معروف است، شروع به بریدن می‌کند. مقدار این زاویه در قیچی‌های دستی حدود ۱۵° می‌باشد.

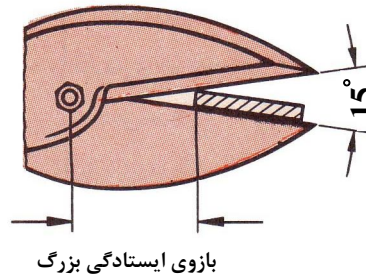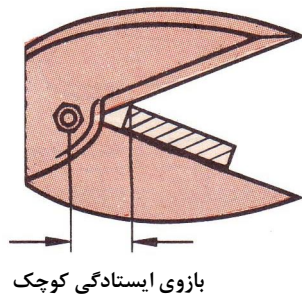

* قیچی‌های دستی را بر حسب نوع کار به فرم‌های مختلف در دو گروه اصلی **چپ‌بُر** و **راست‌بُر** می‌سازند.



برای تشخیص راست و یا چپ بُر بودن قیچی، معمولاً به این ترتیب عمل می‌شود که ابتدا قیچی را از پهلو به نحوی در مقابل دید قرار می‌دهند که نوک آن به سمت چپ باشد. حال اگر پخ لبه برنده تیغه بالایی قابل رویت بود آن را قیچی **راست‌بُر** و چنانچه پخ لبه برنده تیغه پایینی در معرض دید باشد قیچی را **چپ‌بُر** می‌نامند. در هنگام استفاده از این قیچی‌ها بایستی توجه داشت که در هنگام برش با قیچی‌های راست‌بُر، قطعه کار باید در سمت راست و در قیچی‌های چپ‌بُر در سمت چپ قیچی قرارگیرد. به این ترتیب تغییر فرم در قطعه جداشده (دور ریز) ایجاد گردیده و لبه قطعه کار سالم باقی می‌ماند.

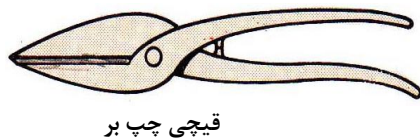

قیچی چپ بر



قیچی راست بر

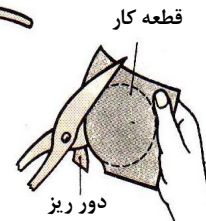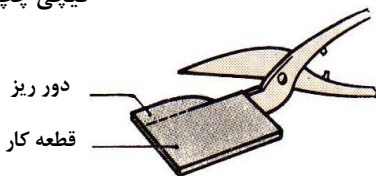

مثال ۲: مقدار زاویه برش قیچی‌های دستی چند درجه است؟

۵° (۴)

۱۵° (۳)

۲۰° (۲)

۲۵° (۱)

پاسخ: گزینه «۳» زاویه برش قیچی‌های دستی در حدود ۱۵° می‌باشد.



«در جدول زیر پاره‌ای از قیچی‌های دستی را به‌همراه مورد استفاده‌شان ملاحظه می‌کنید.»

نام قیچی	شکل	مورد استفاده
مستقیم		برای برشهای مستقیم و قوس داری که طول کوتاهی دارند
طویل بُر		برای برشهای مستقیم و طویل
زاویه دار (کج)		برای ایجاد برش در محل‌های زاویه‌داری که با قیچی مستقیم بریده نمی‌شوند.
فرم بُر		برای برشهای فرم دار
سوراخ بُر		برای برشهای داخلی مستقیم و فرم دار
لوله بُر		برای قطع کردن و ایجاد برش در لوله‌های نازک

کدام مثال ۳: تفاوت کار با قیچی‌های راست بُر و چپ بُر دستی کدام است؟

- (۱) زاویه برش قیچی‌های چپ بُر بیشتر از راست بُر است.
- (۲) زاویه برش قیچی‌های راست بُر بیشتر از چپ بُر است.
- (۳) در قیچی راست بُر قطعه اصلی در سمت چپ قرار می‌گیرد و در چپ بُر در سمت راست قیچی.
- (۴) در قیچی‌های راست بُر قطعه اصلی در سمت راست قیچی قرار می‌گیرد و در چپ بُر در سمت چپ قیچی.


پاسخ: گزینه «۴» در هنگام برش با قیچی‌های راست بُر، قطعه کار باید در سمت راست و در قیچی‌های چپ بُر در سمت چپ قیچی قرار گیرد.

۲) قیچی ساده اهرمی

در مقایسه با قیچی‌های دستی که در آنها هر دو تیغه متحرک می‌باشند، قیچی‌های اهرمی دارای یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک هستند. معمولاً تیغه ثابت در پائین قرار داشته و از آن بعنوان تکیه‌گاه کار نیز استفاده می‌شود. تیغه متحرک که در بالا قرار دارد از طریق یک اهرم دویل عمل برش را انجام می‌دهد. طول تیغه‌های این قیچی‌ها معمولاً تا حدود ۳۰۰ میلی‌متر بوده و برای بریدن قطعاتی که ضخامت آنها تا ۵ میلی‌متر می‌باشند بکار می‌روند.

در کنار بدنه قیچی ضامن نگهدارنده قابل تنظیمی در نظر گرفته‌اند که وظیفه افقی نگهداشتن قطعه کار را به‌عهده دارد.


با این قیچی‌ها فقط می‌توان ورق‌ها و قطعات تخت را برید و از آنها نمی‌توان برای بریدن مفتول‌ها و شمش‌های فرم‌دار استفاده کرد زیرا این عمل به تیغه‌های آن صدمه وارد می‌کند.

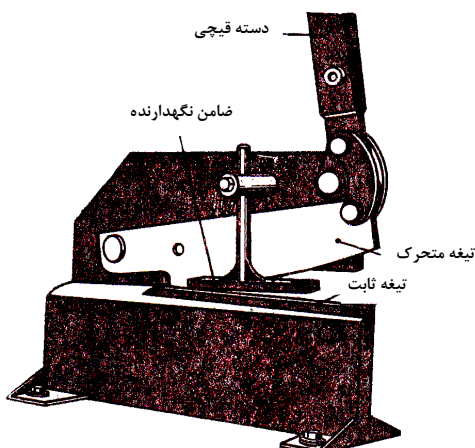

۳) قیچی مرکب اهرمی

اساس کار این قیچی‌ها مشابه قیچی‌های فوق بوده با این فرق که در آنها تیغه‌های دیگری جهت بریدن مفتول‌ها و شمش‌های فرم‌دار مانند چهارگوش، نبشی، سه‌پری و در نظر گرفته شده است. این قیچی‌ها می‌توانند قطعات ضخیم‌تر از ۵ میلیمتر را نیز ببرند. معمولاً در روی بدنه آنها اندازه مجاز برش را براساس فرم و جنس قطعه‌کار مشخص می‌کنند.

برای تأمین نیروی برش در این قیچی‌ها، علاوه بر اهرم، از چرخ دنده نیز استفاده شده و علاوه بر ضامن نگهدارنده قطعه‌کار، دارای ضامن دیگری جهت جلوگیری از افتادن ناگهانی دسته قیچی نیز می‌باشند.

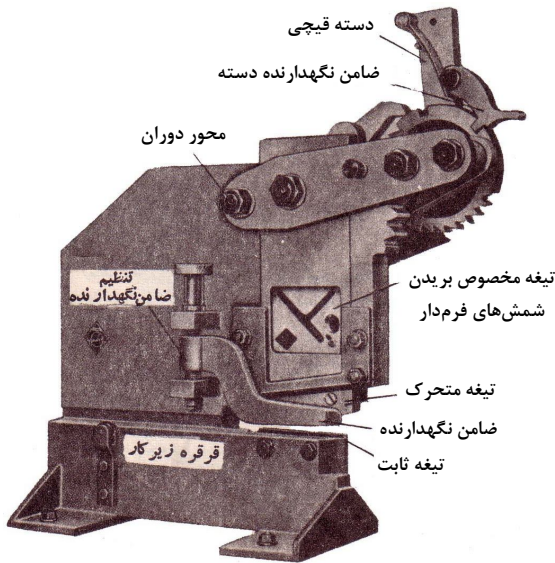


۴) قیچی نیبلر

این قیچی‌ها که بنام قیچی‌های ارتعاشی نیز معروفند بوسیله برق و یا هوای فشرده کار می‌کنند.

روش کار این قیچی‌ها به این ترتیب است که یکی از تیغه‌ها (معمولاً تیغه بالائی) بطور مداوم بسمت بالا و پائین حرکت کرده (۱۰۰۰ بار در دقیقه) و با عبور از کنار تیغه ثابت عمل برش را انجام می‌دهد.


* با این قیچی‌ها، ورق‌های فلزی را به فرم مستقیم و یا منحنی می‌توان برید.

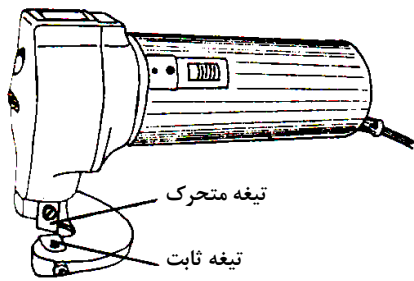

۵) قیچی اهرمی ورق‌بر

این قیچی‌ها معمولاً برای بریدن ورق‌های نازک تا ضخامت ۲ میلیمتر و طول برش یک متر ساخته می‌شوند.

در این قیچی‌ها تیغه ثابت که در پائین قرار دارد به لبه میز متصل بوده و تیغه متحرک مستقیماً روی اهرم یکطرفه‌ای سوار شده است. برای اینکه زاویه برش در تمام طول تیغه یکسان باقی بماند معمولاً تیغه متحرک را قوسدار می‌سازند. در طرف دیگر اهرم وزنه تعادلی وجود دارد که حرکت اهرم را آسان‌تر می‌کند. در طرف مقابل میز این قیچی‌ها شابلونی وجود دارد که می‌توان در سری کاری آنرا تنظیم کرده و با تکیه دادن ورق به آن، بدون خط‌کشی، قطعات مشابه را برید. ضامن نگهدارنده در این قیچی‌ها به نحوی ساخته شده است که بتواند در تمام طول برش از انحراف ورق جلوگیری نماید.

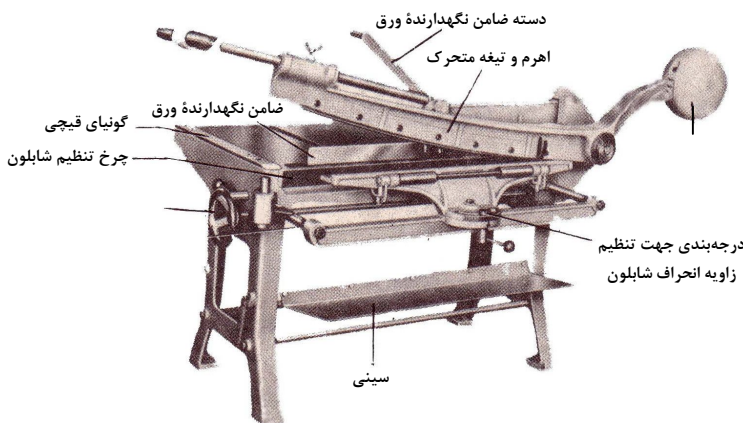

مثال ۴: قیچی نیبلر چیست؟

- ۱) قیچی مخصوص بریدن صفحات نازک با طول برش ۱ متر است.
- ۲) قیچی مخصوص است برای بریدن ورق‌های با ضخامت تا ۵ میلی‌متر.
- ۳) قیچی ارتعاشی است با محرک الکتریکی یا پنوماتیکی برای بریدن ورق‌ها بطور مستقیم و فرمی.
- ۴) قیچی مخصوص است که می‌تواند علاوه بر برش صفحات با ضخامت بیش‌تر از ۵ میلی‌متر، چهارگوش، نبشی، سه‌پری و میل‌گرد را نیز برید.


پاسخ: گزینه «۳» قیچی نیبلر که بنام قیچی ارتعاشی معروف است برای بریدن ورق‌های فلزی به فرم مستقیم و یا منحنی بکار می‌رود.



سوراخکاری بوسیله سمبه‌ها


سوراخکاری بوسیله سمبه‌ها نیز یکی از روشهای تغییر فرم بدون براده برداری بوده و عمل سوراخکاری در اثر عبور سمبه از داخل قطعه کار انجام می‌گیرد. قسمت جدا شده بصورت یک تکه بوده و در بعضی از مواقع از آن نیز می‌توان استفاده کرد.

این روش در مقایسه با مته کاری دارای سرعت عمل زیادتر بوده و می‌توان فرم سوراخ را به شکل دلخواه (گرد یا گوشه‌دار) ایجاد نمود. ولی از معایب آن می‌توان ناصافی سطح سوراخ، پلیسه‌دار بودن و عدم دقت زیاد را نام برد. با این روش امکان سوراخکاری قطعات با ضخامت نسبتاً کم بوجود می‌آید.

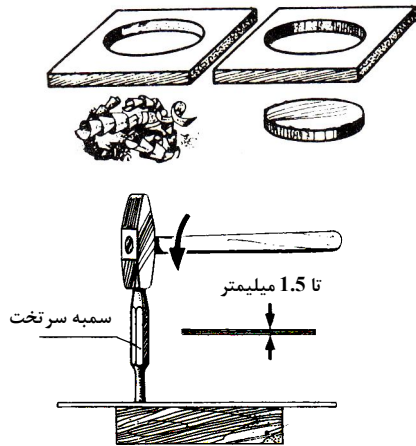


ورق‌های نازک را می‌توان به کمک سمبه سر تخت و ضربات چکش در شرایطی که در زیر آن یک قطعه چوب سخت و یا سرب، بنام زیرکاری قرار داده شده، سوراخ نمود.

برای ایجاد سوراخهای تمیز با لبه‌های صاف‌تر و همچنین سوراخکاری قطعاتی که ضخامت آنها بیشتر باشد، می‌توان از سمبه به همراه زیرکاری سوراخکاری بنام ماتریس استفاده نمود. ماتریس را معمولاً هم جنس با سمبه انتخاب کرده و سوراخ آن بایستی به فرم پیشانی سمبه بوده و لقی مجازی مشابه قیچی کاری بایستی بین آنها وجود داشته باشد. برای تأمین نیروی لازم جهت سوراخکاری، می‌توان از پرس‌های دستی اهرمی و یا پیچی و در مواردی که سرعت عمل و نیروی بیشتری لازم باشد از پرس‌های ماشینی لنگی و یا هیدرولیکی نیز استفاده نمود.

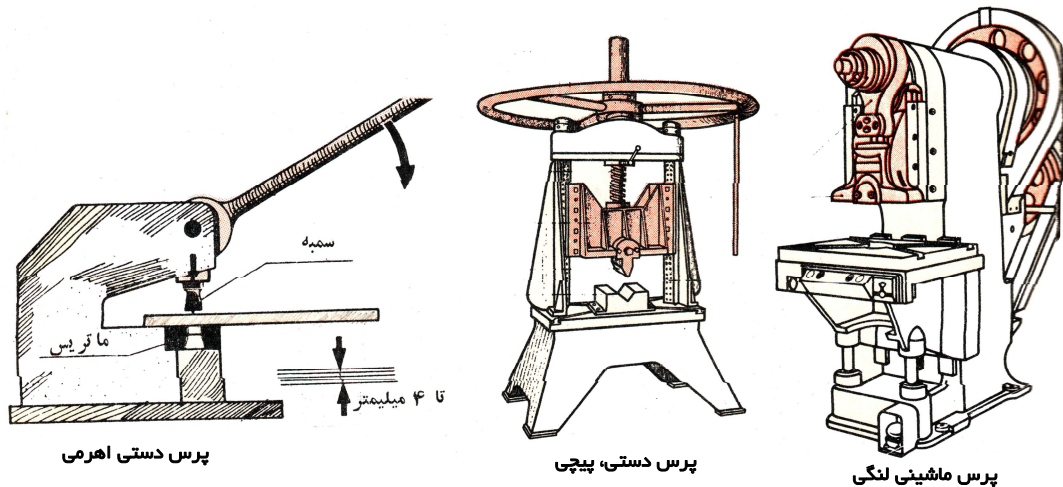


اصول سوراخکاری با سمبه و ماتریس را می‌توان به قیچی‌کردن در محیط بسته‌ای تشبیه کرد که در آن معمولاً سمبه نقش تیغه متحرک و ماتریس وظیفه تیغه ثابت را بعهده دارد. در هنگام فرورفتن سمبه به داخل کار، لبه‌های برش تحت تأثیر نیروی سمبه قرار گرفته و با تغییر فرمی که در امتداد خط برش ایجاد می‌شود، مشابه قیچی کاری فرم سوراخ را بوجود می‌آورد.

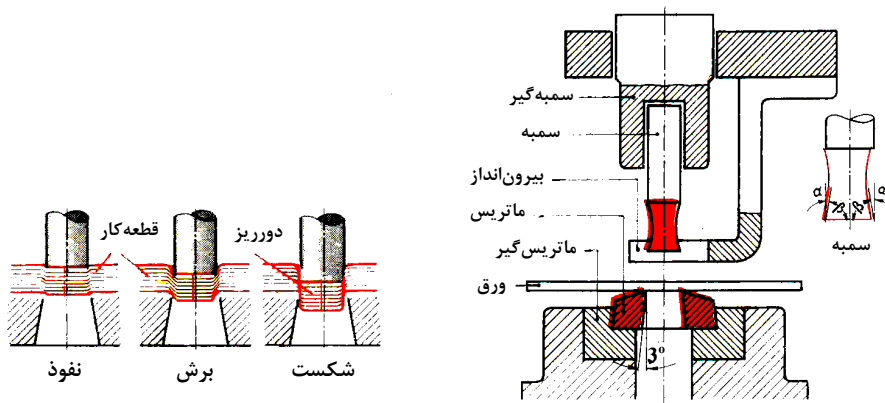


سمبه‌های سر تخت را از فولادهای افزایش‌ساز به این ترتیب می‌سازند که قسمت برنده آنها را ابتدا بوسیله کوره‌کاری فرم داده و پس از براده برداری به اندازه مورد لزوم آنها را سخت می‌کنند. عمل برش بوسیله لبه‌های تیز پیشانی سمبه انجام می‌شود. قسمت بالایی پیشانی سمبه‌ها را برای تأمین زاویه آزاد کمی کوچکتر انتخاب کرده و بدین وسیله زاویه گوه را نیز ایجاد می‌کنند.

از این سمبه‌ها برای سوراخ‌کاری ورق‌های فلزی نازک تا ضخامت ۱/۵ میلیمتر، بشرطی که جنس آنها از جنس سمبه نرم‌تر باشد می‌توان استفاده کرد. برای سوراخ‌کردن قطعات نرم‌تر مانند چرم، مقوا و لاستیک از سمبه‌هایی بنام **سمبه سوراخ‌کن** استفاده می‌شود. لبه برنده این سمبه‌ها محصور بین سوراخ داخلی و مخروط خارجی بوده و بدین طریق زاویه گوه آنها تأمین می‌شود. مقدار زاویه گوه در این سمبه‌ها معمولاً از ۲۵ تا ۳۵ درجه انتخاب می‌شود. در قسمت بالای لبه برنده محلی برای خارج شدن قسمت‌های بریده شده وجود دارد.

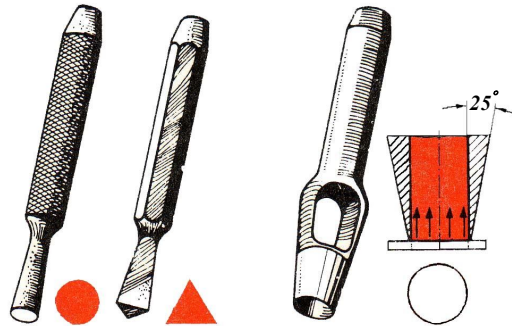

برای ایجاد سوراخ‌های نسبتاً کوچک، در مواردی که فاصله مرکز سوراخ با لبه قطعه کار کم باشد، می‌توان از انبرهای سوراخکاری که بنام **منگنه** نیز معروفند استفاده نمود. این منگنه‌ها را به فرمهای گوناگونی می‌سازند ولی از نوع ساختمان و ضخامت بازوهای آنها و همچنین نوع اهرم‌بندی، می‌توان پی برد که برای سوراخکاری فلزات در نظر گرفته شده‌اند و یا بایستی از آنها برای سوراخکاری قطعات نرم‌تر مانند چرم، مقوا و پلاستیک استفاده نمود.

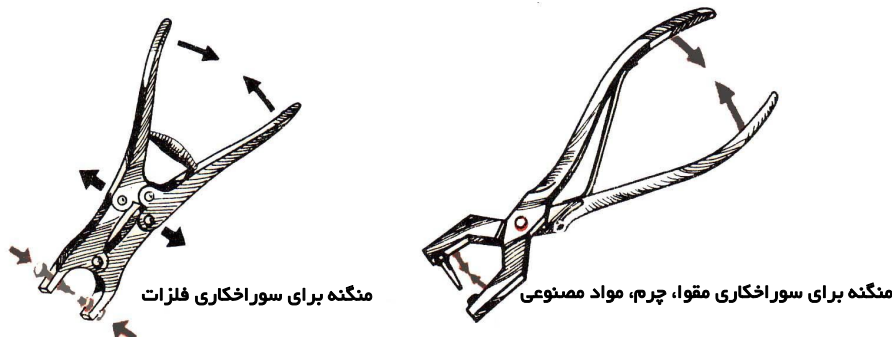

کلمه مثال ۵: سنجه سوراخ‌کن چیست؟

- ۱) ابزاری است برای سوراخ‌کردن قطعات نرم
- ۲) ابزاری است برای سنجه زدن مرکز سوراخ‌ها
- ۳) وسیله‌ای است برای سوراخ‌کردن لبه قطعات نازک
- ۴) وسیله‌ای است برای ایجاد سوراخ‌های کوچک روی ورق‌های فولادی

پاسخ: گزینه «۱» برای سوراخ‌کردن قطعات نرم مانند چرم، مقوا و لاستیک از سنجه‌هایی بنام سنجه سوراخ‌کن استفاده می‌شود.

کلمه مثال ۶: کدام یک از جملات زیر نادرست است؟


- ۱) سرعت عمل سنجه کاری بیشتر از مته کاری است.
- ۲) به کمک سنجه می‌توان قطعات با ضخامت کم را سوراخ کرد.
- ۳) سوراخ ایجاد شده بوسیله سنجه از سوراخ ایجاد شده توسط مته دقیق‌تر است.
- ۴) سوراخ ایجاد شده توسط مته از سوراخ ایجاد شده بوسیله سنجه دقیق‌تر است.

پاسخ: گزینه «۳» از معایب سنجه کاری نسبت به مته کاری می‌توان ناصافی سطح سوراخ، پلیسه دار بودن سوراخ و عدم دقت زیاد را نام برد.



خمکاری

خمکاری یکی از روشهای تغییر فرم بدون براده برداری بوده و با این روش می‌توان قطعات قابل انعطاف را بصورت سرد و یا گرم تغییر فرم داد. خمکاری از ساده‌ترین عملیات فرم دهی است که می‌تواند بدون قالب هم انجام شود. بنابراین عملیات فرم دهی را، حتی‌الامکان به سمت خمکاری ورق سوق می‌دهند. اشکال زیر نمونه‌هایی از قطعاتی را که بوسیله خمکاری تغییر فرم یافته‌اند نشان می‌دهد.

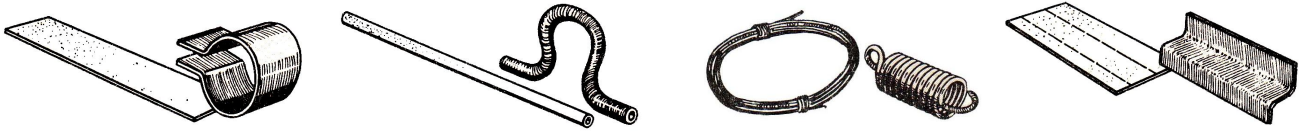

توجه: قابلیت خمکاری فولادهای غیرآلیاژی بستگی به مقدار درصد کربن آنها دارد. هر چه مقدار کربن در آنها زیادتر باشد، قابلیت خمکاری آنها کمتر است. فولادهای آلیاژی که تا ۱/۲ درصد کربن داشته باشند، در حالت سرد قابل خمکاری بوده و در غیر این صورت بایستی آنها را در حالت گرم خمکاری نمود.



اغلب فلزات غیر آهنی و آلیاژهای آنها را می‌توان در حالت سرد خمکاری نمود، ولی پاره‌ای از آنها را بایستی ابتدا گرم کرده و سپس مبادرت به خم کردن آنها نمود. بعنوان مثال فلز روی را بایستی تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد و آلیاژهای منیزیم را تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد گرم و سپس خمکاری نمود.

نکته: پاره‌ای از فلزات و آلیاژهای که سختی آنها زیاد بوده و قابل انعطاف نیستند و همچنین چندین قابلیت خمکاری ندارند.



مثال ۷: کدام یک از انواع فولادهای غیرآلیاژی زیر قابلیت خمکاری در حالت سرد را دارند؟

- (۱) فولادهایی که درصد کربن آنها کمتر از ۱/۲ درصد باشد.
 (۲) فولادهایی که درصد کربن آنها بیشتر از ۱/۸ درصد باشد.
 (۳) فولادهایی که درصد کربن آنها بیشتر از ۱/۲ درصد باشد.
 (۴) فولادهایی که درصد کربن آنها کمتر از ۱/۸ درصد باشد.

پاسخ: گزینه «۱» با افزایش درصد کربن در فولادهای غیرآلیاژی، قابلیت خمکاری آنها کاهش پیدا می‌کند.

مثال ۸: برای انجام عملیات خمکاری روی آلیاژهای منیزیم درجه حرارت قطعه‌کار کدام است؟

- (۱) درجه حرارت محیط (۲) ۱۵۰ درجه سانتیگراد (۳) ۳۰۰ درجه سانتیگراد (۴) ۴۶۰ درجه سانتیگراد


پاسخ: گزینه «۳»

اصول خمکاری



در خمکاری قطعات، لایه‌های خارجی آنها کشیده شده و لایه‌های داخلی فشرده می‌شوند. تنها یک لایه از نظر طول بدون تغییر باقی‌مانده که آنرا لایه یا فاز خنثی گویند. برای درک بهتر مطلب فوق می‌توان تسمه‌ای را در نظر گرفت و روی آن سه ردیف سوراخ با قطرهای مساوی ایجاد کرد.

سپس آنرا به گیره بسته و مطابق شکل خم می‌کنیم. مشاهده می‌شود که سوراخ‌هایی که در لایه‌های خارجی واقع شده‌اند کشیده شده و سوراخ‌هایی که در لایه‌های داخلی وجود دارند فشرده می‌گردند و فقط سوراخ‌های موجود روی فاز خنثی بدون تغییر باقی می‌ماند.

همین مطلب را می‌توان با مشاهده مقطع قسمت خم‌شده نیز (با توجه به تغییر ابعادی که در آن بوجود می‌آید) تشخیص داد.

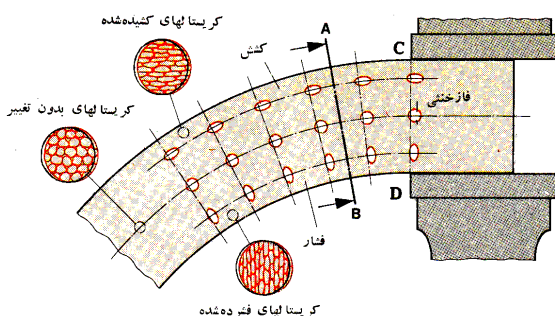


مقدار تغییر فرم مقطع در محل خمکاری بستگی به جنس کار، شعاع و زاویه خمش و فاصله لایه‌های خارجی تا فاز خنثی دارد. تغییر فرم زیاد ممکن است در قطعاتی که قابلیت خمکاری آنها کم می‌باشد ترک‌هایی ایجاد نماید.

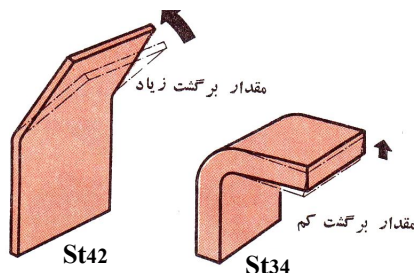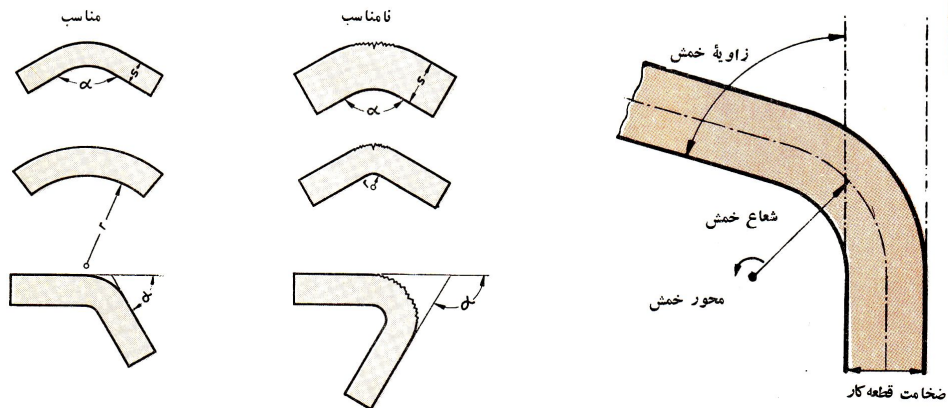

برای جلوگیری از ترک برداشتن و یا شکستن قطعه کار در محل خم کاری، بایستی شعاع خمش را متناسب با جنس و نوع کار در نظر گرفت. انتخاب شعاع خمش به عواملی مانند: قابلیت انعطاف، زاویه خمش، ضخامت و فرم مقطع قطعه کار و جهت الیاف آن بستگی دارد.

در خمکاری قطعات بایستی توجه داشت که قطعه کار بخاطر داشتن خاصیت ارتجاعی، پس از خمکاری کمی به عقب برمی‌گردد. هرچه جنس کار سخت‌تر و ضخامت قطعه کار و زاویه خمش کمتر باشد، مقدار برگشت بیشتر خواهد بود. لذا بایستی در انتخاب زاویه خمش، مقدار برگشت را نیز در نظر گرفت.

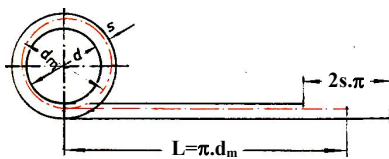

طول فاز خنثی = طول مواد اولیه

چون فقط فاز خنثی در خمکاری بدون تغییر باقی می‌ماند، لذا برای تهیه مواد اولیه بایستی با توجه به فرم سطح مقطع قطعه کار، ابتدا محل فاز خنثی را تشخیص داده و سپس طول آنرا محاسبه نمود.

کلمه مثال ۹: سختی جنس قطعات با قابلیت خمکاری آنها چه رابطه‌ای دارد؟

- (۱) با افزایش سختی قابلیت خمکاری کم می‌شود.
- (۲) با افزایش سختی به قابلیت خمکاری افزوده می‌شود.
- (۳) اجسام سخت را با اعمال فشار زیاد می‌توان به راحتی خم کرد.
- (۴) سختی قابلیت نفوذ اجسام را تغییر می‌دهد و با قابلیت خمشی رابطه‌ای ندارد.

پاسخ: گزینه «۱» هر چه جنس قطعه کار سخت‌تر، ضخامت قطعه کار و زاویه خمش کمتر باشد، مقدار برگشت قطعه کار پس از خمکاری بحالت اولیه بیشتر خواهد بود. بنابراین با افزایش سختی جنس قطعه کار قابلیت خمکاری آن کاهش می‌یابد.

کلمه مثال ۱۰: در عملیات خمکاری گزینه درست در مورد فاز خنثی کدام است؟

- (۱) نقطه‌ای است که در مرکز ثقل جسم وجود دارد.
- (۲) نقطه‌ای از جسم است که هیچگونه نیرویی را تحمل نمی‌کند.
- (۳) لایه‌ای است از قطعه که در خم کردن قطعه، تغییر طولی در آن ایجاد نمی‌شود.
- (۴) در عملیات سنبه کاری فاز خنثی داریم و در عملیات خمکاری فاز خنثی وجود ندارد.


پاسخ: گزینه «۳» در خمکاری قطعات، لایه‌های خارجی آنها کشیده شده و لایه‌های داخلی فشرده می‌شوند. تنها یک لایه از نظر طول بدون تغییر باقی می‌ماند که آن را لایه خنثی گویند.

اصطلاحات مهم در خمکاری

I) تار خنثی: عبارت از محوری است که در آن تنش در حین خمکاری صفر است و در محاسبه طول خم مهم می‌باشد. فاصله تار خنثی از سطح خم به صورت ضربی از ضخامت ورق بیان می‌شود و فاصله مذکور به عوامل زیر بستگی دارد:

- (۱) شعاع خم: هر چه شعاع خم کوچکتر شود تار خنثی به طرف داخل حرکت می‌کند و فاصله مذکور کمتر می‌شود.
- (۲) ضخامت ورق: با افزایش ضخامت ورق، فاصله تار خنثی از سطح داخلی کاهش می‌یابد.
- (۳) زاویه خم: هر چه زاویه خم بیشتر شود فاصله مذکور کمتر می‌شود.

II) برگشت فنری: در عملیات خمکاری، یک نوار مرکزی الاستیک وجود دارد که انرژی آن تمایل دارد ورق را به حالت تعادل برگرداند.

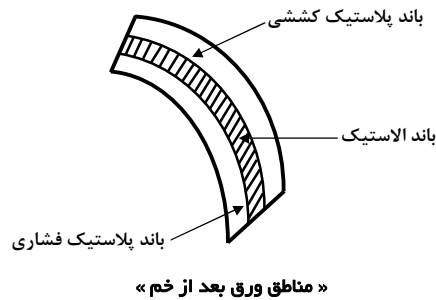


عوامل مؤثر در برگشت فنری:

- (۱) جنس فلز: مواد ترد برگشت فنری کمتری دارند.
- (۲) شعاع خم: هر چه شعاع خم کوچکتر باشد برگشت فنری کمتر خواهد بود.
- (۳) ضخامت ورق: هر چه ضخامت ورق بیشتر باشد برگشت فنری کمتر است.
- (۴) زاویه خم: هر چه زاویه خم بیشتر باشد مقدار برگشت فنری نیز افزایش می‌یابد اما نسبت $\frac{\text{برگشت فنری}}{\text{زاویه خم}}$ کاهش پیدا می‌کند.


پارامترهای خمکاری

با توجه به شکل روبرو پارامترهای خمکاری عبارتند از:

شعاع خم (r)، ضخامت ورق (t)، طول خم (w)، طول لبه (x)، زاویه خم در محور خنثی (α)، زاویه گونیایی یا اریب (β).

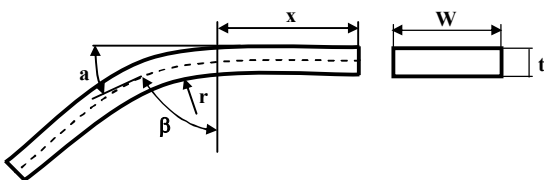

محور خنثی در سطوح منظم و متقارن، قبل از خم در مرکز سطح قرار دارد و بعد از خمکاری با توجه به شکل مقابل به نسبت $\frac{r}{t}$ به سمت داخل خم کشیده می‌شود.

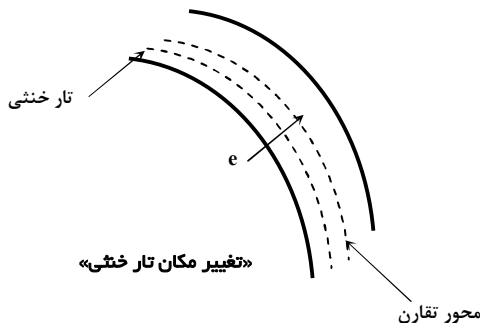

$$\begin{cases} \frac{r}{t} > 4 \longrightarrow e = 0.5t \\ 2 \leq \frac{r}{t} \leq 4 \longrightarrow e = 0.4t \\ \frac{r}{t} < 2 \longrightarrow e = 0.33t \end{cases}$$


محاسبه طول بلانک توسط فرمول‌های زیر انجام می‌شود:


$$L_B = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \times 2\pi(e+r)$$

(α بر حسب درجه)

$$L_B = \alpha^{\text{Rad}}(e+r)$$

(α بر حسب رادیان)

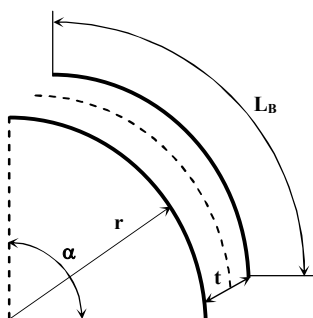

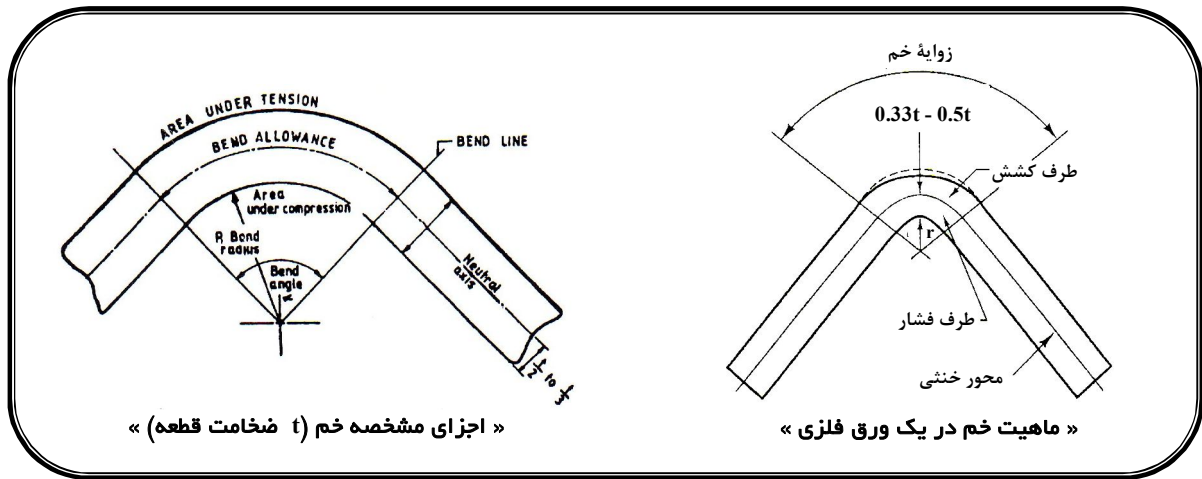

روش‌های جلوگیری از برگشت فنری


- ۱) خم کردن اضافی (over bending): بیشتر در نظر گرفتن زاویه خم جهت پوشاندن برگشت فنری با اضافه خم.
- ۲) کوبش «له کردن» (bottoming or setting): ایجاد زائده در سر سنبه جهت له کردن گوشه و حذف باند الاستیک.
- ۳) فرم دهی کششی (stretch bending): خم کردن همراه با اعمال نیروی کششی به ورق برای حذف باند الاستیک.

کلمه مثال ۱۱: چگونه می‌توان برگشت فنری ورق موقع خم کاری را کاهش داد؟

- ۱) با کاهش ضخامت ورق و نرم شدن فلز، برگشت فنری کم می‌شود.
- ۲) با کاهش اصطکاک بین ورق و ابزار شکل‌دهی، برگشت فنری کم می‌شود.
- ۳) با افزایش شعاع نوک سنبه و کاهش زاویه خم، برگشت فنری کم می‌شود.
- ۴) با تشدید شرایط خم مثل کوبش ورق و کاهش شعاع نوک سنبه و افزایش ضخامت، برگشت فنری کم می‌شود.

پاسخ: گزینه «۴»

کلمه مثال ۱۲: در قطعه خم شکل مقابل با استحکام کششی $\frac{kg}{mm^2}$ ۳۰ طول گسترده (طول بلانک) چند میلی‌متر است؟

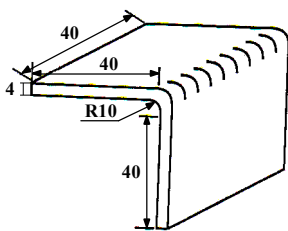

- ۱) ۹۲/۳۵
- ۲) ۹۸/۸۵
- ۳) ۸۷/۵۵
- ۴) ۹۵/۱۵

پاسخ: گزینه «۲»

$$r = 10 + \frac{4}{2} = 12 \text{ mm} \longrightarrow L = 40 + \left(\frac{1}{4} \pi \times 24\right) + 40 = 98/85 \text{ mm}$$

کلمه مثال ۱۳: در عملیات خمکاری ورق‌های فلزی مقدار برگشت فنری (spring back) به چه عواملی بستگی دارد؟

- ۱) تنش حد تسلیم فلز، زاویه خم، ضخامت ورق
- ۲) سختی فلز، استحکام کششی، صافی سطوح قالب
- ۳) سختی فلز، شعاع خم (I خم)، ضخامت ورق، زاویه خم
- ۴) ضخامت ورق، شعاع خم، طول خم، شعاع خم‌کننده روی قالب


پاسخ: گزینه «۱» تنش تسلیم بخاطر تعیین درصد ناحیه تغییر شکل پلاستیک یافته (که مانع برگشت فنری است) مهم می‌باشد. لیکن سختی الزاماً روی برگشت فنری تأثیر ندارد.




خمکاری تسمه‌ها و شمش‌ها

در خمکاری تسمه‌ها و شمش‌ها بایستی مقدار شعاع خمش را برای جلوگیری از ترک برداشتن قطعه کار، با توجه به جنس آن انتخاب نمود. شعاع خمش در شمش‌هایی که جنس آنها از فولاد نرم، مس، برنج و آلومینیوم می‌باشد، بایستی حداقل یک تا دو برابر ضخامت خمش بوده و در فلزات سبک در حدود ۲/۵ تا ۴ برابر ضخامت خمش در نظر گرفته شود.

تسمه‌های نازک را که دارای عرض کمی می‌باشند، می‌توان به کمک دست و یا با استفاده از انبر دم‌پهن خمکاری نمود. روش کار به این ترتیب است که بوسیله انبر دم‌پهنی قطعه کار را از محل خم‌نگهداشته و با انبر دم‌پهن دیگری اقدام به خمکاری آن می‌کنیم.

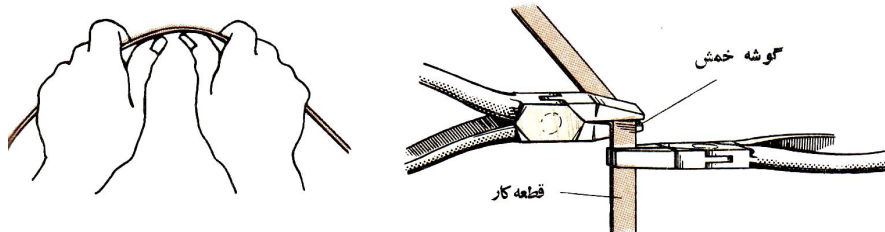


برای خمکاری تسمه‌های ضخیم‌تر ابتدا آنها را بنحوی در گیره می‌بندیم که خط خم، در امتداد لبه فک ثابت گیره قرار گیرد. سپس چکش مناسبی انتخاب کرده و با وارد آوردن ضربه، آنرا خم می‌کنیم. در این نوع خمکاری چون لبه فک‌های گیره آج‌دار بوده و به محل خم لطمه می‌زنند، لذا برای جلوگیری از این عیب و همچنین ایجاد خمی با شعاع خمش مورد نظر، می‌توان از لب گیره و یا یک قطعه کمکی بنام قالب خم بهره گرفت.

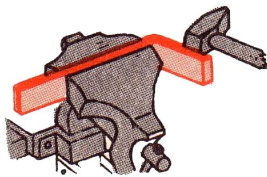

خمکاری روی گیره آهنگری



استفاده از لب‌گیره در خمکاری

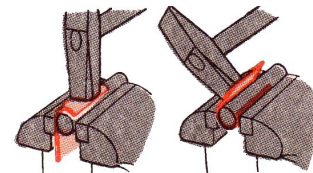


استفاده از قالب در خمکاری

توجه: در سری کاری قطعات برای کم کردن زمان انجام کار معمولاً از قالب خمکاری استفاده می‌شود.



با استفاده از قالب‌های صفحه‌ای می‌توان قطعات نسبتاً طولی را که دارای خم‌های ساده‌ای می‌باشند خمکاری نمود. برای خمکاری قطعاتی که خمهای متنوعی داشته و بایستی دارای اندازه‌های دقیق‌تری باشند، می‌توان از سمبه و قالب‌هایی استفاده کرد که بر حسب نوع کار به پرسهای دستی و یا ماشینی بسته می‌شوند.

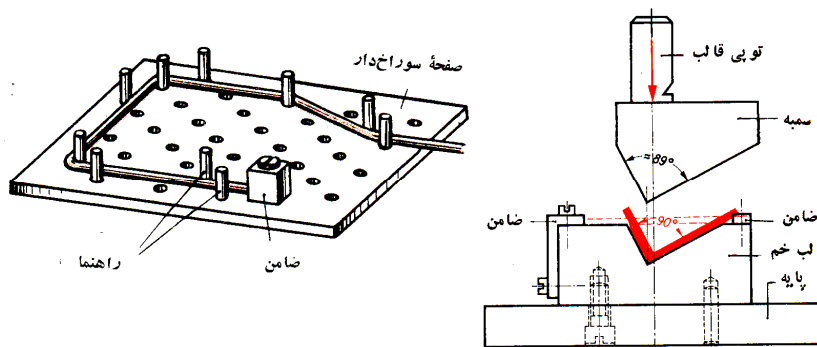

مثال ۱۴: در چه مواقعی برای خمکاری از قالب خمکاری استفاده می‌شود؟

- (۱) در کارهای تکی دقیق
- (۲) برای خم کردن قطعات سخت
- (۳) برای خم کردن دقیق قطعات سری
- (۴) برای خم کردن غیردقیق قطعات سری

پاسخ: گزینه «۴» در سری کاری (تولید انبوه) برای کاهش زمان انجام کار از قالب خم استفاده می‌شود.