

فصل اول

«مدارهای مغناطیسی»

تست‌های طبقه‌بندی شده کنگوری فصل اول - مبحث مقدمات و اصول اولیه در تحلیل مدارات مغناطیسی

۱- در مدار مغناطیسی سؤال قبل نسبت آمپر دور فاصله هوایی به آمپر دور هسته آهنی برابر است با:

(آزاد ۸۲)

۳۸۵۰ (۴)

۲۴۲۰ (۳)

۳۸۵ (۲)

۲۷۱ (۱)

۲- اگر در یک مدار مغناطیسی به طول هسته یک متر و ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی 1000 یک فاصله هوایی بطول 1mm ایجاد شود برای داشتن همان شار، آمپر دور باید چند برابر شود؟

(آزاد ۸۴)

۴ (۴)

 $1/5$ (۳)

۱ (۲)

۲ (۱)

۳- در دایره‌ای از ماده مغناطیسی به محیط 1 متر و با ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی 1000 یک فاصله هوایی 2 میلی‌متری ایجاد می‌شود. برای ثابت ماندن شار در ماده مغناطیسی نیروی محرکه مغناطیسی باید چند برابر گردد؟

(قدرت - آزاد ۹۰)

 $1/5$ (۴)

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

۴- در مدار مغناطیسی شکل زیر تعداد دور سیم بیچ 500 دور و طول متوسط مسیر هسته معادل 360 میلی‌متر است. اگر طول هر شکاف فاصله هوایی $1/5$ میلی‌متر باشد و چگالی شار لازم برای عملکرد رله 0.8 تسلا باشد، با فرض اینکه شدت میدان مغناطیسی مورد نیاز هسته در این نقطه

(آزاد ۹۲)


$510 \frac{\text{AT}}{\text{m}}$ است، نسبت جریان‌های لازم در حالت وجود شکاف هوایی به عدم وجود آن‌ها چقدر است؟

(۱) حدود ۸ برابر

(۲) حدود ۱۳ برابر

(۳) حدود ۱۱ برابر

(۴) حدود ۱۵ برابر

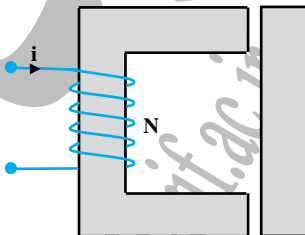

باسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول – مبحث مقدمات و اصول اولیه در تحلیل مدارات مغناطیسی

۱- گزینه «۱» بخش اول KVL مغناطیسی تست قبل، آفت آمپر دور در هسته و بخش دوم آن آفت و آمپر دور در فاصله هوایی است لذا:

$$\frac{H_{ag} L_{ag}}{H_c L_c} = \frac{7579/77}{27/97} = 371$$

۲- گزینه «۱» در حالت اول (بدون فاصله هوایی) فوران جاری شده در هسته برابر است با:

$$\phi_1 = \frac{NI_1}{R_{m_1}}, \quad R_{m_1} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{1}{1000 \mu_0 A}$$

در حالت دوم که فاصله هوایی ۱mm در هسته ایجاد می‌شود فوران جاری شده در هسته برابر است با:

$$\phi_2 = \frac{NI_2}{R_{m_2}}, \quad R_{m_2} = \frac{L_{ag}}{\mu_0 A} + \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{1 \times 10^{-3}}{\mu_0 A} + \frac{1}{1000 \mu_0 A} = \frac{2}{1000 \mu_0 A}$$

اگر بخواهیم $\phi_1 = \phi_2$ باشد داریم:

$$\phi_1 = \phi_2 \Rightarrow \frac{NI_1}{R_{m_1}} = \frac{NI_2}{R_{m_2}} \Rightarrow \frac{NI_1}{\frac{1}{1000 \mu_0 A}} = \frac{NI_2}{\frac{2}{1000 \mu_0 A}} \Rightarrow I_2 = 2I_1$$

۳- گزینه «۱» در حالت اول (بدون ایجاد فاصله هوایی) معادله شار جاری شده در هسته برابر است با:

$$\phi_1 = \frac{NI_1}{R_{m_1}}, \quad R_{m_1} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{1}{1000 \mu_0 A} \Rightarrow \phi_1 = 1000 \mu_0 ANI_1$$

در حالت دوم که فاصله هوایی ۲mm در هسته ایجاد می‌شود معادله شار جاری شده در هسته برابر است با:

$$\phi_2 = \frac{NI_2}{R_{m_2}}, \quad R_{m_2} = R_{m_c} + R_g = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{L_g}{\mu_0 A} = \frac{1}{1000 \mu_0 A} + \frac{2 \times 10^{-3}}{\mu_0 A} = \frac{3}{1000 \mu_0 A} \Rightarrow \phi_2 = \frac{1000}{3} \mu_0 ANI_2$$

اگر بخواهیم $\phi_1 = \phi_2$ باشد داریم:

$$1000 \mu_0 ANI_1 = \frac{1000}{3} \mu_0 ANI_2 \Rightarrow I_2 = 3I_1$$

۴- گزینه «۳» اگر فرض کنیم در هر دو حالت مورد نظر یعنی بدون وجود فواصل هوایی و با وجود فواصل هوایی چگالی شار هسته همان 0.2 T باشد داریم:

$$1) \quad NI_1 = H_c L_c + H_{ag} L_{ag} \Rightarrow 500 I_1 = 510 \times 0.36 + \frac{0.8}{4\pi \times 10^{-7}} \times 3 \times 10^{-3} \Rightarrow I_1 = 4/2 \text{ A}$$

$$2) \quad \text{بدون وجود فواصل هوایی: } NI_2 = H_c L_c \Rightarrow 500 I_2 = 510 \times 0.36 \Rightarrow I_2 = 0.3672 \text{ A}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{4/2}{0.3672} = 11/43$$

با توجه به این دو جریان داریم:

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول - مبحث محاسبه اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها

۱- در یک سیم‌پیچی استوانه‌ای بدون هسته ضریب القاء L است. در صورتی که هسته آهنی را وارد سیم‌پیچی کنیم ضریب القاء آن چند برابر می‌شود؟

(آزاد ۸۱)

(۴) $\frac{1}{\mu_0 \mu_r}$


(۳) $\mu_0 \mu_r$

(۲) μ_r

(۱) $\frac{1}{\mu_r}$

۲- در شکل مقابل ضریب القاء متقابل برابر است با:


(آزاد ۸۱)

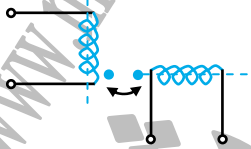

- (۱) 1
- (۲) ∞
- (۳) صفر
- (۴) مبهم است

(قدرت - آزاد ۸۹)

۳- در مدار مغناطیسی شکل داده شده نسبت $\frac{L_{12}}{L_{11}}$ کدام است؟

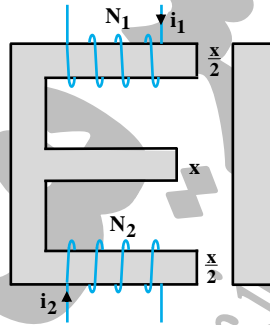

- (۱) $\frac{1}{3} \frac{N_2}{N_1}$
- (۲) $\frac{2}{3} \frac{N_2}{N_1}$
- (۳) $\frac{1}{3} \frac{N_1}{N_2}$
- (۴) $\frac{2}{3} \frac{N_1}{N_2}$

۴- در یک سیم‌پیچ استوانه‌ای با هسته آهنی ضریب القاء ۱ است. در صورتی که هسته آهنی را از سیم‌پیچ خارج کنیم ضریب القاء چند برابر می‌شود؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

(۴) $\frac{1}{\mu_0 \mu_r}$


(۳) $\frac{1}{\mu_r}$

(۲) $\mu_0 \mu_r$

(۱) μ_r

۵- با فرض یکنواخت بودن چگالی شار در هسته، مقدار اندوکتانس سیم‌پیچی را با داشتن مشخصات زیر محاسبه کنید؟

شعاع داخلی = ۸۰ میلی‌متر، شعاع خارجی = ۱۰۰ میلی‌متر، ارتفاع = ۲۰ میلی‌متر، تعداد دور = ۲۰۰، ضریب نفوذ نسبی = ۹۰۰ (آزاد ۹۲)

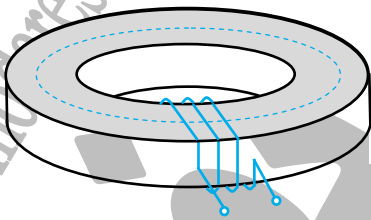


- (۱) ۳۲ H
- (۲) ۰/۳۲ H
- (۳) ۰/۲۳ H
- (۴) ۰/۲۳ mH

۶- در مدار مغناطیسی شکل زیر به منظور اینکه $L_{aa} = 3L_{ab}$ شود، سطح مقطع ستون‌های کناری چند برابر سطح مقطع وسطی بایست انتخاب

(آزاد ۹۲)

گردند. تعداد دورها در تمامی سیم‌پیچ‌ها برابر و از رلوکتانس شاخه‌های افقی و شار پراکندگی چشم پوشی شود.

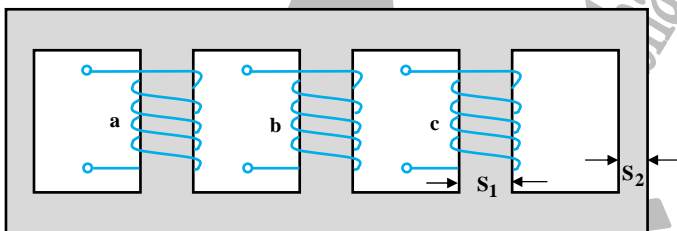

- (۱) $S_1 = S_2$
- (۲) $S_2 = 2S_1$
- (۳) $S_1 = 2S_2$
- (۴) $S_2 = \frac{2}{3} S_1$



پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول – مبحث محاسبه اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها

۱- گزینه «۲» طبق رابطه $L = \frac{N^2}{R_m}$ با وارد کردن هسته آهنی رلوکتانس کاهش و در نتیجه اندوکتانس افزایش می‌یابد. برای محاسبه میزان افزایش اگر اندوکتانس


سیم‌پیچی در حالتی که بدون هسته (یا دارای هسته هوا است) را L و در حالتی که دارای هسته آهنی است L' بنامیم می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L_c} \\ L' = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 A}{L_c} \end{cases} \Rightarrow L' = \mu_r L$$

یعنی با وارد نمودن هسته اندوکتانس سیم‌پیچی μ_r برابر می‌شود (در ولتاژ یکسان اگر از مقاومت اهمی سیم‌بندی صرف‌نظر شود جریان آن $\frac{1}{\mu_r}$ برابر می‌شود).

۲- گزینه «۲» چون شار هر سیم‌پیچی عمود بر سیم‌پیچی دیگر است لذا هیچ تزویجی بین دو سیم‌پیچی وجود ندارد لذا ضریب القاء متقابل صفر است.

۳- گزینه «۲» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده مدار مشابه الکتریکی با صرف‌نظر کردن از رلوکتانس هسته به صورت زیر قابل رسم است.

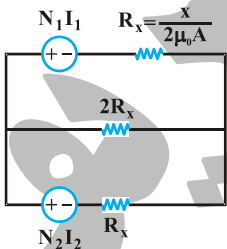

$$R_{eq1} = R_x + (R_x \parallel 2R_x) = \frac{5}{3} R_x$$

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq1}} = \frac{N_1^2}{\frac{5}{3} R_x} = \frac{3}{5} \frac{N_1^2}{R_x}$$

برای محاسبه L_{12} ابتدا باید شار تولیدی سیم‌پیچی (۱) و مقدار شاری که به سیم‌پیچی (۲) می‌رسد را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\phi_1 = \frac{N_1 I_1}{R_{eq1}} \Rightarrow \phi_{21} = \frac{2 R_x}{2 R_x + R_x} \phi_1 = \frac{2}{5} \frac{N_1 I_1}{R_x}$$

شار دور سیم‌پیچی دوم و اندوکتانس متقابل آن با سیم‌پیچی اول برابرند با:

$$\lambda_{21} = N_2 \phi_{21} = \frac{2 N_1 N_2 I_1}{5 R_x} \Rightarrow L_{12} = \frac{\lambda_{21}}{I_1} = \frac{2}{5} \frac{N_1 N_2}{R_x}$$

مجهول تست نسبت $\frac{L_{12}}{L_{11}}$ است لذا:

$$\frac{L_{12}}{L_{11}} = \frac{\frac{2 N_1 N_2}{5 R_x}}{\frac{3 N_1^2}{5 R_x}} = \frac{2 N_2}{3 N_1}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2 \mu_0 \mu_r A}{L_{av}}$$

۴- گزینه «۳» رابطه ضریب خود القاء برای یک سیم‌پیچی با هسته دارای ضریب نفوذ نسبی μ_r به صورت مقابل است:

طبق این رابطه اگر هسته هوا باشد $\mu_r = 1$ می‌شود لذا مقدار ضریب خود القاء $\frac{1}{\mu_r}$ برابر حالتی می‌شود که هسته آهنی موجود است.


۵- گزینه «۱» برای محاسبه اندوکتانس سیم‌بندی ابتدا باید رلوکتانس هسته آن را بدست آورد لذا با توجه به ابعاد و اندازه‌های داده شده داریم:

$$R_m = \frac{L_{av}}{\mu A} = \frac{2 \pi r_{av}}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{2 \pi \times \frac{80+100}{2} \times 10^{-3}}{4 \pi \times 10^{-7} \times 9000 \times (100-80) \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3}} = 125 \frac{kA}{Wb}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{200^2}{125 \times 10^3} = 0.32 H$$

حال که رلوکتانس هسته بدست آمده داریم:

۶- گزینه «۳» با توجه به صرف نظر کردن از رلوکتانس شاخه‌های افقی، مدار مشابه به صورت زیر قابل رسم است:

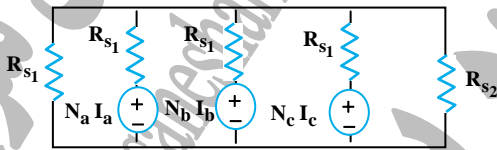

$$R_{s_1} = \frac{L}{\mu S_1}$$

$$R_{s_2} = \frac{L}{\mu S_2}$$

حال باید L_{aa} , L_{ab} را یافته و در معادله صورت تست قرار داد لذا:

$$L_{aa} = \frac{N_a^2}{R_{eqa}} = \frac{N_a^2}{\left(\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel \frac{1}{2}R_{s_1}\right) + R_{s_1}}$$

$$L_{ab} = \frac{\lambda_b}{I_a}$$


$$\lambda_b = \frac{N_a I_a}{R_{eqa}} \frac{\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel R_{s_1}}{\left(\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel \frac{1}{2}R_{s_1}\right) + R_{s_1}} \Rightarrow L_{ab} = \frac{N_a^2}{\left(\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel \frac{1}{2}R_{s_1}\right) + R_{s_1}} \frac{\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel R_{s_1}}{\left(\frac{1}{2}R_{s_2} \parallel \frac{1}{2}R_{s_1}\right) + R_{s_1}}$$

اگر بخواهیم $L_{aa} = 3L_{ab}$ شود باید $S_1 = 2S_2$ گردد (جهت درک بهتر به مثال ۸ در متن درسنامه (۲) همین فصل مراجعه نمایید).

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول - مبحث محاسبه ولتاژ القایی در سیم‌پیچ‌ها

۱- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر هسته ایده‌آل است. اگر قسمت متحرک با سرعت V حرکت کند، ولتاژ القایی در دو سر سیم‌پیچی باز برابر است با:

(آزاد ۸۱)

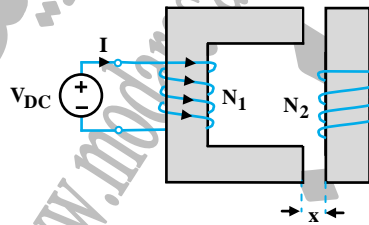

(۲) $k \frac{x^2}{V}$


(۱) $k \frac{V^2}{x^2}$

(۴) kVx

(۳) $k \frac{V}{x^2}$

۲- در مدار مغناطیسی شکل زیر $N_1 = 100$ و $N_2 = 1000$ و سطح مقطع هسته 10 cm^2 است. قسمت متحرک با سرعت $10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ به سمت راست حرکت می‌کند ولتاژ القایی در N_2 برابر چند ولت است؟

(آزاد ۸۶)

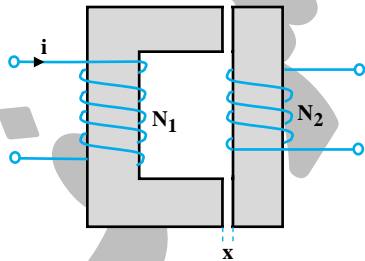

(۱) ۳/۱۴


(۲) ۶/۱۸

(۳) ۱۲/۴۲

(۴) ۱/۵۷

۳- در مدار مغناطیسی شکل زیر، هسته ایده‌آل بوده و از مقاومت اهمی سیم‌پیچی‌ها صرف نظر می‌شود. عمق هسته در تمام قسمت‌ها ثابت است. دو سیم‌پیچی با هم موازی شده و مجموعه به یک منبع ولتاژ سینوسی وصل می‌شود. نسبت $|\frac{I_1}{I_2}|$ چقدر است؟

(سراسری ۸۸)

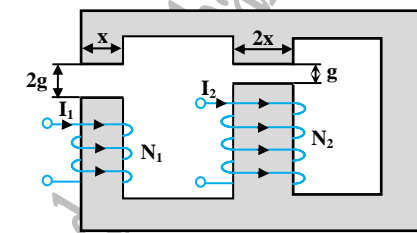

(۲) $(\frac{2N_2}{N_1})^2$


(۱) $(\frac{2N_1}{N_2})^2$

(۴) $\frac{N_2}{4N_1}$

(۳) $\frac{N_1}{4N_2}$

۴- در رله الکترومغناطیسی شکل داده شده هسته ایده‌آل است، اگر قسمت متحرک با سرعت خطی v حرکت کند ولتاژ القایی در سیم‌پیچ باز برابر است با:

(قدرت - آزاد ۸۹)

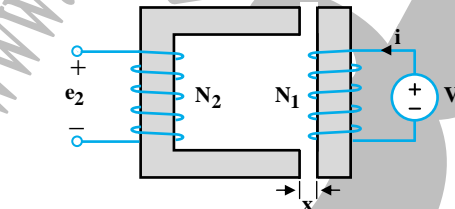

(۲) $e_1 = k \frac{v}{x^2}$

(۱) $e_1 = k \frac{v^2}{x}$

(۴) $e_1 = kvx$

(۳) $e_1 = k \frac{x^2}{v}$

۵- در یک مدار مغناطیسی جریان متناوب به ولتاژ V و فرکانس f توان مغناطیس کننده برابر است با (k مقدار ثابت):

(قدرت - آزاد ۸۹)

(۴) $-jk(\frac{V}{f})$

(۳) $-jk(\frac{f}{V})$

(۲) $-jk(\frac{f}{V})^2$

(۱) $-jk(\frac{V^2}{f})$

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول - مبحث محاسبه ولتاژ القایی در سیم‌پیچ‌ها

۱- گزینه «۳» در این مدار از آنجائیکه هسته ایده‌آل است فقط مقاومت مغناطیسی فاصله هوایی لحاظ می‌شود همچنین چون در مدار مغناطیسی هیچ انشعابی وجود ندارد پس شار در همه جا یکسان است لذا:

$$\phi = \frac{NI}{R_m} = \frac{N_1 I}{\frac{\gamma x}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 AN_1 I}{\gamma x}, \quad e_\gamma = -N_\gamma \frac{d\phi}{dt} = -N_\gamma \frac{d\phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -N_\gamma v \frac{d\phi}{dx} \Rightarrow e_\gamma = -N_\gamma v \left(\frac{-\gamma (\mu_0 AN_1 I)}{\gamma x^2} \right) = k \frac{v}{x^2}$$

۲- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. اگر سیم‌پیچ N_1 با جریان ثابت I تغذیه شود فوران جاری شده در هسته و در نتیجه ولتاژ القایی در سیم‌بندی N_2 برابرند با:

$$\begin{cases} \phi = \frac{N_1 I}{R_m(x)} \\ R_m(x) = \frac{\gamma x}{\mu_0 A} \end{cases} \Rightarrow \phi = \frac{\mu_0 N_1 A}{\gamma x} I \Rightarrow e_\gamma = -N_\gamma \frac{d\phi}{dt} = -N_\gamma \frac{d\phi}{dx} \frac{dx}{dt} = -N_\gamma \frac{-\gamma (\mu_0 N_1 A) I}{(\gamma x)^2} \times v$$

دیده می‌شود که برای محاسبه ولتاژ القایی در دوسر N_2 باید مقادیر x ، I معلوم باشند.

۳- گزینه «۴» به علت بزرگ بودن ضریب نفوذ مغناطیسی هسته از رلوکتانس آن صرف‌نظر می‌شود لذا

می‌توان مدار مشابه الکتریکی این سیستم را به صورت زیر رسم نمود. طبق این مدار معادل با توجه به وجود شاخه اتصال کوتاه اندوکتانس متقابل بین دو سیم‌بندی صفر بوده لذا می‌توان نوشت:

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{4R_x}, \quad L_{22} = \frac{N_2^2}{R_x}, \quad L_{12} = L_{21} = 0$$

با توجه به موازی بودن مدار الکتریکی سیم‌بندی‌ها ولتاژ القایی در آن‌ها برابر یکدیگر یعنی $e_1 = e_2$ می‌باشد لذا می‌توان نوشت:

$$L_{11} \frac{di_1}{dt} = L_{22} \frac{di_2}{dt} \Rightarrow \frac{N_1^2}{4R_x} \frac{di_1}{dt} = \frac{N_2^2}{R_x} \frac{di_2}{dt} \xrightarrow[\substack{\text{با انتگرال‌گیری و ساده‌سازی} \\ i_1(0)=i_2(0)=0}}{\frac{N_1^2}{4} i_1 = N_2^2 i_2} \Rightarrow \frac{1}{4} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \frac{i_2}{i_1}$$

قابل ذکر است که با فرض متناوب بودن ورودی می‌توان از روابط فازوری نیز استفاده نمود یعنی:

$$j\omega L_{11} I_1 = j\omega L_{22} I_2 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{L_{11}}{L_{22}} = \frac{1}{4} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

از آنجائیکه توان مغناطیس‌کننده حاصلضرب ولتاژ القایی در جریان سیم‌پیچی است ($P_e = e \cdot i$) می‌توان نوشت:

$$\frac{P_{e_2}}{P_{e_1}} = \frac{e_2 i_2}{e_1 i_1} \xrightarrow{e_1 = e_2 = V_s} \frac{P_{e_2}}{P_{e_1}} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{1}{4} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

۴- گزینه «۲» با توجه به شکل مدار مغناطیسی می‌توان فوران جاری شده در هسته ناشی از سیم‌بندی N_1 را به همراه ولتاژ القایی در N_2 به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\phi = \frac{N_1 I_1}{R_x} = \frac{N_1 I_1}{\frac{\gamma x}{\mu_0 A}} \Rightarrow e_\gamma = -N_\gamma \frac{d\phi}{dt} = -N_\gamma \frac{d\phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -N_\gamma v \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{N_1 I_1}{\gamma x} \right) = \frac{N_1 N_\gamma \mu_0 A I_1}{\gamma} \cdot \frac{v}{x^2} = k \frac{v}{x^2}$$

دقت شود که در ضریب ثابت k مقدار I_1 را ثابت فرض نمودیم که این امر در حالت کلی ممکن است صادق نباشد زیرا همانطور که در فصل بعد (اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی) خواهیم دید، با توجه به سرعت بسته شدن رله، ممکن است I_1 ثابت باشد و یا نباشد.

۵- گزینه «۱» در هر مداری اندوکتانس L باشد توان راکتیو اخذ شده توسط آن به نام توان یا قدرت مغناطیس‌کننده معروف بوده و با توجه به ولتاژ و فرکانس اعمالی به این اندوکتانس (مانند آنچه از درس مدارهای الکتریکی می‌دانیم) می‌توان نوشت:

$$Q_{\text{mag}} = \frac{V^2}{jX} = \frac{-jV^2}{\gamma \pi f L} \Rightarrow Q_{\text{mag}} = -jk \frac{V^2}{f}$$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول - مبحث تلفات انرژی در مدارهای مغناطیسی

۱- در دو آزمایش بی‌باری ترانسفورماتور یکفاز نتایج زیر بدست آمده است:

220 V	50 Hz	2500 W
110 V	25 Hz	675 W

تلفات پس‌ماند و فوکو در 50 Hz به ترتیب برابرند با:

2300 W , 200 W (۴)	1500 W , 1000 W (۳)	2000 W , 500 W (۲)	1250 W , 1250 W (۱)
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

۲- در یک ترانسفورماتور یکفاز 50 Hz تلفات هیستریزیس 200 W و تلفات فوکو 100 W است. در شار ثابت با فرکانس 60 Hz تلفات هسته برابر است با:

360 W (۴)	408 W (۳)	384 W (۲)	432 W (۱)
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

۳- یک هسته مغناطیسی با جریان متناوب با فرکانس 40 Hz تحریک می‌شود و چگالی شار حداکثر آن $1/2\text{ T}$ است. تلفات فوکوی این هسته 20 W است. تلفات جریان فوکو وقتی چگالی شار هسته 1 T و فرکانس 50 Hz باشد، برابر چند وات است؟

20 (۱)	$21/7$ (۲)	$13/91$ (۳)	$31/25$ (۴)
----------	------------	-------------	-------------

۴- تلفات پس‌ماند و فوکوی ترانسفورماتور تکفازی که از منبع 200 V و 50 Hz تغذیه می‌شود مقداری مفروض است. وقتی این ترانسفورماتور از منبع ولتاژ 160 V و 40 Hz تغذیه شود درصد کاهش این دو تلفات به ترتیب برابر است با:

36 و 32 (۱)	50 و 25 (۲)	36 و 20 (۳)	80 و 40 (۴)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

۵- اگر فقط فرکانس تغذیه ترانسفورماتور دو برابر شود:

(۱) تلفات پس‌ماند افزایش می‌یابد.	(۲) تلفات فوکو افزایش می‌یابد.	(۳) تلفات پس‌ماند کاهش می‌یابد.	(۴) تلفات آهن افزایش می‌یابد.
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

۶- در آزمایش بی‌بار ترانسفورماتور تکفازی نتایج زیر به دست آمده است:

2500 W , 50 Hz , 220 V
825 W , 25 Hz , 100 V

نسبت تلفات فوکو به پس‌ماند در 50 Hz برابر است با:

$1/875$ (۱)	$2/125$ (۲)	$2/725$ (۳)	$3/165$ (۴)
-------------	-------------	-------------	-------------

۷- در مدار مغناطیسی شکل زیر که با جریان متناوب تحریک می‌شود، اگر طول فاصله هوایی افزایش یابد شار:

- (۱) ثابت می‌ماند.
- (۲) افزایش می‌یابد.
- (۳) کاهش می‌یابد.
- (۴) ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

۸- در یک مدار مغناطیسی با فرکانس 400 Hz و چگالی شار $1/2\text{ T}$ تلفات جریان فوکو 15 W است تلفات جریان فوکو در چگالی شار 1 T و فرکانس 480 Hz چند وات است؟

15 (۱)	30 (۲)	17 (۳)	25 (۴)
----------	----------	----------	----------

۹- در صورتی که در یک مدار مغناطیسی با تحریک AC با ولتاژ ثابت، فاصله هوایی دو برابر شود، جریان چند برابر می‌شود؟ (هسته ایده‌آل فرض می‌شود).

(۱) تغییر نمی‌کند.	(۲) سه برابر	(۳) دو برابر	(۴) چهار برابر
--------------------	--------------	--------------	----------------

۱۰- دو مدار مغناطیسی با حجم یکسان با دو منبع ولتاژ سینوسی تغذیه شده‌اند. جریان در این دو مدار به صورت زیر است:

$$i_1 = I_{1\max} \sin \omega t \quad , \quad i_2 = I_{2\max} \sin \omega t + \frac{I_{2\max}}{3} \sin 2\omega t$$

اگر اندازه جریان مؤثر در دو مدار برابر باشد. کدام عبارت درباره تلفات مغناطیسی در مدار صحیح است؟

- (۱) تلفات مغناطیسی در مدار ۱ بزرگتر از مدار ۲ است.
- (۲) تلفات مغناطیسی در مدار ۲ بزرگتر از مدار ۱ است.
- (۳) تلفات مغناطیسی هر دو مدار برابر است.
- (۴) درباره تلفات مغناطیسی در مدار نمی‌توان حکم داد.

(کنترل - آزاد ۸۹)

(قدرت - آزاد ۸۷)

(آزاد ۸۵)

(آزاد ۸۵)

(آزاد ۸۲)

(آزاد ۸۱)

(آزاد ۸۰)

220 V

110 V

2300 W , 200 W

360 W

یک هسته

(آزاد ۸۲)

20

۴- تلفات

(آزاد ۸۵)

36 و 32

(آزاد ۸۵)

(۱) تلفات

(کنترل - آزاد ۸۷)

2500 W , 50 Hz , 220 V
825 W , 25 Hz , 100 V

$1/875$

(قدرت - آزاد ۸۷)

(۱) ثابت

(۲) افزایش

(۳) کاهش

(۴) ممکن

۸- در یک

(قدرت - آزاد ۸۸)

15

۹- در صورتی

(قدرت - آزاد ۸۸)

(۱) تغییر

(۲) سه

(۳) دو

(۴) چهار


(کنترل - آزاد ۸۹)

(۱) تلفات

(۲) تلفات

(۳) تلفات

(۴) درباره

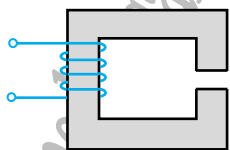



۱۱- یک هسته مغناطیسی با جریان متناوب و فرکانس 50 Hz تحریک می‌شود. چگالی شار در هسته $1/2\text{ T}$ است. تلفات فوکوی این هسته 30 W است. تلفات جریان فوکو در چگالی شار 1 T و فرکانس 60 Hz برابر چند وات است؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) 30 W (۲) $31/25\text{ W}$ (۳) 20 W (۴) $26/7\text{ W}$

۱۲- در یک ترانسفورماتور تک‌فاز 60 Hz تلفات پس ماند 240 W و تلفات فوکو 144 W است. در فرکانس 50 Hz تلفات هسته به ازاء شار ثابت چقدر می‌باشد؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) 324 W (۲) 314 W (۳) 300 W (۴) 304 W

۱۳- در یک شیر برقی الکترومغناطیسی فقط فرکانس منبع تغذیه دو برابر می‌شود تلفات آهن و راندمان چگونه تغییر می‌نماید؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) تلفات و راندمان تغییر نمی‌کند.
 (۲) تلفات چهاربرابر و راندمان کاهش می‌یابد.
 (۳) تلفات دو برابر و راندمان کاهش می‌یابد.
 (۴) تلفات کاهش و راندمان افزایش می‌یابد.

۱۴- در یک ماشین القایی که با ولتاژ ثابت کار می‌کند، اگر فرکانس منبع کاهش یابد، تلفات هسته: (قدرت - آزاد ۸۹)

- (۱) کاهش می‌یابد. (۲) ثابت می‌ماند. (۳) افزایش می‌یابد. (۴) با مجذور فرکانس کاهش می‌یابد.

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل اول – مبحث تلفات انرژی در مدارهای مغناطیسی

۱- گزینه «۴» چون در هر دو آزمایش نسبت ولتاژ به فرکانس یا $\frac{V}{f}$ مقدار ثابتی است، با توجه به موارد مطرح شده در متن درس می‌توان تلفات هسته را از

$$P_c = P_{mag} = A_h f + A_f f^2 \longrightarrow \begin{cases} 2500 = A_h \times 50 + A_f \times 50^2 \\ 675 = A_h \times 25 + A_f \times 25^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_f = 0/92 \\ A_h = 4 \end{cases}$$

رابطه مقابل محاسبه نمود:

حال که ضرایب مربوط به تلفات فوکو و هیستریزیس به دست آمده می‌توان مقادیر این تلفات را در فرکانس 50 Hz به صورت زیر محاسبه نمود:

$$P_f \Big|_{50\text{Hz}} = 0/92 \times 50^2 = 2300 \text{ W} \quad , \quad P_h \Big|_{50\text{Hz}} = 4 \times 50 = 200 \text{ W}$$

۲- گزینه «۲» چنانچه شار ثابت بماند چگالی شار نیز ثابت می‌ماند، پس می‌توان با روابط ساده‌تری که مربوط به حالتی است که چگالی شار ثابت شده است به صورت زیر مساله را حل نمود:

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_{f_1}}{P_{h_2}} = \frac{f_1}{f_2} \Rightarrow \frac{200}{P_{h_2}} = \frac{50}{60} \Rightarrow P_{h_2} = 240 \text{ W} \\ \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{100}{P_{f_2}} = \left(\frac{50}{60}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 144 \text{ W} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_c = 240 + 144 = 384 \text{ W}$$

۳- گزینه «۲» چون در هر حالت مورد بحث فرکانس و چگالی میدان داده شده است می‌توان با استفاده از رابطه کلی تلفات فوکو به صورت زیر مساله را حل نمود:

$$\frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{B_1 f_1}{B_2 f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{20}{P_{f_2}} = \left(\frac{1/2 \times 40}{1 \times 50}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 21/7 \text{ W}$$

۴- گزینه «۳» چون در هر دو آزمایش مورد بحث نسبت ولتاژ به فرکانس یکسان و برابر $4 = \frac{V}{f}$ است لذا:

$$\frac{P_{h_1}}{P_{h_2}} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{50}{40} \Rightarrow P_{h_2} = 0/8 P_{h_1} \Rightarrow 20\% \text{ کاهش}$$

$$\frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 = \left(\frac{50}{40}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 0/64 P_{f_1} \Rightarrow 36\% \text{ کاهش}$$

۵- گزینه «۳» روابط محاسبات تلفات هیستریزیس و فوکو در مدارهایی با تغذیه سینوسی عبارتند از:

$$\frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \quad , \quad \frac{P_{h_1}}{P_{h_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^{1-n} \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n$$

طبق روابط اگر فقط فرکانس دو برابر شود (ولتاژ ثابت بماند) تلفات فوکو بدون تغییر مانده اما تلفات هیستریزیس کاهش می‌یابد.

۶- گزینه «۲» چون نسبت $\frac{V}{f}$ در هر دو آزمایش تقریباً یکی است داریم:

$$P_{mag} = A_h f + A_f f^2 \Rightarrow \begin{cases} 2500 = A_h \times 50 + A_f \times 2500 \\ 825 = A_h \times 25 + A_f \times 625 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_f = 0/68 \\ A_h = 16 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_f \Big|_{50\text{Hz}} &= A_f \times 2500 = 0/68 \times 2500 = 1700 \text{ W} \\ P_h \Big|_{50\text{Hz}} &= A_h \times 50 = 16 \times 50 = 800 \text{ W} \end{aligned} \right. \Rightarrow \frac{P_f}{P_h} \Big|_{50\text{Hz}} = \frac{1700}{800} = 2/125$$

۷- گزینه «۱» طبق رابطه $\Phi_{\max} = \frac{E_{\text{rms}}}{4/44Nf}$ چون ولتاژ و فرکانس ثابت است لذا Φ_{\max} ثابت می‌ماند (اگر تحریک مدار dc باشد با افزایش طول فاصله هوایی فوران کاهش می‌یابد. (برای تشریح بیشتر به پاسخ تست ۷ همین درسنامه مراجعه نمایید)

۸- گزینه «۱» با توجه به اینکه در صورت تست هر دو مقدار B و f در دو حالت موردنظر داده شده است با استفاده از رابطه کلی تلفات فوکو داریم:

$$P_f = K_f B^2 f^2 \Rightarrow \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{B_1 f_1}{B_2 f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{15}{P_{f_2}} = \left(\frac{1/\sqrt{2} \times 400}{1 \times 480}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 15W$$

۹- گزینه «۲» برای حل این مدار از دو روش استفاده می‌کنیم:

روش اول: طبق رابطه $V_{\max} = E_{\max} = 2\pi f N_c \Phi_{\max}$ چون f و N_c و E_{\max} ثابت است لذا Φ_{\max} ثابت می‌ماند از طرفی داریم:

$$\Phi_{\max} = \frac{N I_{\max}}{R_m}$$

با دو برابر شدن فاصله هوایی R_m دو برابر می‌شود پس برای ثابت ماندن Φ_{\max} باید I_{\max} دو برابر شود.

روش دوم: مانند تحلیلی که در تست‌های قبلی و مثال‌های متن درس داشتیم می‌توان جریان عبوری از سیم‌پیچی مدار مغناطیسی را به صورت زیر به دست آورد:

$$I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{R_w^2 + (L_w \omega)^2}} \xrightarrow{\text{با صرف نظر کردن از } R_w} I_{\max} = \frac{V_{\max}}{N^2 \frac{R_g}{\mu_0 A \omega}} \xrightarrow{R_g = \frac{g}{\mu_0 A}} I_{\max} = \frac{g V_{\max}}{N^2 \mu_0 A \omega}$$

پس اگر طول فاصله هوایی (g) دو برابر شود دامنه جریان مدار (حداکثر و موثر) دو برابر می‌شود.

۱۰- گزینه «۲» در مدار دوم که جریان I_2 از آن عبور می‌کند بعلت وجود هارمونیک سوم ($3\omega t$) تلفات مغناطیسی (فوکو و هیستریزس) بالاتر از مدار اول است.

۱۱- گزینه «۱» با توجه به اینکه فرکانس و چگالی میدان در هر دو حالت موردنظر داده شده لذا با استفاده از رابطه اصلی تلفات فوکو داریم:

$$\frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{B_1 f_1}{B_2 f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{30}{P_{f_2}} = \left(\frac{1/\sqrt{2} \times 50}{1 \times 60}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 30W$$

۱۲- گزینه «۳» با توجه به اینکه در هر دو حالت مورد بحث شار ثابت در نظر گرفته شده پس چگالی شار (B) نیز ثابت است پس با توجه به روابط ساده شده‌ای که در متن درس تأکید شد داریم:

$$\begin{cases} \frac{P_{h_1}}{P_{h_2}} = \frac{f_1}{f_2} \Rightarrow \frac{240}{P_{h_2}} = \frac{60}{50} \Rightarrow P_{h_2} = 200W \\ \frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{144}{P_{f_2}} = \left(\frac{60}{50}\right)^2 \Rightarrow P_{f_2} = 100W \end{cases} \Rightarrow P_{c_2} |_{50\text{Hz}} = P_{h_2} + P_{f_2} = 200 + 100 = 300W$$

۱۳- گزینه «۴» روابط اصلی تلفات فوکو و هیستریزس به صورت زیر است:

$$\frac{P_{f_1}}{P_{f_2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2, \quad \frac{P_{h_1}}{P_{h_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^{1-n} \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$$

طبق این روابط اگر فقط فرکانس دو برابر شود (ولتاژ ثابت بماند) تلفات فوکو بدون تغییر مانده اما تلفات هیستریزس کاهش می‌یابد لذا تلفات کل کاهش یافته در نتیجه راندمان افزایش می‌یابد.

۱۴- گزینه «۳» می‌دانیم تغییرات تلفات هسته (هیستریزس و فوکو) نسبت به ولتاژ فرکانس به صورت زیر است:

$$P_h \sim V^n f^{1-n}$$

$$P_f \sim V^2$$

پس اگر طبق گفته صورت تست ولتاژ ثابت باشد با کاهش فرکانس تغذیه (چون $1/5 \leq n \leq 2$) تلفات هیستریزس افزایش یافته (اما تلفات فوکو ثابت می‌ماند) لذا تلفات هسته زیاد می‌شود.


فصل دوم

« اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی »

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل دوم - مبحث اصول اولیه و بررسی مبدل‌های یک تحرکه

- ۱- در یک سیستم الکترومغناطیسی یک تحرکه $\lambda = \sqrt{i} x$ است، نیروی وارده بر قسمت متحرک به ازای جریان ۲A چقدر است؟ (آزاد ۸۰)
- (۱) ۱/۸۸ N (۲) ۲/۸۸ N (۳) ۵/۶۶ N (۴) ۱/۳۳ N


- ۲- در رله الکترومغناطیسی شکل مقابل هسته مغناطیسی ایده‌آل می‌باشد، اگر شار در فاصله هوایی ۱mWb باشد، انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی چقدر است؟ (طول فاصله هوایی ۱۰ mm و سطح مقطع هسته ۵×۵ cm است.) (آزاد ۸۰)

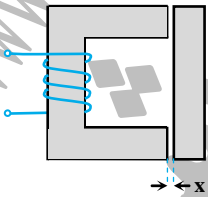

- (۱) ۰/۶ J (۲) ۳/۲ J (۳) ۱/۲ J (۴) ۵/۳ J

- ۳- در وسایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی نیرو یا گشتاور طوری وارد می‌شود که در جریان ثابت: (آزاد ۸۰)
- (۱) انرژی و شبه انرژی را افزایش دهد.
 (۲) انرژی و شبه انرژی را کاهش دهد.
 (۳) انرژی را کاهش و شبه انرژی را افزایش دهد.
 (۴) انرژی را افزایش و شبه انرژی را کاهش دهد.


- ۴- در رله الکترومغناطیسی شکل مقابل گشتاور وارد بر قسمت متحرک برابر است با: (آزاد ۸۱)

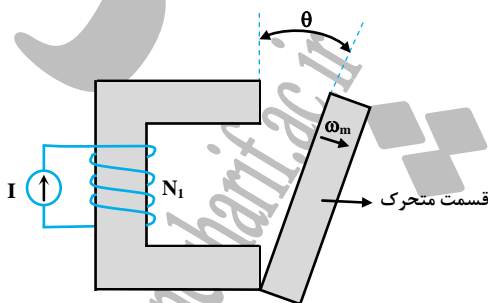

- (۱) $-k\left(\frac{I}{\theta}\right)^2$
 (۲) $k\frac{I^2}{\theta}$
 (۳) $k\left(\frac{I}{\theta}\right)^2$
 (۴) $-k\frac{I^2}{\theta}$

- ۵- در یک مدار مغناطیسی $\lambda = ۰/۶۶i^3$ است انرژی ذخیره شده در این مدار به ازای جریان ۱ A برابر است با: (آزاد ۸۱)
- (۱) ۰/۱۶۵ J (۲) ۰/۶۶ J (۳) ۰/۳۳ J (۴) ۱ J

- ۶- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر هسته ایده‌آل است. نیروی متوسط وارد بر عضو متحرک در صورتی که جریان مؤثر ۱/۴۱A از سیم پیچی بگذرد، برابر است با: (آزاد ۸۲)

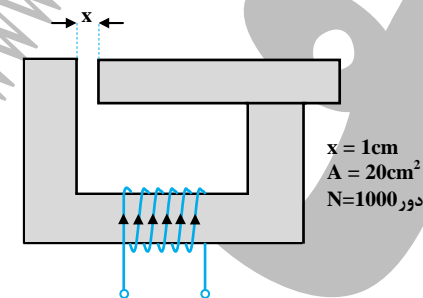

- (۱) ۲۵ N (۲) ۵۰ N (۳) ۱۲۰ N (۴) ۷۵ N

- ۷- در رله الکترومغناطیسی تست قبل اگر فاصله x به ۵mm برسد، حداکثر نیروی وارد بر عضو متحرک برابر است با: (آزاد ۸۲)
- (۱) ۵ N (۲) ۲۰۰ N (۳) ۱۰۰۰ N (۴) ۱۰۰ N

۸- در یک رله الکترومغناطیسی با هسته ایده‌آل فاصله هسته متحرک از ثابت از ۲ mm به ۱ mm می‌رسد. نسبت نیروی حداکثر به حداقل برابر است با:

(آزاد ۸۳)

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۲ (۴) ۴

۹- در یک سیستم الکترومغناطیسی یک تحریکه $\lambda = \sqrt{i} x$ است. نیروی وارده بر قسمت متحرک به ازای جریان ۱ A برابر است با:

(آزاد ۸۴)

- (۱) $\frac{3}{2} N$ (۲) $\frac{1}{3} N$ (۳) $\frac{1}{2} N$ (۴) $\frac{2}{3} N$

(آزاد ۸۵)

۱۰- در یک رله الکترومغناطیسی یک تحریکه:

- (۱) نیروی وارده همیشه دافعه است. (۲) نیروی وارده همیشه جاذبه است. (۳) بسته به جهت جریان جاذبه یا دافعه است. (۴) بسته به مقدار و نوع جریان جاذبه یا دافعه است.

(آزاد ۸۵)

۱۱- در یک ترانسفورماتور که دچار اتصال کوتاه می‌شود بین حلقه‌های مجاور یک سیم‌پیچی:

- (۱) نیروی جاذبه وارد می‌شود. (۲) نیروی دافعه وارد می‌شود. (۳) نیرویی وارد نمی‌شود. (۴) نیروی دافعه‌ای متناسب با فاصله بین حلقه‌های مجاور وارد می‌شود.

(آزاد ۸۵)


۱۲- در صورتی که در یک مدار مغناطیسی ایده‌آل فاصله هوایی به طول ۱ mm ایجاد کنیم انرژی ذخیره شده چه تغییری می‌کند؟

- (۱) از بی‌نهایت به صفر می‌رسد. (۲) انرژی به منبع برمی‌گردد. (۳) از صفر به بی‌نهایت می‌رسد. (۴) به مقدار معینی افزایش می‌یابد.

۱۳- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر هسته ایده‌آل است و ولتاژ اعمالی به سیم‌پیچی ۱۰۰۰ دوری برابر $v = 2 \sin 10^3 t$ می‌باشد

(آزاد ۸۵)

اگر $A = 10 \text{ cm}^2$ و $\frac{1}{\mu_0} = 800000$ باشد نیروی وارده چند نیوتن است؟

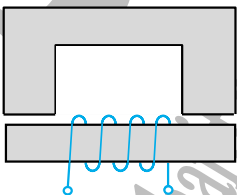

- (۱) ۳۲ (۲) ۱۶ (۳) ۸ (۴) ۲۴

(آزاد ۸۵)

۱۴- نیرو یا گشتاور در وسیله تبدیل انرژی طوری عمل می‌کند که:

- (۱) در mmf ثابت انرژی را افزایش و شبه انرژی را کاهش می‌دهد. (۲) در جریان ثابت انرژی و شبه انرژی را افزایش می‌دهد. (۳) در شار ثابت انرژی را افزایش می‌دهد. (۴) مقاومت مغناطیسی و اندوکتانس را افزایش می‌دهد.


(آزاد ۸۵)

۱۵- در یک رله الکترومغناطیسی $i = \left(\frac{\lambda}{x}\right)^2$ است نیروی وارده بر قسمت ساکن به ازاء جریان ۱ A چند نیوتن است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) $\frac{2}{3}$


۱۶- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر فواصل هوایی هر کدام ۱ mm و هسته ایده‌آل است. نیروی وارده بر قسمت متحرک چند نیوتن است؟ (عمق هسته در همه جا ۱۰ cm بوده تعداد دور سیم‌بندی ۲۰۰ دور جریان عبوری از آن ۱ A مؤثر فرض شود)

(آزاد ۸۵)

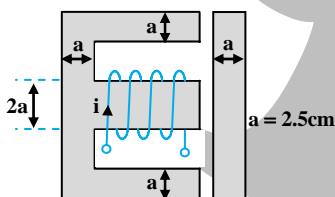


- (۱) -20π (۲) 40π (۳) -2π (۴) 4π

۱۷- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر با مقطع هسته 10 cm^2 و $x = 1\text{ cm}$ ، هسته و سیم‌پیچی هر دو ایده‌آل بوده و $N = 1000$ دور می‌باشد. اگر این رله در جریان سینوسی با فرکانس 50 Hz نیروی کافی ایجاد نماید در صورتی که این رله با منبع DC کار کند چه مقدار مقاومت باید با سیم‌پیچی سری نمود تا همان مقدار نیرو ایجاد شود؟

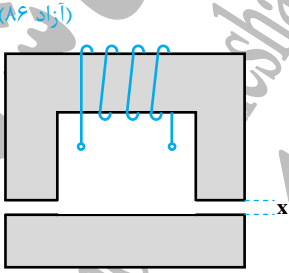

- (۱) $10\ \Omega$
- (۲) $5\ \Omega$
- (۳) $15\ \Omega$
- (۴) $20\ \Omega$

۱۸- در مدار مغناطیسی شکل زیر با منحنی داده شده تلفات هسته $15\text{ J}/\text{cm}^3$ و چگالی شار $1/5\text{ T}$ است بازده انرژی این سیستم چند درصد است. (طول هسته 1 m و طول فاصله هوایی 1 mm و سطح مقطع همه جا 10 cm^2 است.)

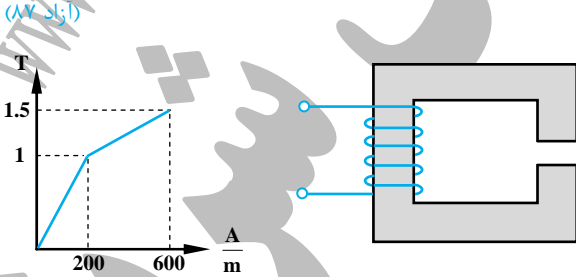


- (۱) $78/5\%$
- (۲) $87/5\%$
- (۳) $82/5\%$
- (۴) $79/5\%$

۱۹- در مدار مغناطیسی تست قبل نسبت انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی به انرژی هسته چند است؟


- (۱) ۳
- (۲) ۱۲
- (۳) ۶
- (۴) ۹

۲۰- در سیستم مغناطیسی شکل زیر نسبت نیروهای وارده بر قسمت متحرک چقدر است؟ (هسته ایده‌آل و فواصل هوایی هم‌طولند.)

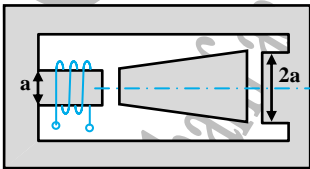


- (۱) ۱
- (۲) ۴
- (۳) صفر
- (۴) ۲

۲۱- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر که با ولتاژ مستقیم 220 V تحریک می‌شود برای داشتن نیروی 1 N مقاومت سیم‌پیچی چند اهم باید باشد؟ (طول متوسط هسته 5 cm / فاصله هوایی هر کدام 1 mm سطح مقطع هسته همه جا $\pi\text{ cm}^2$ و تعداد دور سیم‌بندی $N = 100$ و هسته ایده‌آل است.)

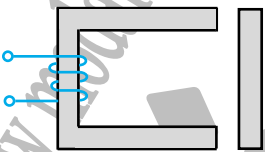

- (۱) 220
- (۲) 110
- (۳) $220\sqrt{2}$
- (۴) $110\sqrt{2}$


۲۲- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر نسبت انرژی ذخیره شده در دو فاصله هوایی با طول مساوی برابر است با:

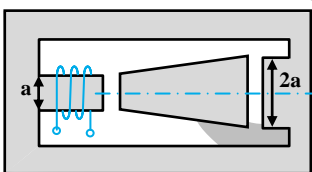

- (۱) ۱
- (۲) صفر
- (۳) ۳
- (۴) ۲

۲۳- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر سطح مقطع تمامی قسمت‌ها $\pi \text{ cm}^2$ و طول فواصل هوایی یکسان است. چگالی شار 1 T می‌باشد، نیروی وارد بر قسمت متحرک چند نیوتن است؟

(آزاد ۸۷)

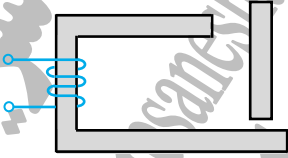

- (۱) ۱۲۵
- (۲) ۱۷۷
- (۳) ۱۳۴
- (۴) ۸۸/۵

۲۴- در یک رله الکترومغناطیسی $\lambda = \sqrt{\frac{i}{x}}$ است نیروی وارده بر قسمت ساکن به ازای جریان 1 A و جابجایی 1 m چند نیوتن است؟

(آزاد ۸۷)

$-\frac{1}{3}$ (۴)


$\frac{1}{3}$ (۳)

$-\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۱)

۲۵- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر که مشخصه $\phi - \theta$ آن داده شده است نیروی وارد بر قسمت متحرک در حرکت سریع چند نیوتن است؟

(آزاد ۸۸)

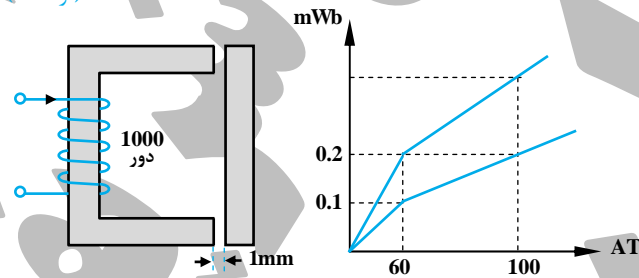

- (۱) ۵
- (۲) -۲/۵
- (۳) ۲/۵
- (۴) -۵

۲۶- در یک مدار مغناطیسی رابطه شار و جریان تحریک چنین است: $\lambda = \sqrt{6} i$ انرژی ذخیره شده در این مدار به ازای $i = 4 \text{ A}$ چند ژول است؟

(آزاد ۸۸)

$0/8$ (۴)


$2/4$ (۳)

$1/6$ (۲)

$3/2$ (۱)

۲۷- در یک مدار مغناطیسی که منحنی مغناطیسی آن مطابق شکل زیر است یک فاصله هوایی وجود دارد، چگالی شار در همه نقاط $1/5 \text{ T}$ است. نسبت چگالی انرژی فاصله هوایی به چگالی انرژی هسته کدام است؟


(آزاد ۸۸)

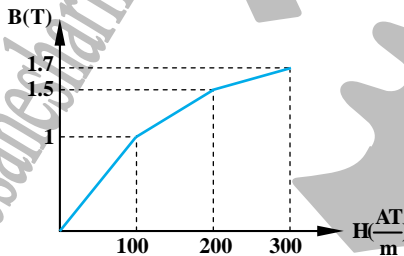

- (۱) ۳۶۰۰
- (۲) ۴۰۰۰
- (۳) ۲۴۰۰
- (۴) ۷۲۰۰

۲۸- در رله الکترومغناطیسی شکل زیر $N = 1000$ و سطح مقطع هسته همه جا 1 cm^2 و طول اولیه فاصله هوایی 5 mm است. نیروی وارد بر قسمت متحرک به ازای جریان 1 A چند نیوتن است؟ (هسته ایده‌آل است).


(آزاد ۸۸)

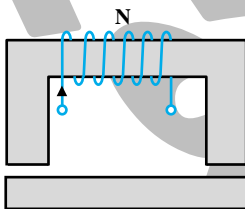

- (۱) 2π
- (۲) 8π
- (۳) 4π
- (۴) 3π


۲۹- نمودار $B-H$ ماده مغناطیسی در شکل نشان داده شده است. اگر چگالی شار نقطه کار $1/2 \text{ T}$ باشد، چگالی انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی چند $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$ است؟

(آزاد ۸۹)

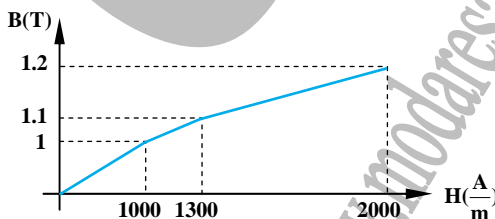

- (۱) ۷۸۰
- (۲) ۱۶۵۰
- (۳) ۱۰۲۵
- (۴) ۱۵۶۰

۳۰- در رله الکترومغناطیسی شکل داده شده نیروی متوسط وارد بر عضو متحرک در صورتی که جریان مؤثر $2A$ باشد برابر است با: (آزاد ۸۹)

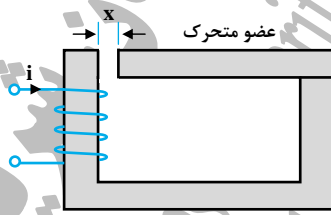


$$N = 1000$$

$$x = 0.5 \text{ cm}$$

$$\text{همه جا } A = 20 \text{ cm}^2$$

- (۱) 250 N
 (۲) 150 N
 (۳) 200 N
 (۴) 175 N

۳۱- در یک رله الکترومغناطیسی مطابق شکل، اگر منبع جریان متناوب به سیم‌پیچ اعمال گردد و در حالت دیگری منبع جریان مستقیم به آن متصل شود، نیروی مکانیکی وارد بر جزء متحرک در کدام حالت بیشتر است؟ (قدرت - آزاد ۹۰)

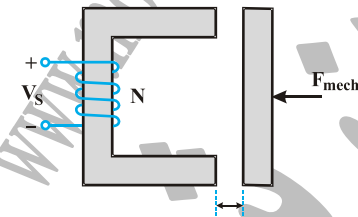

(۴) به متناوب و مستقیم بودن شکل موج ارتباط ندارد بلکه به اندازه جریان عبوری از سیم‌پیچی وابسته است.

- (۱) وقتی که منبع AC متصل می‌گردد.
 (۲) وقتی که منبع DC متصل می‌گردد.
 (۳) هر دو حالت یکسان است.

۳۲- در یک ماشین دو تحریکه اندوکتانس متقابل $L_{sr}(\theta) = 0.4 \cos \theta$ می‌باشد. اگر دو سیم‌بندی رتور و استاتور سری وصل شوند و جریان متناوب $10A$ از آن‌ها عبور نماید، حداکثر گشتاور متوسط تولیدی چند $N.m$ می‌گردد؟ (قدرت - آزاد ۹۰)

- (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) ۴

۳۳- در یک مدار مغناطیسی با هسته ایده‌آل یک فاصله هوایی ایجاد می‌کنیم، نسبت انرژی ذخیره شده در هسته به انرژی ذخیره شده در این فاصله هوایی چقدر است؟ (آزاد ۹۲)

- (۱) صفر (۲) ∞ (۳) نامعین (۴) برابر

۳۴- قسمت متحرک یک رله ساده الکترومغناطیسی در حالت باز قرار دارد، حال اگر قسمت متحرک تحت تأثیر نیروی مغناطیسی F_e به طرف قسمت ثابت حرکت نماید، چگالی شار B_g و نیروی مغناطیسی چگونه تغییر می‌نماید؟ (آزاد ۹۲)

- (۱) B_g افزایش و F_e کاهش می‌یابند.
 (۲) F_e افزایش و B_g کاهش می‌یابند.
 (۳) هر دو کاهش می‌یابند.
 (۴) هر دو افزایش می‌یابند.

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل دوم – مبحث اصول اولیه و بررسی مبدل‌های یک تحریکه

۱- گزینه «۱» در سیستم مورد بحث $\lambda = \lambda(i, x)$ داده شده است پس می‌توان با انتگرال‌گیری مستقیم از آن شبه انرژی سیستم را محاسبه نمود:

$$W_{fld} = \int \lambda di = \int \sqrt{i} x di = \frac{2}{3} xi^{\frac{3}{2}} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{2}{3} i^{\frac{3}{2}} \Big|_{i=2A} = 1/188 \text{ N}$$

۲- گزینه «۲» چون هسته ایده‌آل است لذا انرژی مغناطیسی فقط در فاصله هوایی ذخیره می‌شود و مقدار آن برابر است با:

$$W_{fld} = \frac{1}{2} R_m(x) \phi^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2x}{\mu_0 A} \right) \phi^2 = \frac{1}{2} \times \frac{2 \times 10 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 25 \times 10^{-4}} \times (1 \times 10^{-3})^2 = 3/18 \text{ J}$$

۳- گزینه «۱» همانطور که در متن درسنامه بیان شد در مبدل‌های انرژی الکترومکانیکی نیرو یا گشتاور طوری ایجاد می‌شود که در جریان ثابت یا نیروی محرکه مغناطیسی ثابت انرژی و شبه انرژی را افزایش دهد.

۴- گزینه «۱» چون قسمت متحرک فاقد جریان است لذا گشتاور تولیدی در این رله فقط گشتاور رلوکتانس ناشی از جریان قسمت ساکن (استاتور) و تغییرات رلوکتانس مسیر است، لذا برای محاسبه گشتاور ابتدا باید معادله رلوکتانس فاصله هوایی را بنویسیم (به چگونگی استخراج این معادله فکر کنید!)

$$\begin{cases} T_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL_{11}}{d\theta} \\ R(\theta) = \frac{r\theta}{\mu_0 A} \Rightarrow L_{11}(\theta) = \frac{N^2}{r\theta} = \mu_0 A \frac{N^2}{r\theta} \end{cases} \Rightarrow T_e = \frac{1}{2} \times I^2 \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\mu_0 AN^2}{r\theta} \right) = \frac{1}{2} I^2 \left(\frac{-\mu_0 AN^2}{r\theta^2} \right) = \frac{\mu_0 AN^2}{2r} \left(\frac{I}{\theta} \right)^2$$

در روابط فوق r طول متوسط قسمت متحرک یا همان شعاع گردش قسمت متحرک است. با فرض $k = \frac{1}{2r} \mu_0 AN^2$ داریم:

$$T_e = -k \left(\frac{I}{\theta} \right)^2$$

۵- گزینه «۱» در مدار مغناطیسی مورد بحث $\lambda = \lambda(i)$ داده شده یعنی جریان متغیر مستقل است پس برای محاسبه انرژی ذخیره شده نمی‌توان مستقیماً انتگرال‌گیری نمود. لذا ابتدا معادله را به صورت $\dot{i} = i(\lambda)$ بازنویسی نموده و سپس انتگرال می‌گیریم:

$$\begin{cases} \lambda = 0/66 i^3 \Rightarrow i = \frac{\lambda^{\frac{1}{3}}}{(0/66)^{\frac{1}{3}}} \\ i = 1 \text{ A} \Rightarrow \lambda = 0/66 \text{ Wb} \end{cases} \Rightarrow W_{fld} = \int_0^{\lambda} i d\lambda = \int_0^{0/66} \frac{\lambda^{\frac{1}{3}}}{(0/66)^{\frac{1}{3}}} d\lambda = 0/165 \text{ J}$$

روش دوم: اگر نتوان از روی معادله λ ، معادله جریان را استخراج نمود بهتر است با دیفرانسیل‌گیری از طرفین معادله λ معادله $d\lambda$ را به دست آورد. یعنی:

$$\lambda = 0/66 i^3 \Rightarrow d\lambda = 0/22 i^2 di \Rightarrow W_{fld} = \int i d\lambda = \int_0^1 i (0/22 i^2 di) = \int_0^1 0/22 i^3 di \Rightarrow W_{fld} = \frac{0/22}{4} i^4 \Big|_0^1 = 0/165 \text{ J}$$

۶- گزینه «۱» چون هسته ایده‌آل است فقط رلوکتانس فاصله هوایی در مدار تأثیر می‌گذارد لذا با توجه به این رلوکتانس می‌توان اندوکتانس سیم‌بندی و نیروی رلوکتانسی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL(x)}{dx} \\ L(x) = \frac{N^2}{R(x)} = \frac{N^2}{\frac{x}{\mu_0 A}} \end{cases} \Rightarrow F_e = -\frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0 AN^2}{x^2}$$



با توجه به جریان مؤثر $1/41A$ داده شده، دامنه حداکثر جریان $I_{max} = \sqrt{2} I_{rms} = \sqrt{2} \times 1/41 = 2A$ بوده لذا معادله زمانی جریان سیم‌بندی به صورت $i(t) = 2 \sin \omega t$ می‌باشد. پس می‌توان نوشت:

$$F_e = -\frac{1}{2} \times (2 \sin \omega t)^2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 10^{-4} \times 1000^2}{(1 \times 10^{-2})^2} \approx -2 \times 25 \sin^2 \omega t \xrightarrow{\text{متوسط گیری}} F_{e_{av}} = -25 \text{ N.m}$$

توجه شود همان‌طور که در متن درسنامه بیان شد می‌توان نیروی متوسط را به طور مستقیم از رابطه $F_{e_{av}} = \frac{1}{2} I_{rms}^2 \frac{dL}{dx}$ نیز به دست آورد.

۷- گزینه «۲» چون مقدار حداکثر نیرو خواسته شده (نه مقدار متوسط) باید ابتدا معادله نیروی حداکثر را یافت و سپس به جای متغیر x در آن مقدار 5 mm را جایگزین نمود. در اینجا بیان این نکته خالی از لطف نیست (همان‌طور که در متن درس اشاره شد). چنانچه در معادله نیرو مقدار مؤثر جریان (I_{rms}) را قرار دهیم به نیروی متوسط ($F_{e_{av}}$) می‌رسیم، حال اگر مقدار حداکثر جریان (I_{max}) را قرار دهیم به نیروی حداکثر ($F_{e_{max}}$) می‌رسیم. لذا:

$$F_{e_{max}} = -\frac{1}{2} I_{max}^2 \frac{dL(x)}{dx} = -\frac{1}{2} (2)^2 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 10^{-4} \times (1000)^2}{(\Delta \times 10^{-3})^2} = -200 \text{ N}$$

۸- گزینه «۲» همان‌طور که در تست‌های قبلی همین درسنامه اثبات شد، در رله‌های با هسته متحرک اگر حرکت خطی باشد نیروی القایی (یا نیروی

$$F_e = \frac{K}{x^2} \Rightarrow \frac{F_{e_1}}{F_{e_2}} = \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2$$

کششی قسمت متحرک) برابر است با:

یعنی نیروی کششی با فاصله نسبت عکس دارد پس در $x_1 = 2 \text{ mm}$ نیرو حداقل (F_{e_1}) و در $x_2 = 1 \text{ mm}$ نیرو حداکثر (F_{e_2}) است لذا:

$$\frac{F_{e_1}}{F_{e_2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{F_{e_2}}{F_{e_1}} = 4$$

۹- گزینه «۴» چون $\lambda = \lambda(i, x)$ داده شده پس می‌توان با انتگرال‌گیری مستقیم شبه انرژی را محاسبه نموده و در نهایت نیرو را محاسبه نمود:

$$W'_{fld} = \int \lambda di = \int \sqrt{i} x di = \frac{2}{3} x i^{3/2} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{2}{3} i^{3/2} \Rightarrow F_e \Big|_{i=1A} = \frac{2}{3} \text{ N}$$

۱۰- گزینه «۲» از آنجایی که نیروی القایی همواره در جهت کاهش رلوکتانس عمل می‌کند پس در رله‌ها به صورت جاذبه است تا سبب کاهش طول فاصله هوایی و در نتیجه کاهش رلوکتانس شود.

۱۱- گزینه «۱» به طور کلی بین دو حلقه سیم‌پیچی همواره نیروی جاذبه‌ای پدید می‌آید که علت آن نیز هم جهت بودن فوران‌های آن‌ها است؛ اما در حالت اتصال کوتاه به دلیل افزایش بیش از حد جریان، نیروی جاذبه‌ای بسیار قوی تولید می‌شود که متناسب با مجذور جریان بوده و با فاصله بین حلقه‌ها نسبت عکس دارد.

۱۲- گزینه «۴» بدون وجود فاصله هوایی چون هسته ایده‌آل است ($\mu_r = \infty$) رلوکتانس هسته صفر بوده لذا $W_{fld} = 0$ می‌باشد. اما در صورت ایجاد شکاف هوایی چون رلوکتانس هسته دیگر صفر نیست پس $W_{fld} > 0$ می‌گردد، پس می‌توان گفت با ایجاد شکاف هوایی انرژی ذخیره شده در میدان یا هسته از صفر به مقدار مشخصی (که تابع اندازه شکاف هوایی و مشخصات تحریک است) افزایش می‌یابد.

۱۳- گزینه «۲» روش اول: با توجه به اینکه در صورت تست معادله ولتاژ اعمالی داده شده، ابتدا باید با انتگرال‌گیری از آن معادله فوران عبوری از هسته را به صورت زیر به دست آورد:

$$\varphi(t) = \frac{1}{N} \int V(t) dt = \frac{1}{N} \int 20 \sin 100\pi t dt = -\frac{1}{50N} \cos 100\pi t$$

چون معادله فوران هسته در دسترس است باید از مشتق رلوکتانس جهت محاسبه نیرو استفاده نمود لذا:

$$F_e = -\frac{1}{2} \varphi^2 \frac{dR_g}{dg} = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{50N} \cos 100\pi t\right)^2 \frac{d}{dg} \left(\frac{2g}{\mu_0 A}\right) = -\frac{1}{50N^2} \cos^2 100\pi t \times \frac{2}{\mu_0 A} = -\frac{1}{25N^2 \mu_0 A} \cos^2 100\pi t \text{ N}$$

با توجه به بسط $\cos^2 100t$ داریم:

$$F_e = \frac{1}{25 N^2 \mu_0 A} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 200t \right) = -\frac{1}{50 N^2 \mu_0 A} - \frac{1}{50 N^2 \mu_0 A} \cos 200t \text{ N}$$

دیده می‌شود که معادله نیروی القایی متغیر با زمان بوده لذا باید مقدار متوسط آن را به دست آورد. در این صورت دقت شود که مقدار متوسط جمله دوم صفر بوده و مقدار متوسط جمله اول برابر خودش است لذا:

$$F_{e_{av}} = -\frac{1}{50 N^2 \mu_0 A} = -\frac{1}{50 \times 1000^2 \times \frac{1}{800000} \times 10 \times 10^{-4}} = -16 \text{ N}$$

روش دوم: همانطور که در متن درس اشاره شد نیروی متوسط را می‌توان به طور مستقیم از رابطه زیر به دست آورد:

$$F_{e_{av}} = -\frac{1}{2} \phi_{rms}^2 \frac{dR_g}{dg} = -\frac{1}{2} \phi_{rms}^2 \frac{d}{dg} \left(\frac{2g}{\mu_0 A} \right) = -\frac{\phi_{rms}^2}{\mu_0 A}$$

برای محاسبه ϕ_{rms} با توجه به سینوسی بودن تغذیه داریم:

$$V_{max} = E_{max} = N \phi_{max} \omega \Rightarrow \phi_{max} = \frac{20}{1000 \times 100} = 2 \times 10^{-4} \text{ Wb} \Rightarrow \phi_{rms} = \sqrt{2} \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$F_{e_{av}} = -\frac{(\sqrt{2} \times 10^{-4})^2}{\frac{1}{800000} \times 10 \times 10^{-4}} = -16 \text{ N}$$

با جایگذاری در معادله نیروی متوسط داریم:

علامت منفی نشان می‌دهد که نیرو در جهت کاهش رلوکتانس است.

۱۴- گزینه «۲» همانطور که در متن درس ذکر شد در کلیه مبدل‌های انرژی الکترومغناطیسی، نیرو و گشتاور در جهتی تولید می‌شود که در جریان ثابت انرژی و شبه انرژی را افزایش دهد.


۱۵- گزینه «۴» چون $i = i(\lambda, x)$ داده شده، ابتدا باید $\lambda = \lambda(x, i)$ به دست آورد و سپس کوآنژری را محاسبه نمود:

$$W'_{fld} = \int x \sqrt{i} di = \frac{2}{3} x i^{3/2} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} \Big|_{i=1A} = \frac{2}{3} \text{ N}$$

توجه شود که این تست را می‌توان با محاسبه W_{fld} نیز به صورت زیر حل نمود:

$$W_{fld} = \int i d\lambda = \int \frac{\lambda^2}{x^2} d\lambda = \frac{1}{x^2} \frac{\lambda^3}{3} \Rightarrow F_e = -\frac{\partial W_{fld}}{\partial x} = \frac{2}{3} \frac{\lambda^3}{x^3} \xrightarrow{i=1 \Rightarrow \lambda=x} F_e = \frac{2}{3} \text{ N}$$

۱۶- گزینه «۱» چون جریان مدار داده شده بهتر است از مشتق اندوکتانس جهت محاسبه نیرو استفاده نمود لذا:

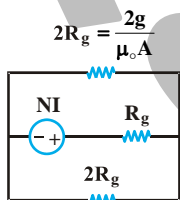

$$L(g) = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2}{(2R_g \parallel 2R_g) + R_g} = \frac{N^2}{2R_g} = \frac{N^2}{2g} = \frac{\mu_0 N^2 (2ad)}{2g}$$

$$F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(g)}{dg} = \frac{1}{2} i^2 \times \frac{-\mu_0 N^2 ad}{g^2} \xrightarrow{\text{جایگذاری مقادیر}} F_e = -20 \pi \text{ N}$$

دقت شود که چون $1A$ داده شده مقدار مؤثر جریان فرض شده است مستقیماً در رابطه قرار داده و یک ضرب نیروی متوسط را محاسبه نمودیم.

۱۷- گزینه «۴» همان‌طور که در تست قبل دیدیم اگر بخواهیم نیرو در هر دو تحریک AC و DC یکسان باشد باید اندازه جریان تحریک DC برابر مقدار مؤثر جریان AC باشد لذا اگر در منبع ولتاژ داده شده در دو حالت شرط $V_{DC} = V_{rms}$ رعایت شود باید مقدار مقاومت پیش‌گذار در حالت DC به اندازه راکتانس سیم‌بندی در حالت AC باشد لذا داریم:

$$L(x) = \frac{N^2}{R_m(x)} = \frac{\mu_0 AN^2}{2x} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10^{-4} \times (1000)^2}{2 \times 1 \times 10^{-2}} = 0.628 \text{ H}$$

$$X_L = 2\pi fL(x) = 2\pi \times 50 \times 0.628 = 197.1 \Omega$$

لذا مقدار مقاومت پیش‌گذار باید تقریباً 20Ω باشد. (یعنی: $R = X_L$ اگر $V_{rms} = V_{DC} \Rightarrow I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R}$ و $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{X_L}$)

۱۸- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. چون کار مکانیکی انجام شده در این سیستم صفر است (زیرا فاقد عنصر متحرک است) لذا بازده تبدیل انرژی (cycle) $R = \frac{W_{mech}}{W_{elec}}$ همواره صفر است.


۱۹- گزینه «۱» انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی را می‌توان با توجه به طول فاصله هوایی و سایر پارامترها به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\left\{ \begin{aligned} R_{ag} &= \frac{g}{\mu_0 A} = \frac{1 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times (10 \times 10^{-4})} = \frac{10^7}{4\pi} \Rightarrow W_{fld_{ag}} = \frac{1}{2} R_{ag} \phi^2 = \frac{1}{2} \times \frac{10^7}{4\pi} \times (1/5 \times 10^{-3})^2 = 0.895 \text{ J} \\ \phi &= B \cdot A = 1/5 \times 10 \times 10^{-4} = 1/5 \times 10^{-3} \text{ Wb} \end{aligned} \right.$$

چون منحنی B-H در دسترس است می‌توان چگالی انرژی ذخیره شده در هسته را به دست آورده و با داشتن حجم هسته، انرژی ذخیره شده در هسته را نیز به دست آورد برای این منظور:

$$W_{fld_c} = D_{fld_c} \cdot V_{core} = \left[\left(\frac{200 \times 1}{2} \right) + \left(\frac{(200 + 600) \times 0.5}{2} \right) \right] \times (10 \times 10^{-4} \times 1) = 0.3 \text{ J} \Rightarrow \frac{W_{fld_{ag}}}{W_{fld_c}} = \frac{0.895}{0.3} \approx 3$$

۲۰- گزینه «۴» طبق رابطه $F_e = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR_m(g)}{dg}$ برای دو قسمت چپ و راست (با توجه به یکی بودن فوران در آنها) داریم:

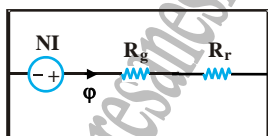

$$\left\{ \begin{aligned} R_L(g) &= \frac{g}{\mu_0 A} \Rightarrow F_{eL} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR_L}{dg} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{1}{\mu_0 A} \Rightarrow \frac{F_{eL}}{F_{eR}} = 2 \\ R_R(g) &= \frac{g}{\mu_0 2A} \Rightarrow F_{eR} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR_R}{dg} = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{1}{2\mu_0 A} \end{aligned} \right.$$

۲۱- گزینه «۱» با توجه به نیروی داده شده اگر معادله را برحسب جریان سیم‌بندی بنویسیم می‌توان جریان را محاسبه نموده و در نتیجه با توجه به ولتاژ تغذیه مقاومت اهمی سیم‌بندی را به دست آورد.

$$L(g) = \frac{N^2}{R_g} = \frac{N^2}{\frac{2g}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 N^2 A}{2g}$$

$$F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL(g)}{dg} = \frac{1}{2} \times I^2 \times \frac{-2\mu_0 N^2 A}{4g^2} \xrightarrow{N=100, A=\pi \times 10^{-4}, g=1 \times 10^{-3}} \frac{1}{2} \times I^2 \times \frac{-2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 100^2 \times \pi \times 10^{-4}}{4 \times 1 \times 10^{-6}} \Rightarrow I = \frac{\sqrt{10}}{\pi} \text{ A}$$

$$R = \frac{V_{dc}}{I_{dc}} = \frac{220}{\frac{\sqrt{10}}{\pi}} = 22\pi\sqrt{10} \approx 220 \Omega$$

۲۲- گزینه «۴» فوران در هر دو فاصله هوایی یکسان است اما به دلیل باریک‌تر بودن سطح مقطع سمت چپ چگالی فوران در فاصله هوایی سمت چپ دو برابر فاصله هوایی سمت راست است یعنی $B_{agL} = 2B_{agR}$ همین‌طور حجم فاصله هوایی سمت چپ نصف حجم فاصله هوایی سمت راست است یعنی:

$$V_{agL} = \frac{1}{2} V_{agR} \text{ لذا داریم:}$$

$$W_{fldR} = \frac{1}{2} \frac{B_{agR}^2}{\mu_0} V_{agR} \quad \text{و} \quad W_{fldL} = \frac{1}{2} \frac{B_{agL}^2}{\mu_0} V_{agL} \Rightarrow \frac{W_{fldL}}{W_{fldR}} = \frac{B_{agL}^2 V_{agL}}{B_{agR}^2 V_{agR}} = \frac{4B_{agR}^2 \times \frac{1}{2} V_{agR}}{B_{agR}^2 \times V_{agR}} = 2$$

۲۳- گزینه «۲» چون فواصل هوایی در دو راستای X و Y قرار دارند لذا نیروی وارده به قسمت متحرک نیز در دو راستای X, Y خواهد بود و برآیند آن بر قطعه وارد می‌شود. همین‌طور با توجه به یکی بودن طول فواصل هوایی نیروی وارده در هر دو جهت X و Y با یکدیگر برابر است لذا:

$$\phi = B \cdot A = 1 \times \pi \times 10^{-4} = \pi \times 10^{-4} \text{ Wb} \quad \text{و} \quad R_m(g) = \frac{g}{\mu_0 \times \pi \times 10^{-4}}$$

نیروی وارده به قطعه متحرک در راستای محور X ها برابر است با: $F_{e_x} = -\frac{1}{2} \phi \frac{dR_m(g)}{dg} = -\frac{1}{2} \times \pi^2 \times 10^{-8} \times \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times \pi \times 10^{-4}} = 125 \text{ N}$ همان‌طور که ذکر شد چون دو نیرو برابر هستند لذا:

$$F_{e_y} = F_{e_x} = 125 \text{ N} \Rightarrow \vec{F}_{e_{av}} = \vec{F}_{e_x} + \vec{F}_{e_y} \Rightarrow |\vec{F}_{e_{av}}| = \sqrt{2} |\vec{F}_{e_x}| = \sqrt{2} \times 125 = 177 \text{ N}$$

۲۴- گزینه «۴» چون معادله داده شده به صورت $\lambda = \lambda(i, x)$ است می‌توان با انتگرال‌گیری مستقیم شبه انرژی را به صورت زیر به دست آورد:

$$W'_{fld} = \int \lambda di = \int \sqrt{\frac{i}{x}} di = \frac{1}{\sqrt{x}} \int i^2 di = \frac{1}{\sqrt{x}} \times \frac{i^2}{2} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}} \times \frac{2}{3} \times i^2}{x} \Bigg|_{i=1A}^{x=1m} = -\frac{1}{3} \text{ N}$$

۲۵- گزینه «۴» با توجه به مشخصه $\phi - \theta_m$ داده شده به ازاء $\theta_m = 100 \text{ A.T}$ فوران در حرکت سریع 0.2 mWb است از طرفی برای محاسبه نیرو باید سطح بین دو منحنی را محاسبه نماییم لذا باید این سطح را تا مرز 0.2 mWb و 100 A محاسبه نمود یعنی:

$$W_{mech} = \frac{0.1 \times 10^{-3} \times 60}{2} + \frac{0.1 \times 10^{-3} \times (100 - 60)}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ J}$$

با توجه به اینکه نیروی ایجاد شده، نسبت این انرژی به میزان جابجایی قطعه متحرک است داریم:

$$F_e = -\frac{\Delta W_{mech}}{\Delta x} = -\frac{5 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = -5 \text{ N}$$

۲۶- گزینه «۲» با توجه به اینکه $\lambda = \lambda(i)$ داده شده داریم:

با قراردادن این تغییرات در معادله انرژی ذخیره شده می‌توان نوشت:

$$W_{fld} = \int_0^\lambda i d\lambda \Rightarrow W_{fld} = \int_0^4 i \times 0.2 i^{-1/2} di = \int_0^4 0.2 i^{1/2} di = 0.2 \times \frac{2}{3} i^{3/2} \Bigg|_0^4 = 1/6 \text{ J}$$

۲۷- گزینه «۴» چگالی انرژی در فواصل هوایی به دلیل خطی بودن مشخصه مغناطیسی آن همواره برابر است با:

$$D_{fldag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \times \frac{1/5^2}{4\pi \times 10^{-7}} = 9 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

در مورد هسته با توجه به مشخصه $B-H$ داده شده باید سطح بالای منحنی را تا $B = 1/5 \text{ T}$ محاسبه نمود لذا:

$$D_{fldc} = \frac{100 \times 1}{2} + \frac{200 + 100}{2} \times 0.5 = 125 \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

$$\frac{D_{fld_{ag}}}{D_{fld_c}} = \frac{9 \times 10^5}{125} = 7200$$

نسبت این دو مقدار برابر است با:

۲۸- گزینه «۳» با توجه به ایده‌آل بودن هسته رلوکتانس مدار مغناطیسی فقط به واسطه فواصل هوایی ایجاد می‌شود لذا:

$$R_{eq} = 2R_{ag} = \frac{2g}{\mu_0 A}$$

$$L(g) = \frac{N^2}{R_{eq}} = \frac{N^2 \mu_0 A}{2g} \Rightarrow F_e = \frac{-1}{2} I^2 \frac{dL(g)}{dg} \Rightarrow F_e = +\frac{1}{2} I^2 \frac{N^2 \mu_0 A}{2g^2} = \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{1000^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10^{-4}}{2 \times (5 \times 10^{-3})^2} = 4\pi(N)$$

۲۹- گزینه «۱» سطح بالای منحنی B-H بیانگر چگالی انرژی ذخیره شده در میدان است که با توجه به منحنی داده شده برابر است با:

$$D_{fid} = \left(\frac{1}{2} \times 1000 \times 1\right) + \frac{(1000 + 1300) \times 0.1}{2} + \frac{(1300 + 2000) \times 0.1}{2} = 780 \frac{J}{m^3}$$

۳۰- گزینه «۲» با توجه به اینکه جریان سیم‌پیچی مشخص است بهتر است از مشتق اندوکتانس استفاده شود لذا:

$$L = \frac{N^2}{R_x} = \frac{N^2 \mu_0 A}{x} \Rightarrow F_e = \frac{1}{2} I_{rms}^2 \frac{dL}{dx} = -\frac{1}{2} \times I_{rms}^2 \times \frac{N^2 \mu_0 A}{x^2} \Rightarrow F_e = \frac{-4 \times 1000^2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 10^{-4}}{2 \times (0.5 \times 10^{-2})^2} = -200N$$

۳۱- گزینه «۴» بسته به اندازه یا دامنه جریان، نیروی متوسط ایجاد شده متفاوت است مثلاً اگر دامنه جریان در تغذیه DC به صورت I_1 و معادله جریان در تغذیه AC به صورت $I_{AC} = I_r \sin \omega t$ باشد داریم:

$$F_{DC} = KI_1^2 \Rightarrow \frac{F_{DC}}{F_{AC}} = 2 \left(\frac{I_1}{I_r}\right)^2$$

$I_1 = I_r$
 اگر $I_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} I_r$

 $\begin{cases} F_{DC} = 2F_{AC} \\ F_{DC} = F_{AC} \end{cases}$

دیده می‌شود که بسته به مقادیر I_1 و I_r نیروهای ایجاد شده متفاوت است (جهت درک بهتر به تست ۲۱ از همین درسنامه مراجعه کنید)

۳۲- گزینه «۲» با توجه به اینکه فقط اندوکتانس متقابل دو سیم‌بندی داده شده پس فقط قادریم گشتاور الکترومغناطیسی بین دو سیم‌بندی را به صورت زیر محاسبه نماییم:

$$T_e = i_s i_r \frac{dL_{sr}(\theta)}{d\theta} = (10 \sin \omega t)(10 \sin \omega t) \frac{d}{d\theta} (0.04 \cos \theta) = -100 \sin^2 \omega t \times 0.04 \sin \theta \text{ N.m}$$

$$T_e = -100 \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2}\right) (0.04 \sin \theta) = -2 \sin \theta + 2 \sin \theta \cos 2\omega t \Rightarrow T_{e_{av}} = -2 \sin \theta \text{ N.m}$$

با استفاده از بسط $\sin^2 \omega t$ داریم:

$$T_{e_{av_{max}}} = 2 \text{ N.m}$$

حداکثر این مقدار گشتاور متوسط در شرایط رخ می‌دهد که $\sin \theta = \pm 1$ باشد (یعنی $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ شود) که در این صورت:

۳۳- گزینه «۱» اگر W_{fld_c} انرژی ذخیره شده در هسته و $W_{fld_{ag}}$ انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی باشد داریم:

$$\frac{W_{fld_c}}{W_{fld_{ag}}} = \frac{\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V_c}{\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} V_{ag}} \xrightarrow[\text{در هسته ایده‌آل } \mu = \infty \text{ است}]{\text{در هسته ایده‌آل}} \frac{W_{fld_c}}{W_{fld_{ag}}} = 0$$

۳۴- گزینه «۴» در حالت کلی بسته به اینکه منبع ورودی AC است یا DC، جریان است یا ولتاژ، تحلیل‌های متفاوتی می‌توان ارائه داد. اما با نگاه به گزینه‌های داده شده می‌توان گفت که منبع ورودی ولتاژ AC نیست زیرا در این صورت چگالی میدان ثابت می‌ماند که در هیچکدام از گزینه‌ها داده نشده است. لذا با فرض اینکه منبع ورودی جریان و DC است می‌توان گفت با بسته شدن قسمت متحرک B_g افزایش یافته و F_e نیز هر چه به سرعت بسته بودن پیش می‌رویم (فاصله هوایی کمتر شود) افزایش می‌یابد.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل دوم - مبحث بررسی مبدل‌های چند تحریکه و انواع گشتاور تولیدی در ماشین‌های گردان

کله ۱- ضرایب القاء سیم‌پیچی استاتور و روتوریک وسیله تبدیل انرژی الکترومکانیکی به صورت زیر است:

$$L_{11} = 0.1 \text{ H}, L_{22} = 0.15 \text{ H}, L_{12} = 0.04 \cos \theta \text{ H}$$

که در آن θ زاویه بین محور دو سیم‌پیچی است. در صورتی که از هر دو سیم‌پیچی جریان یکسان $i(t) = \sin \omega t \text{ A}$ بگذرد حداکثر مقدار گشتاور متوسط اعمال شده چقدر است؟

(آزاد ۸۰)

- (۱) 0.04 N (۲) 0.02 N (۳) 0.25 N (۴) 0.1 N

کله ۲- در یک ماشین الکتریکی گردان وقتی گشتاور مقاومت مغناطیسی (رلوکتانسی) تولید می‌شود که:

(آزاد ۸۰)

- (۱) استاتور و رتور هر دو قطب صاف داشته باشند. (۲) استاتور یا رتور قطب برجسته داشته باشد.
(۳) استاتور و رتور دارای دندان‌های مساوی باشند. (۴) استاتور و رتور دارای دندان‌های نامساوی باشند.

کله ۳- در یک ماشین دو تحریکه ماتریس اندوکتانس برحسب هانری به صورت: $\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \cos \theta \\ 0.5 \cos \theta & 1/5 \end{bmatrix}$ داده شده است. اگر دو سیم‌پیچی به ترتیب

(آزاد ۸۳)

حامل جریان‌های سینوسی به مقدار مؤثر 5 A و 10 A باشند، گشتاور متوسط در زاویه 90° چند N.m است؟

- (۱) $-12/5$ (۲) -25 (۳) $12/5$ (۴) $-6/25$

کله ۴- در یک وسیله تبدیل انرژی الکترومکانیکی استاتور استوانه‌ای است و رتور قطب برجسته و بدون تحرک است δ زاویه بین میدان استاتور و رتور است گشتاور متوسط تولیدی متناسب است با:

(آزاد ۸۴)

- (۱) $\sin \delta$ (۲) صفر (۳) $\sin 2\delta$ (۴) $\sin \delta, \sin 2\delta$

کله ۵- در یک ماشین دو تحریکه ماتریس اندوکتانس $\begin{bmatrix} 1 & \cos \theta \\ \cos \theta & 1 \end{bmatrix}$ است. اگر سیم‌پیچی رتور اتصال کوتاه و سیم‌پیچی استاتور با جریان متناوب با

(آزاد ۸۵)

مقدار مؤثر 2 A و فرکانس 60 Hz تغذیه شود و زاویه بار 15° باشد گشتاور تولیدی چند Nm است؟ ($\cos 15^\circ = 0.965$)

- (۱) 0.5 (۲) 2 (۳) 0.75 (۴) 1

کله ۶- در یک ماشین دو تحریکه $L_{sr} = 0.04 \cos \theta$ می‌باشد. اگر دو سیم‌پیچی این ماشین سری شده و از آن‌ها جریان متناوب بگذرد حداکثر مقدار متوسط گشتاور تولیدی به ازاء جریان مؤثر 10 A چند Nm است؟

(آزاد ۸۶)

- (۱) 2 (۲) 3 (۳) 1 (۴) 4

کله ۷- در ماشین یک تحریکه در چه شرایطی قطعاً گشتاور صفر است؟

(آزاد ۸۷)

- (۱) استاتور قطب صاف و رتور قطب برجسته باشد. (۲) استاتور قطب برجسته و رتور قطب صاف باشد.
(۳) استاتور و رتور هر دو قطب برجسته باشند. (۴) قطب‌های استاتور و رتور هر دو صاف باشند.

(آزاد ۸۷)

کله ۸- در ماشین شکل زیر کدام عبارات زیر صحیح است؟

(آزاد ۸۷)

- (۱) گشتاور مقاومت مغناطیسی غیر صفر است.
(۲) گشتاور صفر است.
(۳) گشتاور پس‌ماندی غیر صفر است.
(۴) گشتاور غیر صفر است.

کله ۹- در یک رله الکترومغناطیسی دو تحریکه ماتریس اندوکتانس $\begin{bmatrix} 1+x & 1-x \\ 1-x & 2+x \end{bmatrix}$ است. نیروی دافعه بین دو قسمت رله به ازای $i_1 = 1 \text{ A}$ و

(آزاد ۸۸)

$i_2 = 2 \text{ A}$ چند نیوتن است؟


- (۱) $1/5$ (۲) $4/5$ (۳) $2/5$ (۴) $3/5$

کله ۱۰- در یک ماشین دو تحریکه $L_{11} = 0.3 \text{ mH}$ و $L_{22} = 0.5 \text{ mH}$ و $L_{12} = 0.04 \cos \theta \text{ mH}$ است. اگر دو سیم‌پیچی تحرک به طور سری

(آزاد ۸۸)

حامل جریان $i(t) = I_m \sin \omega t$ باشند مقدار گشتاور حداکثر تولیدی به ازای جریان حداکثر 2 A چند میلی‌نیوتن متر است؟

- (۱) 0.18 (۲) 0.36 (۳) 0.72 (۴) 0.24

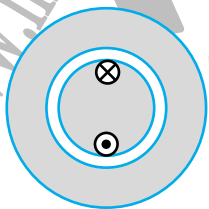



۱۱- ضرایب القاء سیم‌پیچی استاتور و روتور یک وسیله تبدیل انرژی الکترومکانیکی به قرار زیر است: (آزاد ۸۹)

$$L_{11} = 0.1 \text{ mH}, \quad L_{22} = 0.15 \text{ mH}, \quad L_{12} = 0.02 \cos \theta$$

در صورتی که دو سیم‌پیچ سری باشند و جریان $i = 2 \sin \omega t$ بگذرد. حداکثر مقدار متوسط گشتاور الکترومغناطیسی تولید شده، چقدر است؟

- (۱) 0.08 N (۲) 0.12 N (۳) 0.1 N (۴) 0.04 N

۱۲- ماشین دو تحریکه‌ای دارای ماتریس اندوکتانس زیر است، این ماشین دارای چه ساختاری است؟ (آزاد ۹۶)

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2 & 0.75 \cos \theta \\ 0.75 \cos \theta & 1.5 \end{bmatrix}$$

- (۱) ماشین رلوکتانسی با برجستگی روتور و استاتور
 (۲) ماشین استوانه‌ای قطب صاف
 (۳) ماشین رلوکتانسی با برجستگی روتور
 (۴) ماشین رلوکتانسی با برجستگی استاتور

۱۳- در یک ماشین دو تحریکه $L_{gr} = 0.02 \cos \theta$ است. اگر دو سیم‌بندی روتور و استاتور با یکدیگر سری و از آن‌ها جریان AC عبور نماید، حداکثر مقدار متوسط گشتاور ایجاد شده به ازاء جریان مؤثر 10 A چند نیوتن متر است؟

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۱ (۴) ۲

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل دوم - مبحث بررسی مبدل‌های چند تحریکه و انواع گشتاور تولیدی در ماشین‌های گردان

۱- گزینه «۲» در این سیستم دو تحریکه چون L_{11} و L_{22} مستقل از θ هستند فقط گشتاور الکترومغناطیسی تولید می‌شود. لذا داریم:

$$T_e = i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta} = \sin^2 \omega t \frac{d(\circ/\circ 4 \cos \theta)}{d\theta} = -\circ/\circ 4 \sin \theta \sin^2 \omega t = -\circ/\circ 4 \sin \theta \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\omega t \right) = -\circ/\circ 2 \sin \theta + \circ/\circ 2 \sin \theta \cos 2\omega t \text{ N.m}$$

متوسط ترم دوم رابطه فوق برابر صفر بوده و حداکثر مقدار ترم اول نیز در $\theta = 90^\circ$ رخ می‌دهد، لذا:

$$T_{e_{av}} \Big|_{\theta=90^\circ} = -\circ/\circ 2 \text{ N.m}$$

۲- گزینه «۲» زمانی گشتاور رلوکتانسی تولید می‌شود که MMF عمل کننده در لحظات مختلف رلوکتانس‌های مختلفی را ببیند. برای این منظور

باید $\frac{dL_{ss}}{d\theta}$ و یا $\frac{dL_{rr}}{d\theta}$ مخالف صفر باشند که در حالت اول باید رتور قطب برجسته بوده و در حالت دوم استاتور قطب برجسته باشد.

۳- گزینه «۲» طبق ماتریس اندوکتانس داده شده دیده می‌شود که عناصر قطر اصلی که همان اندوکتانس‌های خودی ماشین بوده مستقل از θ هستند، لذا

در این ماشین فقط گشتاور الکترومغناطیسی موجود است که برای محاسبه آن داریم:

$$T_e = \underbrace{\frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_{ss}(\theta)}{d\theta}}_{=0} + \underbrace{\frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_{rr}(\theta)}{d\theta}}_{=0} + i_s i_r \frac{dL_{sr}(\theta)}{d\theta} = 5 \times 10 \times (-\circ/\circ 5 \sin \theta) = -25 \sin \theta$$

در $\theta = 90^\circ$ گشتاور متوسط حداکثر است لذا:

$$T_{e_{av}} = -25 \text{ N.m}$$

۴- گزینه «۴» چون هر دو میدان استاتور و رتور موجود بوده لذا T_e موجود است و چون رتور قطب برجسته است لذا T_r نیز موجود است به

طوری که می‌دانیم:

$$T_e \sim \sin 2\delta, \quad T_r \sim \sin \delta$$

۵- گزینه «۴» چون در ماتریس اندوکتانس داده شده L_{rr} و L_{ss} مستقل از θ هستند لذا فقط گشتاور الکترومغناطیسی موجود است پس داریم:

$$T_e = i_s i_r \frac{dM_{sr}(\theta)}{d\theta}$$

از طرفی در متن درس دیدیم که اگر سیم‌بندی رتور اتصال کوتاه و سیم‌بندی استاتور حامل جریان I_s باشد می‌توان جریان رتور را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$i_{s_{rms}} = 2A \rightarrow i_{r_{rms}} = -\frac{M_{sr}(\theta)}{L_{rr}(\theta)} \Big|_{\theta=15^\circ} \times i_{s_{rms}} = -\frac{\cos 15^\circ}{1} \times 2 = -2 \cos 15^\circ A$$

با توجه به مقادیر مؤثر به دست آمده برای جریان‌ها معادلات لحظه‌ای این جریان‌ها عبارتند از:

$$i_s(t) = 2\sqrt{2} \sin \omega t \quad \text{و} \quad i_r(t) = -2\sqrt{2} \cos 15^\circ \sin \omega t$$

با جایگذاری در معادله گشتاور داریم:

$$T_e = (2\sqrt{2} \sin \omega t)(-2\sqrt{2} \cos 15^\circ \sin \omega t) \frac{d}{d\theta} \cos \theta = 8 \cos 15^\circ \sin^2 \omega t \sin \theta$$

با استفاده از بسط $\sin^2 \omega t$ مقدار متوسط گشتاور برابر است با:

$$T_e = 8 \cos 15^\circ \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \sin \theta \Rightarrow T_{e_{av}} = 4 \cos 15^\circ \sin \theta \Big|_{\theta=15^\circ} \Rightarrow T_{e_{av}} = 4 \cos 15^\circ \sin 15^\circ = 2 \sin 30^\circ = 1 \text{ N.m}$$

۶- گزینه «۴» روش اول: چون فقط اندوکتانس متقابل داده شده پس تنها می‌توان گشتاور الکترومغناطیسی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} T_e = i_s i_r \frac{dL_{sr}(\theta)}{d\theta} \\ L_{sr}(\theta) = \circ/\circ 4 \cos \theta \Rightarrow T_e = I_m^2 \sin^2 \omega t \times (-\circ/\circ 4 \sin \theta) \Rightarrow T_e = -\circ/\circ 4 I_m^2 \sin^2 \omega t \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \Rightarrow \\ i_s = i_r = I_m \sin \omega t \end{cases}$$

۱۳- گزینه «۴» روش اول (بکارگیری رابطه اصلی): با توجه به رابطه گشتاور در سیستم‌های دوتحریکه داریم:

$$T_e = \frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_{ss}}{d\theta} + \frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_{rr}}{d\theta} + i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

از آنجاییکه L_{rr} و L_{ss} داده نشده لذا فرض می‌شود ماشین استوانه‌ای (رتور و استاتور صاف) بوده پس $\frac{dL_{rr}}{d\theta} = \frac{dL_{ss}}{d\theta} = 0$ است. جریان‌های استاتور و رتور نیز هر

دور دارای مقدار موثر 10 A بوده لذا معادله $i_s(t) = i_r(t) = 10\sqrt{2} \sin\omega t$ برقرار است. با جایگذاری مقادیر اندوکتانس متقابل و جریان‌ها در رابطه فوق داریم:

$$T_e = 0 + 0 + (10\sqrt{2} \sin\omega t)^2 \frac{d}{d\theta} (0/0 \cdot 2 \cos\theta) = 200 \sin^2\omega t (-0/0 \cdot 2 \sin\theta)$$

$$T_e = 200 \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) (0/0 \cdot 2 \sin\theta) = -2 \sin\theta + 2 \sin\theta \cos 2\omega t$$

با توجه به بسط $\sin^2\omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$ داریم:

$$T_{e_{av}} = -2 \sin\theta$$

مقدار متوسط این تابع برابر جمله اول است، زیرا مقدار متوسط جمله دوم صفر است لذا:

$$T_{e_{av_{max}}} = 2 \text{ N.m}$$

مقدار متوسط فوق زمانی حداکثر است که $\sin\theta = \pm 1$ باشد پس:

روش دوم: همانطور که در متن درسنامه اشاره شد، در مواقعی که جریان سینوسی است می‌توان نوشت:

$$T_{e_{av}} = \frac{1}{2} I_{s_{rms}}^2 \frac{dL_{ss}}{d\theta} + \frac{1}{2} I_{r_{rms}}^2 \frac{dL_{rr}}{d\theta} + I_{s_{rms}} I_{r_{rms}} \cos\alpha \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

$$= 0 + 0 + (10 \times 10 \times 1) \frac{d}{d\theta} (-0/0 \cdot 2 \sin\theta) = -2 \sin\theta \Rightarrow T_{e_{av_{max}}} = 2 \text{ N.m}$$



فصل سوم

«ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم (DC)»

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث اصول کار و ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم / بررسی مولد تحریک مستقل

کله ۱- در یک مولد جریان مستقیم ۴ قطب که با سرعت 750 rpm می‌چرخد، نیروی محرکه الکتریکی تولیدی 240 V است. آرمیچر دارای سیم‌پیچی موجی با ۷۹۲ سیم است. اگر شار زیر هر قطب $14/5 \text{ mWb}$ باشد، ضریب پراکندگی برابر است با:

(برق - آزاد ۸۰)

۱/۲۵ (۴)

۱/۲ (۳)

۱/۰۵ (۲)

۱/۱ (۱)

کله ۲- در یک مولد جریان مستقیم 360 V آرمیچر ۳۶ شیار و 10° هادی در هر شیار دارد، اگر سیم‌پیچی آن رویهم ساده و سرعت ماشین 1000 rpm باشد. شار هر قطب آن چند Wb است؟

(برق - آزاد ۸۲)

۱/۴۴ (۴)

۰/۰۶ (۳)

۰/۷۲ (۲)

۰/۱۸ (۱)

کله ۳- در یک موتور شنت 240 V آرمیچر دارای سیم‌پیچی موجی ساده با ۲۴ شیار، ۴ قطب و 10° سیم در هر شیار است. در سرعت موتور 1200 rpm شار قطب چند mWb خواهد بود؟ ($R_a = 0$)

(کنترل - آزاد ۸۷)

۱۰۰ (۴)

۲۵ (۳)

۷۵ (۲)

۵۰ (۱)

کله ۴- نیروی محرکه الکتریکی یک ماشین جریان مستقیم در شار و سرعت معین 220 V است اگر سرعت 10% افزایش و شار 15% کاهش یابد نیروی محرکه الکتریکی:

(آزاد ۹۱)

۳/۵ درصد کاهش می‌یابد. (۴) $6/5$ درصد افزایش می‌یابد.۳/۵ درصد افزایش می‌یابد. (۳) $6/5$ درصد کاهش می‌یابد.

۳/۵ درصد افزایش می‌یابد. (۲)

۳/۵ درصد کاهش می‌یابد. (۱)

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث اصول کار و ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم / بررسی مولد تحریک مستقل

۱- گزینه «۳» با توجه به اینکه در سیم‌بندی موجی (ساده) $a = 2$ بوده و با در نظر گرفتن سایر مقادیر داده شده انتظار می‌رود که ولتاژ القایی برابر مقدار زیر باشد:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} = \frac{4}{2} \times 792 \times \frac{14/5}{1000} \times \frac{750}{60} \Rightarrow E_a = 287/1 \text{ V}$$

اما همانطور که در صورت تست بیان شده، ولتاژ القایی در آرمیچر 240 V است و این نشان می‌دهد که مقداری از شار پراکنده شده است. میزان این پراکندگی برابر است با:

$$\text{Leakage Factor} = \frac{287/1}{240} \approx 1/2$$

۲- گزینه «۳» با توجه به اینکه آرمیچر ۳۶ شیار داشته و در هر شیار نیز 10° هادی قرار دارد، پس تعداد کل هادی‌های آرمیچر برابر $36 \times 10 = 360$ است، لذا با جایگذاری در رابطه اصلی ولتاژ القایی در مولدها و در نظر گرفتن تعداد مسیرهای موازی برابر تعداد قطب‌ها (به علت حلقوی بودن سیم‌بندی) می‌توان نوشت:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \Rightarrow 360 = 1 \times (36 \times 10) \times \phi \times \frac{1000}{60} \Rightarrow \phi = 0/06 \text{ Wb}$$

۳- گزینه «۳» اگر $R_a = 0$ باشد، $E_a = V_t = 240 \text{ V}$ خواهد بود. لذا طبق رابطه اصلی ولتاژ القایی در ماشین‌های DC و با توجه به سایر مقادیر داده شده داریم:

$$\begin{cases} E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \\ a = 2 \text{ (در موجی ساده)} \\ Z = 10 \times 24 = 240 \end{cases} \Rightarrow 240 = \frac{4}{2} \times 240 \times \phi \times \frac{1200}{60} \Rightarrow \phi = 25 \text{ mWb}$$

۴- گزینه «۳» با توجه به افزایش 10% سرعت $\omega_2 = 1/1 \omega_1$ و با توجه به کاهش 15% شار $\phi_2 = 0/85 \phi_1$ است لذا:

$$\frac{E_{a_2}}{E_{a_1}} = \frac{\phi_2 \omega_2}{\phi_1 \omega_1} \Rightarrow \frac{E_{a_2}}{E_{a_1}} = \frac{0/85 \phi_1 \times 1/1 \omega_1}{\phi_1 \omega_1} \Rightarrow E_{a_2} = 0/935 E_{a_1} = 93/5\% E_{a_1}$$

یعنی ولتاژ القایی در این حالت $93/5\%$ حالت اول شده و یا نسبت به حالت اول به اندازه $6/5\% = 100 - 93/5$ کاهش می‌یابد.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی مولد شنت

کله ۱- در یک موتور جریان مستقیم شنت 250V که دارای سیم‌پیچی رویهم با 360 هادی است. در صورتی که در جریان 25A سرعت موتور 500rpm بوده و مقاومت آرمیچر 2Ω و افت ولتاژ هر جاروبک 1V باشد، با صرف‌نظر کردن از جریان تحریک شار زیر هر قطب آن برابر است با:

(برق - آزاد ۸۱)

(۴) 42mWb

(۳) 81mWb

(۲) $84/2\text{mWb}$

(۱) $83/3\text{mWb}$

کله ۲- در یک مولد DC شنت مشخصه بی‌باری در سرعت 1200rpm برابر است با: $E_g = \frac{200}{1+I_f}$. در صورتی که مقاومت تحریک 100Ω باشد، در

(برق - آزاد ۸۳)

(۴) 116

(۳) 232

(۲) 250

(۱) 200

سرعت 1500rpm ولتاژ خروجی آن چند ولت است؟

کله ۳- یک مولد شنت DC در حالت بی‌بار 200V تولید می‌کند. اگر سرعت مولد 25% افزایش یابد و سایر شرایط ثابت بماند ولتاژ تولیدی چند ولت خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۵)

(۴) 250


(۳) بزرگتر از 250

(۲) بین 200 و 250

(۱) 200

کله ۴- مشخصه مغناطیسی یک مولد جریان مستقیم شنت مجهز به سیم‌بندی جبران‌گرد در سرعت 1000rpm در شکل زیر آمده است. مقاومت آرمیچر 1Ω و مقاومت شنت 100Ω است. اگر ولتاژ بار کامل 140V باشد، جریان بار کامل آن چند آمپر است؟

(قدرت - آزاد ۸۸)

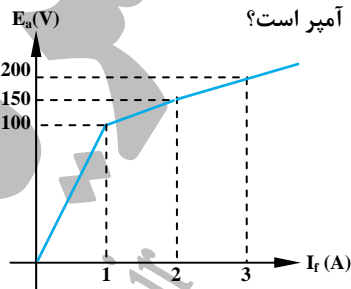

(۱) 100

(۲) 98

(۳) 102

(۴) 52

کله ۵- در یک مولد شنت مقاومت تحریک 100Ω است و ولتاژ نامی در 1000rpm تولید می‌شود. مقاومت بحرانی تحریک 200Ω است. سرعت بحرانی آن چند rpm است؟

(کنترل - آزاد ۸۸)

(۴) 900

(۳) 500

(۲) 750

(۱) 1000

باسخامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی مولد شنت

۱- گزینه «۳» با توجه به مقادیر داده شده ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با: $E_a = V_t - R_a I_a - V_b = 250 - (0.2 \times 25) - (2 \times 1) = 243 \text{ V}$
با اعمال این ولتاژ القایی به معادله اصلی ولتاژ در ماشین‌های DC و با توجه به اینکه در سیم‌بندی حلقوی ساده همواره $a = P$ است، داریم:

$$E_a = \frac{P}{a} Z \phi \frac{N}{60} \Rightarrow 243 = 1 \times 360 \times \phi \times \frac{500}{60} \Rightarrow \phi = 81 \text{ mWb}$$

۲- گزینه «۴» ابتدا باید مشخصه بی‌باری را برای سرعت 1500 rpm اصلاح نموده و سپس با معادله خط القاء ($E_a = R_f I_f$) قطع داد، یعنی:

$$E_a = \frac{200 \times 1500}{1 + I_f \times 1200} = 100 I_f \Rightarrow I_f + I_f - 2/5 = 0 \Rightarrow I_f = 1/16 \text{ A} \Rightarrow E_a \Big|_{1500 \text{ rpm}} = R_f I_f = 100 \times 1/16 = 116 \text{ V}$$

دقت کنید که ابتدا مشخصه بی‌باری را برای سرعت جدید اصلاح نموده و سپس با خط القاء قطع دهید؛ یعنی نمی‌توان ابتدا قطع داده، E_a را به دست آورده و سپس اصلاح نمود.

۳- گزینه «۳» در مولد شنت اگر سرعت $X\%$ زیاد شود ولتاژ القایی بیش از $X\%$ زیاد می‌شود، یعنی:

$$E_{a_2} > 1/25 E_{a_1} \Rightarrow E_{a_2} > 1/25 \times 200 \Rightarrow E_{a_2} > 250 \text{ V}$$

۴- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. در بار کامل یا فرض ثابت بودن سرعت داریم: $I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{140}{100} = 1/4 \text{ A}$ مشخصه بی‌باری $\rightarrow E_{a_{FL}} = 120 \text{ V}$

یعنی در بار کامل $E_a < V_t$ شده است، که این امر در حالت مولدی غیرقابل قبول است، لذا تست صحیح نیست.

۵- گزینه «۳» با توجه به $R_c = 200 \Omega$ و $R_f = 100 \Omega$ که در صورت تست داده شده داریم: $N_c = \frac{R_f}{R_c} N = \frac{100}{200} \times 1000 = 500 \text{ rpm}$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم – مبحث بررسی مولدهای تحریک سری و تحریک کمپوند

کله ۱- در یک مولد کمپوند صاف با شنت بلند و جبران شده که بار 100 A را تغذیه می‌کند، مقاومت مدار آرمیچر $1/100\ \Omega$ است. جریان تحریک ثابت و قابل صرف‌نظر کردن است. آمپر دور سیم‌بندی سری آن متناسب با چه عددی است؟

(کنترل - آزاد ۸۸)

۱۵ (۴)

۵ (۳)

۱ (۲)

۱۰ (۱)

کله ۲- یک ژنراتور کمپوند مسطح با اتصال شنت بلند 430 V جریان خروجی 145 A آمپر را به شبکه تحویل می‌دهد. مقاومت سیم‌بندی تحریک سری و آرمیچر هر کدام $1/100\ \Omega$ است. اگر جریان تحریک شنت را ده درصد کاهش دهیم، جریان I_a دریافتی چقدر خواهد شد؟

(کنترل - آزاد ۸۹)

۱۴۰ A (۴)

۱۳۰ A (۳)

۱۳۵ A (۲)

۱۴۵ A (۱)

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم – مبحث بررسی مولدهای تحریک سری و تحریک کمپوند

۱- گزینه «۱» آمپر دور سیم‌بندی سری در کمپوند صاف همواره متناسب با افت ولتاژ در مدار ماشین است، زیرا قرار است این افت ولتاژ را جبران کند. در این تست افت ولتاژ برابر است با:

$$\Delta V = R_a I_a = 1/100 \times 100 = 10\text{ V}$$

چون افت ولتاژ مدار 10 V است پس آمپر دور سیم‌بندی سری نیز متناسب با عدد ۱۰ است.

۲- گزینه «۱» جریان I_a در مولد کمپوند با شنت بلند همواره در حدود جریان بار است. زیرا بدلیل کوچک بودن جریان تحریک از آن صرف‌نظر می‌شود، پس اگر جریان تحریک ۱۰٪ کاهش یابد تأثیری بر جریان آرمیچر نداشته و همچنان در حدود 145 A می‌ماند.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث مبانی موتورهای جریان مستقیم / بررسی موتورهای تحریک مستقل و تحریک شنت

۱- یک ماشین DC شنت 220 V دارای مقاومت آرمیچر $0.5\ \Omega$ و مقاومت تحریک $110\ \Omega$ است. اگر ماشین با مقادیر نامی خود کار کند نسبت سرعت حالت ژنراتوری به حالت موتوری آن در حالی که جریان خط در هر دو حالت 38 A باشد، برابر است با:

(برق - آزاد ۸۰)

- (۱) ۱ (۲) 0.84 (۳) ۲ (۴) $1/2$

۲- یک موتور شنت 220 V دارای مقاومت مدار آرمیچر $1\ \Omega$ ، مقاومت تحریک $100\ \Omega$ ، جریان بی‌باری 5 A و سرعت 1000 rpm است. اگر جریان نامی موتور 50 A با ولتاژ نامی باشد، گشتاور نامی موتور برابر است با:

(برق - آزاد ۸۰)

- (۱) 100 Nm (۲) 94 Nm (۳) 210 Nm (۴) 96 Nm

۳- یک مولد DC شنت 1 kW و 200 V با مقاومت آرمیچر $1\ \Omega$ و مقاومت تحریک شنت $200\ \Omega$ ، برای داشتن ولتاژ نامی در سرعت 750 rpm می‌چرخد. سرعت این ماشین در حالت موتوری با همان ولتاژ نامی چقدر است؟

(برق - آزاد ۸۱)

- (۱) 750 rpm (۲) 713 rpm (۳) 788 rpm (۴) 800 rpm

۴- جریان بی‌بار موتور DC شنت 220 V در سرعت 1000 rpm برابر 2 A است. اگر جریان بار کامل آرمیچر 35 A باشد، گشتاور تولیدی بار کامل چند Nm است؟ (مقاومت آرمیچر $2\ \Omega$ و شار ثابت است.)

(برق - آزاد ۸۲)

- (۱) ۷۱ (۲) ۶۵ (۳) ۷۳ (۴) ۷۷

۵- یک مولد DC شنت 5 kW و 200 V مقاومت آرمیچر $1\ \Omega$ ، مقاومت تحریک شنت $200\ \Omega$ و سرعت نامی 1000 rpm است. اگر این ماشین به صورت موتور کار کند، تحت همان ولتاژ نامی سرعت آن چند rpm است؟

(برق - آزاد ۸۲)

- (۱) ۱۰۰۰ (۲) ۹۷۵ (۳) ۹۲۵ (۴) 950.24

(۳) 1680 دور در دقیقه - $275/12$ نیوتن متر (۴) 1561 دور در دقیقه - $205/16$ نیوتن متر

۶- در یک مولد DC و 220 V مقاومت آرمیچر $1\ \Omega$ است، اگر جریان بار کامل 20 A باشد، اختلاف ولتاژ القایی بین حالت مولدی و موتوری برابر است با:

(برق - آزاد ۸۴)

- (۱) 20 V (۲) 40 V (۳) صفر (۴) 50 V

۷- یک موتور شنت DC با مدار مغناطیسی خطی در ولتاژ نامی با سرعت 1000 rpm می‌چرخد. اگر ولتاژ اعمالی نصف شود، سرعت موتور چند rpm خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۴)

- (۱) ۱۵۰۰ (۲) ۷۵۰ (۳) ۲۰۰۰ (۴) ۱۰۰۰

۸- در یک ماشین DC مقاومت آرمیچر $0.1\ \Omega$ است. اگر جریان بار کامل آن 20 A باشد، اختلاف بین ولتاژ القایی در حالتی که ماشین به صورت مولد و موتور به کار می‌رود چند ولت است؟

(برق - آزاد ۸۵)

- (۱) ۴ (۲) صفر (۳) ۲ (۴) ۲۰

۹- در یک موتور شنت DC مدار مغناطیسی خطی است اگر ولتاژ اعمالی به نصف برسد، سرعت آن:

(برق - آزاد ۸۵)

- (۱) نصف می‌شود. (۲) دو برابر می‌شود. (۳) تغییر نمی‌کند. (۴) $\frac{1}{4}$ می‌شود.

۱۰- یک موتور جریان مستقیم 200 V با جریان نامی 20 A کار می‌کند. اگر شار بطور ناگهانی 10% افزایش یابد، با فرض اینکه مقاومت آرمیچر $0.1\ \Omega$ باشد، این ماشین چه جریانی به شبکه بر می‌گرداند؟ (مدار مغناطیسی را خطی فرض نمایید.)

(برق - آزاد ۸۶)

- (۱) 178 (۲) ۷۹ (۳) 169 (۴) ۹۹

۱۱- در یک موتور شنت اگر ولتاژ 20% کاهش یابد، در بار ثابت، جریان آرمیچر چقدر افزایش خواهد یافت؟

(کنترل - آزاد ۸۷)

- (۱) 25% (۲) 20% (۳) 10% (۴) 50%

۱۲- در یک موتور DC شنت اگر ولتاژ % ۲۰ کاهش یابد و مقاومت آرمیچر ناچیز باشد، سرعت آن با صرف‌نظر کردن از واکنش آرمیچر و مدار مغناطیسی خطی:

- (۱) کاهش می‌یابد. (۲) افزایش می‌یابد. (۳) ثابت می‌ماند. (۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۱۳- تأثیر عکس‌العمل آرمیچر بر روی سرعت موتور شنت جریان مستقیم منجر به:

- (۱) کاهش سرعت می‌شود. (۲) افزایش سرعت می‌شود. (۳) تثبیت و عدم تغییر آن می‌شود. (۴) تغییرات شدید و ناپایداری آن می‌گردد.

۱۴- یک موتور شنت DC، 10 kW ، 250 V و مقاومت آرمیچر $1\ \Omega$ با مقاومت تحریک شنت $200\ \Omega$ است. موتور در ولتاژ نامی با سرعت

دور 713 rpm می‌چرخد. اگر این موتور را به صورت ژنراتوری به شبکه متصل نمایم، سرعت مورد نیاز برای محرک اولیه چقدر است؟

۱) 713 rpm (۲) 788 rpm (۳) 800 rpm (۴) 750 rpm

۱۵- در یک موتور سری DC دو قطب پیچک‌های دو قطب به صورت موازی اتصال دارند. اگر این پیچک‌ها به حالت سری متصل شوند، در گشتاور بار ثابت، مدار مغناطیسی خطی، چشم‌پوشی از مقاومت آرمیچر به ازاء ولتاژ منبع ثابت سرعت چند برابر می‌شود؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) ۱

۱۶- یک ماشین شنت 250 V دارای $R_a = 1\ \Omega$ و $R_f = 100\ \Omega$ می‌باشد. اگر این ماشین به منبع تغذیه 250 V متصل شود. نسبت سرعت در حالت مولدی به سرعت در حالت موتوری بازاا جریان خط 25 A چقدر می‌باشد؟

- (۱) $1/12$ (۲) $1/0.2$ (۳) $1/32$ (۴) $0/97$

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث مبانی موتورهای جریان مستقیم / بررسی موتورهای تحریک مستقل و تحریک شنت

۱- گزینه «۴» در کارکرد به صورت مولدی (g) داریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lg} &= 38 \text{ A} \\ I_{fg} &= \frac{220}{110} = 2 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{ag} = 38 + 2 = 40 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = 220 + (0/5 \times 40) = 240 \text{ V}$$

به طور مشابه در کارکرد موتوری (m) داریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lm} &= 38 \text{ A} \\ I_{fm} &= I_{fg} = 2 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{am} = 38 - 2 = 36 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 220 - (0/5 \times 36) = 202 \text{ V}$$

به علت ثابت بودن V_f ، جریان تحریک در هر دو حالت یکسان بوده در نتیجه فوران ثابت است ($\Phi_g = \Phi_m$)، لذا:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{240}{202} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{N_g}{N_m} = 1/2$$

۲- گزینه «۲» در حالت بی‌باری چون جریان ورودی داده شده می‌توان نوشت:

$$I_{a1} = I_{LNL} - I_f = 5 - \frac{220}{100} = 2/8 \text{ A} \Rightarrow E_{a1} = 220 - (0/1 \times 2/8) = 219/72 \text{ V}$$

توان تولیدی آرمیچر را که در حالت بی‌باری برابر تلفات چرخشی ماشین است، می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$P_{ag1} = E_{a1} I_{a1} = P_{rot} = 219/72 \times 2/8 = 615/2 \text{ W}$$

در حالتی که موتور با جریان نامی 50 A در حال کار است، داریم:

$$I_{a2} = I_L - I_f = 50 - \frac{220}{100} = 47/8 \text{ A} \Rightarrow E_{a2} = 220 - (0/1 \times 47/8) = 215/22 \text{ V}$$

$$P_{ag2} = E_{a2} I_{a2} = 215/22 \times 47/8 = 10287/5 \text{ W}$$

و به طور مشابه توان تولیدی آرمیچر برابر است با:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{219/72}{215/22} = \frac{1000}{N_2} \Rightarrow N_2 = 979/5 \text{ rpm}$$

از طرفی در جریان تحریک ثابت داریم:

با توجه به این مقدار سرعت، می‌توان گشتاور خروجی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$T_2 = \frac{60 P_2}{2\pi N_2} = \frac{60 (P_{ag2} - P_{rot})}{2\pi N_2} = \frac{60 (10287/5 - 615/2)}{2\pi \times 979/5} = 94/3 \text{ Nm}$$

۳- گزینه «۲» در حالت مولدی (g) ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lg} &= \frac{10 \times 10^3}{200} = 50 \text{ A} \\ I_{fg} &= \frac{200}{200} = 1 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{ag} = 50 + 1 = 51 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = 200 + (0/1 \times 51) = 205/1 \text{ V}$$

با فرض یکی بودن جریان خط در هر دو حالت مولدی (g) و موتوری (m)، داریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lm} &= I_{Lg} = 50 \text{ A} \\ I_{fm} &= I_{fg} = 1 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{am} = 50 - 1 = 49 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 200 - (0/1 \times 49) = 195/1 \text{ V}$$

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{205/1}{195/1} = \frac{750}{N_m} \Rightarrow N_m = 713/4 \text{ rpm}$$

چون جریان تحریک در هر دو حالت یکسان است، لذا:

توجه: در تبدیل مولد به موتور اگر بخواهیم مقادیر الکتریکی ثابت بمانند همواره سرعت حالت موتوری کمتر از مولدی است و برعکس، لذا فقط گزینه ۲ صحیح است.

۴- گزینه «۳» در حالت بی‌باری و بارداری با توجه به جریان‌های داده شده و صرف‌نظر نمودن از جریان تحریک داریم:

$$I_{aNL} = 2A \quad \text{و} \quad E_{aNL} = 220 - (0/2 \times 2) = 219/6 V$$

در حالت بی‌باری می‌توان به طور تقریبی گشتاور خروجی را برابر گشتاور الکترومغناطیسی در نظر گرفت ($T_{eNL} \approx T_{rNL}$). لذا:

$$T_{eNL} = \frac{60 E_{aNL} I_{aNL}}{2\pi N} = \frac{60 \times 219/6 \times 2}{2\pi \times 1000} = 4/2 \text{ Nm}$$

$$\frac{T_{eNL}}{T_{eFL}} = \frac{I_{aNL}}{I_{aFL}} \Rightarrow \frac{4/2}{T_{eFL}} = \frac{2}{35} \Rightarrow T_{eFL} = 73/5 \text{ Nm}$$

در شار ثابت می‌توان نوشت:

۵- گزینه «۲» در حالت مولدی (g) داریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lg} &= \frac{5000}{200} = 25 \text{ A} \\ I_{fg} &= \frac{200}{200} = 1 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{ag} = 25 + 1 = 26 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = 200 + (0/1 \times 26) = 202/6 V$$

با فرض اینکه در حالت موتوری (m) توان ورودی به موتور همان 50 kW باشد، داریم:

$$\left. \begin{aligned} I_{Lm} &= I_{Lg} = 25 \text{ A} \\ I_{fm} &= I_{fg} = 1 \text{ A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{am} = 25 - 1 = 24 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 200 - (0/1 \times 24) = 197/6 V$$

چون جریان تحریک در هر دو حالت ثابت است، لذا:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{202/6}{197/6} = \frac{1000}{N_m} \Rightarrow N_m = 975/3 \text{ rpm}$$

۶- گزینه «۲» با صرف نظر کردن از جریان تحریک از آنجائیکه جریان خط در هر دو حالت 20 A است، داریم:

$$\begin{aligned} E_{am} &= V_t - (R_a I_{am}) = 220 - (1 \times 20) = 200 \text{ V} \\ E_{ag} &= V_t + (R_a I_{ag}) = 220 + (1 \times 20) = 240 \text{ V} \end{aligned} \Rightarrow \Delta E_a = 40 \text{ V}$$

۷- گزینه «۴» با کاهش ولتاژ تغذیه جریان تحریک و در نتیجه فوران موتور نصف می‌شود. لذا سرعت بی‌باری ($\omega_{NL} \sim \frac{V_t}{\phi}$) ثابت مانده اما سرعت بار

کامل کمی افت می‌کند.

۸- گزینه «۱» با توجه به اینکه جریان بار کامل $I_L = 20 \text{ A}$ داده شده با صرف‌نظر کردن از جریان تحریک داریم:

$$\begin{aligned} E_{am} &= V_t - R_a I_a \\ E_{ag} &= V_t + R_a I_a \end{aligned} \Rightarrow \text{اختلاف بین دو حالت} = 2R_a I_a = 2 \times 0/1 \times 20 = 4 \text{ V}$$

۹- گزینه «۳» با نصف شدن ولتاژ ترمینال (V_t) فوران نیز نصف می‌شود ($V_t \sim I_f \sim \phi$)، لذا طبق رابطه $\omega = \frac{V_t - R_a I_a}{K\phi}$ سرعت تقریباً ثابت

می‌ماند. (البته اگر موتور بی‌بار باشد که بتوان به راحتی $I_a = 0$ در نظر گرفت)

۱۰- گزینه «۱» در حالت دائمی کارکرد به صورت موتوری داریم:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 200 - (0/1 \times 20) = 198 \text{ V}$$

اگر شار بطور ناگهانی 10% زیاد شود E_a نیز حدود 10% افزایش می‌یابد (دقت شود چون تغییرات ناگهانی است سرعت هنوز فرصت تغییر نیافته است)،

$$E_{a2} = 1/1 E_{a1} = 1/1 \times 198 = 217/8 > V_t$$

لذا:

چون $E_a > V_t$ بدست آمده پس ماشین به مولد تبدیل شده و جریانی به اندازه زیر تولید می‌کند:

$$E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} \Rightarrow 217/8 = 200 - (0/1 I_{a2}) \Rightarrow I_{a2} = -178 \text{ A}$$

که علامت نشان‌دهنده عکس شدن جهت جریان در این حالت است. به عبارتی این جریان به منبع بر می‌گردد.

۱۱- گزینه «۱» اگر ولتاژ ترمینال ۲۰٪ کاهش یابد موجب کاهش ۲۰٪ در فوران می‌شود، لذا داریم:

$$\begin{cases} T_{e1} = \phi_1 I_{a1} \\ T_{e2} = \phi_2 I_{a2} \\ T_{e1} = T_{e2} \\ \phi_2 = 0.8 \phi_1 \end{cases} \Rightarrow \phi_1 \times \frac{I_{a1}}{0.8 \phi_1} = \phi_2 I_{a2} \Rightarrow I_{a2} = \frac{1}{0.8} I_{a1} = 1.25 I_{a1}$$

یعنی جریان آرمیچر ۲۵٪ افزایش می‌یابد.

۱۲- گزینه «۳» رابطه اصلی کنترل سرعت بصورت زیر است، که با توجه به صفر فرض نمودن مقاومت آرمیچر داریم:

$$\omega = \frac{V_t - R_a I_a}{K \phi} \xrightarrow{R_a \rightarrow 0} \omega = \frac{V_t}{K' V_f} = \frac{1}{K'}$$

یعنی با صرف‌نظر کردن از مقاومت آرمیچر، سرعت موتور شنت بطور کامل مستقل از ولتاژ ترمینال‌های ورودی (نه ولتاژ آرمیچر) بوده و همواره ثابت است.

۱۳- گزینه «۲» بسته به مقدار عکس‌العمل آرمیچر ممکن است از افت سرعت جلوگیری کند (تثبیت سرعت) و یا موجب افزایش آن در بارداری شود. یعنی گزینه‌های «۲» و «۳» می‌تواند صحیح باشد.

۱۴- گزینه «۴» با فرض برابری توان‌های ورودی و خروجی در حالت موتوری (m) می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} I_{Lm} = \frac{P_1}{V_t} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ A} \\ I_{fm} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{200} = 1 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{am} = 50 - 1 = 49 \text{ A} \Rightarrow E_{am} = 200 - (0.1 \times 49) = 195 \text{ V}$$

بطور مشابه برای حالت مولدی (g) داریم:

$$\begin{cases} I_{Lg} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ A} \\ I_{Lg} = \frac{200}{200} = 1 \text{ A} \end{cases} \Rightarrow I_{ag} = 50 + 1 = 51 \text{ A} \Rightarrow E_{ag} = 200 + (0.1 \times 51) = 205 \text{ V}$$

با اعمال این مقادیر به رابطه تغییر ولتاژ داریم:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{205}{195} = \frac{713}{N_m} \Rightarrow N_m = 75 \text{ rpm}$$

۱۵- گزینه «۲» همان‌طور که در متن درس اشاره و در حل تست «۱۲۶» اثبات گردید در صورت تغییر اتصالات سیم‌پیچ قطب‌های موتور DC سری، از

حالت سری به موازی هنگامی که بار گشتاور ثابت است جریان آرمیچر و سرعت هر دو $\sqrt{2}$ برابر می‌شوند لذا: $\omega_p = \sqrt{2} \omega_{se} \Rightarrow \omega_{se} = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega_p$

۱۶- گزینه «۲» در حالت موتوری داریم:

$$E_{am} = V_t - R_a I_{am} = 250 - 0.1 \times (25 - \frac{250}{100}) = 247.75 \text{ V}$$

به طور مشابه در حالت مولدی با فرض اینکه همچنان ولتاژ ترمینال‌ها ۲۵۰V است داریم:

$$E_{ag} = V_t + R_a I_{ag} = 250 + 0.1 \times (25 + \frac{250}{100}) = 252.75 \text{ V}$$

نسبت ولتاژ القایی در دو حالت را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{\phi_g N_g}{\phi_m N_m} \xrightarrow{I_g = I_m \Rightarrow \phi_g = \phi_m} \frac{252.75}{247.75} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow \frac{N_g}{N_m} = 1.02$$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی موتور تحریک سری

۱- سرعت یک موتور سری $220V$ با رئوستای سری تنظیم می‌شود. وقتی رئوستا از مدار خارج است، جریان آرمیچر $20A$ و سرعت 1000 rpm است. وقتی جریان موتور $16A$ باشد، برای سرعت 1206 rpm مقاومت رئوستا چقدر است؟ (مقاومت آرمیچر 1Ω فرض شود)

- (برق - آزاد ۸۰)
- (۱) 1Ω (۲) 0.5Ω (۳) 2Ω (۴) 3Ω

۲- در یک موتور سری که مجهز به مقاومت انحراف دهنده است، در صورتی که مدار تحریک قطع شود: (۱) سرعت صفر می‌شود. (۲) سرعت بی‌نهایت می‌شود. (۳) سرعت کاهش می‌یابد. (۴) سرعت تغییر نمی‌کند.

۳- یک موتور سری DC جریان $30A$ را در شرایط اشباع می‌کشد، گشتاور تولیدی آن متناسب با چه عددی است؟

- (برق - آزاد ۸۴)
- (۱) 900 (۲) $\frac{1}{30}$ (۳) 30 (۴) $\frac{1}{900}$

۴- یک موتور سری DC، $240V$ در سرعت 1500 rpm بار نامی را تولید و $50A$ از منبع می‌گیرد. اگر مقاومت مدار آن 2Ω باشد، مقدار مقاومتی که باید به مدار آن اضافه نمود تا در سرعت 1200 rpm گشتاور نامی بدست آید برابر است با:

- (برق - آزاد ۸۵)
- (۱) 0.92Ω (۲) 1.92Ω (۳) 1.73Ω (۴) 0.73Ω

۵- وقتی گشتاور یک موتور سری ۲ برابر می‌شود، تلفات مس آن چند برابر خواهد شد؟

- (برق - آزاد ۸۶)
- (۱) $\sqrt{2}$ (۲) ۲ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۶- در یک موتور سری در شرایط اشباع، جریان آرمیچر $80A$ است. اگر بار 10% درصد اضافه شود، جریان آرمیچر چند آمپر خواهد شد؟

- (کنترل - آزاد ۸۷)
- (۱) 82.5 (۲) ۹۸ (۳) ۸۸ (۴) ۱۰۸

۷- در یک موتور DC سری $250V$ مقاومت آرمیچر و تحریک به ترتیب 1Ω و 15Ω بوده و سرعت 1000 rpm و جریان آرمیچر $40A$ و گشتاور بار متناسب با مجذور سرعت است. چه مقاومتی با تحریک موازی شود تا سرعت موتور به 800 rpm برسد؟

- (قدرت - آزاد ۸۷)
- (۱) 4Ω (۲) 2Ω (۳) 25Ω (۴) 15Ω

۸- در یک موتور سری DC اگر تعداد دور تحریک سری نصف شود، در بار ثابت سرعت آن چند برابر می‌شود؟ از مقاومت مدار آرمیچر صرف نظر شده و مدار مغناطیسی خطی فرض می‌شود؟

- (قدرت - آزاد ۸۸)
- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۹- در یک موتور DC سری $200V$ که با جریان $50A$ و سرعت 1000 rpm می‌چرخد، مقاومت مدار آرمیچر 1Ω است. در بار ثابت با قرار دادن چه مقاومت سری در مدار آن سرعت به 900 rpm می‌رسد؟

- (کنترل - آزاد ۸۸)
- (۱) 1Ω (۲) 25Ω (۳) 4Ω (۴) 5Ω

۱۰- در یک موتور سری DC جبران شده و $400V$ ، مقاومت مدار آرمیچر 2Ω است. جریان بار کامل $50A$ و سرعت 1000 rpm است. سرعت موتور وقتی بار دو برابر شود چند rpm است؟ مدار مغناطیسی خطی است.

- (کنترل - آزاد ۸۸)
- (۱) ۸۰۱ (۲) ۹۰۱ (۳) ۶۰۱ (۴) ۷۰۱

۱۱- وقتی گشتاور موتور سری $\frac{1}{3}$ برابر شود تلفات مسی آن چند برابر می‌گردد؟

- (آزاد ۹۱)
- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴) ۳

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی موتور تحریک سری

۱- گزینه «۲» با صرف نظر کردن از مقاومت اهمی سیم‌بندی تحریک داریم:

$$\left. \begin{aligned} E_{a_1} &= 220 - (0/1 \times 20) = 218 \text{ V} \\ E_{a_2} &= 220 - (0/1 + R_{ex}) \times 16 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 I_{a_1}}{N_2 I_{a_2}} \Rightarrow \frac{218}{220 - (0/1 + R_{ex}) \times 16} = \frac{1000}{1206} \times \frac{20}{16} \Rightarrow R_{ex} = 0/5 \Omega$$

۲- گزینه «۲» با قطع شدن سیم‌بندی تحریک فوران فاصله هوایی به سمت صفر (به سمت فوران پسماند) کاهش می‌یابد. اما چون جریان آرمچر از طریق مقاومت منحرف کننده جریان همچنان برقرار است، لذا سرعت موتور به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. (اگر این مقاومت موجود نبود سرعت موتور صفر می‌شد)

$$\omega = \frac{V_t - R_a I_a}{K \phi}$$

جهت درک بهتر به رابطه مقابل توجه نمایید:

در این رابطه صورت کسر مخالف صفر بوده اما مخرج آن به سمت صفر میل می‌کند (زیرا فوران بسیار کاهش یافته است)، در نتیجه سرعت بسیار بالا می‌رود.

۳- گزینه «۳» در شرایط اشباع موتور سری $T_e = k_T I_a$ است، لذا:

$$T_e = k_T \times 30 \Rightarrow T_e \sim 30$$

۴- گزینه «۱» چون در هر دو سرعت گشتاور ثابت است، لذا با فرض خطی بودن مشخصه مغناطیسی داریم:

$$\frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \right)^2 \Rightarrow 1 = \left(\frac{50}{I_{a_2}} \right)^2 \Rightarrow I_{a_2} = 50 \text{ A}$$

$$E_{a_1} = 240 - (50 \times 0/2) = 230 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{N_1 I_{a_1}}{N_2 I_{a_2}} \Rightarrow \frac{230}{E_{a_2}} = \frac{1500}{1200} \Rightarrow E_{a_2} = 184 \text{ V} \Rightarrow E_{a_2} = 240 - (0/2 + R_{ext}) \times 50 \Rightarrow 184 = 240 - (0/2 + R_{ex}) \times 50 \Rightarrow R_{ext} = 0/92 \Omega$$

با توجه به این جریان‌ها می‌توان نوشت:

۵- گزینه «۲» طبق رابطه نسبت گشتاورها در موتور سری با فرض اینکه ماشین در ناحیه خطی مشخصه مغناطیسی کار می‌کند، با دوبرابر شدن گشتاور می‌توان نوشت:

$$\left. \begin{aligned} \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} &= \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \right)^2 \\ P_{cu} &\sim I_a^2 \Rightarrow \frac{P_{cu_1}}{P_{cu_2}} = \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \right)^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{P_{cu_1}}{P_{cu_2}} = \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} \xrightarrow{T_{e_2} = T_{e_1}} P_{cu_2} = 2P_{cu_1}$$

یعنی تلفات مسی دوبرابر می‌شود.

۶- گزینه «۲» در شرایط اشباع موتور سری $T \sim I_a$ است (در شرایط خطی $T \sim I_a^2$ است)، لذا:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} &= \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \\ \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} &= \frac{1/\sqrt{T_1}}{1/\sqrt{T_2}} \Rightarrow \frac{T_1}{1/\sqrt{T_1}} = \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \Rightarrow I_{a_2} = 1/\sqrt{I_{a_1}} = 1/\sqrt{1 \times 80} = 1/8 \text{ A} \end{aligned} \right.$$

۷- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. افزودن مقاومت منحرف کننده جریان با تحریک سری موجب کاهش جریان تحریک سری شده لذا به دلیل کاهش

فوران تولیدی موتور، سرعت افزایش می‌یابد پس توسط هیچ $R_{div} > 0$ نمی‌توان سرعت موتور سری را نسبت به سرعت نامی کاهش داد مگر اینکه $R_{div} < 0$ باشد که از نظر علمی امکان‌پذیر نیست.

۸- گزینه «۳» در بار ثابت T_e ثابت می‌ماند، پس با نصف شدن تعداد دور سیم بندی داریم:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{N_{s1} I_{a1}^2}{N_{s2} I_{a2}^2} \Rightarrow 1 = \frac{N_{s1} I_{a1}^2}{N_{s2} I_{a2}^2} \Rightarrow \frac{I_{a1}^2}{I_{a2}^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{I_{a1}}{I_{a2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

با اعمال این نتیجه به رابطه تغییر ولتاژ القایی داریم:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1 N_1}{\phi_2 N_2} = \frac{(N_{s1} I_{a1}) N_1}{(\frac{1}{2} N_{s1} I_{a2}) N_2} \Rightarrow \frac{V_t - R_1 I_{a1}}{V_t - R_2 I_{a2}} = \frac{2 I_{a1} N_1}{I_{a2} N_2}$$

$$1 = \frac{2 \times \frac{I_{a2}}{\sqrt{2}} N_1}{I_{a2} N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{2}{\sqrt{2}} N_1 \Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

با صرف نظر کردن از مقاومت مدار آرمیچر ($R_1 = R_2 = 0$) داریم:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_a = 200 - (0/1 \times 50) = 195 \text{ V}$$

۹- گزینه «۳» در سرعت اولیه ولتاژ القایی در آرمیچر برابر است با:

در گشتاور بار ثابت چون $I_a = I_s$ ثابت است لذا ϕ ثابت مانده در نتیجه اگر بخواهیم سرعت به 900 rpm کاهش یابد، ولتاژ القایی در آرمیچر باید برابر مقدار زیر شود:

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{195}{E_{a2}} = \frac{1000}{900} \Rightarrow E_{a2} = 195 \times 900 / 1000 = 175.5 \text{ V}$$

از طرفی با توجه به رابطه بین ولتاژ ترمینال و القایی داریم:

$$E_{a2} = V_t - (R_a + R_{ex}) I_a \Rightarrow 175.5 / 5 = 200 - (0/1 + R_{ex}) \times 50 \Rightarrow R_{ex} = 0.39 \Omega \approx 0.4 \Omega$$

۱۰- گزینه «۴» با دو برابر شدن گشتاور بار چون مدار مغناطیسی خطی است جریان آرمیچر برابر می‌شود با:

$$\frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}} \right)^2 \Rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{50}{I_{a2}} \right)^2 \Rightarrow I_{a2} = 50 \sqrt{2} \text{ A}$$

ولتاژ القایی در هر دو حالت یعنی بار اصلی و دو برابر بار اصلی برابرند با:

$$E_{a1} = V_t - R_a I_{a1} = 400 - (0/2 \times 50) = 390 \text{ V} ; E_{a2} = V_t - R_a I_{a2} = 400 - (0/2 \times 50 \sqrt{2}) = 385.85 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{N_1 I_{a1}}{N_2 I_{a2}} \Rightarrow \frac{390}{385.85 / 85} = \frac{1000 \times 50}{N_2 \times 50 \sqrt{2}} \Rightarrow N_2 = 699.59 \text{ rpm}$$

با توجه به نسبت ولتاژهای القایی داریم:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}} \right)^2 \xrightarrow{T_2 = \frac{1}{3} T_1} \frac{T_1}{\frac{1}{3} T_1} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}} \right)^2 \Rightarrow I_{a2}^2 = \frac{1}{3} I_{a1}^2$$

۱۱- گزینه «۱» در حالتی که مدار مغناطیسی خطی است می‌توان نوشت:

چون تلفات مسی نیز متناسب با مجذور جریان آرمیچر (یا مجذور جریان تحریک سری) است. می‌توان گفت تلفات مسی نیز در این موتور $\frac{1}{3}$ می‌شود یا:

$$\frac{P_{cu1}}{P_{cu2}} = \left(\frac{I_{a1}}{I_{a2}} \right)^2 \Rightarrow \frac{P_{cu1}}{P_{cu2}} = 3 \Rightarrow P_{cu2} = \frac{1}{3} P_{cu1}$$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی موتورهای کمپوند

کج ۱- یک مولد کمپوند مسطح با شنت بلند $5kW$ و $200V$ دارای مقاومت آرمیچر 0.05Ω و مقاومت سری 0.05Ω است. تحریک شنت مقاومت 200Ω دارد. اگر ماشین بخواهد به صورت موتور کار کند، تحت همان ولتاژ نامی سرعت آن چند rpm است؟ (قدرت - آزاد ۸۹)

۹۵۰ (۴)

۹۷۵ (۳)

۹۲۵ (۲)

۱۰۰۰ (۱)

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث بررسی موتورهای کمپوند

۱- گزینه «۳» در حالت مولدی داریم:

$$I_{Lg} = \frac{5000}{200} = 25A, I_{fg} = \frac{200}{200} = 1A \Rightarrow I_{ag} = 25 + 1 = 26A \Rightarrow E_{ag} = 200 + (0.05 + 0.05) \times 26 = 202.6V$$

بطور مشابه در حالت موتوری می‌توان نوشت:

$$I_{Lm} = I_{Lg} = 25A \Rightarrow I_{am} = 25 - 1 = 24A \Rightarrow E_{am} = 200 - (0.05 + 0.05) \times 24 = 197.6V$$

با توجه به نسبت ولتاژهای القایی در آرمیچر برای حالات مولدی و موتوری می‌توان نوشت: (دقت شود چون تعداد دور سیم‌بندی‌های تحریک داده نشده، باید از میزان تغییرات فوران در دو حالت مولدی و موتوری صرف‌نظر نمود)

$$\frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g \phi_g}{N_m \phi_m} = \frac{N_g (N_f I_{fg} + N_s I_{sg})}{N_m (N_f I_{fm} - N_s I_{sm})} \xrightarrow{I_{fg} = I_{fm}, I_{sg} = I_{sm}} \frac{E_{ag}}{E_{am}} = \frac{N_g}{N_m}$$

$$\frac{202.6}{197.6} = \frac{1000}{N_m} \Rightarrow N_m = 975 \text{ rpm}$$

با فرض (۴) سرعت حالت مولدی برابر 1000 rpm (چون به گزینه‌ها می‌خورد) داریم:

در حالت کلی به این نکته دقت شود که با تبدیل مولد به موتور به علت معکوس شدن جهت جریان تحریک سری، ماشین از حالت اضافی به نقصانی تبدیل می‌شود. (علامت منفی در معادله فوق)



تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم - مبحث تلفات توان و راندمان ماشین‌های DC

(برق - آزاد ۸۴)

۱- بازده یک موتور DC که حداکثر توان را تحویل می‌دهد، چقدر است؟

- (۱) ۵۰٪ (۲) ۹۰٪ (۳) بیشتر از ۵۰٪ (۴) کمتر از ۵۰٪

(برق - آزاد ۸۴)

۲- در یک مولد DC آهنربای دائمی ۱۰۰V مقاومت آرمیچر 1Ω و تلفات گردشی ۹۰W است. در چه توانی بازده آن حداکثر است؟

- (۱) ۲kW (۲) ۴kW (۳) ۳kW (۴) ۳/۵kW

۳- در یک مولد دارای آهنربای دائمی ۱۰۰V تلفات گردشی ۴۰W و مقاومت آرمیچر 1Ω است. بازده حداکثر این مولد برابر است با:

(برق - آزاد ۸۵)

- (۱) ۹۴٪ (۲) ۹۰٪ (۳) ۹۶٪ (۴) ۸۰٪

۴- در یک موتور DC شنت ۲۰۰V مقاومت آرمیچر 1Ω و مقاومت تحریک 100Ω و تلفات گردشی ۱۰۰W است. بازده حداکثر آن چند درصد

(کنترل - آزاد ۸۷)

است؟

- (۱) ۹۳٪ (۲) ۸۳٪ (۳) ۹۰٪ (۴) ۸۰٪

۵- در یک مولد شنت ۵kW و ۲۰۰V مقاومت تحریک 100Ω است. اگر واکنش آرمیچر ولتاژ را ۵٪ کاهش دهد، تلفات مسی نامی آن چند وات

(قدرت - آزاد ۸۷)

است؟

- (۱) ۲۷۰ (۲) ۷۷۰ (۳) ۶۷۰ (۴) ۵۷۰

باسخامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل سوم – مبحث تلفات توان و راندمان ماشین‌های DC

۱- گزینه «۴» در ماشین‌های الکتریکی زمانی که توان خروجی حداکثر است بازده کمتر از 50% است. (جهت مشاهده اثبات این موضوع به حل تست ۴ همین درسنامه مراجعه نمایید)

۲- گزینه «۳» در مولدهای آهنربای دائمی تلفات مسی تحریک نداریم، لذا شرایط حداکثر راندمان مانند مولد تحریک مستقل به صورت زیر است:

$$P_{rot} = R_a I_a^2 \Rightarrow 90 = 0.1 I_a^2 \Rightarrow I_a = 30 \text{ A} = I_L \Rightarrow P_r = V_t I_L = 100 \times 30 = 3000 \text{ W} = 3 \text{ kW}$$

۳- گزینه «۳» شرط بازده حداکثر در مولدهای آهنربای دائمی مانند مولدهای تحریک مستقل است، لذا:

$$P_{cu} = P_{rot} = 40 \text{ W} \Rightarrow I_a = \sqrt{\frac{40}{0.1}} = 20 \text{ A}$$

با اعمال این جریان، توان خروجی مولد برابر است با:

$$P_r = V_t I_a = 100 \times 20 = 2000 \text{ W} \Rightarrow P_1 = P_r + 2P_{rot} = 2000 + (2 \times 40) = 2080 \text{ W} \Rightarrow \eta_{max} = \frac{P_r}{P_1} \times 100 = \frac{2000}{2080} \times 100 = 96\%$$

۴- گزینه «۱» شرط حداکثر شدن راندمان موتور شنت بصورت زیر است:

$$-R_a I_a^2 - 2R_a I_f I_a + V_t I_f + P_{rot} = 0$$

$$-0.1 I_a^2 - 0.4 I_a + 200 \times 2 + 100 = 0 \Rightarrow I_a = 72/68 \text{ A} \quad \text{با توجه به } R_a = 0.1 \Omega \text{ و } P_{rot} = 100 \text{ W} \text{ و } I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$

با اعمال این جریان می‌توان ولتاژ القایی در آرمیچر و توان تولیدی آن را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$E_a = V_t - R_a I_a = 200 - (0.1 \times 72/68) = 192/73 \text{ V} \quad \text{و} \quad P_e = E_a I_a = 192/73 \times 72/68 = 14057/68 \text{ W}$$

$$P_r = E_a I_a - P_{rot} = 14057/68 - 100 = 13907/68 \text{ W}$$

توان خروجی برابر است با:

$$P_{cu} = R_a I_a^2 + R_f I_f^2 = (0.1 \times 72/68^2) + (100 \times 2^2) = 928/23 \text{ W}$$

تلفات مسی کل را می‌توان به صورت مقابل محاسبه نمود:

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_{cu} + P_{rot}} \times 100 = \frac{13907/68}{13907/68 + 928/23 + 100} \times 100 = 93\%$$

با توجه به توان‌ها و تلفات بدست آمده راندمان برابر است با:

۵- گزینه «۳» با توجه به مقادیر داده شده جریان آرمیچر برابر است با:

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}, \quad I_L = \frac{P_r}{V_t} = \frac{5000}{200} = 25 \text{ A} \Rightarrow I_a = I_L + I_f = 25 + 2 = 27 \text{ A}$$

با صرف‌نظر کردن از مقاومت آرمیچر ($R_a = 0$) داریم:

$$E_a = V_t + R_a I_a + \varepsilon = V_t + 0 + 0.5 V_t = 200 + (0.5 \times 200) = 210 \text{ V} \quad \text{و} \quad P_e = E_a I_a = 210 \times 27 = 5670 \text{ W}$$

$$P_{cu} = P_e - P_r \Rightarrow P_{cu} = 5670 - 5000 = 670 \text{ W}$$

با توجه به دیاگرام توزیع توان در مولدهای DC می‌توان نوشت:

فصل چهارم

«ترانسفورمرها»

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث ترانسفورمرهای واقعی (مدار معادل / تلفات / راندمان)

۱- راندمان حداکثر ترانسفورماتوری که تلفات هسته آن $1/8 \text{ kW}$ و تلفات مسی بار کامل آن 3 kW است. در ضریب قدرت معین در چند درصد توان نامی اتفاق می‌افتد؟ (آزاد ۸۰)

- (۱) $77/5\%$ (۲) 80% (۳) 100% (۴) 50%

۲- در یک ترانسفورماتور در بار نامی ثابت در چه ضریب توانی بازده ماکزیمم است؟ (آزاد ۸۰)

- (۱) $0/8$ پس‌فاز (۲) $0/8$ پیش‌فاز (۳) 1 (۴) $0/8$ پس‌فاز و پیش‌فاز

۳- راندمان ترانسفورماتور 100 kVA با تلفات هسته $1/6 \text{ kW}$ و تلفات مسی بار کامل $2/5 \text{ kW}$ در چه درصدی از بار نامی حداکثر است؟ (آزاد ۸۶)

- (۱) 80% (۲) 100% (۳) 75% (۴) 64%

۴- بازده حداکثر ترانسفورماتوری در 90% بار کامل رخ می‌دهد نسبت تلفات آهن به تلفات مس آن برابر است با: (آزاد ۸۵)

- (۱) $0/8$ (۲) $0/9$ (۳) $0/7$ (۴) $0/95$

۵- بازده حداکثر یک ترانسفورماتور 46 kVA در بار اهمی 92 درصد است. تلفات آهن 1 kW است. این بازده در چند درصد بار رخ می‌دهد؟ (کنترل - آزاد ۸۷)

- (۱) 70 (۲) 50 (۳) 80 (۴) 90

۶- بازده حداکثر یک ترانسفورماتور در 80% بار نامی اتفاق می‌افتد در صورتی که تلفات آهن 20% اضافه شود. بازده حداکثر در چند درصد بار نامی اتفاق می‌افتد؟ (قدرت - آزاد ۸۷)

- (۱) 78 (۲) 98 (۳) 88 (۴) 85

۷- در یک ترانسفورماتور که تلفات مس نامی آن دو برابر تلفات آهن است در چه باری بازده با بازده بار نامی آن برابر می‌شود؟ $(\cos \phi = 1)$ (قدرت - آزاد ۸۸)

- (۱) یک سوم بار نامی (۲) نصف بار نامی (۳) یک چهارم بار نامی (۴) دو سوم بار نامی


۸- بازده حداکثر ترانسفورماتوری که در بار نامی با ضریب توان واحد رخ می‌دهد 90% است. بازده آن در همان ضریب توان در نصف بار نامی چند درصد است؟ (کنترل - آزاد ۸۸)

- (۱) $\frac{35}{41}$ (۲) $\frac{30}{31}$ (۳) $\frac{36}{41}$ (۴) $\frac{33}{31}$

۹- راندمان یک ترانسفورماتور تک‌فاز در ضریب قدرت واحد در بار نامی 500 W و همچنین در نصف بار نامی برابر $0/9$ است. راندمان ماکزیمم ترانسفورماتور در ضریب توان واحد کدام است؟ (قدرت - آزاد ۸۹)

- (۱) $97/6\%$ (۲) $95/1\%$ (۳) $93/2\%$ (۴) $90/5\%$

۱۰- در یک ترانسفورماتور در بار نامی کدام شکل برای توصیف راندمان صحیح است؟ (قدرت - آزاد ۸۹)

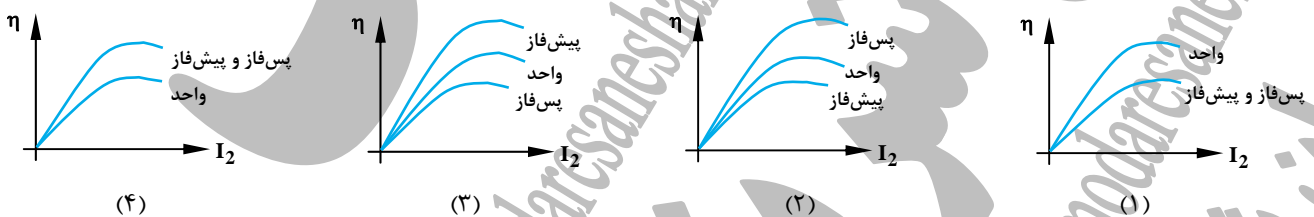

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث ترانسفورمرهای واقعی (مدار معادل / تلفات / راندمان)

۱- گزینه «۱» منظور تست محاسبه ضریب بار حداکثر ترانسفورماتور است که با توجه به مقادیر تلفات‌های داده شده می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{1/8}{3}} = 0/775 = 77/5\%$$

۲- گزینه «۳» چنانچه بار ثابت باشد ($K_C = \text{ثابت}$) راندمان فقط تابع ضریب قدرت است و زمانی حداکثر است که ضریب قدرت برابر واحد شود. (در متن درس ذکر گردید که دو شرط برای حداکثر شدن راندمان موجود است یکی $K_C = K_{cm}$ و دیگری $\cos \varphi = 1$ یا بار اهمی خالص)

۳- گزینه «۱» راندمان حداکثر ترانسفورماتورها در ضریب بار حداکثر (K_{cm}) رخ می‌دهد که مقدار آن برابر است با:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{1/6}{2/5}} = 0/8 = 80\%$$

۴- گزینه «۱» ضریب بار حداکثر ترانسفورماتور ۰/۹ داده شده است لذا با جایگذاری در رابطه داریم:

$$K_{cm} = 0/9 = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}}} \Rightarrow \frac{P_{fe}}{P_{cu_n}} = 0/81$$

۵- گزینه «۲» منظور تست محاسبه ضریب بار حداکثر است. از آنجائیکه در بار اهمی خالص $\cos \varphi = 1$ است می‌توان رابطه راندمان را به صورت زیر نوشت:

$$\eta_{max} = \frac{K_{cm} S_n}{K_{cm} S_n + 2P_{fe}} \Rightarrow 0/92 = \frac{K_{cm} \times 46}{(K_{cm} \times 46) + (2 \times 1)} \Rightarrow K_{cm} = 0/5 = 50\%$$

۶- گزینه «۳» از آنجائیکه بازده حداکثر در ۸۰٪ بار نامی رخ می‌دهد ضریب بار حداکثر برابر است با:

$$K_{cm_1} = \sqrt{\frac{P_{fe_1}}{P_{cu_n}}} = 0/8$$

اگر تلفات آهنی ۲۰٪ زیاد شود با توجه به ثابت بودن P_{cu_n} داریم:

$$K_{cm_2} = \sqrt{\frac{P_{fe_2}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{\frac{1/2 P_{fe_1}}{P_{cu_n}}} = \sqrt{1/2} \sqrt{\frac{P_{fe_1}}{P_{cu_n}}} \Rightarrow K_{cm_2} = \sqrt{1/2} \times K_{cm_1} = \sqrt{1/2} \times 0/8 = 0/56 = 56\%$$

۷- گزینه «۲» تلفات مسی نامی ترانسفورماتور دو برابر تلفات آهنی آن داده شده است. از طرفی می‌خواهیم ببینیم در چه باری (ضریب باری) بازده

ترانسفورماتور برابر بازه بار نامی ($K_C = 1$) می‌شود لذا ابتدا باید بازده بار نامی را به صورت پریونیتی به دست آورد:

$$\eta_n = \frac{1}{1 + P_{cu_n} + P_{fe}} = \frac{1}{1 + 2P_{fe}}$$

حال باید بازده در یک بار مفروض با ضریب بار K_C برابر این مقدار شود لذا:

$$\eta|_{K_C \neq 1} = \frac{K_C}{K_C + K_C^2 P_{cu_n} + P_{fe}} = \frac{1}{1 + 2P_{fe}} \Rightarrow \frac{K_C}{K_C + K_C^2 (2P_{fe}) + P_{fe}} = \frac{1}{1 + 2P_{fe}} \Rightarrow K_C + 2K_C^2 P_{fe} + P_{fe} = K_C + 2K_C P_{fe}$$

$$\Rightarrow 2K_C^2 - 2K_C + 1 = 0 \Rightarrow K_C = 1, \frac{1}{2}$$

یعنی در بار نامی و نصف بار نامی بازده برابر هستند.



۸- گزینه «۳» چون راندمان حداکثر در بار نامی و ضریب توان واحد رخ می‌دهد لذا $\cos \varphi = 1$ و $K_{cm} = 1$ هستند پس داریم:

$$\eta_{\max} = \frac{K_{cm} S_n \cos \varphi}{K_{cm} S_n \cos \varphi + 2P_{fe}} \Rightarrow 0.9 = \frac{S_n}{S_n + 2P_{fe}} \Rightarrow S_n = 18 P_{fe}$$

حال که تلفات آهنی و توان نامی برحسب یکدیگر به دست آمده‌اند می‌توان نوشت:

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} \times S_n}{\frac{1}{2} \times S_n + \frac{1}{4} P_{cu_n} + P_{fe}} \xrightarrow{K_{cm}=1 \Rightarrow P_{cu_n}=P_{fe}} \frac{\frac{1}{2} S_n}{\frac{1}{2} S_n + \frac{5}{4} P_{fe}} = \frac{\frac{1}{2} \times 18 P_{fe}}{\frac{1}{2} \times 18 P_{fe} + \frac{5}{4} P_{fe}} \Rightarrow \eta = \frac{36}{41}$$

$$0.9 = \frac{50}{500 + P_{cu_n} + P_{fe}} = \frac{250}{250 + \frac{1}{4} P_{cu_n} + P_{fe}} \Rightarrow \begin{cases} P_{cu_n} = 37 \text{ W} \\ P_{fe} = 18/55 \text{ W} \end{cases}$$

۹- گزینه «۴» با توجه به شرایط داده شده دادیم:

با توجه به این دو تلف می‌توان ضریب بار حداکثر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{18/55}{37}} = 0.7 \Rightarrow \% \eta_{\max} = \frac{(500 \times 0.7)}{(500 \times 0.7) + (2 \times 18/55)} \times 100 = \% 90/5$$

۱۰- گزینه «۱» در کلیه ترانسفورماتورها در صورت استفاده از بارهای غیراھمی (پیش فاز یا پس فاز) راندمان کمتر از بار اھمی (ضریب قدرت واحد) است.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث آزمایش‌های ترانسفورمرها / مقادیر نسبی (پریونیتی)

۱- بازده حداکثر یک ترانسفورماتور در ضریب توان 0.8 / پیش‌فاز 90% است. تلفات آهن 2 درصد است. این بازده در چند درصد بار نامی اتفاق می‌افتد؟

(آزاد ۸۶)

۸۰ (۴) ۴۵ (۳) ۷۵ (۲) ۹۰ (۱)

۲- در یک ترانسفورماتور سه فاز 20 kV به قدرت 500 kVA مقاومت اهمی 1% است. مقدار این مقاومت برابر چند اهم است؟

(آزاد ۹۱)

۲ (۴) ۱۶ (۳) ۴ (۲) ۸ (۱)

باسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث آزمایش‌های ترانسفورمرها / مقادیر نسبی (پریونیتی)

۱- گزینه «۳» با نوشتن رابطه راندمان و تقسیم صورت و مخرج آن بر توان نامی (S_n) می‌توان رابطه پریونیتی را به صورت زیر به دست آورد:

$$\eta_{\max} = \frac{K_{cm} S_n \cos \varphi_p}{K_{cm} S_n \cos \varphi_p + 2P_{fe}} \xrightarrow{S_n = P.U} \eta_{\max} = \frac{K_{cm} \cos \varphi_p}{K_{cm} \cos \varphi_p + 2P_{fe} (P.U)}$$

$$0.9 = \frac{K_{cm} \times 0.8}{(K_{cm} \times 0.8) + (2 \times 0.02)} \Rightarrow K_{cm} = 0.45$$

با جایگذاری مقادیر داده شده داریم:

یعنی در 45% بار نامی راندمان حداکثر می‌شود.

۲- گزینه «۱» برای تبدیل مقادیر پریونیتی به مقادیر اصلی باید ابتدا مقادیر پایه را یافت، باید دقت نمود که چون ترانسفورماتور مورد بحث سه فاز است پایه ولتاژ آن برابر ولتاژ نامی خطی و توان پایه آن توان سه فاز ترانسفورماتور است لذا:

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}} = \frac{V_L^2}{S_n} = \frac{(20 \times 10^3)^2}{500 \times 10^3} = 800 \Omega$$

$$Z_{\text{eq}} (\Omega) = Z_{\text{base}} (\Omega) \cdot Z_{\text{eq}} (P.U) = 800 \times 0.01 = 8 \Omega$$

با توجه به این مقدار پایه داریم:



تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث افت ولتاژ و درصد تنظیم ترانسفورمرها / ترانسفورمرهای انشعاب‌دار

- ۱- ترانسفورماتوری دارای مقاومت اهمی ۳٪ و راکتانس ۴/۵٪ است تنظیم ولتاژ آن در بار کامل با ضریب توان ۰/۸ برابر است با: (آزاد: ۸۰)
- (۱) ۵٪ (۲) ۳٪ (۳) ۴/۵٪ (۴) ۰/۱۶۵٪
- ۲- در یک ترانسفورماتور به ازاء ۱۰٪ ولتاژ نامی جریان اتصال کوتاه معادل جریان نامی است. اگر مقاومت اهمی R معادل ۵٪ باشد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور در بار نامی با ضریب توان ۰/۸ پس فاز برابر است با: (آزاد: ۸۰)
- (۱) ۵٪ (۲) ۹/۲٪ (۳) ۱۰٪ (۴) ۵/۲٪
- ۳- در یک ترانسفورماتور یکفاز V_{22}^{00} و 50 Hz در آزمایش اتصال کوتاه با جریان نامی ولتاژ اولیه 220 V است. حداکثر تنظیم ولتاژ این ترانسفورماتور چند درصد است؟ (آزاد: ۸۱)
- (۱) ۵٪ (۲) ۱٪ (۳) ۲/۲٪ (۴) ۱۰٪
- ۴- در یک ترانسفورماتور تکفاز افت ولتاژ اهمی ۳٪ و افت ولتاژ القایی ۵٪ است. تنظیم ولتاژ در ضریب توان ۰/۸ پس فاز چند درصد است؟ (آزاد: ۸۲)
- (۱) ۳/۵٪ (۲) ۴/۵٪ (۳) ۷/۸٪ (۴) ۵/۴٪
- ۵- یک اتوترانسفورماتور تکفاز 10 kVA و V_{200}^{00} با مقاومت ۳٪ و راکتانس ۶٪ بار اهمی 50 A را تغذیه می‌کند. مقدار ولتاژ بار چند ولت است؟ (آزاد: ۸۴)
- (۱) ۱۹۲ (۲) ۳۹۰ (۳) ۱۹۶ (۴) ۱۹۴
- ۶- در یک ترانسفورماتور امیدانس $0.04 + j0.03\text{ P.U.}$ است. تنظیم ولتاژ حداکثر و حداقل آن به ترتیب چند درصد است؟ (آزاد: ۸۵)
- (۱) ۴ و ۵ (۲) ۴ و ۵ (۳) ۳ و ۵ (۴) ۷ و ۴/۵
- ۷- در یک ترانسفورماتور که دارای امیدانس ۵٪ است تنظیم ولتاژ در ضریب توان ۰/۸ پیش فاز صفر است تلفات مس بار کامل چند P.U است؟ (آزاد: ۸۶)
- (۱) ۰/۰۳ (۲) ۰/۰۴ (۳) ۰/۰۶ (۴) ۰/۰۵
- ۸- در یک ترانسفورماتور تکفاز مقاومت اهمی ۲٪ است. اگر تنظیم ولتاژ در ضریب توان ۰/۸ پس فاز در بار نامی ۴٪ باشد، تنظیم ولتاژ در بار نامی با ضریب توان ۰/۸ پیش فاز چند درصد است؟ (کنترل - آزاد: ۸۷)
- (۱) ۰/۸ (۲) -۱/۶ (۳) +۱/۶ (۴) -۰/۸
- ۹- بازده ترانسفورماتور در ۱/۵ برابر بار نامی ۸۰٪ است. در صورتی که نسبت تلفات آهن و مس نامی ۱ به ۱/۵ باشد، تنظیم ولتاژ در بار اهمی نامی چند درصد است؟ (قدرت - آزاد: ۸۷)
- (۱) ۱۵ (۲) ۶/۶۷ (۳) ۱۳/۳ (۴) ۹/۹
- ۱۰- در صورتی که یک ترانسفورماتور $400/200\text{ V}$ به اتو ترانسفورماتور $600/200\text{ V}$ تبدیل شود تنظیم ولتاژ آن چند برابر می‌شود؟ (قدرت - آزاد: ۸۷)
- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{4}{3}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{5}{3}$
- ۱۱- در یک ترانسفورماتور با مقاومت ۳٪ و راکتانس ۵٪ تنظیم ولتاژ در نصف بار نامی با ضریب توان ۰/۸ پس فاز تقریباً چند درصد است؟ (قدرت - آزاد: ۸۸)
- (۱) ۲/۷ (۲) ۵ (۳) ۵/۴ (۴) ۵/۹
- ۱۲- در یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل $\frac{1}{10}$ و امیدانس ۸٪ در صورتی که در بار کامل ولتاژ برابر ولتاژ نامی باشد ولتاژ اولیه حداکثر چند درصد باید بالاتر تنظیم شود؟ (کنترل - آزاد: ۸۸)
- (۱) ۱۰ (۲) ۷/۵ (۳) ۵ (۴) ۸
- ۱۳- یک ترانسفورماتور تکفاز دارای امیدانس ۵٪ است. تنظیم ولتاژ در ضریب توان ۰/۸ پیش فاز صفر است. تلفات اهمی نصف بار کامل چند پرونیت است؟ (آزاد: ۹۱)
- (۱) ۰/۰۳ (۲) ۰/۰۴ (۳) ۰/۰۰۷۵ (۴) ۰/۰۱
- ۱۴- حداکثر تنظیم ولتاژ در چه ضریب قدرتی برای بار رخ می‌دهد؟ (تذکر: X_e, X_e, X_e به ترتیب مقاومت، راکتانس و امیدانس معادل ترانسفورماتور می‌باشند). (آزاد: ۹۲)
- (۱) $\frac{I_{e2}}{Z_{e2}}$ (۲) $\frac{X_{e2}}{Z_{e2}}$ (۳) $\frac{I_{e1}}{X_{e1}}$ (۴) $\frac{I_{e2}}{X_{e2}}$
- ۱۵- یک ترانسفورماتور یا ولتاژ ورودی 2200 V ولت و 500 Hz دور سیم‌بندی اولیه در فرکانس 50 Hz هر ترمز مفروض است در حالی که ثانویه دارای ولتاژ بی‌باری ۲۳۱ ولت و 50 Hz دور سیم‌بندی است. درصد تنظیم و شار ماکزیمم در هسته چه مقدار است؟ (آزاد: ۹۲)
- (۱) ۱۱٪ و ۰/۰۲۸ وبر (۲) ۵٪ و ۰/۰۲ وبر (۳) ۵٪ و ۰/۰۲۸ وبر (۴) ۴/۷٪ و ۰/۰۲ وبر

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث افت ولتاژ و درصد تنظیم ترانسفورمرها / ترانسفورمرهای انشعاب‌دار

۱- گزینه «۱» با فرض اینکه بار داده شده اهمی سلفی باشد (!) با توجه به رابطه درصد تنظیم می‌توان نوشت:

$$\%V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi + X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = 1 \times (0.03 \times 0.8 + 0.045 \times 0.6) \times 100 = 5/1\%$$

۲- گزینه «۲» چون در ۱۰٪ ولتاژ نامی جریان اتصال کوتاه نامی از سیم‌بندی‌ها عبور نموده پس $Z = 10\%$ است لذا:

$$\begin{cases} \%U_k = \%Z_{eq} = 10\% \\ \%R_{eq} = 5\% \end{cases} \Rightarrow \%X_{eq} = \sqrt{\%Z_{eq}^2 - \%R_{eq}^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 8/6\%$$

با قرارگیری این مقادیر در رابطه درصد تنظیم ولتاژ داریم:

$$\%V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi + X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = 1 \times (0.05 \times 0.8 + 0.086 \times 0.6) \times 100 = 9/16\%$$

۳- گزینه «۳» با توجه به اعمال $220V$ به اولیه در حالتی که ثانویه اتصال کوتاه است جریان نامی از ترانسفورماتور عبور نموده ولتاژ اتصال کوتاه نامی ترانسفورماتور برابر $220V$ است که مقدار درصدی یا پریونیتی آن برابر است با:

$$\%U_k = \frac{V_{sc1}}{V_{in}} \times 100 = \frac{220}{2200} \times 100 = 10\%$$

$$\%V.R = \%U_k = \%Z = 10\%$$

حداکثر تنظیم ولتاژ در هر ترانسفورماتور برابر امیدانس درصد آن است. یعنی:

۴- گزینه «۴» با فرض اینکه درصد تنظیم در بار نامی ($K_c = 1$) با ضریب قدرت واحد (بار اهمی) خواسته شده می‌توان نوشت:

$$\%V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi + X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = 1 \times (0.03 \times 0.8 + 0.05 \times 0.6) \times 100 = 5/4\%$$

۵- گزینه «۴» ابتدا باید ضریب بار ترانسفورماتور را با توجه به جریان بار اهمی داده شده به دست آورد:

$$I_{rn} = \frac{S_n}{V_{rn}} = \frac{10000}{2000} = 50A, I_r = 50A \Rightarrow K_c = \frac{I_r}{I_{rn}} = \frac{50}{50} = 1$$

با اعمال مقادیر داده شده به معادله درصد تنظیم ولتاژ داریم:

$$V.R = K_c (R_{eq} \cos \varphi \pm X_{eq} \sin \varphi) \xrightarrow{\text{بار اهمی } \cos \varphi = 1} V.R = 1(0.03 \times 1 + 0) = 0.03 P.U = 3\%$$

با توجه به درصد تنظیم به دست آمده می‌توان گفت ولتاژ بار کامل ۳٪ کمتر از ولتاژ بی‌باری است لذا:

$$V_{rFL} = (1 - 0.03) V_{rNL} = 0.97 \times 2000 = 194V$$

۶- گزینه «۲» تنظیم ولتاژ حداکثر ترانسفورماتور همواره برابر است با $|Z_{eq} (P.U)|$ که در این تست برابر ۵٪ یا $\sqrt{0.03^2 + 0.04^2} = 0.05$ است.

تنظیم ولتاژ حداقل نیز در بار خازنی خالص رخ داده و برابر $-X_{eq} (P.U)$ است که در این تست $-0.04 P.U$ یا -4% است. (البته در هر دو مورد فوق در بار نامی صادق است)

۷- گزینه «۱» چون ضریب توان بار بحرانی داده شده می‌توان تلفات مسی نامی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\cos \varphi_{cr} = 0.8 \Rightarrow \sin \varphi_{cr} = 0.6 \Rightarrow \sin \varphi_{cr} = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} \Rightarrow 0.6 = \frac{R_{eq}}{0.05} \Rightarrow R_{eq} = 3\% = P_{cu_n} \Rightarrow P_{cu_n} (P.U) = 0.03 P.U$$

۸- گزینه «۴» با توجه به اینکه درصد تنظیم ولتاژ در ضریب قدرت 0.8 پس فاز به همراه مقاومت اهمی ترانسفورماتور داده شده داریم:

$$\%V.R = K_c (R_{eq} \cos \varphi \pm X_{eq} \sin \varphi) \Rightarrow 4 = 1 \times (2 \times 0.8 + X_{eq} \times 0.6) \Rightarrow X_{eq} = 4\%$$

با محاسبه X_{eq} ترانسفورماتور و داشتن R_{eq} آن درصد تنظیم ولتاژ در بار نامی با ضریب قدرت 0.8 پیش فاز برابر است با:

$$\%V.R = 1 \times (2 \times 0.8 - 4 \times 0.6) = -0.8\%$$



۹- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. اگر بازده داده شده در ۱/۵ برابر بار نامی مربوط به بار اهمی خالص باشد داریم:

$$\eta = \frac{K_c S_n \cos \varphi}{K_c S_n \cos \varphi + K_c P_{cu_n} + P_{fe}} \xrightarrow{\substack{S_n \\ \cos \varphi = 1}} \eta = \frac{K_c}{K_c + K_c P_{cu_n} (P.U) + P_{fe} (P.U)} \xrightarrow{\substack{K_c = 1/5 \\ \eta = 0/8}} \eta = \frac{1/5}{1/5 + 1/5 P_{cu_n} (P.U) + P_{fe} (P.U)}$$

$$\frac{P_{fe}}{P_{cu_n}} = \frac{1}{1/5} \Rightarrow P_{cu_n} (P.U) = 0/1285 P.U$$

از آنجائیکه همواره مقدار پریونیتی تلفات مسی نامی برابر مقاومت معادل پریونیتی است تنظیم ولتاژ در بار اهمی نامی برابر است با:

$$V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi \pm X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \xrightarrow{\substack{\cos \varphi = 1 \\ K_c = 1 \\ R_{eq} (P.U) = P_{cu_n} (P.U)}} V.R = P_{cu_n} (P.U) \Rightarrow V.R = 0/128 P.U = 12/85\%$$

۱۰- گزینه «۳» اگر در حالت اتوترانسفورمتری نیز سیم‌بندی‌ها در مقادیر نامی کار کنند اندازه افت ولتاژ در هر سیم‌بندی ثابت می‌ماند اما چون در حالت اتوترانسفورمتری نسبت تبدیل تغییر نموده داریم:

$$\begin{cases} \Delta V_{eqA.T} = \frac{1}{a_{A.T}} \Delta V_1 + \Delta V_2 \\ \Delta V_{eqT.R} = \frac{1}{a_{T.R}} \Delta V_1 + \Delta V_2 \end{cases} \xrightarrow{\text{با صرف نظر کردن از } \Delta V_2} \frac{\Delta V_{eqA.T}}{\Delta V_{eqT.R}} = \frac{a_T}{a_A} = \frac{200}{600} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{\% V.R_{A.T}}{\% V.R_{T.R}} = \frac{2}{3}$$

۱۱- گزینه «۱» چون تنظیم ولتاژ در نصف بار نامی خواسته شده $K_c = \frac{1}{2}$ لحاظ می‌شود لذا:

$$\% V.R = K_c (R_{eq} (P.U) \cos \varphi \pm X_{eq} (P.U) \sin \varphi) \times 100 = \frac{1}{2} (0/03 \times 0/8 + 0/05 \times 0/6) \times 100 = 2/7\%$$

۱۲- گزینه «۴» حداکثر درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور برابر با امیدانس درصد آن بوده لذا $\% V.R = 8\%$ است پس باید ولتاژ اولیه 8% بیشتر از نامی باشد تا ولتاژ خروجی افت نکند.

۱۳- گزینه «۳» از آنجائی که تنظیم ولتاژ در ضریب قدرت ۰/۸ صفر می‌شود. می‌توان گفت $\cos \varphi_{cr} = 0/8$ است لذا با توجه به رابطه مربوط به $\cos \varphi_{cr}$ داریم:

$$\cos \varphi_{cr} = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} \Rightarrow X_{eq} = 0/8 \times 5\% = 4\%$$

$$Z_{eq} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} \Rightarrow R_{eq} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3\% = P_{cu_n} (P.U)$$

از طرفی می‌توان نوشت:

یعنی تلفات مسی در بار نامی $0/03 P.U$ است. حال که تلفات مسی در بار نامی را داریم در نصف بار نامی ($K_c = \frac{1}{2}$) می‌توان نوشت:

$$P_{cu} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 P_{cu_n} = \frac{1}{4} P_{cu_n} = \frac{1}{4} \times 0/03 = 0/0075 P.U = 0/75\%$$

۱۴- گزینه «۱» حداکثر تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورها در باری رخ می‌دهد که ضریب قدرت آن برابر $\frac{I_{e2}}{Z_{e2}} = \frac{I_{e1}}{Z_{e1}}$ باشد. $\cos \varphi_2 = \cos \varphi_{max}$ باشد. (جهت

درک بهتر به صفحه مبحث درصد تنظیم ولتاژ در فصل چهارم کتاب مراجعه نمایید)

۱۵- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. اطلاعات داده شده در صورت تست در تناقض با یکدیگرند زیرا نسبت تبدیل ترانسفورماتور $10 = \frac{500}{50}$ است، لذا

در صورت اعمال ولتاژ $2200 V$ به اولیه ولتاژی باری ثانویه باید $220 V = \frac{2200}{10}$ باشد نه $231 V$ که در صورت تست به آن اشاره شده است.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث اتوترانسفورمرها

- ۱- یک اتوترانسفورماتور تک‌فاز 36 W و $220/12\text{ V}$ بار اهمی نامی را تغذیه می‌کند. توان هدایتی این ترانسفورماتور برابر است با: (آزاد ۸۳)
- (۱) 2 W (۲) 36 W (۳) 18 W (۴) 34 W
- ۲- یک اتوترانسفورماتور با ضریب تبدیل $8/0$ ، بار 10 kW را تغذیه می‌کند. توانی که به صورت القایی منتقل می‌شود چند kW است؟ (آزاد ۸۴)
- (۱) 8 (۲) $0/8$ (۳) 10 (۴) 2
- ۳- یک ترانسفورماتور 120 V به صورت اتوترانسفورماتور در می‌آید. توان ترانسفورماتوری آن چند برابر توان هدایتی آن است؟ (آزاد ۸۵)
- (۱) 4 (۲) $1/4$ (۳) 5 (۴) $1/5$
- ۴- یک ترانسفورماتور دو سیم‌پیچ 10 kVA و $400/200\text{ V}$ به صورت اتوترانسفورماتور در می‌آید. قدرت آن چند برابر می‌شود؟ (آزاد ۸۶)
- (۱) 1 و 2 (۲) $1/5$ و 3 (۳) 2 و 3 (۴) $2/5$ و $3/5$
- ۵- یک اتوترانسفورماتور $200/100\text{ V}$ که به صورت ترانسفورماتور در می‌آید چه کاربردی دارد؟ (کنترل - آزاد ۸۷)
- (۱) به عنوان ترانسفورماتور افزایش‌دهنده بکار می‌رود. (۲) به عنوان ترانسفورماتور کاهش‌دهنده بکار می‌رود.
(۳) به عنوان ترانسفورماتور اندازه‌گیری بکار می‌رود. (۴) به عنوان ترانسفورماتور ایزوله بکار می‌رود.
- ۶- یک اتوترانسفورماتور 100 W ، $120/12\text{ V}$ بار نامی را تغذیه می‌کند. توان هدایتی ترانسفورماتور عبارتست از: (قدرت - آزاد ۸۹)
- (۱) 50 W (۲) 100 W (۳) 10 W (۴) 90 W
- ۷- ترانسفورماتور تک‌فاز دو سیم‌پیچ $600/300\text{ V}$ به قدرت 15 kVA به صورت اتوترانسفورماتور بسته می‌شود. قدرت تیپ آن چند برابر می‌گردد؟ (آزاد ۹۱)
- (۱) 1 و 2 (۲) $1/5$ و 3 (۳) 2 و 3 (۴) $2/5$ و $3/5$
- ۸- اگر یک ترانسفورماتور به صورت اتوترانسفورماتور متصل گردد تلفات بار کامل در اتوترانسفورماتور نسبت به ترانسفورماتور برابر است با: (آزاد ۹۲)
- K نسبت به تبدیل اتوترانسفورماتور می‌باشد.
- (۱) $1-K$ (۲) $1/(1-K)$ (۳) K (۴) $1/K$

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث اتوترانسفورمرها

۱- گزینه «۱» با توجه به ولتاژهای فشار قوی و ضعیف داده شده می‌توان قدرت‌های القایی (S_T) و هدایتی (S_C) را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$S_T = S_r \frac{V_H - V_L}{V_H} = 36 \times \left(\frac{220 - 12}{220} \right) = 34 \text{ VA} \Rightarrow S_C = 36 - 34 = 2 \text{ VA} = 2 \text{ W} \text{ یا } S_C = S_r \frac{V_L}{V_H} = 36 \times \frac{12}{220} \approx 2 \text{ VA} = 2 \text{ W}$$

۲- گزینه «۴» چون ضریب تبدیل کوچکتر از یک است لذا اتوترانسفورماتور افزایشده است یعنی فشار قوی آن ثانویه و فشار ضعیف آن اولیه است. در این صورت داریم:


$$S_T = S_r \left(\frac{V_H - V_L}{V_H} \right) = S_r \left(\frac{V_2 - V_1}{V_2} \right) = S_r \left(1 - \frac{V_1}{V_2} \right) = 10 \left(1 - 0.8 \right) = 2 \text{ kW}$$

۳- گزینه «۴» بسته به اینکه نسبت تبدیل اتوترانسفورماتور تشکیل شده چقدر باشد می‌توان به اعداد مختلفی دست یافت اما با فرض اینکه اتوترانسفورماتور ۶۰۰/۷۲۰ ولت باشد، داریم:

$$S_{AT} = S_{TR} \left(\frac{V_H}{V_H - V_L} \right) \Rightarrow S_{AT} = S_{T.R} \left(\frac{720}{720 - 600} \right) \Rightarrow S_{A.T} = 6 S_{T.R} \text{ و } S_{A.T} = S_{T.R} + S_C$$

$$\Rightarrow S_C = 6 S_{T.R} - S_{T.R} = 5 S_{T.R} \Rightarrow \frac{S_{T.R}}{S_C} = \frac{1}{5}$$

۴- گزینه «۲» در تبدیل ترانسفورماتور داده شده به اتوترانسفورماتور دو طرح زیر کاربردی‌ترند. (دقت شود که هر دو طرح دارای اتصال اضافی هستند)

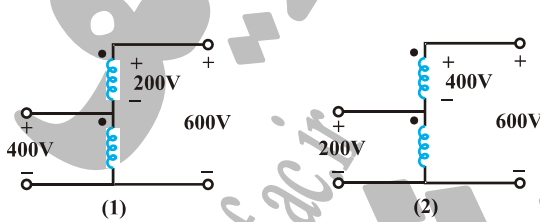

$$S_{AT} = S_{TR} \frac{V_H}{V_H - V_L} \begin{cases} \text{طرح (۱)} \rightarrow \frac{S_{AT}}{S_{TR}} = \frac{600}{600 - 400} = 3 \\ \text{طرح (۲)} \rightarrow \frac{S_{AT}}{S_{TR}} = \frac{600}{600 - 200} = 1.5 \end{cases}$$

۵- گزینه «۴» اتوترانسفورماتور داده شده دارای نسبت تبدیل ۲۰۰/۱۰۰ ولت است. پس مدار معادل آن به صورت زیر است:




دیده می‌شود که هر سیم‌بندی این اتوترانسفورماتور دارای ولتاژ ۱۰۰V است پس اگر به یک ترانسفورماتور دو سیم‌پیچ مجزا تبدیل شود نسبت تبدیل قابل دسترسی ۱۰۰/۱۰۰V خواهد بود یعنی به یک ترانسفورماتور ایزوله کننده می‌رسیم.

$$P_T = 100 \times \frac{120 - 12}{120} = 90 \text{ W} \Rightarrow P_C = 100 - 90 = 10 \text{ W}$$

۶- گزینه «۳» با توجه به ولتاژهای فشار قوی و فشار ضعیف می‌توان نوشت:

۷- گزینه «۲» قدرت تیپ اتوترانسفورماتورها همان قدرت یا توان عبوری از هسته است که همواره برابر توان نامی ترانسفورماتور اصلی است. یعنی از این دید تست گزینه صحیح ندارد. اما اگر منظور طراح، قدرت خروجی اتوترانسفور باشد می‌توان گفت در تبدیل ترانسفورماتور دو سیم‌پیچ ۶۰۰/۳۰۰V به

اتوترانسفورماتور دو حالت زیر (اتصال اضافی) کاربردی‌ترند.

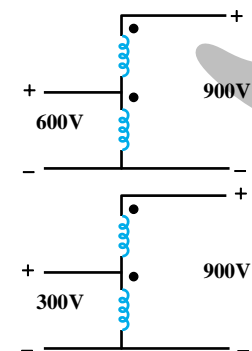

$$V_H = 900 \text{ V}, V_L = 600 \text{ V} \Rightarrow S_{AT} = S_{TR} \frac{V_H}{V_H - V_L} \Rightarrow \frac{S_{AT}}{S_{TR}} = \frac{V_H}{V_H - V_L} = \frac{900}{900 - 600} = 3$$

$$V_H = 900 \text{ V}, V_L = 300 \text{ V} \Rightarrow \frac{S_{AT}}{S_{TR}} = \frac{V_H}{V_H - V_L} = \frac{900}{900 - 300} = 1.5$$

۸- گزینه «۲» در تبدیل ترانسفورماتور به اتوترانسفورماتور جریان عبوری از هر سیم‌بندی و ولتاژ القایی در هر سیم‌بندی تغییری نسبت به قبل نکرده لذا تلفات آن تغییر نمی‌کند اما اگر منظور از تست توان خروجی اتوترانس نسبت به ترانس اصلی باشد می‌توان نوشت:

$$\frac{S_{AT}}{S_{TR}} = \frac{S_T V_H}{V_H - V_L} \frac{S_T = S_{TR}}{S_{TR}} \rightarrow = \frac{1}{1 - K} \quad \frac{V_H = K}{V_H}$$

البته به طور حتم حل این سؤال برای شما داوطلبین عزیز «اما و اگر» های بسیاری به همراه دارد که بنده همواره به شما حق می‌دهم ولی توجه داشته باشید که چاره‌ای جز انتخاب بهترین یا نزدیکترین گزینه را نداشته و یا از روی گزینه‌ها باید راه‌حل را بیابیم.

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث موازی کردن ترانسفورمرها

۱- دو ترانسفورماتور تک‌فاز یکی 100 kVA با مقاومت ظاهری 2% و دیگری 150 kVA با مقاومت ظاهری 3% به صورت موازی کار می‌کنند. حداکثر توانی که می‌توان از این دو ترانسفورماتور گرفت بدون آنکه بار اضافی تحمل کنند برابر است با:

(آزاد ۸۰)

- (۱) 250 kVA (۲) 300 kVA (۳) 200 kVA (۴) 400 kVA

۲- ولتاژ اتصال کوتاه دو ترانسفورماتور 500 kVA و 400 kVA یکفاز به ترتیب 5% و 6% است. نسبت سهم بار آنها برابر است با: (آزاد ۸۳)

(آزاد ۸۳)

- (۱) $1/2$ (۲) $2/2$ (۳) $1/5$ (۴) $1/83$

۳- دو ترانسفورماتور سه فاز که با هم بطور موازی کار می‌کنند، تنها دارای امپدانس درصدهای متفاوتند. اگر ضریب توان بار $0/8$ پس فاز باشد:

(آزاد ۸۳)

- (۱) هر دو ترانسفورماتور در ضریب توان $0/8$ کار می‌کنند. (۲) یکی از ترانسفورماتورها با اضافه بار روبرو می‌شود. (۳) هر دو ترانسفورماتور با اضافه بار روبرو می‌شوند. (۴) هر دو ترانسفورماتور با ضریب توان پیش‌فاز کار می‌کنند.

(آزاد ۸۶)

۴- دو ترانسفورماتور که با هم موازی کار می‌کنند دارای درصد امپدانس متفاوت هستند اگر ضریب توان بار $0/8$ پس فاز باشد:

- (۱) هر دو ترانسفورماتور در ضریب توان کمتر از $0/8$ پس‌فاز کار می‌کنند.

(۲) یکی از ترانسفورماتورها در ضریب توان بیش از $0/8$ پس‌فاز و دیگری در ضریب توان کمتر از $0/8$ پس‌فاز کار می‌کند.

(۳) هر دو ترانسفورماتور در ضریب توان بیشتر از $0/8$ پس‌فاز کار می‌کنند.

(۴) هر دو ترانسفورماتور در ضریب توان مساوی کار می‌کنند.

(کنترل - آزاد ۸۷)

۵- دو ترانسفورماتور 500 kVA و 250 kVA با درصد امپدانسهای مختلف موازی کار می‌کنند. اگر بار 750 kVA باشد:

(۱) یکی از ترانسفورماتورها با اضافه بار روبرو می‌شود. (۲) بار بین آنها مساوی تقسیم می‌شود.

(۳) هر دو با توان نامی کار می‌کنند. (۴) هر دو با اضافه بار روبرو می‌شوند.

(قدرت - آزاد ۸۷)

۶- در دو ترانسفورماتور $500\text{ kVA} - 4\%$ و $800\text{ kVA} - 3\%$ موازی بار 1 P.U چگونه بین آنها تقسیم می‌شود؟

- (۱) 68 و 32 درصد (۲) 32 و 68 درصد (۳) 57 و 43 درصد (۴) 43 و 57 درصد

(کنترل - آزاد ۸۸)

۷- در دو ترانسفورماتور $Z_a = Z_b (\Omega)$ توان 300 MW چگونه بین آنها تقسیم می‌شود؟

- (۱) $150\text{ MW}, 150\text{ MW}$ (۲) $200\text{ MW}, 100\text{ MW}$ (۳) $250\text{ MW}, 50\text{ MW}$ (۴) $100\text{ MW}, 200\text{ MW}$

۸- دو ترانسفورماتور تک‌فاز یکی به قدرت 100 kVA و امپدانس 2% و دیگری 150 kVA با امپدانس 3% به صورت موازی کار می‌کنند. وقتی که از ترانسفورماتور 150 kVA توان نامی گرفته می‌شود، توان تحویلی ترانسفورماتور 100 kVA چقدر است؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) 75 kVA (۲) 150 kVA (۳) 125 kVA (۴) 100 kVA

۹- دو ترانسفورماتور یکی 500 kVA با امپدانس 4% و دیگری 1000 kVA با امپدانس 5% با نسبت تبدیل مساوی بطور موازی کار می‌کنند. حداکثر توان انتقالی مجاز آنها چند kVA است؟ (قدرت - آزاد ۸۸)

(قدرت - آزاد ۸۸)

- (۱) 1300 (۲) 1500 (۳) 750 (۴) 1250

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل چهارم - مبحث موازی کردن ترانسفورمرها

۱- گزینه «۳» ابتدا باید امیدانس درصدها را در یک مینا محاسبه نمود، برای این منظور چنانچه $S_b = 150 \text{ kVA}$ در نظر گرفته شود داریم:

$$Z_1 = U_{k_1} = \frac{150}{100} \times 0.02 = 0.03 \text{ P.U.} \quad \text{و} \quad Z_2 = U_{k_2} = 0.03 \text{ P.U.}$$

ترانسفورماتوری که توان کمتری دارد زودتر دچار اضافه بار می‌شود لذا:

$$S_1 = S_L \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow 100 = S_L \times \frac{0.03}{0.03 + 0.03} \Rightarrow S = 200 \text{ kVA}$$

۲- گزینه «۲» ابتدا باید امیدانس درصد دو ترانسفورماتور در یک مینا محاسبه شود، لذا اگر $S_{b_{\text{new}}} = 500 \text{ kVA}$ در نظر گرفته شود داریم:

$$Z_{2_{\text{new}}} = \frac{S_{b_{\text{new}}}}{S_{b_{\text{old}}}} Z_{2_{\text{old}}} = \frac{500}{400} \times 0.06 = 0.075 \text{ P.U.} \quad \text{و} \quad Z_{1_{\text{new}}} = Z_{1_{\text{old}}} = 0.05 \text{ P.U.}$$

با توجه به اینکه در ترانسفورماتورهای موازی نسبت توان‌ها (سهم بارها) عکس امیدانس ترانسفورماتورها است داریم:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{Z_2}{Z_1} \Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{0.075}{0.05} = 1.5$$

۳- گزینه «۲» چنانچه فقط امیدانس درصد دو ترانسفورماتور موازی با یکدیگر برابر نبوده و سایر شرایط (نظیر توان‌ها) یکی باشند ترانسفورماتوری که امیدانس درصد کمتری دارد ممکن است دچار اضافه بار شود. دقت شود که اگر بخواهیم ضریب قدرت کاری ترانسفورماتورها را بدانیم باید به جز نسبت

امیدانس‌ها نسبت $\frac{R}{X}$ ترانسفورماتورها نیز مشخص باشد. در چنین شرایطی اگر $\frac{R}{X}$ دو ترانسفورماتور یکسان باشد ضریب توان آن‌ها یکسان است.

۴- هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست.

در ترانسفورماتورهای موازی اگر $Z_{\text{eq}}\%$ ها یکی نباشد اما نسبت $\frac{X_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}}$ در ترانسفورماتور یکی باشد هر دو ترانسفورماتور در یک ضریب توان کار می‌کنند و

اگر نسبت $\frac{X_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}}$ دو ترانسفورماتور یکی نباشد هر ترانسفورماتوری که در آن $\varphi_{\text{eq}} = \text{tg}^{-1} \frac{X_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}}$ بزرگتر باشد در ضریب توان کمتری کار می‌کند.

۵- گزینه «۱» چون بار موجود (750 kVA) برابر مجموع توان نامی دو ترانسفورماتور است ($500 + 250 \text{ kVA}$) لذا هر ترانسفورماتور که امیدانس درصد کوچکتری دارد دچار اضافه بار می‌شود.

۶- گزینه «۲» ابتدا باید هر دو ترانسفورماتور $Z\%$ را در یک مینا P.U نمود، لذا: $\%Z_1(\text{new}) = \frac{S_b(\text{new})}{S_b(\text{old})} \times Z_1(\text{old}) = \frac{100}{500} \times 4 = 6/4\%$

حال که هر دو امیدانس بر یک مینا پریونیت شده‌اند می‌توان سهم بار هر ترانسفورماتور را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$S_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} S = \frac{3}{3 + 6/4} S = 0.32S \Rightarrow S_1 = 32\% S \Rightarrow S_2 = (1 - 0.32)S = 0.68S \Rightarrow S_2 = 68\% S$$

۷- گزینه «۱» با توجه به برابری امیدانس دو ترانسفورماتور مورد بحث حتماً توزیع بار بین آنها یکسان می‌باشد لذا:

$$S_a = \frac{Z_b}{Z_a + Z_b} S \xrightarrow{Z_a = Z_b} S_a = \frac{Z_b}{Z_b + Z_b} \times 300 \Rightarrow S_a = 150 \text{ MW} \Rightarrow S_b = 150 \text{ MW}$$



$$\%U_{k_{eq}} = \frac{\sum S_n}{S_{n_1} + S_{n_2}} = \frac{100 + 50}{100 + 150} = 2/5\%$$

۸- گزینه «۲» ابتدا باید امپدانس درصد معادل دو ترانسفورماتور را بصورت مقابل بدست آورد:

بار ترانسفورماتور دوم مشخص است لذا:

$$S_2 = S_{n_2} \frac{S_L}{S_{n_1} + S_{n_2}} \times \frac{U_{k_{eq}}}{U_{k_2}} \Rightarrow 150 = 150 \frac{S_L}{100 + 150} \times \frac{2/5}{3} \Rightarrow S_L = 300 \text{ kVA} = S_1 + S_2 \Rightarrow S_1 = 300 - 150 = 150 \text{ kVA}$$

۹- گزینه «۱» ابتدا باید $Z\%$ هر دو ترانسفورماتور بر مبنای ترانسفورماتور بزرگتر محاسبه شود:

$$Z_{new} = \frac{S_{b_{new}}}{S_{b_{old}}} Z_{old} = \frac{1000}{500} \times 0/04 = 0/08 \text{ P.U}$$

از آنجائیکه ترانسفورماتور 500 kVA امپدانس درصد کمتری دارد بیشتر در خطر اضافه بار شدن است پس باید حداکثر بار بر مبنای توان نامی آن تعیین گردد لذا:

$$S_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} S \Rightarrow 500 = \frac{0/05}{0/05 + 0/08} \times S \Rightarrow S = 1300 \text{ kVA}$$

فصل پنجم

«ماشین‌های آسنکرون (القایی)»

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث اصول اولیه موتورهای القایی

۱- در یک ماشین دو تحریکه دو قطب، استاتور اتصال کوتاه است و روتور با جریان متناوب با فرکانس ω_r تحریک می‌شود. سرعت نامی ماشین برابر است با:

$$\omega_s - \omega_r \quad (1) \quad \omega_s + \omega_r \quad (2) \quad \omega_r - \omega_s \quad (3) \quad \text{صفر} \quad (4)$$

۲- روتور ۶ قطبی ماشین القایی سه فاز روتور سیم‌بندی شده را می‌توان برای موتور چند قطب و چند فاز بکار گرفت؟

(۱) فقط موتور ۶ قطب و سه فاز
(۲) فقط موتور ۶ قطب و چند فاز
(۳) فقط موتورهای ۶ قطب و ۱۲ قطب سه فاز
(۴) برای هر تعداد قطب و سه فاز

۳- در یک موتور القایی سه فاز، تعداد قطب‌ها از چهار قطب به شش قطب تغییر می‌نماید، در لحظه تغییر تعداد قطب‌ها ماشین به چه صورتی کار می‌کند؟

$$(1) \text{ موتوری} \quad (2) \text{ مولدی} \quad (3) \text{ ترمزی} \quad (4) \text{ بستگی به بار دارد.}$$

۴- دو موتور آسنکرون A و B به صورت هم محور بسته شده‌اند. استاتور موتور B از روتور موتور A تغذیه می‌شود. اگر موتور A دارای P_1 قطب با لغزش S_1 باشد، لغزش موتور B با تعداد P_2 قطب چقدر خواهد شد؟

$$(1) \quad 1 - \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{1 - S_1}{S_1} \quad (2) \quad \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{1 - S_1}{S_1} \quad (3) \quad \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{1 - S_1}{S_1} \quad (4) \quad 1 - \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{1 - S_1}{S_1}$$

۵- استاتور یک موتور القایی سه فاز هشت قطب را به منبع 60°Hz و روتور آن را به یک منبع با فرکانس 30°Hz متصل می‌کنیم، سرعت موتور برابر است با:

$$(1) \quad 1340 \text{ rpm} \quad (2) \quad 1355 \text{ rpm} \quad (3) \quad \text{قابل محاسبه نیست.} \quad (4) \quad \text{موتور راه نمی‌افتد.}$$

اسخانمه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم – مبحث اصول اولیه موتورهای القایی

۱- گزینه «۳» چنانچه فرکانس جریان‌های روتور و استاتور یکی نباشند:

الف) اگر استاتور تغذیه و روتور اتصال کوتاه باشند، سرعت روتور برابر $\omega_m = \omega_s - \omega_r$ می‌باشد.

ب) اگر روتور تغذیه و استاتور اتصال کوتاه باشند، سرعت روتور برابر $\omega_m = \omega_r - \omega_s$ می‌باشد.

۲- گزینه «۲» تعداد فازهای رتور و استاتور می‌تواند یکسان نباشد اما تعداد قطب‌های آن باید همواره برابر باشند.

۳- گزینه «۲» در حالتی که تعداد قطب‌ها ۴ عدد است میدان دوار استاتور با سرعت N_{s1} چرخیده و رتور نیز با سرعتی نزدیک به این مقدار به دنبال آن

می‌چرخد. حال اگر تعداد قطب‌ها به ۶ عدد افزایش یابد سرعت میدان دوار استاتور بطور ناگهانی به $\frac{2}{3}N_{s1}$ کاهش می‌یابد. اما رتور به علت اینرسی که دارد همچنان در حدود سرعت N_{s1} می‌چرخد.

لذا برای مدت زمان کوتاهی، سرعت رتور بیش از سرعت میدان دوار استاتور شده در نتیجه لغزش منفی و ماشین تبدیل به مولد القایی می‌گردد. باید دقت داشت که رفتار مولدی سبب می‌شود که ماشین توان اکتیو به شبکه تزریق نماید لذا رفتار مولدی آن تا جایی ادامه می‌یابد که مازاد انرژی جنبشی محور (ناشی از سرعت قبلی) بصورت توان اکتیو به شبکه تزریق شود. در نتیجه بعد از چند لحظه که انرژی مورد اشاره تخلیه گردید سرعت محور به همان حدود $\frac{2}{3}N_{s1}$ رسیده و بکار خود ادامه می‌دهد.

۴- گزینه «۴» همانطور که در مثال‌های متن درسنامه اثبات شد در اتصال آبخاری موتورها، لغزش موتور دوم برابر است با:

$$S_2 = 1 - \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{1 - S_1}{S_1}$$

۵- گزینه «۳» در اتصال موتورهای سه فاز به صورت تغذیه دوگانه به راحتی می‌توان اثبات نمود که سرعت محور به منظور ایجاد گشتاور پایدار از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$N_m = \frac{120(f_s \pm f_r)}{P} = \frac{120(60 \pm 30)}{8} = 1350 \text{ rpm}, 450 \text{ rpm}$$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث مدار معادل، تلفات و راندمان موتورهای القایی

۱- در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب 50 Hz و 12 hp و 950 rpm تلفات مسی استاتور 1 kW و تلفات آهنی 5 kW و تلفات مکانیکی ناچیز است. بازده ماشین برابر است با:

- (برق - آزاد ۸۱)
- (۱) 85% (۲) 82% (۳) $82\frac{1}{6}\%$ (۴) $85\frac{1}{8}\%$

۲- توان ورودی یک موتور القایی سه فاز 4 kW و تلفات کل استاتور 100 W و تلفات مکانیکی آن 200 W است. اگر لغزش موتور 4% باشد، بازده آن چند درصد است؟

- (برق - آزاد ۸۲)
- (۱) $89\frac{1}{4}$ (۲) $88\frac{1}{6}$ (۳) $90\frac{1}{2}$ (۴) $85\frac{1}{5}$

۳- در یک موتور القایی سه فاز ۸ قطب 50 Hz و 700 rpm توان ورودی 5 kW است. تلفات استاتور 100 W و تلفات مکانیکی 150 W است. بازده این موتور برابر است با:

- (برق - آزاد ۸۳)
- (۱) $78\frac{1}{4}$ (۲) $85\frac{1}{4}$ (۳) $92\frac{1}{4}$ (۴) $88\frac{1}{4}$

۴- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz و 5 hp تلفات مکانیکی 40 W و سرعت نامی 1440 rpm است. در صورتی که جریان روتور 5 A باشد مقاومت روتور چند اهم است؟ ($1\text{ hp} = 746\text{ W}$)

- (برق - آزاد ۸۴)
- (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۵ (۴) ۱

۵- یک موتور القایی سه فاز با اتصال ستاره 10 A از شبکه می‌گیرد در بار ثابت اگر اتصال مثلث شود جریان گرفته شده از شبکه چند آمپر است؟

- (برق - آزاد ۸۵)
- (۱) 10 A (۲) $10\sqrt{3}\text{ A}$ (۳) $\frac{10}{\sqrt{3}}\text{ A}$ (۴) 30 A

۶- در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب 50 Hz سرعت نامی 950 rpm است. اگر تلفات چهارگانه موتور دربار معین با یکدیگر برابر باشند بازده آن چقدر است؟

- (برق - آزاد ۸۶)
- (۱) 80% (۲) 90% (۳) 82% (۴) 85%

۷- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz و ۶ قطب، 970 rpm و 5 kW تلفات آهن و مس استاتور هر کدام 1 kW و تلفات گردشی $1/5\text{ kW}$ است. بازده این موتور چند درصد است؟

- (قدرت - آزاد ۸۷)
- (۱) ۹۱ (۲) ۸۱ (۳) ۸۵ (۴) ۷۱

۸- در یک موتور القایی سه فاز 9 kW و ۴ قطب و 50 Hz و 1440 rpm تلفات استاتور 2 kW و تلفات گردشی 6 kW است. بازده موتور چند درصد است؟

- (کنترل - آزاد ۸۸)
- (۱) ۷۵ (۲) ۸۵ (۳) ۹۵ (۴) ۸۰

۹- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz ، چهار قطب با سرعت نامی 1425 rpm تمامی تلفات داخلی موتور با هم برابرند، در این وضعیت بازده موتور چند درصد است؟

- (قدرت - آزاد ۹۰)
- (۱) 80% (۲) 82% (۳) 90% (۴) 85%

۱۰- در یک موتور القایی سه فاز دو قطب 1440 rpm و 50 Hz اگر تمامی تلفات موتور با هم برابر باشند، راندمان آن چند درصد می‌گردد؟ (آزاد ۹۱)

- (۱) 83% (۲) 86% (۳) 85% (۴) 80%



باستخامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث مدار معادل، تلفات و راندمان موتورهای القایی

۱- گزینه «۲» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1000 - 950}{1000} = 0/05$$
 با توجه به اینکه از تلفات مکانیکی صرف‌نظر شده می‌توان نوشت:

$$\Delta P_{\text{mec}} = 0 \Rightarrow P_{\text{conv}} = P_r = 12 \times 746 = 8952 \text{ W} \Rightarrow P_{\text{cu}_r} = S P_{\text{ag}} = \frac{S}{1-S} P_{\text{conv}} = \frac{0/05}{1-0/05} \times 8952 = 471/15 \text{ W}$$

با توجه به تلفات مسی به دست آمده و سایر تلفات‌های داده شده داریم:

$$\Delta P = 1000 + 500 + 471/15 = 1971/15 \text{ W} \Rightarrow \eta = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} \times 100 = \frac{8952}{8952 + 1971/15} \times 100 = 81/95\%$$

۲- گزینه «۲» با توجه به تلفات استاتور و لغزش رتور داریم:

$$P_{\text{ag}} = P_1 - \Delta P_s = 4 - 0/1 = 3/9 \text{ kW} \Rightarrow P_{\text{conv}} = P_{\text{ag}} (1-S) = 3/9 (1-0/04) = 3/744 \text{ kW}$$

توان خروجی و راندمان برابرند با:

$$P_r = P_{\text{conv}} - \Delta P_{\text{mec}} = 3/744 - 0/2 = 3/544 \text{ kW} \Rightarrow \% \eta = \frac{P_r}{P_1} \times 100 = \frac{3/544}{4} \times 100 = 88/6\%$$

۳- گزینه «۴» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{750 - 700}{750} = 0/066$$
 توان تبدیل شده را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$P_{\text{ag}} = P_1 - \Delta P_s = 5 - 0/1 = 4/9 \text{ kW} \Rightarrow P_{\text{conv}} = P_{\text{ag}} (1-S) = (1-0/066) \times 4/9 = 4/57 \text{ kW}$$

توان خروجی نیز با توجه به تلفات مکانیکی داده شده برابر است با:

$$P_r = P_{\text{conv}} - \Delta P_{\text{mec}} = 4/57 - 0/15 = 4/42 \text{ kW} \Rightarrow \% \eta = \frac{P_r}{P_1} \times 100 = \frac{4/42}{5} \times 100 = 88/4\%$$

۴- گزینه «۲» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

$$S = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0/04$$
 با توجه به توان خروجی و تلفات مکانیکی داده شده، توان تبدیل شده برابر است با:

$$P_r = 5 \times 746 = 3730 \text{ W} \Rightarrow P_{\text{conv}} = P_r + \Delta P_{\text{mec}} = 3730 + 40 = 3770 \text{ W}$$

از روی این توان، تلفات مسی رتور برابر است با:

$$P_{\text{cu}_r} = \frac{S}{1-S} P_{\text{conv}} = \frac{0/04}{1-0/04} \times 3770 = 157 \text{ W} \Rightarrow R_r = \frac{P_{\text{cu}_r}}{3 |I_r|^2} = \frac{157}{3 \times 5^2} \approx 2 \Omega$$

۵- گزینه «۱» چون بار ثابت است لذا جریان خط در هر دو حالت یکی است اما جریان فازی در اتصال مثلث $\frac{1}{\sqrt{3}}$ برابر جریان خط است.

۶- گزینه «۳» در سرعت نامی لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \quad \text{و} \quad N_m = 950 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0/05$$

با توجه به برابری تمامی تلفات ماشین می‌توان تلفات کل را برحسب یکی از آن‌ها که معمولاً تلفات مسی رتور است به صورت زیر نوشت:

$$\begin{cases} \Delta P = P_{\text{fe}_s} + P_{\text{cu}_s} + P_{\text{cu}_r} + \Delta P_{\text{mec}} \\ P_{\text{fe}_s} = P_{\text{cu}_s} = P_{\text{cu}_r} = \Delta P_{\text{mec}} \end{cases} \Rightarrow \Delta P = 4 P_{\text{cu}_r}$$

با توجه به رابطه بین تلفات مسی رتور و توان الکترومغناطیسی داریم:

$$P_{cu_r} = SP_{ag} = S(P_1 - P_{cu_s} - P_{fe_s}) = S(P_1 - 2P_{cu_r}) \Rightarrow P_{cu_r} + 2SP_{cu_r} = SP_1 \Rightarrow P_{cu_r} = \frac{S}{1+2S} P_1$$

حال که تلفات مسی رتور بر حسب توان ورودی به دست آمده می‌توان با جایگذاری در رابطه مربوطه راندمان به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\eta = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} = \frac{P_1 - (2P_{cu_r})}{P_1} = \frac{P_1 - (4 \times \frac{S}{1+2S}) P_1}{P_1} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{4S}{1+2S} = 1 - \frac{4 \times 0/05}{1 + (2 \times 0/05)} = 0/818 \approx 82\%$$

به جز روش فوق، رابطه راندمان را می‌توان با توجه به دیاگرام توازن قدرت زیر بدست آورد:

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{P_{ag} - P_{cu_r} - \Delta P_{mec}}{P_{ag} + P_{cu_s} + P_{fe_s}} \xrightarrow{P_{cu_r} = P_{cu_s} = P_{fe_s} = \Delta P_{mec}} \eta = \frac{\frac{P_{cu_r}}{S} - P_{cu_r} - P_{cu_r}}{\frac{P_{cu_r}}{S} + P_{cu_r} + P_{cu_r}} = \frac{1-2S}{1+2S} = 1 - \frac{4S}{1+2S}$$

$$N_s = \frac{12 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1000 - 970}{1000} = 0/03$$

۷- گزینه «۱» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

با توجه به دیاگرام توازن قدرت می‌توان قدرت تبدیل شده و در نهایت قدرت الکترومغناطیسی را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$P_{conv.} = P_r + \Delta P_{mec} = 50 + 1/5 = 51/5 \text{ kW} \Rightarrow P_{ag} = \frac{P_{conv.}}{1-S} = \frac{51/5}{1-0/03} = 53 \text{ kW}$$

از روی قدرت الکترومغناطیسی، قدرت ورودی و راندمان برابرند با:

$$P_1 = P_{ag} + P_{cu_s} + P_{fe_s} = 53 + 1 + 1 = 55 \text{ kW} \Rightarrow \eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{50}{55} \approx 0/91 = 91\%$$

$$N_s = \frac{12 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0/04$$

۸- گزینه «۱» با توجه به سرعت داده شده لغزش برابر است با:

توان تبدیل شده در موتور را می‌توان با استفاده از دیاگرام توازن قدرت به صورت زیر محاسبه نمود:

$$P_{conv} = P_r + P_{rot} = 9 + 0/6 = 9/6 \text{ kW} \quad \text{و} \quad P_{ag} = \frac{P_{conv}}{1-S} = \frac{9/6}{1-0/04} = 10 \text{ kW}$$

توان ورودی و راندمان برابرند با:

$$P_1 = P_{ag} + \Delta P_s = 10 + 2 = 12 \text{ kW} \Rightarrow \eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{9}{12} = 0/75 = 75\%$$

۹- گزینه «۲» در سرعت نامی لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{12 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}, N_m = 1425 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0/05$$

همان طور که در متن درس اشاره و در حل تست شماره ۵۸ (آزاد ۸۶) نیز اثبات گردید در صورت برابری تلفات‌های ماشین راندمان برابر است با:

$$\eta = 1 - \frac{4S}{1+2S} = 1 - \frac{4 \times 0/05}{1 + (2 \times 0/05)} \approx 0/82 \text{ یا } 82\%$$

۱۰- گزینه «۲» سرعت رتور ۱۴۴۰ rpm داده شده است لذا چون فرکانس نیز ۵۰ Hz است پس احتمالاً باید موتور ۴ قطب باشد (یعنی اینکه در صورت

مسئله موتور دو قطب فرض شده صحیح نیست). لذا با این فرض جدید، لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{12 \times f}{P} = \frac{12 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0/04$$

همانطور که در متن درس اشاره گردید اگر تلفات‌های ۴ گانه موتور برابر باشند می‌توان نوشت:

$$P_{cu_r} = 2R_r |I_{rms}|^2 \Rightarrow R_r = \frac{420}{3 \times 10^4} = 1/4 \Omega$$

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث بررسی توان و گشتاور موتور القایی / بررسی مشخصه گشتاور سرعت

۱- در یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب 50 Hz در ولتاژ و فرکانس نامی گشتاور راه‌اندازی $1/5$ برابر گشتاور بار کامل و گشتاور حداکثر ۳ برابر گشتاور بار کامل است. سرعت نامی این موتور چند rpm است؟ (برق - سراسری ۸۰)

(۱) 1430 (۲) 1350 (۳) 1200 (۴) 1098

۲- در یک موتور آسنکرون سه فاز روتور سیم‌پیچی شده ۴ قطب و 50 Hz با سرعت نامی 1450 rpm مقاومت رتور ۳ برابر می‌شود، با فرض شار ثابت و تلفات گردشی ثابت سرعت برابر می‌شود با: (برق - آزاد ۸۰)

(۱) 1450 rpm (۲) 1500 rpm (۳) 1350 rpm (۴) 1400 rpm

۳- در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب 50 Hz مقاومت هر فاز روتور 5Ω و راکتانس هر فاز آن 5Ω است. سرعتی که در آن گشتاور حداکثر است چند rpm است؟ (برق - آزاد ۸۱)

(۱) 1000 (۲) 1500 (۳) 900 (۴) 800

۴- در یک موتور القایی روتور سیم‌پیچی شده سه فاز ۴ قطب 50 Hz با سرعت نامی 1465 دور بر دقیقه مقاومت روتور را ۴ برابر می‌کنیم. سرعت موتور با فرض شار ثابت و تلفات گردشی ثابت برابر است با: (برق - آزاد ۸۱)

(۱) 1400 rpm (۲) 1550 rpm (۳) 1360 rpm (۴) 1250 rpm

۵- در یک موتور القایی سه فاز ۲ قطب 50 Hz گشتاور راه‌اندازی ۸۰ درصد گشتاور حداکثر است. سرعت موتور در گشتاور حداکثر برابر چند rpm است؟ (برق - آزاد ۸۴)

(۱) 900 (۲) 1000 (۳) 1200 (۴) 1500

۶- یک موتور القایی سه فاز 38 ولت در حال سکون، $1/5$ برابر گشتاور بار کامل تولید می‌کند. چه ولتاژی باید به موتور اعمال کرد تا در هنگام راه‌اندازی گشتاور بار کامل تولید کند؟ (برق - آزاد ۸۲)

(۱) 300 (۲) 310 (۳) 400 (۴) 380

۷- در یک موتور القایی سه فاز 220 V گشتاور حداکثر ۳ برابر گشتاور بار کامل است. در ولتاژ 110 V این نسبت چقدر می‌شود؟ (برق - آزاد ۸۳)

(۱) 8 (۲) $0/75$ (۳) 4 (۴) $0/5$

۸- در یک موتور القایی روتور قفسی اگر میله‌های مسی را با آلومینیومی با همان مقطع تعویض کنیم نسبت حداقل سرعت موتور نسبت به حالت اول چقدر است؟ (هدایت ویژه مس را دو برابر آلومینیوم فرض نمایید) (برق - آزاد ۸۴)

(۱) 1 (۲) کمتر از 1 (۳) 2 (۴) بیشتر از 2

۹- در یک موتور القایی سه فاز روتور سیم‌پیچی شده مقاومت و راکتانس حالت سکون هر فاز روتور به ترتیب 5Ω و 1Ω است. مقدار مقاومت راه‌اندازی رتور برای اینکه حداکثر گشتاور در راه‌اندازی به دست آید برابر است با: (برق - آزاد ۸۴)

(۱) $0/75$ (۲) $1/05$ (۳) $0/1$ (۴) $0/05$

۱۰- در یک موتور القایی روتور سیم‌پیچی شده روتور را به صورت شش فاز تجدید سیم پیچی می‌کنیم گشتاور حداکثر موتور: (برق - آزاد ۸۴)

(۱) دو برابر می‌شود. (۲) سه برابر می‌شود. (۳) کم می‌شود. (۴) تغییر نمی‌کند.

۱۱- یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب 50 Hz حداکثر گشتاور خود را در سرعت 900 rpm تولید می‌کند. هر فاز رتور 2Ω مقاومت دارد راکتانس هر فاز رتور در حال گردش چند اهم است؟ (برق - آزاد ۸۵)

(۱) 2 (۲) $0/1$ (۳) $0/2$ (۴) 1

۱۲- اگر ولتاژ اعمالی موتور القایی 10% کاهش یابد گشتاور حداکثر آن چند درصد کاهش می‌یابد؟ (برق - آزاد ۸۵)

(۱) 19% (۲) 20% (۳) 29% (۴) 10%

۱۳- یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب 50 Hz در سرعت 1450 rpm می‌چرخد. اگر مقاومت رتور سه برابر شود سرعت آن چند rpm می‌شود؟ (برق - آزاد ۸۵)

(۱) 1450 (۲) 1400 (۳) 1350 (۴) 1500

۱۴- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz و ۴ قطب و 1400 rpm اگر مقاومت رتور سه برابر شود سرعت چند rpm خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۶)

(۱) ۱۲۵۰ (۲) ۱۴۰۰ (۳) ۱۱۵۰ (۴) ۱۲۰۰

(برق - آزاد ۸۶)

۱۵- در یک موتور القایی ۶ قطب 50 Hz ، سرعت نامی 950 rpm است. سرعت در نصف بار نامی چند rpm است؟

(۱) ۹۷۵ (۲) ۱۰۰۰ (۳) ۹۸۰ (۴) ۹۵۰

۱۶- در یک موتور القایی سه فاز که راکتانس هر فاز رتور ۴ برابر مقاومت آن است. اگر گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور بار کامل باشد سرعت بار کامل آن:

(برق - آزاد ۸۶)

(۱) ۲۵٪ سرعت سنکرون است. (۲) ۵٪ سرعت سنکرون است.
(۳) ۳۳٪ سرعت سنکرون است. (۴) برابر سرعت سنکرون است.

۱۷- در یک موتور القایی سه فاز رتور سیم‌پیچی شده مقاومت و راکتانس حالت سکون رتور به ترتیب 5% و 2% اهم بر فاز است. مقاومتی که در مدار رتور باید قرار داد تا گشتاور راه‌اندازی حداکثر شود چند اهم بر فاز است؟

(کنترل - آزاد ۸۷)

(۱) 0.25% (۲) 0.1% (۳) 0.15% (۴) 0.5%

۱۸- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz و ۸ قطب، 700 rpm مقاومت و راکتانس هر فاز رتور به ترتیب 1% و 5% اهم بر فاز است. گشتاور بار کامل آن چند برابر گشتاور حداکثر آن است؟

(کنترل - آزاد ۸۷)

(۱) $1/8$ (۲) $1/1$ (۳) $6/0$ (۴) $3/6$

۱۹- در یک موتور القایی سه فاز 50 Hz و ۴ قطب بار ثابت است و با سرعت 1440 rpm می‌چرخد اگر مقاومت رتور ۴ برابر شود، سرعت موتور چند rpm خواهد شد؟

(قدرت - آزاد ۸۷)

(۱) ۱۳۶۰ (۲) ۱۴۰۰ (۳) ۱۵۰۰ (۴) ۱۲۶۰

۲۰- در یک موتور القایی سه فاز 380 V و ۴ قطب و 50 Hz :

$$R'_r = 0.5 \frac{\Omega}{\text{ph}} \quad X_1 = X'_r = 1 \frac{\Omega}{\text{ph}}$$

(قدرت - آزاد ۸۸)

سرعتی که در آن گشتاور حداکثر رخ می‌دهد چند rpm است؟

(۱) ۱۲۵۰ (۲) ۱۴۵۰ (۳) ۱۱۲۵ (۴) ۱۱۴۰

۲۱- در یک موتور القایی سه فاز 380 V و 50 Hz و ۶ قطب و 950 rpm گشتاور بار ثابت است. سرعت این موتور در شبکه 380 V و 60 Hz چند rpm است؟

(قدرت - آزاد ۸۸)

(۱) ۱۱۲۸ (۲) ۱۲۰۰ (۳) ۹۸۰ (۴) ۹۲۰

۲۲- در یک موتور آسنکرون ۴ قطب 50 Hz و 1440 rpm گشتاور بار با سرعت متناسب است. اگر مقاومت رتور سه برابر شود سرعت آن چند rpm خواهد شد؟

(قدرت - آزاد ۸۸)

(۱) ۱۴۳۳ (۲) ۱۳۳۳ (۳) ۱۵۳۳ (۴) ۱۲۳۳

۲۳- در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب 50 Hz فرکانس رتور در بار نامی 2 Hz است. سرعت موتور در نصف بار نامی چند rpm است؟

(کنترل - آزاد ۸۸)

(۱) ۹۵۰ (۲) ۹۷۰ (۳) ۹۸۰ (۴) ۹۹۰

۲۴- در صورتی که یک موتور القایی 60 Hz در شبکه 50 Hz بهره‌برداری شود، لغزش نظیر گشتاور حداکثر آن چه درصد تغییر می‌کند؟

(کنترل - آزاد ۸۸)

(۱) -20% (۲) 50% (۳) 25% (۴) 20%

۲۵- در یک موتور القایی با گشتاور بار ثابت اگر مقاومت رتور سه برابر شود جریان استاتور چه تغییری می‌کند؟

(کنترل - آزاد ۸۸)

(۱) سه برابر می‌شود. (۲) تغییر نمی‌کند. (۳) ثلث می‌شود. (۴) نه برابر می‌شود.



۲۶- در یک موتور القایی سه فاز روتور سیم‌بندی شده ۶ قطب، 5°Hz راکتانس هر فاز 5Ω است. سرعتی که در آن گشتاور شکست رخ می‌دهد 900rpm است. مقاومت موجود در مسیر هر فاز روتور چقدر است؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) 4Ω (۲) 3Ω (۳) 5Ω (۴) 25Ω

۲۷- در یک موتور القایی سه فاز چهار قطب و 5°Hz سرعت روتور در گشتاور حداکثر برابر 750rpm است. گشتاور راه‌اندازی آن چند درصد گشتاور ماکزیمم است؟ (کنترل - آزاد ۸۹)

- (۱) ۹۰٪ (۲) ۷۰٪ (۳) ۸۰٪ (۴) ۱۲۰٪

۲۸- در یک موتور القایی سه فاز ۶ قطب، 5°Hz و 960rpm ، اگر مقاومت مدار رتور ۴ برابر شود سرعت محور چند rpm می‌گردد؟ (آزاد ۹۱)

- (۱) ۸۰۰ (۲) ۹۰۰ (۳) ۸۴۰ (۴) ۷۴۰

۲۹- در یک موتور القایی ۶ قطب 5°Hz سرعت نامی 940 دور در دقیقه است. سرعت این موتور در یک سوم بار نامی چقدر است؟ (آزاد ۹۱)

- (۱) ۹۸۰ (۲) ۹۹۰ (۳) ۹۷۰ (۴) ۹۶۰

۳۰- در یک موتور القایی راکتانس پراکندگی روتور در هنگام سکون ۴ برابر مقاومت آن و گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور بار کامل است. سرعت بار کامل در این موتور برابر: (آزاد ۹۱)

- (۱) $\frac{1}{4} N_s$ (۲) $\frac{1}{2} N_s$ (۳) $\frac{1}{3} N_s$ (۴) N_s

۳۱- در یک موتور القایی سه فاز روتور سیم‌پیچی شده در حین کار، مقاومت خارجی وارد مدار رتور می‌شود. اگر بار روی محور موتور از نوع گشتاور ثابت باشد، راندمان موتور با ورود این مقاومت‌ها چگونه تغییر می‌نماید؟ (آزاد ۹۱)

- (۱) کاهش می‌یابد. (۲) افزایش می‌یابد. (۳) ثابت می‌ماند. (۴) بستگی به بار دارد.

۳۲- یک موتور القایی سه فاز، ۶ قطب، 5°Hz دارای سرعت بار کامل 960rpm است. در این حالت حلقه‌های لغزان اتصال کوتاه بوده و موتور باری را با گشتاور ثابت می‌چرخاند. اگر سرعت موتور با قرار دادن مقاومت خارجی در مدار رتور به 800rpm برسد نسبت تلفات اهمی رتور در سرعت فوق به تلفات اهمی رتور در بار کامل برابر است با: (آزاد ۹۲)

- (۱) ۱۵ (۲) ۱۰ (۳) ۵ (۴) ۷

۳۳- یک موتور القایی سه فاز 5°Hz و ۸ قطب حداکثر گشتاور را در سرعت 675rpm تولید می‌کند. اگر تلفات مس رتور 1PU باشد راکتانس هر فاز رتور چند PU است؟ (آزاد ۸۷)

- (۱) 0.1 (۲) 0.2 (۳) 0.1 (۴) 0.2

باسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث بررسی توان و گشتاور موتور القایی / بررسی مشخصه گشتاور سرعت

۱- گزینه «۱» با توجه به اینکه $T_{st} = 1/5 T_n$ و $T_{max} = 3 T_n$ داده شده می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{r S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + 1} \Rightarrow 0/5 = \frac{r S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + 1} \Rightarrow S_{T_{max}} = 0/2679$$

با قراردادن این مقدار رابطه نسبت گشتاور نامی به حداکثر داریم:

$$\frac{T_{FL}}{T_{max}} = \frac{r S_{FL} S_{max}}{S_{max}^2 + S_{FL}^2} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{2 \times 0/2679 \times S_{FL}}{(0/2679)^2 + S_{FL}^2} \Rightarrow S_{FL} = 0/4597$$

حال که لغزش نامی به دست آمده است، سرعت مکانیکی محور در بار نامی را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$N_m = N_s (1 - S_{FL}) = \frac{120 \times 50}{4} (1 - 0/4597) = 1431/045 \text{ rpm}$$

۲- گزینه «۳» در بار نامی لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1450}{1500} = \frac{1}{30}$$

در شار ثابت اگر مقاومت روتور ۳ برابر شود لغزش نیز ۳ برابر می‌شود لذا:

$$S_r = 3 \times \frac{1}{30} = 0/1 \Rightarrow N_{m_r} = N_s (1 - S_r) = 1500 (1 - 0/1) = 1350 \text{ rpm}$$

۳- گزینه «۳» با صرف نظر کردن از امیدانس استاتور داریم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{0/5}{5} = 0/1 \Rightarrow N_m \Big|_{T_{max}} = N_{min} = \frac{120 \times 50}{6} (1 - 0/1) = 900 \text{ rpm}$$

۴- گزینه «۳» در سرعت نامی داده شده لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{1500 - 1465}{1500} = 0/233$$

در شار ثابت اگر مقاومت روتور ۴ برابر شود لغزش نیز ۴ برابر می‌شود لذا:

$$S_{new} = 4S = 4 \times 0/233 = 0/932 \Rightarrow N_m = 1500 (1 - 0/932) = 1360/2 \text{ rpm}$$

۵- گزینه «۴» با توجه به نسبت گشتاور راه‌اندازی و حداکثر می‌توان لغزش را به صورت زیر به دست آورد:

$$\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{r S_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + 1} = 0/8 \Rightarrow 0/8 S_{T_{max}}^2 - 2 S_{T_{max}} + 0/8 = 0 \Rightarrow S_{T_{max}} = \begin{cases} 2 \text{ ق ق} \\ 0/5 \text{ ق ق} \end{cases}$$

با توجه به اینکه در ناحیه موتوری همواره $0 < S < 1$ است لذا فقط $S_{T_{max}} = 0/5$ قابل قبول می‌باشد لذا با در نظر گرفتن این لغزش، سرعت محور برابر است با:

$$N_m \Big|_{T_{max}} = N_{min} = \frac{120 \times 50}{2} (1 - 0/5) = 1500 \text{ rpm}$$

۶- گزینه «۲» از آنجائیکه گشتاور راه‌اندازی در فرکانس ثابت با مجذور ولتاژ تغذیه متناسب است داریم:

$$\frac{T_{st1}}{T_{st2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{1/5 T_n}{T_n} = \left(\frac{380}{V_r}\right)^2 \Rightarrow V_r = 310/2 \text{ V}$$

۷- گزینه «۲» از آنجائیکه در فرکانس ثابت گشتاور حداکثر متناسب با مجذور ولتاژ است می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{max1}}{T_{max2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{T_{max1}}{T_{max2}} = \left(\frac{220}{110}\right)^2 \Rightarrow T_{max2} = \frac{T_{max1}}{4} = \frac{3}{4} T_n$$



۸- گزینه «۲» با توجه به اینکه هدایت ویژه مس دو برابر آلومینیوم فرض شده است پس مقاومت اهمی رتور آلومینیومی دو برابر رتور مسی است لذا:

$$\frac{R_{CU}}{R_{AL}} = \frac{\sigma_{AL}}{\sigma_{CU}} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{AL} = 2 R_{CU} \Rightarrow \frac{R_{AL}}{X_{ro}} = 2 \frac{R_{CU}}{X_{ro}} \Rightarrow S_{maxAL} = 2 S_{maxCU}$$

پس لغزش حداکثر موتور در این حالت ۲ برابر حالت قبل است لذا داریم:

$$\frac{N_{minAL}}{N_{minCU}} = \frac{N_s(1-S_{maxAL})}{N_s(1-S_{maxCU})} = \frac{1-S_{maxAL}}{1-S_{maxCU}} = \frac{1-2S_{maxCU}}{1-S_{maxCU}} < 1$$

۹- گزینه «۴» با صرف نظر کردن از امیدانس استاتور، شرط حداکثر شدن گشتاور راه‌اندازی که برابری لغزش حداکثر با عدد یک است به صورت زیر در می‌آید:

$$S_{Tmax} = \frac{R_r + R_{st}}{X_{ro}} \Rightarrow 1 = \frac{0/5 + R_{st}}{0/1} \Rightarrow R_{st} = 0/5 \Omega$$

۱۰- گزینه «۴» اگر روتور به صورت ۶ فاز سیم‌بندی شود فقط مقاومت اهمی روتور تغییر می‌کند لذا گشتاور راه‌اندازی تغییر نموده اما گشتاور حداکثر تغییر نمی‌کند.

۱۱- گزینه «۲» با توجه به اینکه سرعت متناظر با گشتاور حداکثر ۹۰۰ rpm است می‌توان لغزش حداکثر را به صورت زیر به دست آورد:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow N_{min} = 900 \text{ rpm} = 1000(1-S_{Tmax}) \Rightarrow S_{Tmax} = 0/1$$

$$S_{Tmax} = \frac{R_r}{X_{ro}} \Rightarrow X_{ro} = \frac{0/2}{0/1} = 2 \Omega$$

با صرف نظر کردن از امیدانس استاتور می‌توان نوشت:

این راکتانس در شرایطی که رتور ساکن است به دست آمده لذا اگر روتور در همان سرعت ۹۰۰ rpm بچرخد راکتانس آن برابر است با:

$$S = 0/1 \Rightarrow X_r = S X_{ro} = 0/2 \Omega$$

۱۲- گزینه «۱» در فرکانس ثابت گشتاور متناسب با مجذور ولتاژ تغذیه است لذا:

$$T_{max} \sim V^2 \Rightarrow \frac{T_{max1}}{T_{max2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = \left(\frac{V_1}{0/9 V_1}\right)^2 \Rightarrow T_{max2} = 0/81 T_{max1}$$

یعنی گشتاور ۱۹٪ کاهش می‌یابد.

۱۰٪ کاهش ولتاژ

۱۳- گزینه «۳» با فرض ثابت بودن گشتاور، لغزش متناسب با مقاومت رتور است یعنی اگر مقاومت رتور ۳ برابر شود لغزش نیز ۳ برابر می‌شود لذا:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0/33 \Rightarrow S_2 = 3 S_1 = 0/1 \Rightarrow N_{m2} = 1500(1 - 0/1) = 1350 \text{ rpm}$$

۱۴- گزینه «۴» در سرعت ۱۴۰۰ rpm داده شده لغزش موتور برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1500 - 1400}{1500} = 0/067$$

اگر مقاومت رتور سه برابر شود، در گشتاور بار ثابت لغزش نیز سه برابر می‌شود، لذا:

$$S_2 = 3 S_1 = 3 \times \frac{1}{15} = 0/2 \Rightarrow N_{m2} = N_s(1 - S_2) = 1500(1 - 0/2) = 1200 \text{ rpm}$$

۱۵- گزینه «۱» در سرعت نامی لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0/05$$

در حدود سرعت سنکرون لغزش بصورت خطی با گشتاور تغییر می‌کند، لذا اگر بار نصف شود لغزش نیز نصف می‌شود، پس داریم:

$$S_2 = \frac{1}{2} S_1 = \frac{1}{2} \times 0/05 = 0/025 \Rightarrow N_{m2} = N_s(1 - S_2) = 1000(1 - 0/025) = 975 \text{ rpm}$$

$$X_{ro} = 4R_r \Rightarrow S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

۱۶- گزینه «۴» با توجه به نسبت راکتانس حالت سکون و مقاومت اهمی رتور داریم:

از آنجائیکه گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور بار کامل است می‌توان لغزش بار کامل را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$T_{st} = T_n \Rightarrow \frac{T_n}{T_{st}} = \frac{S(S_{T_{max}} + 1)}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow 1 = \frac{S(0.25 + 1)}{0.25^2 + S^2} \Rightarrow S^2 + 0.0625 = 0.625S^2 + S \Rightarrow 0.375S^2 - S + 0.0625 = 0$$

$$\Rightarrow S = 1 \text{ و } 0.066$$

چون در محدوده موتوری قرار داریم لذا همواره $0 < S \leq S_{T_{max}}$ مورد قبول است پس داریم: $S = 0.066 \Rightarrow N_m = N_s(1 - 0.066) = 0.934 N_s$

یعنی سرعت رتور تقریباً برابر سرعت سنکرون است.

۱۷- گزینه «۳» برای اینکه گشتاور راه‌اندازی برابر گشتاور حداکثر باشد باید لغزش حداکثر برابر یک شود لذا:

$$S_{T_{max}} = 1 \Rightarrow \frac{R_r + R_{st}}{X_{ro}} = 1 \Rightarrow R_{st} = X_{ro} - R_r = 0.2 - 0.05 = 0.15 \frac{\Omega}{ph}$$

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{750 - 700}{750} = \frac{1}{15}$$

۱۸- گزینه «۳» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

همچنین با توجه به مقادیر اهمی و پراکندگی رتور، لغزش حداکثر را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{0.01}{0.05} = 0.2$$

با جایگذاری این دو لغزش در رابطه نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T}{T_{max}} = \frac{2SS_{T_{max}}}{S_{T_{max}}^2 + S^2} = \frac{2 \times \frac{1}{15} \times 0.2}{0.2^2 + (\frac{1}{15})^2} = 0.6 = 60\%$$

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{N_s - N_{m1}}{N_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

۱۹- گزینه «۴» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

با ۴ برابر شدن مقاومت رتور در گشتاور بار ثابت لغزش نیز ۴ برابر می‌شوند لذا:

$$S_2 = 4S_1 = 0.16 \Rightarrow N_{m2} = N_s(1 - S_2) = 1500(1 - 0.16) = 1260 \text{ rpm}$$

۲۰- گزینه «۳» با توجه به مقادیر داده شده لغزش متناظر با گشتاور حداکثر برابر است با:

$$S_{T_{max}} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X'_{ro})^2}} = \frac{0.5}{\sqrt{0 + (1+1)^2}} = 0.25$$

$$N_m \Big|_{T_{max}} = N_s(1 - S_{T_{max}}) = \frac{120 \times 50}{4} (1 - 0.25) = 1125 \text{ rpm}$$

با توجه به این لغزش سرعت متناظر با گشتاور حداکثر برابر است با:

۲۱- گزینه «۱» در محدوده سنکرون همواره داریم:

$$T_{mech} = \frac{3 |V_{th}|^2}{\omega_s R'_r} S \xrightarrow{\text{در ولتاژ ثابت}} T_{mech} = K'_L \frac{S}{f_s}$$

$$T_{mech1} = T_{mech2} \Rightarrow \frac{S_1}{f_{s1}} = \frac{S_2}{f_{s2}}$$

با توجه به اینکه گشتاور بار ثابت است می‌توان نوشت:

$$N_{s1} = \frac{120 \times f_{s1}}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1000 - 950}{1000} = 0.05$$

از طرفی در حالت اول با توجه به $N_{m1} = 950 \text{ rpm}$ داریم:

با جایگذاری در رابطه فوق، لغزش در فرکانس ۶۰ Hz برابر است با:
با توجه به سرعت سنکرون موتور در فرکانس ۶۰ Hz داریم:

$$\frac{0.05}{50} = \frac{S_r}{60} \Rightarrow S_r = 0.06$$

$$N_{S_r} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm} \Rightarrow N_{m_r} = N_{S_r} (1 - S_r) = 1200 (1 - 0.06) = 1128 \text{ rpm}$$

۲۲- گزینه «۲» در ولتاژ و فرکانس ثابت گشتاور تولیدی موتور در محدوده سرعت سنکرون برابر است با:

$$T_{\text{mech}} = \frac{3 |V_{th}|^2}{\omega_s R_r'} S \xrightarrow{\text{ولتاژ فرکانس ثابت}} T_{\text{mech}} = K_L'' \frac{S}{R_r'}$$

$$T_L \sim N_m \sim (1 - S)$$

از طرفی گشتاور بار متناسب با سرعت رتور داده شده است لذا:

$$\frac{S}{R_r'} \sim 1 - S \Rightarrow \frac{1 - S}{S} \sim \frac{1}{R_r'} \Rightarrow \frac{R_r'}{R_r} = \frac{1}{S_1 - 1}$$

با توجه به برابری گشتاورهای بار موتور داریم:

$$\frac{1}{S_1 - 1} = \frac{1}{S_2 - 1}$$

با توجه به اینکه مقاومت رتور سه برابر شده یعنی $R_r' = 3R_r$ است داریم:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S_1 = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

از طرفی لغزش S_1 با توجه به سرعت ۱۴۴۰ rpm داده شده برابر است با:

$$\frac{1}{S_1 - 1} = \frac{1}{S_2 - 1} \Rightarrow S_2 = \frac{1}{9} \Rightarrow N_{m_r} = N_s (1 - S_2) = 1000 (1 - \frac{1}{9}) = 889 \text{ rpm}$$

با قرارگیری در رابطه به دست آمده در فوق داریم:

نکته قابل توجه در این تست این است که چون گشتاور بار متناسب با سرعت آن داده شده یعنی ثابت نیست، پس نمی‌توان گفت با سه برابر شدن مقاومت رتور لغزش نیز سه برابر می‌شود!

۲۳- گزینه «۲» سرعت سنکرون موتور برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$f_r = S f_s \Rightarrow S = \frac{2}{50} = 0.04$$

با توجه به فرکانس رتور و مقایسه آن با فرکانس استاتور داریم:

$$S_r = \frac{1}{2} S = \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.02 \Rightarrow N_{m_r} = N_s (1 - S_r) = 1000 (1 - 0.02) = 980 \text{ rpm}$$

در نصف بار نامی لغزش تقریباً نصف می‌شود لذا:

۲۴- گزینه «۴» با توجه به رابطه مربوط به لغزش حداکثر داریم:

$$S_{T_{\text{max}}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{R_r}{2\pi f_s L_r} \Rightarrow S_{T_{\text{max}}} \sim \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{S_{T_{\text{max}_2}}}{S_{T_{\text{max}_1}}} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{60}{50} \Rightarrow S_{T_{\text{max}_2}} = 1.2 S_{T_{\text{max}_1}}$$

یعنی لغزش ۲۰٪ زیاد می‌شود.

۲۵- گزینه «۲» چون گشتاور بار ثابت است لذا با سه برابر شدن مقاومت رتور، لغزش سه برابر شده (چرا؟)، اما توان الکترومغناطیسی (P_{ag}) و در نتیجه توان ورودی (P_1) ثابت می‌مانند لذا چون ولتاژ تغذیه نیز ثابت است پس جریان استاتور تغییر نمی‌کند. به بیانی دیگر می‌توان گفت:

$$T_L = T_{\text{conv}} = T_{ag} \sim P_{ag} \sim \frac{R_r}{S} I_r^2 = \text{ثابت}$$

پس چون R_r و S هر دو سه برابر شده‌اند پس باید طبق رابطه فوق I_r^2 و در نتیجه I_r ثابت بماند، لذا I_s نیز که متناسب با I_r است ثابت می‌ماند. دقت شود که با سه برابر کردن مقاومت رتور سرعت کاهش می‌یابد (به مبحث کنترل سرعت مراجعه نمایید) لذا چون گشتاور بار ثابت است توان خروجی کاهش می‌یابد اما به نظر شما چرا توان ورودی را ثابت فرض نمودیم؟

۲۶- گزینه «۳» اگر راکتانس 5Ω داده شده، راکتانس هر فاز رتور در هنگام سکون باشد داریم:

$$\begin{cases} N_s = \frac{12 \cdot f}{P} = \frac{12 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \\ N_{mT_{\max}} = 900 \text{ rpm} \end{cases} \Rightarrow S_{T_{\max}} = \frac{1000 - 900}{1000} = 0.1$$

با توجه به رابطه لغزش حداکثر با صرف نظر کردن از امپدانس استاتور داریم:

$$S_{T_{\max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} \Rightarrow 0.1 = \frac{R_r}{5} \Rightarrow R_r = 0.5 \Omega$$

۲۷- گزینه «۴» با توجه به سرعت داده شده برای رتور در گشتاور حداکثر می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} N_s = \frac{12 \cdot f}{P} = \frac{12 \cdot 50}{4} = 1500 \text{ rpm} \\ N_{mT_{\max}} = 750 \text{ rpm} \end{cases} \Rightarrow S_{T_{\max}} = \frac{1500 - 750}{1500} = 0.5$$

با توجه به رابطه بین گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{\max}} = \frac{2S_{T_{\max}}}{S_{T_{\max}}^2 + 1} = \frac{2 \times 0.5}{0.5^2 + 1} = \frac{1}{1.25} = 0.8 \text{ یا } 80\%$$

$$N_s = \frac{12 \cdot f}{P} = \frac{12 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

۲۸- گزینه «۲» با توجه به تعداد قطبها و فرکانس تغذیه داریم:

$$S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 900}{1000} = 0.1$$

اگر بار موتور از نوع گشتاور ثابت فرض شده (زیرا اطلاعاتی داده نشده) و ولتاژ و فرکانس نیز ثابت در نظر گرفته شوند داریم:

$$\begin{cases} \frac{T_{Load1}}{T_{Load2}} = 1 \\ \frac{T_{e1}}{T_{e2}} = \frac{R_{r1}}{R_{r2}} = \frac{R_{r1} S_1}{R_{r1} S_2} \Rightarrow \frac{T_{Load1}}{T_{Load2}} = \frac{T_{e1}}{T_{e2}} \Rightarrow 1 = \frac{R_{r1} S_1}{R_{r1} S_2} \Rightarrow S_2 = \frac{R_{r1}}{R_{r2}} S_1 \end{cases}$$

یعنی لغزش، متناسب با مقاومت رتور تغییر می‌کند که البته از قبل نیز آن را می‌دانستیم. حال که طبق گفته مسئله $R_{r2} = 4R_{r1}$ بوده و طبق

$$S_2 = \frac{4R_{r1}}{R_{r1}} \times 0.1 = 0.4$$

محاسبه $S_2 = 0.4$ می‌باشد، می‌توان نوشت:

$$N_{m2} = N_s(1 - S_2) = 1000(1 - 0.4) = 600 \text{ rpm}$$

با توجه به لغزش به دست آمده داریم:

۲۹- گزینه «۱» با توجه به فرکانس، تعداد قطبها و سرعت رتور، لغزش در بار نامی برابر است با:

$$N_s = \frac{12 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ rpm} \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1000 - 940}{1000} = 0.06$$

از آنجاییکه پارامترهای موتور (R_T) و پارامترهای تغذیه (f, V_s) ثابت بوده و گشتاور بار $\frac{1}{3}$ شده می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} \frac{T_{Load_1}}{T_{Load_2}} = \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} \\ \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = \frac{S_1}{S_2} \end{cases} \Rightarrow 3 = \frac{S_1}{S_2} \Rightarrow S_2 = \frac{1}{3} S_1 = \frac{0.06}{3} = 0.02$$

$$N_{m_2} = N_s (1 - S_2) = 1000 (1 - 0.02) = 980 \text{ rpm}$$

با توجه به لغزش به دست آمده داریم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_T}{X_{ro}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

۳۰- گزینه «۴» با توجه به نسبت R_T به X_{ro} داده شده داریم:

از آنجاییکه $T_{st} = T_{FL}$ است می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{mech}}{T_{st}} = \frac{S(S_{T_{max}}^2 + 1)}{S_{T_{max}}^2 + S^2} \Rightarrow 1 - \frac{S(0.25^2 + 1)}{0.25^2 + S^2} \Rightarrow S^2 - 1.0625S + 0.0625 = 0 \Rightarrow S = \frac{1.0625 \pm \sqrt{1.0625^2 - 4(1 \times 0.0625)}}{2}$$

$$\Rightarrow S = 0.99975, 0.0625$$

در محدود کار پایدار $0 < S \leq S_{T_{max}}$ مورد قبول بوده لذا در این تست فقط $S = 0.0625$ مورد قبول است. حال که لغزش به دست آمده می‌توان سرعت بار کامل را بصورت زیر محاسبه نمود:

$$N_m = N_s (1 - S) = N_s (1 - 0.0625) = 0.9375 N_s \xrightarrow{\text{با تقریب نه چندان مناسب}} N_m \approx N_s$$

۳۱- گزینه «۱» با افزودن مقاومت اهمی به مدار رتور به علت بالا رفتن تلفات مسی رتور، راندمان کاهش می‌یابد (ضمناً این امر سبب کاهش سرعت نیز می‌گردد)

۳۲- گزینه «۳» با توجه به رابطه تلفات مسی رتور داریم:

$$P_{cu_r} = SP_{ag} \Rightarrow \frac{P_{cu_{r_2}}}{P_{cu_{r_1}}} = \frac{S_2 P_{ag_2}}{S_1 P_{ag_1}} \xrightarrow{\text{در بار گشتاور ثابت}} \frac{P_{cu_{r_2}}}{P_{cu_{r_1}}} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$S_1 = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

در حالت اول سرعت محور ۹۶۰ rpm بوده لذا:

$$S_2 = \frac{1000 - 800}{1000} = 0.2$$

به طور مشابه و در حالت دوم داریم:

$$\frac{P_{cu_{r_2}}}{P_{cu_{r_1}}} = \frac{0.2}{0.04} = 5$$

با جایگذاری داریم:

۳۳- گزینه «۳» از آنجاییکه حداکثر گشتاور در سرعت ۶۷۵ rpm رخ می‌دهد می‌توان لغزش حداکثر را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$N_s = \frac{120 \times 50}{\lambda} = 750 \text{ rpm} \Rightarrow S_{T_{max}} = \frac{750 - 675}{750} = 0.1$$

$$P_{cu_{r_{pu}}} = 0.01 P.U = R_{r_{pu}}$$

با توجه به اینکه تلفات مسی پریونیتی رتور با مقاومت اهمی پریونیتی آن برابرند داریم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} \Rightarrow X_{ro} = \frac{0.01}{0.1} = 0.1 P.U$$

با جایگذاری در رابطه لغزش حداکثر داریم:

تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث راه‌اندازی و کنترل سرعت موتورهای القایی

۱- جریان راه‌اندازی یک موتور القایی ۶ برابر جریان بار کامل است. اگر لغزش بار کامل ۵٪ باشد، نسبت گشتاور راه‌اندازی به بار کامل برابر است با:

(برق - آزاد ۸۳)

(۱) ۱ (۲) ۱/۸ (۳) ۲ (۴) ۳/۶

۲- در راه‌اندازی یک موتور القایی سه فاز ۵۰ Hz و ۲۸۵۰ rpm جریان راه‌اندازی به ۱/۵ برابر جریان بار کامل محدود می‌شود. گشتاور راه‌اندازی آن چند درصد گشتاور بار کامل خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۵)

(۱) ۱۵ (۲) ۱۲/۲۵ (۳) ۱۷/۵ (۴) ۱۱/۲۵

۳- یک موتور القایی در راه‌اندازی مستقیم به خط جریان ۴۰ A از شبکه می‌گیرد اگر این موتور به کمک اتوترانسفورماتوری با ضریب تبدیل ۱/۲ راه‌اندازی شود مقدار جریان خط چند آمپر خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۵)

(۱) ۲۰ (۲) ۱۰ (۳) ۴۰ (۴) ۵۰

۴- در یک موتور القایی سه فاز جریان راه‌اندازی ۳ P.U و گشتاور راه‌اندازی ۴ P.U است اگر این موتور توسط یک اتوترانسفورماتور طوری راه‌اندازی شود که جریان به نصف محدود گردد، گشتاور راه‌اندازی چند P.U خواهد شد؟

(برق - آزاد ۸۶)

(۱) ۲ (۲) ۱/۵ (۳) ۱ (۴) ۲/۵

۵- در موتور القایی سه فاز ۵۰ Hz و ۴ قطب، ۱۴۵۰ rpm جریان راه‌اندازی ۶ برابر جریان بار کامل است. در صورتی که ولتاژ ۵٪ شود گشتاور راه‌اندازی چند درصد گشتاور بار کامل خواهد شد؟

(کنترل - آزاد ۸۷)

(۱) ۳۰ (۲) ۶۰ (۳) ۴۵ (۴) ۱۰۰

۶- یک موتور القایی وقتی با ۷۵٪ ولتاژ نامی خود تغذیه می‌شود، جریان راه‌اندازی ۴ PU و گشتاور راه‌اندازی آن ۶ PU است. اگر با یک اتوترانسفورماتور، جریان راه‌اندازی موتور به ۲ PU محدود شود، گشتاور راه‌اندازی چند PU خواهد شد؟

(قدرت - آزاد ۸۷)

(۱) ۲ (۲) ۱/۵ (۳) ۲/۵ (۴) ۱/۲۵

۷- یک موتور القایی سه فاز با اتصال ستاره در هنگام راه‌اندازی ۵۰ A از شبکه می‌گیرد. اگر این موتور به صورت مثلث راه‌اندازی شود جریان راه‌اندازی خط آن چند آمپر خواهد بود؟

(قدرت - آزاد ۸۷)

(۱) ۸۶/۵ (۲) ۱۵۰ (۳) ۷۵ (۴) ۱۰۰

۸- در یک موتور القایی ففس سنجایی جریان راه‌اندازی ۶ برابر جریان نامی است و لغزش نامی آن ۵٪ است. با بکارگیری اتوترانسفورماتور، گشتاور راه‌اندازی آن برابر گشتاور بار کامل می‌شود. جریان خط چند برابر جریان نامی می‌شود؟

(قدرت - آزاد ۸۸)

(۱) ۶/۶۶ (۲) ۴/۴۸ (۳) ۶/۷۲ (۴) ۳/۳۳

۹- جریان راه‌اندازی یک موتور القایی ۴ برابر جریان نامی است. این موتور توسط یک اتوترانسفورماتور طوری راه‌اندازی می‌شود که جریان راه‌اندازی برابر جریان نامی شود ضریب تبدیل این اتوترانسفورماتور برابر است با:

(کنترل - آزاد ۸۸)

(۱) ۱/۲ (۲) ۱/۴ (۳) ۲ (۴) ۴

۱۰- جریان راه‌اندازی یک موتور القایی ۵ برابر جریان بار کامل آن است. اگر لغزش بار کامل ۵٪ باشد، نسبت گشتاور راه‌اندازی به بار کامل برابر است با:

(قدرت - آزاد ۸۹)

(۱) ۱/۵ (۲) ۱/۲۵ (۳) ۱/۸ (۴) ۲/۵

۱۱- در یک موتور القایی سه فاز ۳۸۰ ولت، گشتاور راه‌اندازی دو برابر گشتاور بار کامل است. حداقل مقدار نسبت ولتاژی که می‌توان توسط اتوترانسفورماتور اعمال کرد تا موتور زیر بار کامل خود راه بیافتد، کدام است؟

(قدرت - آزاد ۸۹)

(۱) $\frac{۳۸۰}{۲۶۰}$ (۲) $\frac{۳۸۰}{۲۶۰}$ (۳) $\frac{۳۸۰}{۳۰۰}$ (۴) $\frac{۳۸۰}{۳۸۰}$

۱۲- در یک موتور القایی سه فاز جریان راه‌اندازی ۵ P.U و گشتاور راه‌اندازی ۴ P.U است. اگر این موتور با اتوترانسفورماتور راه‌اندازی و جریان به ۲/۵ P.U محدود گردد، گشتاور راه‌اندازی چند P.U می‌گردد؟

(آزاد ۹۱)

(۱) ۲ (۲) ۱/۵ (۳) ۲/۵ (۴) ۱

۱۳- در یک موتور القایی سه فاز، گشتاور راه‌اندازی دو برابر گشتاور بار کامل و لغزش بار کامل ۱% است. نسبت جریان راه‌اندازی به جریان بار کامل در این موتور کدام است؟

- (۱) ۷ (۲) ۳/۵ (۳) ۱ (۴) ۵ (آزاد ۹۱)

۱۴- در یک موتور القایی سه فاز 50°Hz دارای ۴ قطب به قدرت ۲hp که با سرعت 1440rpm می‌چرخد تلفات مسی رتور برابر است با: (آزاد ۹۲)

- (۱) ۰/۲hp (۲) ۰/۱۲۵hp (۳) ۰/۲۵hp (۴) ۰/۵hp

پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده کنکوری فصل پنجم - مبحث راه‌اندازی و کنترل سرعت موتورهای القایی

۱- گزینه «۲» با توجه به جریان اتصال کوتاه داده شده داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \left(\frac{I_{sc}}{I_n}\right)^2 S_n = 6^2 \times 0.05 = 1.8$$

$$S = \frac{3000 - 2850}{3000} = 0.05$$

۲- گزینه «۴» با توجه به سرعت بارداری داده شده $N_s = 3000\text{rpm}$ است پس لغزش برابر است با:

از طرفی با توجه به اینکه جریان راه‌اندازی در ۱/۵ برابر جریان نامی محدود شده داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \left(\frac{I_{st}}{I_{FL}}\right)^2 S_{FL} = 1/5^2 \times 0.05 = 0.1125 = 11.25\% \Rightarrow T_{st} = 11.25\% T_{FL}$$

۳- گزینه «۲» مقدار جریانی که در راه‌اندازی اتوترانسفورموری از خط یا شبکه دریافت می‌شود برابر است با:

$$I_{in} = k^2 I_{sc} \Rightarrow I_{in} = \frac{1}{4} \times 40 = 10\text{A}$$

۴- گزینه «۳» جریان ۳PU راه‌اندازی و گشتاور ۴PU در راه‌اندازی نشان می‌دهد که:

$$T_{st} = 4\text{PU} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_n} = 4 \text{ و } I_{sc} = 3\text{PU} \Rightarrow \frac{I_{sc}}{I_n} = 3$$

با توجه به رابطه بین گشتاورها در راه‌اندازی مستقیم داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \left(\frac{I_{sc}}{I_n}\right)^2 S_n \Rightarrow 4 = (3)^2 \times S_n \Rightarrow S_n = \frac{4}{9}$$

در حالت دوم جریان به نصف حالت اول محدود شده است یعنی $I_{st} = 1/5\text{P.U}$ است. پس می‌توان نوشت:

$$I_{st} = 1/5\text{P.U} \Rightarrow \frac{I_{st}}{I_n} = 1/5 \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_n} = \left(\frac{I_{st}}{I_n}\right)^2 S_n \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_n} = (1/5)^2 \times \frac{4}{9} = 1$$

(دقت شود همان‌طور که در متن درس اشاره شد در جایی که جریان راه‌اندازی مربوط به حالت راه‌اندازی مستقیم نیست ضریب k (یا C) که در معادله لحاظ می‌شود را برابر عدد ۱ در نظر می‌گیریم)

۵- گزینه «۱» در سرعت داده شده لغزش برابر است با:

$$N_s = \frac{120 f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500\text{rpm} \Rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{1500 - 1450}{1500} = \frac{1}{30}$$

با توجه به اینکه نسبت جریان راه‌اندازی مستقیم به جریان نامی در دسترس است می‌توان نوشت:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = k^2 \left(\frac{I_{sc}}{I_n}\right)^2 S_n = 0.5^2 \times (6)^2 \times \frac{1}{30} = 0.3 = 30\%$$

۶- گزینه «۲» در راه‌اندازی با ۷۵% ولتاژ نامی داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_n} = \left(\frac{I_{st}}{I_n}\right)^2 S_n \Rightarrow 6 = 4^2 \times S_n \Rightarrow S_n = 0.375$$

در حالت دوم تحت ولتاژ تغذیه نامعلوم جریان راه‌اندازی دو برابر جریان نامی است لذا:

$$\frac{I_{st}}{I_n} = 2 \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_n} = \left(\frac{I_{st}}{I_n}\right)^2 S_n = 2^2 \times 0.375 = 1.5$$

