



مکانیک سازی سرگفت


فصل اول

معرفی سیستم‌های کنترل عددی

با توجه به آن که در قرن حاضر وجود کامپیوتر قابلیت پیشرفت انسان را افزایش داده است، در نتیجه بکارگیری آن در فرآیندهای طراحی و تولید یکی از مهمترین پیشرفت‌های بشر در عصر جدید تلقی می‌شود که جنبه‌های مختلف این کاربرد و تاثیر فراوان آن در وضعیت کنونی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

عرضه‌ی کالاهای متنوع و تنوع در تولید محصولات و همچنین رقابت در دستیابی به بازار، سرعت تولید و ارزانی کالا و کنترل کیفیت نیازی است که یک کنترل کننده و تولیدکننده را قادر به دستیابی به تکنولوژی برتر و سیستم‌های تولیدی مناسب با این تکنولوژی می‌کند.


سیستم‌های اتوماسیون

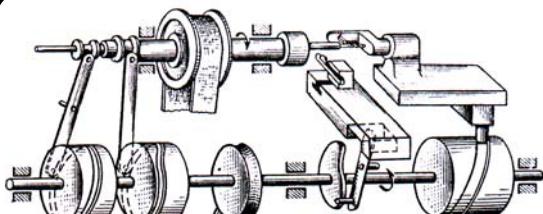

سیستم خودکار مکانیکی در یک ماشین تراش اتوماتیک

(۱) سیستم‌های اتوماسیون مکانیکی:

در این نوع خودکارسازی فرمان‌دهی به کمک اجزای مکانیکی مانند پادامک‌ها، طبلک‌ها، صفحات منحنی (دو بعدی یا سه بعدی) و صورت می‌گیرد. تنظیم این گونه سیستم‌ها نیاز به دقیق بالایی داشته و کاری بسیار وقت‌گیر می‌باشد و در ضمن کار نیز احتیاج به کنترل و مراقبت دقیق دائمی دارد، لذا استفاده از این فرمان‌ها فقط در سری‌سازی و تولید انبوه قطعات مقرر شده است.

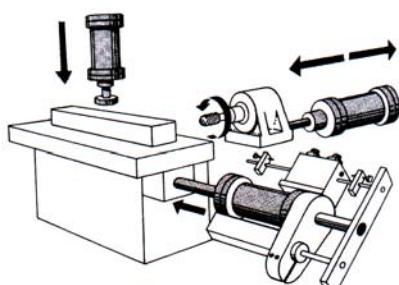


سیستم خودکار پنوماتیکی در یک ماشین فرز


(۲) سیستم‌های اتوماسیون پنوماتیکی:

در این نوع خودکارسازی فرمان‌دهی از طریق شیرهای پنوماتیکی جریان، صورت می‌گیرد. بهره‌گیری از سیال ارزان، سرعت بالا، قیمت پایین، تعمیر نگهداری ارزان و تمیزی از جمله مزایای سیستم‌های پنوماتیکی نسبت به سیستم‌های هیدرولیکی می‌باشد، همچنین راندمان پایین، ایجاد سروصدای زیاد، عدم ایجاد سرعت یکنواخت (علت قابلیت تراکم هوای از معایب سیستم‌های پنوماتیکی محسوب می‌شود).

(۳) سیستم‌های اتوماسیون هیدرولیکی:

در این نوع خودکارسازی فرمان‌دهی از طریق شیرهای هیدرولیکی جریان، صورت می‌گیرد. راندمان بالا، دقیق زیاد، سادگی کنترل سرعت و نیرو به طور غیرپله‌ای از مزایایی سیستم‌های هیدرولیکی نسبت به سیستم‌های مکانیکی می‌باشد. همچنین نیاز به بسته‌های قوی بعلت بالا بودن فشار، احتیاج به سرویس‌های خاص، حساسیت به گردوغبار، زنگزدگی و حرارت زیاد که باعث افت شدید راندمان سیستم می‌شود، از معایب سیستم‌های هیدرولیکی محسوب می‌شود.

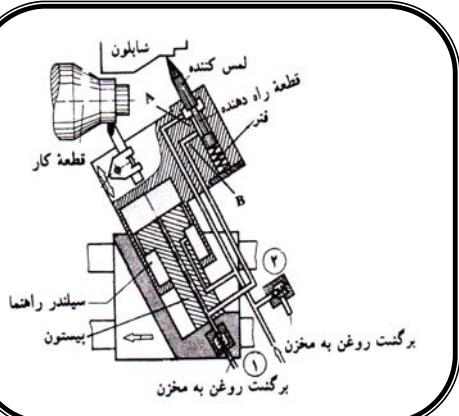

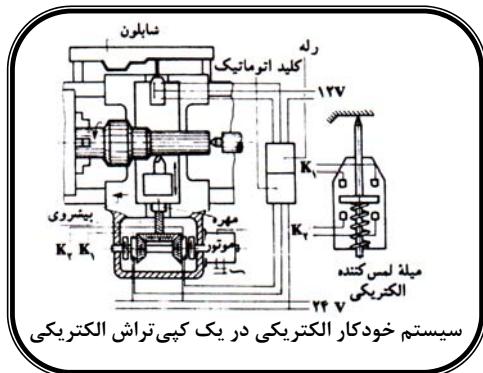

(۴) سیستم‌های اتوماسیون الکتریکی:

در این نوع خودکارسازی، فرماندهی از طریق کنتاکتورها صورت می‌گیرد. سرعت و دقت بالا از جمله مشخصه‌های سیستم‌های کنترل الکتریکی می‌باشد.

برخی از سیستم‌های اتوماسیون تلفیقی از سیستم‌های مکانیکی، هیدرولیکی یا پنوماتیکی با فرمان‌های الکتریکی می‌باشد نظیر سیستم‌های خودکار الکترومکانیکی، الکتروهیدرولیکی و الکتروپنوماتیکی.

(۵) سیستم‌های کنترل عددی (NC):

در این سیستم‌ها فرماندهی توسط یک سری حروف، اعداد و علائم رمزبندی شده که برای واحد کنترل قابل درک و فهم است، انجام می‌پذیرد. در حقیقت کنترل عددی را می‌توان بصورت یک نوع اتوماسیون با برنامه‌ریزی تعریف نمود که در آن فرایند توسط اعداد، حروف و سنبلا کنترل می‌شود. اعداد، حروف و علائم که بطور منطقی برای هدایت یک ماشین خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد، **برنامه** نامیده می‌شود. کدهای رمزبندی شده (برنامه) بر روی کارت‌ها، نوارهای سوراخ‌دار، نوار یا دیسک مغناطیسی تهیه می‌شوند.

مثال ۱: کدامیک از گزینه‌های زیر از محاسن سیستم‌های هیدرولیکی محسوب نمی‌شود؟

- ۱) راندمان بالا ۲) دقت بالا ۳) قدرت زیاد ۴) سرعت زیاد

پاسخ: گزینه «۴» از معایب سیستم‌های هیدرولیکی می‌توان به سرعت‌های پایین آن‌ها اشاره نمود.

مثال ۲: در کدامیک از سیستم‌های کنترلی زیر از دیسک مغناطیسی یا نوار پانچ شده استفاده می‌شود؟

- ۱) هیدرولیکی ۲) کنترل عددی ۳) پنوماتیکی ۴) الکتریکی

پاسخ: گزینه «۲» در سیستم‌های کنترل عددی عالیم رمزبندی شده بر روی نوارهای سوراخ‌دار یا دیسک‌های مغناطیسی تهیه می‌شوند.

کنترل عددی کامپیوتی (CNC)

کنترل عددی کامپیوتی (CNC) یک سیستم (NC) مبتنی بر استفاده از کامپیوتر بعنوان واحد کنترل است. در کنترل عددی کامپیوتی بدليل استفاده از کامپیوتر، سرعت پردازش اطلاعات بالاست و برخلاف ماشین‌های (NC) که برنامه را خط به خط می‌خواند، قادر است تمام خطوط برنامه را بخواند، چک کند و سپس اجرا نماید.

مزایای ماشین‌های CNC

- سرعت بالا و کاهش زمان ماشینکاری
- دقت و کیفیت بالای قطعات
- توانایی ساخت قطعات پیچیده
- انعطاف‌پذیری بالا در تعویض یا ارتقای تولید
- استفاده بهینه از نیروی انسانی
- کاهش زمان اندازه‌گیری و کنترل
- افزایش سرعت مونتاژکاری قطعات
- امکان دستیابی به دقت‌های مورد نیاز و قابلیت تکرار تولرانس‌ها
- امکان شبیه‌سازی و تست نمودن برنامه قبل از اجرای آن
- امکان کنترل از راه دور ماشین و متصل شدن به سیستم‌های CIMS^۱ CAD/CAM FMS

1. CAD (Computer Aided Design)

CAM (Computer Aided Manufacturing)

CIMS (Computer Integrated Manufacturing System)

FMS (Flexible Manufacturing System)

۱. طراحی به کمک کامپیوترا
ساخت به کمک کامپیوترا
سیستم‌های تولید یکپارچه کامپیوترا
سیستم تولید انعطاف‌پذیر

**معایب ماشین‌های (CNC)**

- سرمایه‌ی بالا برای خرید و راهاندازی
- نیاز به آموزش اولیه در زمینه‌ی برنامه‌نویسی و اپراتوری
- تعمیر و نگهداری پیچیده و گران قیمت

مثال ۳: طراحی به کمک کامپیوتر چه نام دارد؟

FMS (۴)

CAD/CAM (۳)

CAD (۲)

CAM (۱)

پاسخ: گزینه «۲» طراحی به کمک کامپیوتر CAD: Computer Aided Design نام دارد.

مثال ۴: کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مزایای ماشین‌های CNC صحیح نمی‌باشد؟

- ۱) دقیق و کیفیت بالا ۲) توانایی ساخت قطعات پیچیده ۳) افزایش زمان ماشینکاری ۴) افزایش سرعت مونتاژ کاری

پاسخ: گزینه «۳» از مزایای ماشین‌های CNC می‌توان به سرعت بالا و کاهش زمان ماشینکاری قطعات اشاره نمود.

عملیات اجرایی ماشین‌های (CNC)

عملیات اجرایی CNC عملیاتی هستند که معمولاً انجام آن‌ها توسط NC غیرممکن و یا بسیار مشکل خواهد بود و لذا فقط ماشین‌های CNC قادر به انجام این عملیات می‌باشند که به چند مورد اشاره می‌شود:

- خواندن برنامه

- تست نمودن برنامه

- اصلاح برنامه و جبران خطأ

- جبران شعاع ابزار

- کیفیت بهتر برنامه‌نویسی

 **تذکر:** در ماشین‌های CNC امکان انتقال برنامه مستقیماً از کامپیوتر مرکزی (DNC (Direct Numerical Control)) وجود دارد و امکان نصب ربات بر روی این ماشین‌ها فراهم است، لذا CNC در سیستم‌های FMS و CIMS مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم‌های تولیدی و جایگاه ماشین‌های کنترل عددی

تقسیم‌بندی سیستم‌های تولیدی بصورت زیر می‌باشد:

(۱) مراکز تولید تکی یا کارگاهی (Job Shop Production)

در این گونه مراکز تعداد قطعات تولیدی کم و تنوع آنها بسیار زیاد است، لذا در این مراکز نیاز به ماشین‌آلات اونیورسال و اپراتورهای ماهر احساس می‌شود.

(۲) مراکز تولید دسته‌ای یا نیمه‌ابووه (Batch Production)

این گونه مراکز دارای تیرازهای متوسط در تولید قطعات می‌باشند.

(۳) مراکز تولید انبوه (Mass Production)

این گونه مراکز دارای تیرازهای تولید بالایی هستند و در چنین مراکزی ماشین‌های خاص و اپراتورهای ساده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 **نتیجه:** کاربرد CNC در تولید قطعات تکی و دسته‌ای با عملیات متعدد، پیچیده و دقیق بالا می‌باشد.

مثال ۵: در مواردی که تعداد قطعات تولید کم و تنوع آنها بالاست، کدامیک از سیستم‌های تولیدی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

Batch Production (۲)

Job Shop Production (۱)

Continuous Production (۴)

Mass Production (۳)

پاسخ: گزینه «۱» در مراکز تولید تکی (کارگاهی) تعداد قطعات تولیدی کم و تنوع محصولات بالا است.



تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول

(کارشناسی ارشد - ۷۱)

۱- استفاده از ماشین‌های NC و CNC وقتی اقتصادی خواهد بود که:

- ۲) حجم تولید زیاد بوده ولی قطعات متوسط باشند.
- ۴) حجم تولید زیاد بوده ولی تنوع و پیچیدگی قطعات کم باشد.

(کارشناسی ارشد - ۷۴)

۲- ماشین‌های کنترل عددی از نظر اقتصادی بیشتر برای تولید کدام محصولات بکار می‌روند؟

- ۱) تولید هر نوع محصول با این نوع ماشین‌ها اقتصادی است و محدودیتی ندارد.
- ۲) دارای شکل پیچیده هستند و تعداد آن‌ها از ۱۰۰۰۰ عدد بیشتر است و دقت در آن‌ها یک فاکتور اساسی است.
- ۳) غالباً به آن‌ها نیاز است. تعداد آن‌ها در هر مرتبه تولید کمتر یا مساوی ۵۵ عدد است. دارای دقت بالا و شکل هندسی پیچیده هستند.
- ۴) تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ عدد است و دارای شکل هندسی ساده هستند. بعضی اوقات مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای تولرانس بالا می‌باشند.

(کارشناسی ارشد - ۷۵)

۳- تفاوت اصلی بین ماشین‌های NC و CNC در چیست؟

- ۱) در ماشین‌های NC از سخت‌افزارهای کنترل کننده استفاده می‌شود و از کامپیوتر به صورت Off line استفاده می‌گردد. در صورتی که در ماشین‌های CNC بجای سخت‌افزارهای کنترل کننده از کامپیوتر استفاده می‌شود.
- ۲) در ماشین‌های NC از کامپیوتر استفاده نمی‌شود ولی در ماشین‌های CNC از کامپیوتر استفاده می‌شود.
- ۳) در ماشین‌های NC از سخت‌افزارهای کنترل کننده استفاده می‌شود در صورتی که بجای آن در ماشین‌های CNC از کامپیوتر استفاده می‌شود.
- ۴) در ماشین‌های NC کامپیوتر از بدنه ماشین جدا است ولی در ماشین‌های CNC کامپیوتر جزء بدنه ماشین است.

(سراسری (۸۱)

۴- ساخت به کمک کامپیوتر چه نام دارد؟

- | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| CAD / CAM (۴) | DNC (۳) | CAM (۲) | CAD (۱) |
|---------------|---------|---------|---------|

(سراسری (۸۳،۸۱)

۵- CNC جزء کدام نوع اتماسیون است؟

- | | | | |
|---------------------|----------------|---------|--------|
| ۴) قابل برنامه‌ریزی | ۳) انعطاف‌پذیر | ۲) ثابت | ۱) CIM |
|---------------------|----------------|---------|--------|

(سراسری - ۸۳)

۶- از نظر اقتصادی بیشترین کاربرد دستگاه‌های CNC در کدام نوع تولید است؟

- ۱) دسته‌ای کوچک و قطعات تکی با عملیات متنوع پیچیده
- ۲) تولید قطعات بزرگ و دارای فرم و اشکال پیچیده
- ۴) تولید انبوه
- ۳) قطعات با جنس سخت

(کارشناسی ارشد - ۸۴)

۷- استفاده از ماشین‌های NC و CNC وقتی اقتصادی خواهد بود که:

- ۲) حجم تولید زیاد بوده ولی تنوع و پیچیدگی قطعات کم باشد.
- ۴) تولید انبوه باشد و قطعات پیچیده نباشند.

(مؤلف)

۸- در کدامیک از سیستم‌های زیر تنوع قطعات تولیدی زیاد و تعداد آنها کم بوده و نیاز به اپراتور ماهر می‌باشد؟

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| ۱) مراکز تولید پیوسته | ۲) مراکز تولید دسته‌ای | ۳) مراکز تولید کارگاهی | ۴) مراکز تولید انبوه |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|

(مؤلف)

۹- کدامیک از جملات زیر در مورد ماشین‌های CNC درست نیست؟

- | | |
|---------------------------------|--|
| ۲) دارای انعطاف‌پذیری می‌باشند. | ۱) برای حجم تولید کم بکار برده می‌شود. |
|---------------------------------|--|

- | | |
|--|-------------------------------|
| ۴) رمزبندی اطلاعات در آنها در مبنای ده می‌باشند. | ۳) زمان تولید را کاهش می‌دهند |
|--|-------------------------------|

(مؤلف)

۱۰- کدامیک از موارد زیر در مورد سیستم‌های تولید انعطاف‌پذیر (FMS) صحیح است؟

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ۱) تنوع از نظر کمیت تولید | ۲) تنوع از نظر نوع فرآیند | ۳) جوابگویی نوسانات بازار | ۴) هر سه مورد صحیح می‌باشد. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|



مکارسان سرفیس

فصل چهارم

برنامه‌نویسی ماشین‌های تراش CNC

روش‌های برنامه‌نویسی ماشین‌های CNC

روش‌های مختلف برنامه‌نویسی ماشین‌های CNC عبارتند از:

۱- برنامه‌نویسی دستی:

در این روش با استفاده از مختصات نقاط و نقشه کار، برنامه‌نویس بصورت دستی برنامه قطعه کار را آماده می‌کند.

۲- برنامه‌نویسی دستی با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی:

در این روش با استفاده از یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوترا و معادلات ریاضی مربوط به قطعه کار که توسط برنامه‌نویس یا طراح قطعه تعریف می‌شود، توسط برنامه‌نویس برنامه قطعه آماده می‌شود.

۳- برنامه‌نویسی به کمک نرم‌افزارهای کامپیوترا:

در این نوع برنامه‌نویسی ابتدا مدل هندسی قطعه کار تهیه شده و توسط نرم‌افزارهای کامپیوترا CAM مانند Edge cam, Surf cam, Catia, Pro E, Powermill, Mastercam و برنامه قطعه کار ایجاد می‌شود.

۴- برنامه‌نویسی هندسی یا پارامتریک (زبان APT)

در این برنامه‌نویسی با استفاده از یک سری دستورات حرکتی و کمکی و همچنین تعریف اجزای هندسی برنامه قطعه کار تهیه می‌گردد.

توضیح: هر برنامه از یک سری خطوط تشکیل شده است که به هریک از خطوط اصطلاحاً «بلوک» گفته می‌شود و هر بلوک از چند Word و هر Word از حروف و اعداد تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال سطري از یک برنامه بصورت (N02 X18 Z32 F50 G01) می‌باشد.

برنامه‌نویسی ماشین‌های تراش CNC

طبق قانون دست راست، اغلب ماشین‌های تراش دارای دو محور کنترل Z و X می‌باشند که محور اسپیندل و محور X در راستای شعاعی می‌باشد. ساختار کلی برنامه‌های دستی ماشین‌های تراش CNC بصورت زیر می‌باشد:

شماره جمله	اطلاعات هندسی				اطلاعات فنی			
	شرط مسیر	محورهای مختصات	پارامترهای میان‌بابی دایره‌ای	پیشروی	دور محور	اطلاعات ابزار	توابع کمکی	
N	G	X, Z U,W	I, K, R	F	S	T	M	

لذا هر برنامه شامل دو نوع اطلاعات هندسی و فنی است.

★ اطلاعات هندسی شامل: G کدها (شرط مسیر - وظایف مقدماتی)، محورهای مختصات $\begin{cases} X, Z \\ U, W \end{cases}$ ، پارامترهای قوس‌زنی (R, K, I) می‌باشند.

★ اطلاعات فنی شامل: M کدها (توابع کمکی - وظایف متفرقه)، سرعت اسپیندل (دور محور) (S)، حافظه اطلاعات ابزار (T) و پیشروی (F) می‌باشند.

گفتم: کدام گزینه زیر در گروه اطلاعات فنی برنامه دستی ماشین تراش CNC قرار ندارد؟

- ۱) توابع کمکی ۲) سرعت اسپیندل ۳) شرط مسیر ۴) پیشروی

پاسخ: گزینه «۳» G کدها، در گروه اطلاعات هندسی برنامه دستی ماشین تراش CNC قرار دارد.



کدهای عملیاتی اصلی (G - Code)

G کدها، دستوراتی هستند که عمدتاً برای جابجایی محورها، تعریف سرعت‌ها و واحدهای آن‌ها و تعریف دستگاه مختصات قطعه کار بکار می‌روند.

CNC کدهای ماشین تراش G		
کد	کاربرد	نوع کد
G00	حرکت سریع خطی	پایدار
G01	حرکت میان‌بابی آهسته	
G02	حرکت میان‌بابی دایره‌ای در جهت موافق عقربه‌های ساعت	
G03	حرکت میان‌بابی دایره‌ای در جهت مخالف عقربه‌های ساعت	
G04	تعریف زمان مکث	نپایدار
G17	انتخاب صفحه کاری XY	پایدار
G18	انتخاب صفحه کاری XZ	
G19	انتخاب صفحه کاری YZ	
G20	تعریف واحد اندازه‌گیری اینچی	پایدار
G21	تعریف واحد اندازه‌گیری متریک	
G28	حرکت اتوماتیک ابزار به طرف نقطه مرجع	نپایدار
G29	برگشت اتوماتیک ابزار از نقطه مرجع به نقطه قبلی	
G40	G41, G42 و	پایدار
G41	تصحیح کننده شعاع ابزار (چپ)	
G42	تصحیح کننده شعاع ابزار (راست)	
G50	تعریف نقطه صفر - تعریف ماکریزم سرعت اسپیندل	پایدار
G65	فراخوانی ماکرو	نپایدار
G66	فراخوانی ماکرو پایدار	پایدار
G67	لغو کننده ماکرو پایدار	پایدار
G90	سیستم اندازه‌دهی مطلق	پایدار
G91	سیستم اندازه‌دهی نسبی	
G92	انتقال نقطه صفر قطعه کار	پایدار
G96	سرعت برشی ثابت (عدد دوران متغیر)	پایدار
G97	سرعت برشی متغیر (عدد دوران ثابت)	
G98	تعریف میزان پیشروی بر حسب میلی‌متر بر دقیقه	پایدار
G99	تعریف میزان پیشروی بر حسب میلی‌متر بر دور	

- کدهای پایدار (Modal)

دستوراتی هستند که پس از فعال شدن در یک خط، پایدار باقی می‌مانند و تا زمانی که با دستور دیگری لغو نشوند، عمل می‌کنند، مانند G00, G01, G02, G03, ..., G99.

- کدهای نپایدار (Non Modal)

دستوراتی هستند که فقط در بلوکی که برنامه‌نویسی شده‌اند، فعال می‌باشند و خودبخود در سطر بعدی لغو می‌شوند و چنانچه بخواهیم در خطوط بعدی نیز فعال شوند حتماً بایستی دوباره نوشته شوند مانند: G04, G28, G01, ..., G29.

مثال ۲: کدامیک از G کدهای زیر نپایدار است؟

G04 (۴)

G03 (۳)

G02 (۲)

G01 (۱)

پاسخ: گزینه «۴» کد G04 (مکث زمانی) از انواع کدهای نپایدار است.



کدهای عملیاتی متفرقه (M کدها)

کد	کاربرد
M00	توقف اجباری برنامه
M01	توقف اختیاری برنامه
M02	پایان برنامه و برگشت به ابتدای برنامه
M03	روشن شدن اسپیندل در جهت موافق عقربه‌های ساعت
M04	روشن شدن اسپیندل در جهت مخالف عقربه‌های ساعت
M05	خاموش کردن اسپیندل
M06	تعویض ابزار
M07	روشن کردن آب صابون (در بعضی از ماشین‌ها علاوه بر M08)
M09	خاموش کردن آب صابون
M10	بس تن گیره‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی
M11	باز کردن گیره‌ها
M17	پایان زیر برنامه
M19	توقف اسپیندل در زاویه تعیین شده با دقت ۵/۰ درجه
M20	حرکت سیستم مرغک به سمت جلو
M21	حرکت سیستم مرغک به سمت عقب
M23	حرکت سیستم تخلیه پلیسه به سمت جلو
M24	حرکت سیستم تخلیه پلیسه به سمت عقب
M25	باز شدن سه نظام
M26	بس‌ته شدن سه نظام
M30	پایان برنامه و برگشت به ابتدای برنامه جهت ماشینکاری قطعه بعدی در تولید انجو
M98	فراخوانی زیر برنامه
M99	پایان برنامه در صورتی که در هنگام نوشتن برنامه تغییرات احتمالی لازم باشد.

کدهای مورد نیاز برای شروع برنامه

۱- انتخاب واحد اندازه‌گیری

G20 انتخاب واحد اینچی، G21 انتخاب واحد متریک

کدهای واحد اندازه‌گیری در ابتدای هر برنامه تعریف می‌شود و چنان‌چه دائم از یک واحد اندازه‌گیری استفاده شود می‌توان G کد آن سیستم را برای واحد کنترل تعریف کرد تا واحد کنترل آن را بصورت پیش‌فرض بشناسد تا نیاز به نوشتن آن در ابتدای برنامه نداشته باشیم.

۲- انتخاب نوع برنامه‌نویسی

در برنامه‌نویسی مطلق^۱ (Abs) تمام اندازه‌ها نسبت به نقطه صفر قطعه کار داده می‌شود اما در برنامه‌نویسی نسبی^۲ (Inc) تمامی اندازه‌ها نسبت به آخرین موقعیت ابزار داده می‌شود.


در ماشین‌های فرز از کد G90 برای برنامه‌نویسی مطلق و از G91 برای برنامه‌نویسی نسبی استفاده می‌شود اما معمولاً در ماشین‌های تراش کدهای خاصی برای این منظور استفاده نمی‌شود و هرگاه برنامه‌نویسی مطلق مدنظر باشد، مختصات را در X و Z وارد می‌کنیم و چنان‌چه برنامه‌نویسی نسبی مدنظر باشد، مختصات را در U و W وارد می‌کنیم.

Abs: Absolute


Inc: Incremental

۱. برنامه‌نویسی مطلق

۲. برنامه‌نویسی زنجیره‌ای (نسبی - افزایشی)

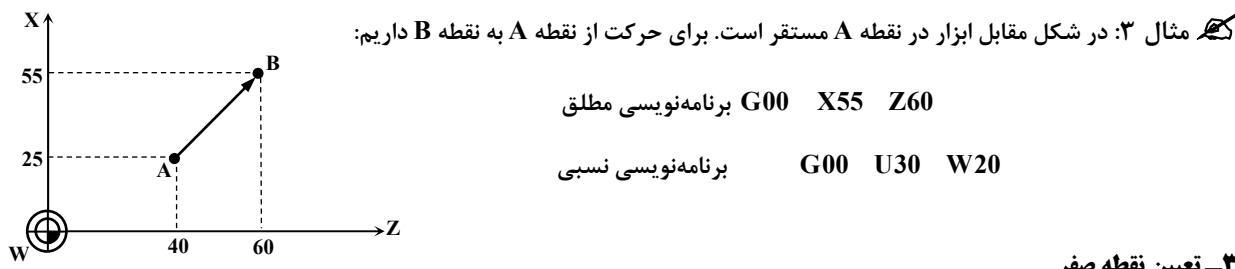**۳- تعیین نقطه صفر**

در ماشین‌های تراش CNC به کمک کد G50 می‌توان نقطه صفر قطعه کار را در هر نقطه دلخواهی بروی قطعه کار تنظیم نمود.

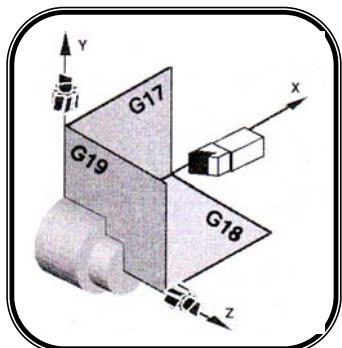۴- انتخاب صفحه

در ماشین‌های تراش CNC با دو محور کنترل همیشه در صفحه XZ برنامه‌نویسی می‌کنیم ولی در ماشین‌های تراش CNC با محورهای کنترلی بیشتر به صفحات کاری مناسب نیاز داریم که بصورت شکل مقابل تعریف می‌شود:

۵- تعیین دور محور (سرعت اسپیندل) "S"

برای تعیین سرعت محور در ماشین‌های تراش CNC از کد G96, G97 و G99 استفاده می‌شود. در G96 سرعت برش ثابت و عدد دوران متغیر است و در G97 عدد دوران ثابت و سرعت برش متغیر است.

بعنوان مثال: (عدد دوران ثابت و $\frac{mm}{min}$ سرعت برش ثابت) G96 S450 و (سرعت برش ثابت و $\frac{mm}{min}$ سرعت برش ثابت) G97 S220

☆ در ماشین‌های سنتی به دلیل آن که از سیستم‌های محرکه پله‌ای استفاده می‌شود لذا عدد دوران ثابت بوده و در عملیاتی نظری پیشانی تراشی، قوس تراشی، شیار تراشی، مخروط تراشی و که در هر لحظه از فرایند براده‌برداری قطر قطعه کار متغیر است نمی‌توان عدد دوران را تغییر داد تا سرعت برشی ثابت باقی بماند اما در ماشین‌های CNC بدليل استفاده از سیستم‌های محرکه غیرپله‌ای براحتی می‌توان عدد دوران را برای ثابت نگه داشتن سرعت برشی، تغییر داد. این مهم با کد G96 محقق می‌شود به نحوی که در کد G96 هرچقدر ابزار به مرکز کار نزدیک‌تر می‌شود، عدد دوران بیشتر می‌شود تا سرعت برش ثابت باقی بماند.

لذا در ماشین‌های تراش CNC در عملیات پیشانی تراشی، مخروط تراشی، قوس تراشی و از کد G96 و در عملیات سوراخکاری، برقوکاری و از کد G97 استفاده می‌شود.

که مثال ۴: برای تعیین سرعت اسپیندل ماشین تراش CNC از کدامیک از کدهای زیر استفاده می‌شود؟

G98 (۱) G96 (۲) G91 (۳) G90 (۴)

پاسخ: گزینه «۳» برای تعیین سرعت محور در ماشین‌های تراش CNC از کدهای G96 و G97 استفاده می‌شود.

نکته: استفاده از کد G96 باعث کاهش زمان تولید، افزایش عمر ابزار و بهبود کیفیت سطح تولیدی می‌گردد.

که مثال ۵: در کدامیک از عملیات براده‌برداری زیر کد G97 را پیشنهاد می‌کنید؟

(۱) سوراخکاری (۲) مخروط تراشی (۳) قوس تراشی (۴) پیشانی تراشی

پاسخ: گزینه «۱» مخروط تراشی، پیشانی تراشی و قوس تراشی توسط ماشین تراش CNC بهتر است با کد G96 صورت گیرد.

* تذکر: با توجه به آن که در کد G96 سرعت برش ثابت و عدد دوران متغیر است با نزدیک شدن ابزار به مرکز قطعه کار، عدد دوران نیز افزایش می‌یابد، لذا در مرکز قطعه کار که $d \rightarrow \infty$ (d بایستی $n \rightarrow \infty$). این عدد دوران برای ماشین غیرممکن است در نتیجه با کد G50 محدود کننده دور برای ماشین تعريف می‌شود، عنوان مثال: G50 S2500 بدين معنی که ماکریم سرعت اسپیندل ۲۵۰۰ دور بر دقیقه می‌باشد.

که مثال ۶: در عبارت N200 S180 G96

(۱) عدد دوران ثابت و مقدار آن ۱۸۰ دور بر دقیقه می‌باشد.
(۲) سرعت برش ثابت و مقدار آن ۱۸۰ میلی‌متر بر دقیقه می‌باشد.
(۳) سرعت برش ثابت و عدد دوران ۱۸۰ دور بر دقیقه می‌باشد.

پاسخ: گزینه «۲»



۶- تعیین میزان پیشروی "F"

برای تعیین میزان پیشروی ابزار از کدهای G98 و G99 استفاده می‌شود.
با کد G98 پیشروی بر حسب میلی‌متر بر دقیقه و با کد G99 پیشروی بر حسب میلی‌متر بر دور بیان می‌شود، لازم به توضیح است که با توجه به آن که در تراشکاری معمولاً مقدار پیشروی ابزار بر حسب میلی‌متر بر دور مطرح می‌شود اکثرًا از کد G99 استفاده می‌گردد.

دستورات اصلی جابجایی ابزار

به منظور جابجایی ابزار در مسیرهای ساده شامل خط و کمان معمولاً از چهار دستور G00, G01, G02, G03 استفاده می‌شود.

"G00" حرکت سریع (خرگوشی) بدون براده‌برداری


توسط دستور G00 ابزار بین نقطه استقرار فعلی و نقطه هدف با حداکثر سرعت پیشروی تعیین شده، روی یک خط راست جابجا خواهد شد و از آن در موقعی استفاده می‌شود که بخواهیم ابزار را با یک حرکت سریع خطی بدون براده‌برداری به محل تراشکاری نزدیک و یا از آن دور نماییم.

★ فرمت کلی این کد بصورت زیر می‌باشد:

G00	X Z	X, Z : مختصات نقطه هدف در برنامه‌نویسی مطلق
	(U, W)	U, W : مختصات نقطه هدف در برنامه‌نویسی نسبی

مثال ۷: در شکل مقابل برای حرکت ابزار از نقطه A به نقطه B داریم:

پاسخ:

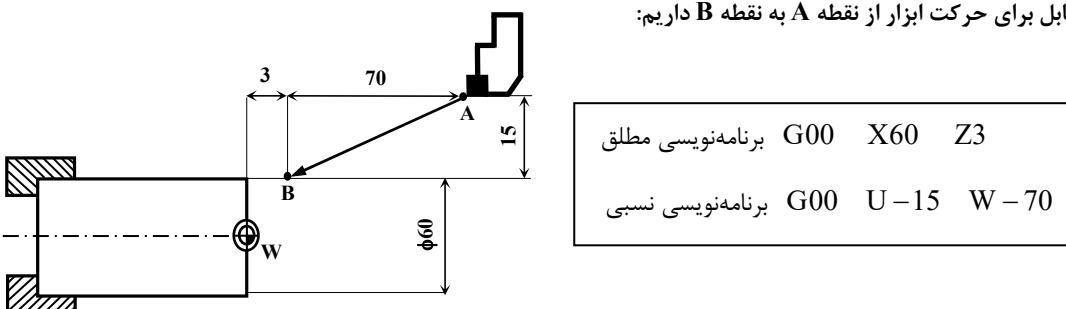

توضیح: در برنامه‌نویسی مطلق ماشین تراش CNC اندازه‌ها در راستای محور X به صورت قطعی برنامه‌نویسی می‌شوند.

"G01" حرکت میان‌بابی خطی با سرعت پیشروی تعیین شده


درصورتی که بخواهیم ابزار را در هین براده‌برداری روی یک خط مستقیم مانند پیشانی تراشی، روتراشی، مخروط تراشی و جابجا کنیم، از دستور G01 استفاده می‌کنیم.

★ فرمت کلی این کد بصورت زیر می‌باشد:

G01	X Z F	X, Z : مختصات نقطه هدف در برنامه‌نویسی مطلق
	(U, W)	U, W : مختصات نقطه هدف در برنامه‌نویسی نسبی
		F : سرعت پیشروی بر حسب میلی‌متر بر دور


مثال ۸: در تراشکاری شکل مقابل داریم:

پاسخ:

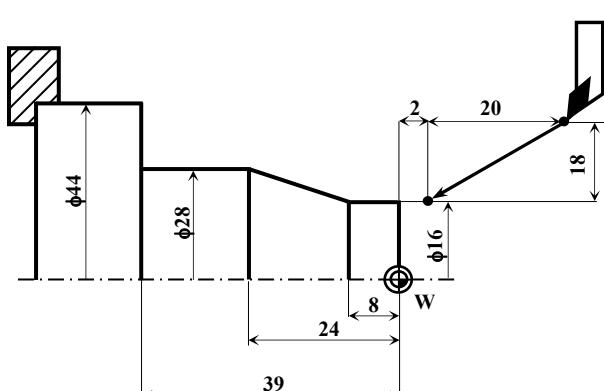

**"G02" و "G03" حرکت میان‌بابی دایره‌ای**

با استفاده از دستور G02 ابزار با سرعت معین درجهٔ موافق عقربه‌های ساعت و کمانی از دایرهٔ حرکت خواهد کرد و G03 حرکت دایره‌ای ابزار با پیشروی مشخص در جهت خلاف عقربه‌های ساعت را معرفی می‌کند.

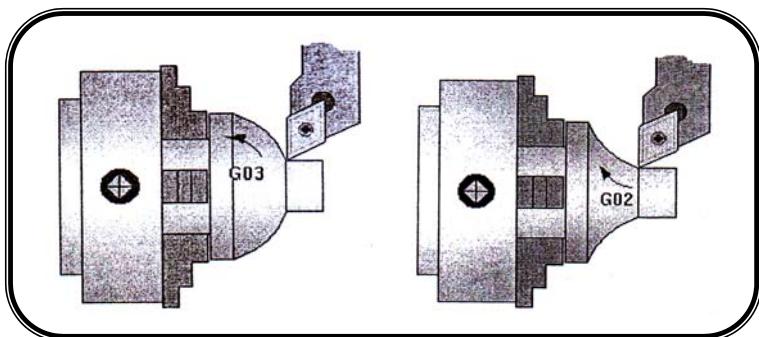

★ فرمات کلی کدهای حرکات میان‌بابی دایره‌ای بصورت زیر می‌باشد:

G02 : حرکت قوسی در جهت موافق عقربه‌های ساعت

G03 : حرکت قوسی در جهت مخالف عقربه‌های ساعت

X,Z : مختصات نقطه انتهای قوس در برنامه‌نویسی مطلق

U,W : مختصات نقطه انتهای قوس در برنامه‌نویسی نسبی


I : فاصله مرکز قوس از نقطه شروع در جهت محور X

K : فاصله مرکز قوس از نقطه شروع در جهت محور Z

F : سرعت پیشروی


R : اندازه شعاع قوس

G02 (G03)	X	Z	I	K	F
	(U,W)				(R)

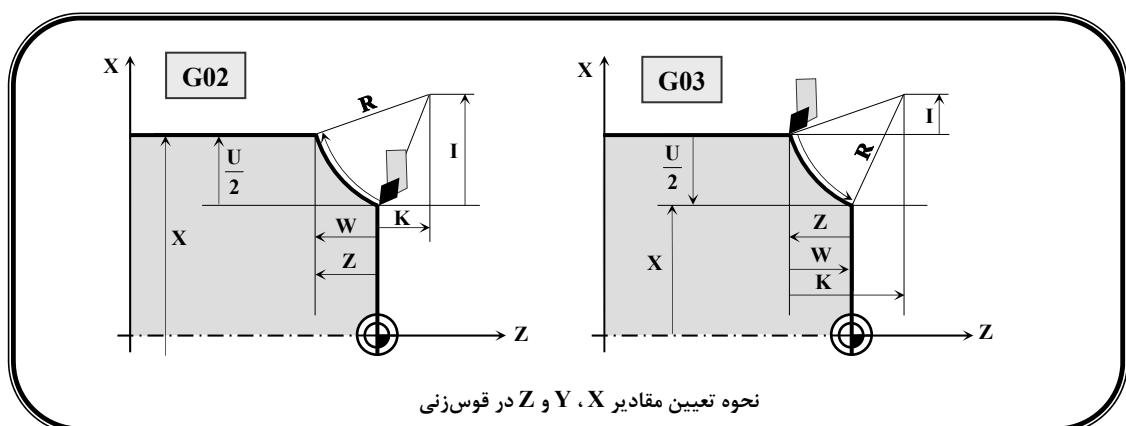

مثال ۹: در تراشکاری شکل مقابل حرکت ابزار از نقطه A به B دستور مناسب به صورت زیر می‌باشد:

پاسخ:

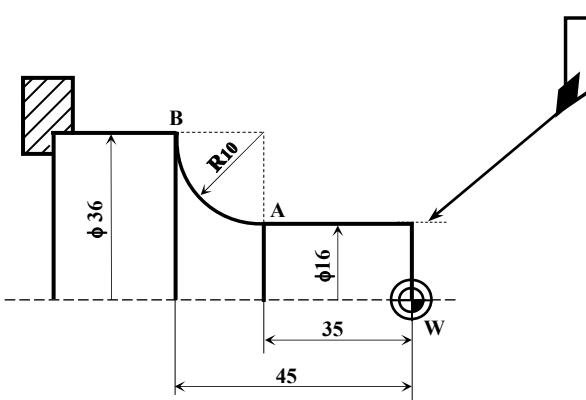

برنامه‌نویسی نسبی
: G02 U10 W-10 I10 K0 F0.1

برنامه‌نویسی مطلق
: G02 X36 Z-45 I10 K0 F0.1

تذکر: در برخی ماشین‌های تراش می‌توان بجای معرفی مرکز قوس (I,K) مقدار شعاع قوس را معرفی نمود، بنویس مثال در برنامه‌نویسی مطلق بالا می‌توان نوشت: (G02 X36 Z-45 R10 F0.1)

مثال ۱۰: در ماشین تراش CNC اگر مختصات نقطه‌ی مرکز قوس پایین‌تر از نقطه‌ی شروع قوس قرار گیرد، خواهد شد.

K < 0 (¶)

K > 0 (¶)

I < 0 (T)

I>◦(1)

یاسخ: گزینه «۲»

"G04" مکث زمان

فرمت کلی این که بصورت P04G می‌باشد که در آن زمان مکث با ضریب 10^{00} بعد از حرف P بیان می‌شود.
عنوان مثال: ۲/۵ سانگ P2500 G04P می‌باشد.


با استفاده از کد G04 تمام حرکات پیش روی در زمان معین، متوقف می شود. (اما دوران اسپیندل متوقف نمی شود) از موارد استفاده ای کد G04 می توان به توقف محور ها برای خروج براده از محدوده ای ازار، خنک کاری و توقف در عملیات سوراخ کاری به منظور پرداخت بهتر آن را نام برد.

نکته ۲: به دلیل حکمت اینا، به طف نقطه مجمع صوت می‌گذد.

الف - فنس کردن دستگاه

ب - حکم به سمت نقطه مرجع به منظور تعویض از این بایان ب نامه

برای حرکت ابزار به نقطه مرجع بدلایل فوق از کد G28 بهره می‌گیریم و همچنین برای مراجعت ابزار از نقطه مرجع به نقطه قبلی از کد G29 استفاده می‌شود.

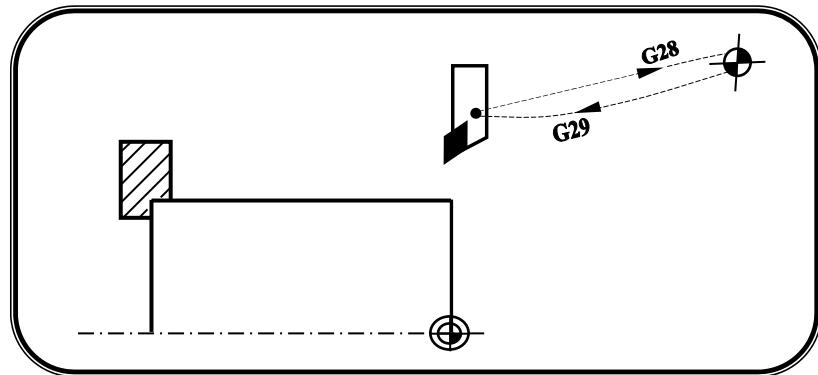



تصحیح شعاع اینزار Tool Radius Compensation

در ابزارهای مدرن تراشکاری معمولاً از تیغچه‌های جازدنی (Insert) استفاده می‌شود که به راحتی قابل تعویض می‌باشند، بدلیل افزایش عمر ابزار، جلوگیری از فشار تنش‌های احتمالی در زمان برآمدگاری و بهبود کیفیت سطح قطعه کار، Insert‌ها دارای قوس یا شعاعی در نوک خود هستند به نحوی که با افزایش شعاع نوک ابزار، کیفیت سطح ایجاد شده بهتر و اینزار پرشی مقاوم‌تر خواهد بود.

☆شعاع نوک ایزار معمولاً (۳/۲، ۲/۸، ۲/۴، ۲/۱/۶، ۱/۲، ۰/۸، ۰/۴، ۰) میلی متر می‌باشد.

بدلیل وجود شعاع در نوک ابزار، عمل برش در مسیرهای مختلف توسط نقاط مختلفی از ابزار که بر روی قوس قرار دارند، انجام می‌شود. عنوان مثال در پیشانی تراشی یک قطعه عمل برش را بیرونی ترین نقطه از تیغچه، در روتراشی پایین ترین نقطه از تیغچه و در تراشکاری مسیرهای شیب‌دار با زاویه ۴۵ درجه عمل برش را نقطه‌ای از ابزار که خط مماس بر آن ۴۵ درجه باشد، انجام می‌دهد.

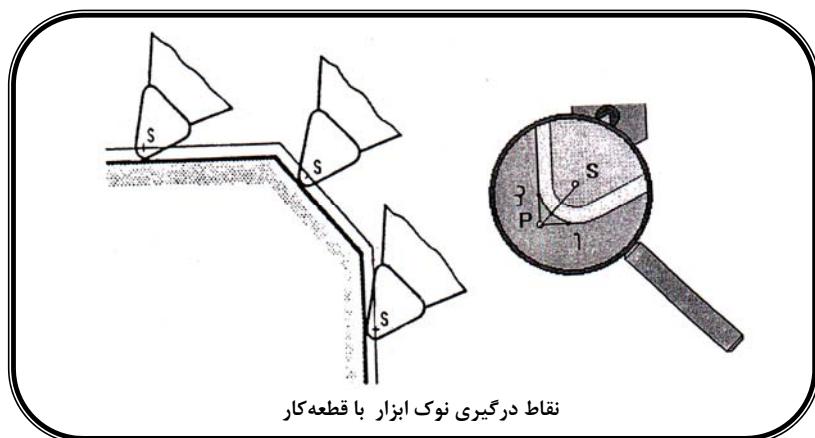

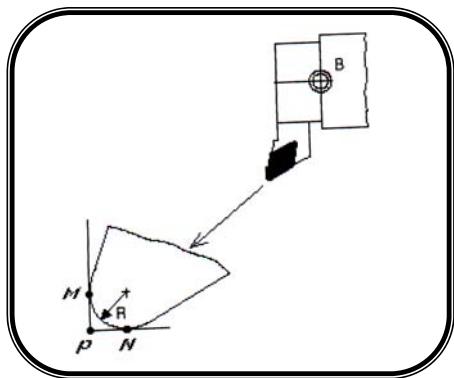

واحد کنترل همیشه نقطه نظریکال (Theoretical Tool Nose) P را بروی مسیر تعريف شده در برنامه حرکت می‌دهد و طبق مطالب عنوان شده، زمانی که ابزار در مسیرهایی یا عمودی حرکت می‌کند هیچ‌گونه خطای بوجود نمی‌آید زیرا نقطه واقعی برش (M) یا N مانند نقطه نظریکال مسیر تعريف شده در برنامه را طی می‌کند، اما در مسیرهای منحنی و شیبدار، نقطه واقعی برش بروی مسیر تعريف شده در برنامه برخاسته شده، لذا وجود خطای قطعات شیبدار و منحنی اجتناب ناپذیر است. بنابراین برای آن که اندازه‌های قطعه‌ی ساخته شده با اندازه‌های نقشه‌ی کار مطابقت داشته باشد بایستی محاسباتی به منظور تصحیح شعاع ابزار کاربردی را انجام داد و در برنامه اعمال نمود.

کم مثال ۱۱: گزینه صحیح کدام است؟

- ۱) با افزایش شعاع نوک ابزار، کیفیت سطح ایجاد شده بهتر و ابزار برشی مقاوم‌تر خواهد شد.
- ۲) با افزایش شعاع نوک ابزار، کیفیت سطح ایجاد شده و مقاومت ابزار برشی کاهش می‌باید.
- ۳) با کاهش شعاع نوک ابزار، کیفیت سطح ایجاد شده بهتر و ابزار برشی مقاوم‌تر خواهد شد.
- ۴) با کاهش شعاع نوک ابزار، کیفیت سطح ایجاد شده افزایش و مقاومت ابزار برشی کاهش می‌باید.


پاسخ: گزینه «۱»

نکته ۳: هرچقدر شعاع ابزار بیشتر باشد، مقدار تصحیح شعاع ابزار بیشتر می‌شود، لذا بیشترین مقدار تصحیح شعاع ابزار در استفاده از Insert هایی با شعاع $\frac{3}{2} \text{ mm}$ و کمترین مقدار تصحیح شعاع ابزار در استفاده از Insert هایی با شعاع $\frac{1}{2} \text{ mm}$ می‌باشد. برای مسیرهای شیبدار مقدار تصحیح شعاع ابزار برابر است با:

$$\Delta Z = r(1 - \tan \theta)$$

شعاع ابزار مقدار تصحیح شعاع ابزار زاویه شیب

کم مثال ۱۲: در عملیات مخروط‌تراشی توسط ماشین تراش CNC اگر شعاع ابزار ($r = 3 \text{ mm}$) و زاویه مخروط 15° باشد، در صورتی که ماشین تراش قابلیت اصلاح ابعاد برنامه را نداشته باشد، مقدار Z_1 در برنامه چقدر باید داده شود؟

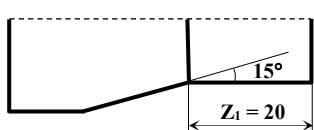

۱) ۲۰

۲) ۲۰/۸۴

۳) ۲۱/۴۸

۴) ۲۲

پاسخ: گزینه «۳»

$$\Delta Z = r(1 - \tan 15^\circ)$$

$$\Delta Z = 3 \times (1 - \tan 15^\circ) \Rightarrow \Delta Z = 3 \times (1 - 0.26) = 1.48$$

$$Z = Z_1 + K = 20 + 1.48 = 21.48$$

کم مثال ۱۳: بیشترین مقدار تصحیح شعاع ابزار در Insert هایی با شعاع می‌باشد.

$$R = \frac{3}{2} \text{ mm}$$

$$R = \frac{2}{4} \text{ mm}$$

$$R = \frac{1}{2} \text{ mm}$$

$$R = \frac{0}{2} \text{ mm}$$


پاسخ: گزینه «۴» هر چقدر شعاع ابزار بیشتر باشد، مقدار تصحیح شعاع ابزار نیز بیشتر می‌شود.

★ در مسیرهای دایره‌ای نیز محاسبات مقدار تصحیح شعاع ابزار پیچیده و در عین حال غیرممکن می‌باشد زیرا در هر نقطه از مسیر دایره‌ای شکل عمل برش توسط نقطه خاصی از ابزار صورت می‌گیرد، لذا به منظور سهولت در انجام کار، از کدهای اصلاح مسیر به منظور جبران شعاع ابزار استفاده می‌شود.



کدهای اصلاح مسیر G41 و G42

در براده‌برداری توسط ماشین‌های تراش CNC بعلت درگیری قوس سرتیغچه با قطعه کار و مشخص نبودن نقطه درگیری در برخی از روش‌های براده‌برداری می‌توان با جبران شعاع ابزار برشی نقطه حرکت را از نوک لبه برندۀ به مرکز شعاع لبه برندۀ ابزار منتقل نمود و مرکز شعاع لبه برندۀ بصورت خودکار در طول مسیر یا فاصله‌های مساوی نسبت به محیط قطعه کار حرکت می‌کند و این در صورتی قابل اجرا می‌باشد که شعاع نوک ابزار در بخش اطلاعات مربوطه درست وارد شده باشد و از کدهای جبران شعاع ابزار بهره گرفته شود.

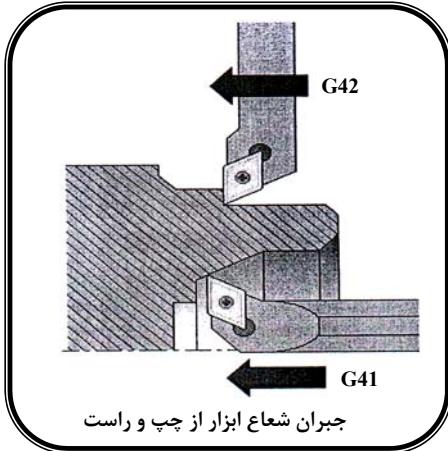


کدهای فعال G41 و G42 برای اصلاح مسیر استفاده می‌شوند و با استفاده از این کدها نیاز به محاسبات تصحیح شعاع ابزار نیست و مسیر واقعی با اندازه‌های نقشه برنامه‌نویسی می‌شود و واحد کنترل تمام محاسبات و اصلاحات را متناسب با شعاع ابزار انجام می‌دهد.

چنان‌چه ابزار در سمت چپ مسیر ماشینکاری قرار گیرد از کد G41 و اگر ابزار در سمت راست مسیر ماشینکاری واقع شود از کد G42 استفاده می‌شود و کد G40 لغو کننده کدهای اصلاح مسیر می‌باشد.

(لازم به توضیح است که ناظر پایستی در پشت سر ابزار و در راستای حرکت آن قرار گیرد).


★ به منظور تعویض ابزار، واحد کنترل سه نوع اطلاعات را از حافظه اطلاعات ابزار برداشت می‌کند:

- ۱- مقدار آفست طول ابزار در راستای محورهای X و Z
- ۲- شعاع نوک ابزار
- ۳- شماره استاندارد ابزار

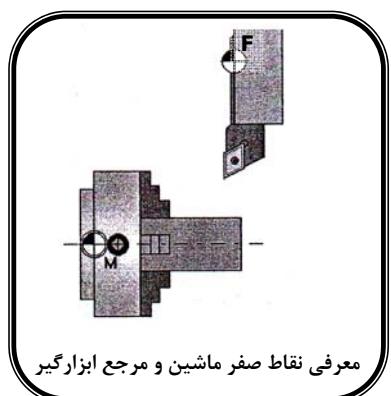

مختصات یک نقطه‌ی مشخص روی ابزارگیر ماشین برای سیستم کنترل شناخته شده است. لذا هر بار که ابزار جدیدی فعال می‌شود، بایستی مختصات نوک ابزار توسط سیستم کنترل شناسایی شود، به عبارت دیگر نقطه صفر ابزار به نوک برندۀ منتقل گردد. این تصحیح را جبران ابعادی ابزار می‌نماییم و با تعیین فاصله نوک لبه برندۀ ابزار تا نقطه صفر ابزارگیر و قرار دادن این مقادیر در فایل مربوطه انجام می‌شود.

عبارت است از فاصله نوک لبه برندۀ P تا نقطه صفر ابزارگیر F در دو جهت X و Z برای تعیین اندازه‌ی مذکور (نقطه صفر ابزارگیر بعنوان مبدأ مختصات در نظر گرفته می‌شود). نکته قابل توجه آن است که منظور از مختصات نوک ابزار مرکز شعاعی دایره نوک ابزار یعنی نقطه S است، البته شعاع این دایره نیز در مشخصات ابزار داده می‌شود و ماشین آن را در نظر می‌گیرد و پس از آن از نقطه P شروع به کار می‌کند.

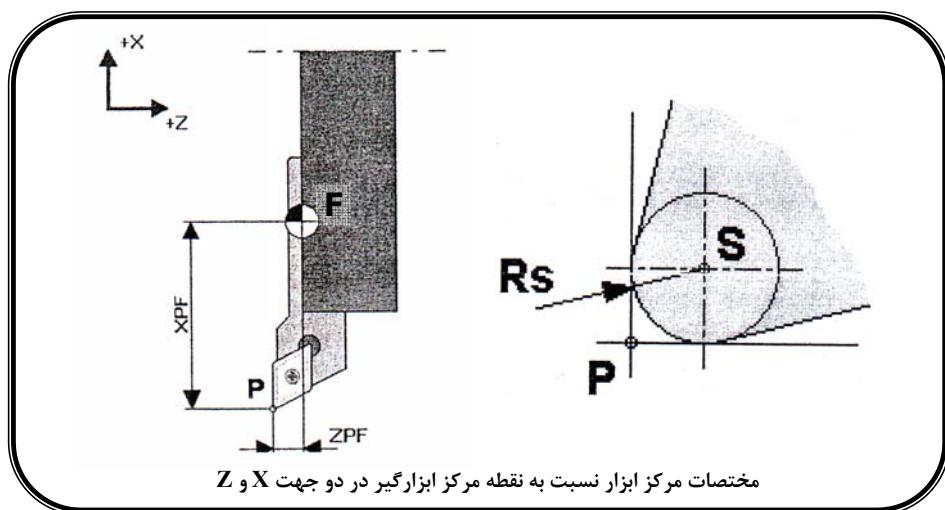



توضیح: منظور از آفست طول ابزار (TLO) تفاوت طول ابزارها می‌باشد. با چرخش ابزار گیر (Turret) هنگامی که ابزار جدیدی جایگزین ابزار قبلی می‌شود، با توجه به آن که طول آن‌ها با هم برابر نیست، لذا بایستی اختلاف طول آن‌ها برای ماشین تعریف شود که این عمل را آفست‌گیری طول ابزار (TLO) گوئیم.

در تعیین آفست طول ابزار همیشه یک ابزار به عنوان ابزار مینا در نظر گرفته می‌شود (معمولًاً ابزار راست‌ترانش خارجی) و تفاوت طول ابزارهای دیگر نسبت به ابزار مینا در دو راستای X و Z محاسبه می‌گردد و در حافظه اطلاعات ابزار ثبت می‌شود.


نکته ۴: عمل آفست‌گیری طول ابزار در ماشین‌های تراش بایستی در راستای محورهای X و Z صورت گیرد زیرا نوک برنده هریک از ابزارها در دوچهت X و Z دارای تفاوت طول می‌باشند اما در ماشین‌های فرز با توجه به یکسان بودن موقعیت مرکز تمامی تیغه‌ها عمل آفست‌گیری فقط در جهت محور Z انجام می‌پذیرد.

مثال ۱۴: عمل آفست‌گیری طول ابزار در ماشین‌های تراش CNC بایستی در راستای صورت گیرد.

- (۱) محورهای Y, X
- (۲) محورهای Z, X
- (۳) فقط محور X
- (۴) فقط محور Z

پاسخ: گزینه «۲» عمل آفست‌گیری طول ابزار در ماشین‌های تراش CNC بایستی در راستای محورهای X و Z صورت گیرد.

عمل آفست‌گیری طول ابزارها TLO در ماشین‌های تراش به دو روش زیر صورت می‌گیرد:

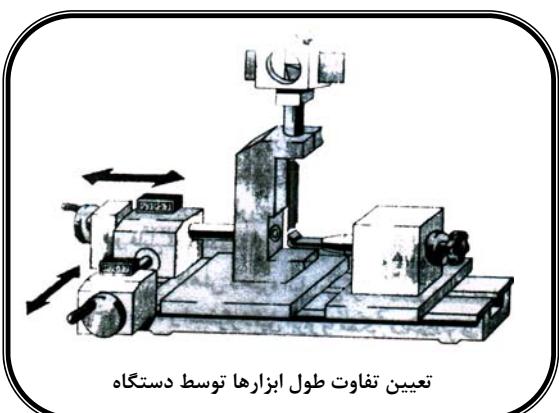

الف – اندازه‌گیری آفست طول ابزارها توسط دستگاه پیش‌تنظیم (Preset)

در این روش تمام ابزارها بر روی دستگاه پیش‌تنظیم قرار می‌گیرند و اختلاف اندازه‌ی هریک از آنها با ابزار مینا اندازه‌گیری شده و در حافظه اطلاعات ابزار ماشین وارد می‌شود.

ب – اندازه‌گیری آفست طول ابزارها بر روی ماشین

در این روش تمام ابزارها را با یک سطح (سطح مینا) مماس می‌کیم. (سطح مینا برای محور Z پیشانی قطعه کار و برای محور X سطح روی قطعه کار می‌باشد) و اختلاف طول ابزار مینا با هریک از ابزارها نسبت به سطح مینا در دو راستای X و Z را محاسبه کرده و در حافظه اطلاعات ابزار ماشین ثبت می‌کنیم.

توجه: آفست طول ابزار مینا همیشه صفر است.

نکته ۵: زمانی که ابزاری فرا خوانده می‌شود، واحد کنترل اطلاعات ثبت شده در آفست آن ابزار را برای ابزار فوق اعمال می‌کند بعنوان مثال:

M06 T02 D05

M06 کد مربوط به تعویض ابزار و T02 شماره ابزار بر روی ابزار گیر می‌باشد و D05 مربوط به شماره صفحه‌ای است که می‌خواهیم مشخصات ابزار خود را در آن ثبت کنیم. تعداد این صفحات ۹۶ عدد است و می‌توان به دلخواه هر کدام از آنها را برای ابزار مورد نظر خود انتخاب نمود.

مثال ۱۵: مفهوم دستور M06 T01 D04 کدام مورد است؟

- (۱) ابزار شماره ۶ بسته شود.
- (۲) ابزار شماره ۱ در ایستگاه شماره ۶ بسته شود.
- (۳) ابزار شماره ۴ در ایستگاه شماره ۱ بسته شود.
- (۴) ابزار شماره ۱ که اطلاعات آن در صفحه ۴ آمده، بسته شود.

پاسخ: گزینه «۴»

مثال ۱۶: در روش آفست طول ابزار بر روی ماشین، سطح مینا برای محور Z کدام است؟

- (۱) سطح روی قطعه کار
- (۲) سطح پیشانی قطعه کار
- (۳) ارتفاع پله‌ی قطعه کار
- (۴) طول اصلی قطعه کار

پاسخ: گزینه «۲» در روش آفست طول ابزار بر روی ماشین، سطح مینای محور Z پیشانی قطعه کار و برای محور X سطح روی قطعه کار می‌باشد.